

Lasting Connections

URANOS NX 4000 PSR URANOS NX 5000 PSR

USER MANUAL



91.08.492
03/11/2025
Rev.C

ENGLISH.....	6
ITALIANO.....	59
DEUTSCH.....	113
FRANÇAIS.....	167
ESPAÑOL.....	221
PORTUGUÊS.....	275
NEDERLANDS.....	329
SVENSKA.....	383
DANSK.....	435
NORSK.....	487
SUOMI.....	539
ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....	591

EN

IT

DE

FR

ES

PT

NL

SV

DA

NO

FI

EL

UKCA - DECLARATION OF CONFORMITY

The builder

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.
Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

declares under its sole responsibility that the following product:

URANOS NX 4000 PSR	55.03.073
URANOS NX 4000 PSR	55.03.075
URANOS NX 5000 PSR	55.03.074
URANOS NX 5000 PSR	55.03.076

is in conformity with the relevant UK Statutory Instruments (and their amendments):

2016 No. 1091 Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

2016 No. 1101 Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

2012 No. 3032 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

2021 No. 745 The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations 2021

References to the relevant designated standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

The documentation certifying compliance with the directives will be kept available for inspection at the aforementioned manufacturer.

Any operation or modification that has not been previously authorized by voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. will invalidate this certificate.

Onara di Tombolo, 03/11/2025

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.



Mirco Frasson



Ivo Bonello

Managing Directors

EU DECLARATION OF CONFORMITY

The builder

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.

Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY

Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

declares under its sole responsibility that the following product:

URANOS NX 4000 PSR	55.03.073
URANOS NX 4000 PSR	55.03.075
URANOS NX 5000 PSR	55.03.074
URANOS NX 5000 PSR	55.03.076

conforms to the EU directives:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE

2014/30/EU EMC DIRECTIVE

2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

2019/1784/EU EcoDesign

2009/125/EU EcoDesign

and that following harmonized standards have been duly applied:

EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

The documentation certifying compliance with the directives will be kept available for inspection at the aforementioned manufacturer.

Any operation or modification that has not been previously authorized by voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. will invalidate this certificate.

Onara di Tombolo, 03/11/2025

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.



Mirco Frasson



Ivo Bonello

Managing Directors

INDEX

1. WARNING.....	8
1.1 Work environment.....	8
1.2 User's and other persons' protection.....	8
1.3 Protection against fumes and gases.....	10
1.4 Fire/explosion prevention	10
1.5 Prevention when using gas cylinders.....	10
1.6 Protection from electrical shock.....	11
1.7 Electromagnetic fields and interferences	11
1.8 IP Protection rating	12
1.9 Disposal.....	12
2. INSTALLATION	12
2.1 Lifting, transport & unloading.....	13
2.2 Positioning of the equipment.....	13
2.3 Connection.....	13
2.4 Installation	14
3. SYSTEM PRESENTATION	18
3.1 Rear panel	18
3.2 Sockets panel.....	18
3.3 Front control panel RC 350.....	19
3.4 Front control panel.....	20
4. EQUIPMENT USE	20
4.1 Starting Screen	20
4.2 Idle state display.....	20
4.3 Main Screen	21
4.4 MMA process main screen.....	21
4.5 TIG process main screen.....	22
4.6 MIG/MAG process main screen	23
4.7 Programs screen	27
5. SETUP.....	28
5.1 Parameter set up and setting.....	28
5.2 Specific procedures parameters.....	39
6. ACCESSORIES	43
7. MAINTENANCE.....	43
7.1 Carry out the following periodic checks on the power source.....	43
7.2 Responsibility	44
8. ALARM CODES.....	44
9. TROUBLESHOOTING	46
10. TECHNICAL SPECIFICATIONS	50
11. RATING PLATE.....	56
12. MEANING RATING PLATE	57
13. DIAGRAM	645
14. CONNECTORS	649
15. SPARE PARTS LIST.....	651
16. INSTALLATION KIT/ACCESSORIES	663

SYMBOLS



Warning



Prohibitions



Mandatory



General conditions

1. WARNING



Before performing any operation on the machine, make sure that you have thoroughly read and understood the contents of this booklet. Do not perform modifications or maintenance operations which are not prescribed. Do consult qualified personnel for any doubt or problem concerning the use of the machine, even if not described herein.

Do not perform modifications or maintenance operations which are not prescribed. The manufacturer cannot be held responsible for damages to persons or property caused by misuse or non-application of the contents of this booklet by the user.

The operating instructions must always be at hand wherever the device is being used. In addition to the operating instructions, attention must also be paid to any generally applicable and local regulations regarding accident prevention and environmental protection.

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. reserves the right to modify this booklet at any time without notice. All rights of translation and total or partial reproduction by any means whatsoever (including photocopy, film, and microfilm) are reserved and reproduction is prohibited without the explicit written consent of **voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.**

The directions provided herewith are of vital importance and therefore necessary to ensure the warranties. The manufacturer accepts no liability in case of misuse or non-application of the directions by the users.



All persons involved in commissioning, operating, maintaining and servicing the device must:

- be suitably qualified
- have sufficient knowledge of welding
- read and follow these operating instructions carefully

Please consult qualified personnel if you have any doubts or difficulties in using the equipment.

1.1 Work environment



All equipment shall be used exclusively for the operations for which it was designed, in the ways and ranges stated on the rating plate and/or in this booklet, according to the national and international directives regarding safety. Other uses than the one expressly declared by the manufacturer shall be considered totally inappropriate and dangerous and in this case the manufacturer disclaims all responsibility.



This unit must be used for professional applications only, in industrial environments. The manufacturer will accept no responsibility for any damages caused by use in domestic environments.



The equipment must be used in environments with a temperature between -10°C and +40°C (between +14°F and +104°F).

The equipment must be transported and stored in environments with a temperature between -25°C and +55°C (between -13°F and 131°F).

The equipment must be used in environments free from dust, acid, gas or any other corrosive substances.

The equipment shall not be used in environments with a relative humidity higher than 50% at 40°C (104°F).

The equipment shall not be used in environments with a relative humidity higher than 90% at 20°C (68°F).

The system must not be used at an higher altitude than 2,000 metres (6,500 feet) above sea level.



Do not use this machine to defrost pipes.

Do not use this equipment to charge batteries and/or accumulators.

Do not use this equipment to jump-start engines.

1.2 User's and other persons' protection



The welding process is a noxious source of radiation, noise, heat and gas emissions. Position a fire-retardant shield to protect the surrounding welding area from rays, sparks and incandescent slags. Advise any person in the area of welding not to stare at the arc or at the incandescent metal and to get an adequate protection.



Wear protective clothing to protect your skin from the arc rays, sparks or incandescent metal. Clothes must cover the whole body and must be:

- intact and in good conditions
- fireproof
- insulating and dry
- well-fitting and without cuffs or turn-ups



Always use regulation shoes that are strong and ensure insulation from water.



Always use regulation gloves ensuring electrical and thermal insulation.



Wear masks with side face guards and a suitable protection filter (at least NR10 or above) for the eyes.



Always wear safety goggles with side guards, especially during the manual or mechanical removal of welding slag.



Do not wear contact lenses!



Use headphones if dangerous noise levels are reached during the welding. If the noise level exceeds the limits prescribed by law, delimit the work area and make sure that anyone getting near it is protected with headphones or earphones.



Always keep the side covers closed while welding. The system must not be modified in any way. Avoid your hands, hair, clothes, tools ... coming into contact with moving parts such as: fans, gears, rollers and shafts, wire reels. Do not touch gears while the wire feed unit is working. Bypassing the protection devices fitted on wire feed units is extremely dangerous and releases the manufacturer from any responsibility in respect of damages to either people or property.



While loading and feeding the wire, keep your head away from the MIG/MAG torch. The wire that is coming out can seriously damage your hands, face and eyes.



Avoid touching items that have just been welded: the heat could cause serious burning or scorching. Follow all the precautions described above also in all operations carried out after welding since slag may detach from the items while they are cooling off.



Check that the torch is cold before working on or maintaining it.



Ensure the cooling unit is switched off before disconnecting the pipes of the cooling liquid. The hot liquid coming out of the pipes might cause burning or scorching.



Keep a first aid kit ready for use. Do not underestimate any burning or injury.



Before leaving work, make the area safe, in order to avoid accidental damage to people or property.

1.3 Protection against fumes and gases



Fumes, gases and powders produced during the welding process can be noxious for your health. Under certain circumstances, the fumes caused by welding can cause cancer or harm the foetus of pregnant women.

- Keep your head away from any welding gas and fumes.
- Provide proper ventilation, either natural or forced, in the work area.
- In case of poor ventilation, use masks and breathing apparatus.
- In case of welding in extremely small places the work should be supervised by a colleague standing nearby outside.
- Do not use oxygen for ventilation.
- Ensure that the fumes extractor is working by regularly checking the quantity of harmful exhaust gases versus the values stated in the safety regulations.
- The quantity and the danger level of the fumes depends on the parent metal used, the filler material and on any substances used to clean and degrease the pieces to be welded. Follow the manufacturer's instructions together with the instructions given in the technical data sheets.
- Do not perform welding operations near degreasing or painting stations.
- Position gas cylinders outdoors or in places with good ventilation.

1.4 Fire/explosion prevention



The welding process may cause fires and/or explosions.

- Clear the work area and the surrounding area from any flammable or combustible materials or objects.
- Flammable materials must be at least 11 metres (35 feet) from the welding area or they must be suitably protected.
- Sparks and incandescent particles might easily be sprayed quite far and reach the surrounding areas even through minute openings. Pay particular attention to keep people and property safe.
- Do not perform welding operations on or near containers under pressure.
- Do not perform welding or cutting operations on closed containers or pipes. Pay particular attention during welding operations on pipes or containers even if these are open, empty and have been cleaned thoroughly. Any residue of gas, fuel, oil or similar materials might cause an explosion.
- Do not weld in places where explosive powders, gases or vapours are present.
- When you finish welding, check that the live circuit cannot accidentally come in contact with any parts connected to the earth circuit.
- Position a fire-fighting device or material near the work area.

1.5 Prevention when using gas cylinders



Inert gas cylinders contain pressurized gas and can explode if the minimum safe conditions for transport, storage and use are not ensured.

- Cylinders must be secured in a vertical position to a wall or other supporting structure, with suitable means so that they cannot fall or accidentally hit anything else.
- Screw the cap on to protect the valve during transport, commissioning and at the end of any welding operation.
- Do not expose cylinders to direct sunlight, sudden changes of temperature, too high or extreme temperatures. Do not expose cylinders to temperatures too low or too high.
- Keep cylinders away from naked flames, electric arcs, torches or electrode guns and incandescent material sprayed by welding.
- Keep cylinders away from welding circuits and electrical circuits in general.
- Keep your head away from the gas outlet when opening the cylinder valve.
- Always close the cylinder valve at the end of the welding operations.
- Never perform welding operations on a pressurized gas cylinder.
- A compressed air cylinder must never be directly coupled to the machine pressure reducer! Pressure might exceed the capacity of the reducer which could consequently explode!

1.6 Protection from electrical shock



Electric shocks can kill you.

- Avoid touching live parts both inside and outside the welding system while this is active (torches, guns, earth cables, electrodes, wires, rollers and spools are electrically connected to the welding circuit).
- Make sure that the welding system and the welder are electrically isolated by using dry bases and floors that are adequately isolated from earth.
- Ensure the system is connected correctly to a socket and a power source equipped with an earth conductor.
- Do not touch two torches or two electrode holders at the same time.
- If you feel an electric shock, interrupt the welding operations immediately.



The arc striking and stabilizing device is designed for manual or mechanically guided operation.

1.7 Electromagnetic fields and interferences



Persons fitted with pacemakers must consult their doctor before undertaking arc welding operations.



The current passing through the internal and external system cables creates an electromagnetic field in the proximity of the welding cables and the equipment itself.

- Electromagnetic fields can affect the health of people who are exposed to them for a long time (the exact effects are still unknown).
- Electromagnetic fields can interfere with some equipment like pacemakers or hearing aids.

1.7.1 EMC classification in accordance with: EN 60974-10/A1:2015.

Class B

Class B equipment complies with electromagnetic compatibility requirements in industrial and residential environments, including residential locations where the electrical power is provided by the public low-voltage supply system.

Class A

Class A equipment is not intended for use in residential locations where the electrical power is provided by the public low-voltage supply system. There may be potential difficulties in ensuring electromagnetic compatibility of class A equipment in those locations, due to conducted as well as radiated disturbances.

For more informations, check the chapter: RATING PLATE or TECHNICAL SPECIFICATIONS.

1.7.2 Installation, use and area examination

This equipment is manufactured in compliance with the requirements of the harmonized standard EN 60974-10/A1:2015 and is identified as "CLASS A" equipment. This unit must be used for professional applications only, in industrial environments. The manufacturer will accept no responsibility for any damages caused by use in domestic environments.



The user must be an expert in the activity and as such is responsible for installation and use of the equipment according to the manufacturer's instructions. If any electromagnetic interference is noticed, the user must solve the problem, if necessary with the manufacturer's technical assistance.



In any case electromagnetic interference problems must be reduced until they are not a nuisance any longer.



Before installing this equipment, the user must evaluate what electromagnetic problems it might cause in the surrounding area, with specific regard to the health of persons nearby, pace-maker and hearing aid users, for example.

1.7.3 Mains power supply requirements

The high current draw of high-power equipment can affect the quality of mains electrical energy. Connection restrictions or requirements regarding maximum permissible mains impedance (Z_{max}) or minimum supply capacity (S_{sc}) at the point of interface with the public grid (point of common coupling, PCC) may apply for certain types of equipment (see technical data). In this case it is the responsibility of the installer or user of the equipment to ensure, by consultation with the distribution network operator if necessary, that the equipment may be connected. In case of interference, it may be necessary to take further precautions like the filtering of the mains power supply.

It is also necessary to consider the possibility of shielding the power supply cable.

For more informations, check the chapter: TECHNICAL SPECIFICATIONS.

1.7.4 Precautions regarding cables

To minimise the effects of electromagnetic fields follow the following instructions:

- Never coil the cables around your body.
- Do not place your body in between the earth and power cables (keep both on the same side).
- The cables must be kept as short as possible, positioned as close as possible to each other and laid at or approximately at ground level.
- Position the equipment at some distance from the welding area.
- The cables must be kept away from any other cables.

1.7.5 Earthing connection

The earth connection of all the metal components in the welding (cutting) equipment and in the close area must be taken in consideration. The earthing connection must be made according to the local regulations.

1.7.6 Earthing the workpiece

When the workpiece is not earthed for electrical safety reasons or due to its size and position, the earthing of the workpiece may reduce the emissions. It is important to remember that the earthing of the workpiece should neither increase the risk of accidents for the user nor damage other electric equipment. The earthing must be made according to the local regulations.

1.7.7 Shielding

The selective shielding of other cables and equipment present in the surrounding area may reduce the problems due to electromagnetic interference.

The shielding of the entire welding equipment can be taken in considered for special applications.

1.8 IP Protection rating

IP

IP23S

- Enclosure protected against access to dangerous parts by fingers and against ingress of solid bodies objects with diameter equal or greater than 12.5 mm.
- Enclosure protected against rain at an angle of 60°.
- Enclosure protected against harmful effects due to the ingress of water when the moving parts of the equipment are not operating.

1.9 Disposal



Do not dispose of electrical equipment together with normal waste!

In conformity to European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation according to national law, electrical equipment must be collected separately and disposed of through an authorised recovery and disposal centre at the end of its life cycle. The owner of the equipment is required to identify authorised collection centres on the basis of the information provided by Local Authorities. By applying this European Directive you will improve the environment and human health!

» For further information, refer to the website.

2. INSTALLATION



Installation should be performed only by expert personnel authorised by the manufacturer.



During installation, ensure that the power source is disconnected from the mains.



The multiple connection of power sources (series or parallel) is prohibited.

2.1 Lifting, transport & unloading

- The equipment is provided with a handle for hand transportation.
- The equipment is not equipped with specific lifting elements.
- Use a fork lift truck paying attention during operations in order to prevent the generator from tipping over.



Do not lift the unit by the handle.



Do not underestimate the weight of the equipment: see technical specifications.
Do not move or position the suspended load above persons or things.
Do not drop or apply undue pressure on the equipment.

2.2 Positioning of the equipment



Keep to the following rules:

- Provide easy access to the equipment controls and connections.
- Do not position the equipment in very small spaces.
- Do not place the equipment on surfaces with inclination exceeding 10° from to the horizontal plane.
- Position the equipment in a dry, clean and suitably ventilated place.
- Protect the equipment against pouring rain and sun.
- » Consult the "Prevention when using gas cylinders" section.

2.3 Connection



The equipment is provided with a power supply cable for connection to the mains.

The system can be powered by:

- 230V 400V (3x230/400V version)
- three-phase 400V

Operation of the equipment is guaranteed for voltage tolerances up to $\pm 15\%$ with respect to the rated value.



To prevent injury to persons or damage to the equipment, the selected mains voltage and fuses must be checked **BEFORE** connecting the machine to the mains. Also check that the cable is connected to a socket provided with earth contact.



The equipment can be powered by a generating set provided it guarantees a stable power supply voltage of $\pm 15\%$ with respect to the rated voltage declared by the manufacturer, under all possible operating conditions including at maximum rated power. Normally we recommend the use of generating sets with twice rated power of a single phase power source or 1.5 times that of a three-phase power source. The use of electronic control type generating sets is recommended.



In order to protect users, the equipment must be correctly earthed. The power supply voltage is provided with an earth lead (yellow - green), which must be connected to a plug provided with earth contact. This yellow/green wire shall **NEVER** be used with other voltage conductors. Verify the existence of the earthing in the equipment used and the good condition of the sockets. Install only certified plugs according to the safety regulations.




The electrical connections must be made by skilled technicians with the specific professional and technical qualifications and in compliance with the regulations in force in the country where the equipment is installed.

2.4 Installation

2.4.1 Connection for MMA welding




The connection shown in the figure produces reverse polarity welding.
To obtain straight polarity welding, reverse the connection.

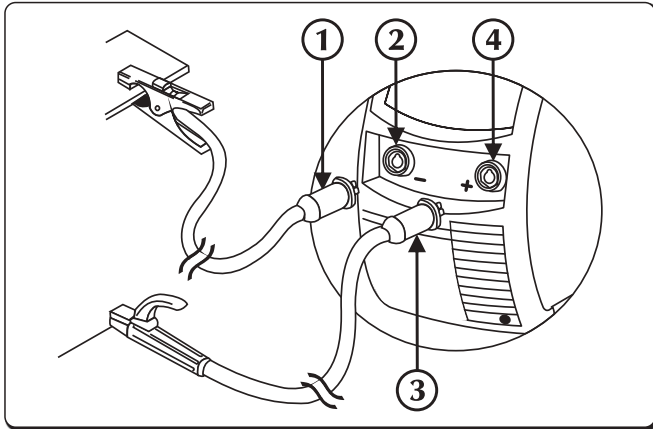

- ① Earth clamp connector
- ② Negative power socket (-)
- ③ Electrode holder clamp connector
- ④ Positive power socket (+)

- ▶ Connect the earth clamp to the negative socket (-) of the power source. Insert the plug and turn clockwise until all parts are secured.
- ▶ Connect the electrode holder to the positive socket (+) of the power source. Insert the plug and turn clockwise until all parts are secured.

2.4.2 Connection for deseaming ARC-AIR

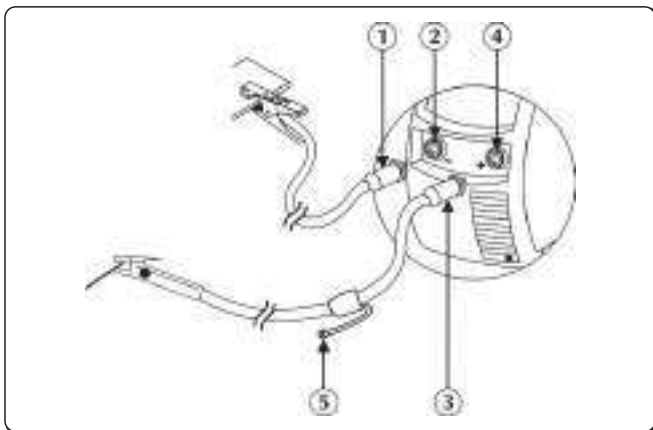


- ① Earth clamp connector
- ② Negative power socket (-)
- ③ ARC AIR holder connector
- ④ Positive power socket (+)
- ⑤ Air hose connector

- ▶ Connect the earth clamp to the negative socket (-) of the power source.
- ▶ Connect the ARC AIR holder cable connector to the positive socket (+) of the power source.
- ▶ Connect separately the connector on the air pipe to the air supply.

2.4.3 Connection for TIG welding



The connections shown in the figure result in straight polarity welding.
To perform reverse polarity welding, invert the connections.

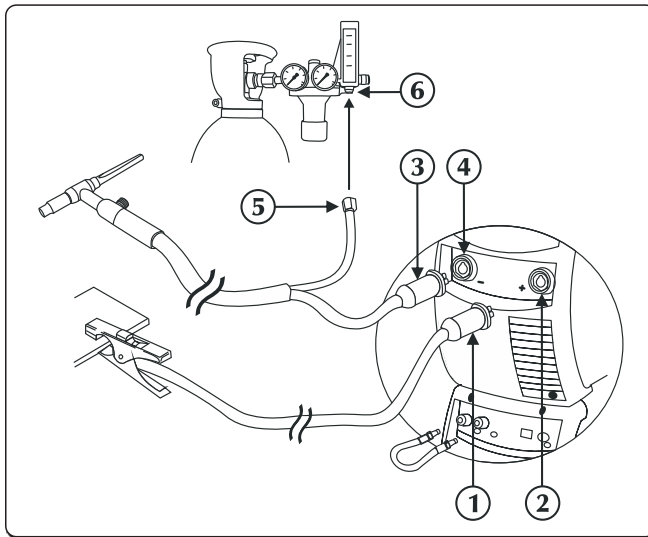

- ① Earth clamp connector
- ② Positive power socket (+)
- ③ TIG torch fitting
- ④ Negative power socket (-)
- ⑤ Gas pipe connector
- ⑥ Pressure reducer


- ▶ Connect the earth clamp to the positive socket (+) of the power source. Insert the plug and turn clockwise until all parts are secured.
- ▶ Connect the TIG torch connector to the negative socket (-) of the power source. Insert the plug and turn clockwise until all parts are secured.
- ▶ Separately connect the torch gas hose connector to the gas main.



The protection gas flow can be adjusted using the tap normally found on the torch.



- ▶ Connect the water pipe (red coloured) of the torch to the inlet quick connector (red coloured - symbol ) of the cooling unit.
- ▶ Connect the water pipe (blue coloured) of the torch to the outlet quick connector (blue coloured - symbol ) of the cooling unit.

2.4.4 Connection for MIG/MAG welding

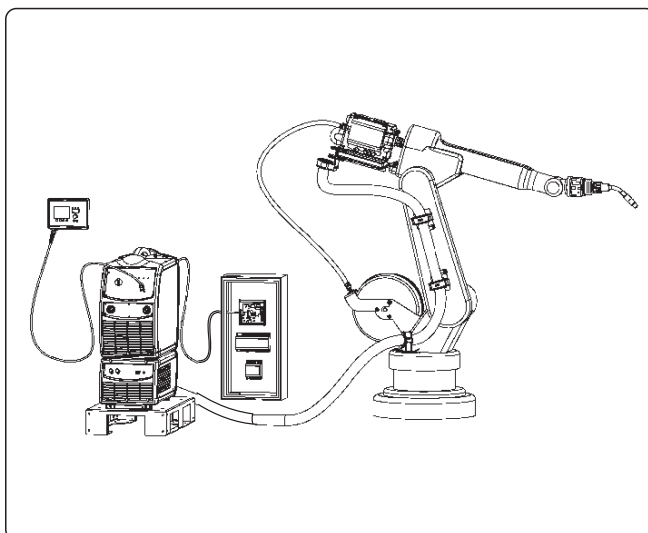


RI External cabinet

BOX RI

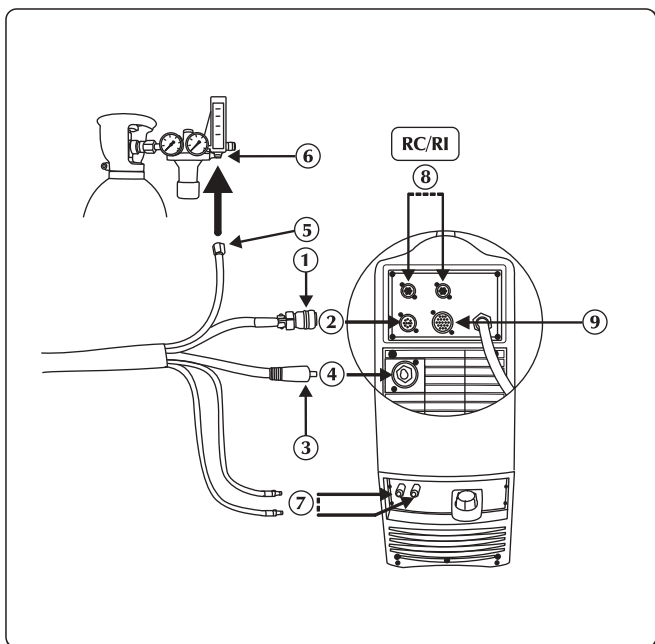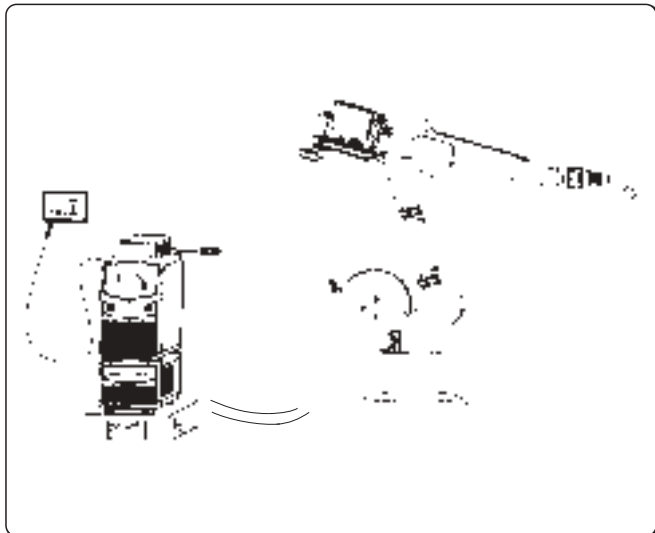


- ① Signal cable
- ② Signal cable input (CAN bus) (cable bundle)
- ③ Power cable
- ④ Power cable input (cable bundle)
- ⑤ Gas tube
- ⑥ Gas supply connector
- ⑦ Cooling liquid connection
- ⑧ Signal cable (CAN-BUS) input (automation and robotics)
- ⑨ Signal cable CAN-BUS input (RC, RI...)

- ▶ Connect the power cable to the appropriate outlet. Insert the plug and turn clockwise until all parts are secured.
- ▶ Connect the signal cable to the appropriate connector. Insert the connector and rotate the ring nut clockwise until the parts are properly secured.
- ▶ Connect the gas hose to the pressure reducing valve of the cylinder or to the gas supply connection.
- ▶ Connect the water pipe (blue coloured) to the outlet quick connector (blue coloured - symbol  of the cooling unit.
- ▶ Connect the water pipe (red coloured) to the inlet quick connector (red coloured - symbol  of the cooling unit.
- ▶ Connect the CAN-BUS signal cable for the control of external devices (such as RC, RI...) to the appropriate connector.
- ▶ Insert the connector and rotate the ring nut clockwise until the parts are properly secured.
- ▶ Connect signal cable for external devices management to connector.

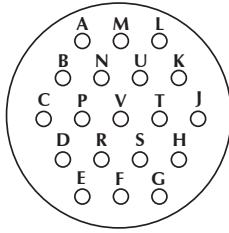


	SIGNAL
A	+24V IN
B	GND
C	+24V OUT
D	GND
E	DO 5 DIGITAL OUTPUT
F	DO 6 DIGITAL OUTPUT
G	DO 7 DIGITAL OUTPUT
H	DO 8 DIGITAL OUTPUT
J	DO 2 DIGITAL OUTPUT
K	COM
L	NOT USED
M	ELV 1
N	ELV 2
P	ELV 3
R	ELV 4
S	ELV 5
T	
U	PE
V	NOT USED

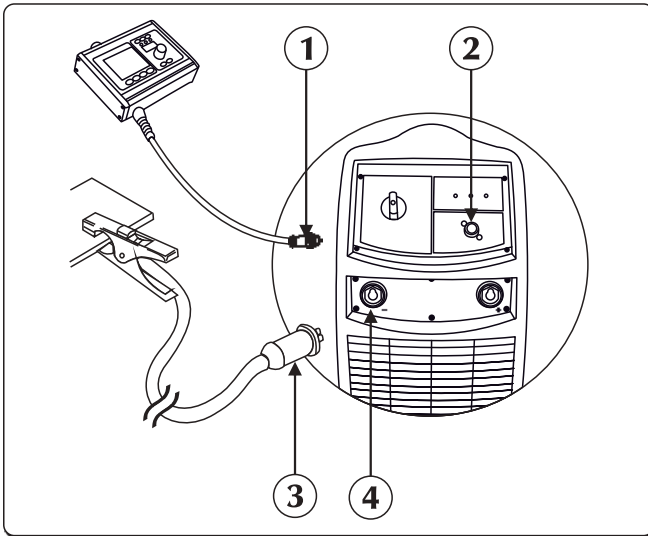

- ① Signal cable
- ② Connector
- ③ Earth clamp connector
- ④ Negative power socket (-)

- Connect the signal cable of RC350 to the appropriate connector of the power source.
- Connect the earth clamp to the negative socket (-) of the power source.

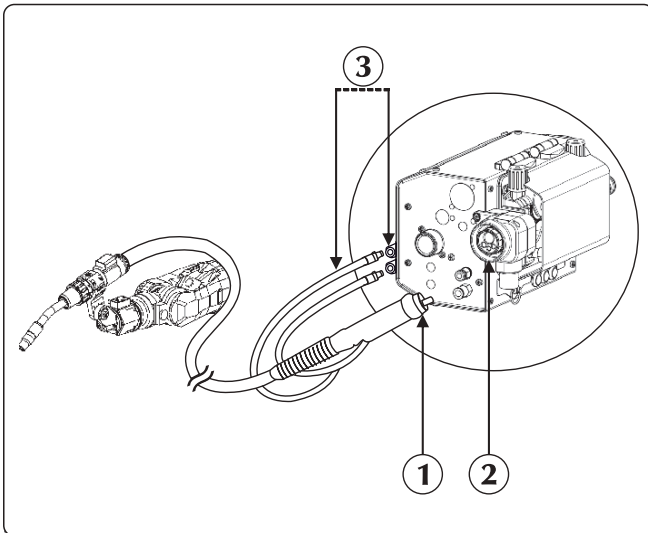


- ① Torch fitting
- ② Connector
- ③ Cooling liquid connection

- Connect the MIG/MAG torch to the central adapter, ensuring that the fastening ring is fully tightened.
- Connect the water pipe (red coloured) of the torch to the inlet quick connector (red coloured - symbol ) of the cooling unit.
- Connect the water pipe (blue coloured) of the torch to the outlet quick connector (blue coloured - symbol ) of the cooling unit.


3. SYSTEM PRESENTATION

3.1 Rear panel

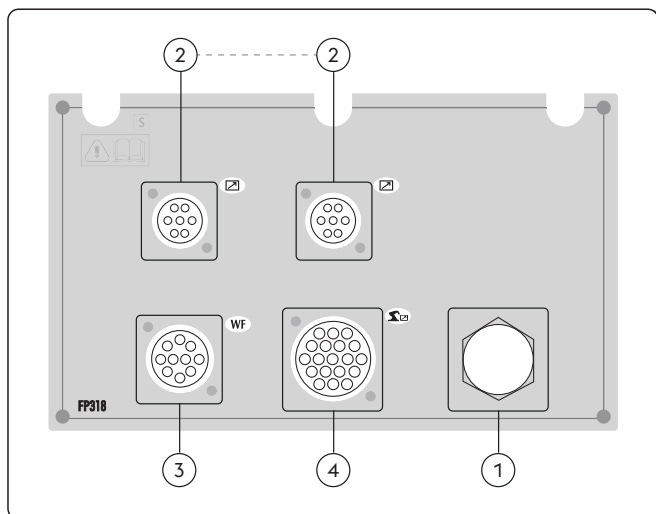

- ① **Power supply cable**
Connects the system to the mains.
- ② **Signal cable CAN-BUS input (RC, RI...)**
- ③ **Signal cable (CAN-BUS) input (WF)**
- ④ **Signal cable (Robot) input**


3.2 Sockets panel

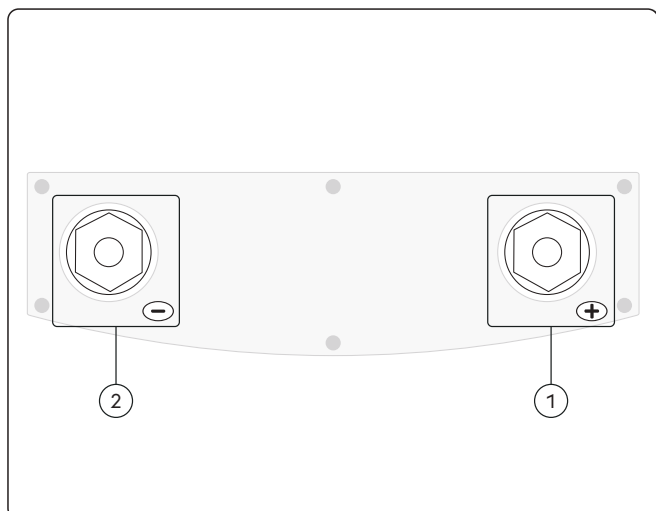

- ① **Positive power socket (+)**
Process MMA: Connection electrode torch
Process TIG: Connection earth cable
- ② **Negative power socket (-)**
Process MMA: Connection earth cable
Process TIG: Torch connection
MIG/MAG process: Connection earth cable


3.3 Front control panel RC 350

EN

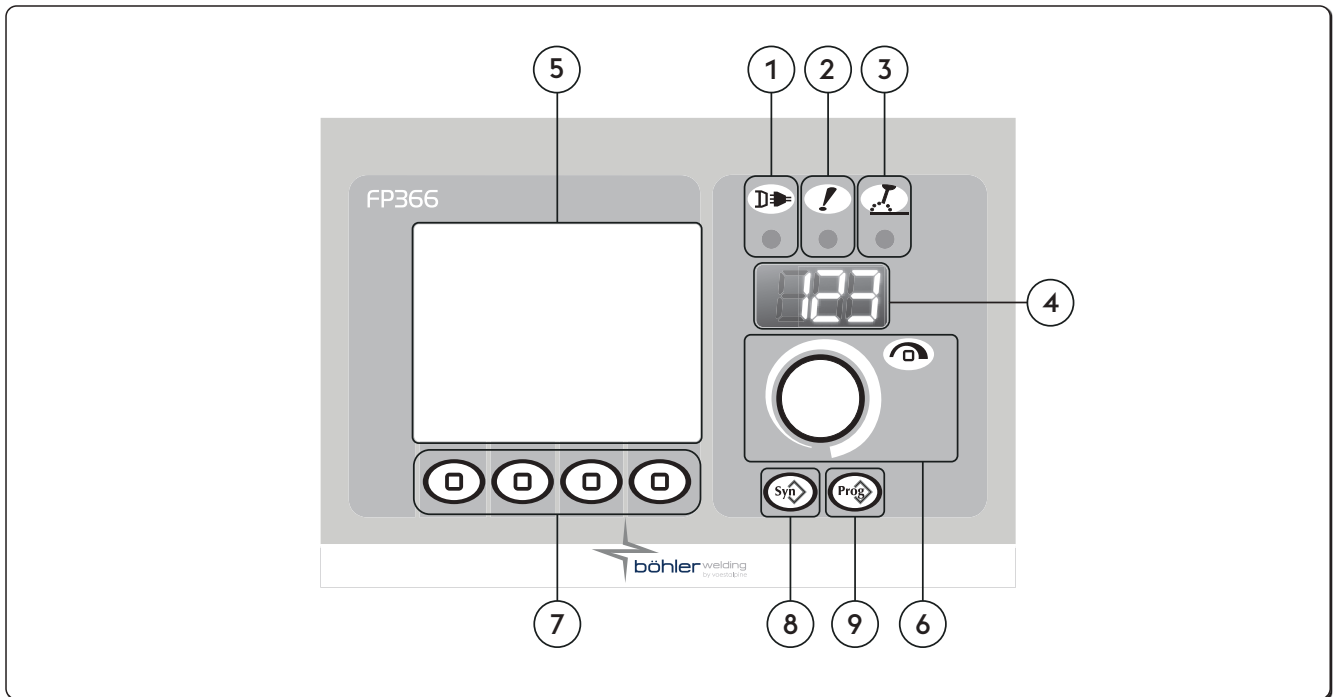

- 1  **Power supply LED**
Indicates that the equipment is connected to the mains and is on.
- 2  **General alarm LED**
Indicates the possible intervention of protection devices such as the temperature protection.
- 3  **Power on LED**
Indicates the presence of voltage on the equipment outlet connections.
- 4  **7-segment display**
Allows the general welding machine parameters to be displayed during start-up, settings, current and voltage readings, while welding, and encoding of the alarms.
- 5  **LCD display**
Allows the general welding machine parameters to be displayed during start-up, settings, current and voltage readings, while welding, and encoding of the alarms.
Allows all the operations to be displayed instantaneously.
- 6  **Main adjustment handle.**
Allows entry to set up, the selection and the setting of the welding parameters.
- 7  **Function keys**
Let you select the various system functions:
- MMA welding process
- Welding methods
- Current pulsation
- Graphic mode
- 8  **Welding programs button**
Lets you select a preset welding program by choosing a few simple settings:
- Wire type
- Type of gas
- Wire diameter
- 9  **Job key**
Allows the storage and management of 240 jobs which can be personalised by the operator.

3.4 Front control panel

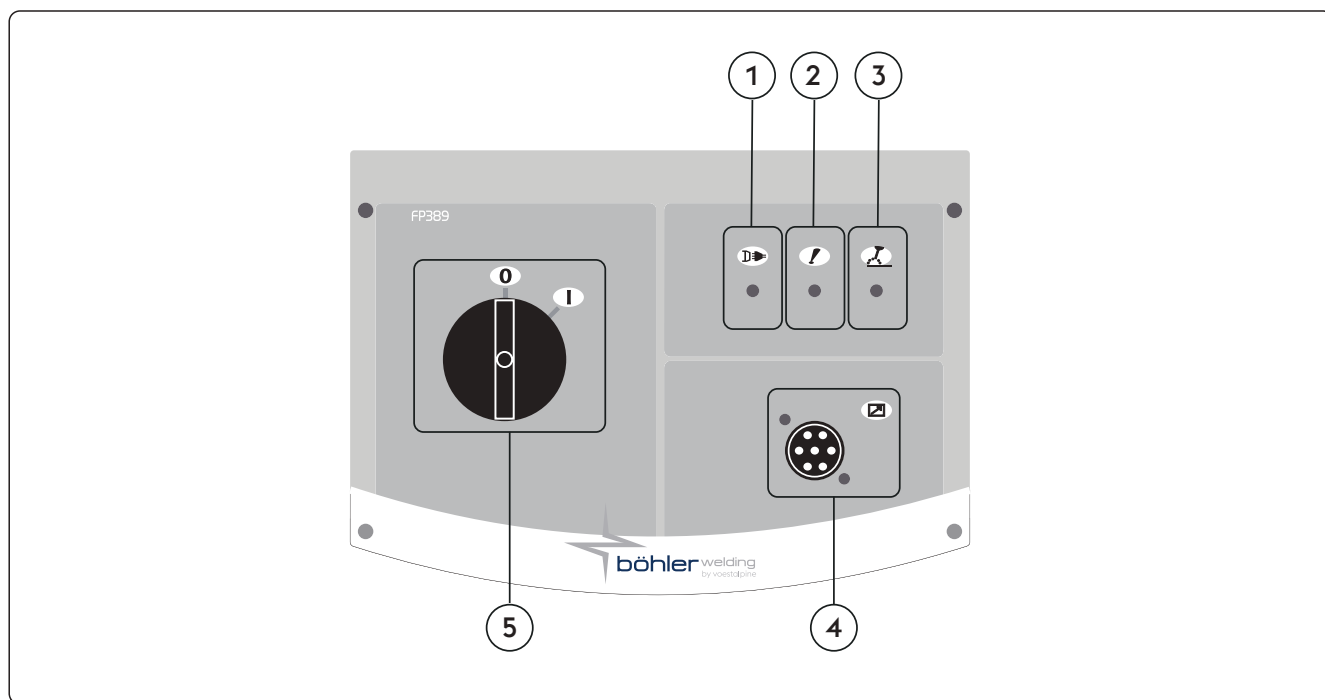

- 1



Power supply LED
Indicates that the equipment is connected to the mains and is on.
- 2



General alarm LED
Indicates the possible intervention of protection devices such as the temperature protection.
- 3



Power on LED
Indicates the presence of voltage on the equipment outlet connections.
- 4



Signal cable CAN-BUS input (RC, RI...)
- 5

0

I

Off/On switch
Turns on electric power.
It has two positions, "O" off, and "I" on.

4. EQUIPMENT USE

4.1 Starting Screen


When switched on, the system performs a series of self-tests to verify its own correct functioning and that of the devices connected to it. At this stage the gas test is also carried out to check the proper connection to the gas supply system.

4.2 Idle state display

After a certain period of idleness, the generator switches to Idle mode:


Idle state

► This screen is displayed.

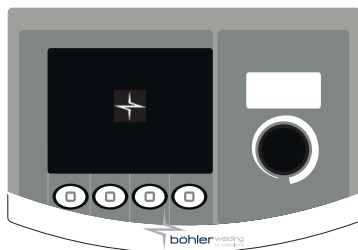

Waking up

► This screen is displayed.

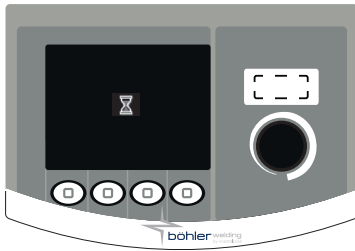


Switching between inactive/active status

To wake the system up, press any button on the control panel, the torch button or the RC button.

4.3 Main Screen


Allows the control of the system and of the welding process, showing the main settings.

4.4 MMA process main screen

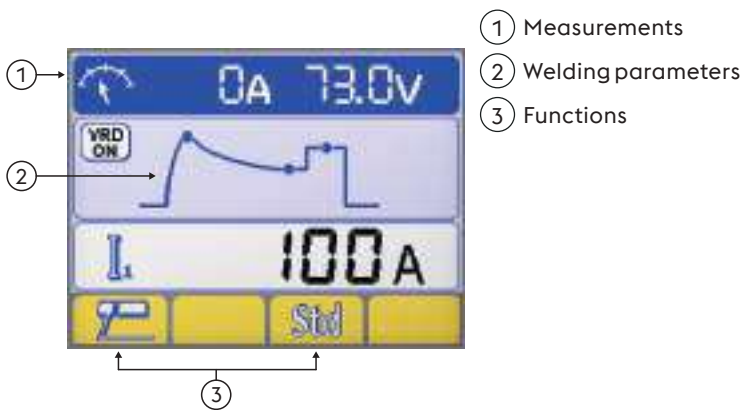


Measurements

During the welding operation, the real current and voltage measurements are shown on the LCD display.

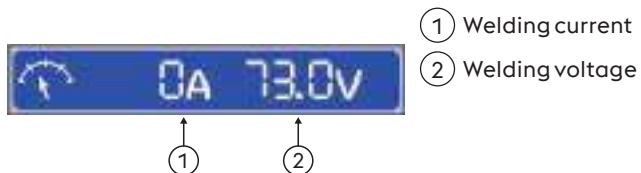


Welding parameters

► Select the required parameter by pressing the encoder button.

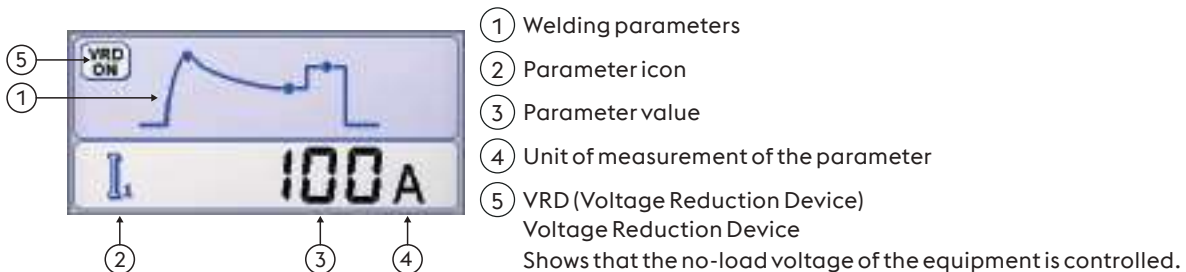


Functions

Allow the setting of the most important process functions and welding methods.

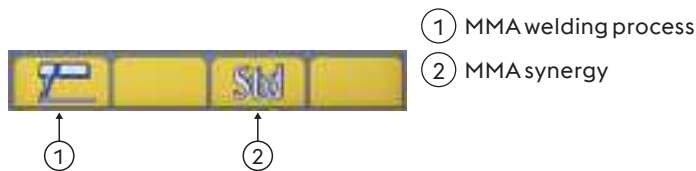

MMA welding process

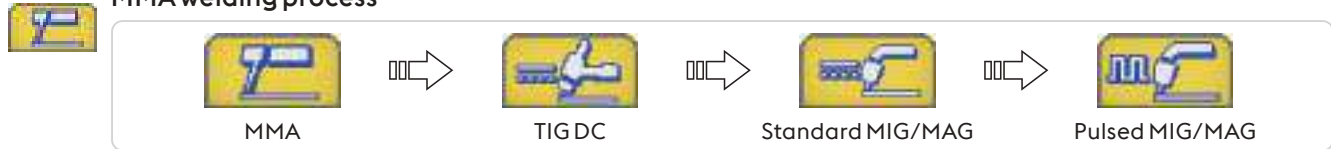


MMA synergy

Allows you to set the best arc dynamics, selecting the type of electrode used. Selecting the correct arc dynamics enables maximum benefit to be derived from the power source to achieve the best possible welding performances.




Perfect weldability of the electrode used is not guaranteed. Weldability depends on the quality of the consumables and their conservation, on the operating methods and on the welding conditions, on the numerous possible applications.

4.5 TIG process main screen

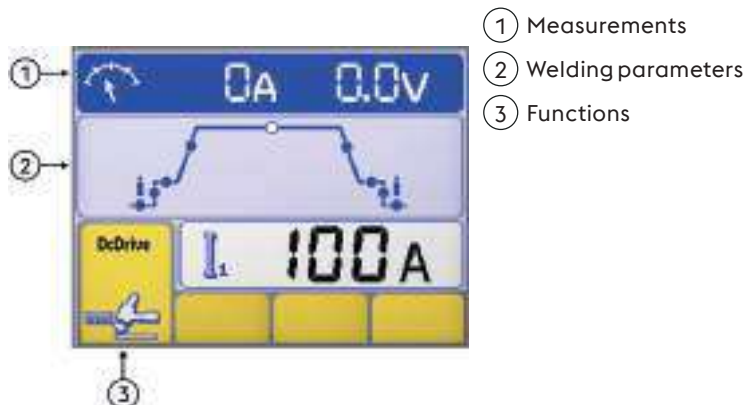


Measurements

During the welding operation, the real current and voltage measurements are shown on the LCD display.

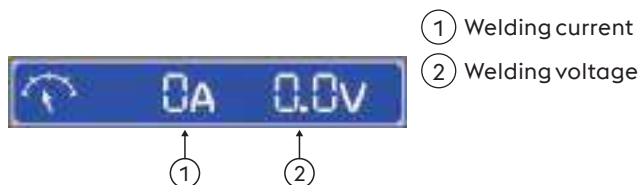


Welding parameters

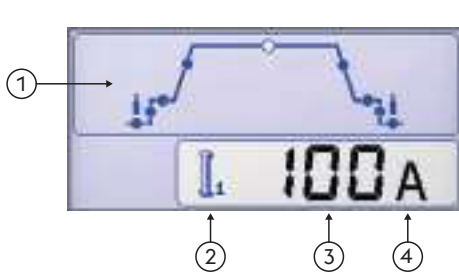

- ① Welding parameters
 - ▶ Select the required parameter by pressing the encoder button.
 - ▶ Adjust the value of the selected parameter by rotating the encoder.
- ② Parameter icon
- ③ Parameter value
- ④ Unit of measurement of the parameter

Functions

Allow the setting of the most important process functions and welding methods.

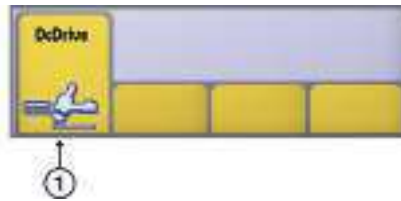

- ① MMA welding process




4.6 MIG/MAG process main screen

Basic screen



- ① Heading MIG/MAG
- ② Welding parameters
- ③ Functions

Graphic screen

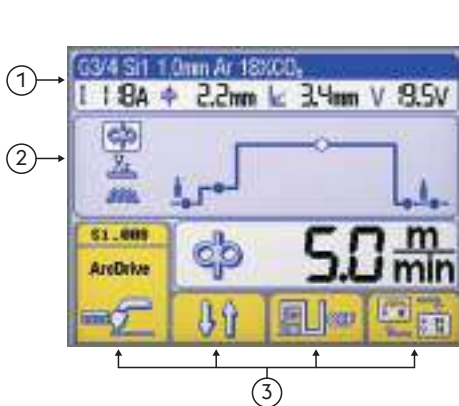

- ① Heading MIG/MAG
- ② Welding parameters
- ③ Functions

Heading MIG/MAG

Allows the display of certain pieces of important information relating to the selected process.



① ② ③

Synergic curve selected

- ① Type of filler metal
- ② Wire diameter
- ③ Type of gas



① ② ③ ④

Welding parameters

- ① Welding current
- ② Workpiece thickness
- ③ Corner bead "a"
- ④ Welding voltage

Welding parameters (Basic screen)

► Select the required parameter by pressing the encoder button.



①

② ③ ④

- ① Welding parameters
- ② Parameter icon
- ③ Parameter value
- ④ Unit of measurement of the parameter

Welding parameters (Graphic screen)

► Select the required parameter by pressing the encoder button.



①

② ③ ④

- ① Welding parameters
- ② Parameter icon
- ③ Parameter value
- ④ Unit of measurement of the parameter

Functions

Allow the setting of the most important process functions and welding methods.



① ② ③ ④

- ① MMA welding process
- ② Welding methods
- ③ Double Pulsed MIG welding
- ④ Display type

MMA welding process



Standard MIG/MAG



Pulsed MIG/MAG



MMA



TIG DC



Welding methods

Allows the selection of the welding method



2 Step

In two step, pressing the button causes the gas to flow, feeds voltage to the wire and makes it advance; when it is released, the gas, the voltage and the wire feed are turned off.



4 Step

This button functions in four steps. The first press of the button starts the gas flow, performing a manual pre-gas. Releasing the button powers the wire feed. Pressing the button again stops the wire feed and starts reducing current back to zero. Releasing the button turns off the gas flow.



Crater filler

Allows welding to be done with three different power levels able to be directly selected and controlled by the welder using the torch button.

The first pressure on the button causes the gas to flow, activates the voltage to the wire and feeds it at the speed set by the "initial increment" parameter (during set up) and with the relative synergic values of the welding parameters.

When the torch button is released, the wire speed and the relative synergic parameters change automatically to the main values set on the control panel.

The next pressure on the torch button brings the wire speed and the relative synergic parameters to the pre-set (during set up) crater filler parameter values.

Releasing the torch button stops the wire feed and supplies the power for the burn back and post-gas stages.



Manual/Robot

Allows the functions and the parameters management in both manual and robot welding



Double Pulsed MIG welding



Double pulsed active



Double pulsed inactive



Display type

Permits view changes between:



Basic screen



Graphic screen

Synergic curves screen



Synergy

Lets you select a preset welding program (synergy) by choosing a few simple settings

 
Welding process selection




- ▶ Enter the "Synergy" menu by pressing the key  for at least a second.
- ▶ Press the relevant keys to select the required process  
- ▶ Press the button  to go to the next step.



MMA welding process



Material type/Gas synergy selection screen

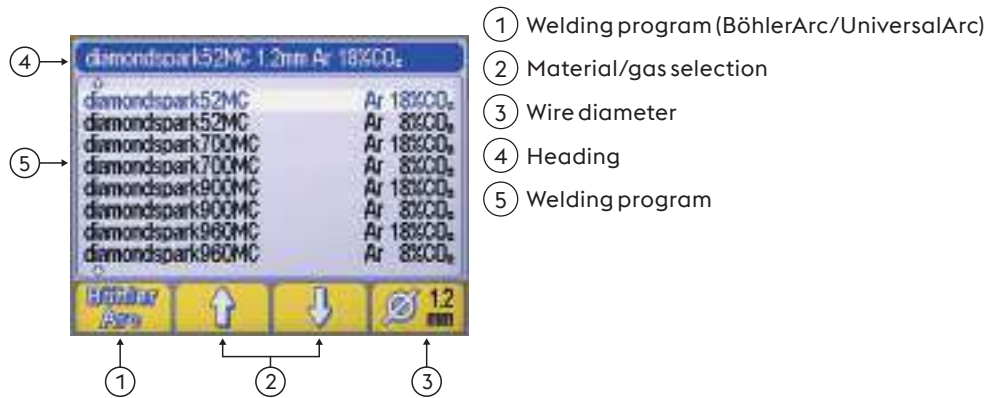**Welding program**

Allows the selection of the welding program



BöhlerArc



UniversalArc

**Material/gas selection**

Lets you select:



- Type of filler metal
- Type of gas



Select the material/gas by rotating the encoder.

**Wire diameter**

Allows selection of the wire diameter used (mm).

① Wire diameter



①

**Heading**

Allows the display of certain pieces of important information relating to the selected process.

**NO PROGRAM**


This indicates that the synergic curve selected is unavailable or is not compatible with the other system settings.

4.7 Programs screen



Allows the storage and management of 240 jobs which can be personalised by the operator.

Programs (JOB)

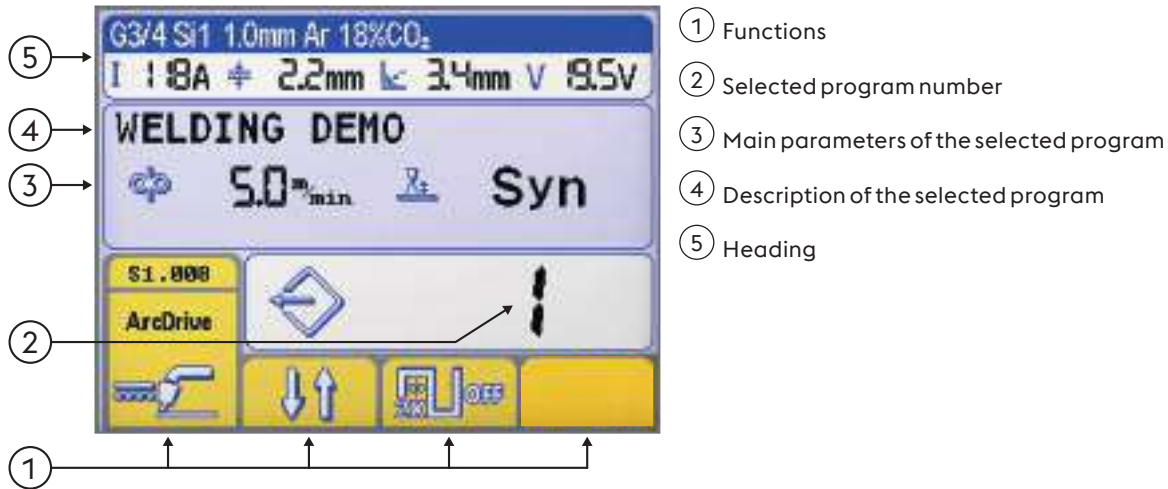

See the "Main screen" section

Program storage

► Enter the "program storage" menu by pressing button. for at least a second.



► Select the required program (or the empty memory) by rotating the encoder.

--- Memory empty

Program stored

- Cancel the operation by pressing button .
- Save all the current settings on the selected program by pressing button. .



Introduce a description of the program.

- Select the required letter by rotating the encoder.
- Store the selected letter by pressing the encoder.
- Press the button to delete the last letter. .
- Cancel the operation by pressing button .
- Confirm the operation by pressing button .



The storage of a new program on an already occupied memory location requires cancellation of the memory location by an obligatory procedure.



- ▶ Cancel the operation by pressing button .
- ▶ Remove the selected program by pressing button. .
- ▶ Resume the storage procedure.

Program retrieval



- ▶ Retrieve the 1st program available by pressing button .
 - ▶ Select the required program by rotating the encoder.
 - ▶ Select the required program by pressing button. .
-  Only the memories location occupied by a program are retrieved, while the empty ones are automatically skipped.

Program cancellation



- ▶ Select the required program by rotating the encoder.
- ▶ Remove the selected program by pressing button. .
- ▶ Cancel the operation by pressing button .



- ▶ Cancel the operation by pressing button .
- ▶ Remove the selected program by pressing button. .

5. SETUP

5.1 Parameter set up and setting

Permits set-up and adjustment of a series of additional parameters for improved and more accurate control of the welding system.

The parameters present at set up are organised in relation to the welding process selected and have a numerical code.

Entry to set up



- ▶ By pressing the encoder button for 5 seconds.
- ▶ The entry will be confirmed by the writing 0 on the display

Selection and adjustment of the required parameter

- ▶ Rotate the encoder until you display the numerical code for the required parameter.
- ▶ If the encoder key is pressed at this point, the value set for the parameter selected can be displayed and adjusted.

Exit from set up

- ▶ To quit the "adjustment" section, press the encoder again.
- ▶ To exit the set-up, go to parameter "0" (save and quit) and press encoder key.
- ▶ Cancel the operation by pressing button .
- ▶ To save the change and exit the set up, press the key: .

5.1.1 List of set up parameters (MMA)

0

Save and Exit



Allows you to save the changes and exit the set up.

1

Reset



Allows you to reset all the parameters to the default values.

3

Hot start



Allows adjustment of the hot start value in MMA.

Permits an adjustable hot start in the arc striking phases, facilitating the start operations.

Standard (Basic/Rutile)

Minimum	Maximum	Default
1/off	500%	80%

Cellulosic electrode

Minimum	Maximum	Default
1/off	500%	150%

CrNi electrode

Minimum	Maximum	Default
1/off	500%	100%

Aluminum electrode

Minimum	Maximum	Default
1/off	500%	120%

Cast Iron electrode

Minimum	Maximum	Default
1/off	500%	100%

7

Welding current



Allows the regulation of the welding current.

Minimum	Maximum	Default
3 A	I _{max}	100 A

8

Arc force



Allows adjustment of the Arc force value in MMA.

Permits an adjustable energetic dynamic response in welding, facilitating the welder's operations.

Increase the value of the Arc force to reduce the risk of electrode sticking.

Standard (Basic/Rutile)

Minimum	Maximum	Default
0/off	500%	80%

Cellulosic electrode

Minimum	Maximum	Default
0/off	500%	350%

CrNi electrode

Minimum	Maximum	Default
0/off	500%	30%

Aluminum electrode

Minimum	Maximum	Default
0/off	500%	100%

Cast Iron electrode

Minimum	Maximum	Default
0/off	500%	70%

204

Dynamic power control (DPC)

It enables the desired V/I characteristic to be selected.

I=C Constant current

The increase or reduction in arc length has no effect on the welding current required.

Recommended for electrode: Basic, Rutile, Acid, Steel, Cast iron

1÷20 Falling characteristic with adjustable slope

The increase in arc length causes a reduction in welding current (and vice versa) according to the value imposed by 1 to 20 amps per volt.

Recommended for electrode: Cellulosic, Aluminum

P=C Constant power

The increase in arc length causes a reduction in the welding current (and vice versa) according to the law: $V \cdot I = K$

Recommended for electrode: Cellulosic, Aluminum

Value	Default
I=C	X
1÷20	-
P=C	-

312

Arc detachment voltage

Allows you to set the voltage value at which the electric arc switch-off is forced.

Allows to manage better the various operating conditions that are created.

In the spot welding phase, for example, a low arc detachment voltage reduces re-striking of the arc when moving the electrode away from the piece, reducing spatter, burning and oxidation of the piece.



Never set an arc detachment voltage higher than the no-load voltage of the power source.

Standard (Basic/Rutile)

Minimum	Maximum	Default
0/off	U0max	57.0 V

Cellulosic electrode

Minimum	Maximum	Default
0/off	U0max	70.0 V

CrNi electrode

Minimum	Maximum	Default
0/off	U0max	57.0 V

Aluminum electrode

Minimum	Maximum	Default
0/off	U0max	57.0 V

Cast Iron electrode

Minimum	Maximum	Default
0/off	U0max	57.0 V

399

Welding speed

Lets you set welding speed.

Default cm/min: reference speed for manual welding.

Syn: Sinergic value.

Minimum	Maximum	Default
2 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500

Machine setting

Allows the selection of the required graphic interface.

Allows access to the higher set-up levels.

Refer to section "Interface personalisation (Set up 500)"

Value	Selected level
USER	User
SERV	Service
vaBW	vaBW

Value	User interface
XE	Easy Mode
XA	Advanced Mode
XP	Professional Mode

551

Lock/unlock

Allows the locking of the panel controls and the insertion of a protection code.

Refer to section "Lock/unlock (Set up 551)".

552
Buzzer tone

Permits adjustment of the buzzer tone.



Minimum	Maximum	Default
0/off	10	10

601
Regulation step

Allows the regulation of a parameter with a step that can be personalised by the operator.



Minimum	Maximum	Default
1	999	1

602
External parameter CH1, CH2, CH3, CH4

Allows the management of the external parameter 1, 2, 3, 4 (minimum value, maximum value, default value, parameter selected).



Refer to section "External controls management (Set up 602)".

705
Circuit resistance calibration

Allows the calibration of the system.

 


Refer to section "Circuit resistance calibration (set up 705)".

Default 10 mΩ

751
Current reading

Allow the real value of the welding current to be displayed.


752
Voltage reading

Allows the real value of the welding voltage to be displayed.


768
HI heat input measurement

Allows reading of the value of the measurement of the heat input in welding. (Kj/cm)


801
Guard limits

Allows the setting of the warning limits and of the guard limits.



Allows the welding process to be controlled by setting warning limits and guard limits for the main measurable parameters.

Allows the accurate control of the various welding phases.

854
Power supply

Allows to set the generator as a "power supply" of particular tools.



Value	Default	Callback function
off	X	No active
12÷80 V	-	Power supply

5.1.2 List of set up parameters (TIG)

0
Save and Exit

Allows you to save the changes and exit the set up.


1
Reset

Allows you to reset all the parameters to the default values.


7
Welding current

Allows the regulation of the welding current.



Minimum	Maximum	Default
3 A	I _{max}	100 A

399 Welding speed



Lets you set welding speed.

Default cm/min: reference speed for manual welding.

Syn: Sinergic value.

Minimum	Maximum	Default
2 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500 Machine setting



Allows the selection of the required graphic interface.

Allows access to the higher set-up levels.

Refer to section "Interface personalisation (Set up 500)"

Value	Selected level
USER	User
SERV	Service
vaBW	vaBW

Value	User interface
XE	Easy Mode
XA	Advanced Mode
XP	Professional Mode

551 Lock/unlock



Allows the locking of the panel controls and the insertion of a protection code.

Refer to section "Lock/unlock (Set up 551)".

552 Buzzer tone



Permits adjustment of the buzzer tone.

Minimum	Maximum	Default
0/off	10	10

601 Regulation step



Allows the regulation of a parameter with a step that can be personalised by the operator.

Minimum	Maximum	Default
1	999	1

602 External parameter CH1, CH2, CH3, CH4



Allows the management of the external parameter 1, 2, 3, 4 (minimum value, maximum value, default value, parameter selected).

Refer to section "External controls management (Set up 602)".

705 Circuit resistance calibration



Allows the calibration of the system.

Refer to section "Circuit resistance calibration (set up 705)".

751 Current reading



Allow the real value of the welding current to be displayed.

752 Voltage reading



Allows the real value of the welding voltage to be displayed.

755 Gas flow reading



Allows the real gas flow value to be displayed.

758 Robot movement speed



Allows the arm movement speed of a robot or an automation device to be displayed.

764
Coolant flow reading


Allow the value of the coolant flow reading.

765
Coolant temperature reading


Allow the real value of coolant temperature reading to be displayed.

768
HI heat input measurement


Allows reading of the value of the measurement of the heat input in welding. (Kj/cm)

771
Current joint tracking signal


Displays the current value for controlling joint tracking.

772
Voltage joint tracking signal


Displays the voltage value for controlling joint tracking.

801
Guard limits


Allows the setting of the warning limits and of the guard limits.

Allows the welding process to be controlled by setting warning limits and guard limits for the main measurable parameters.

Allows the accurate control of the various welding phases.

854
Power supply


Allows to set the generator as a "power supply" of particular tools.

Value	Default	Callback function
off	X	No active
12÷80 V	-	Power supply

5.1.3 List of set up parameters (MIG/MAG)

0
Save and Exit


Allows you to save the changes and exit the set up.

1
Reset


Allows you to reset all the parameters to the default values.

2
Welding programs


Allows selection of the manual MIG (◇ Off) or synergic MIG (◇ 6) process by setting the type of material to be welded.

Refer to section "Front control panel RC 350".

3
Wire speed


Allows the regulation of the wire feed rate.

Minimum	Maximum	Default
0.5 m/min	22.0 m/min	-

4
Current


Allows the regulation of the welding current.

Minimum	Maximum
3 A	I _{max}

5

Workpiece thickness



Allows the thickness of the part being welded to be set.

Allows the setting of the system via the regulation of the part being welded.

6

Corner bead "a"



Lets you set bead depth in a corner joint.

7

Voltage - Arc length



Allows the regulation of the arc voltage.

Allows regulation of the arc length during welding.

High voltage = long arc

Low voltage = short arc

Synergic mode

Minimum	Maximum	Default
-5.0	+5.0	0/syn

Manual mode (Off)

Minimum	Maximum	Default
5.0 V	55.5 V	5.0 V

10

Pre-gas



Allows you to set and adjust the gas flow prior to striking of the arc.

Permits filling of the torch with gas and preparation of the environment for welding.

Minimum	Maximum	Default
0/off	99.9 s	0.1 s

11

Soft start



Permits adjustment of the wire feed speed in the phases prior to arc striking.

Permits striking at reduced speed, therefore softer and with less spatter.

Minimum	Maximum	Default
10 %	100 %	50 %

12

Motor slope



Allows you to set a gradual transition between the sparking wire speed and the welding wire speed.

Minimum	Maximum	Default
0.01 s	1.00 s	0/off

15

Burn back



Permits adjustment of the wire burn time, preventing sticking at the end of welding.

Permits adjustment of the length. Permits adjustment of the length of the piece of wire outside the torch.

Minimum	Maximum	Default
-2.00	+2.00	0/syn

16

Post-gas



Permits setting and adjustment of the gas flow at the end of welding.

Minimum	Maximum	Default
0/off	99.9 s	2.0 s

19

Duty cycle (double pulsed)



Permit adjustment of the duty cycle in double pulse.

Minimum	Maximum	Default
10 %	90 %	50 %


20

Double Pulsed MIG welding

Allows regulation of the pulsation amplitude.



Minimum	Maximum	Default
0 %	100 %	±25 %
Minimum	Maximum	Default
0.5 m/min	22 m/min	2.5 m/min

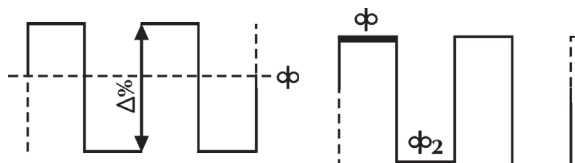

21

Pulse frequency (double pulsed)

Allows regulation of the cycle, i.e. of the impulse repetition cycle.

Allows the impulse frequency to be regulated.



Minimum	Maximum	Default
0.1 Hz	5.0 Hz	2.0 Hz

22

Secondary voltage (double pulsed)

Allows regulation of the secondary pulsation level voltage.

Makes it possible to obtain greater arc stability during the various pulsation phases.



Minimum	Maximum	Default
-5.0	+5.0	0/syn

23

Pulsed slopes (double pulsed)

Allows setting of a slope time during the pulse operation.



Minimum	Maximum	Default
1 %	100 %	50 %

24

Bilevel (4T - crater filler)

Permits adjustment of the secondary wire speed in the bilevel welding mode.

If the welder now presses and releases the button quickly, “ Φ_z ” can be used.

By pressing and releasing it quickly again, “ Φ ” is used again, and so on.




Minimum	Maximum	Default
1 %	200 %	0/off

25

Initial increment

Allows regulation of the wire speed value during the first "crater-filler" welding phase.

 Makes it possible to increase the energy supplied to the part during the phase when the material (still cold) requires more heat in order to melt evenly.



Minimum	Maximum	Default
20 %	200 %	120 %

26

Crater filler

Allows regulation of the wire speed value during the weld closing phase.

Makes it possible to reduce the energy supplied to the part during the phase when the material is already very hot, thus reducing the risk of unwanted deformations.



Minimum	Maximum	Default
20 %	200 %	80 %

27

Initial increment time

Lets you set the initial increment time.

Lets you automate the "crater filler" function.



Minimum	Maximum	Default
0.1 s	99.9 s	0/off

28

Crater filler time

Lets you set the "crater filler" time.

Lets you automate the "crater filler" function.



Minimum	Maximum	Default
0.1 s	99.9 s	0/off

30 Spot welding



Allows you to enable the "spot welding" process and establish the welding time.

Minimum	Maximum	Default
0.1 s	99.9 s	0/off

31 Pause point



Allows you to enable the "pause point" process and establish the pause time between one welding operation and another.

Minimum	Maximum	Default
0.1 s	99.9 s	0/off

32 Secondary voltage (MIG Bilevel)



Allows regulation of the secondary pulsation level voltage.

Makes it possible to obtain greater arc stability during the various pulsation phases.

Minimum	Maximum	Default
-5.0	+5.0	0/syn

33 Secondary inductance (MIG Bilevel)



Allows regulation of the secondary pulsation level inductance.

Makes it possible to obtain a quicker or slower arc to compensate for the welder's movements and for the natural welding instability.

Low inductance = reactive arc (more spatter).

High inductance = less reactive arc (less spatter).

Minimum	Maximum	Default
-30	+30	0/syn

34 Initial increase slope



Allows to set a gradual transition between the initial wire speed and the welding wire speed.

Minimum	Maximum	Default
0.1 s	10.0 s	0/off

35 Crater filler slope



Allows to set a gradual transition between the welding wire speed and crater filler wire speed.

Minimum	Maximum	Default
0.1 s	10.0 s	0/off

202 Inductance



Allows electronic regulation of the series inductance of the welding circuit.

Makes it possible to obtain a quicker or slower arc to compensate for the welder's movements and for the natural welding instability.

Low inductance = reactive arc (more spatter).

High inductance = less reactive arc (less spatter).

Minimum	Maximum	Default
-30	+30	0/syn

331 Compensated average voltage



Lets you set welding voltage.

398 Displacement speed reference constant



Reference constant for all welding processes

Value of the movement speed of the torch to which the system refers to perform the calculations of the welding parameters

399 Welding speed



Lets you set welding speed.

Default cm/min: reference speed for manual welding.

Syn: Sinergic value.

Minimum	Maximum	Default
1 cm/min	200 cm/min	syn

500

Machine setting



Allows the selection of the required graphic interface.

Allows access to the higher set-up levels.

Refer to section "Interface personalisation (Set up 500)"

Value	Selected level
USER	User
SERV	Service
vaBW	vaBW

Value	User interface
XE	Easy Mode
XA	Advanced Mode
XP	Professional Mode

551

Lock/unlock



Allows the locking of the panel controls and the insertion of a protection code.

Refer to section "Lock/unlock (Set up 551)".

552

Buzzer tone



Permits adjustment of the buzzer tone.

Minimum	Maximum	Default
0/off	10	10

601

Regulation step



Allows the regulation of a parameter with a step that can be personalised by the operator.

Functionality controlled by torch up/down button.

Minimum	Maximum	Default
1	999	1

602

External parameter CH1, CH2, CH3, CH4



Allows the management of the external parameter 1, 2, 3, 4 (minimum value, maximum value, default value, parameter selected).

Refer to section "External controls management (Set up 602)".

606

U/D torch



Allows the management of the external parameter (U/D).

Value	Default	Callback function
0/off	-	off
1/I1	X	Current
	-	Program retrieval

612

DgMig Torch Setting



It allows the management of the channels of the digital torch.

Value	Default	Callback function
0/off	-	off
1/I1	-	Current
2/ 	-	Program retrieval
3/CH3	-	CH3
4/CH4	-	CH4
5/STD	X	STD

653

Wire speed



It allow wire speed regulation (during wire loading phase).

Minimum	Maximum	Default
0.5 m/min	22.0 m/min	3.0 m/min

705

Circuit resistance calibration



Allows the calibration of the system.

Refer to section "Circuit resistance calibration (set up 705)".

Default 10 mΩ

751

Current reading

Allow the real value of the welding current to be displayed.



752

Voltage reading

Allows the real value of the welding voltage to be displayed.



755

Gas flow reading

Allows the real gas flow value to be displayed.



757

Wire speed reading

Allow the value of the motor encoder 1 to be displayed.



758

Robot movement speed

Allows the arm movement speed of a robot or an automation device to be displayed.



760

Current reading (motor 1)

Allow the real value of the current to be displayed (motor 1).



761

Wire speed reading

Allow the value of the motor encoder 2 to be displayed.



762

Current reading (motor 2)

Allow the real value of the current to be displayed (motor 2).



763

Wire speed reading

Allow the real value of the wire speed to be displayed.



764

Coolant flow reading

Allow the value of the coolant flow reading.



765

Coolant temperature reading

Allow the real value of coolant temperature reading to be displayed.



768

HI heat input measurement

Allows reading of the value of the measurement of the heat input in welding. (Kj/cm)



770

Deposition rate measurement

Displays deposition rate measurement.



771

Current joint tracking signal

Displays the current value for controlling joint tracking.



772

Voltage joint tracking signal



Displays the voltage value for controlling joint tracking.

801

Guard limits



Allows the setting of the warning limits and of the guard limits.

Allows the welding process to be controlled by setting warning limits and guard limits for the main measurable parameters.

Allows the accurate control of the various welding phases.

854

Power supply



Allows to set the generator as a "power supply" of particular tools.

Value	Default	Callback function
off	X	No active
12÷80 V	-	Power supply

5.2 Specific procedures parameters

5.2.1 7 segment display personalisation

It allows you to constantly view the value of a parameter on the 7-segment display.



- ▶ Enter set-up by pressing the encoder button for at least 5 seconds.
- ▶ Select the required parameter by rotating the encoder.
- ▶ Store the selected parameter in the 7 segment display by pressing button **F5**.
- ▶ Save and exit the current screen by pressing button **ESC**.

5.2.2 Interface personalisation (Set up 500)

Allows the parameters to be customized on the main menu.

500

Machine setting



Allows the selection of the required graphic interface.

Value	User interface
XE	Easy Mode
XA	Advanced Mode
XP	Professional Mode

XE MODE

MMA	
Welding parameters	I.
TIG	
Welding parameters	I.
Functions	      
MIG/MAG	
Welding parameters	 
Functions	  

XA MODE

EN

MMA	
Welding parameters	  
Functions	    
TIG	
Welding parameters	
Functions	      
MIG/MAG	
Welding parameters	      
Functions	     

XP MODE

MMA	
Welding parameters	  
Functions	    
TIG	
Welding parameters	
Functions	      
MIG/MAG	
Welding parameters	          
Functions	     

5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Allows the locking of the panel controls and the insertion of a protection code.



Parameter selection

- ▶ Enter set-up by pressing the encoder button for at least 5 seconds.
- ▶ Select the required parameter (551).
- ▶ Activate the regulation of the selected parameter by pressing the encoder button.



Setting the password

- ▶ Set a numerical code (password) by rotating the encoder.
- ▶ Confirm the operation by pressing the encoder key.
- ▶ Cancel the operation by pressing button .
- ▶ To save the change, press the button: .



Control panel functions



The carrying out of any operation on a locked control panel causes a special screen to appear.

- ▶ Access the panel functionalities temporarily (5 minutes) by rotating the encoder and entering the correct password.
- ▶ Confirm the operation by pressing the encoder key.
- ▶ Unlock the control panel definitively by entering set-up (follow the instructions given above) and bring back parameter 551 to "off".
- ▶ Confirm the operation by pressing the encoder key.
- ▶ To save the change, press the button: .

5.2.4 External controls management (Set up 602)

Allows the management of the external parameter 2 (minimum value, maximum value, default value, parameter selected).



Parameter selection

- ▶ Enter set-up by pressing the encoder button for at least 5 seconds.
- ▶ Select the required parameter (602).
- ▶ Enter the "External controls management" screen by pressing the encoder button.



External controls management

- ▶ Select the required RC remote control output (CH1, CH2, CH3, CH4) by pressing button .
- ▶ Select the required parameter (Min-Max-parameter) by pressing the encoder button.
- ▶ Adjust the required parameter (Min-Max-parameter) by rotating the encoder.
- ▶ To save the change, press the button: .
- ▶ Cancel the operation by pressing button .

5.2.5 Circuit resistance calibration (set up 705)



Parameter selection

- ▶ Enter set-up by pressing the encoder button for at least 5 seconds.
- ▶ Select the required parameter (705).
- ▶ Activate the regulation of the selected parameter by pressing the encoder button.



Calibration

- ▶ Remove the cap to put the nozzle holder tip of the exposed torch. (MIG/MAG)
- ▶ Place the tip of the wire guide in electrical contact with the work piece. (MIG/MAG)
- ▶ Place the the tungsten electrode in electrical contact with the work piece. (TIG)
- ▶ Place the electrode holder torch and the piece to be welded into contact. (MMA)
- ▶ Press the  button (or the torch trigger) to start the procedure.
- ▶ Maintain contact for at least one second.
- ▶ The value shown on the display will update after calibration.
- ▶ Confirm the operation by pressing button .
- ▶ Cancel the operation by pressing button .
- ▶ To save the change and exit the set up, press the key: .

5.2.6 Guard limits (Set up 801)

Allows the setting of the warning limits and of the guard limits.

Allows the welding process to be controlled by setting warning limits and guard limits for the main measurable parameters.

Allows the accurate control of the various welding phases.

Refer to section "Guard limits (Set up 801)".

Warning limits  		Guard limits  	
 Welding current		 Welding voltage	
 Gas flow reading		 Robot movement speed	
 Current reading (motor 1)		 Current reading (motor 2)	
 Coolant flow reading		 Wire speed reading	
 Coolant temperature reading			



Parameter selection

- ▶ Enter set-up by pressing the encoder button for at least 5 seconds.
- ▶ Select the required parameter (801).
- ▶ Enter the "Guard limits" screen by pressing the encoder button.




Parameter selection

- ▶ Select the required parameter by pressing button .
- ▶ Select the method of setting the guard limits by pressing button .

Mode selection

 Absolute value

 Percentage value

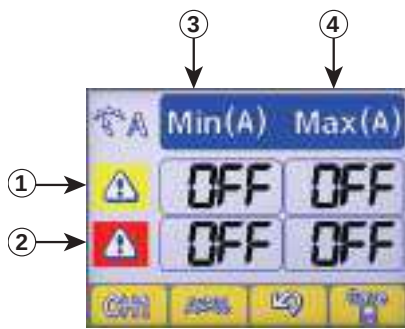

Guard limits setting


- ① Warning limits line
- ② Alarm limits line
- ③ Minimum levels column
- ④ Maximum levels column

- Select the required box by pressing the encoder key (the selected box is displayed with reverse contrast).
- Adjust the level of the selected limit by rotating the encoder.
- To save the change, press the button: .




-  Passing one of the warning limits causes a visual signal to appear on the control panel.
-  Passing one of the alarm limits causes a visual signal to appear on the control panel and the immediate blockage of the welding operations.


6. ACCESSORIES

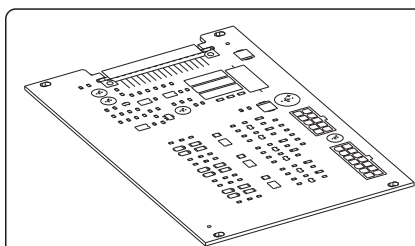

Nozzle sensing - Cleaning station kit
74.04.059

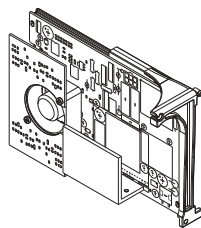

Additional supply kit
74.04.060

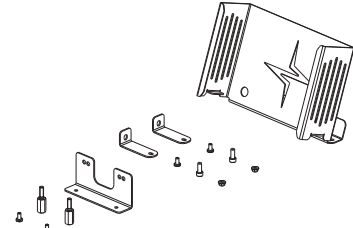

RC bracket kit
74.04.076

Consult the "Installation kit/accessories" section.

7. MAINTENANCE



Routine maintenance must be carried out on the system according to the manufacturer's instructions. When the equipment is working, all the access and operating doors and covers must be closed and locked. The system must not be modified in any way. Prevent conductive dust from accumulating near the louvers and over them.



Any maintenance operation must be performed by qualified personnel only. The repair or replacement of any parts in the system by unauthorised personnel will invalidate the product warranty. The repair or replacement of any parts in the system must be carried out only by qualified personnel.



Disconnect the power supply before every operation!

7.1 Carry out the following periodic checks on the power source

7.1.1 System



Clean the power source inside by means of low-pressure compressed air and soft bristle brushes. Check the electric connections and all the connection cables.

7.1.2 For the maintenance or replacement of torch components, electrode holders and/or earth cables:



Check the temperature of the component and make sure that they are not overheated.



Always use gloves in compliance with the safety standards.



Use suitable wrenches and tools.

7.2 Responsibility



Failure to carry out the above maintenance will invalidate all warranties and exempt the manufacturer from any liability. The manufacturer disclaims any responsibility if the user fails to follow these instructions. For any doubts and/or problems do not hesitate to contact your nearest customer service centre.

8. ALARM CODES



ALARM

Activation of an alarm or the passing of any critical limit causes a visual signal to appear on the control panel and the immediate shut-down of welding operations.



CAUTION

Exceeding a guard limit causes a visual signal on the control panel but allows the welding operations to continue.

All the alarms and all the guard limits relating to the system are listed below.

 E01	Overtemperature		 E02	Overtemperature	
 E03	Overtemperature		 E05	Overcurrent	
 E06	Power module overcurrent (Boost)		 E07	Wire feeder motor power supply fault	
 E08	Blocked motor		 E10	Power module overcurrent (Inverter)	
 E11	System configuration error		 E12.1	Communication error WF1	
 E13	Communication error		 E14.xx	Invalid program the error sub-code indicates the number of the deleted job	
 E15	Invalid program		 E16.1	Communication error RI 1000/2000/3000 (CAN bus)	
 E16.2	Communication error RI 3000 (Modbus)		 E16.3	Communication error RI 1000/2000	
 E19.1	System configuration error		 E19.2	System configuration error	

 E19.3	System configuration error	?	 E19.4	System configuration error	?
 E19.5	System configuration error	?	 E19.8	System configuration error	?
 E19.9	System configuration error	?	 E19.10	System configuration error	?
 E19.11	System configuration error (WF)	?	 E22	Communication error (DSP)	↔
 E23	Memory fault (RC)		 E27	Memory fault (RTC)	
 E28	Memory fault (Temperature reading)		 E29	Incompatible measurements	
 E30	Communication error (H.F.)	↔	 E31	Communication error (AC/DC)	↔
 E33.1	System configuration error (LCD 3.5")		 E33.2	System configuration error (LCD 4.7")	
 E38	Undervoltage	V↓	 E40	System power supply fault	
 E41	Overvoltage	V↑	 E42	Undervoltage	V↓
 E43	Coolant shortage		 E44	Gas shortage	
 E49	Emergency switch (Automation and robotics)		 E50	Wire stuck (Automation and robotics)	
 E51	Unsupported settings (Automation and robotics)		 E52	Anti-collision (Automation and robotics)	
 E53	External flow switch fault (Automation and robotics)		 E54	Current level exceeded (Lower limit)	A↓
 E55	Current level exceeded (Upper limit)	A↑	 E56	Voltage level exceeded (Lower limit)	V↓
 E57	Voltage level exceeded (Upper limit)	V↑	 E58	Gas flow level exceeded (Lower limit)	
 E59	Gas flow level exceeded (Upper limit)		 E60	Speed limit exceeded (Lower limit)	

 E61	Speed limit exceeded (Upper limit)		 E62	Current level exceeded (Lower limit)	
 E63	Current level exceeded (Upper limit)		 E64	Voltage level exceeded (Lower limit)	
 E65	Voltage level exceeded (Upper limit)		 E66	Gas flow level exceeded (Lower limit)	
 E67	Gas flow level exceeded (Upper limit)		 E68	Speed limit exceeded (Lower limit)	
 E69	Speed limit exceeded (Upper limit)		 E71	Coolant overtemperature	
 E72	Push-pull motor overcurrent		 E73	Wire speed limit exceeded (speed meter)	
 E74	Motor 1 current level exceeded		 E75	Motor 2 current level exceeded	
 E76	Liquid coolant flow level exceeded		 E77	Coolant temperature level exceeded	
 E78	Active maintenance (Automation and robotics)		 E80	Wire out (wire end)	
 E81	Overcurrent (WU pump)		 E82	Communication error (WU)	
 E83	Pump blocked		 E99.6	System configuration alarm	
 E99.7	System configuration alarm		 E99.8	System configuration alarm	
 E99.9	System configuration alarm		 E99.10	System configuration alarm	
 E99.11	Memory fault		 E99.12	System configuration error	

9. TROUBLESHOOTING

The system fails to come on (green LED off)

Cause

- » No mains voltage at the socket.
- » Faulty plug or cable.
- » Line fuse blown.

Solution

- » Check and repair the electrical system as needed.
- » Use qualified personnel only.
- » Replace the faulty component.
- » Contact the nearest service centre to have the system repaired.
- » Replace the faulty component.

» Faulty on/off switch.	» Replace the faulty component. » Contact the nearest service centre to have the system repaired.
» Connection between wire feed carriage and generator incorrect or faulty.	» Check that the various parts of the system are properly connected.
» Faulty electronics.	» Contact the nearest service centre to have the system repaired.

No output power (the system does not weld)

Cause	Solution
» Faulty torch trigger button.	» Replace the faulty component. » Contact the nearest service centre to have the system repaired.
» The system has overheated (temperature alarm - yellow LED on).	» Wait for the system to cool down without switching it off.
» Side cover open or faulty door switch.	» In order to ensure safe operation the side cover must be closed while welding. » Replace the faulty component. » Contact the nearest service centre to have the system repaired.
» Incorrect earth connection.	» Earth the system correctly. » Read the paragraph "Installation".
» Mains voltage out of range (yellow LED on).	» Bring the mains voltage within the power source admissible range. » Connect the system correctly. » Read the paragraph "Connections".
» Faulty contactor.	» Replace the faulty component. » Contact the nearest service centre to have the system repaired.
» Faulty electronics.	» Contact the nearest service centre to have the system repaired.

Incorrect output power

Cause	Solution
» Incorrect selection in the welding process or faulty selector switch.	» Select the welding process correctly.
» System parameters or functions set incorrectly.	» Reset the system and the welding parameters.
» Faulty potentiometer/encoder for the adjustment of the welding current.	» Replace the faulty component. » Contact the nearest service centre to have the system repaired.
» Mains voltage out of range.	» Connect the system correctly. » Read the paragraph "Connections".
» Input mains phase missing.	» Connect the system correctly. » Read the paragraph "Connections".
» Faulty electronics.	» Contact the nearest service centre to have the system repaired.

Wire feeder fails

Cause	Solution
» Faulty torch trigger button.	» Replace the faulty component. » Contact the nearest service centre to have the system repaired.
» Incorrect or worn rollers.	» Replace the rollers.
» Faulty wire feeder.	» Replace the faulty component. » Contact the nearest service centre to have the system repaired.
» Damaged torch liner.	» Replace the faulty component. » Contact the nearest service centre to have the system repaired.
» No power supply to the wire feeder.	» Check the connection to the power source. » Read the paragraph "Connections". » Contact the nearest service centre to have the system repaired.
» Tangled wire on the spool.	» Untangle the wire or replace the wire spool.
» Melted torch nozzle (wire stuck)	» Replace the faulty component.

Irregular wire feeding

Cause	Solution
» Faulty torch trigger button.	» Replace the faulty component. » Contact the nearest service centre to have the system repaired.

» Incorrect or worn rollers.	» Replace the rollers.
» Faulty wire feeder.	» Replace the faulty component. » Contact the nearest service centre to have the system repaired.
» Damaged torch liner.	» Replace the faulty component. » Contact the nearest service centre to have the system repaired.
» Incorrect spindle clutch or misadjusted rolls locking devices.	» Release the clutch. » Increase the rolls locking pressure.

Arc instability

Cause	Solution
» Insufficient shielding gas.	» Adjust the air flow. » Check that the diffuser and the gas nozzle of the torch are in good condition.
» Humidity in the welding gas.	» Always use quality materials and products. » Ensure the gas supply system is always in perfect condition.
» Incorrect welding parameters.	» Check the welding system carefully. » Contact the nearest service centre to have the system repaired.

Excessive spatter

Cause	Solution
» Incorrect arc length.	» Decrease the distance between the electrode and the piece. » Decrease the welding voltage.
» Incorrect welding parameters.	» Decrease the welding current.
» Insufficient shielding gas.	» Adjust the air flow. » Check that the diffuser and the gas nozzle of the torch are in good condition.
» Incorrect arc regulation.	» Increase the equivalent circuit inductive value setting.
» Incorrect welding mode.	» Decrease the torch angle.

Insufficient penetration

Cause	Solution
» Incorrect welding mode.	» Decrease the travel speed while welding.
» Incorrect welding parameters.	» Increase the welding current.
» Incorrect electrode.	» Use a smaller diameter electrode.
» Incorrect edge preparation.	» Increase the chamfering.
» Incorrect earth connection.	» Earth the system correctly. » Read the paragraph "Installation".
» Pieces to be welded too big.	» Increase the welding current.

Slag inclusions

Cause	Solution
» Poor cleanliness.	» Clean the pieces accurately before welding.
» Electrode diameter too big.	» Use a smaller diameter electrode.
» Incorrect edge preparation.	» Increase the chamfering.
» Incorrect welding mode.	» Decrease the distance between the electrode and the piece. » Move regularly during all the welding operations.

Tungsten inclusions

Cause	Solution
» Incorrect welding parameters.	» Decrease the welding current. » Use a bigger diameter electrode.
» Incorrect electrode.	» Always use quality materials and products. » Sharpen the electrode carefully.
» Incorrect welding mode.	» Avoid contact between the electrode and the weld pool.

Blowholes

Cause	Solution
» Insufficient shielding gas.	» Adjust the air flow. » Check that the diffuser and the gas nozzle of the torch are in good condition.

Sticking

Cause	Solution
» Incorrect arc length.	» Increase the distance between the electrode and the piece. » Increase the welding voltage.
» Incorrect welding parameters.	» Increase the welding current. » Increase the welding voltage.
» Incorrect welding mode.	» Angle the torch more.
» Pieces to be welded too big.	» Increase the welding current. » Increase the welding voltage.
» Incorrect arc regulation.	» Increase the equivalent circuit inductive value setting.

Undercuts

Cause	Solution
» Incorrect welding parameters.	» Decrease the welding current. » Use a smaller diameter electrode.
» Incorrect arc length.	» Decrease the distance between the electrode and the piece. » Decrease the welding voltage.
» Incorrect welding mode.	» Decrease the side oscillation speed while filling. » Decrease the travel speed while welding.
» Insufficient shielding gas.	» Use gases suitable for the materials to be welded.

Oxidations

Cause	Solution
» Insufficient shielding gas.	» Adjust the air flow. » Check that the diffuser and the gas nozzle of the torch are in good condition.

Porosity

Cause	Solution
» Grease, varnish, rust or dirt on the workpieces to be welded.	» Clean the pieces accurately before welding.
» Grease, varnish, rust or dirt on the filler material.	» Always use quality materials and products. » Keep the filler metal always in perfect condition.
» Humidity in the filler metal.	» Always use quality materials and products. » Keep the filler metal always in perfect condition.
» Incorrect arc length.	» Decrease the distance between the electrode and the piece. » Decrease the welding voltage.
» Humidity in the welding gas.	» Always use quality materials and products. » Ensure the gas supply system is always in perfect condition.
» Insufficient shielding gas.	» Adjust the air flow. » Check that the diffuser and the gas nozzle of the torch are in good condition.
» The weld pool solidifies too quickly.	» Decrease the travel speed while welding. » Pre-heat the workpieces to be welded. » Increase the welding current.

Hot cracks

Cause	Solution
» Incorrect welding parameters.	» Decrease the welding current. » Use a smaller diameter electrode.

» Grease, varnish, rust or dirt on the workpieces to be welded.	» Clean the pieces accurately before welding.
» Grease, varnish, rust or dirt on the filler material.	» Always use quality materials and products.
	» Keep the filler metal always in perfect condition.
» Incorrect welding mode.	» Carry out the correct sequence of operations for the type of joint to be welded.
» Pieces to be welded have different characteristics.	» Carry out buttering before welding.

Cold cracks

Cause	Solution
» Humidity in the filler metal.	» Always use quality materials and products.
	» Keep the filler metal always in perfect condition.
» Particular geometry of the joint to be welded.	» Pre-heat the workpieces to be welded.
	» Carry out post-heating.
	» Carry out the correct sequence of operations for the type of joint to be welded.

10. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Electrical characteristics URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Power supply voltage U1 (50/60 Hz)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	mΩ
Slow blow line fuse	25	A
Communication bus	DIGITAL	
Maximum input power (MMA)	16.9	kVA
Maximum input power (MMA)	16.1	kW
Maximum input power (TIG)	12.6	kVA
Maximum input power (TIG)	12.1	kW
Maximum input power (MIG/MAG)	16.1	kVA
Maximum input power (MIG/MAG)	15.3	kW
Power consumption in standby **	50	W
Power factor (PF)	0.95	
Efficiency (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Max. input current I1max	24.4	A
Input current I1	18.9	A
Adjustment range	3-400	A
Open circuit voltage	73	Vdc

** See "IDLE POWER MINIMUM CONFIGURATION"

* This equipment complies with EN / IEC 61000-3-11.

* This equipment conforms to the requirements of EN / IEC 61000-3-12 provided maximum permissible mains impedance at the point of interface with the public grid (point of common coupling, PCC) is below or equal to the declared Zmax value. If it is connected to a public low voltage system, it is the responsibility of the installer or user of the equipment to ensure, by consultation with the distribution network operator if necessary, that the equipment may be connected.

Duty cycle URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		3x400	U.M.
Duty cycle MIG/MAG (40°C)			
(X=60%)		400	A
(X=100%)		360	A
Duty cycle MIG/MAG (25°C)			
(X=100%)		400	A
Duty cycle TIG (40°C)			
(X=60%)		400	A
(X=100%)		360	A
Duty cycle TIG (25°C)			
(X=100%)		400	A
Duty cycle MMA (40°C)			
(X=60%)		400	A
(X=100%)		360	A
Duty cycle MMA (25°C)			
(X=100%)		400	A

Physical characteristics URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
IP Protection rating	IP23S	
Insulation class	H	
Dimensions (lxdxh)	690x290x510	mm
Weight	35.2	Kg
Power supply cable section	4x4	mm ²
Length of power supply cable	5	m
Manufacturing Standards	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Electrical characteristics URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)			U.M.
Power supply voltage U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	57	mΩ
Slow blow line fuse	45	25	A
Communication bus	DIGITAL	DIGITAL	
Maximum input power (MMA)	17.4	16.9	kVA
Maximum input power (MMA)	16.5	16.1	kW
Maximum input power (TIG)	13.0	12.6	kVA
Maximum input power (TIG)	12.4	12.1	kW
Maximum input power (MIG/MAG)	16.5	16.1	kVA
Maximum input power (MIG/MAG)	15.7	15.3	kW
Power consumption in standby **	50	50	W
Power factor (PF)	0.95	0.95	
Efficiency (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Max. input current I1max	43.7	24.4	A
Input current I1	33.8	18.9	A
Adjustment range	3-400	3-400	A
Open circuit voltage	73	73	Vdc

**** See "IDLE POWER MINIMUM CONFIGURATION"**

*** This equipment complies with EN / IEC 61000-3-11.**

*** This equipment conforms to the requirements of EN / IEC 61000-3-12 provided maximum permissible mains impedance at the point of interface with the public grid (point of common coupling, PCC) is below or equal to the declared Z_{max} value. If it is connected to a public low voltage system, it is the responsibility of the installer or user of the equipment to ensure, by consultation with the distribution network operator if necessary, that the equipment may be connected.**

Duty cycle URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
	3x230	3x400		
Duty cycle MIG/MAG (40°C)				
(X=60%)	400	400		A
(X=100%)	360	360		A
Duty cycle MIG/MAG (25°C)				
(X=100%)	400	400		A
Duty cycle TIG (40°C)				
(X=60%)	400	400		A
(X=100%)	360	360		A
Duty cycle TIG (25°C)				
(X=100%)	400	400		A
Duty cycle MMA (40°C)				
(X=60%)	400	400		A
(X=100%)	360	360		A
Duty cycle MMA (25°C)				
(X=100%)	400	400		A
Physical characteristics URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
IP Protection rating	IP23S			
Insulation class	H			
Dimensions (lxdxh)	690x290x510			mm
Weight	36.2			Kg
Power supply cable section	4x6			mm ²
Length of power supply cable	5			m
Manufacturing Standards	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015			

Electrical characteristics URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Power supply voltage U1 (50/60 Hz)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	49	mΩ
Slow blow line fuse	30	A
Communication bus	DIGITAL	
Maximum input power (MMA)	23.6	kVA
Maximum input power (MMA)	22.5	kW
Maximum input power (TIG)	18.2	kVA
Maximum input power (TIG)	17.4	kW
Maximum input power (MIG/MAG)	22.9	kVA
Maximum input power (MIG/MAG)	21.9	kW
Power consumption in standby **	50	W
Power factor (PF)	0.95	
Efficiency (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Max. input current I1max	33	A
Input current I1	23.9	A
Adjustment range	3-500	A
Open circuit voltage	73	Vdc

** See "IDLE POWER MINIMUM CONFIGURATION"

* This equipment complies with EN / IEC 61000-3-11.

* This equipment conforms to the requirements of EN / IEC 61000-3-12 provided maximum permissible mains impedance at the point of interface with the public grid (point of common coupling, PCC) is below or equal to the declared Zmax value. If it is connected to a public low voltage system, it is the responsibility of the installer or user of the equipment to ensure, by consultation with the distribution network operator if necessary, that the equipment may be connected.

Duty cycle URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
	3x400	
Duty cycle MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Duty cycle MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A
Duty cycle TIG (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Duty cycle TIG (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A
Duty cycle MMA (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Duty cycle MMA (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A

Physical characteristics URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)			U.M.
IP Protection rating	IP23S		
Insulation class	H		
Dimensions (lxdxh)	690x290x510		mm
Weight	37		Kg
Power supply cable section	4x4		mm ²
Length of power supply cable	5		m
Manufacturing Standards	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015		

Electrical characteristics URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
Power supply voltage U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)		Vac
Zmax (@PCC) *	16.9	49		mΩ
Slow blow line fuse	63	30		A
Communication bus	DIGITAL	DIGITAL		
Maximum input power (MMA)	24.5	23.6		kVA
Maximum input power (MMA)	23.3	22.5		kW
Maximum input power (TIG)	18.9	18.2		kVA
Maximum input power (TIG)	18.0	17.4		kW
Maximum input power (MIG/MAG)	23.9	22.9		kVA
Maximum input power (MIG/MAG)	22.7	21.9		kW
Power consumption in standby **	50	50		W
Power factor (PF)	0.95	0.95		
Efficiency (μ)	87	88		%
Cos φ	0.99	0.99		
Max. input current I1max	60.3	33		A
Input current I1	42.4	23.9		A
Adjustment range	3-500	3-500		A
Open circuit voltage	73	73		Vdc

** See "IDLE POWER MINIMUM CONFIGURATION"

* This equipment complies with EN / IEC 61000-3-11.


* This equipment conforms to the requirements of EN / IEC 61000-3-12 provided maximum permissible mains impedance at the point of interface with the public grid (point of common coupling, PCC) is below or equal to the declared Zmax value. If it is connected to a public low voltage system, it is the responsibility of the installer or user of the equipment to ensure, by consultation with the distribution network operator if necessary, that the equipment may be connected.

Duty cycle URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
	3x230	3x400		
Duty cycle MIG/MAG (40°C)				
(X=50%)	500	500		A
(X=60%)	470	470		A
(X=100%)	420	420		A
Duty cycle MIG/MAG (25°C)				
(X=80%)	500	500		A
(X=100%)	470	470		A
Duty cycle TIG (40°C)				
(X=50%)	500	500		A
(X=60%)	470	470		A
(X=100%)	420	420		A
Duty cycle TIG (25°C)				
(X=80%)	500	500		A
(X=100%)	470	470		A
Duty cycle MMA (40°C)				
(X=50%)	500	500		A
(X=60%)	470	470		A
(X=100%)	420	420		A
Duty cycle MMA (25°C)				
(X=75%)	500	-		A
(X=80%)	-	500		A
(X=100%)	470	470		A

Physical characteristics URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
IP Protection rating	IP23S			
Insulation class	H			
Dimensions (lxdxh)	690x290x510			mm
Weight	39.5			Kg
Power supply cable section	4x6			mm ²
Length of power supply cable	5			m
Manufacturing Standards	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015			

IDLE POWER MINIMUM CONFIGURATION

Power source + Remote control + Robotic wire feeder

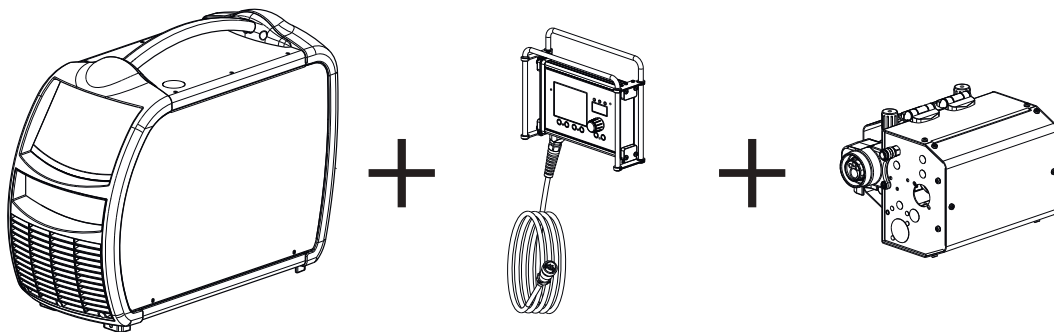

11. RATING PLATE

EN

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
		3A/20.0V - 400A/36.0V		
	U₀	I₂	400A	360A
	73V	U₂	36.0V	34.4V
		3A/10.0V - 400A/20.0V		
	U₀	I₂	400A	360A
	73V	U₂	26.0V	24.4V
		3A/14.0V - 400A/34.0V		
	U₀	I₂	400A	360A
	73V	U₂	34.0V	32.0V
	U₁	400V	I_{1max}	24.4A
IP 23 S			I_{1eff}	18.9A
				
				
MADE IN ITALY				
				

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
		EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A		
3A/20.0V - 400A/36.0V				
	---	X (40°C)	60%	100%
	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U₂	36.0V (36.0V)	34.4V (34.4V)
3A/10.0V - 400A/20.0V				
	---	X (40°C)	60%	100%
	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U₂	26.0V (26.0V)	24.4V (24.4V)
3A/14.0V - 400A/34.0V				
	---	X (40°C)	60%	100%
	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U₂	34.0V (34.0V)	32.0V (32.0V)
	U₁ 400V(230V)	I_{1max} 24.4A(43.7A)	I_{1eff} 18.9A(33.8A)	
IP 23 S			  	
MADE IN ITALY 				

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 5000 PSR			N°		
		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A			
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V			
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%
	73V	I ₂	500A	470A	420A
		U ₂	40.0V	38.8V	36.8V
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V			
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%
	30V	I ₂	500A	470A	420A
		U ₂	30.0V	28.8V	26.8V
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V			
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%
	73V	I ₂	500A	470A	420A
		U ₂	39.0V	37.5V	35.0V
	U ₁	400V	I _{1max}	33A	I _{1eff} 23.9A
IP 23 S					  
MADE IN ITALY 					

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 5000 PSR			N°	
		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		60974-3:2019
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V		
		X (40°C)	50%	60%
				100%
	U₀	I₂	500A (500A)	470A (470A)
	73V	U₂	40.0V (40.0V)	38.8V (38.8V)
				36.8V (36.8V)
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V		
		X (40°C)	50%	60%
				100%
	U₀	I₂	500A (500A)	470A (470A)
	30V	U₂	30.0V (30.0V)	28.8V (28.8V)
				26.8V (26.8V)
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V		
		X (40°C)	50%	60%
				100%
	U₀	I₂	500A (500A)	470A (470A)
	73V	U₂	39.0V (39.0V)	37.5V (37.5V)
				35.0V (35.0V)
	U₁ 400V(230V)	I_{1max} 33A(60.3A)	I_{1eff} 23.9A(42.4A)	
IP 23 S			  	
MADE IN ITALY 				

12. MEANING RATING PLATE

1		2			
3		4			
5		6			
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
18	19	20	21		
22			CE	UKCA	EAC

MADE IN ITALY



CE EU declaration of conformity
EAC EAC declaration of conformity
UKCA UKCA declaration of conformity

- 1 Trademark
- 2 Name and address of manufacturer
- 3 Machine model
- 4 Serial no.
XXXXXXXXXXXXX Year of manufacture
- 5 Welding unit symbol
- 6 Reference to construction standards
- 7 Welding process symbol
- 8 Symbol for equipments suitable for operation in environments with increased electrical shock risk
- 9 Welding current symbol
- 10 Rated no load voltage
- 11 Max-Min current range and corresponding conventional load voltage
- 12 Duty cycle symbol
- 13 Rated welding current symbol
- 14 Rated welding voltage symbol
- 15 Duty cycle values
- 16 Duty cycle values
- 17 Duty cycle values
- 15A Rated welding current values
- 16A Rated welding current values
- 17A Rated welding current values
- 15B Conventional load voltage values
- 16B Conventional load voltage values
- 17B Conventional load voltage values
- 18 Power supply symbol
- 19 Rated power supply voltage
- 20 Maximum rated power supply current
- 21 Maximum effective power supply current
- 22 Protection rating

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU

Il costruttore

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.

Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALIA

Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il seguente prodotto:

URANOS NX 4000 PSR	55.03.073
URANOS NX 4000 PSR	55.03.075
URANOS NX 5000 PSR	55.03.074
URANOS NX 5000 PSR	55.03.076

è conforme alle direttive EU:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE

2014/30/EU EMC DIRECTIVE

2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

2019/1784/EU EcoDesign

2009/125/EU EcoDesign

e che sono state applicate le norme:

EN IEC 60974-1/A1:2019 WELDING POWER SOURCE

EN 60974-10/A1:2015 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

La documentazione attestante la conformità alle direttive sarà tenuta a disposizione per ispezioni presso il sopracitato costruttore.

Ogni intervento o modifica non autorizzati dalla voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. faranno decadere la validità di questa dichiarazione.

Onara di Tombolo, 03/11/2025

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.



Mirco Frasson



Ivo Bonello

Managing Directors

INDICE

IT

1. AVVERTENZE.....	61
1.1 Ambiente di utilizzo	61
1.2 Protezione personale e di terzi	61
1.3 Protezione da fumi e gas	63
1.4 Prevenzione incendio/scoppio.....	63
1.5 Prevenzione nell'uso delle bombole di gas	63
1.6 Protezione da shock elettrico.....	64
1.7 Campi elettromagnetici ed interferenze.....	64
1.8 Grado di protezione IP	65
1.9 Smaltimento	65
2. INSTALLAZIONE	65
2.1 Modalità di sollevamento, trasporto e scarico.....	66
2.2 Posizionamento dell'impianto	66
2.3 Allacciamento	66
2.4 Messa in servizio	67
3. PRESENTAZIONE DELL'IMPIANTO	71
3.1 Pannello posteriore.....	71
3.2 Pannello prese.....	71
3.3 Pannello comandi frontale RC 350.....	72
3.4 Pannello comandi frontale.....	73
4. UTILIZZO DELL'IMPIANTO.....	73
4.1 Schermata di avvio.....	73
4.2 Schermata Idle state	73
4.3 Schermata principale.....	74
4.4 Schermata principale processo MMA.....	74
4.5 Schermata principale processo TIG.....	75
4.6 Schermata principale processo MIG/MAG	76
4.7 Schermata programmi	79
5. SETUP.....	81
5.1 Set up e impostazione dei parametri	81
5.2 Procedure specifiche di utilizzo dei parametri	92
6. ACCESSORI	96
7. MANUTENZIONE.....	96
7.1 Controlli periodici	96
7.2 Responsabilità	97
8. CODIFICA ALLARMI	97
9. DIAGNOSTICA E SOLUZIONI	99
10. CARATTERISTICHE TECNICHE	104
11. TARGA DATI.....	110
12. SIGNIFICATO TARGA DATI	111
13. SCHEMA.....	645
14. CONNETTORI	649
15. LISTA RICAMBI.....	651
16. INSTALLAZIONE KIT/ACCESSORI.....	663

SIMBOLOGIA



Avvertenze



Divieti



Obblighi



Indicazioni generali

1. AVVERTENZE



Prima di iniziare qualsiasi operazione siate sicuri di aver ben letto e compreso questo manuale.

Non apportate modifiche e non eseguite manutenzioni non descritte. Il produttore non si fa carico di danni a persone o cose, occorsi per incuria nella lettura o nella messa in pratica di quanto scritto in questo manuale.

Conservare sempre le istruzioni per l'uso sul luogo d'impiego dell'apparecchio. Oltre alle istruzioni per l'uso, attenersi alle norme generali e ai regolamenti locali vigenti in materia di prevenzione degli incidenti e tutela dell'ambiente.

La voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film ed i microfilm) sono riservati e vietati senza l'autorizzazione scritta della voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.

Quanto esposto è di vitale importanza e pertanto necessario affinché le garanzie possano operare.

Nel caso l'operatore non si attenesse a quanto descritto, il costruttore declina ogni responsabilità.



Tutte le persone addette alla messa in funzione, all'utilizzo, alla manutenzione e alla riparazione dell'apparecchio devono

- essere in possesso di apposita qualifica
- disporre delle competenze necessarie in materia di saldatura
- leggere integralmente e osservare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso.

Per ogni dubbio o problema circa l'utilizzo dell'impianto, anche se qui non descritto, consultare personale qualificato.

1.1 Ambiente di utilizzo



Ogni impianto deve essere utilizzato esclusivamente per le operazioni per cui è stato progettato, nei modi e nei campi previsti in targa dati e/o in questo manuale, secondo le direttive nazionali e internazionali relative alla sicurezza. Un utilizzo diverso da quello espressamente dichiarato dal costruttore è da considerarsi totalmente inappropriato e pericoloso e in tal caso il costruttore declina ogni responsabilità.



Questo apparecchio deve essere usato solo a scopo professionale in un ambiente industriale. Il costruttore non risponderà di danni provocati dall'uso dell'impianto in ambienti domestici.



L'impianto deve essere utilizzato in ambienti con temperatura compresa tra i -10°C e i +40°C (tra i +14°F e i +104°F).

L'impianto deve essere trasportato e immagazzinato in ambienti con temperatura compresa tra i -25°C e i +55°C (tra i -13°F e i 131°F).

L'impianto deve essere utilizzato in ambienti privi di polvere, acidi, gas o altre sostanze corrosive.

L'impianto deve essere utilizzato in ambienti con umidità relativa non superiore al 50% a 40°C (104°F).

L'impianto deve essere utilizzato in ambienti con umidità relativa non superiore al 90% a 20°C (68°F).

L'impianto deve essere utilizzato ad una altitudine massima sul livello del mare di 2000m (6500 piedi).



Non utilizzare tale apparecchiatura per scongelare tubi.

Non utilizzare tale apparecchiatura per caricare batterie e/o accumulatori.

Non utilizzare tale apparecchiatura per far partire motori.

1.2 Protezione personale e di terzi



Il processo di saldatura è fonte nociva di radiazioni, rumore, calore ed esalazioni gassose. Sistemare una parete divisoria ignifuga per proteggere la zona di saldatura da raggi, scintille e scorie incandescenti. Avvertire le eventuali terze persone di non fissare con lo sguardo la saldatura e di proteggersi dai raggi dell'arco e dal metallo incandescente.



Indossare indumenti di protezione per proteggere la pelle dai raggi dell'arco e dalle scintille o dal metallo incandescente. Gli indumenti utilizzati devono coprire tutto il corpo e devono essere:

- integri e in buono stato
- ignifughi
- isolanti e asciutti
- aderenti al corpo e privi di risvolti



Utilizzare sempre calzature a normativa, resistenti e in grado di garantire l'isolamento dall'acqua.



Utilizzare sempre guanti a normativa, in grado di garantire l'isolamento elettrico e termico.



Utilizzare maschere con protezioni laterali per il viso e filtro di protezione idoneo (almeno NR10 o maggiore) per gli occhi.



Indossare sempre occhiali di sicurezza con schermi laterali specialmente nell'operazione manuale o meccanica di rimozione delle scorie di saldatura.



Non utilizzare lenti a contatto!



Utilizzare cuffie antirumore se il processo di saldatura diviene fonte di rumorosità pericolosa. Se il livello di rumorosità supera i limiti di legge, delimitare la zona di lavoro ed accertarsi che le persone che vi accedono siano protette con cuffie o auricolari.



Tenere sempre i pannelli laterali chiusi durante le operazioni di saldatura. L'impianto non deve essere sottoposto ad alcun tipo di modifica. Evitare il contatto tra mani, capelli, indumenti, attrezzi... e parti in movimento quali: ventilatori, ruote dentate, rulli e alberi, bobine di filo. Non operare sulle ruote dentate quando il trainafile è in funzione. L'esclusione dei dispositivi di protezione sulle unità di avanzamento del filo è estremamente pericoloso e solleva il costruttore da ogni responsabilità su danni a cose e persone.



Tenere la testa lontano dalla torcia MIG/MAG durante il caricamento e l'avanzamento del filo. Il filo in uscita può provocare seri danni alle mani, al viso e agli occhi.



Evitare di toccare i pezzi appena saldati, l'elevato calore potrebbe causare gravi ustioni o scottature.



Mantenere tutte le precauzioni precedentemente descritte anche nelle lavorazioni post saldatura in quanto, dai pezzi lavorati che si stanno raffreddando, potrebbero staccarsi scorie.



Assicurarsi che la torcia si sia raffreddata prima di eseguire lavorazioni o manutenzioni.



Assicurarsi che il gruppo di raffreddamento sia spento prima di sconnettere i tubi di mandata e ritorno del liquido refrigerante. Il liquido caldo in uscita potrebbe causare gravi ustioni o scottature.



Provvedere ad un'attrezzatura di pronto soccorso.
Non sottovalutare scottature o ferite.



Prima di lasciare il posto di lavoro, porre in sicurezza l'area di competenza in modo da impedire danni accidentali a cose o persone.

1.3 Protezione da fumi e gas



Fumi, gas e polveri prodotti dal processo di saldatura possono risultare dannosi alla salute.

I fumi prodotti durante il processo di saldatura possono, in determinate circostanze, provocare il cancro o danni al feto nelle donne in gravidanza.

- Tenere la testa lontana dai gas e dai fumi di saldatura.
- Prevedere una ventilazione adeguata, naturale o forzata, nella zona di lavoro.
- In caso di aerazione insufficiente utilizzare maschere dotate di respiratori.
- Nel caso di saldature in ambienti angusti è consigliata la sorveglianza dell'operatore da parte di un collega situato esternamente.
- Non usare ossigeno per la ventilazione.
- Verificare l'efficacia dell'aspirazione controllando periodicamente l'entità delle emissioni di gas nocivi con i valori ammessi dalle norme di sicurezza.
- La quantità e la pericolosità dei fumi prodotti è riconducibile al materiale base utilizzato, al materiale d'apporto e alle eventuali sostanze utilizzate per la pulizia e lo sgrassaggio dei pezzi da saldare. Seguire attentamente le indicazioni del costruttore e le relative schede tecniche.
- Non eseguire operazioni di saldatura nei pressi di luoghi di sgrassaggio o verniciatura.
- Posizionare le bombole di gas in spazi aperti o con un buon ricircolo d'aria.

1.4 Prevenzione incendio/scoppio



Il processo di saldatura può essere causa di incendio e/o scoppio.

- Sgomberare dalla zona di lavoro e circostante i materiali o gli oggetti infiammabili o combustibili.
- I materiali infiammabili devono trovarsi ad almeno 11 metri (35 piedi) dalla zona di lavoro o devono essere opportunamente protetti.
- Le proiezioni di scintille e di particelle incandescenti possono facilmente raggiungere le zone circostanti anche attraverso piccole aperture. Porre particolare attenzione nella messa in sicurezza di cose e persone.
- Non eseguire saldature sopra o in prossimità di recipienti in pressione.
- Non eseguire operazioni di saldatura su recipienti o tubi chiusi. Porre comunque particolare attenzione nella saldatura di tubi o recipienti anche nel caso questi siano stati aperti, svuotati e accuratamente puliti. Residui di gas, carburante, olio o simili potrebbe causare esplosioni.
- Non saldare in atmosfera contenente polveri, gas o vapori esplosivi.
- Accertarsi, a fine lavoro, che il circuito in tensione non possa accidentalmente toccare parti collegate al circuito di massa.
- Predisporre nelle vicinanze della zona di lavoro un'attrezzatura o un dispositivo antincendio.

1.5 Prevenzione nell'uso delle bombole di gas



Le bombole di gas inerte contengono gas sotto pressione e possono esplodere nel caso non vengano assicurate le condizioni minime di trasporto, mantenimento e uso.

- Le bombole devono essere vincolate verticalmente a pareti o ad altro, con mezzi idonei, per evitare cadute o urti meccanici accidentali.
- Avvitare il cappuccio a protezione della valvola durante il trasporto, la messa in servizio e ogni qualvolta le operazioni di saldatura siano terminate.
- Evitare che le bombole siano esposte direttamente ai raggi solari e a sbalzi elevati di temperatura. Non esporre le bombole a temperature troppo rigide o troppo alte.
- Evitare che le bombole entrino in contatto con fiamme libere, con archi elettrici, con torce o pinze porta elettrodo, con le proiezioni incandescenti prodotte dalla saldatura.
- Tenere le bombole lontano dai circuiti di saldatura e dai circuiti di corrente in genere.
- Tenere la testa lontano dal punto di fuoriuscita del gas quando si apre la valvola della bombola.
- Chiudere sempre la valvola della bombola quando le operazioni di saldatura sono terminate.
- Non eseguire mai saldature su una bombola di gas in pressione.
- Non collegare mai una bombola di aria compressa direttamente al riduttore della macchina! La pressione potrebbe superare la capacità del riduttore che quindi potrebbe esplodere!

1.6 Protezione da shock elettrico



Uno shock da scarica elettrica può essere mortale.

- Evitare di toccare parti normalmente in tensione interne o esterne all'impianto di saldatura mentre l'impianto stesso è alimentato (torce, pinze, cavi massa, elettrodi, fili, rulli e bobine sono elettricamente collegati al circuito di saldatura).
- Assicurare l'isolamento elettrico dell'impianto e dell'operatore utilizzando piani e basamenti asciutti e sufficientemente isolati dal potenziale di terra e di massa.
- Assicurarsi che l'impianto venga allacciato correttamente ad una spina e ad una rete provvista del conduttore di protezione a terra.
- Non toccare contemporaneamente due torce o due pinze portaelettrodo.
- Interrompere immediatamente le operazioni di saldatura se si avverte la sensazione di scossa elettrica.



Il dispositivo di innesco e stabilizzazione dell'arco è progettato per il funzionamento a guida manuale o meccanica.

1.7 Campi elettromagnetici ed interferenze



I portatori di apparecchiature elettroniche vitali (pace-maker) devono consultare il medico prima di avvicinarsi alle operazioni di saldatura ad arco.



Il passaggio della corrente attraverso i cavi interni ed esterni all'impianto, crea un campo elettromagnetico nelle immediate vicinanze dei cavi e dell'impianto stesso.

- I campi elettromagnetici possono avere effetti (ad oggi sconosciuti) sulla salute di chi ne subisce una esposizione prolungata.
- I campi elettromagnetici possono interferire con altre apparecchiature quali pace-maker o apparecchi acustici.

1.7.1 Classificazione EMC in accordo con la norma: EN 60974-10/A1:2015.

Classe
B

L'apparecchiatura di Classe B è conforme con i requisiti di compatibilità elettromagnetica in ambienti industriali e residenziali, incluse aree residenziali dove l'energia elettrica è fornita da un sistema pubblico a bassa tensione.

Classe
A

L'apparecchiatura di Classe A non è intesa per l'uso in aree residenziali dove l'energia elettrica è fornita da un sistema pubblico a bassa tensione. Può essere potenzialmente difficile assicurare la compatibilità elettromagnetica di apparecchiature di classe A in questi aree, a causa di disturbi irradiati e condotti.

Per maggiori informazioni consultare: TARGA DATI o CARATTERISTICHE TECNICHE.

1.7.2 Installazione, uso e valutazione dell'area

Questo apparecchio è costruito in conformità alle indicazioni contenute nella norma armonizzata: EN 60974-10/A1:2015 ed è identificato come di "CLASSE A". Questo apparecchio deve essere usato solo a scopo professionale in un ambiente industriale. Il costruttore non risponderà di danni provocati dall'uso dell'impianto in ambienti domestici.



L'utilizzatore deve essere un esperto del settore ed in quanto tale è responsabile dell'installazione e dell'uso dell'apparecchio secondo le indicazioni del costruttore. Qualora vengano rilevati dei disturbi elettromagnetici, spetta all'utilizzatore dell'apparecchio risolvere la situazione avvalendosi dell'assistenza tecnica del costruttore.



In tutti i casi i disturbi elettromagnetici devono essere ridotti fino al punto in cui non costituiscono più un fastidio.



Prima di installare questo apparecchio, l'utilizzatore deve valutare i potenziali problemi elettromagnetici che si potrebbero verificare nell'area circostante e in particolare la salute delle persone circostanti, per esempio: utilizzatori di pace-maker e di apparecchi acustici.

1.7.3 Requisiti alimentazione di rete

Apparecchiature ad elevata potenza possono influenzare la qualità dell'energia della rete di distribuzione a causa della corrente assorbita. Conseguentemente, alcune restrizioni di connessione o alcuni requisiti riguardanti la massima impedenza di rete ammessa (Z_{max}) o la minima potenza d'installazione (S_{sc}) disponibile al punto di interfaccia con la rete pubblica (punto di accoppiamento comune - Point of Common Coupling PCC) possono essere applicati per alcuni tipi di apparecchiature (vedi dati tecnici). In questo caso è responsabilità dell'installatore o dell'utilizzatore assicurarsi, con la consultazione del gestore della rete se necessario, che l'apparecchiatura possa essere connessa. In caso di interferenza potrebbe essere necessario prendere ulteriori precauzioni quali il filtraggio dell'alimentazione di rete.

Si deve inoltre considerare la possibilità di schermare il cavo d'alimentazione.

Per maggiori informazioni consultare: CARATTERISTICHE TECNICHE.

1.7.4 Precauzioni riguardo i cavi

Per minimizzare gli effetti dei campi elettromagnetici, seguire le seguenti regole:

- Evitare di arrotolare i cavi intorno al corpo.
- Evitare di frapporsi tra il cavo di massa e il cavo di potenza (tenere entrambi dallo stesso lato).
- I cavi devono essere tenuti più corti possibile e devono essere posizionati vicini e scorrere su o vicino il livello del suolo.
- Posizionare l'impianto ad una certa distanza dalla zona di lavoro.
- I cavi devono essere posizionati lontano da eventuali altri cavi presenti.

1.7.5 Collegamento equipotenziale

Il collegamento a massa di tutti i componenti metallici nell'impianto di saldatura e nelle sue vicinanze deve essere preso in considerazione. Rispettare le normative nazionali riguardanti il collegamento equipotenziale.

1.7.6 Messa a terra del pezzo in lavorazione

Dove il pezzo in lavorazione non è collegato a terra, per motivi di sicurezza elettrica o a causa della dimensione e posizione, un collegamento a massa tra il pezzo e la terra potrebbe ridurre le emissioni. Bisogna prestare attenzione affinché la messa a terra del pezzo in lavorazione non aumenti il rischio di infortunio degli utilizzatori o danneggi altri apparecchi elettrici. Rispettare le normative nazionali riguardanti la messa a terra.

1.7.7 Schermatura

La schermatura selettiva di altri cavi e apparecchi presenti nell'area circostante può alleviare i problemi di interferenza.

La schermatura dell'intero impianto di saldatura può essere presa in considerazione per applicazioni speciali.

1.8 Grado di protezione IP

IP

IP23S

- Involucro protetto contro l'accesso a parti pericolose con un dito e contro corpi solidi estranei di diametro maggiore o uguale a 12,5 mm.
- Involucro protetto contro pioggia a 60° sulla verticale.
- Involucro protetto dagli effetti dannosi dovuti all'ingresso d'acqua, quando le parti mobili dell'apparecchiatura non sono in moto.

1.9 Smaltimento



Non collocare l'apparecchiatura elettrica tra i normali rifiuti!

In osservanza alla Direttiva Europea 2012/19/EU sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e alla sua implementazione in accordo con le leggi nazionali, le apparecchiature elettriche che hanno raggiunto la fine del ciclo di vita devono essere raccolte separatamente e inviate ad un centro di recupero e smaltimento. Il proprietario dell'apparecchiatura dovrà identificare i centri di raccolta autorizzati informandosi presso le Amministrazioni Locali. L'applicazione della Direttiva Europea permetterà di migliorare l'ambiente e la salute umana.

» Per maggiori informazioni consultare il sito.

2. INSTALLAZIONE



L'installazione può essere effettuata solo da personale esperto ed abilitato dal produttore.



Per l'installazione assicurarsi che il generatore sia scollegato dalla rete di alimentazione.



È vietata la connessione (in serie o parallelo) dei generatori.

2.1 Modalità di sollevamento, trasporto e scarico

- L'impianto è provvisto di un manico che ne permette la movimentazione a mano.
- L'impianto non è provvisto di elementi specifici per il sollevamento.
- Utilizzare un elevatore a forche ponendo la massima attenzione nello spostamento, al fine di evitare il ribaltamento del generatore.



È vietato utilizzare la maniglia ai fini del sollevamento.



Non sottovalutare il peso dell'impianto, vedi caratteristiche tecniche.
Non far transitare o sostare il carico sospeso sopra a persone o cose.
Non lasciare cadere o appoggiare con forza l'impianto o la singola unità.

2.2 Posizionamento dell'impianto



Osservare le seguenti norme:

- Facile accesso ai comandi ed ai collegamenti.
 - Non posizionare l'attrezzatura in ambienti angusti.
 - Non posizionare mai l'impianto su di un piano con inclinazione maggiore di 10° dal piano orizzontale.
 - Collocare l'impianto in un luogo asciutto, pulito e con ventilazione appropriata.
 - Proteggere l'impianto contro la pioggia battente e contro il sole.
- » Consultare la sezione "Prevenzione nell'uso delle bombole di gas".

2.3 Allacciamento



Il generatore è provvisto di un cavo di alimentazione per l'allacciamento alla rete.

L'impianto può essere alimentato con:

- 230V trifase (Versione 3x230/400V)
- 400V trifase

Il funzionamento dell'apparecchiatura è garantito per tensioni che si discostano fino al $\pm 15\%$ dal valore nominale.



Per evitare danni alle persone o all'impianto, occorre controllare la tensione di rete selezionata e i fusibili PRIMA di collegare la macchina alla rete. Inoltre occorre assicurarsi che il cavo venga collegato a una presa fornita di contatto di terra.



È possibile alimentare l'impianto attraverso un gruppo elettrogeno purché questo garantisca una tensione di alimentazione stabile tra il $\pm 15\%$ rispetto al valore di tensione nominale dichiarato dal costruttore, in tutte le condizioni operative possibili e alla massima potenza erogabile dal generatore. Di norma, si consiglia l'uso di gruppi elettrogeni di potenza pari a 2 volte la potenza del generatore se monofase e pari a 1.5 volte se trifase. Si consiglia l'uso di gruppi elettrogeni a controllo elettronico.



Per la protezione degli utenti, l'impianto deve essere correttamente collegato a terra. Il cavo di alimentazione è provvisto di un conduttore (giallo - verde) per la messa a terra, che deve essere collegato ad una spina dotata di contatto a terra. Questo filo giallo/verde non deve MAI essere usato insieme ad altro filo per prelievi di tensione. Controllare l'esistenza della "messa a terra" nell'impianto utilizzato ed il buono stato della presa di corrente. Montare solo spine omologate secondo le normative di sicurezza.




L'impianto elettrico deve essere realizzato da personale tecnico in possesso di requisiti tecnico-professionali specifici e in conformità alle leggi dello stato in cui si effettua l'installazione.

2.4 Messa in servizio

2.4.1 Collegamento per saldatura MMA




Il collegamento in figura dà come risultato una saldatura con polarità inversa.
Per ottenere una saldatura con polarità diretta, invertire il collegamento.

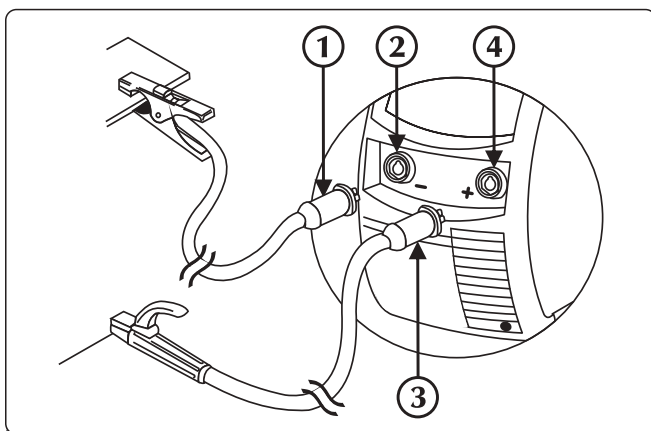

- ① Connettore pinza massa
- ② Presa negativa di potenza (-)
- ③ Connettore pinza portaelettrodo
- ④ Presa positiva di potenza (+)

- Collegare il connettore del cavo della pinza di massa alla presa negativa (-) del generatore. Inserire la spina e ruotare in senso orario fino al completo fissaggio delle parti.
- Collegare il connettore del cavo della pinza portaelettrodo alla presa positiva (+) del generatore. Inserire la spina e ruotare in senso orario fino al completo fissaggio delle parti.

2.4.2 Collegamento per scriccatura ARC-AIR

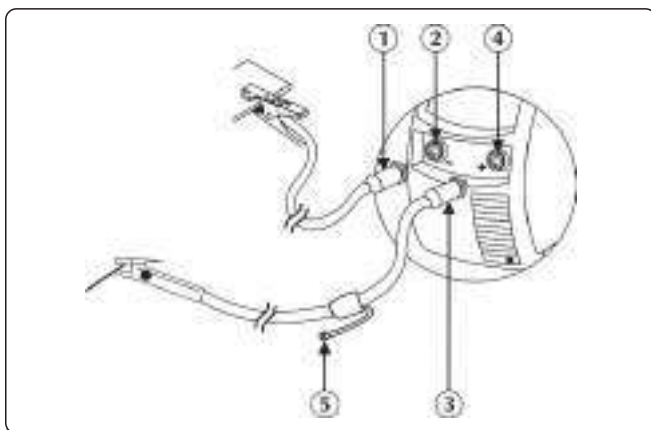


- ① Connettore pinza massa
- ② Presa negativa di potenza (-)
- ③ Connettore pinza ARC AIR
- ④ Presa positiva di potenza (+)
- ⑤ Connettore tubo aria

- Collegare il connettore del cavo della pinza di massa alla presa negativa (-) del generatore.
- Collegare il connettore del cavo della pinza ARC-AIR alla presa positiva (+) del generatore.
- Collegare separatamente il connettore del tubo aria alla distribuzione dell'aria stessa.

2.4.3 Collegamento per saldatura TIG



Il collegamento in figura dà come risultato una saldatura con polarità diretta.
Per ottenere una saldatura con polarità inversa, invertire il collegamento.

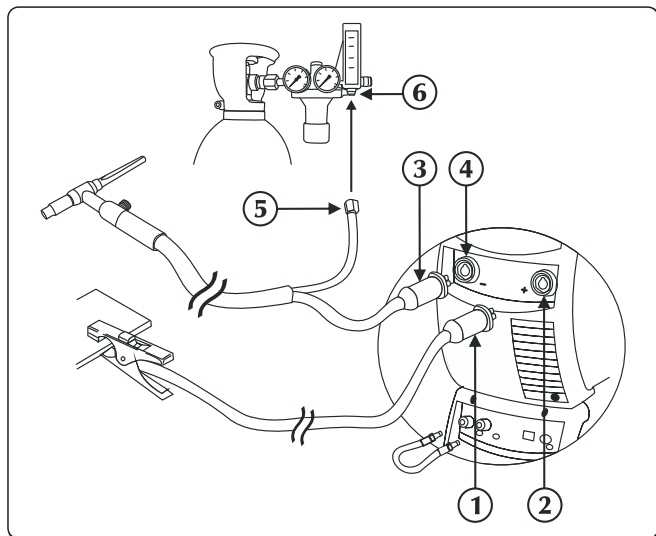

- ① Connettore pinza massa
- ② Presa positiva di potenza (+)
- ③ Attacco torcia TIG
- ④ Presa negativa di potenza (-)
- ⑤ Connettore tubo gas
- ⑥ Riduttore pressione


- Collegare il connettore del cavo della pinza di massa alla presa positiva (+) del generatore. Inserire la spina e ruotare in senso orario fino al completo fissaggio delle parti.
- Collegare il connettore della torcia TIG alla presa negativa (-) del generatore. Inserire la spina e ruotare in senso orario fino al completo fissaggio delle parti.
- Collegare separatamente il connettore del tubo del gas della torcia alla distribuzione del gas stesso.



La regolazione del flusso del gas di protezione si attua agendo su un rubinetto generalmente posto sulla torcia.



- Collegare il tubo di ritorno liquido refrigerante della torcia (colore rosso) all'apposito raccordo/innesto  (colore rosso).
- Collegare il tubo di mandata liquido refrigerante della torcia (colore blu) all'apposito raccordo/innesto  (colore blu).

2.4.4 Collegamento per saldatura MIG/MAG

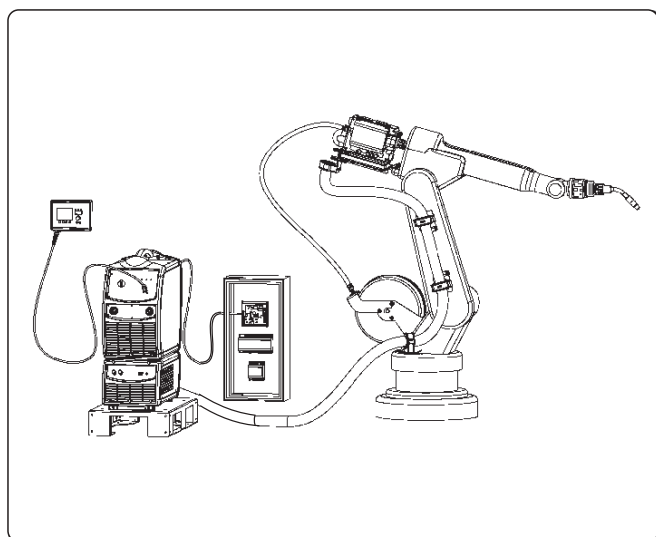



RI su cabinet esterno

BOX RI

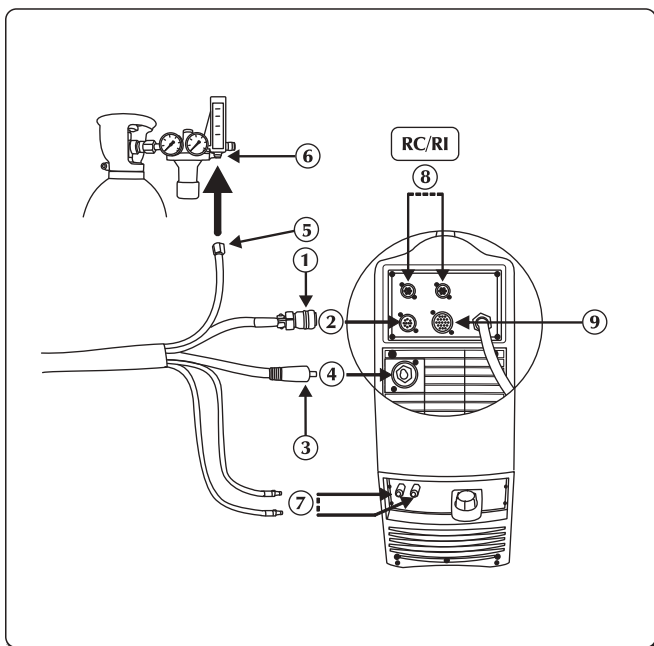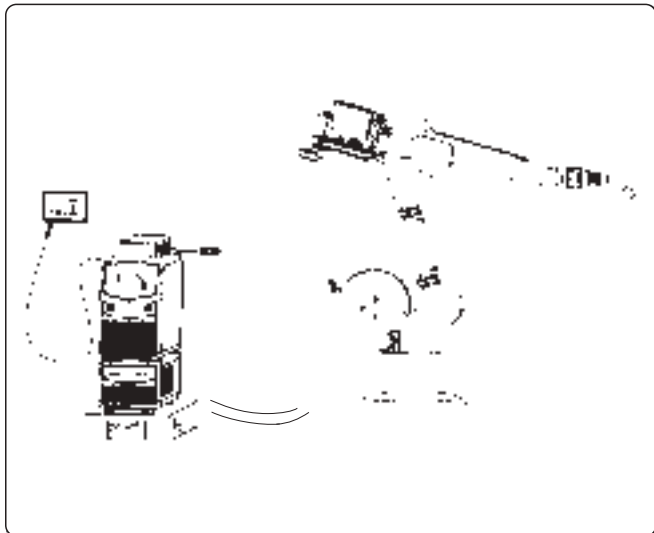


- ① Cavo segnale
- ② Ingresso cavo di segnale (CAN-BUS) (Fascio cavi)
- ③ Cavo potenza
- ④ Ingresso cavo di potenza (Fascio cavi)
- ⑤ Tubo gas
- ⑥ Raccordo alimentazione gas
- ⑦ Innesto liquido refrigerante
- ⑧ Ingresso cavo di segnale (CAN-BUS) (automazione e robotica)
- ⑨ Ingresso cavo di segnale CAN-BUS (RC, RI...)

- ▶ Collegare il cavo di potenza del fascio cavi all'apposita presa. Inserire la spina e ruotare in senso orario fino al completo fissaggio delle parti.
- ▶ Collegare il cavo di segnale del fascio cavi all'apposito connettore. Inserire il connettore e ruotare la ghiera in senso orario fino al completo fissaggio delle parti.
- ▶ Collegare il tubo gas del fascio cavi al riduttore di pressione della bombola o al raccordo di alimentazione del gas.
- ▶ Collegare il tubo di mandata liquido refrigerante del fascio cavi (colore blu) all'apposito raccordo/innesto  (colore blu).
- ▶ Collegare il tubo di ritorno liquido refrigerante del fascio cavi (colore rosso) all'apposito raccordo/innesto  (colore rosso).
- ▶ Collegare il cavo di segnale CAN-BUS per la gestione di dispositivi esterni (quali RC, RI...) all'apposito connettore.
- ▶ Inserire il connettore e ruotare la ghiera in senso orario fino al completo fissaggio delle parti.
- ▶ Collegare il cavo di segnale per la gestione di dispositivi esterni all'apposito connettore.

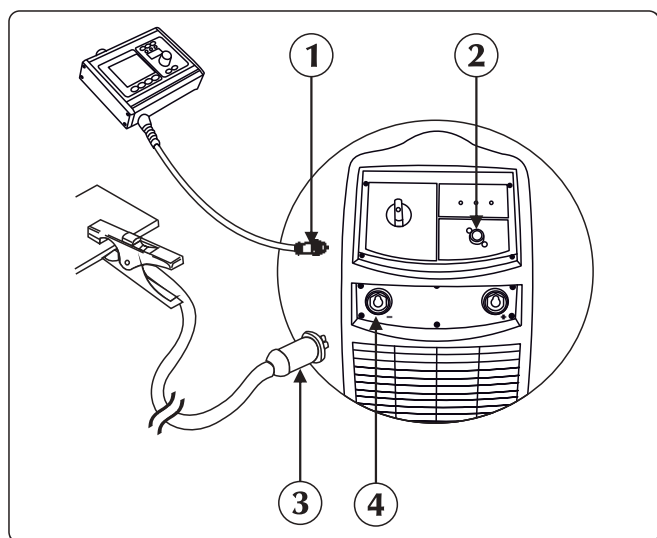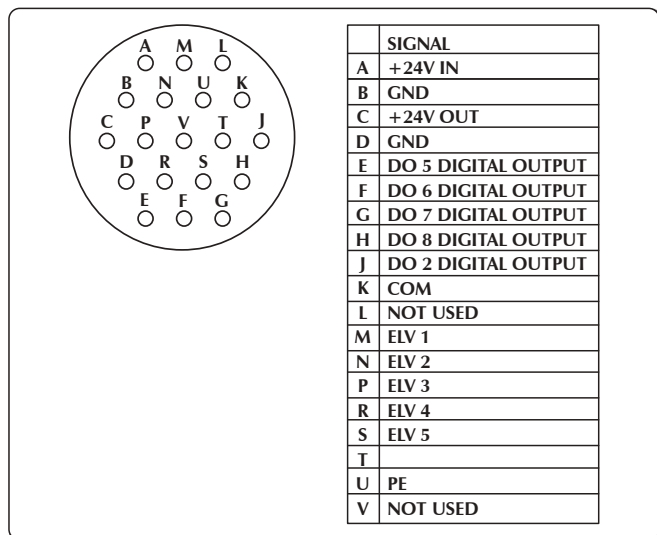

- ① Cavo segnale
- ② Connettore
- ③ Connettore pinza massa
- ④ Presa negativa di potenza (-)

- Collegare il cavo di segnale dell' RC350 all'apposito connettore.
- Collegare il connettore del cavo della pinza di massa alla presa negativa (-) del generatore.

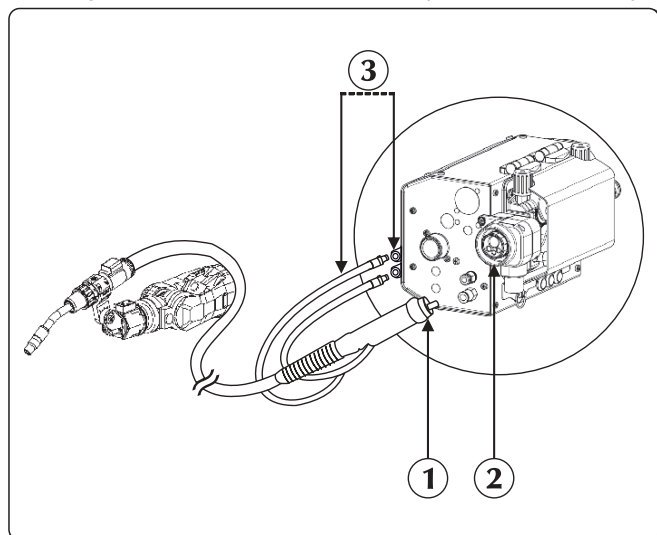


- ① Attacco torcia
- ② Connettore
- ③ Innesto liquido refrigerante

- Collegare la torcia MIG/MAG sull'attacco, prestando particolare attenzione nell'avvitare completamente la ghiera di fissaggio.
- Collegare il tubo di ritorno liquido refrigerante della torcia (colore rosso) all'apposito raccordo/innesto  (colore rosso).
- Collegare il tubo di mandata liquido refrigerante della torcia (colore blu) all'apposito raccordo/innesto  (colore blu).

3. PRESENTAZIONE DELL'IMPIANTO


3.1 Pannello posteriore

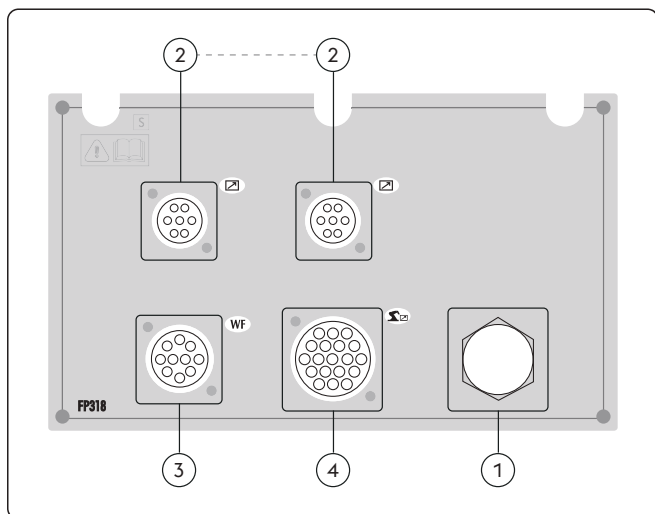

- ① Cavo di alimentazione
Permette di alimentare l'impianto collegandolo alla rete.
- ② Ingresso cavo di segnale CAN-BUS (RC, RI...)
- ③ Ingresso cavo di segnale (CAN-BUS) (WF)
- ④ Ingresso cavo di segnale (CAN-BUS) (Robot)

IT


3.2 Pannello prese

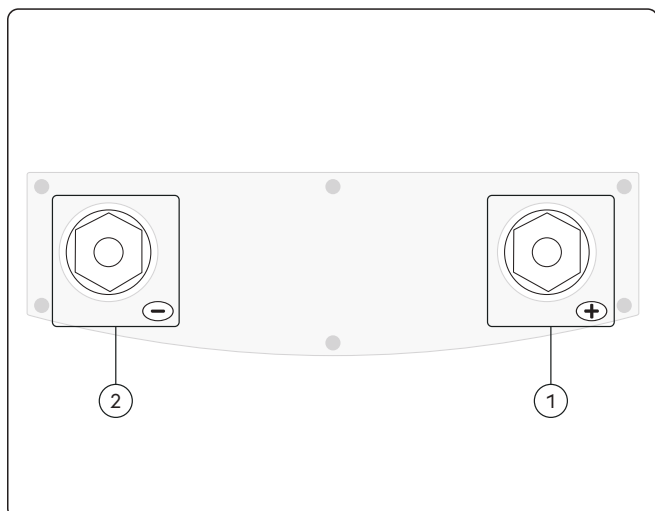

- ① Presa positiva di potenza (+)
 Processo MMA: Connessione torcia ad elettrodo
 Processo TIG: Connessione cavo di massa
- ② Presa negativa di potenza (-)
 Processo MMA: Connessione cavo di massa
 Processo TIG: Connessione torcia
 Processo MIG/MAG: Connessione cavo di massa


3.3 Pannello comandi frontale RC 350

IT

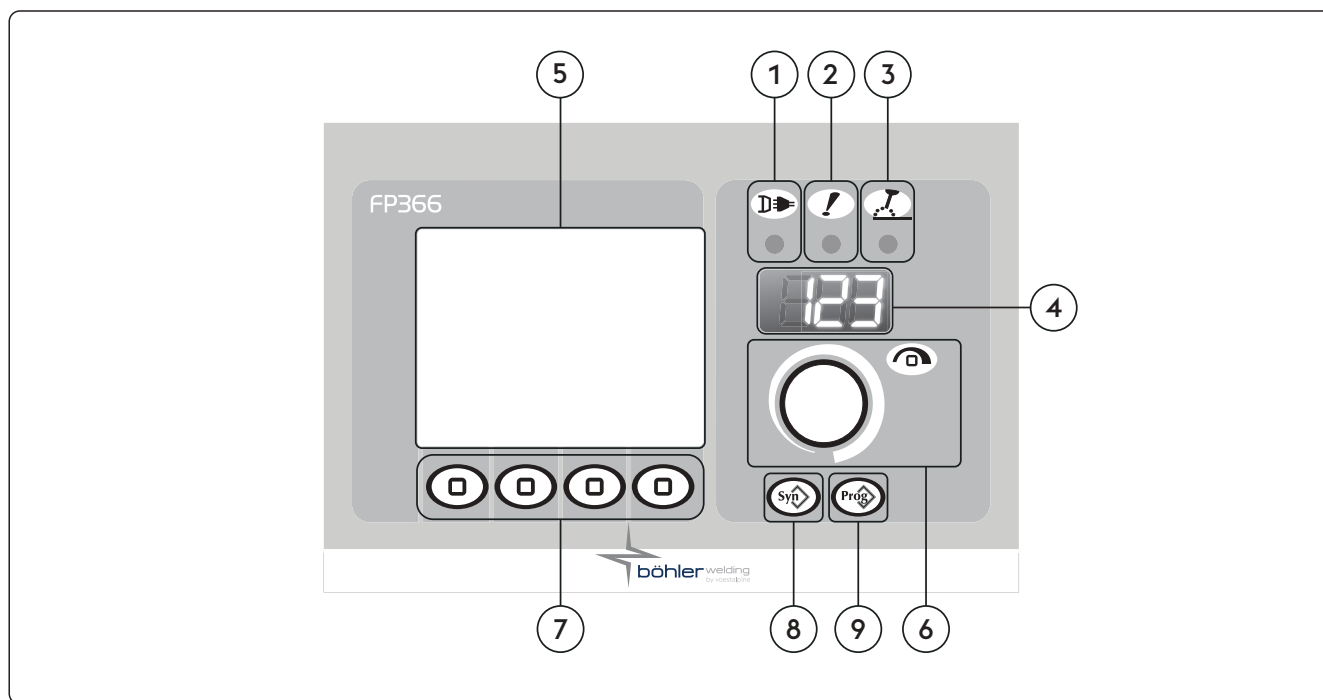

- 1  **LED di alimentazione**
Indica che l'impianto è collegato alla rete elettrica e che è alimentato.
- 2  **LED di allarme generale**
Indica l'eventuale intervento dei dispositivi di protezione quali la protezione termica.
- 3  **LED di potenza attiva**
Indica la presenza di tensione sulle prese d'uscita dell'impianto.
- 4  **Display a 7 segmenti**
Permette di visualizzare le generalità della saldatrice in fase di partenza, le impostazioni e le letture di corrente e di tensione in saldatura, la codifica degli allarmi.
- 5  **Display LCD**
Permette di visualizzare le generalità della saldatrice in fase di partenza, le impostazioni e le letture di corrente e di tensione in saldatura, la codifica degli allarmi.
Permette di visualizzare istantaneamente tutte le operazioni.
- 6  **Manopola di regolazione principale**
Permette l'ingresso a set up, la selezione e l'impostazione dei parametri di saldatura.
- 7  **Tasti funzione**
Permettono la selezione delle varie funzionalità dell'impianto:
 - Processo di saldatura
 - Modalità di saldatura
 - Pulsazione di corrente
 - Modalità grafica
- 8  **Tasto programmi di saldatura**
Permette la selezione di un programma di saldatura preimpostato attraverso la selezione di alcune semplici informazioni:
 - Tipo di filo
 - Tipo di gas
 - Diametro filo
- 9  **Tasto Job**
Permette la memorizzazione e la gestione di 240 job personalizzabili dall'operatore.

3.4 Pannello comandi frontale

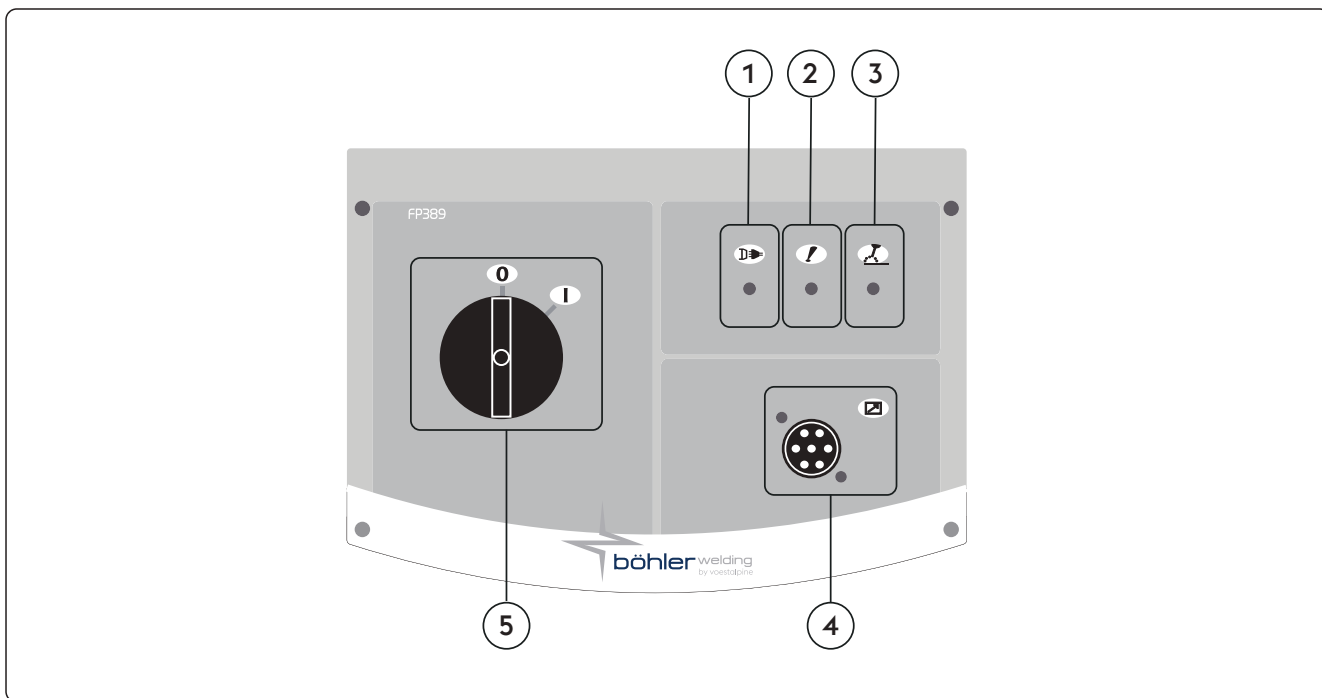

- ①  **LED di alimentazione**
Indica che l'impianto è collegato alla rete elettrica e che è alimentato.
- ②  **LED di allarme generale**
Indica l'eventuale intervento dei dispositivi di protezione quali la protezione termica.
- ③  **LED di potenza attiva**
Indica la presenza di tensione sulle prese d'uscita dell'impianto.
- ④  **Ingresso cavo di segnale CAN-BUS (RC, RI...)**
- ⑤  **Interruttore di accensione**
Comanda l'accensione elettrica dell'impianto.
Ha due posizioni: "0" spento; "I" acceso.

4. UTILIZZO DELL'IMPIANTO

4.1 Schermata di avvio


All'accensione, l'impianto esegue una serie di verifiche atte a garantirne il corretto funzionamento ed anche di tutti i dispositivi ad esso connessi. In questa fase viene anche eseguito il test gas per accertare il corretto allacciamento al sistema di alimentazione del gas.

4.2 Schermata Idle state

Il generatore dopo un certo periodo di inattività passa in modalità Idle:


Idle state

► Il display presenta la seguente schermata.

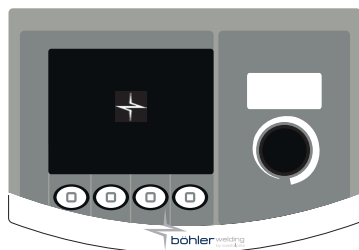

Risveglio

► Il display presenta la seguente schermata.

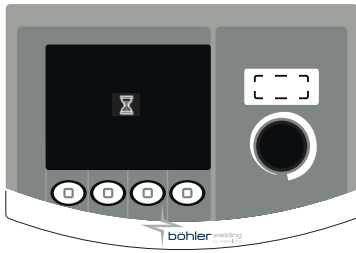


Passaggio stato non attivo/attivo

Per risvegliare il sistema è sufficiente premere un qualsiasi tasto del pannello comandi, il tasto torcia o RC.

4.3 Schermata principale


Permette la gestione dell'impianto e del processo di saldatura, mostrando le impostazioni principali.

4.4 Schermata principale processo MMA

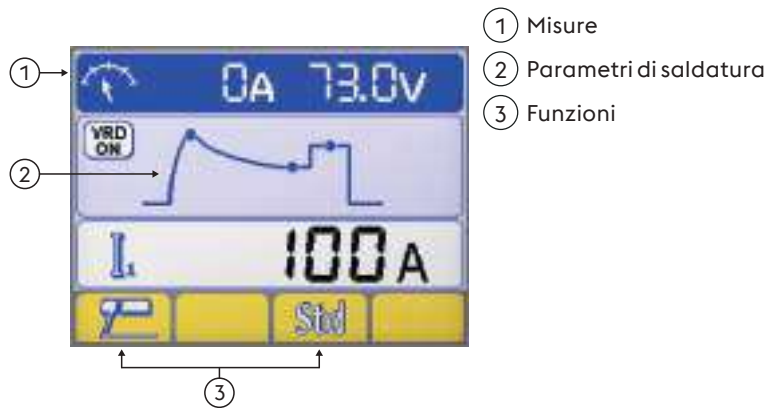


Misure

Durante le fasi di saldatura, sul display LCD vengono visualizzate le misure reali di corrente e di tensione.

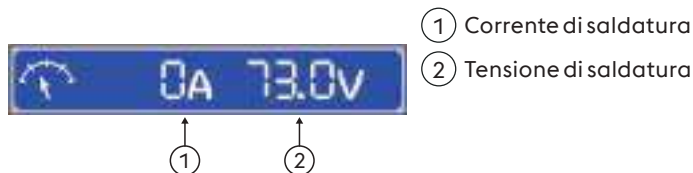


Parametri di saldatura

► Selezionare il parametro desiderato premendo il tasto encoder.

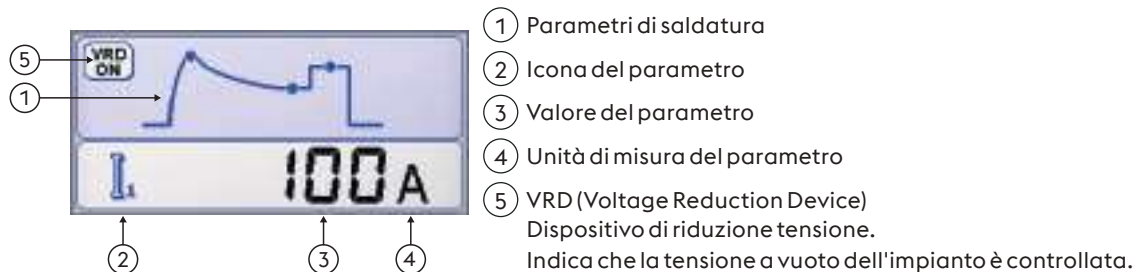

Funzioni

Permettono l'impostazione delle funzionalità di processo e delle modalità di saldatura più importanti.

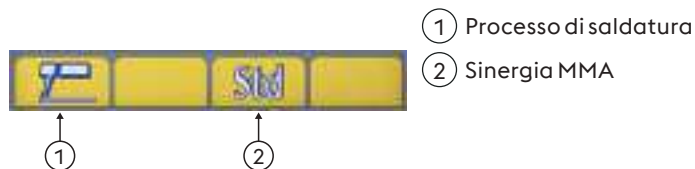

Processo di saldatura



Sinergia MMA

Permette di impostare la migliore dinamica d'arco selezionando il tipo di elettrodo utilizzato.

La selezione della corretta dinamica d'arco permette di sfruttare nel migliore dei modi le potenzialità dell'impianto al fine di ottenere le migliori prestazioni possibili in saldatura.




Non viene garantita la perfetta saldabilità dell'elettrodo utilizzato. La saldabilità dipende dalla qualità dei consumabili e dalla loro conservazione, dalle modalità operative e dalle condizioni di saldatura, dalle numerose applicazioni possibili.

4.5 Schermata principale processo TIG




Misure

Durante le fasi di saldatura, sul display LCD vengono visualizzate le misure reali di corrente e di tensione.

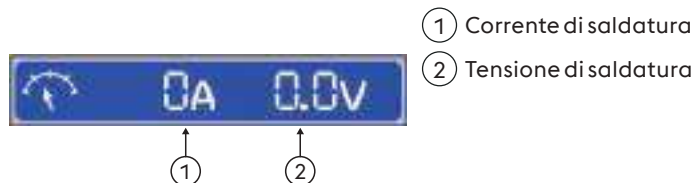


Parametri di saldatura

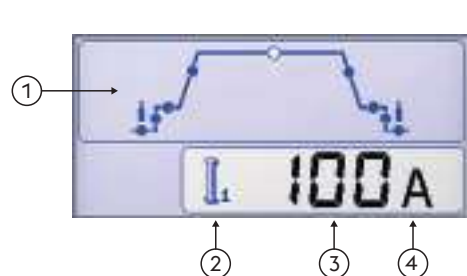


- ① Parametri di saldatura
 - Selezionare il parametro desiderato premendo il tasto encoder.
 - Regolare il valore del parametro selezionato ruotando l'encoder.
- ② Icona del parametro
- ③ Valore del parametro
- ④ Unità di misura del parametro

Funzioni

Permettono l'impostazione delle funzionalità di processo e delle modalità di saldatura più importanti.

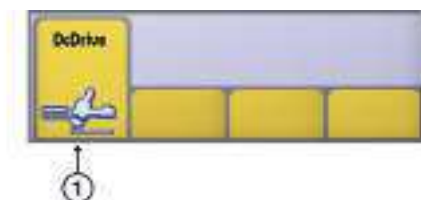

- ① Processo di saldatura

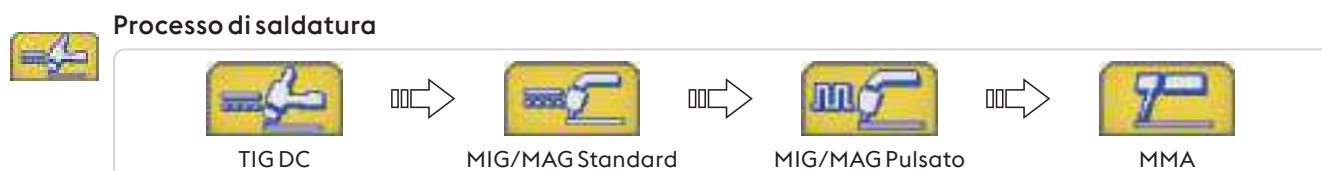


4.6 Schermata principale processo MIG/MAG

Schermata base



- ① Intestazione MIG/MAG
- ② Parametri di saldatura
- ③ Funzioni

Schermata grafica

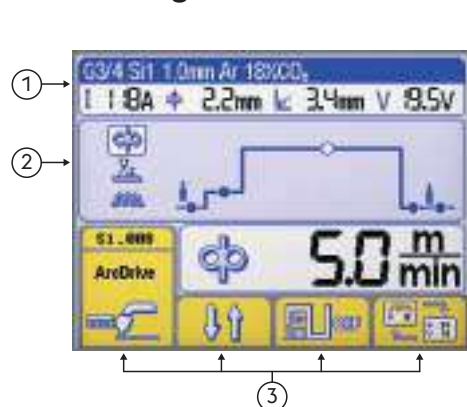

- ① Intestazione MIG/MAG
- ② Parametri di saldatura
- ③ Funzioni

Intestazione MIG/MAG

Permette la visualizzazione di alcune importanti informazioni relative al processo selezionato.

Curva sinergica selezionata



- ①
- ②
- ③

- ① Tipo di materiale d'apporto
- ② Diametro filo
- ③ Tipo di gas

Parametri di saldatura




- ①
- ②
- ③
- ④

- ① Corrente di saldatura
- ② Spessore pezzo
- ③ Cordone d'angolo "a"
- ④ Tensione di saldatura

Parametri di saldatura (Schermata base)


► Selezionare il parametro desiderato premendo il tasto encoder.

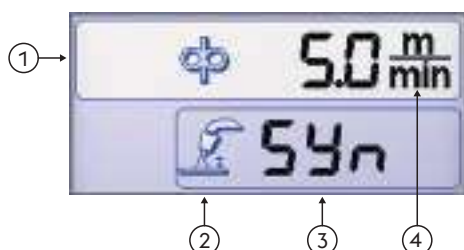

- ① Parametri di saldatura
- ② Icona del parametro
- ③ Valore del parametro
- ④ Unità di misura del parametro

Parametri di saldatura (Schermata grafica)


► Selezionare il parametro desiderato premendo il tasto encoder.

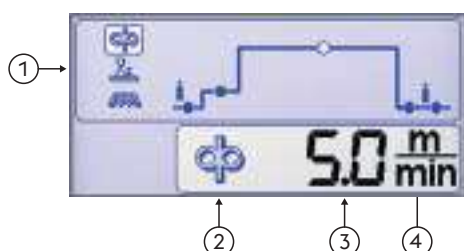

- ① Parametri di saldatura
- ② Icona del parametro
- ③ Valore del parametro
- ④ Unità di misura del parametro

Funzioni

Permettono l'impostazione delle funzionalità di processo e delle modalità di saldatura più importanti.

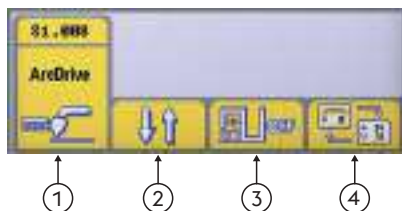

- ① Processo di saldatura
- ② Modalità di saldatura
- ③ Doppio pulsato
- ④ Tipo schermata

Processo di saldatura



MIG/MAG Standard



MIG/MAG Pulsato



MMA



TIG DC

**Modalità di saldatura**

Consente la selezione della modalità di saldatura

**2 Tempi**

In due tempi la pressione del pulsante fa fluire il gas, attiva la tensione sul filo e lo fa avanzare; al rilascio il gas, la tensione e l'avanzamento del filo vengono tolti.

**4 Tempi**

In quattro tempi la prima pressione del pulsante fa fluire il gas effettuando un pre gas manuale, al rilascio viene attivata la tensione sul filo e il suo avanzamento. La successiva pressione del pulsante blocca il filo e fa iniziare il processo finale che porta la corrente a zero, il rilascio definitivo del pulsante toglie l'afflusso del gas.

**Crater filler**

Permette di eseguire una saldatura con tre diversi livelli di potenza selezionabili e gestibili direttamente dal saldatore attraverso il pulsante torcia.

La prima pressione del pulsante torcia fa fluire il gas, attiva la tensione sul filo e lo fa avanzare alla velocità impostata nel parametro "incremento iniziale" (a set up) e con i relativi valori sinergici dei parametri di saldatura.

Al rilascio del pulsante torcia, la velocità del filo e i relativi parametri sinergici passano automaticamente ai valori principali impostati sul pannello comandi.

La successiva pressione del pulsante torcia porta la velocità filo e i relativi parametri sinergici ai valori preimpostati nel parametro (a set up) crater filler.

Il rilascio del pulsante torcia, blocca l'avanzamento del filo e l'erogazione della potenza eseguendo burn back e post gas.

**Manuale/Robot**

Permette la gestione delle funzioni e dei parametri di saldatura nelle modalità manuale e robot

**Doppio pulsato**

Doppio pulsato attivo



Doppio pulsato non attivo

**Tipo schermata**

Permette il cambio di visualizzazione tra:



Schermata base



 
Schermata grafica






Schermata curve sinergiche**Sinergia**

Permette la selezione di un programma di saldatura preimpostato (sinergia) attraverso la selezione di alcune semplici informazioni


Selezione processo di saldatura

- Entrare nella schermata "sinergie" premendo il tasto  per almeno un secondo.
- Selezionare il processo desiderato premendo i tasti  
- Premere il pulsante  per passare allo step successivo.

**Processo di saldatura**

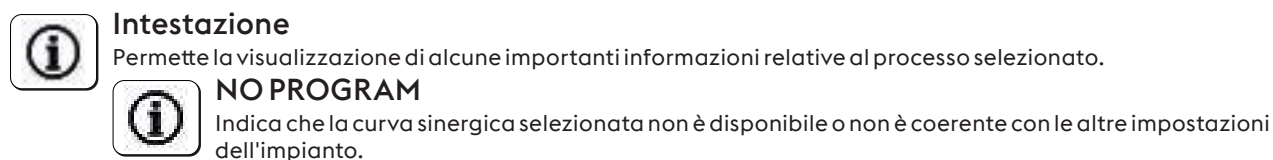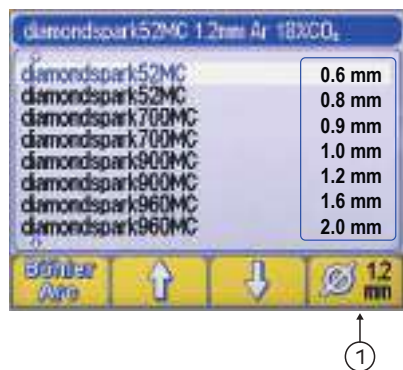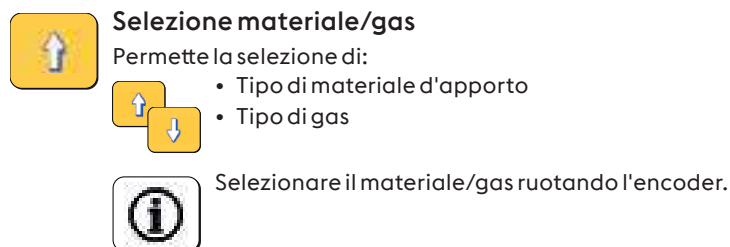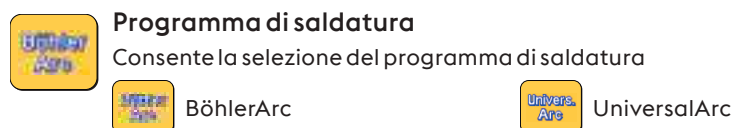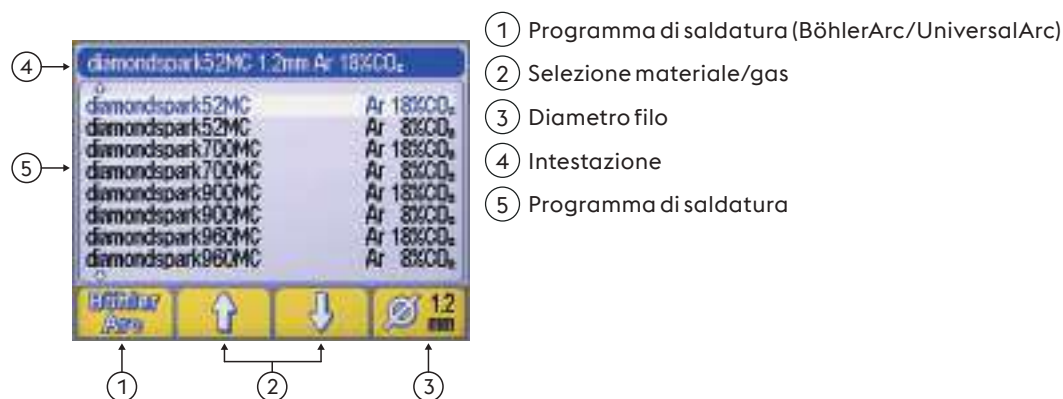Schermata selezione sinergia Tipo materiale/Tipo gas

4.7 Schermata programmi

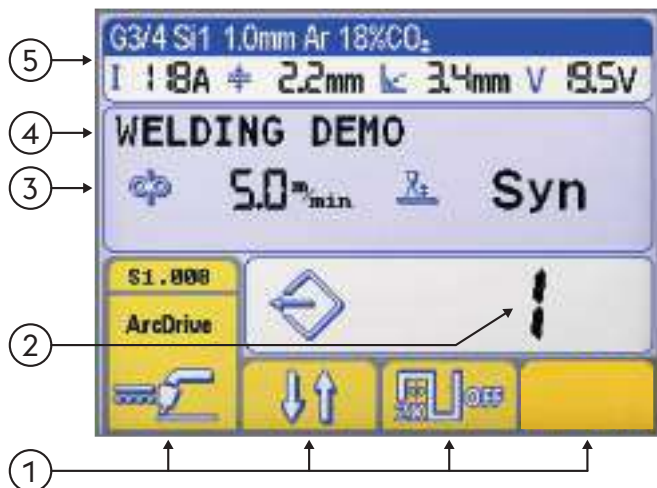
Programmi (JOB)



- ① Funzioni
- ② Numero programma selezionato
- ③ Parametri principali del programma selezionato
- ④ Descrizione del programma selezionato
- ⑤ Intestazione

Consultare la sezione "Schermata principale"

Memorizzazione programma



- Entrare nella schermata "memorizzazione programma" premendo il tasto  per almeno un secondo.



- Selezionare il programma (o la memoria vuota) desiderato ruotando l'encoder.

--- Memoria vuota

Programma memorizzato

- Annullare l'operazione premendo il tasto .
- Salvare tutte le impostazioni correnti sul programma selezionato premendo il tasto .



Inserire una descrizione del programma.

- Selezionare la lettera desiderata ruotando l'encoder.
- Memorizzare la lettera selezionata premendo l'encoder.
- Cancellare l'ultima lettera premendo il tasto .
- Annullare l'operazione premendo il tasto .
- Confermare l'operazione premendo il tasto .

 La memorizzazione di un nuovo programma su una memoria già occupata implica la cancellazione della memoria attraverso una procedura obbligatoria.



- Annullare l'operazione premendo il tasto .
- Eliminare il programma selezionato premendo il tasto .
- Riprendere la procedura di memorizzazione.



- Richiamare il 1° programma disponibile premendo il tasto .
- Selezionare il programma desiderato ruotando l'encoder.
- Selezionare il programma desiderato premendo il tasto .

 Vengono richiamate solamente le memorie occupate da un programma, mentre quelle vuote vengono automaticamente saltate.

Cancellazione programmi



- Selezionare il programma desiderato ruotando l'encoder.
- Eliminare il programma selezionato premendo il tasto .
- Annullare l'operazione premendo il tasto .



- Annullare l'operazione premendo il tasto .
- Eliminare il programma selezionato premendo il tasto .

5. SETUP

5.1 Set up e impostazione dei parametri

Permette l'impostazione e la regolazione di una serie di parametri aggiuntivi per una migliore e più precisa gestione dell'impianto di saldatura.

I parametri presenti a set up sono organizzati in relazione al processo di saldatura selezionato e hanno una codifica numerica.

Ingresso a set up



- Avviene premendo per 5 secondi il tasto encoder.
- L'entrata sarà confermata dalla scritta 0 sul display.

Selezione e regolazione del parametro desiderato

- Avviene ruotando l'encoder fino a visualizzare il codice numerico relativo al parametro desiderato.
- La pressione del tasto encoder, a questo punto, permette la visualizzazione del valore impostato per il parametro selezionato e la sua regolazione.

Uscita da set up

- Per uscire dalla sezione "regolazione" premere nuovamente l'encoder.
- Per uscire dal set up portarsi sul parametro "0" (salva ed esci) e premere l'encoder.
- Annullare l'operazione premendo il tasto .
- Per salvare la modifica ed uscire dal set up premere il tasto: .

5.1.1 Elenco parametri a set up (MMA)

0

Salva ed esci



Permette di salvare le modifiche e di uscire dal set up.

1

Reset



Permette di reimpostare tutti i parametri ai valori di default.

3

Hot start



Permette la regolazione del valore di hot start in MMA.

Consente una partenza più o meno "calda" nelle fasi d'innesco dell'arco facilitando di fatto le operazioni di start.

Standard (Basico/Rutilico)

Minimo	Massimo	Default
1/off	500%	80%

Elettrodo Cellulosico

Minimo	Massimo	Default
1/off	500%	150%

Elettrodo CrNi

Minimo	Massimo	Default
1/off	500%	100%

Elettrodo Alluminio

Minimo	Massimo	Default
1/off	500%	120%

Elettrodo Cast Iron

Minimo	Massimo	Default
1/off	500%	100%

7

Corrente di saldatura



Permette la regolazione della corrente di saldatura.

Minimo	Massimo	Default
3 A	I _{max}	100 A

8

Arc force



Permette la regolazione del valore dell'Arc force in MMA.

Consente una risposta dinamica più o meno energetica in saldatura facilitando di fatto le operazioni del saldatore.

Aumentare il valore dell'Arc force per ridurre i rischi di incollamento dell'elettrodo.

Standard (Basico/Rutilico)

Minimo	Massimo	Default
0/off	500%	80%

Elettrodo Cellulosico

Minimo	Massimo	Default
0/off	500%	350%

Elettrodo CrNi

Minimo	Massimo	Default
0/off	500%	30%

Elettrodo Alluminio

Minimo	Massimo	Default
0/off	500%	100%

Elettrodo Cast Iron

Minimo	Massimo	Default
0/off	500%	70%

204

Dynamic power control (DPC)

Permette la selezione della caratteristica V/I desiderata.

I=C Corrente costante

L'aumento o la riduzione dell'altezza dell'arco non ha alcuna incidenza sulla corrente di saldatura erogata.

Consigliato per elettrodo: Basico, Rutilico, Acido, Acciaio, Ghisa

1÷20 Caratteristica cadente con regolazione di rampa

L'aumento dell'altezza dell'arco provoca la riduzione della corrente di saldatura (e viceversa) secondo il valore impostato da 1 a 20 Ampere per ogni Volt.

Consigliato per elettrodo: Cellulosico, Alluminio

P=C Potenza costante

L'aumento dell'altezza dell'arco provoca la riduzione della corrente di saldatura (e viceversa) secondo la legge: $V \cdot I = K$

Consigliato per elettrodo: Cellulosico, Alluminio

Valore	Default
I=C	X
1÷20	-
P=C	-

312

Tensione di stacco arco

Permette di impostare il valore di tensione al quale viene forzato lo spegnimento dell'arco elettrico.

Consente di gestire al meglio le varie condizioni operative che si vengono a creare.

In fase di puntatura, per esempio, una bassa tensione di stacco d'arco permette una minore sfiammata nell'allontanamento dell'elettrodo dal pezzo riducendo spruzzi, bruciature e ossidazione del pezzo.



Non impostare mai una tensione di stacco arco maggiore della tensione a vuoto del generatore.

Standard (Basico/Rutilico)

Minimo	Massimo	Default
0/off	U0max	57.0 V

Elettrodo Cellulosico

Minimo	Massimo	Default
0/off	U0max	70.0 V

Elettrodo CrNi

Minimo	Massimo	Default
0/off	U0max	57.0 V

Elettrodo Alluminio

Minimo	Massimo	Default
0/off	U0max	57.0 V

Elettrodo Cast Iron

Minimo	Massimo	Default
0/off	U0max	57.0 V

399

Velocità di spostamento

Permette l'impostazione della velocità di esecuzione della saldatura.

Default cm/min: velocità di riferimento per la saldatura manuale.

Syn: valore sinergico.

Minimo	Massimo	Default
2 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500

Impostazione macchina

Permette la selezione dell'interfaccia grafica desiderata.

Permette di accedere ai livelli superiori del set up.

Consultare la sezione "Personalizzazione interfaccia (Set up 500)"

Valore	Livello selezionato	Valore	Interfaccia Utente
USER	Utente	XE	Modalità Easy
SERV	Service	XA	Modalità Advanced
vaBW	vaBW	XP	Modalità Professional

551

 
Lock/unlock

Permette il blocco dei comandi del pannello e l'inserzione di un codice di protezione.

Consultare la sezione "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Tono cicalino**

Permette la regolazione del tono del cicalino.



Minimo	Massimo	Default
0/off	10	10

601**Passo di regolazione**

Permette la regolazione di un parametro con passo personalizzabile dall'operatore.



Minimo	Massimo	Default
1	999	1

602**Parametro esterno CH1, CH2, CH3, CH4**

Permette la gestione del parametro esterno 1, 2, 3, 4 (valore minimo, valore massimo, valore di default, parametro selezionato).



Consultare la sezione "Gestione comandi esterni (Set up 602)".

705**Taratura resistenza circuito**

Permette la taratura dell'impianto.



Consultare la sezione "Taratura resistenza circuito (set up 705)".

Default 10 mΩ

751**Lettura di corrente**

Permette la visualizzazione del valore reale della corrente di saldatura.

**752****Lettura di tensione**

Permette la visualizzazione del valore reale della tensione di saldatura.

**768****Misura apporto termico HI**

Permette la lettura del valore della misura dell'apporto termico in saldatura. (Kj/cm)

**801****Limiti di guardia**

Permette l'impostazione dei limiti di attenzione e dei limiti di guardia.



Permette di controllare il processo di saldatura impostando sui principali parametri misurabili limiti di attenzione e limiti di guardia.

Consente il controllo accurato delle varie fasi di saldatura.

854**Alimentatore**

Permette di impostare il generatore come "alimentatore" di particolari utensili.



Valore	Default	Funzione Richiamata
off	X	Disattivato
12÷80 V	-	Alimentazione

5.1.2 Elenco parametri a set up (TIG)**0****Salva ed esci**

Permette di salvare le modifiche e di uscire dal set up.

**1****Reset**

Permette di reimpostare tutti i parametri ai valori di default.

**7****Corrente di saldatura**

Permette la regolazione della corrente di saldatura.



Minimo	Massimo	Default
3 A	I _{max}	100 A

399

Velocità di spostamento



Permette l'impostazione della velocità di esecuzione della saldatura.

Default cm/min: velocità di riferimento per la saldatura manuale.

Syn: valore sinergico.

Minimo	Massimo	Default
2 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500

Impostazione macchina



Permette la selezione dell'interfaccia grafica desiderata.

Permette di accedere ai livelli superiori del set up.

Consultare la sezione "Personalizzazione interfaccia (Set up 500)"

Valore	Livello selezionato	Valore	Interfaccia Utente
USER	Utente	XE	Modalità Easy
SERV	Service	XA	Modalità Advanced
vaBW	vaBW	XP	Modalità Professional

551

Lock/unlock



Permette il blocco dei comandi del pannello e l'inserzione di un codice di protezione.

Consultare la sezione "Lock/unlock (Set up 551)".

552

Tono cicalino



Permette la regolazione del tono del cicalino.

Minimo	Massimo	Default
0/off	10	10

601

Passo di regolazione



Permette la regolazione di un parametro con passo personalizzabile dall'operatore.

Minimo	Massimo	Default
1	999	1

602

Parametro esterno CH1, CH2, CH3, CH4



Permette la gestione del parametro esterno 1, 2, 3, 4 (valore minimo, valore massimo, valore di default, parametro selezionato).

Consultare la sezione "Gestione comandi esterni (Set up 602)".

705

Taratura resistenza circuito



Permette la taratura dell'impianto.

Consultare la sezione "Taratura resistenza circuito (set up 705)".

751

Lettura di corrente



Permette la visualizzazione del valore reale della corrente di saldatura.

752

Lettura di tensione



Permette la visualizzazione del valore reale della tensione di saldatura.

755

Lettura di portata gas



Permette la visualizzazione del valore reale del flusso gas.

758

Velocità di spostamento robot



Permette la visualizzazione della velocità di spostamento del braccio di un robot o di una automazione.

764

Lettura flusso liquido refrigerante



Permette la visualizzazione del valore del flusso liquido refrigerante.

765**Lettura di temperatura liquido refrigerante**

Permette la visualizzazione del valore reale della temperatura del liquido refrigerante.

768**Misura apporto termico HI**

Permette la lettura del valore della misura dell'apporto termico in saldatura. (Kj/cm)

771**Segnale seguigiunto corrente**

Permette la visualizzazione del valore della corrente per gestire il seguigiunto.

772**Segnale seguigiunto tensione**

Permette la visualizzazione del valore della tensione per gestire il seguigiunto.

801**Limiti di guardia**

Permette l'impostazione dei limiti di attenzione e dei limiti di guardia.

Permette di controllare il processo di saldatura impostando sui principali parametri misurabili limiti di attenzione e limiti di guardia.

Consente il controllo accurato delle varie fasi di saldatura.

854**Alimentatore**

Permette di impostare il generatore come "alimentatore" di particolari utensili.

Valore	Default	Funzione Richiamata
off	X	Disattivato
12÷80 V	-	Alimentazione

5.1.3 Elenco parametri a set up (MIG/MAG)**0****Salva ed esci**

Permette di salvare le modifiche e di uscire dal set up.

1**Reset**

Permette di reimpostare tutti i parametri ai valori di default.

2**Programmi di saldatura**

Permette la selezione del processo MIG manuale ( off) o MIG sinergico ( 6) impostando il tipo di materiale da saldare.

Consultare la sezione "Pannello comandi frontale RC 350".

3**Velocità filo**

Permette la regolazione della velocità di avanzamento del filo.

Minimo	Massimo	Default
0.5 m/min	22.0 m/min	-

4**Corrente**

Permette la regolazione della corrente di saldatura.

Minimo	Massimo
3 A	I _{max}

5**Spessore pezzo**

Permette l'impostazione dello spessore del pezzo da saldare.

Consente l'impostazione dell'impianto attraverso la regolazione del pezzo da saldare.

6

Cordone d'angolo "a"

Permette l'impostazione della profondità del cordone in un giunto d'angolo.



7

Tensione - Lunghezza d'arco

Permette la regolazione della tensione dell'arco.

Consente la regolazione della lunghezza d'arco in saldatura.

Tensione alta = arco lungo

Tensione bassa = arco corto

Modalità Sinergica

Minimo	Massimo	Default
-5.0	+5.0	0/syn

Modalità manuale (Off)

Minimo	Massimo	Default
5.0 V	55.5 V	5.0 V

10

Pre gas

Permette di impostare e regolare il flusso di gas prima dell'innesco dell'arco.

Consente il caricamento del gas in torcia e la preparazione dell'ambiente per la saldatura.



Minimo	Massimo	Default
0/off	99.9 s	0.1 s

11

Soft start

Permette la regolazione della velocità di avanzamento del filo nelle fasi che precedono l'innesco.

Consente un innesco a velocità ridotta e pertanto più morbido e con meno spruzzi.



Minimo	Massimo	Default
10 %	100 %	50 %

12

Rampa motore

Permette di impostare un passaggio graduale tra la velocità filo d'innesco e quella di saldatura.



Minimo	Massimo	Default
0.01 s	1.00 s	0/off

15

Burn back

Permette la regolazione del tempo di bruciatura del filo impedendo l'incollamento a fine saldatura.

Consente di regolare la lunghezza del pezzo di filo esterno alla torcia.



Minimo	Massimo	Default
-2.00	+2.00	0/syn

16

Post gas

Permette di impostare e regolare il flusso di gas a fine saldatura.



Minimo	Massimo	Default
0/off	99.9 s	2.0 s

19

Duty cycle (doppio pulsato)

Permette la regolazione del duty cycle in doppio pulsato.



Minimo	Massimo	Default
10 %	90 %	50 %


20

Doppio pulsato

Permette la regolazione dell'ampiezza della pulsazione.



Minimo	Massimo	Default
0 %	100 %	±25 %
Minimo	Massimo	Default
0.5 m/min	22 m/min	2.5 m/min

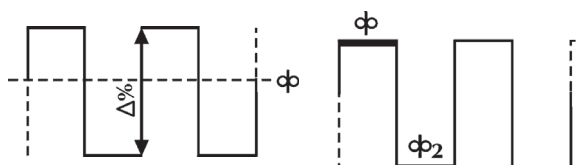

21

**Frequenza di pulsazione (doppio pulsato)**

Permette la regolazione del periodo, cioè del ciclo di ripetizione della pulsazione.
Consente di regolare la frequenza dell'impulso.

Minimo	Massimo	Default
0.1 Hz	5.0 Hz	2.0 Hz

22

**Tensione secondaria (doppio pulsato)**

Permette la regolazione della tensione del livello di pulsazione secondario.
Consente di ottenere una maggiore stabilità d'arco nelle varie fasi di pulsazione.

Minimo	Massimo	Default
-5.0	+5.0	0/syn

23

**Rampe pulsato (doppio pulsato)**

Permette l'impostazione di un tempo di rampa nella fase di pulsazione.

Minimo	Massimo	Default
1 %	100 %	50 %

24

**Bilevel (4T - crater filler)**

Permette la regolazione della velocità filo secondaria nella modalità di saldatura bilevel.

Se il saldatore preme e rilascia velocemente il pulsante si passa ad "Φ_z".

Premendo e rilasciando velocemente il pulsante si passa nuovamente ad "Φ" e così via.

Minimo	Massimo	Default
1 %	200 %	0/off

25

**Incremento iniziale**

Permette di regolare il valore della velocità filo durante la prima fase di saldatura del "crater-filler".

Consente di incrementare l'energia fornita al pezzo nella fase in cui il materiale (ancora freddo) necessita di maggior calore per fondere in modo omogeneo.

Minimo	Massimo	Default
20 %	200 %	120 %

26

**Crater filler**

Permette di regolare il valore della velocità filo durante la fase di chiusura della saldatura.

Consente di ridurre l'energia fornita al pezzo nella fase in cui il materiale è già molto caldo, riducendo i rischi di inutili deformazioni.

Minimo	Massimo	Default
20 %	200 %	80 %

27

**Temporizzazione incremento iniziale**

Permette l'impostazione del tempo di incremento iniziale.

Consente di automatizzare la funzione "crater filler".

Minimo	Massimo	Default
0.1 s	99.9 s	0/off

28

**Temporizzazione crater filler**

Permette l'impostazione del tempo di "crater filler".

Consente di automatizzare la funzione "crater filler".

Minimo	Massimo	Default
0.1 s	99.9 s	0/off

30

**Puntatura**

Permette di abilitare il processo "puntatura" e di stabilire il tempo di saldatura.

Minimo	Massimo	Default
0.1 s	99.9 s	0/off

31

**Punto pausa**

Permette di abilitare il processo "punto pausa" e di stabilire il tempo di sosta tra una saldatura e l'altra.

Minimo	Massimo	Default
0.1 s	99.9 s	0/off

32

Tensione secondaria (Bilevel MIG)



Permette la regolazione della tensione del livello di pulsazione secondario.

Consente di ottenere una maggiore stabilità d'arco nelle varie fasi di pulsazione.

Minimo	Massimo	Default
-5.0	+5.0	0/syn

33

Induttanza secondaria (Bilevel MIG)



Permette la regolazione dell'induttanza del livello di pulsazione secondario.

Consente di ottenere un arco più o meno rapido nella compensazione dei movimenti del saldatore e della naturale instabilità di saldatura.

Induttanza bassa = arco reattivo (maggiori spruzzi).

Induttanza alta = arco poco reattivo (spruzzi ridotti).

Minimo	Massimo	Default
-30	+30	0/syn

34

Rampa incremento iniziale



Permette di impostare un passaggio graduale tra l'incremento iniziale e la saldatura.

Minimo	Massimo	Default
0.1 s	10.0 s	0/off

35

Rampa crater filler



Permette di impostare un passaggio graduale tra la saldatura e il crater filler.

Minimo	Massimo	Default
0.1 s	10.0 s	0/off

202

Induttanza



Permette una regolazione elettronica dell'induttanza serie del circuito di saldatura.

Consente di ottenere un arco più o meno rapido nella compensazione dei movimenti del saldatore e della naturale instabilità di saldatura.

Induttanza bassa = arco reattivo (maggiori spruzzi).

Induttanza alta = arco poco reattivo (spruzzi ridotti).

Minimo	Massimo	Default
-30	+30	0/syn

331

Tensione media compensata



Permette l'impostazione della tensione di saldatura.

398

Costante di riferimento velocità di spostamento



Costante di riferimento per tutti i processi di saldatura

Valore della velocità di spostamento della torcia alla quale il sistema si riferisce per eseguire i calcoli dei parametri di saldatura

399

Velocità di spostamento



Permette l'impostazione della velocità di esecuzione della saldatura.

Default cm/min: velocità di riferimento per la saldatura manuale.

Syn: valore sinergico.

Minimo	Massimo	Default
1 cm/min	200 cm/min	syn

500

Impostazione macchina



Permette la selezione dell'interfaccia grafica desiderata.

 
Permette di accedere ai livelli superiori del set up.

Consultare la sezione "Personalizzazione interfaccia (Set up 500)"

Valore	Livello selezionato	Valore	Interfaccia Utente
USER	Utente	XE	Modalità Easy
SERV	Service	XA	Modalità Advanced
vaBW	vaBW	XP	Modalità Professional

551**Lock/unlock**

Permette il blocco dei comandi del pannello e l'inserimento di un codice di protezione. Consultare la sezione "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Tono cicalino**

Permette la regolazione del tono del cicalino.

Minimo	Massimo	Default
0/off	10	10

601**Passo di regolazione**

Permette la regolazione di un parametro con passo personalizzabile dall'operatore. Funzionalità controllabile tramite pulsante up/down della torcia.

Minimo	Massimo	Default
1	999	1

602**Parametro esterno CH1, CH2, CH3, CH4**

Permette la gestione del parametro esterno 1, 2, 3, 4 (valore minimo, valore massimo, valore di default, parametro selezionato).

Consultare la sezione "Gestione comandi esterni (Set up 602)".

606**Torcia U/D**

Permette la gestione del parametro esterno (U/D).

Valore	Default	Funzione Richiamata
0/off	-	off
1/I1	X	Corrente
	-	Richiamo programmi

612**Setting Torcia DgMig**

Permette la gestione dei canali della torcia digitale.

Valore	Default	Funzione Richiamata
0/off	-	off
1/I1	-	Corrente
2/ 	-	Richiamo programmi
3/CH3	-	CH3
4/CH4	-	CH4
5/STD	X	STD

653**Velocità avanzamento filo**

Permette la regolazione della velocità di avanzamento del filo (durante la fase di caricamento).

Minimo	Massimo	Default
0.5 m/min	22.0 m/min	3.0 m/min

705**Taratura resistenza circuito**

Permette la taratura dell'impianto.

Consultare la sezione "Taratura resistenza circuito (set up 705)".

Default 10 mΩ

751**Lettura di corrente**

Permette la visualizzazione del valore reale della corrente di saldatura.

752**Lettura di tensione**

Permette la visualizzazione del valore reale della tensione di saldatura.

755

Lettura di portata gas

Permette la visualizzazione del valore reale del flusso gas.



757

Lettura velocità filo

Lettura encoder motore 1.



758

Velocità di spostamento robot

Permette la visualizzazione della velocità di spostamento del braccio di un robot o di una automazione.



760

Lettura di corrente (motore 1)

Permette la visualizzazione del valore reale della corrente (motore 1).



761

Lettura velocità filo

Lettura encoder motore 2.



762

Lettura di corrente (motore 2)

Permette la visualizzazione del valore reale della corrente (motore 2).



763

Lettura velocità filo

Lettura reale dell'avanzamento del filo.



764

Lettura flusso liquido refrigerante

Permette la visualizzazione del valore del flusso liquido refrigerante.



765

Lettura di temperatura liquido refrigerante

Permette la visualizzazione del valore reale della temperatura del liquido refrigerante.



768

Misura apporto termico HI

Permette la lettura del valore della misura dell'apporto termico in saldatura. (Kj/cm)



770

Misura del tasso di deposito

Permette la visualizzazione della misura del tasso di deposito.



771

Segnale seguigiunto corrente

Permette la visualizzazione del valore della corrente per gestire il seguigiunto.



772

Segnale seguigiunto tensione

Permette la visualizzazione del valore della tensione per gestire il seguigiunto.



801

Limiti di guardia

Permette l'impostazione dei limiti di attenzione e dei limiti di guardia.

Permette di controllare il processo di saldatura impostando sui principali parametri misurabili limiti di attenzione e limiti di guardia.

Consente il controllo accurato delle varie fasi di saldatura.



854

Alimentatore

Permette di impostare il generatore come "alimentatore" di particolari utensili.

Valore	Default	Funzione Richiamata
off	X	Disattivato
12÷80 V	-	Alimentazione

IT

5.2 Procedure specifiche di utilizzo dei parametri

5.2.1 Personalizzazione display 7 segmenti

Permette di visualizzare costantemente il valore di un parametro sul display 7 segmenti.



- ▶ Entrare nel set up premendo il tasto encoder per almeno 5 secondi.
- ▶ Selezionare il parametro desiderato ruotando l'encoder.
- ▶ Memorizzare il parametro selezionato nel display 7 segmenti premendo il tasto .
- ▶ Salvare ed uscire dalla schermata corrente premendo il tasto .

5.2.2 Personalizzazione interfaccia (Set up 500)

Permette di personalizzare i parametri nella schermata principale.

500

Impostazione macchina

Permette la selezione dell'interfaccia grafica desiderata.

Valore	Interfaccia Utente
XE	Modalità Easy
XA	Modalità Advanced
XP	Modalità Professional

MODALITÀ XE

MMA

Parametri di saldatura



TIG

Parametri di saldatura



Funzioni



MIG/MAG

Parametri di saldatura



Funzioni



MODALITÀ XA

MMA

Parametri di saldatura



Funzioni	    
TIG	
Parametri di saldatura	
Funzioni	      
MIG/MAG	
Parametri di saldatura	      
Funzioni	     

MODALITÀ XP

MMA	
Parametri di saldatura	  
Funzioni	    
TIG	
Parametri di saldatura	
Funzioni	      
MIG/MAG	
Parametri di saldatura	          
Funzioni	     


5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Permette il blocco dei comandi del pannello e l'inserimento di un codice di protezione.



Selezione parametro

- ▶ Entrare nel set up premendo il tasto encoder per almeno 5 secondi.
- ▶ Selezionare il parametro desiderato (551).
- ▶ Attivare la regolazione del parametro selezionato premendo il tasto encoder.

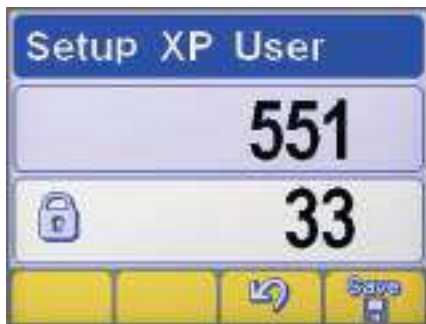

Impostazione password

- Impostare una codifica numerica (password) ruotando l'encoder.
- Confermare l'operazione premendo il tasto-encoder.
- Annullare l'operazione premendo il tasto .
- Per salvare la modifica premere il pulsante: .



Funzioni pannello



L'esecuzione di qualsiasi operazione su un pannello comandi bloccato provoca la comparsa di una speciale schermata.

- Accedere temporaneamente (5 minuti) alle funzionalità del pannello ruotando l'encoder ed inserendo il corretto codice numerico.
- Confermare l'operazione premendo il tasto-encoder.
- Sbloccare definitivamente il pannello comandi entrando nel set up (seguire le indicazioni precedentemente descritte) e riportare il parametro 551 a "off".
- Confermare l'operazione premendo il tasto-encoder.
- Per salvare la modifica premere il pulsante: .

5.2.4 Gestione comandi esterni (Set up 602)

Permette la gestione del parametro esterno 2 (valore minimo, valore massimo, valore di default, parametro selezionato).



Selezione parametro

- Entrare nel set up premendo il tasto encoder per almeno 5 secondi.
- Selezionare il parametro desiderato (602).
- Entrare nella schermata "Gestione comandi esterni" premendo il tasto encoder.



Gestione comandi esterni

- Selezionare l'uscita di controllo RC desiderata (CH1, CH2, CH3, CH4) premendo il tasto .
- Selezionare il parametro desiderato (Min-Max-parametro) premendo il tasto encoder.
- Regolare il parametro desiderato (Min-Max-parametro) ruotando l'encoder.
- Per salvare la modifica premere il pulsante: .
- Annullare l'operazione premendo il tasto .

5.2.5 Taratura resistenza circuito (set up 705)



Selezione parametro

- Entrare nel set up premendo il tasto encoder per almeno 5 secondi.
- Selezionare il parametro desiderato (705).
- Attivare la regolazione del parametro selezionato premendo il tasto encoder.



Taratura

- Togliere il cappuccio per mettere il tip porta ugello della torcia esposto. (MIG/MAG)
- Mettere in contatto elettrico la punta guidafile ed il pezzo da saldare. (MIG/MAG)
- Mettere in contatto elettrico l'elettrodo in tungsteno ed il pezzo da saldare. (TIG)
- Mettere in contatto la torcia portaelettrodo ed il pezzo da saldare. (MMA)
- Premere il pulsante  (o il pulsante torcia) per iniziare la procedura.
- Tenere il contatto per almeno un secondo.
- Il valore visualizzato a display si aggiornerà a taratura eseguita.
- Confermare l'operazione premendo il tasto .
- Annullare l'operazione premendo il tasto .
- Per salvare la modifica ed uscire dal set up premere il tasto: .

5.2.6 Limiti di guardia (Set up 801)


Permette l'impostazione dei limiti di attenzione e dei limiti di guardia.

Permette di controllare il processo di saldatura impostando sui principali parametri misurabili limiti di attenzione e limiti di guardia.

Consente il controllo accurato delle varie fasi di saldatura.

Consultare la sezione "Limiti di guardia (Set up 801)".

Limiti di attenzione		Limiti di guardia	
	Corrente di saldatura		Tensione di saldatura
	Lettura di portata gas		Velocità di spostamento robot
	Lettura di corrente (motore 1)		Lettura di corrente (motore 2)
	Lettura flusso liquido refrigerante		Lettura velocità filo
	Lettura di temperatura liquido refrigerante		

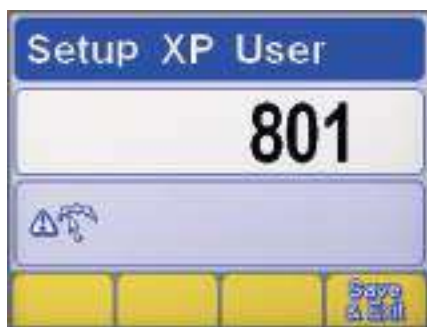

Selezione parametro

- Entrare nel set up premendo il tasto encoder per almeno 5 secondi.
- Selezionare il parametro desiderato (801).
- Entrare nella schermata "Limiti di guardia" premendo il tasto encoder.



Selezione parametro

- Selezionare il parametro desiderato premendo il tasto .
- Selezionare la modalità d'impostazione dei limiti di guardia premendo il tasto .




Selezione modalità



Valore assoluto



Valore percentuale

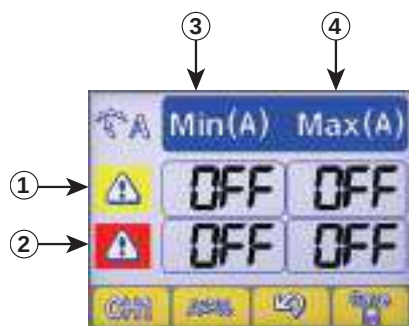

Impostazione limiti di guardia




- ① Riga dei limiti di attenzione
- ② Riga dei limiti di allarme
- ③ Colonna dei livelli minimi
- ④ Colonna dei livelli massimi

- Selezionare la casella desiderata premendo il tasto encoder (la casella selezionata viene visualizzata con contrasto invertito).
- Regolare il livello del limite selezionato ruotando l'encoder.
- Per salvare la modifica premere il pulsante: .



-  Il superamento di uno dei limiti di attenzione causa una segnalazione visiva sul pannello comandi.
-  Il superamento di uno dei limiti di allarme causa una segnalazione visiva sul pannello comandi e il blocco immediato delle operazioni di saldatura.

6. ACCESSORI

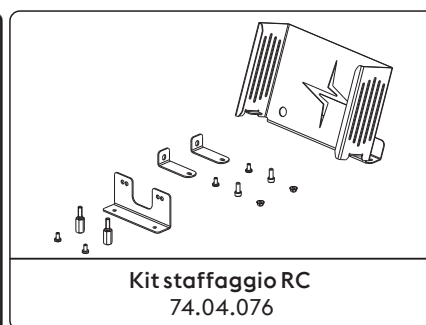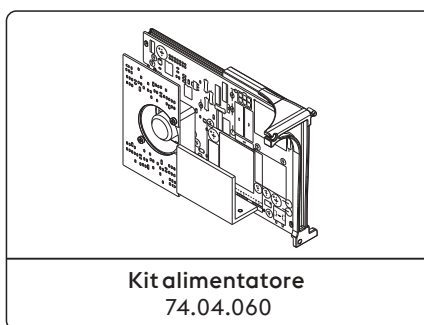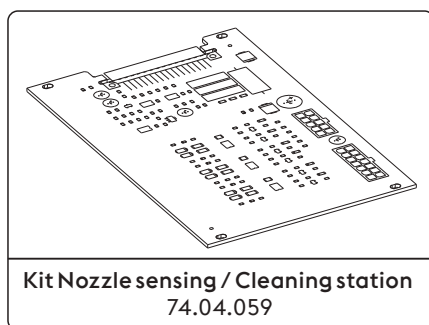

Consultare sezione "Installazione kit/accessori".

7. MANUTENZIONE



L'impianto deve essere sottoposto ad una manutenzione ordinaria secondo le indicazioni del costruttore. Tutti gli sportelli di accesso e servizio e i coperchi devono essere chiusi e ben fissati quando l'apparecchio è in funzione. L'impianto non deve essere sottoposto ad alcun tipo di modifica. Evitare che si accumuli polvere metallica in prossimità e sulle alette di areazione.



L'eventuale manutenzione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato. La riparazione o la sostituzione di parti dell'impianto da parte di personale non autorizzato comporta l'immediata invalidazione della garanzia del prodotto. L'eventuale riparazione o sostituzione di parti dell'impianto deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico qualificato.



Togliere l'alimentazione all'impianto prima di ogni intervento!

7.1 Controlli periodici

7.1.1 Impianto



Effettuare la pulizia interna utilizzando aria compressa a bassa pressione e pennelli a setola morbida. Controllare le connessioni elettriche e tutti i cavi di collegamento.

7.1.2 Per la manutenzione o la sostituzione dei componenti delle torce, della pinza portaelettrodo e/o del cavo massa:



Controllare la temperatura dei componenti ed accertarsi che non siano surriscaldati.



Utilizzare sempre guanti a normativa.



Utilizzare chiavi ed attrezzi adeguati.

7.2 Responsabilità



In mancanza di detta manutenzione, decadranno tutte le garanzie e comunque il costruttore viene sollevato da qualsiasi responsabilità. Nel caso l'operatore non si attenesse a quanto descritto, il costruttore declina ogni responsabilità. Per ogni dubbio e/o problema non esitare a consultare il più vicino centro di assistenza tecnica.

8. CODIFICA ALLARMI



ALLARME

L'intervento di un allarme o il superamento di un limite di guardia critico causa una segnalazione visiva sul pannello comandi ed il blocco immediato delle operazioni di saldatura.



ATTENZIONE

Il superamento di un limite di guardia causa una segnalazione visiva sul pannello comandi ma consente di continuare le operazioni di saldatura.

Di seguito sono elencati tutti gli allarmi e i tutti i limiti di guardia relativi all'impianto.

 E01	Sovratemperatura		 E02	Sovratemperatura	
 E03	Sovratemperatura		 E05	Sovracorrente	
 E06	Sovracorrente modulo di potenza (Boost)		 E07	Anomalia sistema di alimentazione del motore trainafilo	
 E08	Motore bloccato		 E10	Sovracorrente modulo di potenza (Inverter)	
 E11	Errore configurazione impianto		 E12.1	Errore di comunicazione WF1	
 E13	Errore di comunicazione		 E14.xx	Programma non valido il sotto codice dell'errore indica il numero del job eliminato	
 E15	Programma non valido		 E16.1	Errore di comunicazione RI 1000/2000/3000 (CAN bus)	
 E16.2	Errore di comunicazione RI 3000 (Modbus)		 E16.3	Errore di comunicazione RI 1000/2000	
 E19.1	Errore configurazione impianto		 E19.2	Errore configurazione impianto	

 E19.3	Errore configurazione impianto	?
 E19.5	Errore configurazione impianto	?
 E19.9	Errore configurazione impianto	?
 E19.11	Errore configurazione impianto (WF)	?
 E23	Memoria guasta (RC)	
 E28	Memoria guasta (Lettura di temperatura)	
 E30	Errore di comunicazione (H.F.)	
 E33.1	Errore configurazione impianto (LCD 3.5")	
 E38	Sottotensione	V↓
 E41	Sovratensione	V↑
 E43	Mancanza liquido refrigerante	
 E49	Interruttore di emergenza (automazione e robotica)	
 E51	Impostazioni non supportate (automazione e robotica)	
 E53	Errore flussostato esterno (automazione e robotica)	
 E55	Livello di corrente superato (Limite superiore)	A↑
 E57	Livello di tensione superato (Limite superiore)	V↑
 E59	Livello di flusso gas superato (Limite superiore)	
 E19.4	Errore configurazione impianto	?
 E19.8	Errore configurazione impianto	?
 E19.10	Errore configurazione impianto	?
 E22	Errore di comunicazione (DSP)	
 E27	Memoria guasta (RTC)	
 E29	Misure incompatibili	
 E31	Errore di comunicazione (AC/DC)	
 E33.2	Errore configurazione impianto (LCD 4.7")	
 E40	Anomalia alimentazione impianto	
 E42	Sottotensione	V↓
 E44	Mancanza gas	
 E50	Filo incollato (automazione e robotica)	
 E52	Anti-collisione (automazione e robotica)	
 E54	Livello di corrente superato (Limite inferiore)	A↓
 E56	Livello di tensione superato (Limite inferiore)	V↓
 E58	Livello di flusso gas superato (Limite inferiore)	
 E60	Limite di velocità superato (Limite inferiore)	

 E61	Limite di velocità superato (Limite superiore)		 E62	Livello di corrente superato (Limite inferiore)	
 E63	Livello di corrente superato (Limite superiore)		 E64	Livello di tensione superato (Limite inferiore)	
 E65	Livello di tensione superato (Limite superiore)		 E66	Livello di flusso gas superato (Limite inferiore)	
 E67	Livello di flusso gas superato (Limite superiore)		 E68	Limite di velocità superato (Limite inferiore)	
 E69	Limite di velocità superato (Limite superiore)		 E71	Sovratemperatura liquido refrigerante	
 E72	Sovracorrente motore push-pull		 E73	Limite velocità filo superato (speed meter)	
 E74	Livello di corrente motore 1 superato		 E75	Livello di corrente motore 2 superato	
 E76	Livello di flusso liquido refrigerante superato		 E77	Livello di temperatura liquido refrigerante	
 E78	Manutenzione attiva (automazione e robotica)		 E80	Mancanza filo (wire end)	
 E81	Sovracorrente (pompa WU)		 E82	Errore di comunicazione (WU)	
 E83	Pompa bloccata		 E99.6	Allarme configurazione impianto	
 E99.7	Allarme configurazione impianto		 E99.8	Allarme configurazione impianto	
 E99.9	Allarme configurazione impianto		 E99.10	Allarme configurazione impianto	
 E99.11	Memoria guasta		 E99.12	Errore configurazione impianto	

9. DIAGNOSTICA E SOLUZIONI

Mancata accensione dell'impianto (led verde spento)

Causa

- » Tensione di rete non presente sulla presa di alimentazione.
- » Spina o cavo di alimentazione difettoso.

Soluzione

- » Eseguire una verifica e procedere alla riparazione dell'impianto elettrico.
- » Rivolgersi a personale specializzato.
- » Sostituire il componente danneggiato.
- » Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

» Fusibile di linea bruciato.	» Sostituire il componente danneggiato.
» Interruttore di accensione difettoso.	» Sostituire il componente danneggiato.
	» Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.
» Collegamento tra carrello trainafile e generatore non corretto o difettoso.	» Verificare la corretta connessione delle parti dell'impianto.
» Elettronica difettosa.	» Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Assenza di potenza in uscita (l'impianto non salda)

Causa	Soluzione
» Pulsante torcia difettoso.	» Sostituire il componente danneggiato.
	» Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.
» Impianto surriscaldato (allarme termico - led giallo acceso).	» Attendere il raffreddamento dell'impianto senza spegnere l'impianto.
» Laterale aperto o switch porta difettoso.	» È necessario per la sicurezza dell'operatore che il pannello laterale sia chiuso durante le fasi di saldatura.
	» Sostituire il componente danneggiato.
	» Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.
» Collegamento di massa non corretto.	» Eseguire il corretto collegamento di massa.
	» Consultare il capitolo "Messa in servizio".
» Tensione di rete fuori range (led giallo acceso).	» Riportare la tensione di rete entro il range di alimentazione del generatore.
	» Eseguire il corretto allacciamento dell'impianto.
	» Consultare il capitolo "Allacciamento".
» Teleruttore difettoso.	» Sostituire il componente danneggiato.
	» Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.
» Elettronica difettosa.	» Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Erogazione di potenza non corretta

Causa	Soluzione
» Errata selezione del processo di saldatura o selettore difettoso.	» Eseguire la corretta selezione del processo di saldatura.
» Errate impostazioni dei parametri e delle funzioni dell'impianto.	» Eseguire un reset dell'impianto e reimpostare i parametri di saldatura.
» Potenzimetro/encoder per la regolazione della corrente di saldatura difettoso.	» Sostituire il componente danneggiato.
	» Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.
» Tensione di rete fuori range.	» Eseguire il corretto allacciamento dell'impianto.
	» Consultare il capitolo "Allacciamento".
» Mancanza di una fase.	» Eseguire il corretto allacciamento dell'impianto.
	» Consultare il capitolo "Allacciamento".
» Elettronica difettosa.	» Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Avanzamento filo bloccato

Causa	Soluzione
» Pulsante torcia difettoso.	» Sostituire il componente danneggiato.
	» Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.
» Rulli non corretti o consumati	» Sostituire i rulli.
» Motoriduttore difettoso.	» Sostituire il componente danneggiato.
	» Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

» Guaina torcia danneggiata.

» Sostituire il componente danneggiato.
» Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

» Trainafilo non alimentato

» Verificare la connessione al generatore.
» Consultare il capitolo "Allacciamento".
» Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

» Avvolgimento irregolare su bobina.

» Ripristinare le normali condizioni di svolgimento della bobina o sostituirla.

» Ugello torcia fuso (filo incollato)

» Sostituire il componente danneggiato.

Avanzamento filo non regolare

Causa

» Pulsante torcia difettoso.

Soluzione

» Sostituire il componente danneggiato.
» Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

» Rulli non corretti o consumati

» Sostituire i rulli.

» Motoriduttore difettoso.

» Sostituire il componente danneggiato.
» Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

» Guaina torcia danneggiata.

» Sostituire il componente danneggiato.
» Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

» Frizione aspo o dispositivi di bloccaggio rulli regolati male.

» Allentare la frizione.
» Aumentare la pressione sui rulli.

Instabilità d'arco

Causa

» Protezione di gas insufficiente.

Soluzione

» Regolare il corretto flusso di gas.
» Verificare che diffusore e l'ugello gas della torcia siano in buone condizioni.

» Presenza di umidità nel gas di saldatura.

» Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità.
» Provvedere al mantenimento in perfette condizioni dell'impianto di alimentazione del gas.

» Parametri di saldatura non corretti.

» Eseguire un accurato controllo dell'impianto di saldatura.
» Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Eccessiva proiezione di spruzzi

Causa

» Lunghezza d'arco non corretta.

Soluzione

» Ridurre la distanza tra elettrodo e pezzo.
» Ridurre la tensione di saldatura.

» Parametri di saldatura non corretti.

» Ridurre la corrente di saldatura.

» Protezione di gas insufficiente.

» Regolare il corretto flusso di gas.
» Verificare che diffusore e l'ugello gas della torcia siano in buone condizioni.

» Dinamica d'arco non corretta.

» Aumentare il valore induttivo del circuito.

» Modalità di esecuzione della saldatura non corretta.

» Ridurre l'inclinazione della torcia.

Insufficiente penetrazione

Causa

» Modalità di esecuzione della saldatura non corretta.

Soluzione

» Ridurre la velocità di avanzamento in saldatura.

» Parametri di saldatura non corretti.

» Aumentare la corrente di saldatura.

» Elettrodo non corretto.

» Utilizzare un elettrodo di diametro inferiore.

» Preparazione dei lembi non corretta.

» Collegamento di massa non corretto.

» Pezzi da saldare di consistenti dimensioni.

» Aumentare l'apertura del cianfrino.

» Eseguire il corretto collegamento di massa.

» Consultare il capitolo "Messa in servizio".

» Aumentare la corrente di saldatura.

Inclusioni di scoria

Causa

» Incompleta asportazione della scoria.

» Elettrodo di diametro troppo grosso.

» Preparazione dei lembi non corretta.

» Modalità di esecuzione della saldatura non corretta.

Soluzione

» Eseguire una accurata pulizia dei pezzi prima di eseguire la saldatura.

» Utilizzare un elettrodo di diametro inferiore.

» Aumentare l'apertura del cianfrino.

» Ridurre la distanza tra elettrodo e pezzo.

» Avanzare regolarmente durante tutte le fasi della saldatura.

Inclusioni di tungsteno

Causa

» Parametri di saldatura non corretti.

» Elettrodo non corretto.

» Modalità di esecuzione della saldatura non corretta.

Soluzione

» Ridurre la corrente di saldatura.

» Utilizzare un elettrodo di diametro superiore.

» Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità.

» Eseguire una corretta affilatura dell'elettrodo.

» Evitare contatti tra elettrodo e bagno di saldatura.

Soffiature

Causa

» Protezione di gas insufficiente.

Soluzione

» Regolare il corretto flusso di gas.

» Verificare che diffusore e l'ugello gas della torcia siano in buone condizioni.

Incollature

Causa

» Lunghezza d'arco non corretta.

» Parametri di saldatura non corretti.

» Modalità di esecuzione della saldatura non corretta.

» Pezzi da saldare di consistenti dimensioni.

» Dinamica d'arco non corretta.

Soluzione

» Aumentare la distanza tra elettrodo e pezzo.

» Aumentare la tensione di saldatura.

» Aumentare la corrente di saldatura.

» Aumentare la tensione di saldatura.

» Angolare maggiormente l'inclinazione della torcia.

» Aumentare la corrente di saldatura.

» Aumentare la tensione di saldatura.

» Aumentare il valore induttivo del circuito.

Incisioni marginali

Causa

» Parametri di saldatura non corretti.

» Lunghezza d'arco non corretta.

» Modalità di esecuzione della saldatura non corretta.

» Protezione di gas insufficiente.

Soluzione

» Ridurre la corrente di saldatura.

» Utilizzare un elettrodo di diametro inferiore.

» Ridurre la distanza tra elettrodo e pezzo.

» Ridurre la tensione di saldatura.

» Ridurre la velocità di oscillazione laterale nel riempimento.

» Ridurre la velocità di avanzamento in saldatura.

» Utilizzare gas adatti ai materiali da saldare.

Ossidazioni

Causa

» Protezione di gas insufficiente.

Soluzione

» Regolare il corretto flusso di gas.

» Verificare che diffusore e l'ugello gas della torcia siano in buone condizioni.

Porosità

Causa	Soluzione
» Presenza di grasso, vernice, ruggine o sporcizia sui pezzi da saldare.	» Eseguire una accurata pulizia dei pezzi prima di eseguire la saldatura.
» Presenza di grasso, vernice, ruggine o sporcizia sul materiale d'apporto.	» Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità. » Mantenere sempre in perfette condizioni il materiale d'apporto.
» Presenza di umidità nel materiale d'apporto.	» Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità. » Mantenere sempre in perfette condizioni il materiale d'apporto.
» Lunghezza d'arco non corretta.	» Ridurre la distanza tra elettrodo e pezzo. » Ridurre la tensione di saldatura.
» Presenza di umidità nel gas di saldatura.	» Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità. » Provvedere al mantenimento in perfette condizioni dell'impianto di alimentazione del gas.
» Protezione di gas insufficiente.	» Regolare il corretto flusso di gas. » Verificare che diffusore e l'ugello gas della torcia siano in buone condizioni.
» Solidificazione del bagno di saldatura troppo rapida.	» Ridurre la velocità di avanzamento in saldatura. » Eseguire un preriscaldamento dei pezzi da saldare. » Aumentare la corrente di saldatura.

Cricche a caldo

Causa	Soluzione
» Parametri di saldatura non corretti.	» Ridurre la corrente di saldatura. » Utilizzare un elettrodo di diametro inferiore.
» Presenza di grasso, vernice, ruggine o sporcizia sui pezzi da saldare.	» Eseguire una accurata pulizia dei pezzi prima di eseguire la saldatura.
» Presenza di grasso, vernice, ruggine o sporcizia sul materiale d'apporto.	» Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità. » Mantenere sempre in perfette condizioni il materiale d'apporto.
» Modalità di esecuzione della saldatura non corretta.	» Eseguire le corrette sequenze operative per il tipo di giunto da saldare.
» Pezzi da saldare con caratteristiche dissimili.	» Eseguire una imbullatura prima di realizzare la saldatura.

Cricche a freddo

Causa	Soluzione
» Presenza di umidità nel materiale d'apporto.	» Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità. » Mantenere sempre in perfette condizioni il materiale d'apporto.
» Geometria particolare del giunto da saldare.	» Eseguire un preriscaldamento dei pezzi da saldare. » Eseguire un postriscaldamento. » Eseguire le corrette sequenze operative per il tipo di giunto da saldare.

10. CARATTERISTICHE TECNICHE

IT

Caratteristiche elettriche URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Tensione di alimentazione U1 (50/60 Hz)	3x400(±15%)	Vac
Zmax (@PCC)*	57	mΩ
Fusibile linea ritardato	25	A
Tipo di comunicazione	DIGITALE	
Potenza massima assorbita (MMA)	16.9	kVA
Potenza massima assorbita (MMA)	16.1	kW
Potenza massima assorbita (TIG)	12.6	kVA
Potenza massima assorbita (TIG)	12.1	kW
Potenza massima assorbita (MIG/MAG)	16.1	kVA
Potenza massima assorbita (MIG/MAG)	15.3	kW
Potenza assorbita in stato inattivo **	50	W
Fattore di potenza (PF)	0.95	
Rendimento (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Corrente massima assorbita I1max	24.4	A
Corrente assorbita I1	18.9	A
Gamma di regolazione	3-400	A
Tensione a vuoto Uo	73	Vdc

** Vedi capitolo "CONFIGURAZIONE MINIMA IDLE POWER"

* Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti della normativa EN / IEC 61000-3-11.

* Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti della normativa EN / IEC 61000-3-12 se la massima impedenza di rete ammessa al punto di interfacciamento con la rete pubblica (punto di accoppiamento comune - point of common coupling, PCC) è inferiore o uguale al valore Zmax dichiarato. Se l'apparecchiatura è connessa alla rete pubblica a bassa tensione, è responsabilità dell'installatore o dell'utilizzatore assicurarsi, con l'eventuale consultazione del gestore della rete se necessario, che l'apparecchiatura possa essere connessa.

Ciclo di lavoro URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Ciclo di lavoro MIG/MAG (40°C)	3x400	
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Ciclo di lavoro MIG/MAG (25°C)		
(X=100%)	400	A
Ciclo di lavoro TIG (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Ciclo di lavoro TIG (25°C)		
(X=100%)	400	A
Ciclo di lavoro MMA (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Ciclo di lavoro MMA (25°C)		
(X=100%)	400	A

Caratteristiche fisiche URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)			U.M.
Grado di protezione IP	IP23S		
Classe isolamento	H		
Dimensioni (lxwxh)	690x290x510		mm
Peso	35.2		Kg
Sezione cavo di alimentazione	4x4		mm ²
Lunghezza cavo di alimentazione	5		m
Norme di costruzione	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015		

Caratteristiche elettriche URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
Tensione di alimentazione U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)		Vac
Zmax (@PCC) *	57	57		mΩ
Fusibile linea ritardato	45	25		A
Tipo di comunicazione	DIGITALE	DIGITALE		
Potenza massima assorbita (MMA)	17.4	16.9		kVA
Potenza massima assorbita (MMA)	16.5	16.1		kW
Potenza massima assorbita (TIG)	13.0	12.6		kVA
Potenza massima assorbita (TIG)	12.4	12.1		kW
Potenza massima assorbita (MIG/MAG)	16.5	16.1		kVA
Potenza massima assorbita (MIG/MAG)	15.7	15.3		kW
Potenza assorbita in stato inattivo **	50	50		W
Fattore di potenza (PF)	0.95	0.95		
Rendimento (μ)	87	88		%
Cos φ	0.99	0.99		
Corrente massima assorbita I1max	43.7	24.4		A
Corrente assorbita I1	33.8	18.9		A
Gamma di regolazione	3-400	3-400		A
Tensione a vuoto Uo	73	73		Vdc

** Vedi capitolo "CONFIGURAZIONE MINIMA IDLE POWER"

* Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti della normativa EN / IEC 61000-3-11.

* Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti della normativa EN / IEC 61000-3-12 se la massima impedenza di rete ammessa al punto di interfacciamento con la rete pubblica (punto di accoppiamento comune - point of common coupling, PCC) è inferiore o uguale al valore Zmax dichiarato. Se l'apparecchiatura è connessa alla rete pubblica a bassa tensione, è responsabilità dell'installatore o dell'utilizzatore assicurarsi, con l'eventuale consultazione del gestore della rete se necessario, che l'apparecchiatura possa essere connessa.

Ciclo di lavoro URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)			
	3x230	3x400	U.M.
Ciclo di lavoro MIG/MAG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Ciclo di lavoro MIG/MAG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A
Ciclo di lavoro TIG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Ciclo di lavoro TIG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A
Ciclo di lavoro MMA (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Ciclo di lavoro MMA (25°C)			
(X=100%)	400	400	A

Caratteristiche fisiche URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)			U.M.
Grado di protezione IP	IP23S		
Classe isolamento	H		
Dimensioni (lxwxh)	690x290x510		mm
Peso	36.2		Kg
Sezione cavo di alimentazione	4x6		mm ²
Lunghezza cavo di alimentazione	5		m
Norme di costruzione	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015		

Caratteristiche elettriche URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)			U.M.
Tensione di alimentazione U1 (50/60 Hz)	3x400 (±15%)		Vac
Zmax (@PCC) *	49		mΩ
Fusibile linea ritardato	30		A
Tipo di comunicazione	DIGITALE		
Potenza massima assorbita (MMA)	23.6		kVA
Potenza massima assorbita (MMA)	22.5		kW
Potenza massima assorbita (TIG)	18.2		kVA
Potenza massima assorbita (TIG)	17.4		kW
Potenza massima assorbita (MIG/MAG)	22.9		kVA
Potenza massima assorbita (MIG/MAG)	21.9		kW
Potenza assorbita in stato inattivo **	50		W
Fattore di potenza (PF)	0.95		
Rendimento (μ)	88		%
Cos φ	0.99		
Corrente massima assorbita I1max	33		A
Corrente assorbita I1	23.9		A
Gamma di regolazione	3-500		A
Tensione a vuoto Uo	73		Vdc

**** Vedi capitolo "CONFIGURAZIONE MINIMA IDLE POWER"**

*** Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti della normativa EN / IEC 61000-3-11.**

*** Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti della normativa EN / IEC 61000-3-12 se la massima impedenza di rete ammessa al punto di interfacciamento con la rete pubblica (punto di accoppiamento comune - point of common coupling, PCC) è inferiore o uguale al valore Z_{max} dichiarato. Se l'apparecchiatura è connessa alla rete pubblica a bassa tensione, è responsabilità dell'installatore o dell'utilizzatore assicurarsi, con l'eventuale consultazione del gestore della rete se necessario, che l'apparecchiatura possa essere connessa.**

Ciclo di lavoro URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		3x400	U.M.
Ciclo di lavoro MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Ciclo di lavoro MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Ciclo di lavoro TIG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Ciclo di lavoro TIG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Ciclo di lavoro MMA (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Ciclo di lavoro MMA (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A

Caratteristiche fisiche URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Grado di protezione IP	IP23S	
Classe isolamento	H	
Dimensioni (lxwxh)	690x290x510	mm
Peso	37	Kg
Sezione cavo di alimentazione	4x4	mm ²
Lunghezza cavo di alimentazione	5	m
Norme di costruzione	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Caratteristiche elettriche

URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)

U.M.

Tensione di alimentazione U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	16.9	49	mΩ
Fusibile linea ritardato	63	30	A
Tipo di comunicazione	DIGITALE	DIGITALE	
Potenza massima assorbita (MMA)	24.5	23.6	kVA
Potenza massima assorbita (MMA)	23.3	22.5	kW
Potenza massima assorbita (TIG)	18.9	18.2	kVA
Potenza massima assorbita (TIG)	18.0	17.4	kW
Potenza massima assorbita (MIG/MAG)	23.9	22.9	kVA
Potenza massima assorbita (MIG/MAG)	22.7	21.9	kW
Potenza assorbita in stato inattivo **	50	50	W
Fattore di potenza (PF)	0.95	0.95	
Rendimento (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Corrente massima assorbita I1max	60.3	33	A
Corrente assorbita I1	42.4	23.9	A
Gamma di regolazione	3-500	3-500	A
Tensione a vuoto Uo	73	73	Vdc

** Vedi capitolo "CONFIGURAZIONE MINIMA IDLE POWER"

* Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti della normativa EN / IEC 61000-3-11.

* Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti della normativa EN / IEC 61000-3-12 se la massima impedenza di rete ammessa al punto di interfacciamento con la rete pubblica (punto di accoppiamento comune - point of common coupling, PCC) è inferiore o uguale al valore Zmax dichiarato. Se l'apparecchiatura è connessa alla rete pubblica a bassa tensione, è responsabilità dell'installatore o dell'utilizzatore assicurarsi, con l'eventuale consultazione del gestore della rete se necessario, che l'apparecchiatura possa essere connessa.

Ciclo di lavoro

URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)

3x230

3x400

U.M.


Ciclo di lavoro MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Ciclo di lavoro MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)	500	500	A
(X=100%)	470	470	A
Ciclo di lavoro TIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Ciclo di lavoro TIG (25°C)			
(X=80%)	500	500	A
(X=100%)	470	470	A
Ciclo di lavoro MMA (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Ciclo di lavoro MMA (25°C)			
(X=75%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	470	470	A

Caratteristiche fisiche URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)		U.M.
Grado di protezione IP	IP23S	
Classe isolamento	H	
Dimensioni (lxwxh)	690x290x510	mm
Peso	39.5	Kg
Sezione cavo di alimentazione	4x6	mm ²
Lunghezza cavo di alimentazione	5	m
Norme di costruzione	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

IT

CONFIGURAZIONE MINIMA IDLE POWER

Generatore + Comando a distanza + Unità trainafilo robotica

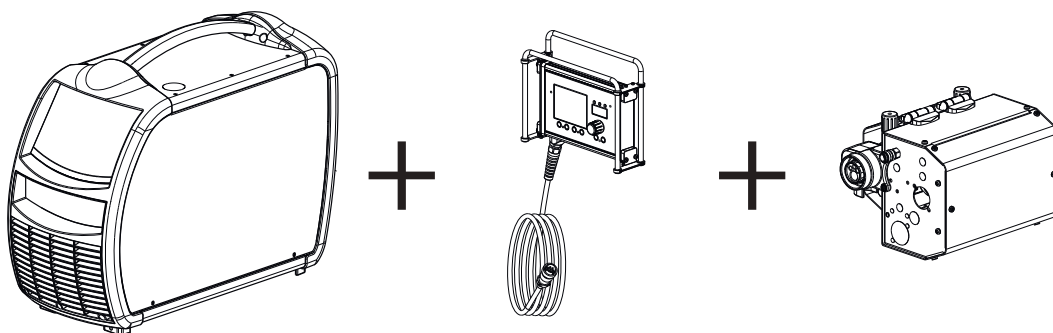

11. TARGA DATI

IT

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 4000 PSR			N°		
			60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
		3A/20.0V - 400A/36.0V			
	U₀	X (40°C)	60%	100%	
	I₂		400A	360A	
	73V	U₂	36.0V	34.4V	
		3A/10.0V - 400A/20.0V			
	U₀	X (40°C)	60%	100%	
	I₂		400A	360A	
	73V	U₂	26.0V	24.4V	
		3A/14.0V - 400A/34.0V			
	U₀	X (40°C)	60%	100%	
	I₂		400A	360A	
	73V	U₂	34.0V	32.0V	
 3~ 50/60 Hz		U₁ 400V	I_{1max} 24.4A	I_{1eff} 18.9A	
IP 23 S			  		
MADE IN ITALY  					

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
			60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A	
	---	3A/20.0V - 400A/36.0V		
	U₀	X (40°C)	60%	100%
	73V	I₂	400A (400A)	360A (360A)
		U₂	36.0V (36.0V)	34.4V (34.4V)
	---	3A/10.0V - 400A/20.0V		
	U₀	X (40°C)	60%	100%
	73V	I₂	400A (400A)	360A (360A)
		U₂	26.0V (26.0V)	24.4V (24.4V)
	---	3A/14.0V - 400A/34.0V		
	U₀	X (40°C)	60%	100%
	73V	I₂	400A (400A)	360A (360A)
		U₂	34.0V (34.0V)	32.0V (32.0V)
 3~ 50/60 Hz		U₁ 400V(230V)	I_{1max} 24.4A(43.7A)	I_{1eff} 18.9A(33.8A)
IP 23 S			  	
MADE IN ITALY 				

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 5000 PSR			N°		
		EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A			
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V			
	U₀	X (40°C)	50%	60%	100%
	73V	I₂	500A	470A	420A
		U₂	40.0V	38.8V	36.8V
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V			
	U₀	X (40°C)	50%	60%	100%
	30V	I₂	500A	470A	420A
		U₂	30.0V	28.8V	26.8V
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V			
	U₀	X (40°C)	50%	60%	100%
	73V	I₂	500A	470A	420A
		U₂	39.0V	37.5V	35.0V
 3~ 50/60 Hz		U₁ 400V	I_{1max} 33A	I_{1eff} 23.9A	
IP 23 S				  	
MADE IN ITALY  					

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 5000 PSR			N°		
		EN IEC		60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A	
60974-3:2019					
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V			
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	
	73V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)	
	U ₂	40.0V (40.0V)	38.8V (38.8V)	36.8V (36.8V)	
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V			
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	
	30V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)	
	U ₂	30.0V (30.0V)	28.8V (28.8V)	26.8V (26.8V)	
		---	3A/14.0V - 500A/39.0V		
		U ₀	X (40°C)	50%	60%
73V		I ₂	500A (500A)	470A (470A)	
	U ₂	39.0V (39.0V)	37.5V (37.5V)	35.0V (35.0V)	
	 3~ 50/60 Hz		U ₁ 400V(230V)	I _{1max} 33A(60.3A)	
	IP 23 S		I _{1eff} 23.9A(42.4A)		
		  			
 					

12. SIGNIFICATO TARGA DATI

1		2			
3		4			
5		6			
7	9	11			
8	10	12	15	16	17
		13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
7	9	11			
8	10	12	15	16	17
		13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
18	19	20	21		
22			CE	UKCA	EAC

MADE IN ITALY



CE Dichiarazione di conformità EU
EAC Dichiarazione di conformità EAC
UKCA Dichiarazione di conformità UKCA

- 1 Marchio di fabbricazione
- 2 Nome ed indirizzo del costruttore
- 3 Modello dell'apparecchiatura
- 4 N° di serie
XXXXXXXXXXXX Anno di fabbricazione
- 5 Simbolo del tipo di saldatrice
- 6 Riferimento alle norme di costruzione
- 7 Simbolo del processo di saldatura
- 8 Simbolo per le saldatrici idonee a lavorare in un ambiente a rischio accresciuto di scossa elettrica
- 9 Simbolo della corrente di saldatura
- 10 Tensione nominale a vuoto
- 11 Gamma della corrente nominale di saldatura massima e minima e della corrispondente tensione convenzionale di carico
- 12 Simbolo del ciclo di lavoro
- 13 Simbolo della corrente nominale di saldatura
- 14 Simbolo della tensione nominale di saldatura
- 15 Valori del ciclo di lavoro
- 16 Valori del ciclo di lavoro
- 17 Valori del ciclo di lavoro
- 15A Valori della corrente nominale di saldatura
- 16A Valori della corrente nominale di saldatura
- 17A Valori della corrente nominale di saldatura
- 15B Valori della tensione convenzionale di carico
- 16B Valori della tensione convenzionale di carico
- 17B Valori della tensione convenzionale di carico
- 18 Simbolo per l'alimentazione
- 19 Tensione nominale d'alimentazione
- 20 Massima corrente nominale d'alimentazione
- 21 Massima corrente efficace d'alimentazione
- 22 Grado di protezione

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Bauarbeiter
voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.
Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

DE

erklärt unter seiner alleinigen Verantwortung, dass das folgende Produkt:

URANOS NX 4000 PSR	55.03.073
URANOS NX 4000 PSR	55.03.075
URANOS NX 5000 PSR	55.03.074
URANOS NX 5000 PSR	55.03.076

den folgenden EU Richtlinien entspricht:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2014/30/EU EMC DIRECTIVE
2011/65/EU RoHS DIRECTIVE
2019/1784/EU EcoDesign
2009/125/EU EcoDesign

dass die folgenden harmonisierten Normen angewendet wurden:

EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Die Dokumentation, die die Einhaltung der Richtlinien bescheinigt, wird beim oben genannten Hersteller für Inspektionen aufbewahrt.

Jede von der Firma voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. nicht genehmigte Änderung hebt die Gültigkeit dieser Erklärung auf.

Onara di Tombolo, 03/11/2025

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.



Mirco Frasson



Ivo Bonello

Managing Directors

INDEX

1. WARNUNG	115
1.1 Arbeitsumgebung	115
1.2 Persönlicher Schutz und Schutz Dritter.....	115
1.3 Rauch- und Gasschutz.....	117
1.4 Brand-/Explosionsverhütung	117
1.5 Schutzmaßnahmen im Umgang mit Gasflaschen.....	117
1.6 Schutz vor Elektrischem Schlag.....	118
1.7 Elektromagnetische Felder und Störungen	118
1.8 Schutzart IP	119
1.9 Entsorgung	119
2. INSTALLATION	119
2.1 Heben, Transportieren und Abladen	120
2.2 Aufstellen der Anlage.....	120
2.3 Elektrischer Anschluss.....	120
2.4 Inbetriebnahme	121
3. PRÄSENTATION DER ANLAGE.....	125
3.1 Hintere Ansicht.....	125
3.2 Front Anschluss Ansicht.....	125
3.3 Frontbedienfeld RC 350.....	126
3.4 Frontbedienfeld.....	127
4. VERWENDUNG VON GERÄTEN	127
4.1 Startbildschirm	127
4.2 Bildschirmseite Ruhezustand	127
4.3 Haupt-Menü	128
4.4 Haupt Anzeige des E-Handschweißprozesses (MMA).....	128
4.5 Haupt Anzeige des WIG-Handschweißprozesses (TIG)	129
4.6 Haupt Anzeige des MIG/MAG-Handschweißprozesses	130
4.7 Programm-Menü	133
5. SETUP.....	135
5.1 Setup und Parametereinstellung.....	135
5.2 Spezielle Verfahren zur Verwendung der Parameter	146
6. ZUBEHÖR.....	150
7. WARTUNG	151
7.1 Führen Sie folgende regelmäßige Überprüfungen am Generator durch	151
7.2 Verantwortung.....	151
8. ALARMCODES	151
9. FEHLERSUCHE.....	154
10. TECHNISCHE DATEN	158
11. DATENSCHILD	164
12. BEDEUTUNG DER ANGABEN AUF DEM LEISTUNGSSCHILD	165
13. SCHALTPLAN	645
14. VERBINDER.....	649
15. ERSATZTEILVERZEICHNIS.....	651
16. INSTALLATION KITS/ZUBEHÖR.....	663

SYMBOLS



Warnung



Verbote



Verpflichtungen



Allgemeine Hinweise

1. WARNUNG

DE



Vor Arbeitsbeginn lesen Sie das Anleitungsheft sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, ob Sie alles richtig verstanden haben.

Nehmen Sie keine Änderungen vor und führen Sie keine hier nicht beschriebenen Instandhaltungsarbeiten durch. Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichteinhaltung der Vorgaben dieser Anleitung seitens des Benutzers verursacht werden.

Die Bedienungsanleitung ist ständig am Einsatzort des Gerätes aufzubewahren. Ergänzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemein gültigen sowie die örtlichen Regeln zu Unfallverhütung und Umweltschutz zu beachten.

Die Firma **voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.** behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen in dieser Anleitung vorzunehmen.

Die Übersetzungs-, Nachdruck- und Bearbeitungsrechte liegen bei der Firma **voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.** und Reproduktionen ohne schriftliche Genehmigung seitens der Firma **voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.** sind in jeglicher Form (einschließlich Fotokopien, Filme und Mikrofilme) komplett oder auszugsweise verboten.

Die hier aufgeführten Vorschriften sind von grundlegender Bedeutung und notwendig, um den Garantieanspruch zu sichern.

Im Fall von unsachgemäßem Gebrauch oder Nichteinhaltung der Vorschriften seitens des Benutzers, lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab.



Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung des Gerätes zu tun haben, müssen:

- entsprechend qualifiziert sein
- Kenntnisse vom Schweißen haben
- diese Bedienungsanleitung vollständig lesen und genau befolgen

Bei Fragen oder Unklarheiten im Umgang mit dem Gerät wenden Sie sich an Fachpersonal.

1.1 Arbeitsumgebung



Die gesamte Anlage darf ausschließlich für den Zweck verwendet werden, für den sie konzipiert wurde, auf die Art und in dem Umfang, der auf dem Leistungsschild und/oder im vorliegenden Handbuch festgelegt ist und gemäß den nationalen und internationalen Sicherheitsvorschriften. Ein anderer Verwendungszweck, als der ausdrücklich vom Hersteller angegebene, ist unsachgemäß und gefährlich. Der Hersteller übernimmt in solchen Fällen keinerlei Haftung.



Dieses Gerät darf nur für gewerbliche Zwecke im industriellen Umfeld angewendet werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den Gebrauch der Anlage im Haushalt verursacht wurden.



Die Anlage darf nur bei Umgebungstemperaturen zwischen -10°C und +40°C (zwischen +14°F und +104°F) benutzt werden.

Die Anlage darf nur bei Umgebungstemperaturen zwischen -25°C und +55°C (zwischen -13°F und 131°F) befördert und gelagert werden.

Die Anlage darf nur in einer Umgebung benutzt werden, die frei von Staub, Säure, Gas und ätzenden Substanzen ist.

Die Anlage darf nicht in einer Umgebung mit einer relativen Luftfeuchte über 50% bei 40°C (104°F) benutzt werden.

Die Anlage darf nicht in einer Umgebung mit einer relativen Luftfeuchte über 90% bei 20°C (68°F) benutzt werden.

Die Anlage darf nicht in einer Höhe von mehr als 2000m über NN (6500 Fuß) benutzt werden.



Verwenden Sie das Gerät nicht, um Rohre aufzutauen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, um Batterien und/oder Akkus aufzuladen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, um Starthilfe an Motoren zu geben.

1.2 Persönlicher Schutz und Schutz Dritter



Der Schweißvorgang verursacht schädliche Strahlungs-, Lärm-, Hitze- und Gasemissionen. Erstellen Sie eine feuerfeste Trennwand, um den Schweißbereich vor Strahlen, Funken und leichter Schlacke zu schützen. Anwesende dritte Personen darauf hinweisen, nicht in den Schweißlichtbogen oder das glühende Metall zu schauen und sich ausreichend zu schützen.



Schutzkleidung anziehen, um die Haut vor Lichtbogenstrahlung, Funken und glühend heißem Metall zu schützen. Die getragene Kleidung muss den ganzen Körper bedecken und wie folgt beschaffen sein:

- unversehrt und in gutem Zustand
- feuerfest
- isolierend und trocken
- am Körper anliegend und ohne Aufschläge



Immer normgerechtes, widerstandsfähiges und wasserfestes Schuhwerk tragen.



Immer normgerechte Handschuhe tragen, die die elektrische und thermische Isolierung gewährleisten.



Masken mit seitlichem Gesichtsschutz und geeignetem Schutzfilter (mindestens Schutzstufe 10 oder höher) für die Augen tragen.



Immer Schutzbrillen mit Seitenschutz aufsetzen, insbesondere beim manuellen oder mechanischen Entfernen der Schweißschlacke.



Keine Kontaktlinsen tragen!



Gehörschutz tragen, wenn ein gefährlicher Lärmpegel beim Schweißen erreicht wird. Wenn der Geräuschpegel die gesetzlich festgelegten Grenzwerte überschreitet, den Arbeitsbereich abgrenzen und prüfen, ob die Personen, die diesen Bereich betreten, Gehörschutz tragen.



Die Seitenpaneele beim Schweißen immer geschlossen halten. Die Anlage darf keiner Änderung unterzogen werden. Den Kontakt von Händen, Haaren, Kleidung, Werkzeugen usw. mit sich bewegenden Teilen vermeiden, wie: ventilatoren, zahnradern, rollen und wellen, drahtspulen. Die Zahnräder bei laufendem Drahtvorschubgerät nicht berühren. Umgehen/Überbrücken der Schutzvorrichtungen an Drahtvorschubgeräten ist besonders gefährlich und befreit den Hersteller von jeglicher Haftung für Personen- und Sachschäden.



Den Kopf während des Ladens und Vorschubs des Drahts fern vom MIG/MAG-Brenner halten. Der austretende Draht kann ernsthafte Verletzungen an Händen, Gesicht und Augen verursachen.



Soeben geschweißte Werkstücke nicht berühren: die Hitze kann schwere Verbrennungen verursachen.



Alle oben beschriebenen Sicherheitsvorschriften auch bei den Arbeitsschritten nach dem Schweißen berücksichtigen, da sich Zunder von den bearbeiteten und sich abkühlenden Werkstücken ablösen kann.



Sicherstellen, dass der Brenner abgekühlt ist, bevor daran Arbeiten oder Wartungen ausgeführt werden.



Sicherstellen, dass das Kühlaggregat ausgeschaltet ist, bevor die Leitungen für den Vor- und Rücklauf der Kühlflüssigkeit abgetrennt werden. Die austretende heiße Flüssigkeit kann schwere Verbrennungen verursachen.



Einen Verbandskasten griffbereit halten. Verbrennungen oder Verletzungen sind nicht zu unterschätzen.



Vor dem Verlassen des Arbeitsplatzes muss dieser gesichert werden, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

1.3 Rauch- und Gasschutz



Rauch, Gas und Staub, die durch das Schweißverfahren entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

Der beim Schweißen entstehende Rauch kann unter bestimmten Umständen Krebs oder bei Schwangeren Auswirkungen auf das Ungeborene verursachen.

- Den Kopf fern von Schweißgasen und Schweißrauch halten.
- Im Arbeitsbereich für eine angemessene natürliche Lüftung bzw. Zwangsbelüftung sorgen.
- Bei ungenügender Belüftung sind Masken mit Atemgerät zu tragen.
- Wenn Schweißarbeiten in engen Räumen durchgeführt werden, sollte der Schweißer von einem außerhalb dieses Raums stehenden Kollegen beaufsichtigt werden.
- Wichtiger Hinweis: Keinen Sauerstoff für die Lüftung verwenden.
- Die Wirksamkeit der Absaugung überprüfen, indem die abgegebene Schadgasmenge regelmäßig mit den laut Sicherheitsvorschriften zulässigen Werten verglichen wird.
- Die Menge und Gefährlichkeit des erzeugten Schweißrauchs hängt vom benutzten Grundmaterial, vom Zusatzmaterial und den Stoffen ab, die man zur Reinigung und Entfettung der Werkstücke benutzt. Die Anweisungen des Herstellers und die entsprechenden technischen Datenblätter genau befolgen.
- Keine Schweißarbeiten in der Nähe von Entfettungs- oder Lackierarbeiten durchführen.
- Die Gasflaschen nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen aufstellen.

DE

1.4 Brand-/Explosionsverhütung



Das Schweißverfahren kann Feuer und/oder Explosionen verursachen.

- Alle entzündlichen bzw. brennbaren Stoffe oder Gegenstände aus dem Arbeitsbereich und aus dem umliegenden Bereich entfernen.
- Entzündliches Material muss mindestens 11m (35 Fuß) vom Ort, an dem geschweißt wird, entfernt sein oder entsprechend geschützt werden.
- Sprühende Funken und glühende Teilchen können leicht verstreut werden und benachbarte Bereiche auch durch kleine Öffnungen erreichen. Seien Sie beim Schutz von Personen und Gegenständen besonders aufmerksam.
- Keine Schweiß- oder Schneidarbeiten über oder in der Nähe von Druckbehältern ausführen.
- Keine Schweiß- oder Schneidarbeiten an geschlossenen Behältern oder Rohren durchführen. Beim Schweißen von Rohren oder Behältern besonders aufmerksam sein, auch wenn diese geöffnet, entleert und sorgfältig gereinigt wurden. Rückstände von Gas, Kraftstoff, Öl oder ähnlichen Substanzen können Explosionen verursachen.
- Nicht an Orten schweißen die explosive Staubteile, Gase oder Dämpfe enthalten.
- Nach dem Schweißen sicherstellen, dass der unter Spannung stehende Kreis nicht zufällig Teile berühren kann, die mit dem Massekreis verbunden sind.
- In der Nähe des Arbeitsbereichs Feuerlöschgerät platzieren.

1.5 Schutzmaßnahmen im Umgang mit Gasflaschen



Inertgasflaschen enthalten unter Druck stehendes Gas und können explodieren, wenn das Mindestmaß an Sicherheitsanforderungen für Transport, Lagerung und Gebrauch nicht gewährleistet ist.

- Die Gasflaschen müssen senkrecht an der Wand oder in anderen dafür vorgesehenen Vorrichtungen befestigt werden, damit sie nicht umfallen oder etwas anderes beschädigen können.
- Die Schutzkappe festschrauben, um das Ventil beim Transport, der Inbetriebnahme und nach Ende eines jeden Schweißvorgangs zu schützen.
- Die Flaschen weder direkter Sonneneinstrahlung noch hohen Temperaturschwankungen aussetzen. Die Flaschen dürfen keinen allzu niedrigen oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden.
- Die Gasflaschen dürfen nicht mit offenem Feuer, elektrischen Lichtbögen, Brennern oder Schweißzangen und nicht mit beim Schweißen verspritzten glühenden Teilchen in Berührung kommen.
- Die Gasflaschen von Schweiß- und Stromkreisen im Allgemeinen fernhalten.
- Beim Öffnen des Ventils den Kopf fern von der Auslassöffnung des Gases halten.
- Das Ventil der Gasflasche immer schließen, wenn die Schweißarbeiten beendet sind.
- Niemals Schweißarbeiten an einer unter Druck stehenden Gasflasche ausführen.
- Eine Druckgasflasche darf nie direkt an den Druckminderer des Schweißgerätes angeschlossen werden! Der Druck kann die Kapazität des Druckminderers übersteigen, welcher deswegen explodieren könnte!

1.6 Schutz vor Elektrischem Schlag



Ein Stromschlag kann tödlich sein.

- Üblicherweise unter Spannung stehende Innen- oder Außenteile der gespeisten Schweißanlage nicht berühren (Brenner, Zangen, Massekabel, Elektroden, Draht, Rollen und Spulen sind elektrisch mit dem Schweißstromkreis verbunden).
- Die elektrische Isolierung der Anlage durch Benutzung trockener und ausreichend vom Erd- und Massepotential isolierter Flächen und Untergestelle sicherstellen.
- Sicherstellen, dass die Anlage an einer Steckdose und einem Stromnetz mit Schutzleiter korrekt angeschlossen wird.
- Achtung: Nie zwei Schweißbrenner oder zwei Schweißzangen gleichzeitig berühren.
- Die Schweißarbeiten sofort abbrechen, wenn das Gefühl eines elektrischen Schlags wahrgenommen wird.



Die Lichtbogenzündungs- und Stabilisierungsvorrichtung ist für manuell oder maschinell ausgeführte Arbeitsprozesse entworfen.

1.7 Elektromagnetische Felder und Störungen



Die Träger lebenswichtiger elektronischer Apparaturen (Schrittmacher) müssen die Genehmigung des Arztes einholen, bevor sie sich Verfahren wie Lichtbogenschweißen.



Der Strom, der durch die internen und externen Kabel der Anlage fließt, erzeugt in der unmittelbaren Nähe der Schweißkabel und der Anlage selbst ein elektromagnetisches Feld.

- Elektromagnetische Felder können die Gesundheit von Personen angreifen, die diesen langfristig ausgesetzt sind. (genaue Auswirkungen sind bis heute unbekannt).
- Elektromagnetische Felder können Störungen an Geräten wie Schrittmachern oder Hörgeräten verursachen.

1.7.1 EMV in Übereinstimmung mit: EN 60974-10/A1:2015.

Klasse
B

Anlagen der Klasse B entsprechen den elektromagnetischen Kompatibilitätsanforderungen in Mischgebieten, einschließlich Wohngebieten, in denen die elektrische Leistung von dem öffentlichen Niederspannungsversorgungsnetz geliefert wird.

Klasse
A

Anlagen der Klasse A sind nicht für die Nutzung in Wohngebieten konzipiert, in denen die elektrische Leistung vom öffentlichen Niederspannungsversorgungsnetz geliefert wird. Es können potenzielle Schwierigkeiten beim Sicherstellen der elektromagnetischen Kompatibilität von Anlagen der Klasse A in diesen Umgebungen auftreten, aufgrund der ausgestrahlten Störgrößen.

Weitere Informationen finden Sie unter: DATENSCHILD oder TECHNISCHE DATEN.

1.7.2 Installation, Gebrauch und Bewertung des Bereichs

Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit den Angaben der harmonisierten Norm hergestellt EN 60974-10/A1:2015 und als Gerät der "KLASSE A" gekennzeichnet. Dieses Gerät darf nur für gewerbliche Zwecke im industriellen Umfeld angewendet werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den Gebrauch der Anlage im Haushalt verursacht wurden.



Der Benutzer muss ein erfahrener Fachmann auf dem Gebiet sein und ist als solcher für die Installation und den Gebrauch des Geräts gemäß den Herstelleranweisungen verantwortlich. Wenn elektromagnetische Störungen festgestellt werden, muss der Benutzer des Gerätes das Problem lösen, wenn notwendig mit Hilfe des Kundendienstes des Herstellers.



In jedem Fall müssen die elektromagnetischen Störungen soweit reduziert werden, bis sie keine Belästigung mehr darstellen.



Bevor das Gerät installiert wird, muss der Benutzer die möglichen elektromagnetischen Probleme, die sich im umliegenden Bereich ergeben können, und insbesondere die Gesundheit, der sich in diesem Bereich aufhaltenden Personen - Träger von Schrittmachern und Hörgeräten - prüfen.

1.7.3 Anforderungen an die Netzversorgung

Hochleistungsanlagen können, aufgrund der Stromentnahme des Primärstroms aus der Netzversorgung, die Leistungsqualität des Netzes beeinflussen. Deshalb können Anschlussrichtlinien oder -anforderungen, unter Beachtung der maximal zulässigen Netzimpedanz (Z_{max}) oder der erforderlichen minimalen Netzkapazität (S_{sc}) an der Schnittstelle zum öffentlichen Netz (Netzübergabestelle) für einige Anlagentypen angewendet werden (siehe Technische Daten). In diesem Fall liegt es in der Verantwortung des Installateurs oder Betreibers der Anlage sicherzustellen, dass die Anlage angeschlossen werden darf, indem, falls notwendig, der Netzbetreiber konsultiert wird. Im Falle einer Störung können weitere Vorsichtsmaßnahmen notwendig sein; beispielsweise Filterung der Netzversorgung.

Es kann auch notwendig sein, das Versorgungskabel abzuschirmen.

Weitere Informationen finden Sie unter: TECHNISCHE DATEN.

1.7.4 Vorsichtsmaßnahmen für die Kabel

Um die Auswirkungen der elektromagnetischen Felder so gering wie möglich zu halten, sind folgende Maßnahmen zu treffen:

- Die Kabel nie um den Körper wickeln.
- Sich nicht zwischen Masse- und Leistungskabel stellen (beide Kabel auf derselben Seite halten).
- Die Kabel müssen so kurz wie möglich sein, so dicht wie möglich beieinander liegen und am bzw. in der Nähe des Bodens verlaufen.
- Die Anlage in einem gewissen Abstand vom Bereich aufstellen, in dem geschweißt wird.
- Die Kabel müssen fern von anderen vorhandenen Kabeln verlegt sein.

1.7.5 Potentialausgleich

Der Erdanschluss aller Metallteile in der Schweißanlage (Schneidanlage) und in der Nähe derselben muss berücksichtigt werden. Die Vorschriften bezüglich des Potentialausgleiches beachten.

1.7.6 Erdung des Werkstücks

Wenn das Werkstück aus Gründen der elektrischen Sicherheit oder aufgrund seiner Größe und Lage nicht geerdet ist, könnte ein Erdanschluss des Werkstücks die Emissionen reduzieren. Es muss dringend beachtet werden, dass eine Erdung des Werkstücks weder die Unfallgefahr für den Bediener erhöhen noch andere elektrische Geräte beschädigen darf. Die Erdung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen.

1.7.7 Abschirmung

Durch die selektive Abschirmung anderer Kabel und Geräte im umliegenden Bereich lassen sich die Probleme durch elektromagnetische Störungen reduzieren.

Die Abschirmung der gesamten Schweißanlage kann in besonderen Fällen in Betracht gezogen werden.

1.8 Schutzart IP

IP

IP23S

- Gehäuse mit Schutz gegen Berührung gefährlicher Teile mit den Fingern und vor dem Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer/gleich 12,5 mm.
- Gehäuse mit Schutz gegen Sprühwasser bis zu einem Winkel von 60° in Bezug auf die Senkrechte.
- Gehäuse mit Schutz gegen Schäden durch eindringendes Wasser, wenn die beweglichen Teile der Anlage im Stillstand sind.

1.9 Entsorgung



Das Elektrogerät nicht in den normalen Hausmüll geben!

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und der Umsetzung dieser Richtlinie in innerstaatliches Recht müssen die Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt gesammelt und einer Verwertungs- und Recyclingstelle zugeführt werden. Der Eigentümer des Geräts muss die autorisierten Sammelstellen durch Kontaktnahme der örtlichen Behörden in Erfahrung bringen. Durch die Einhaltung der Europäischen Richtlinie schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

» Weitere Infos finden Sie auf der Website.

2. INSTALLATION



Die Installation darf nur von erfahrenem und vom Hersteller berechtigtem Personal ausgeführt werden.



Stellen Sie sicher, dass während der Installation der Generator vom Versorgungsnetz getrennt ist.



Die Zusammenschaltung mehrerer Generatoren (Reihen- oder Parallelschaltung) ist verboten.

2.1 Heben, Transportieren und Abladen

- Die Anlage ist mit einem Griff zur Beförderung von Hand versehen.
- Die Anlage hat keine speziellen Hebevorrichtungen.
- Einen Gabelstapler einsetzen und dabei sehr vorsichtig sein, um ein Umkippen des Generators zu vermeiden.



Es ist verboten, den Griff zum Heben der Anlage zu benutzen.



Das Gewicht der Anlage ist nicht zu unterschätzen, siehe Technische Daten.
Bewegen oder platzieren Sie die angehängte Last nicht über Personen oder Gegenständen.
Lassen Sie das Gerät/die Anlage nicht fallen und üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Anlage aus.

2.2 Aufstellen der Anlage



Folgende Vorschriften beachten:

- Sorgen Sie für freien Zugang zu den Bedienelementen und Anschlüssen.
- Stellen Sie die Anlage nicht in engen Räumen auf.
- Stellen Sie die Anlage nie auf einer Fläche mit einer Neigung von mehr als 10° auf.
- Stellen Sie die Anlage an einem trockenen und sauberen Ort mit ausreichender Belüftung auf.
- Schützen Sie die Anlage vor strömenden Regen und Sonne.
- » Siehe Abschnitt "Schutzmaßnahmen im Umgang mit Gasflaschen".

2.3 Elektrischer Anschluss



Der Generator ist mit einem Stromkabel für den Anschluss an das Stromnetz versehen.

Die Anlage kann gespeist werden mit:

- 230V dreiphasig (3x230/400V-Version)
- 400V dreiphasig

Der Betrieb des Geräts wird für Spannungsabweichungen vom Nennwert bis zu $\pm 15\%$ garantiert.



Um Schäden an Personen oder der Anlage zu vermeiden, müssen vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz die gewählte Netzspannung und die Sicherungen kontrolliert werden. Weiterhin ist sicher zu stellen, dass das Kabel an eine Steckdose mit Schutzleiterkontakt angeschlossen wird.



Die Anlage kann mit einem Generatorsatz gespeist werden. Voraussetzung ist, dass dieser unter allen möglichen Betriebsbedingungen und bei vom Generator abgegebener Höchstleistung eine stabile Versorgungsspannung gewährleistet, mit Abweichungen zum vom Hersteller erklärten Spannungswert von $\pm 15\%$. Gewöhnlich wird der Gebrauch von Generatorsätzen empfohlen, deren Leistung bei einphasigem Anschluss 2mal und bei dreiphasigem Anschluss 1,5mal so groß wie die Generatorleistung ist. Der Gebrauch elektronisch gesteuerter Generatorsätze wird empfohlen.



Zum Schutz der Benutzer muss die Anlage korrekt geerdet werden. Das Versorgungskabel ist mit einem grüngelben Schutzleiter versehen, der mit einem Stecker mit Schutzleiterkontakt verbunden werden muss. Dieser grün/gelber Leiter darf ausschließlich als Schutzleiter verwendet werden. Prüfen, ob die verwendete Anlage geerdet ist und ob die Steckdose/n in einem gutem Zustand sind. Nur zugelassene Stecker montieren, die den Sicherheitsvorschriften entsprechen.




Der elektrische Anschluss muss gemäß den am Installationsort geltenden Gesetzen von qualifizierten Technikern, die eine spezifische Ausbildung nachweisen können, ausgeführt werden.

2.4 Inbetriebnahme

2.4.1 Anschluss für E-Hand-Schweißen




Der Anschluss in der Abbildung ergibt eine Schweißung mit umgekehrter Polung.
Um eine Schweißung mit direkter Polung zu erhalten, muss der Anschluss umgekehrt werden.

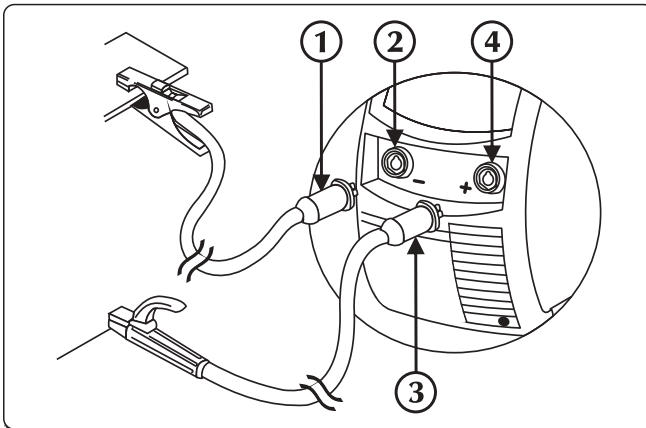

- ① Verbinder der Erdungszange
- ② Schweißstrom Anschluss (-)
- ③ Verbinder der Elektrodenhalter-Zange
- ④ Schweißstrom Anschluss (+)

- Den Verbinder der Erdungszange an die Steckdose des Minuskabels (-) des Generators anschließen. Den Stecker einstecken und im Uhrzeigersinn drehen, bis alle Teile fest sind.
- Den Verbinder der Schweißzange an die Steckdose des Pluskabels (+) des Generators anschließen. Den Stecker einstecken und im Uhrzeigersinn drehen, bis alle Teile fest sind.

2.4.2 Anschluß für Putzen (ARC-AIR)

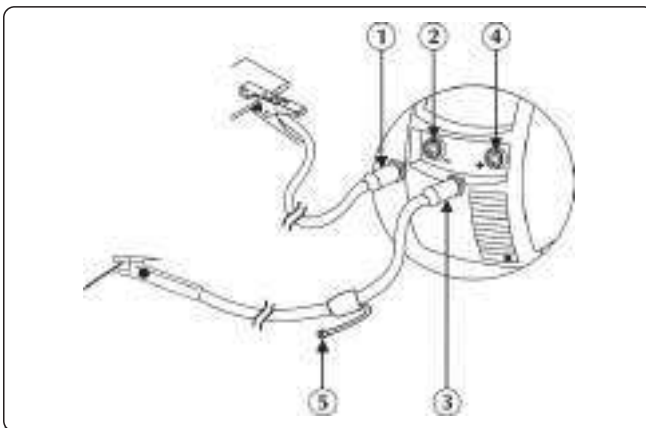


- ① Verbinder der Erdungszange
- ② Schweißstrom Anschluss (-)
- ③ Verbinder der ARC-AIR-Zange
- ④ Schweißstrom Anschluss (+)
- ⑤ Luftschlauchverbinder

- Den Verbinder der Erdungszange an die Steckdose des Minuskabels (-) des Generators anschließen.
- Den Kabelverbinder der ARC-AIR-Zange an die Plusbuchse (+) des Generators anschließen.
- Das Anschlußstück der Luftrohr separat an das Luftrohrnetz anschließen.

2.4.3 Anschluss für WIG-Schweißen



Der abgebildete Anschluss ergibt eine Schweißung mit direkter Polarität.
Um eine Schweißung mit umgekehrter Polarität zu erzielen, kehren Sie den Anschluss um.

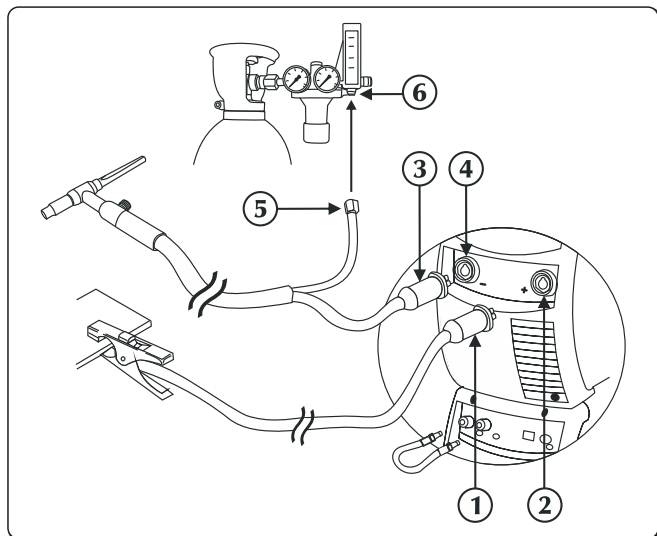

- ① Verbinder der Erdungszange
- ② Schweißstrom Anschluss (+)
- ③ WIG-Brenneranschluss
- ④ Schweißstrom Anschluss (-)
- ⑤ Gasleitungsanschluss
- ⑥ Druckreduzierer verschrauben


- Den Verbinder der Erdungszange an die Steckdose des Pluskabels (+) des Generators anschließen. Den Stecker einstecken und im Uhrzeigersinn drehen, bis alle Teile fest sind.
- Den Verbinder der WIG-Schweißbrenner an die Steckdose des Minuskabels (-) des Generators anschließen. Den Stecker einstecken und im Uhrzeigersinn drehen, bis alle Teile fest sind.
- Den Verbinder des Brennergasschlauchs separat an die Gaszufuhr anschließen.



Der Schutzgasstrom wird mittels eines Hahns reguliert, der sich im Allgemeinen am Schweißbrenner befindet.



- Den roten Schlauch (Rücklauf der Kühlflüssigkeit) des Brenners mit dem entsprechenden Schnellverbinder (rot) verbinden.
- Den blauen Schlauch (Vorlauf der Kühlflüssigkeit) des Brenners mit dem entsprechenden Schnellverbinder (blau) verbinden.

2.4.4 Anschluss für MIG/MAG-Schweißen

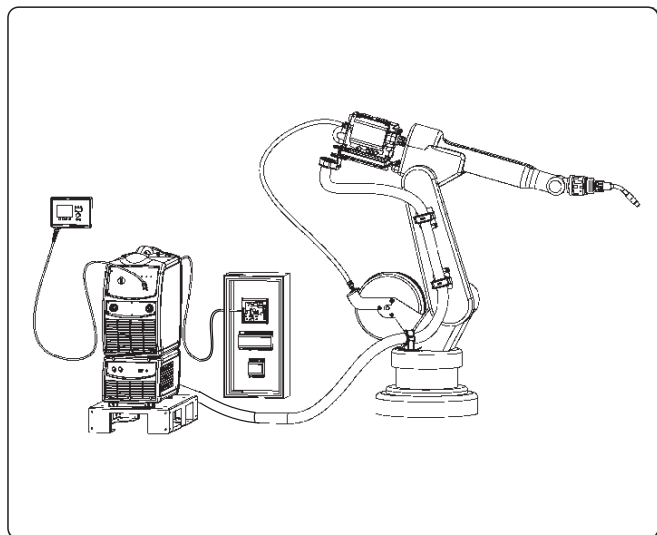


RI Konfiguration für Externer Schrank

BOX RI

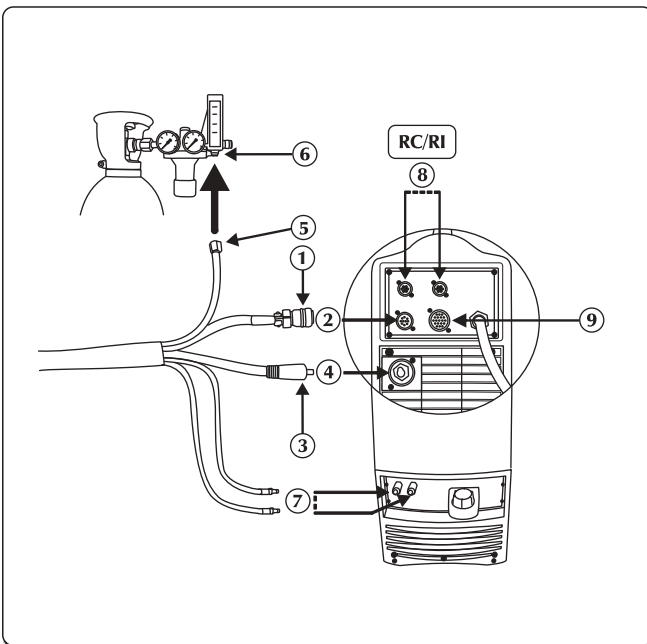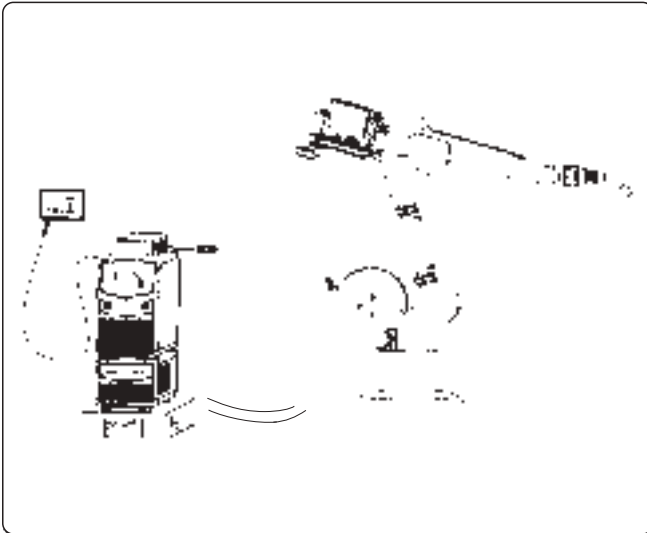


- ① Signalkabel
- ② Signalkabeleingang (CAN-BUS) (Kabelstrang)
- ③ Leistungskabel
- ④ Leistungskabeleingang (Kabelstrang)
- ⑤ Brennergas
- ⑥ Gasversorgungsanschluss
- ⑦ Anschluss Kühlmittel
- ⑧ Eingang CAN-BUS-Signalkabel (automatisierungs- und Robotertechnik)
- ⑨ CAN-BUS-Eingang (RC, RI...)

- ▶ Das Leistungskabel mit entsprechender Ausgangsbuchse verbinden. Den Stecker einstecken und im Uhrzeigersinn drehen, bis alle Teile fest sind.
- ▶ Das Signalkabel des Schlauchpaketes mit dem entsprechenden Anschluss verbinden. Den Stecker einstecken und die Schraubverriegelung im Uhrzeigersinn drehen, bis alle Teile ganz fest sind.
- ▶ Den Gasschlauch des Schlauchpaketes mit dem Druckminderer der Gasflasche oder dem Anschluss der Gaszuleitung verbinden.
- ▶ Den blauen Schlauch des Schlauchpaketes mit dem entsprechenden Schnellverbinder für den Rücklauf der Kühlflüssigkeit (blau) verbinden.
- ▶ Den roten Schlauch des Schlauchpaketes mit dem entsprechenden Schnellverbinder für den Rücklauf der Kühlflüssigkeit (rot) verbinden.
- ▶ Das CAN-BUS-Signalkabel zur Steuerung externer Geräte (wie RC, RI...) mit dem entsprechenden Anschluss verbinden.
- ▶ Den Stecker einstecken und die Schraubverriegelung im Uhrzeigersinn drehen, bis alle Teile ganz fest sind.
- ▶ Das Signalkabel zur Steuerung externer Geräte mit dem entsprechenden Anschluss verbinden.

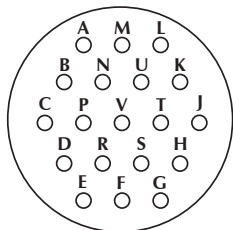


	SIGNAL
A	+24V IN
B	GND
C	+24V OUT
D	GND
E	DO 5 DIGITAL OUTPUT
F	DO 6 DIGITAL OUTPUT
G	DO 7 DIGITAL OUTPUT
H	DO 8 DIGITAL OUTPUT
J	DO 2 DIGITAL OUTPUT
K	COM
L	NOT USED
M	ELV 1
N	ELV 2
P	ELV 3
R	ELV 4
S	ELV 5
T	
U	PE
V	NOT USED

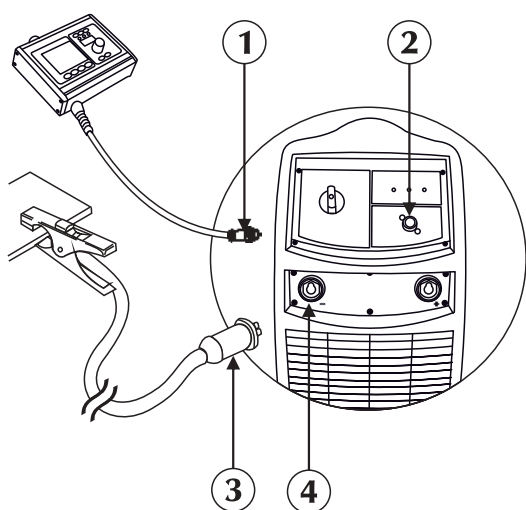

- ① Signalkabel
- ② Verbinder
- ③ Verbinder der Erdungsange
- ④ Schweißstrom Anschluss (-)

- Das Signalkabel von RC350 am entsprechenden Anschluss des Generators verbinden.
- Den Verbinder der Erdungsange an die Steckdose des Minuskabels (-) des Generators anschließen.

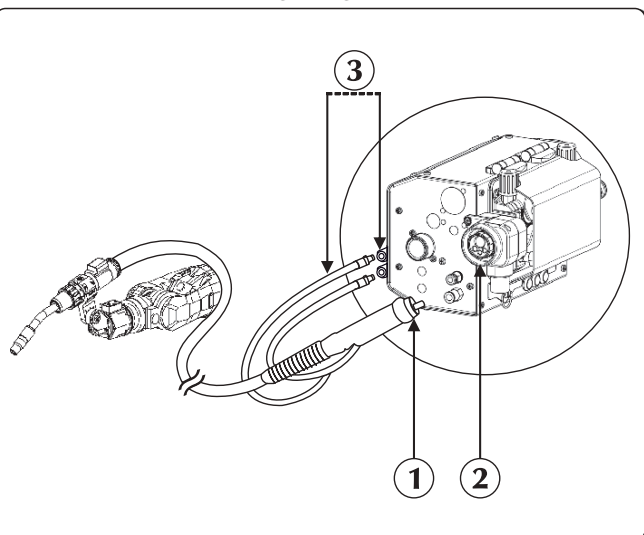


- ① Brenneranschluss
- ② Verbinder
- ③ Anschluss Kühlmittel

- Den MIG/MAG-Brenner mit dem Anschluss verbinden, dabei sicherstellen, dass die Schraubverriegelung fest angeschraubt ist.
- Den roten Schlauch (Rücklauf der Kühlflüssigkeit) des Brenners mit dem entsprechenden Schnellverbinder  (rot) verbinden.
- Den blauen Schlauch (Vorlauf der Kühlflüssigkeit) des Brenners mit dem entsprechenden Schnellverbinder  (blau) verbinden.

3. PRÄSENTATION DER ANLAGE


3.1 Hintere Ansicht

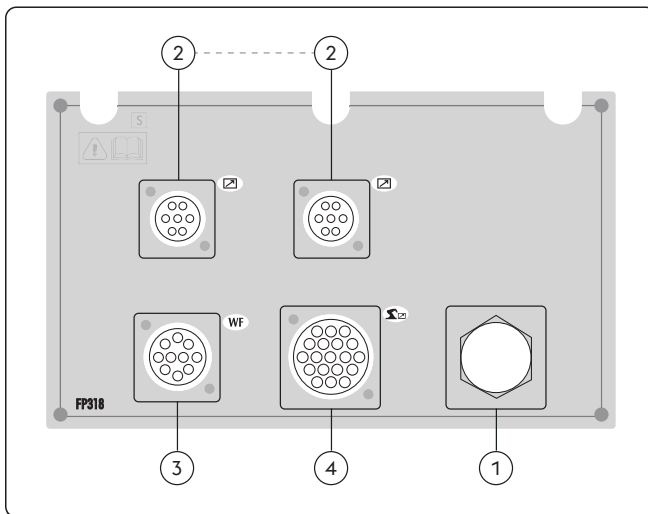

- ① **Netzkabel Eingang**
Für den Netzanschluss und die Speisung der Anlage.
- ② **CAN-BUS-Eingang (RC, RI...)**
- ③ **Eingang Signalkabel (CAN-BUS) (WF)**
- ④ **Eingang Signalkabel (Robot)**


DE

3.2 Front Anschluss Ansicht

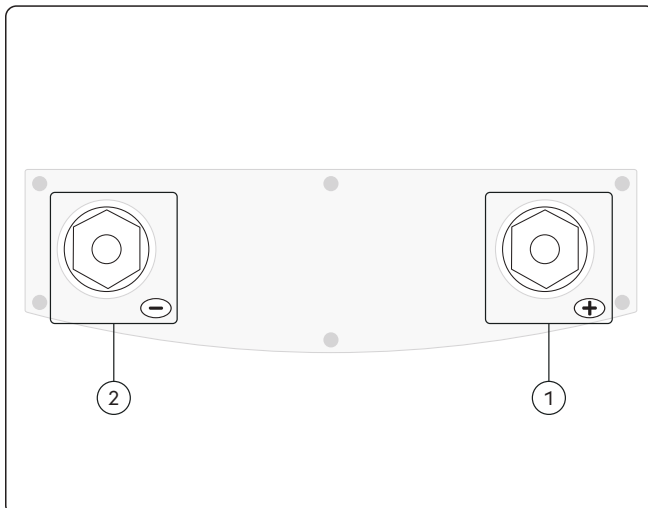


- ① **Schweißstrom Anschluss (+)**
 Prozess MMA: Elektrodenbrennerverbindung
 Prozess WIG: Erdung kabelverbindung
- ② **Schweißstrom Anschluss (-)**
 Prozess MMA: Erdung kabelverbindung
 Prozess WIG: Brenneranschluss
 Prozess MIG/MAG: Erdung kabelverbindung

3.3 Frontbedienfeld RC 350

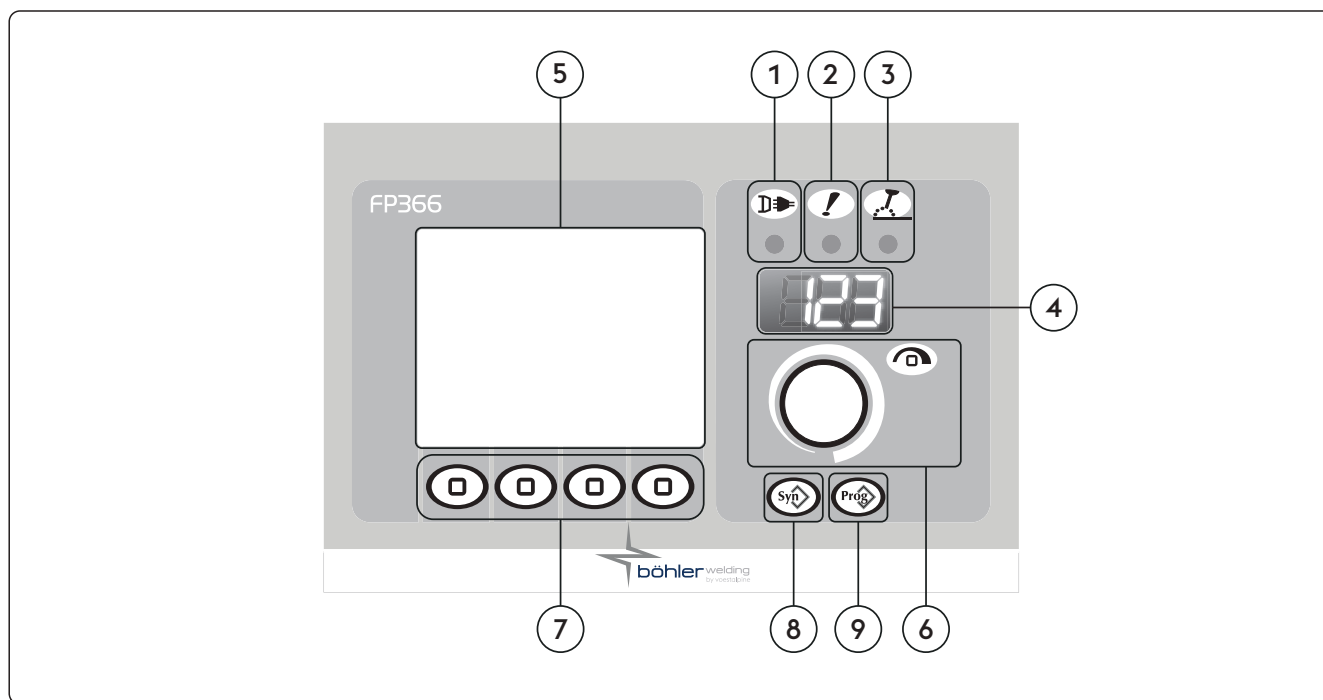

- 1  **LED Versorgungsspannung**
Zeigt an, dass die Anlage an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist.
- 2  **LED Allgemeine Fehlermeldung**
Zeigt den möglichen Eingriff von Schutzeinrichtungen an, z. B. Temperaturschutz.
- 3  **LED Schweißstrom Aktiv**
Zeigt an, dass an den Ausgangsklemmen der Anlage Spannung anliegt.
- 4  **7-Segment-Anzeige**
Ermöglicht die Anzeige allgemeiner Geräteparameter während des Startens; Ablesen von Einstellungen, Strom und Spannung während des Schweißens und die Anzeige von Fehlercodes.
- 5  **LCD Display**
Ermöglicht die Anzeige allgemeiner Geräteparameter während des Startens; Ablesen von Einstellungen, Strom und Spannung während des Schweißens und die Anzeige von Fehlercodes.
Ermöglicht die verzögerungsfreie Anzeige aller Vorgänge.
- 6  **Hauptregler**
Ermöglicht den Zugang zum Setup, die Auswahl und Einstellung der Schweißparameter.
- 7  **Funktionstasten**
Ermöglicht die Auswahl der verschiedenen Funktionen der Anlage:
- Schweißverfahren
- Schweißmethoden
- Impulsstrom
- Grafikmodus
- 8  **Schweißprogrammen-Tasten**
Ermöglicht die Auswahl eines voreingestellten Schweißprogramms über die Auswahl einiger einfacher Informationen:
- Drahttyp
- Art des Gases
- Drahtdurchmesser
- 9  **Programm Speicher (Eigene Jobs)**
Ermöglicht das Speichern und Verwalten von 240 Job, die vom Bediener personalisiert werden können.

3.4 Frontbedienfeld

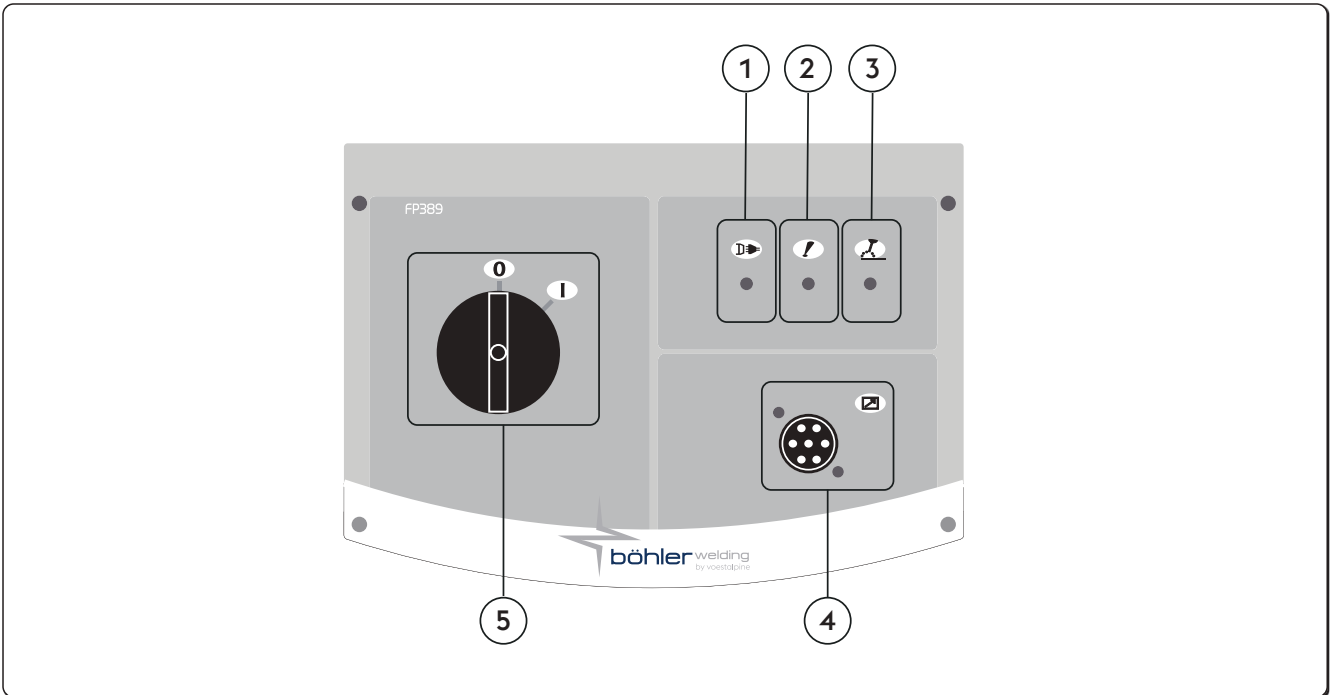

- ①  **LED Versorgungsspannung**
Zeigt an, dass die Anlage an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist.
- ②  **LED Allgemeine Fehlermeldung**
Zeigt den möglichen Eingriff von Schutzeinrichtungen an, z. B. Temperaturschutz.
- ③  **LED Schweißstrom Aktiv**
Zeigt an, dass an den Ausgangsklemmen der Anlage Spannung anliegt.
- ④  **CAN-BUS-Eingang (RC, RI...)**
- ⑤  **Hauptschalter**
Schaltet die Anlage elektrisch ein.
Er verfügt über zwei Positionen: "O" AUS; "I" EIN.

4. VERWENDUNG VON GERÄTEN

4.1 Startbildschirm


Beim Einschalten führt die Anlage eine Reihe von Tests aus, um die korrekte Funktion der Anlage und der daran angeschlossenen Geräte zu prüfen. An dieser Stelle wird auch der Gastest durchgeführt, um den richtigen Anschluss der Gaszufuhr zu prüfen.

4.2 Bildschirmseite Ruhezustand

Nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität schaltet der Generator in den Ruhemodus:


Ruhezustand

► Am Display erscheint folgende Bildschirmseite.

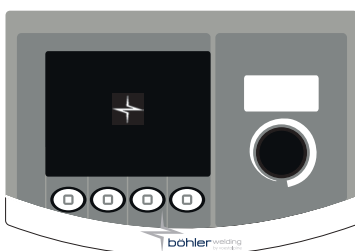

Aufwecken

► Am Display erscheint folgende Bildschirmseite.

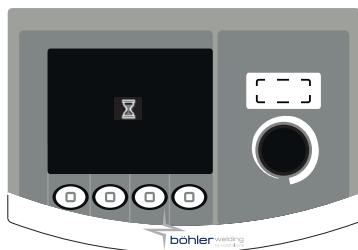

Statuswechsel nicht aktiv/aktiv

Zum Aufwecken des Systems brauchen Sie nur eine beliebige Taste auf dem Bedienfeld, die Brenner- oder die RC-Taste zu drücken.

4.3 Haupt-Menü


Ermöglicht die Steuerung der Anlage und des Schweißverfahrens und zeigt die Haupteinstellungen an.

4.4 Haupt Anzeige des E-Handschweißprozesses (MMA)




Schweißstrom und Schweißspannungs Anzeige

Während der Schweißarbeiten werden der Ist-Strom und die Ist-Spannung im LCD-Display angezeigt.

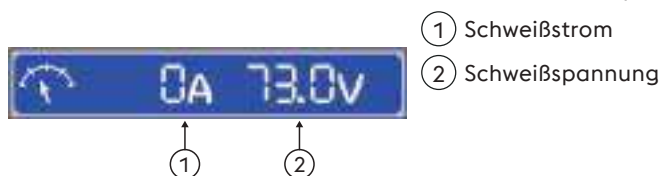


Schweißparameter

► Wählen Sie den gewünschten Parameter aus, indem Sie den Taster Encoder drücken.

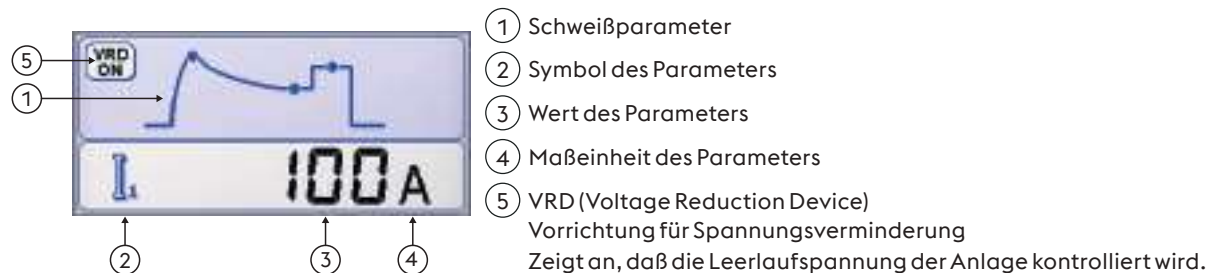


Funktionen

Ermöglicht das Einstellen der wichtigsten Funktionen des Schweißverfahrens und der Schweißmethoden.

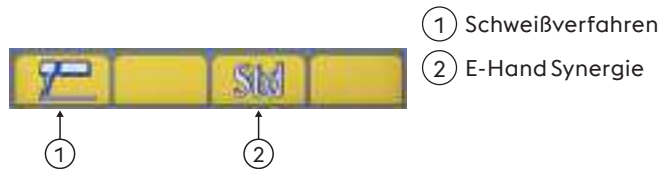

Schweißverfahren

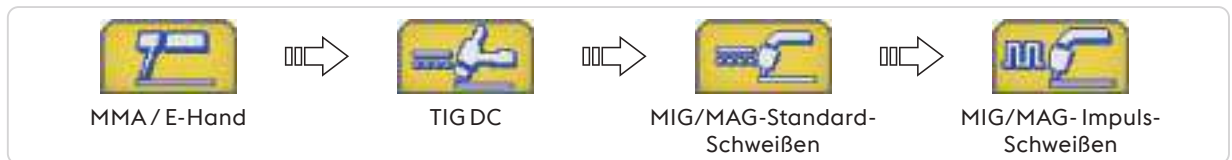

E-Hand Synergie

Zur Einstellung der optimalen Bogendynamik und zur Auswahl der benutzten Elektrode.

Mit der Wahl der richtigen Bogendynamik kann der maximale Nutzen des Generators erzielt werden mit der Absicht die bestmögliche Schweißleistung zu erreichen.



Perfekte Schweißfähigkeit der verwendeten Elektrode wird nicht garantiert


Die Schweißfähigkeit hängt ab von der Qualität des Verbrauchsmaterials und dessen Aufbewahrung, den Arbeits- und Schweißbedingungen, den zahlreichen Einsatzmöglichkeiten.

4.5 Haupt Anzeige des WIG-Handschweißprozesses (TIG)




Schweißstrom und Schweißspannungs Anzeige

Während der Schweißarbeiten werden der Ist-Strom und die Ist-Spannung im LCD-Display angezeigt.

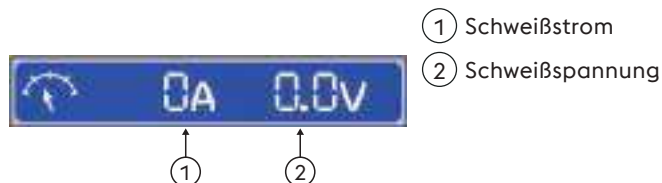

Schweißparameter

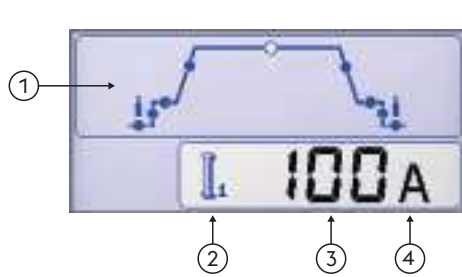

- ① Schweißparameter
 - Wählen Sie den gewünschten Parameter aus, indem Sie den Taster Encoder drücken.
 - Stellen Sie den Wert des gewählten Parameters ein, indem Sie den Encoder drehen.
- ② Symbol des Parameters
- ③ Wert des Parameters
- ④ Maßeinheit des Parameters

Funktionen

Ermöglicht das Einstellen der wichtigsten Funktionen des Schweißverfahrens und der Schweißmethoden.



- ① Schweißverfahren



Schweißverfahren



TIG DC



MIG/MAG-Standard-Schweißen



MIG/MAG-Impuls-Schweißen



MMA / E-Hand


4.6 Haupt Anzeige des MIG/MAG-Handschweißprozesses

Basis Anzeige



- ① Kopfzeile Mig/MAG
- ② Schweißparameter
- ③ Funktionen

Erweiterte Grafische Anzeige

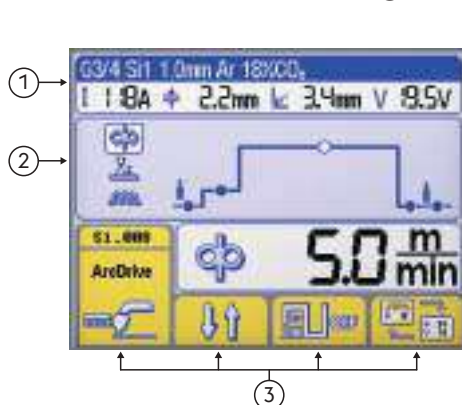


- ① Kopfzeile Mig/MAG
- ② Schweißparameter
- ③ Funktionen

Kopfzeile Mig/MAG


Ermöglicht die Anzeige bestimmter wichtiger Informationen in Bezug auf das gewählte Verfahren.

 Gewählte Synergiekurve



- ① Art des Zusatzmaterials
- ② Drahtdurchmesser
- ③ Art des Gases

 
Schweißparameter



- ① Schweißstrom
- ② Werkstückdicke
- ③ Kehlnaht "a"
- ④ Schweißspannung

Schweißparameter (Basis Anzeige)


► Wählen Sie den gewünschten Parameter aus, indem Sie den Taster Encoder drücken.

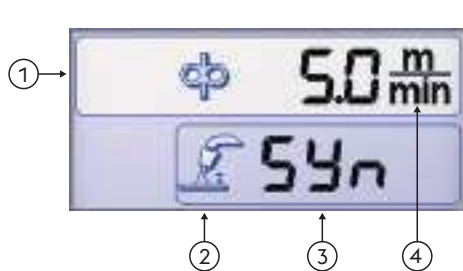

- ① Schweißparameter
- ② Symbol des Parameters
- ③ Wert des Parameters
- ④ Maßeinheit des Parameters

Schweißparameter (Erweiterte Grafische Anzeige)


► Wählen Sie den gewünschten Parameter aus, indem Sie den Taster Encoder drücken.

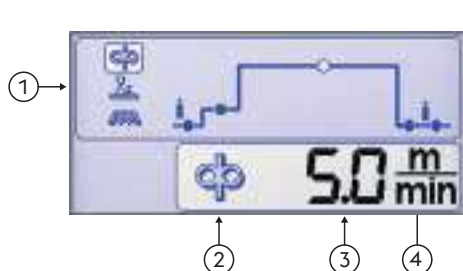

- ① Schweißparameter
- ② Symbol des Parameters
- ③ Wert des Parameters
- ④ Maßeinheit des Parameters

Funktionen

Ermöglicht das Einstellen der wichtigsten Funktionen des Schweißverfahrens und der Schweißmethoden.

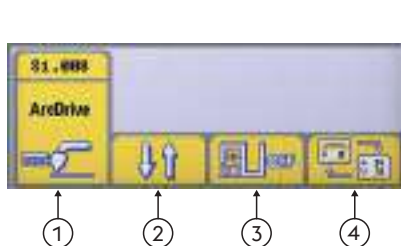

- ① Schweißverfahren
- ② Schweißmethoden
- ③ Doppelpuls
- ④ Anzeigeart

Schweißverfahren



MIG/MAG-Standard-Schweißen



MIG/MAG-Impuls-Schweißen



MMA / E-Hand



TIG DC



Schweißmethoden

Ermöglicht die Auswahl der Schweißmethode



2-Taktbetrieb, in zwei Stufen

Drücken des Tasters startet den Gasdurchfluss, speist den Draht mit Spannung und startet den Drahtvorschub;
beim Loslassen des Tasters werden Gas, Spannung und Drahtvorschub abgestellt.



4-Taktbetrieb, in vier Stufen

Das erste Drücken des Tasters startet den Gasdurchfluss mit manueller Gasvorströmzeit. Loslassen des Tasters legt Spannung an den Draht und startet den Vorschub. Das erneute Drücken des Tasters stoppt den Drahtvorschub und setzt den Strom zurück auf Null. Abschließendes Loslassen des Tasters beendet den Gasdurchfluss.



Hotstart und Endkraterstrom

Ermöglicht Schweißen in drei verschiedenen Leistungsstufen, die direkt vom Schweißer gewählt und gesteuert werden können, indem er den Brenntaster betätigt.

Das erste Drücken des Tasters startet den Gasdurchfluss, legt Spannung an den Draht und startet den Vorschub mit der Geschwindigkeit, die im Parameter „Drahteinschleichen“ (während des Setup) eingestellt und mit den relativen Synergie-Werten der Schweißparameter festgelegt wurde.

Wenn der Brenntaster losgelassen wird, ändern sich die Werte für die Drahtvorschubgeschwindigkeit und die relativen synergischen Parameter automatisch in die Grundwerte, die am Bedienfeld eingestellt sind.

Das erneute Drücken des Brenntasters bringt die Werte der Drahtgeschwindigkeit und der relativen synergischen Parameter auf die während des Setups voreingestellten Werte der Parameter des Endkraterfüllers.

Loslassen des Brenntasters stoppt den Drahtvorschub und liefert die Leistung für die Drahrückbrand- und Gasnachströmphase.



Manuell/Roboter

Ermöglicht die Funktions- und Parameterorganisation sowohl für Manuelles als auch für Roboterschweißen



Doppelpuls



Doppel-Impuls aktiviert



Doppel-Impuls nicht aktiviert



Anzeigart

Ermöglicht den Wechsel der Anzeige zwischen:



Basis Anzeige



Erweiterte Grafische Anzeige

Synergiekurven-Menü



Synergie

Ermöglicht die Auswahl eines voreingestellten Schweißprogramms (Synergie) über die Auswahl einiger einfacher Informationen

 
Wahl des Schweißprozesses




- ▶ Die Bildschirmseite „Synergien“ durch Drücken der Taste  für mindestens eine Sekunde aufrufen.
- ▶ Den gewünschten Schweißprozess mit den Tasten wählen  
- ▶ Drücken Sie die Taste  um zum nächsten Schritt zu gelangen.



Schweißverfahren



Wahlbildschirmseite der Synergie Materialtyp/Gasart

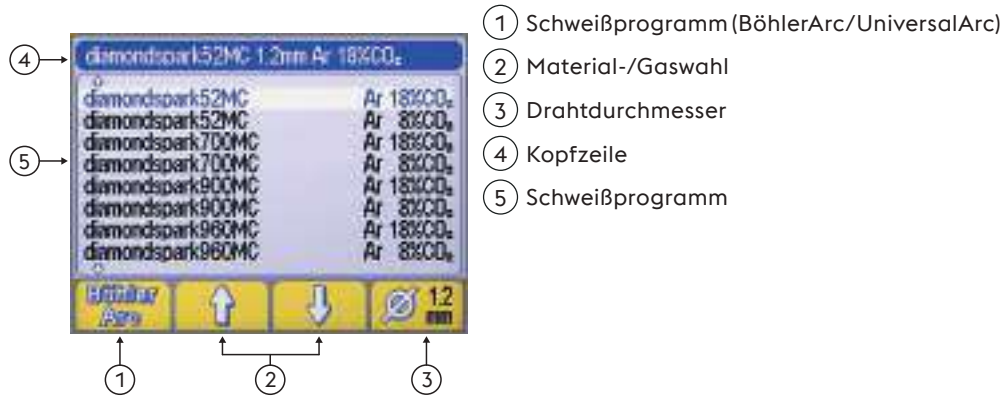

Schweißprogramm

Ermöglicht die Auswahl der Schweißprogramm



BöhlerArc



UniversalArc



Material-/Gaswahl

Ermöglicht die Auswahl von:



- Art des Zusatzmaterials
- Art des Gases



Wählen Sie das Material/Gas durch Drehen des Encoders aus.



Drahtdurchmesser

Ermöglicht die Wahl des verwendeten Drahtdurchmessers (mm).

① Drahtdurchmesser



①



Kopfzeile

Ermöglicht die Anzeige bestimmter wichtiger Informationen in Bezug auf das gewählte Verfahren.



NO PROGRAM


Zeigt an, dass die gewählte Synergiekurve nicht verfügbar oder mit den anderen Einstellungen der Anlage nicht vereinbar ist.

4.7 Programm-Menü



Ermöglicht das Speichern und Verwalten von 240 Job, die vom Bediener personalisiert werden können.

Programme (JOB)

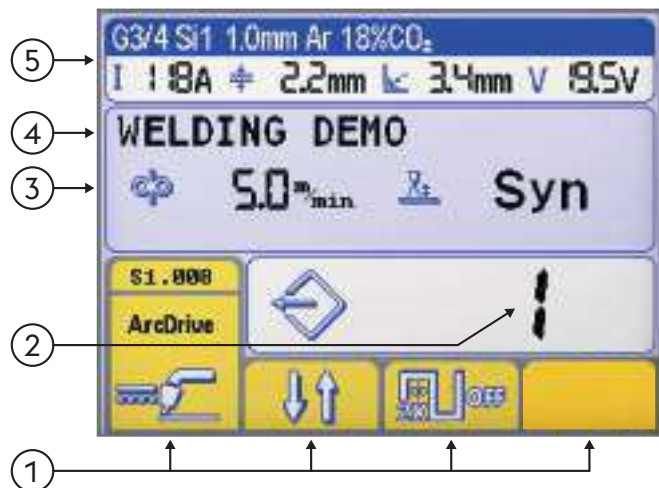

- ① Funktionen
- ② Nummer des gewählten Programms
- ③ Hauptparameter des gewählten Programms
- ④ Benennung des gewählten Programms
- ⑤ Kopfzeile

Kapitel "Haupt-Menü" einsehen

Programm-Speicher



- Gehen Sie in das Menü "Programm speichern" hinein, indem Sie die Taste.  für mindestens eine Sekunde aufrufen.



- Wählen Sie das gewünschte Programm (oder den freien Speicherplatz), indem Sie den Encoder drehen.

--- Speicher leer

Programm gespeichert

- Brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Taste drücken .
- Speichern Sie alle aktuellen Einstellungen im gewählten Programm, indem Sie die Taste drücken. .



Geben Sie einen Namen für das Programm ein.

- Wählen Sie den gewünschten Buchstaben, indem Sie den Encoder drehen.
- Speichern Sie den gewählten Buchstaben, indem Sie den Taster Encoder drücken.
- Löschen Sie das letzte Zeichen, indem Sie die Taste drücken. .
- Brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Taste drücken .
- Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie die Taste drücken .

-  Das Speichern eines neuen Programms auf einem bereits belegten Speicherplatz erfordert das Löschen des Speicherplatzes durch einen vorgeschriebenen Ablauf.



- Brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Taste drücken .
- Löschen Sie das ausgewählte Programm, indem Sie die Taste drücken. .
- Setzen Sie den Speichervorgang fort.



- ▶ Durch Drücken der Taste rufen Sie das 1 verfügbare Programm auf .
- ▶ Wählen Sie das gewünschte Programm, indem Sie den Encoder drehen.
- ▶ Wählen Sie das gewünschte Programm aus, indem Sie die Taste drücken. .
-  Nur die belegten Programmspeicherplätze werden angezeigt, während die leeren automatisch übersprungen werden.

Programm löschen



- ▶ Wählen Sie das gewünschte Programm, indem Sie den Encoder drehen.
- ▶ Löschen Sie das ausgewählte Programm, indem Sie die Taste drücken. .
- ▶ Brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Taste drücken .



- ▶ Brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Taste drücken .
- ▶ Löschen Sie das ausgewählte Programm, indem Sie die Taste drücken. .

5. SETUP

5.1 Setup und Parametereinstellung

Ermöglicht die Einstellung und Regelung einer Reihe Zusatzparameter, um die Schweißanlage besser und präziser betreiben zu können.

Die im Setup vorhandenen Parameter sind nach dem gewählten Schweißprozess geordnet und haben eine Nummerncodierung.

Zugriff auf Setup



- ▶ Erfolgt durch 5 Sekunden langes Drücken der Encoder-Taste.
- ▶ Der Zugriff wird durch den Eintrag 0 am Display bestätigt.

Auswahl und Einstellung des gewünschten Parameters

- ▶ Erfolgt durch Drehen des Encoders bis zur Anzeige des Nummerncodes des gewünschten Parameters.
- ▶ Durch Drücken der Taste Encoder wird nun der für den gewählten Parameter eingestellte Wert sichtbar und kann reguliert werden.

Verlassen des Setup

- ▶ Um den Abschnitt „Einstellungen“ zu verlassen, erneut auf die Taste Encoder drücken.
- ▶ Um das Setup zu verlassen, auf Parameter "0" (Speichern und Beenden) gehen und erneut auf die Taste Encoder drücken.
- ▶ Brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Taste drücken .
- ▶ Zum Speichern der Änderungen und Verlassen des Setups folgende Taste drücken: .

5.1.1 Liste der Setup-Parameter (E-Hand-Schweißen)

0

Speichern und Beenden

Für das Speichern der Änderungen und Verlassen des Setup.



1

Reset

Für die Rücksetzung aller Parameter auf die Standardwerte.



3

Hotstart

Für die Einstellung des Hot-Start-Wertes beim E-Hand-Schweißen.

Ermöglicht einen verstellbaren Hot-Start-Wert der Zündphasen des Bogens und erleichtert die Startvorgänge.



Standard (Basisch/Rutil)

Minimum	Maximal	Standard
1/off	500%	80%

Zellulose elektroden

Minimum	Maximal	Standard
1/off	500%	150%

CrNi-elektroden

Minimum	Maximal	Standard
1/off	500%	100%

Aluminiumelektrode

Minimum	Maximal	Standard
1/off	500%	120%

Gusseisenelektrode

Minimum	Maximal	Standard
1/off	500%	100%

7

Schweißstrom

Ermöglicht die Einstellung des Schweißstroms.




Minimum	Maximal	Standard
3 A	I _{max}	100 A

8

Arc force

Für die Einstellung des Arc-Force-Wertes beim E-Hand-Schweißen.

 Ermöglicht die Dynamikkorrektur des Bogens (plus oder minus) während des Schweißens. Dadurch wird die Arbeit des Schweißers erleichtert.



Ein Anheben des Wertes der Bogenstärke verringert das Risiko des Festklebens der Elektrode.

Standard (Basisch/Rutil)

Minimum	Maximal	Standard
0/aus	500%	80%

Zellulose elektroden

Minimum	Maximal	Standard
0/aus	500%	350%

CrNi-elektroden

Minimum	Maximal	Standard
0/aus	500%	30%

Aluminiumelektrode

Minimum	Maximal	Standard
0/aus	500%	100%

Gusseisenelektrode

Minimum	Maximal	Standard
0/aus	500%	70%

204

Dynamic power control (DPC)

Ermöglicht, die gewünschte U/I - Charakteristik auszuwählen.

I=C Konstanter Strom

Die Vergrößerung oder Reduzierung der Bogenhöhe hat keine Auswirkung auf den erforderlichen Schweißstrom.
Empfohlen für Elektrode: Basisch, Rutil, Sauer hohe, Stahl, Guss

1÷20 Reduzierungscharakteristik mit Rampenregelung

Das Ansteigen der Bogenhöhe verursacht eine Reduzierung des Schweißstroms (und umgekehrt) entsprechend dem festen Wert von 1/20 Ampere pro Volt.

Empfohlen für Elektrode: Cellulose, Aluminium

P=C Konstante Leistung

Das Ansteigen der Bogenhöhe verursacht eine Reduzierung des Schweißstroms (und umgekehrt) entsprechend der Regel: $V \cdot I = K$

Empfohlen für Elektrode: Cellulose, Aluminium

Wert	Standard
I=C	X
1÷20	-
P=C	-

312

Bogenabtrennspannung

Zur Einstellung des Spannungswertes, bei dem das Abtrennen des Schweißbogens erzwungen werden soll.

Verbessert den Umgang mit verschiedenen auftretenden Betriebsbedingungen.

Beim Punktschweißen zum Beispiel reduziert eine niedrige Bogenabtrennspannung die erneute Zündung des Bogens beim Entfernen der Elektrode vom Werkstück, vermindert Spritzer, Verbrennungen und Oxidation des Werkstücks.



Niemals eine Bogenabtrennspannung einstellen, die größer als die Leerlaufspannung des Generators ist.

Standard (Basisch/Rutil)

Minimum	Maximal	Standard
0/aus	U0max	57.0 V

Zellulose elektroden

Minimum	Maximal	Standard
0/aus	U0max	70.0 V

CrNi-elektroden

Minimum	Maximal	Standard
0/aus	U0max	57.0 V

Aluminiumelektrode

Minimum	Maximal	Standard
0/aus	U0max	57.0 V

Gusseisenelektrode

Minimum	Maximal	Standard
0/aus	U0max	57.0 V

399

Schweißgeschwindigkeit

Ermöglicht die Einstellung der Ausführungsgeschwindigkeit der Schweißarbeit.

Default cm/min: Bezugsgeschwindigkeit für manuelles Schweißen.

Syn: Sinergic Wert.

Minimum	Maximal	Standard
2 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500

Maschineneinstellung

Ermöglicht die Auswahl der erforderlichen Grafikschnittstelle.

Ermöglicht den Zugang zu höheren Setup Levels.

Siehe Abschnitt "Interface-Personalisierung (Set up 500)"

Wert	Ausgewählte Ebene
USER	Bediener
SERV	Bedienung
vaBW	vaBW

Wert	Benutzeroberfläche
XE	Modus Easy
XA	Modus Advanced
XP	Modus Professional

551

Lock/unlock

Ermöglicht das Sperren der Bedienfelder und die Einführung eines Schutzcodes.

Siehe Abschnitt "Lock/unlock (Set up 551)".

552

Lautstärke der akustischen Warnvorrichtung

Zur Einstellung der Lautstärke der akustischen Warnvorrichtung.



Minimum	Maximal	Standard
0/aus	10	10

601

Schrittweite

Ermöglicht die Regulierung eines Parameters mit einer Schrittweite, die vom Bediener persönlich eingestellt werden kann.



Minimum	Maximal	Standard
1	999	1

602

Externer Parameter CH1, CH2, CH3, CH4

Ermöglicht das Verwalten externer Parameter 1, 2, 3, 4 (Minimalwert, Maximalwert, Standardwert, gewählter Parameter).



Siehe Abschnitt "Verwaltung Externer Steuerungen (Set up 602)".

705

Kalibrierung des Schweißkreiswiderstands

Ermöglicht die Einstellung der Anlage.



Siehe Abschnitt "Kalibrierung des Schweißkreiswiderstands (set up 705)".

Standard 10 mΩ

751

Stromanzeige

Ermöglicht die Anzeige des Ist-Schweißstroms.



752

Spannungsanzeige

Ermöglicht die Anzeige der Ist-Schweißspannung.



768

Messung Wärmeeintrag HI

Ermöglicht das Ablesen des Wertes der Messung des Wärmeeintrags beim Schweißen. (Kj/cm)



801

Schutzgrenzen

Ermöglicht die Einstellung der Warn- und Schutzgrenzen.



Ermöglicht die Steuerung des Schweißverfahrens, indem Warn- und Schutzgrenzen für die messbaren Hauptparameter eingestellt werden.

Ermöglicht die genaue Steuerung der verschiedenen Schweißphasen.

854

Stromversorgung

Ermöglicht die Einstellung des Generators als „Versorgungsgerät“ für besondere werkzeuge.



Wert	Standard	Rückruffunktion
aus	X	Ausgeschaltet
12÷80 V	-	Energieversorgung

5.1.2 Liste der Setup-Parameter (WIG-Schweißen)

0

Speichern und Beenden

Für das Speichern der Änderungen und Verlassen des Setup.



1

Reset

Für die Rücksetzung aller Parameter auf die Standardwerte.



7

Schweißstrom

Ermöglicht die Einstellung des Schweißstroms.



Minimum	Maximal	Standard
3 A	I _{max}	100 A

399 Schweißgeschwindigkeit



Ermöglicht die Einstellung der Ausführungsgeschwindigkeit der Schweißarbeit.
Default cm/min: Bezugsgeschwindigkeit für manuelles Schweißen.
Syn: Sinergic Wert.

Minimum	Maximal	Standard
2 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500 Maschineneinstellung



Ermöglicht die Auswahl der erforderlichen Grafikschnittstelle.
Ermöglicht den Zugang zu höheren Setup Levels.
Siehe Abschnitt "Interface-Personalisierung (Set up 500)"

Wert	Ausgewählte Ebene
USER	Bediener
SERV	Bedienung
vaBW	vaBW


Wert	Benutzeroberfläche
XE	Modus Easy
XA	Modus Advanced
XP	Modus Professional

551 Lock/unlock



Ermöglicht das Sperren der Bedienfelder und die Einführung eines Schutzcodes.
Siehe Abschnitt "Lock/unlock (Set up 551)".

 552 Lautstärke der akustischen Warnvorrichtung



Zur Einstellung der Lautstärke der akustischen Warnvorrichtung.

Minimum	Maximal	Standard
0/aus	10	10

601 Schrittweite



Ermöglicht die Regulierung eines Parameters mit einer Schrittweite, die vom Bediener persönlich eingestellt werden kann.

Minimum	Maximal	Standard
1	999	1

602 Externer Parameter CH1, CH2, CH3, CH4



Ermöglicht das Verwalten externer Parameter 1, 2, 3, 4 (Minimalwert, Maximalwert, Standardwert, gewählter Parameter).
Siehe Abschnitt "Verwaltung Externer Steuerungen (Set up 602)".

705 Kalibrierung des Schweißkreiswiderstands



Ermöglicht die Einstellung der Anlage.
Siehe Abschnitt "Kalibrierung des Schweißkreiswiderstands (set up 705)".

751 Stromanzeige



Ermöglicht die Anzeige des Ist-Schweißstroms.

752 Spannungsanzeige



Ermöglicht die Anzeige der Ist-Schweißspannung.

755 Gasdurchfluss-Anzeige



Ermöglicht die Anzeige des Gasdurchfluss-Istwertes.

758 Geschwindigkeit der Roboterbewegung



Ermöglicht die Anzeige der Geschwindigkeit des Roboterarms oder der automatischen Anlage.

764

Anzeige des Kühlmitteldurchflusses

Ermöglicht die Anzeige des Kühlmitteldurchflusses.



765

Anzeige der Kühlmitteltemperatur

Ermöglicht die Anzeige der Kühlmitteltemperatur.



768

Messung Wärmeeintrag HI

Ermöglicht das Ablesen des Wertes der Messung des Wärmeeintrags beim Schweißen. (Kj/cm)



771

Stromsignal Nahtfolgesystem

Ermöglicht die Anzeige des Stromwerts zur Steuerung des Nahtfolgesystems.



772

Spannungssignal Nahtfolgesystem

Ermöglicht die Anzeige des Spannungswerts zur Steuerung des Nahtfolgesystems.



801

Schutzgrenzen

Ermöglicht die Einstellung der Warn- und Schutzgrenzen.

Ermöglicht die Steuerung des Schweißverfahrens, indem Warn- und Schutzgrenzen für die messbaren Hauptparameter eingestellt werden.

Ermöglicht die genaue Steuerung der verschiedenen Schweißphasen.



854

Stromversorgung

Ermöglicht die Einstellung des Generators als „Versorgungsgerät“ für besondere werkzeuge.



Wert	Standard	Rückruffunktion
aus	X	Ausgeschaltet
12÷80 V	-	Energieversorgung

5.1.3 Liste der Setup-Parameter (MIG/MAG-Schweißen)

0

Speichern und Beenden

Für das Speichern der Änderungen und Verlassen des Setup.



1

Reset

Für die Rücksetzung aller Parameter auf die Standardwerte.



2

Schweißprogramme

Ermöglicht die Wahl zwischen manuellem () MIG- oder synergischem () MIG-Prozess, indem das zu schweißende Material eingestellt wird. Siehe Abschnitt "Frontbedienfeld RC 350".



3

Einfädelschwindigkeit

Ermöglicht die Einstellung der Drahtvorschubgeschwindigkeit.



Minimum	Maximal	Standard
0.5 m/min	22.0 m/min	-

4

Strom

Ermöglicht die Einstellung des Schweißstroms.



Minimum	Maximal
3 A	I _{max}

5

Werkstückdicke

 


Ermöglicht die Einstellung der Materialdicke des Werkstückes.

Ermöglicht die Einstellung der Anlage durch die die Einstellung des Werkstückes.

6

Kehlnaht "a"



Ermöglicht die Einstellung der Tiefe der Naht in einer Winkelverbindung.

7

Spannung - Bogenlänge



Ermöglicht die Einstellung der Bogenlänge.

Ermöglicht die Einstellung der Bogenlänge während des Schweißens.

Hohe Spannung = langer Bogen

Niedrige Spannung = kurzer Bogen

Synergetischer Modus

Minimum	Maximal	Standard
-5.0	+5.0	0/syn

Manuelles Schweißen (Off)

Minimum	Maximal	Standard
5.0 V	55.5 V	5.0 V

10

Gasvorströmen



Für die Einstellung und Regelung des Gasflusses vor der Bogenzündung.

Für das Laden des Gases in den Brenner und die Vorbereitung der Umgebung auf das Schweißen.

Minimum	Maximal	Standard
0/aus	99.9 s	0.1 s

11

Soft start



Zur Einstellung der Drahtvorschubgeschwindigkeit in den Phasen, die der Zündung des Lichtbogens vorausgehen.

Ermöglicht eine Zündung bei reduzierter Geschwindigkeit, die daher weicher und mit weniger Spritzern erfolgt.

Minimum	Maximal	Standard
10 %	100 %	50 %

12

Motorrampe



Für die Einstellung eines allmählichen Übergangs von der Drahtgeschwindigkeit bei der Zündung auf jene beim Schweißen.

Minimum	Maximal	Standard
0.01 s	1.00 s	0/aus

15

Burn back



Für die Regelung der Drahtrückbrennzeit und zur Verhinderung des Anklebens bei Schweißende.

Ermöglicht die Einstellung der Länge des Drahtendes außerhalb des Brenners.

Minimum	Maximal	Standard
-2.00	+2.00	0/syn

16

Gasnachströmen



Für die Einstellung des Gasflusses bei Schweißende.

Minimum	Maximal	Standard
0/aus	99.9 s	2.0 s

19

Duty cycle (Doppelimpuls)



Ermöglicht die Einstellung der Einschaltdauer beim Doppelimpuls-Schweißen.

Minimum	Maximal	Standard
10 %	90 %	50 %


20

Doppelpuls

Ermöglicht die Einstellung der Impulsamplitude.



Minimum	Maximal	Standard
0 %	100 %	±25 %
Minimum	Maximal	Standard
0.5 m/min	22 m/min	2.5 m/min

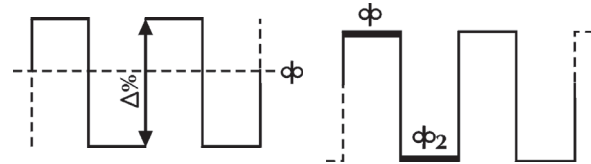

21

Impulszeit (Doppelimpuls)

Ermöglicht die Einstellung des Zyklus, z. B. des Impulswiederholungszyklus.

Ermöglicht die Regulierung der Impulsfrequenz.



Minimum	Maximal	Standard
0.1 Hz	5.0 Hz	2.0 Hz

22

Sekundärspannung (Doppelimpuls)

Ermöglicht die Einstellung der Höhe der Impuls-Sekundärspannung.

Ermöglicht das Erreichen einer größeren Bogenstabilität während der verschiedenen Impulsphasen.



Minimum	Maximal	Standard
-5.0	+5.0	0/syn

23

Impulssteilheit (Doppelimpuls)

Ermöglicht die Einstellung einer Rampen-Zeit während des Impulsbetriebs.



Minimum	Maximal	Standard
1 %	100 %	50 %

24

Bilevel (4T - crater filler)

Für die Einstellung des Sekundärdrahtgeschwindigkeit in der Schweißmethode Bilevel.

Wenn der Schweißer den Knopf drückt und ihn schnell losläßt, geht man zum zweiten Schweißstrom "Φ₂" über.

Drücken und schnelles Loslassen des Knopfes geht man wieder auf "Φ" usw. über.



Minimum	Maximal	Standard
1 %	200 %	0/aus

25

Drahteinschleichen

Ermöglicht die Einstellung des Wertes der Drahtgeschwindigkeit während der Anfangs- Krater-Phase.

Ermöglicht das Ansteigen der dem Werkstück zugeführten Energie während der Phase, in der das Material (noch kalt) mehr Wärme benötigt, um gleichmäßig zu schmelzen.



Minimum	Maximal	Standard
20 %	200 %	120 %

26

Hotstart und Endkraterstrom

Ermöglicht die Einstellung des Wertes der Drahtgeschwindigkeit während der Endkrater-Phase.

Ermöglicht das Absinken der dem Werkstück zugeführten Energie während der Phase, in der das Material bereits sehr heiß ist. So wird das Risiko von ungewollten Deformationen verringert.



Minimum	Maximal	Standard
20 %	200 %	80 %

27

Takten der Anfangsanstiegs

Ermöglicht die Einstellung der Zeit des Anfangsanstiegs.

Ermöglicht die Automatisierung der Funktion "Endkraterfüller".



Minimum	Maximal	Standard
0.1 s	99.9 s	0/aus

28

Takten des Endkraterfüllers

Ermöglicht die Einstellung der Zeit des "Endkraterfüllers".

Ermöglicht die Automatisierung der Funktion "Endkraterfüller".



Minimum	Maximal	Standard
0.1 s	99.9 s	0/aus

30

Punktschweißen



Für die Aktivierung des Punktschweißens und die Festlegung der Schweißzeit.

Minimum	Maximal	Standard
0.1 s	99.9 s	0/aus

31

Pausenzeit



Für die Aktivierung und das Festlegen der Pausenzeit zwischen einem Schweißvorgang und dem nächsten.

Minimum	Maximal	Standard
0.1 s	99.9 s	0/aus

32

Sekundärspannung (MIG-Bilevel)



Ermöglicht die Einstellung der Höhe der Impuls-Sekundärspannung.

Ermöglicht das Erreichen einer größeren Bogenstabilität während der verschiedenen Impulsphasen.

Minimum	Maximal	Standard
-5.0	+5.0	0/syn

33

Sekundärinduktivität (MIG-Bilevel)



Ermöglicht die Einstellung der Höhe der Impuls-Sekundärinduktivität.

Ermöglicht das Erreichen eines schnelleren oder langsameren Bogens, um die Bewegung des Schweißers und die natürliche Schweißinstabilität zu kompensieren.

Niedrige Induktivität = reaktionsfähiger Bogen (mehr Spritzer).

Hohe Induktivität = reaktionsträger Bogen (weniger Spritzer).

Minimum	Maximal	Standard
-30	+30	0/syn

34

Drahteinschleichrampe



Für die Eingabe eines stufenweisen Übergangs vom Drahteinschleichen auf das Schweißen.

Minimum	Maximal	Standard
0.1 s	10.0 s	0/aus

35

Endkraterfüller-Rampe



Für die Eingabe eines stufenweisen Übergangs zwischen Schweißen und Endkraterfüller.

Minimum	Maximal	Standard
0.1 s	10.0 s	0/aus

202

Induktivität



Ermöglicht die elektronische Einstellung der dem Schweißkreis in Reihe geschalteten Induktivität.

Ermöglicht das Erreichen eines schnelleren oder langsameren Bogens, um die Bewegung des Schweißers und die natürliche Schweißinstabilität zu kompensieren.

Niedrige Induktivität = reaktionsfähiger Bogen (mehr Spritzer).

Hohe Induktivität = reaktionsträger Bogen (weniger Spritzer).

Minimum	Maximal	Standard
-30	+30	0/syn

331

Kompensierte durchschnittliche Spannung



Ermöglicht die Einstellung der Schweißspannung.

398

Bezugskonstante Verstellgeschwindigkeit



Bezugskonstante für alle Schweißprozesse

Verstellgeschwindigkeit des Schweißbrenners, auf die sich das System für die Berechnung der Schweißparameter bezieht

399

Schweißgeschwindigkeit



Ermöglicht die Einstellung der Ausführungsgeschwindigkeit der Schweißarbeit.

Default cm/min: Bezugsgeschwindigkeit für manuelles Schweißen.

Syn: Sinergic Wert.

Minimum	Maximal	Standard
1 cm/min	200 cm/min	syn

500

Maschineneinstellung

Ermöglicht die Auswahl der erforderlichen Grafikschnittstelle.

Ermöglicht den Zugang zu höheren Setup Levels.

Siehe Abschnitt "Interface-Personalisierung (Set up 500)"

Wert	Ausgewählte Ebene
USER	Bediener
SERV	Bedienung
vaBW	vaBW

Wert	Benutzeroberfläche
XE	Modus Easy
XA	Modus Advanced
XP	Modus Professional

551

Lock/unlock

Ermöglicht das Sperren der Bedienfelder und die Einführung eines Schutzcodes.

Siehe Abschnitt "Lock/unlock (Set up 551)".

552

Lautstärke der akustischen Warnvorrichtung

Zur Einstellung der Lautstärke der akustischen Warnvorrichtung.

Minimum	Maximal	Standard
0/aus	10	10

601

Schrittweite

Ermöglicht die Regulierung eines Parameters mit einer Schrittweite, die vom Bediener persönlich eingestellt werden kann.

Funktion über Taste Up/Down des Brenners steuerbar.

Minimum	Maximal	Standard
1	999	1

602

Externer Parameter CH1, CH2, CH3, CH4

Ermöglicht das Verwalten externer Parameter 1, 2, 3, 4 (Minimalwert, Maximalwert, Standardwert, gewählter Parameter).

Siehe Abschnitt "Verwaltung Externer Steuerungen (Set up 602)".

606

U/D Brenner

Ermöglicht das Verwalten externer Parameter (U/D).

Wert	Standard	Rückruffunktion
0/aus	-	aus
1/I1	X	Strom
	-	Programmabruf

612

DgMig Brennereinstellung

Ermöglicht die Steuerung der Kanäle des digitalen Schweißbrenners.

Wert	Standard	Rückruffunktion
0/aus	-	aus
1/I1	-	Strom
2/ 	-	Programmabruf
3/CH3	-	CH3
4/CH4	-	CH4
5/STD	X	STD

653

Drahtvorschubgeschwindigkeit

Ermöglicht die Einstellung der Drahtvorschubgeschwindigkeit (Während der Ladephase).

Minimum	Maximal	Standard
0.5 m/min	22.0 m/min	3.0 m/min

705

Kalibrierung des Schweißkreiswiderstands

Ermöglicht die Einstellung der Anlage.

Siehe Abschnitt "Kalibrierung des Schweißkreiswiderstands (set up 705)".

Standard 10 mΩ

751

Stromanzeige

Ermöglicht die Anzeige des Ist-Schweißstroms.



752

Spannungsanzeige

Ermöglicht die Anzeige der Ist-Schweißspannung.



755

Gasdurchfluss-Anzeige

Ermöglicht die Anzeige des Gasdurchfluss-Istwertes.



757

Anzeige der Drahtgeschwindigkeit

Encoder-Anzeige Motor 1.



758

Geschwindigkeit der Roboterbewegung

Ermöglicht die Anzeige der Geschwindigkeit des Roboterarms oder der automatischen Anlage.



760

Stromanzeige (Motor 1)

Ermöglicht die Anzeige des Ist-Motorstroms (Motor 1).



761

Anzeige der Drahtgeschwindigkeit

Encoder-Anzeige Motor 2.



762

Stromanzeige (Motor 2)

Ermöglicht die Anzeige des Ist-Motorstroms (Motor 2).



763

Anzeige der Drahtgeschwindigkeit

Anzeige des Ist-Drahtvorschubs.



764

Anzeige des Kühlmitteldurchflusses

Ermöglicht die Anzeige des Kühlmitteldurchflusses.



765

Anzeige der Kühlmitteltemperatur

Ermöglicht die Anzeige der Kühlmitteltemperatur.



768

Messung Wärmeeintrag HI

Ermöglicht das Ablesen des Wertes der Messung des Wärmeeintrags beim Schweißen. (KJ/cm)



770

Wert der Abschmelzleistung

Ermöglicht die Wertanzeige der Abschmelzleistung.



771

Stromsignal Nahtfolgesystem

Ermöglicht die Anzeige des Stromwerts zur Steuerung des Nahtfolgesystems.



772

Spannungssignal Nahtfolgesystem

Ermöglicht die Anzeige des Spannungswerts zur Steuerung des Nahtfolgesystems.

801

Schutzgrenzen

Ermöglicht die Einstellung der Warn- und Schutzgrenzen.

Ermöglicht die Steuerung des Schweißverfahrens, indem Warn- und Schutzgrenzen für die messbaren Hauptparameter eingestellt werden.

Ermöglicht die genaue Steuerung der verschiedenen Schweißphasen.

854

Stromversorgung

Ermöglicht die Einstellung des Generators als „Versorgungsgerät“ für besondere werkzeuge.

Wert	Standard	Rückruffunktion
aus	X	Ausgeschaltet
12÷80 V	-	Energieversorgung

5.2 Spezielle Verfahren zur Verwendung der Parameter**5.2.1 Personalisierung der 7-Segment-Anzeige**

Ermöglicht die konstante Anzeige eines Parameterwerts auf dem Display mit 7 Segmenten.



- Gehen Sie ins Set-up hinein, indem Sie den Taster Encoder für mindestens 5 Sekunden drücken.
- Wählen Sie den gewünschten Parameter, indem Sie den Encoder drehen.
- Speichern Sie den gewählten Parameter in der 7-Segment-Anzeige, indem Sie die Taste drücken **357**.
- Speichern und verlassen Sie das aktuelle Menü, indem Sie die Taste drücken **Save & Exit**.

5.2.2 Interface-Personalisierung (Set up 500)

Ermöglicht das Anpassen der Parameter im Haupt-Menü.

500

Maschineneinstellung

Ermöglicht die Auswahl der erforderlichen Grafikschnittstelle.

Wert	Benutzeroberfläche
XE	Modus Easy
XA	Modus Advanced
XP	Modus Professional

MODUS XE

MMA / E-Hand	
Schweißparameter	I.
WIG	
Schweißparameter	I.
Funktionen	      
MIG/MAG	
Schweißparameter	 

Funktionen



MODUS XA

MMA / E-Hand

Schweißparameter



Funktionen



WIG

Schweißparameter



Funktionen



MIG/MAG

Schweißparameter



Funktionen



MODUS XP

MMA / E-Hand

Schweißparameter



Funktionen



WIG

Schweißparameter



Funktionen



MIG/MAG

Schweißparameter



Funktionen



DE

5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Ermöglicht das Sperren der Bedienfelder und die Einführung eines Schutzcodes.



Parameterauswahl

- ▶ Gehen Sie ins Set-up hinein, indem Sie den Taster Encoder für mindestens 5 Sekunden drücken.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Parameter aus (551).
- ▶ Aktivieren Sie die Einstellung des gewählten Parameters, indem Sie den Taster Encoder drücken.



Passworteinstellung

- ▶ Stellen Sie einen Nummerncode (Passwort) ein, indem Sie den Encoder drehen.
- ▶ Den Vorgang durch Drücken der Encoder-Taste bestätigen.
- ▶ Brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Taste drücken .
- ▶ Zum Speichern der Änderungen folgende Taste drücken: .



Bedienfeld-Funktionen



Jedes Ausführen eines Vorganges an einem gesperrten Bedienfeld ruft diese Anzeige hervor.

- ▶ Entsperren Sie das Bedienfeld zeitweise (für 5 Minuten), indem Sie den Encoder drehen und das richtige Passwort eingeben.
- ▶ Den Vorgang durch Drücken der Encoder-Taste bestätigen.
- ▶ Entsperren Sie das Bedienfeld dauerhaft, indem Sie ins Set-up hineingehen (Befolgen Sie die oben gemachten Anweisungen!) und setzen Sie den Parameter 551 zurück auf "OFF".
- ▶ Den Vorgang durch Drücken der Encoder-Taste bestätigen.
- ▶ Zum Speichern der Änderungen folgende Taste drücken: .

5.2.4 Verwaltung Externer Steuerungen (Set up 602)

Ermöglicht das Verwalten externer Parameter 2 (Minimalwert, Maximalwert, Standardwert, gewählter Parameter).



Parameterauswahl

- ▶ Gehen Sie ins Set-up hinein, indem Sie den Taster Encoder für mindestens 5 Sekunden drücken.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Parameter aus (602).
- ▶ Gehen Sie ins Menü "Verwaltung Externer Steuerungen" hinein, indem Sie den Taster Encoder drücken.



Verwaltung Externer Steuerungen

- ▶ Wählen Sie den gewünschten Ausgang der RC Fernsteuerung (CH1, CH2, CH3, CH4), indem Sie die Taste drücken .
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Parameter (Min-Max-parameter), indem Sie den Taster Encoder drücken.
- ▶ Stellen Sie den gewünschten Parameter (Min-Max-parameter) ein, indem Sie den Encoder drehen.
- ▶ Zum Speichern der Änderungen folgende Taste drücken: .
- ▶ Brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Taste drücken .

5.2.5 Kalibrierung des Schweißkreiswiderstands (set up 705)



Parameterauswahl

- ▶ Gehen Sie ins Set-up hinein, indem Sie den Taster Encoder für mindestens 5 Sekunden drücken.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Parameter aus (705).
- ▶ Aktivieren Sie die Einstellung des gewählten Parameters, indem Sie den Taster Encoder drücken.



Kalibrierung

- ▶ Die Kappe abnehmen und die angegebene Düsenspitze des Brenners einsetzen. (MIG/MAG)
- ▶ Elektrischen Kontakt zwischen Drahtführungsspitze und Schweißwerkstück herstellen. (MIG/MAG)
- ▶ Elektrischen Kontakt zwischen Wolframelektroden und Schweißwerkstück herstellen. (TIG)
- ▶ Bringen Sie den Elektrodenhalterbrenner und das zu schweißende Werkstück in Kontakt. (MMA)
- ▶ Taste  (oder Brennertaste die Taste) zum Starten des Vorgangs drücken.
- ▶ Die Berührung muss mindestens eine Sekunde lang bestehen.
- ▶ Der am Display gezeigte Wert wird nach der Einstellung aktualisiert.
- ▶ Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie die Taste drücken .
- ▶ Brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Taste drücken .
- ▶ Zum Speichern der Änderungen und Verlassen des Setups folgende Taste drücken: .

DE

5.2.6 Schutzgrenzen (Set up 801)


Ermöglicht die Einstellung der Warn- und Schutzgrenzen.

Ermöglicht die Steuerung des Schweißverfahrens, indem Warn- und Schutzgrenzen für die messbaren Hauptparameter eingestellt werden.

Ermöglicht die genaue Steuerung der verschiedenen Schweißphasen.

Siehe Abschnitt "Schutzgrenzen (Set up 801)".

Warngrenzen		Schutzgrenzen	
	Schweißstrom		Schweißspannung
	Gasdurchfluss-Anzeige		Geschwindigkeit der Roboterbewegung
	Stromanzeige (Motor 1)		Stromanzeige (Motor 2)
	Anzeige des Kühlmitteldurchflusses		Anzeige der Drahtgeschwindigkeit
	Anzeige der Kühlmitteltemperatur		

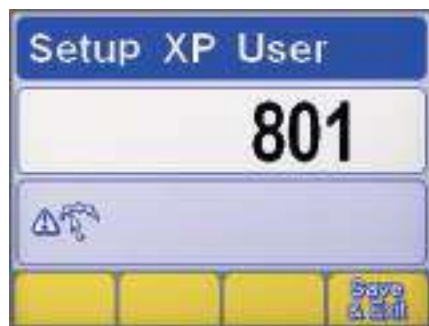


Parameterauswahl

- Gehen Sie ins Set-up hinein, indem Sie den Taster Encoder für mindestens 5 Sekunden drücken.
- Wählen Sie den gewünschten Parameter aus (801).
- Gehen Sie ins Menü "Schutzgrenzen" hinein, indem Sie den Taster Encoder drücken.



Parameterauswahl

 - Wählen Sie den gewünschten Parameter, indem Sie die Taste drücken .
- Wählen Sie die Einstellungsmethode der Schutzgrenzen, indem Sie die Taste drücken. .



Modusauswahl



Absoluter Wert



Prozentwert

Einstellung der Schutzgrenzen

- ① Zeile Warngrenzen
- ② Zeile Alarmgrenzen
- ③ Spalte Minimalgrenze
- ④ Spalte Maximalgrenze


- Wählen Sie den gewünschten Kasten, indem Sie den Taster Encoder drücken (der ausgewählte Kasten wird invers dargestellt).
- Stellen Sie den Wert der gewählten Grenze ein, indem Sie den Encoder drehen.
- Zum Speichern der Änderungen folgende Taste drücken: .




Das Überschreiten einer der Schutzgrenzen lässt ein sichtbares Signal auf dem Bedienfeld erscheinen.




Das Überschreiten einer der Alarmgrenzen lässt ein sichtbares Signal auf dem Bedienfeld erscheinen und löst die sofortige Blockade des Schweißvorgangs aus.

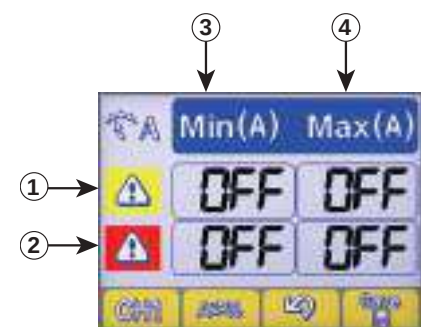


6. ZUBEHÖR

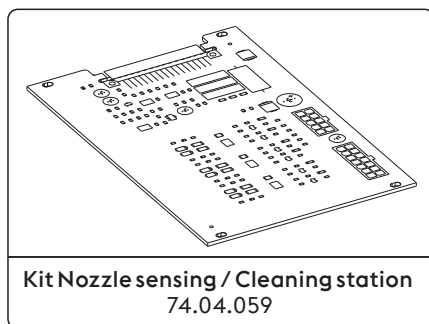

Kit Nozzle sensing / Cleaning station
74.04.059

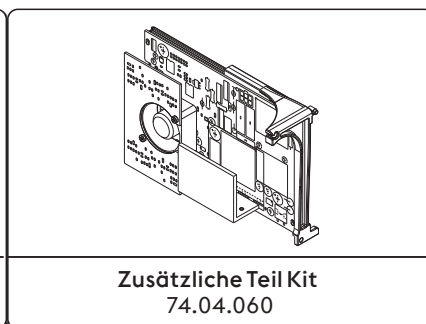

Zusätzliche Teil Kit
74.04.060

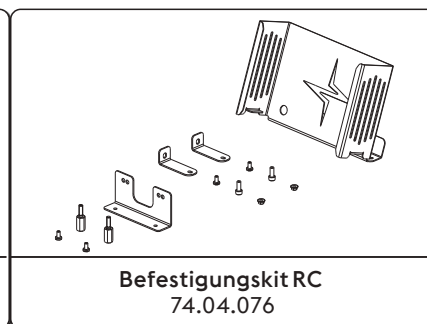

Befestigungskit RC
74.04.076

Siehe Abschnitt "Installation kits/zubehör".



Die regelmäßige Wartung der Anlage muss nach den Angaben des Herstellers erfolgen. Wenn das Gerät in Betrieb ist, müssen alle Zugangs-, Wartungstüren und Abdeckungen geschlossen und verriegelt sein. Die Anlage darf keiner Änderung unterzogen werden. Vermeiden Sie Ansammlungen von Metallstaub in der Nähe und über den Lüftungsschlitzen.



Jeder Wartungseingriff darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden. Das Reparieren oder Austauschen von Anlageteilen durch unautorisiertes Personal hebt die Produktgarantie auf. Das Reparieren oder Austauschen von Anlageteilen darf ausschließlich von Fachpersonal ausgeführt werden.



Trennen Sie die Anlage von der Stromzufuhr vor jedem Wartungseingriff!

7.1 Führen Sie folgende regelmäßige Überprüfungen am Generator durch

7.1.1 Anlage



Das Innere der Anlage mittels Druckluft mit niederem Druck und weichen Pinseln reinigen. Elektrische Verbindungen und Anschlusskabel prüfen.

7.1.2 Für die Instandhaltung oder das Austauschen von Schweißbrennersbestandteilen, der Schweißzange und/oder der Erdungskabel:



Die Temperatur der Teile kontrollieren und sicherstellen, dass sie nicht mehr heiß sind.



Immer Schutzhandschuhe anziehen, die den Sicherheitsstandards entsprechen.



Geeignete Schlüssel und Werkzeuge verwenden.

7.2 Verantwortung



Durch Unterlassung der oben genannten Wartung wird jegliche Garantie aufgehoben und der Hersteller wird von jeglicher Haftung befreit. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, falls sich der Benutzer nicht an diese Vorschriften hält. Wenden Sie sich bei jedem Zweifel und/oder bei jedem Problem an die nächstgelegene Technische Kundendienststelle.

8. ALARMCODES



ALARM

Die Auslösung eines Alarms bzw. das Überschreiten einer kritischen Warnschwelle hat eine entsprechende Anzeige am Bedienfeld sowie den sofortigen Abbruch der Schweißvorgänge zur Folge.



ACHTUNG

Das Überschreiten einer Schutzgrenze verursacht ein visuelles Signal auf dem Bedienfeld, ermöglicht jedoch die Fortsetzung der Schweißvorgänge.

Nachstehend sind alle Alarmer und Warnschwellen der Anlage aufgelistet.

 E01	Übertemperatur		 E02	Übertemperatur	
 E03	Übertemperatur		 E05	Überstrom	
 E06	Überstrom des Leistungsmoduls (Boost)		 E07	Fehler in der Stromversorgung des Drahtvorschubmotors	

 E08	Motor blockiert		 E10	Überstrom des Leistungsmoduls (Inverter)	
 E11	Anlagen-Konfigurationsfehler		 E12.1	Kommunikationsfehler WF1	
 E13	Kommunikationsfehler		 E14.xx	Ungültiges Programm Der Untercode des Fehlers bezeichnet die Nummer des gelöschten Auftrags	
 E15	Ungültiges Programm		 E16.1	Kommunikationsfehler RI 1000/2000/3000 (CAN bus)	
 E16.2	Kommunikationsfehler RI 3000 (Modbus)		 E16.3	Kommunikationsfehler RI 1000/2000	
 E19.1	Anlagen-Konfigurationsfehler		 E19.2	Anlagen-Konfigurationsfehler	
 E19.3	Anlagen-Konfigurationsfehler		 E19.4	Anlagen-Konfigurationsfehler	
 E19.5	Anlagen-Konfigurationsfehler		 E19.8	Anlagen-Konfigurationsfehler	
 E19.9	Anlagen-Konfigurationsfehler		 E19.10	Anlagen-Konfigurationsfehler	
 E19.11	Anlagen-Konfigurationsfehler (WF)		 E22	Kommunikationsfehler (DSP)	
 E23	Speicher defekt (RC)		 E27	Speicher defekt (RTC)	
 E28	Speicher defekt (Anzeige der Temperatur)		 E29	Maße unvereinbar	
 E30	Kommunikationsfehler (H.F.)		 E31	Kommunikationsfehler (AC/DC)	
 E33.1	Anlagen-Konfigurationsfehler (LCD 3.5")		 E33.2	Anlagen-Konfigurationsfehler (LCD 4.7")	
 E38	Unterspannung		 E40	Stromversorgung der Anlage Fehler	
 E41	Überspannung		 E42	Unterspannung	
 E43	Kühlmittelmangel		 E44	Gasmangel	

 E49	Notschalter (Automatisierungs- und Robotertechnik)		 E50	Draht festgeklebt (Automatisierungs- und Robotertechnik)	
 E51	Einstellungen nicht unterstützt (Automatisierungs- und Robotertechnik)		 E52	Anti-Kollision (Automatisierungs- und Robotertechnik)	
 E53	Externer Gasdurchflussmesser Fehler (Automatisierungs- und Robotertechnik)		 E54	Stromgrenze überschritten (Untere Grenze)	
 E55	Stromgrenze überschritten (Obere Grenze)		 E56	Spannungsgrenze überschritten (Untere Grenze)	
 E57	Spannungsgrenze überschritten (Obere Grenze)		 E58	Gasdurchflussgrenze überschritten (Untere Grenze)	
 E59	Gasdurchflussgrenze überschritten (Obere Grenze)		 E60	Geschwindigkeitsgrenze überschritten (Untere Grenze)	
 E61	Geschwindigkeitsgrenze überschritten (Obere Grenze)		 E62	Stromgrenze überschritten (Untere Grenze)	
 E63	Stromgrenze überschritten (Obere Grenze)		 E64	Spannungsgrenze überschritten (Untere Grenze)	
 E65	Spannungsgrenze überschritten (Obere Grenze)		 E66	Gasdurchflussgrenze überschritten (Untere Grenze)	
 E67	Gasdurchflussgrenze überschritten (Obere Grenze)		 E68	Geschwindigkeitsgrenze überschritten (Untere Grenze)	
 E69	Geschwindigkeitsgrenze überschritten (Obere Grenze)		 E71	Übertemperatur des Kühlmittels	
 E72	Push-Pull-Motorüberstrom		 E73	Drahtgeschwindigkeitsbegrenzung überschritten (speed meter)	
 E74	Stromgrenze Motor 1 überschritten		 E75	Stromgrenze Motor 2 überschritten	
 E76	Kühlmitteldurchflussgrenze überschritten		 E77	Kühlmitteltemperaturgrenze überschritten	
 E78	Wartung aktiviert (Automatisierungs- und Robotertechnik)		 E80	Drahtmangel (wire end)	
 E81	Überstrom (Pump-WU)		 E82	Kommunikationsfehler (WU)	
 E83	Pump-blockiert		 E99.6	Alarm Systemkonfiguration	


E99.7

Alarm Systemkonfiguration




E99.8

Alarm Systemkonfiguration




E99.9

Alarm Systemkonfiguration




E99.10

Alarm Systemkonfiguration




E99.11

Speicher defekt




E99.12

Anlagen-Konfigurationsfehler



9. FEHLERSUCHE

Anlage lässt sich nicht einschalten (grüne LED aus)

Ursache

- » Keine Netzspannung an Versorgungssteckdose.
- » Stecker oder Versorgungskabel defekt.
- » Netzsicherung durchgebrannt.
- » Hauptschalter defekt.
- » Fehlerhafte oder defekte Verbindung zwischen Drahtvorschubgerät und Generator.
- » Elektronik defekt.

Lösung

- » Elektrische Anlage überprüfen und ggf. reparieren.
- » Nur Fachpersonal dazu einsetzen.
- » Schadhafte Teil ersetzen.
- » Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.
- » Schadhafte Teil ersetzen.
- » Schadhafte Teil ersetzen.
- » Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.
- » Überprüfen, ob die verschiedenen Teile der Anlage richtig angeschlossen sind.
- » Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Keine Ausgangsleistung (Anlage schweißt nicht)

Ursache

- » Brenntaste defekt.
- » Anlage überhitzt (Übertemperaturalarm - gelbe LED an).
- » Seitliche Abdeckung geöffnet oder Türschalter defekt.
- » Masseverbindung unkorrekt.
- » Netzspannung außerhalb des Bereiches der zulässigen Betriebsspannung (gelbe LED an).
- » Schütz defekt.
- » Elektronik defekt.

Lösung

- » Schadhafte Teil ersetzen.
- » Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.
- » Warten, bis die Anlage abgekühlt ist, die Anlage aber nicht ausschalten.
- » Aus Gründen der Arbeitssicherheit muss die seitliche Abdeckung beim Schweißen geschlossen sein.
- » Schadhafte Teil ersetzen.
- » Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.
- » Korrekte Masseverbindung ausführen.
- » Siehe Kapitel "Inbetriebnahme".
- » Netzspannung wieder in den Bereich der zulässigen Betriebsspannung des Generators bringen.
- » Korrekten Anschluss der Anlage ausführen.
- » Siehe Kapitel "Anschluss".
- » Schadhafte Teil ersetzen.
- » Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.
- » Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Falsche Ausgangsleistung

Ursache

- » Falsche Auswahl des Schweißverfahrens oder Wahlschalter defekt.

Lösung

- » Korrekte Auswahl des Schweißverfahrens treffen.

- » Falsche Einstellungen der Parameter und der Funktionen der Anlage.
- » Potentiometer/Encoder zur Regulierung des Schweißstroms defekt.
- » Netzspannung außerhalb des Bereiches der zulässigen Betriebsspannung.
- » Ausfall einer Phase.
- » Elektronik defekt.

- » Ein Reset der Anlage ausführen und die Schweißparameter neu einstellen.
- » Schadhaftes Teil ersetzen.
- » Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.
- » Korrekten Anschluss der Anlage ausführen.
- » Siehe Kapitel "Anschluss".
- » Korrekten Anschluss der Anlage ausführen.
- » Siehe Kapitel "Anschluss".
- » Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Drahtvorschub blockiert

Ursache

- » Brenntaste defekt.
- » Rollen nicht korrekt oder abgenutzt.
- » Getriebemotor defekt.
- » Drahtführungsspirale beschädigt.
- » Drahtvorschub nicht gespeist.
- » Wicklung des Drahtes auf der Spule unregelmäßig.
- » Brennerdüse geschmolzen (Draht klebt)

Lösung

- » Schadhaftes Teil ersetzen.
- » Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.
- » Rollen ersetzen.
- » Schadhaftes Teil ersetzen.
- » Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.
- » Schadhaftes Teil ersetzen.
- » Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.
- » Anschluss am Generator überprüfen.
- » Siehe Kapitel "Anschluss".
- » Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.
- » Verwicklung des Drahtes beheben oder Spule ersetzen.
- » Schadhaftes Teil ersetzen.

Drahtvorschub unregelmäßig

Ursache

- » Brenntaste defekt.
- » Rollen nicht korrekt oder abgenutzt.
- » Getriebemotor defekt.
- » Drahtführungsspirale beschädigt.
- » Fehleinstellung der Spulenbremse oder der Andruckrollen.

Lösung

- » Schadhaftes Teil ersetzen.
- » Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.
- » Rollen ersetzen.
- » Schadhaftes Teil ersetzen.
- » Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.
- » Schadhaftes Teil ersetzen.
- » Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.
- » Spulenbremse lockern.
- » Druck auf die Andruckrollen erhöhen.

Unstabiler Lichtbogen

Ursache

- » Schutzgas ungenügend.
- » Feuchtigkeit im Schweißgas.
- » Schweißparameter unkorrekt.

Lösung

- » Druckluftdurchfluss korrekt regulieren.
- » Prüfen, dass Diffusor und Gasdüse am Brenner in gutem Zustand sind.
- » Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen.
- » Für den einwandfreien Zustand der Gaszuleitung sorgen.
- » Schweißanlage genau kontrollieren.
- » Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Zu viele Spritzer

Ursache

- » Bogenlänge unkorrekt.
- » Schweißparameter unkorrekt.
- » Schutzgas ungenügend.
- » Bogendynamik unkorrekt.
- » Durchführung des Schweißens unkorrekt.

Lösung

- » Abstand zwischen Elektrode und Werkstück reduzieren.
- » Schweißspannung verringern.
- » Schweißstrom verringern.
- » Druckluftdurchfluss korrekt regulieren.
- » Prüfen, dass Diffusor und Gasdüse am Brenner in gutem Zustand sind.
- » Induktivitätswert des Schweißkreises erhöhen.
- » Brennerneigung reduzieren.

Ungenügende Durchstrahlungsdicke

Ursache

- » Durchführung des Schweißens unkorrekt.
- » Schweißparameter unkorrekt.
- » Elektrode unkorrekt.
- » Nahtvorbereitung unkorrekt.
- » Masseverbindung unkorrekt.
- » Zu große Werkstücke.

Lösung

- » Vorschubgeschwindigkeit beim Schweißen herabsetzen.
- » Schweißstrom erhöhen.
- » Eine Elektrode mit kleinerem Durchmesser benutzen.
- » Abschrägung vergrößern.
- » Korrekte Masseverbindung ausführen.
- » Siehe Kapitel "Inbetriebnahme".
- » Schweißstrom erhöhen.

Zundereinschlüsse

Ursache

- » Unvollständiges Entfernen des Zunders.
- » Elektrode mit zu großem Durchmesser.
- » Nahtvorbereitung unkorrekt.
- » Durchführung des Schweißens unkorrekt.

Lösung

- » Werkstücke vor dem Schweißen sorgfältig reinigen.
- » Eine Elektrode mit kleinerem Durchmesser benutzen.
- » Abschrägung vergrößern.
- » Abstand zwischen Elektrode und Werkstück reduzieren.
- » In allen Schweißphasen ordnungsgemäß vorgehen.

Wolfram-Einschlüsse

Ursache

- » Schweißparameter unkorrekt.
- » Elektrode unkorrekt.
- » Durchführung des Schweißens unkorrekt.

Lösung

- » Schweißstrom verringern.
- » Elektrode mit größerem Durchmesser benutzen.
- » Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen.
- » Elektrode korrekt schleifen.
- » Kontakte zwischen Elektrode und Schweißbad vermeiden.

Blasen

Ursache

- » Schutzgas ungenügend.

Lösung

- » Druckluftdurchfluss korrekt regulieren.
- » Prüfen, dass Diffusor und Gasdüse am Brenner in gutem Zustand sind.

Verklebungen

Ursache

- » Bogenlänge unkorrekt.
- » Schweißparameter unkorrekt.
- » Durchführung des Schweißens unkorrekt.
- » Zu große Werkstücke.
- » Bogendynamik unkorrekt.

Lösung

- » Abstand zwischen Elektrode und Werkstück vergrößern.
- » Schweißspannung erhöhen.
- » Schweißstrom erhöhen.
- » Schweißspannung erhöhen.
- » Brennerneigung erhöhen.
- » Schweißstrom erhöhen.
- » Schweißspannung erhöhen.
- » Induktivitätswert des Schweißkreises erhöhen.

Einschnitte an den Rändern

Ursache	Lösung
» Schweißparameter unkorrekt.	» Schweißstrom verringern. » Eine Elektrode mit kleinerem Durchmesser benutzen.
» Bogenlänge unkorrekt.	» Abstand zwischen Elektrode und Werkstück reduzieren. » Schweißspannung verringern.
» Durchführung des Schweißens unkorrekt.	» Seitliche Pendelgeschwindigkeit beim Füllen reduzieren. » Vorschubgeschwindigkeit beim Schweißen herabsetzen.
» Schutzgas ungenügend.	» Gas verwenden, das für die zu schweißenden Werkstoffe geeignet ist.

Oxydationen

Ursache	Lösung
» Schutzgas ungenügend.	» Druckluftdurchfluss korrekt regulieren. » Prüfen, dass Diffusor und Gasdüse am Brenner in gutem Zustand sind.

Porosität

Ursache	Lösung
» Vorhandensein von Fett, Lack, Rost oder Schmutz auf den Werkstücken.	» Werkstücke vor dem Schweißen sorgfältig reinigen.
» Vorhandensein von Feuchtigkeit im Zusatzwerkstoff.	» Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen. » Zusatzwerkstoff immer in einwandfreiem Zustand halten
» Vorhandensein von Feuchtigkeit im Zusatzwerkstoff.	» Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen. » Zusatzwerkstoff immer in einwandfreiem Zustand halten
» Bogenlänge unkorrekt.	» Abstand zwischen Elektrode und Werkstück reduzieren. » Schweißspannung verringern.
» Feuchtigkeit im Schweißgas.	» Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen. » Für den einwandfreien Zustand der Gaszuleitung sorgen.
» Schutzgas ungenügend.	» Druckluftdurchfluss korrekt regulieren. » Prüfen, dass Diffusor und Gasdüse am Brenner in gutem Zustand sind.
» Zu schnelles Erstarren des Schweißbads.	» Vorschubgeschwindigkeit beim Schweißen herabsetzen. » Werkstücke vorwärmen. » Schweißstrom erhöhen.

Wärmerisse

Ursache	Lösung
» Schweißparameter unkorrekt.	» Schweißstrom verringern. » Eine Elektrode mit kleinerem Durchmesser benutzen.
» Vorhandensein von Fett, Lack, Rost oder Schmutz auf den Werkstücken.	» Werkstücke vor dem Schweißen sorgfältig reinigen.
» Vorhandensein von Feuchtigkeit im Zusatzwerkstoff.	» Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen. » Zusatzwerkstoff immer in einwandfreiem Zustand halten
» Durchführung des Schweißens unkorrekt.	» Den korrekten Arbeitsablauf für die zu schweißende Verbindung ausführen.
» Ungleiche Eigenschaften der Werkstücke.	» Vor dem Schweißen ein Puffern ausführen.

Kälterisse

Ursache	Lösung
» Vorhandensein von Feuchtigkeit im Zusatzwerkstoff.	» Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen. » Zusatzwerkstoff immer in einwandfreiem Zustand halten
» Besondere Form der zu schweißenden Verbindung.	» Werkstücke vorwärmen. » Ein Nachwärmen ausführen. » Den korrekten Arbeitsablauf für die zu schweißende Verbindung ausführen.

10. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Eigenschaften URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Versorgungsspannung U1 (50/60 Hz)	3x400(±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	mΩ
Netzsicherung (träge)	25	A
Kommunikation-Bus	DIGITAL	
Max. Leistungsaufnahme (MMA)	16.9	kVA
Max. Leistungsaufnahme (MMA)	16.1	kW
Max. Leistungsaufnahme (TIG)	12.6	kVA
Max. Leistungsaufnahme (TIG)	12.1	kW
Max. Leistungsaufnahme (MIG/MAG)	16.1	kVA
Max. Leistungsaufnahme (MIG/MAG)	15.3	kW
Leistungsaufnahme im deaktivierten Zustand **	50	W
Leistungsfaktor (PF)	0.95	
Wirkungsgrad (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Max. Stromaufnahme I1max	24.4	A
Stromaufnahme I1	18.9	A
Arbeitsbereich	3-400	A
Leerlaufspannung Uo	73	Vdc

** Siehe Kapitel „BLINDLEISTUNG MINDESTKONFIGURATION“

* Diese Anlage entspricht der EN / IEC 61000-3-11.

* Die Anlage entspricht der Norm EN / IEC 61000-3-12, wenn die maximal zulässige Netzimpedanz an der Schnittstelle zum öffentlichen Netz (Netzübergabestelle) kleiner oder gleich dem festgelegten Wert Zmax ist. Wenn sie an ein öffentliches Niederspannungsversorgungsnetz angeschlossen wird, liegt es in der Verantwortung des Installateurs oder Betreibers der Anlage sicherzustellen, dass die Anlage angeschlossen werden darf, indem, falls notwendig, der Netzbetreiber konsultiert wird.

Einschaltdauer URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
	3x400	
Einschaltdauer MIG/MAG (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Einschaltdauer MIG/MAG (25°C)		
(X=100%)	400	A
Einschaltdauer WIG (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Einschaltdauer WIG (25°C)		
(X=100%)	400	A
Einschaltdauer MMA / E-Hand (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Einschaltdauer MMA / E-Hand (25°C)		
(X=100%)	400	A

Physikalische Eigenschaften URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)			U.M.
Schutzart IP	IP23S		
Isolationsklasse	H		
Abmessungen (LxBxH)	690x290x510		mm
Gewicht	35.2		Kg
Abschnitt netzkabel	4x4		mm ²
Länge des Versorgungskabel	5		m
Konstruktionsnormen	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015		

Elektrische Eigenschaften URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
Versorgungsspannung U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)		Vac
Zmax (@PCC) *	57	57		mΩ
Netzsicherung (träge)	45	25		A
Kommunikation-Bus	DIGITAL	DIGITAL		
Max. Leistungsaufnahme (MMA)	17.4	16.9		kVA
Max. Leistungsaufnahme (MMA)	16.5	16.1		kW
Max. Leistungsaufnahme (TIG)	13.0	12.6		kVA
Max. Leistungsaufnahme (TIG)	12.4	12.1		kW
Max. Leistungsaufnahme (MIG/MAG)	16.5	16.1		kVA
Max. Leistungsaufnahme (MIG/MAG)	15.7	15.3		kW
Leistungsaufnahme im deaktivierten Zustand **	50	50		W
Leistungsfaktor (PF)	0.95	0.95		
Wirkungsgrad (μ)	87	88		%
Cos φ	0.99	0.99		
Max. Stromaufnahme I1max	43.7	24.4		A
Stromaufnahme I1	33.8	18.9		A
Arbeitsbereich	3-400	3-400		A
Leerlaufspannung Uo	73	73		Vdc

** Siehe Kapitel „BLINDLEISTUNG MINDESTKONFIGURATION“

* Diese Anlage entspricht der EN / IEC 61000-3-11.

* Die Anlage entspricht der Norm EN / IEC 61000-3-12, wenn die maximal zulässige Netzimpedanz an der Schnittstelle zum öffentlichen Netz (Netzübergabestelle) kleiner oder gleich dem festgelegten Wert Zmax ist. Wenn sie an ein öffentliches Niederspannungsversorgungsnetz angeschlossen wird, liegt es in der Verantwortung des Installateurs oder Betreibers der Anlage sicherzustellen, dass die Anlage angeschlossen werden darf, indem, falls notwendig, der Netzbetreiber konsultiert wird.

DE

Einschaltdauer URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)			
	3x230	3x400	U.M.
Einschaltdauer MIG/MAG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Einschaltdauer MIG/MAG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A
Einschaltdauer WIG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Einschaltdauer WIG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A
Einschaltdauer MMA / E-Hand (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Einschaltdauer MMA / E-Hand (25°C)			
(X=100%)	400	400	A

Physikalische Eigenschaften URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)			U.M.
Schutzart IP	IP23S		
Isolationsklasse	H		
Abmessungen (LxBxH)	690x290x510		mm
Gewicht	36.2		Kg
Abschnitt netzkabel	4x6		mm ²
Länge des Versorgungskabel	5		m
Konstruktionsnormen	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015		

Elektrische Eigenschaften URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)			U.M.
Versorgungsspannung U ₁ (50/60 Hz)	3x400 (±15%)		Vac
Z _{max} (@PCC) *	49		mΩ
Netzsicherung (träge)	30		A
Kommunikation-Bus	DIGITAL		
Max. Leistungsaufnahme (MMA)	23.6		kVA
Max. Leistungsaufnahme (MMA)	22.5		kW
Max. Leistungsaufnahme (TIG)	18.2		kVA
Max. Leistungsaufnahme (TIG)	17.4		kW
Max. Leistungsaufnahme (MIG/MAG)	22.9		kVA
Max. Leistungsaufnahme (MIG/MAG)	21.9		kW
Leistungsaufnahme im deaktivierten Zustand **	50		W
Leistungsfaktor (PF)	0.95		
Wirkungsgrad (μ)	88		%
Cos φ	0.99		
Max. Stromaufnahme I _{lmax}	33		A
Stromaufnahme I _l	23.9		A
Arbeitsbereich	3-500		A
Leerlaufspannung U ₀	73		Vdc

**** Siehe Kapitel „BLINDLEISTUNG MINDESTKONFIGURATION“**

*** Diese Anlage entspricht der EN / IEC 61000-3-11.**

*** Die Anlage entspricht der Norm EN / IEC 61000-3-12, wenn die maximal zulässige Netzimpedanz an der Schnittstelle zum öffentlichen Netz (Netzübergabestelle) kleiner oder gleich dem festgelegten Wert Z_{max} ist. Wenn sie an ein öffentliches Niederspannungsversorgungsnetz angeschlossen wird, liegt es in der Verantwortung des Installateurs oder Betreibers der Anlage sicherzustellen, dass die Anlage angeschlossen werden darf, indem, falls notwendig, der Netzbetreiber konsultiert wird.**

Einschaltdauer URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		3x400	U.M.
Einschaltdauer MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Einschaltdauer MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Einschaltdauer WIG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Einschaltdauer WIG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Einschaltdauer MMA / E-Hand (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Einschaltdauer MMA / E-Hand (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A

Physikalische Eigenschaften URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Schutzart IP	IP23S	
Isolationsklasse	H	
Abmessungen (LxBxH)	690x290x510	mm
Gewicht	37	Kg
Abschnitt netzkabel	4x4	mm ²
Länge des Versorgungskabel	5	m
Konstruktionsnormen	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

DE

Elektrische Eigenschaften

URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)

U.M.

Versorgungsspannung U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	16.9	49	mΩ
Netzsicherung (träge)	63	30	A
Kommunikation-Bus	DIGITAL	DIGITAL	
Max. Leistungsaufnahme (MMA)	24.5	23.6	kVA
Max. Leistungsaufnahme (MMA)	23.3	22.5	kW
Max. Leistungsaufnahme (TIG)	18.9	18.2	kVA
Max. Leistungsaufnahme (TIG)	18.0	17.4	kW
Max. Leistungsaufnahme (MIG/MAG)	23.9	22.9	kVA
Max. Leistungsaufnahme (MIG/MAG)	22.7	21.9	kW
Leistungsaufnahme im deaktivierten Zustand **	50	50	W
Leistungsfaktor (PF)	0.95	0.95	
Wirkungsgrad (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Max. Stromaufnahme I1max	60.3	33	A
Stromaufnahme I1	42.4	23.9	A
Arbeitsbereich	3-500	3-500	A
Leerlaufspannung Uo	73	73	Vdc

** Siehe Kapitel „BLINDLEISTUNG MINDESTKONFIGURATION“

* Diese Anlage entspricht der EN / IEC 61000-3-11.

* Die Anlage entspricht der Norm EN / IEC 61000-3-12, wenn die maximal zulässige Netzimpedanz an der Schnittstelle zum öffentlichen Netz (Netzübergabestelle) kleiner oder gleich dem festgelegten Wert Zmax ist. Wenn sie an ein öffentliches Niederspannungsversorgungsnetz angeschlossen wird, liegt es in der Verantwortung des Installateurs oder Betreibers der Anlage sicherzustellen, dass die Anlage angeschlossen werden darf, indem, falls notwendig, der Netzbetreiber konsultiert wird.

Einschaltdauer

URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)

3x230

3x400


U.M.

Einschaltdauer MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Einschaltdauer MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)	500	500	A
(X=100%)	470	470	A
Einschaltdauer WIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Einschaltdauer WIG (25°C)			
(X=80%)	500	500	A
(X=100%)	470	470	A
Einschaltdauer MMA / E-Hand (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Einschaltdauer MMA / E-Hand (25°C)			
(X=75%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	470	470	A


Physikalische Eigenschaften URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)		U.M.
Schutzart IP	IP23S	
Isolationsklasse	H	
Abmessungen (LxBxH)	690x290x510	mm
Gewicht	39.5	Kg
Abschnitt netzkabel	4x6	mm ²
Länge des Versorgungskabel	5	m
Konstruktionsnormen	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

BLINDLEISTUNG MINDESTKONFIGURATION

Stromquelle + Fernsteuerung + Roboter-Drahtvorschub

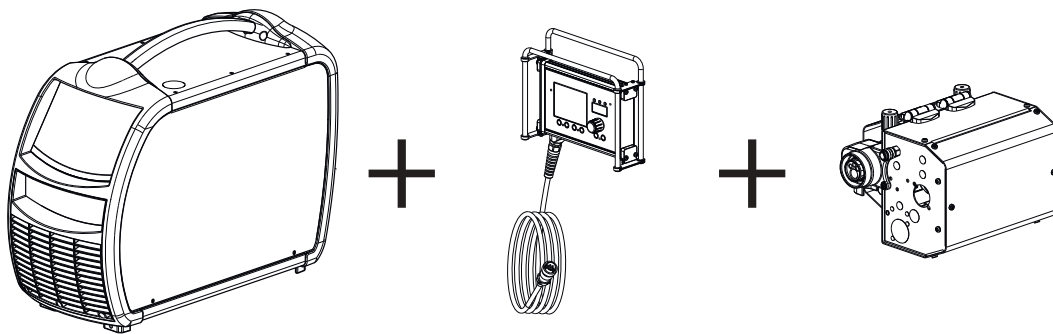

 11. DATENSCHILD

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
		EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
	---	3A/20.0V - 400A/36.0V		
	U ₀	X (40°C)	60%	100%
	73V	I ₂	400A	360A
		U ₂	36.0V	34.4V
	---	3A/10.0V - 400A/20.0V		
	U ₀	X (40°C)	60%	100%
	73V	I ₂	400A	360A
		U ₂	26.0V	24.4V
	---	3A/14.0V - 400A/34.0V		
	U ₀	X (40°C)	60%	100%
	73V	I ₂	400A	360A
		U ₂	34.0V	32.0V
	U ₁	400V	I _{1max} 24.4A	I _{1eff} 18.9A
IP 23 S				 
MADE IN ITALY 				

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
		3A/20.0V - 400A/36.0V		
	U₀ 73V	X (40°C)		60%
		I₂		400A (400A)
		U₂		36.0V (36.0V)
				100%
				360A (360A)
				34.4V (34.4V)
		3A/10.0V - 400A/20.0V		
	U₀ 73V	X (40°C)		60%
		I₂		400A (400A)
		U₂		26.0V (26.0V)
				100%
				360A (360A)
				24.4V (24.4V)
		3A/14.0V - 400A/34.0V		
	U₀ 73V	X (40°C)		60%
		I₂		400A (400A)
		U₂		34.0V (34.0V)
				100%
				360A (360A)
				32.0V (32.0V)
		U₁ 400V(230V)	I_{1max} 24.4A(43.7A)	I_{1eff} 18.9A(33.8A)
IP 23 S				  
MADE IN ITALY 				

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 5000 PSR			N°		
		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A			
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V			
		X_(40°C)	50%	60%	100%
	U₀	I₂	500A	470A	420A
	73V	U₂	40.0V	38.8V	36.8V
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V			
		X_(40°C)	50%	60%	100%
	U₀	I₂	500A	470A	420A
	30V	U₂	30.0V	28.8V	26.8V
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V			
		X_(40°C)	50%	60%	100%
	U₀	I₂	500A	470A	420A
	73V	U₂	39.0V	37.5V	35.0V
	U₁	400V	I_{1max}	33A	I_{1eff}
IP 23 S				33A	23.9A
			  		
MADE IN ITALY 					

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 5000 PSR			N°		
		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		60974-3:2019	
	==	3A/20.0V - 500A/40.0V			
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%
	73V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)	420A (420A)
		U ₂	40.0V (40.0V)	38.8V (38.8V)	36.8V (36.8V)
	==	3A/10.0V - 500A/30.0V			
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%
	30V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)	420A (420A)
		U ₂	30.0V (30.0V)	28.8V (28.8V)	26.8V (26.8V)
	==	3A/14.0V - 500A/39.0V			
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%
	73V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)	420A (420A)
		U ₂	39.0V (39.0V)	37.5V (37.5V)	35.0V (35.0V)
 50/60 Hz	U ₁ 400V(230V)	I _{1max} 33A(60.3A)	I _{1eff} 23.9A(42.4A)		
IP 23 S			  		
 					

12. BEDEUTUNG DER ANGABEN AUF DEM LEISTUNGSSCHILD

1		2			
3		4			
5	6				
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
18	19	20	21		
22			CE	UKCA	EAC

MADE IN ITALY



CE EU-Konformitätserklärung
EAC EAC-Konformitätserklärung
UKCA UKCA-Konformitätserklärung

- 1 Marke
- 2 Herstellername und -adresse
- 3 Gerätemodell
- 4 Seriennummer
XXXXXXX Baujahr
- 5 Symbol des Schweißmaschinentyps
- 6 Hinweis auf die Konstruktionsnormen
- 7 Symbol des Schweißverfahrens
- 8 Symbol für die Schweißmaschinen, die sich zum Betrieb in Räumen mit großer Stromschlaggefahr eignen
- 9 Symbol des Schweißstroms
- 10 Leerlauf-Nennspannung
- 11 Bereich des Nenn-Höchst- und Nenn-Mindestschweißstroms und der entsprechenden Lastspannung
- 12 Symbol der Einschaltdauer
- 13 Symbol des Nenn-Schweißstroms
- 14 Symbol der Nenn-Schweißspannung
- 15 Werte der Einschaltdauer
- 16 Werte der Einschaltdauer
- 17 Werte der Einschaltdauer
- 15A Werte des Nenn-Schweißstroms
- 16A Werte des Nenn-Schweißstroms
- 17A Werte des Nenn-Schweißstroms
- 15B Werte der üblichen Lastspannung
- 16B Werte der üblichen Lastspannung
- 17B Werte der üblichen Lastspannung
- 18 Symbol der Stromversorgung
- 19 Versorgungs-Nennspannung
- 20 Maximale Nennstromaufnahme
- 21 Maximale Effektivstromaufnahme
- 22 Schutzart

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Le constructeur

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.

Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALIE

Tél. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

déclare sous sa seule responsabilité que le produit suivant:

URANOS NX 4000 PSR	55.03.073
URANOS NX 4000 PSR	55.03.075
URANOS NX 5000 PSR	55.03.074
URANOS NX 5000 PSR	55.03.076

est conforme aux directives EU:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE

2014/30/EU EMC DIRECTIVE

2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

2019/1784/EU EcoDesign

2009/125/EU EcoDesign

et que les normes harmonisées suivantes ont été appliquées:

EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

La documentation certifiant le respect des directives sera tenue à disposition pour les inspections chez le fabricant susmentionné.

Toute intervention ou modification non autorisée par voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. annulera la validité de cette déclaration.

Onara di Tombolo, 03/11/2025

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.



Mirco Frasson



Ivo Bonello

Managing Directors

INDEX GENERAL

1. AVERTISSEMENT	169
1.1 Environnement d'utilisation	169
1.2 Protection individuelle et de l'entourage	169
1.3 Protection contre les fumées et les gaz	171
1.4 Prévention contre le risque d'incendie et d'explosion	171
1.5 Prévention dans l'emploi de bouteilles de gaz	171
1.6 Protection contre les décharges électriques	172
1.7 Champs électromagnétiques et interférences	172
1.8 Degré de protection IP	173
1.9 Élimination	173
2. INSTALLATION	173
2.1 Mode de soulèvement, de transport et de déchargement	174
2.2 Installation de l'appareil	174
2.3 Branchement et raccordement	174
2.4 Mise en service	175
3. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL	179
3.1 Panneau arrière	179
3.2 Panneau prises	179
3.3 Panneau de commande frontal RC 350	180
3.4 Panneau de commande frontal	181
4. UTILISATION DE L'INSTALLATION	181
4.1 Écran de démarrage	181
4.2 Page mode veille	181
4.3 Écran principal	182
4.4 Écran principal du procédé MMA	182
4.5 Écran principal du procédé TIG	183
4.6 Écran principal du procédé MIG/ MAG	184
4.7 Écran de programmes	188
5. MENU SET UP	189
5.1 Set up et paramétrage des paramètres	189
5.2 Procédures spécifiques d'utilisation des paramètres	201
6. ACCESSOIRES	205
7. ENTRETIEN	205
7.1 Contrôles périodiques sur le générateur	205
7.2 Responsabilité	206
8. CODES D'ALARMES	206
9. DIAGNOSTIC ET SOLUTIONS	208
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	212
11. PLAQUE DONNÉES	218
12. SIGNIFICATION DE LA PLAQUE DES DONNÉES	219
13. SCHÉMA	645
14. CONNECTEURS	649
15. LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES	651
16. INSTALLATION KIT/ACCESSOIRES	663

SYMBOLOGIE



Avertissement



Interdictions



Obligations



Indications générales

1. AVERTISSEMENT



Avant de commencer toute opération, assurez-vous d'avoir bien lu et bien compris ce manuel.

N'apportez pas de modification et n'effectuez pas d'opération de maintenance si elles ne sont pas indiquées dans ce manuel. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés aux personnes ou aux objets en cas de non-respect ou de mise en pratique incorrecte des instructions de ce manuel.

Les Instructions de service doivent être conservées en permanence sur le lieu d'utilisation de l'appareil. En complément des présentes instructions de service, les règles générales et locales en vigueur concernant la prévention des accidents et la protection de l'environnement doivent être respectées.

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans aucun préavis.

Les droits de traduction, de reproduction totale ou partielle quels que soient les moyens (y compris les photocopies, les films et les microfilms) sont réservés et interdits sans l'autorisation écrite de **voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.**

Ce qui est reporté ci-dessous est très important et donc nécessaire afin que la garantie puisse être valable.

Le fabricant décline toute responsabilité si l'opérateur ne respecte pas les indications.



Toutes les personnes concernées par la mise en service, l'utilisation, la maintenance et la remise en état de l'appareil doivent:

- posséder les qualifications correspondantes
- avoir des connaissances en soudage
- lire attentivement et suivre avec précision les prescriptions des présentes Instructions de service

Prière de consulter du personnel qualifié en cas de doute ou de problème sur l'utilisation de l'installation, même si elle n'est pas décrite ici.

FR

1.1 Environnement d'utilisation



Chaque installation ne doit être utilisée que dans le but exclusif pour lequel elle a été conçue, de la façon et dans les limites prévues sur la plaque signalétique et/ou dans ce manuel, selon les directives nationales et internationales relatives à la sécurité. Un usage autre que celui expressément déclaré par le fabricant doit être considéré comme inapproprié et dangereux et décharge ce dernier de toute responsabilité.



Cet appareil doit être utilisé exclusivement dans un but professionnel, dans un environnement industriel. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés en cas d'usage domestique.



L'installation doit être utilisée dans un local dont la température est comprise entre -10 et +40°C (entre +14 et +104°F).

L'installation doit être transportée et stockée dans un local dont la température est comprise entre -25 et +55°C (entre -13 et 131°F).

L'installation doit être utilisée dans un local sans poussière, ni acide, ni gaz ou autres substances corrosives.

L'installation ne doit pas être utilisée dans un local dont le taux d'humidité dépasse 50% à 40°C (104°F).

L'installation ne doit pas être utilisée dans un local dont le taux d'humidité dépasse 90% à 20°C (68°F).

L'installation ne doit pas être utilisée à une altitude supérieure à 2000 m au dessus du niveau de la mer (6500 pieds).



Ne pas utiliser cet appareil pour dégeler des tuyaux.

Ne pas utiliser cet appareil pour recharger des batteries et/ou des accumulateurs.

Ne pas utiliser cet appareil pour démarrer des moteurs.

1.2 Protection individuelle et de l'entourage



Le procédé de soudage constitue une source nocive de radiations, de bruit, de chaleur et d'émanations gazeuses. Installer une cloison de séparation ignifuge afin de protéger la zone de soudage des rayons, projections et déchets incandescents. Rappeler aux personnes dans la zone de soudage de ne fixer ni les rayons de l'arc, ni les pièces incandescentes et de porter des vêtements de protection appropriés.



Porter des vêtements de protection afin de protéger la peau contre les rayons de l'arc, les projections ou contre le métal incandescent. Les vêtements portés doivent couvrir l'ensemble du corps et:

- être en bon état
- être ignifuges
- être isolants et secs
- coller au corps et ne pas avoir de revers



Toujours porter des chaussures conformes aux normes, résistantes et en mesure de bien isoler de l'eau.



Toujours utiliser des gants conformes aux normes et en mesure de garantir l'isolation électrique et thermique.



Utiliser un masque avec des protections latérales pour le visage et un filtre de protection adéquat pour les yeux (au moins NR10 ou supérieur).



Toujours porter des lunettes de sécurité avec des coques latérales, particulièrement lors du nettoyage manuel ou mécanique des cordons de soudage.



Ne pas utiliser de lentilles de contact!



Utiliser un casque contre le bruit si le procédé de soudage atteint un niveau de bruit dangereux. Si le niveau de bruit dépasse les limites prescrites par la loi, délimiter la zone de travail et s'assurer que les personnes qui y accèdent portent un casque ou des bouchons de protection.



Toujours laisser les panneaux latéraux fermés durant les opérations de soudage. L'installation ne doit absolument pas être modifiée. Veiller à ce que les mains, les cheveux, les vêtements, les outils ... ne soient pas en contact avec des pièces en mouvement tels que: ventilateurs, engrenages, galets et arbres, bobines de fil. Ne pas toucher les galets lorsque le dévidage du fil est activé. Ôter les dispositifs de protection sur les dévidoirs est extrêmement dangereux et décharge le fabricant de toute responsabilité en cas d'accident ou de dommages sur des personnes ou sur des biens.



Ne pas approcher la tête de la torche MIG/MAG durant le chargement et l'avancement du fil. Le fil en sortant peut provoquer des blessures graves aux mains, au visage et aux yeux.



Éviter de toucher les pièces qui viennent d'être soudées car la forte chaleur pourrait provoquer des brûlures graves. Suivre également toutes les précautions indiquées plus haut en fin de soudage car des résidus en cours de refroidissement pourraient se détacher des pièces usinées.



S'assurer que la torche est froide avant d'intervenir dessus ou d'effectuer une opération d'entretien quelconque.



S'assurer que le groupe de refroidissement est éteint avant de déconnecter les tuyaux de circulation du liquide réfrigérant. Le liquide chaud en sortie pourrait provoquer des brûlures graves.



Avoir à disposition une trousse de secours.
Ne pas sous-estimer les brûlures ou les blessures.



Avant de quitter le poste de travail, sécuriser la zone afin d'empêcher tout risque d'accident ou de dommages aux personnes ou aux biens.

1.3 Protection contre les fumées et les gaz



Les fumées, les gaz et les poussières produits par le procédé de soudage peuvent être nocifs pour la santé.

Les fumées qui se dégagent durant le processus de soudage peuvent, dans certaines circonstances, provoquer le cancer ou nuire au fœtus chez les femmes enceintes.

- Veiller à ne pas être en contact avec les gaz et les fumées de soudage.
- Prévoir une ventilation adéquate, naturelle ou forcée, dans la zone de travail.
- En cas d'aération insuffisante, utiliser un masque à gaz spécifique.
- En cas d'opérations de soudage dans des locaux de petites dimensions, il est conseillé de faire surveiller l'opérateur par un collègue situé à l'extérieur.
- Ne pas utiliser d'oxygène pour la ventilation.
- S'assurer que l'aspiration est efficace en contrôlant régulièrement si les gaz nocifs ne dépassent pas les valeurs admises par les normes de sécurité.
- La quantité et le niveau de risque des fumées produites dépendent du métal de base utilisé, du métal d'apport et des substances éventuelles utilisées pour nettoyer et dégraisser les pièces à souder. Suivre attentivement les instructions du fabricant et les fiches techniques correspondantes.
- Ne pas effectuer d'opérations de soudage à proximité d'ateliers de dégraissage ou de peinture.
- Placer les bouteilles de gaz dans des endroits ouverts ou dans un local bien aéré.

1.4 Prévention contre le risque d'incendie et d'explosion



Le procédé de soudage peut causer des incendies et/ou des explosions.

- Débarrasser la zone de travail et ses abords de tous les matériaux et objets inflammables ou combustibles.
- Les matériaux inflammables doivent se trouver à au moins 11 mètres (35 pieds) de la zone de soudage et être entièrement protégés.
- Les projections et les particules incandescentes peuvent facilement être projetées à distance, même à travers des fissures. Veiller à ce que les personnes et les biens soient à une distance suffisante de sécurité.
- Ne pas effectuer de soudures sur ou à proximité de récipients sous pression.
- Ne pas effectuer d'opérations de soudage ou de découpage sur des containers ou des tubes fermés. Faire très attention au moment de souder des tuyaux ou des containers, même ouverts, vidés et nettoyés soigneusement. Des résidus de gaz, de carburant, d'huile ou autre pourraient provoquer une explosion.
- Ne pas souder dans une atmosphère contenant des poussières, des gaz ou des vapeurs explosives.
- S'assurer, en fin de soudage, que le circuit sous tension ne peut pas toucher accidentellement des pièces connectées au circuit de masse.
- Installer à proximité de la zone de travail un équipement ou un dispositif anti-incendie.

1.5 Prévention dans l'emploi de bouteilles de gaz



Les bouteilles de gaz inertes contiennent du gaz sous pression et peuvent exploser si les conditions requises en matière de transport, de conservation et d'utilisation ne sont pas garanties.

- Les bouteilles doivent être rangées verticalement contre le mur ou contre un support et être maintenues par des moyens appropriés pour qu'elles ne tombent pas et éviter des chocs mécaniques accidentels.
- Visser le capuchon pour protéger la valve durant le transport ou la mise en service et chaque fois que les opérations de soudage sont terminées.
- Ne pas laisser les bouteilles au soleil et ne pas les exposer aux gros écarts de températures trop élevées ou trop extrêmes. Ne pas exposer les bouteilles à des températures trop basses ou trop élevées.
- Veiller à ce que les bouteilles ne soient pas en contact avec une flamme, avec un arc électrique, avec une torche ou une pince porte-électrodes, ni avec des projections incandescentes produites par le soudage.
- Garder les bouteilles loin des circuits de soudage et des circuits électriques en général.
- Éloigner la tête de l'orifice de sortie du gaz au moment d'ouvrir la valve de la bouteille.
- Toujours refermer la valve de la bouteille quand les opérations de soudage sont terminées.
- Ne jamais souder une bouteille de gaz sous pression.
- Ne jamais relier une bouteille d'air comprimé directement au réducteur de pression de la machine! Si la pression dépasse la capacité du réducteur, celui-ci pourrait exploser!

1.6 Protection contre les décharges électriques



Une décharge électrique peut être mortelle.

- Éviter de toucher les parties normalement sous tension à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation de soudage quand cette dernière est alimentée (les torches, les pinces, les câbles de masse, les électrodes, les fils, les galets et les bobines sont branchés au circuit de soudage).
- Garantir l'isolation de l'installation et de l'opérateur en utilisant des sols et des plans secs et suffisamment isolés de la terre.
- S'assurer que l'installation soit connectée correctement à une fiche et à un réseau muni d'un conducteur de mise à la terre.
- Ne pas toucher en même temps deux torches ou deux pinces porte-électrodes.
- Interrompre immédiatement les opérations de soudage en cas de sensation de décharge électrique.



Le système d'amorçage et de stabilisation d'arc est conçu pour des opérations manuelles ou guidées mécaniquement.

FR

1.7 Champs électromagnétiques et interférences



Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou un appareil auditif doivent consulter le médecin avant d'effectuer des opérations de soudure à l'arc.



Le passage du courant dans les câbles à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation crée un champ électromagnétique à proximité de cette dernière et des câbles de soudage.

- Les champs électromagnétiques peuvent avoir des effets (jusqu'ici inconnus) sur la santé de ceux qui y sont exposés pendant un certain temps.
- Les champs électromagnétiques peuvent interférer avec d'autres appareils tels que les stimulateurs cardiaques ou les appareils acoustiques.

1.7.1 Classification CEM selon la norme: EN 60974-10/A1:2015.

Classe
B

Los dispositivos de clase B cumplen con los requisitos de compatibilidad electromagnética en entornos industriales y residenciales, incluyendo las áreas residenciales en las que la energía eléctrica se suministra desde un sistema público de baja tensión.

Classe
A

Los dispositivos de clase A no están destinados al uso en áreas residenciales en las que la energía eléctrica se suministra desde un sistema público de baja tensión. Il pourrait être difficile d'assurer la compatibilité électromagnétique d'appareils de classe A dans de tels environnements, en raison de perturbations par rayonnement ou conduction.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre: PLAQUE DONNÉES ou CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

1.7.2 Installation, utilisation et évaluation de la zone

Ce matériel a été fabriqué conformément aux dispositions relatives à la norme harmonisée EN 60974-10/A1:2015 et est considéré comme faisant partie de la "CLASSE A". Cet appareil doit être utilisé exclusivement dans un but professionnel, dans un environnement industriel. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés en cas d'usage domestique.



L'utilisateur, qui doit être un expert dans le domaine, est responsable en tant que tel de l'installation et de l'utilisation de l'appareil selon les instructions du constructeur. Si des perturbations électromagnétiques apparaissent, il est de la responsabilité de l'utilisateur de résoudre le problème en demandant conseil au service après-vente du constructeur.



Dans tous les cas, les perturbations électromagnétiques doivent être réduites de manière à ne plus représenter une gêne.



Avant l'installation de l'appareil, l'utilisateur devra évaluer les problèmes électromagnétiques potentiels qui pourraient survenir aux abords de la zone de travail et en particulier sur la santé des personnes situées à proximité (personnes portant un pacemaker ou un appareil auditif).

1.7.3 Exigences de l'alimentation de secteur

Le courant primaire peut entraîner des distortions du réseau sur les appareils de forte puissance. Aussi les restrictions et exigences de connexion sur les impédances maximum autorisées du réseau (Z_{max}) ou sur la capacité d'alimentation minimum (S_{sc}) requise au point d'interface du réseau public (point de couplage commun, PCC), peuvent s'appliquer à quelques modèles d'appareils (se reporter aux caractéristiques techniques). Dans ce cas, il est de la responsabilité de l'installateur ou de l'utilisateur de l'appareil de s'assurer, en consultant l'opérateur de réseau de distribution si nécessaire, que l'appareil peut être connecté. En cas d'interférence, il pourrait être nécessaire de prendre des précautions supplémentaires, telles que le filtrage de l'alimentation de secteur.

Il faut également envisager la possibilité de blinder le câble d'alimentation.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre: CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

1.7.4 Précautions concernant les câbles

Se conformer aux règles suivantes pour réduire les effets des champs électromagnétiques:

- Ne jamais enrouler les câbles autour du corps.
- Ne pas se placer entre le câble de masse et le câble de puissance (les mettre tous les deux du même côté).
- Les câbles doivent rester les plus courts possible, être placés proche l'un de l'autre à même le sol ou près du niveau du sol.
- Placer l'installation à une certaine distance de la zone de soudage.
- Les câbles ne doivent pas être placés à proximité d'autres câbles.

1.7.5 Branchement equipotentiel

Le branchement à la masse de tous les composants métalliques de l'installation de soudage (découpage) et adjacents à cette installation doit être envisagé. Respecter les normes nationales concernant la branchement equipotentiel.

1.7.6 Mise a la terre de la pièce à souder

Quand la pièce à souder n'est pas reliée à la terre, pour des motifs de sécurité électrique ou à cause de son encombrement et de sa position, un branchement reliant la pièce à la terre pourrait réduire les émissions. Il faut veiller à ce que la mise à la terre de la pièce à souder n'augmente pas le risque d'accident pour les utilisateurs ou de dommages sur d'autres appareils électriques. Respecter les normes nationales concernant la mise à la terre.

1.7.7 Blindage

Le blindage sélectif d'autres câbles et appareils présents à proximité de la zone peut réduire les problèmes d'interférences.

Le blindage de toute l'installation de soudage peut être envisagé pour des applications spéciales.

1.8 Degré de protection IP

IP

IP23S

- Boîtier de protection contre l'accès aux parties dangereuses par un doigt et contre des corps solides étrangers ayant un diamètre supérieur/égal à 12.5 mm.
- Grille de protection contre une pluie tombant à 60°.
- Boîtier protégé contre les effets nuisibles dus à la pénétration d'eau lorsque les parties mobiles de l'appareil ne sont pas encore en fonctionnement.

1.9 Élimination



Ne pas éliminer les équipements électriques avec les déchets ménagers !

Conformément à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa mise en œuvre conformément aux lois nationales, les équipements électriques qui ont atteint la fin de leur cycle de vie doivent être collectés séparément et envoyés à un centre de récupération et d'élimination. Le propriétaire de l'équipement doit identifier les centres de collecte agréés en se renseignant auprès des autorités locales. L'application de la Directive Européenne permettra de respecter l'environnement et la santé des êtres humains.

» Pour plus d'informations, consulter le site.

2. INSTALLATION



L'installation ne peut être effectuée que par du personnel expérimenté et agréé par le constructeur.



Pendant l'installation, s'assurer que le générateur est déconnecté du réseau.



Il est interdit de connecter, en série ou en parallèle, des générateurs.

2.1 Mode de soulèvement, de transport et de déchargement

- L'appareil est équipé d'une poignée permettant le portage à la main.
- La machine ne dispose d'aucun élément spécifique pour le levage.
- Utiliser un chariot élévateur à fourches en faisant très attention au moment de déplacer le générateur afin d'éviter de le faire basculer.



Ne pas utiliser la poignée pour soulever l'appareil.



Ne pas sous-évaluer le poids de l'installation, se reporter aux caractéristiques techniques.
Ne pas faire passer ou arrêter la charge suspendue au-dessus de personnes ou d'objets.
Ne pas laisser tomber le matériel ou ne pas créer de pression inutile sur l'appareil.

2.2 Installation de l'appareil



Observer les règles suivantes:

- Réserver un accès facile aux commandes et aux connexions de l'appareil.
 - Ne pas installer l'appareil dans des locaux de petites dimensions.
 - Ne jamais placer la machine sur un plan incliné de plus de 10° par rapport à l'horizontale.
 - Installer le matériel dans un endroit sec, propre et avec une aération appropriée.
 - Mettre l'installation à l'abri de la pluie battante et ne pas l'exposer aux rayons du soleil.
- » Consulter le paragraphe « Prévention dans l'emploi de bouteilles de gaz ».

2.3 Branchement et raccordement



Le générateur est doté d'un câble d'alimentation pour le branchement au réseau.

L'appareil peut être alimenté en:

- 230V triphasé (version 3x230/400V)
- 400V triphasé

Le fonctionnement de l'appareil est garanti pour des tensions avec une tolérance de $\pm 15\%$ par rapport à la valeur nominale.



Contrôler la tension sélectionnée et les fusibles AVANT de brancher la machine au réseau pour éviter des dommages aux personnes ou à l'installation. Contrôler également si le câble est branché à une prise munie d'un contact de terre.



L'appareil peut être alimenté par groupe électrogène à condition que celui-ci garantisse une tension d'alimentation stable entre $\pm 15\%$ par rapport à la valeur de tension nominale déclarée par le fabricant, dans toutes les conditions de fonctionnement possibles et à la puissance maximale pouvant être fournie par le générateur. Il est généralement conseillé d'utiliser un groupe électrogène dont la puissance est égale à 2 fois celle du générateur s'il est monophasé et à 1.5 fois s'il est triphasé. Il est conseillé d'utiliser un groupe électrogène à contrôle électronique.



L'installation doit être branchée correctement à la terre pour garantir la sécurité des utilisateurs. Le conducteur (jaune - vert) fourni pour la mise à la terre du câble d'alimentation doit être branché à une fiche munie d'un contact de terre. Ce fil jaune/vert ne doit JAMAIS être utilisé avec d'autres conducteurs de tension. S'assurer que la mise à la terre est bien présente dans l'installation utilisée et vérifier le bon état des prises de courant. Utiliser exclusivement des fiches homologuées conformes aux normes de sécurité.




L'installation électrique doit être réalisée par un personnel technique qualifié, et conformément aux lois du pays dans lequel est effectuée cette opération.

2.4 Mise en service

2.4.1 Raccordement pour le soudage MMA




Le branchement décrit ci-dessous donne comme résultat une soudure avec une polarité inverse. Inverser le branchement pour obtenir une soudure avec une polarité directe.

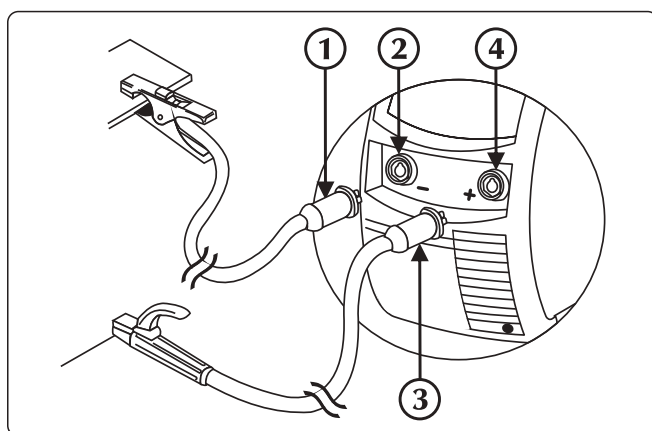

- ① Connecteur de pince de terre
- ② Raccord de puissance négative (-)
- ③ Connecteur de pince porte-électrode
- ④ Raccord de puissance positive (+)

- Brancher le connecteur du câble de la pince de masse à la prise négative (-) du générateur. Introduire la prise et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les parties soient bien fixées.
- Brancher le connecteur du câble de la pince porte-électrode à la prise positive(+) du générateur. Introduire la prise et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les parties soient bien fixées.

2.4.2 Raccordement pour le décriquage (ARC-AIR)

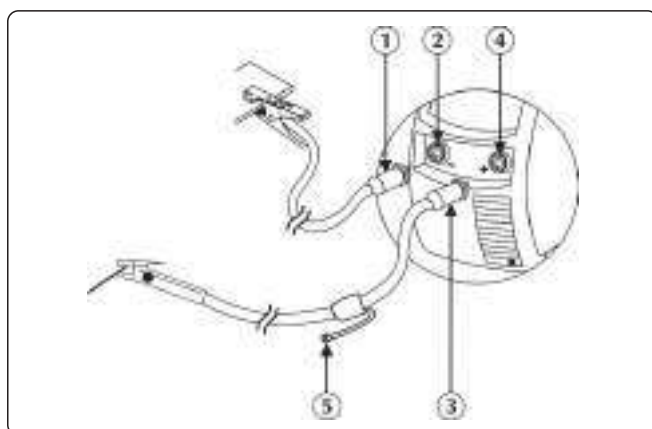


- ① Connecteur de pince de terre
- ② Raccord de puissance négative (-)
- ③ Connecteur de la pince ARC AIR
- ④ Raccord de puissance positive (+)
- ⑤ Connecteur du tuyau d'air

- Brancher le connecteur du câble de la pince de masse à la prise négative (-) du générateur.
- Brancher le connecteur du câble de la pince porte-électrode à la prise positive (+) du générateur.
- Raccorder séparément le connecteur du tuyau à l'air sur le réseau de distribution du air.

2.4.3 Raccordement pour le soudage TIG



Le raccordement illustré permet d'obtenir une soudure à polarité directe.
Pour obtenir une soudure à polarité inverse, inverser le raccordement.

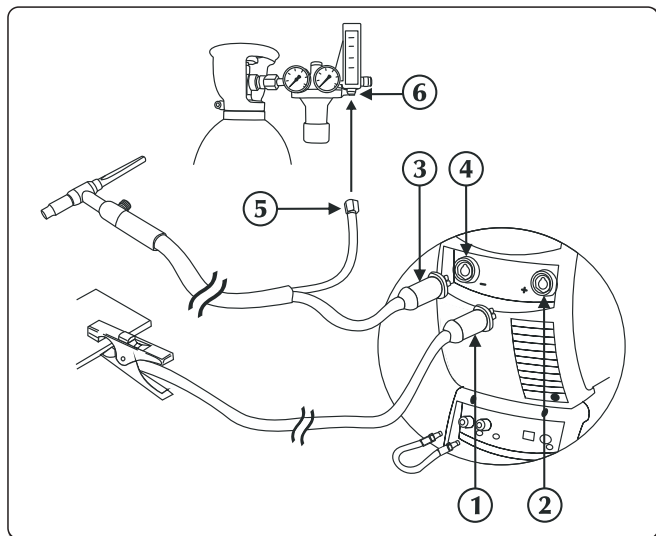

- ① Connecteur de pince de terre
- ② Raccord de puissance positive (+)
- ③ Raccord torche TIG
- ④ Raccord de puissance négative (-)
- ⑤ Connecteur de tuyau de gaz
- ⑥ Réducteur de pression


- Brancher le connecteur de câble de la pince de masse à la prise positive (+) du générateur. Introduire la prise et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les parties soient bien fixées.
- Brancher le connecteur de la torche TIG à la prise négative (-) du générateur. Introduire la prise et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les parties soient bien fixées.
- Brancher séparément le connecteur du tuyau de gaz de la torche au réseau de distribution du gaz.




Régler le débit de gaz de protection à l'aide d'un robinet généralement positionné sur la torche.

- Relier le tuyau du liquide de refroidissement de la torche (symbole rouge) au raccord rapide d'entrée (symbole rouge - Relier le tuyau du liquide de refroidissement de la torche (symbole bleu) au raccord rapide (symbole bleu 


2.4.4 Raccordement pour le soudage MIG/MAG

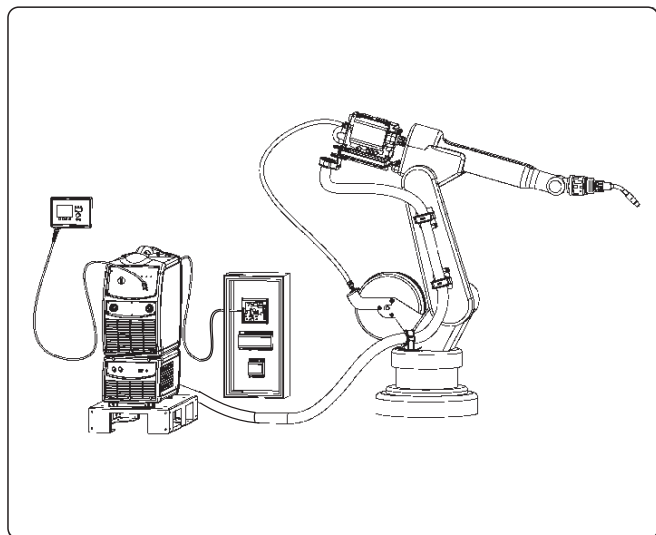

RI sur l'armoire externe

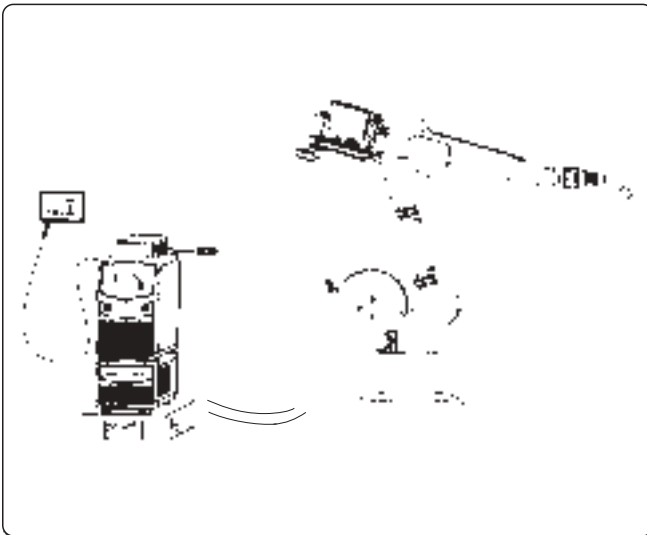


BOX RI

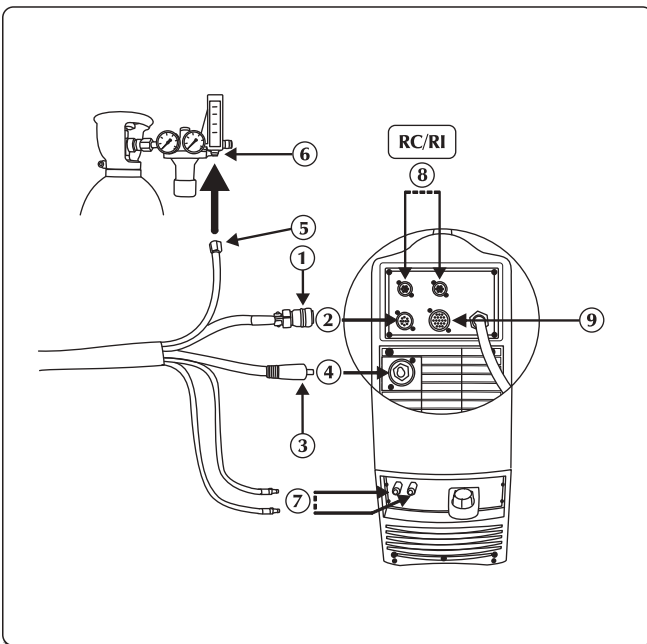


- ① Câble de signal
- ② Entrée du câble de signal (CAN-BUS) (faisceau de câbles)
- ③ Câble de puissance
- ④ Entrée du câble d'alimentation (faisceau de câbles)
- ⑤ Tuyau gaz
- ⑥ Raccordement de l'alimentation en gaz
- ⑦ Branchement du liquide de refroidissement
- ⑧ Entrée du câble d'interface (CAN-BUS) (automatisation et robotique)
- ⑨ Entrée du câble d'interface CAN-BUS (RC, RI...)

- Brancher le câble de puissance au connecteur correspondant. Introduire la prise et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les parties soient bien fixées.
- Brancher le câble d'interface au connecteur correspondant. Introduire le connecteur et tourner la bague dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à un serrage parfait et sécurisé des pièces.
- Relier le tuyau de gaz au réducteur de pression de la bouteille ou au raccord d'alimentation du gaz.
- Relier le tuyau du liquide de refroidissement (symbole bleu) au raccord rapide (symbole bleu) de sortie du refroidisseur.
- Relier le tuyau du liquide de refroidissement (symbole rouge) au raccord rapide d'entrée (symbole rouge) du refroidisseur.
- Connecter le câble d'interface CAN-BUS pour le contrôle des dispositifs externes (tels que RC, RI ...) au connecteur approprié.
- Introduire le connecteur et tourner la bague dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à un serrage parfait et sécurisé des pièces.
- Connecter le câble d'interface pour le contrôle des dispositifs externes au connecteur approprié.

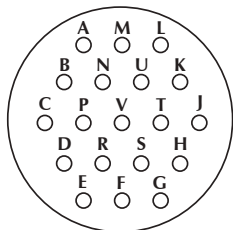


	SIGNAL
A	+24V IN
B	GND
C	+24V OUT
D	GND
E	DO 5 DIGITAL OUTPUT
F	DO 6 DIGITAL OUTPUT
G	DO 7 DIGITAL OUTPUT
H	DO 8 DIGITAL OUTPUT
J	DO 2 DIGITAL OUTPUT
K	COM
L	NOT USED
M	ELV 1
N	ELV 2
P	ELV 3
R	ELV 4
S	ELV 5
T	
U	PE
V	NOT USED

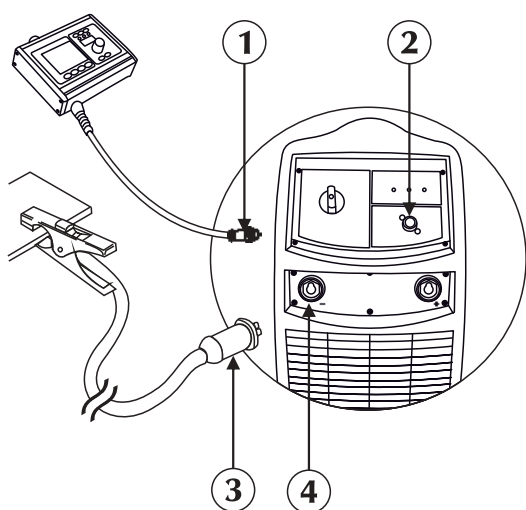

- ① Câble de signal
- ② Connecteur
- ③ Connecteur de pince de terre
- ④ Raccord de puissance négative (-)

- Brancher le câble de signal du RC350 sur le connecteur du générateur.
- Brancher le connecteur du câble de la pince de masse à la prise négative (-) du générateur.

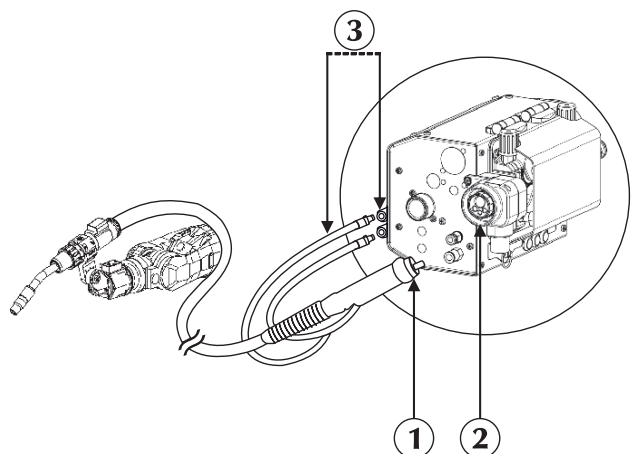


- ① Raccord torche
- ② Connecteur
- ③ Branchement du liquide de refroidissement

- Brancher la torche MIG/MAG au raccord central, en s'assurant du bon serrage de la connexion.
- Relier le tuyau du liquide de refroidissement de la torche (symbole rouge) au raccord rapide d'entrée (symbole rouge) du refroidisseur.
- Relier le tuyau du liquide de refroidissement de la torche (symbole bleu) au raccord rapide (symbole bleu) de sortie du refroidisseur.

3. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

3.1 Panneau arrière

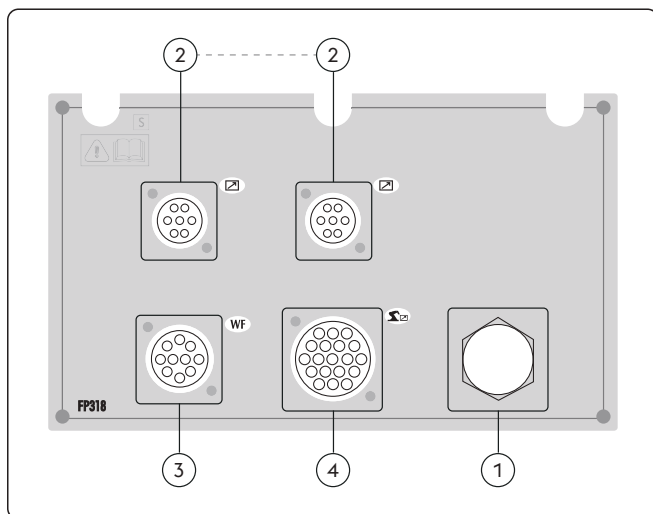

① **Câble d'alimentation**

Il permet d'alimenter l'installation en la branchant au secteur.


② **Entrée du câble d'interface CAN-BUS (RC, RI...)**

③ **Entrée câble d'interface (CAN-BUS) (WF)**

④ **Entrée câble d'interface (Robot)**

FR

3.2 Panneau prises

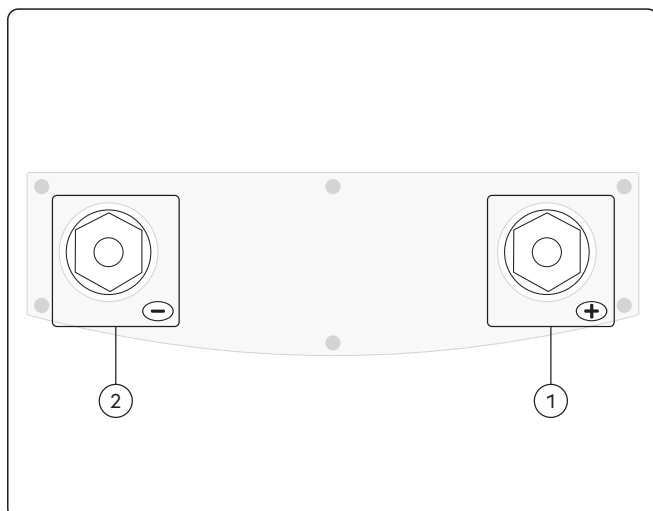


① **Raccord de puissance positive (+)**

Processus MMA: Connexion torche d'électrode
Processus TIG: Connexion câble de masse

② **Raccord de puissance négative (-)**


Processus MMA: Connexion câble de masse
Processus TIG: Connexion de la torche
Procédé MIG/MAG: Connexion câble de masse

3.3 Panneau de commande frontal RC 350

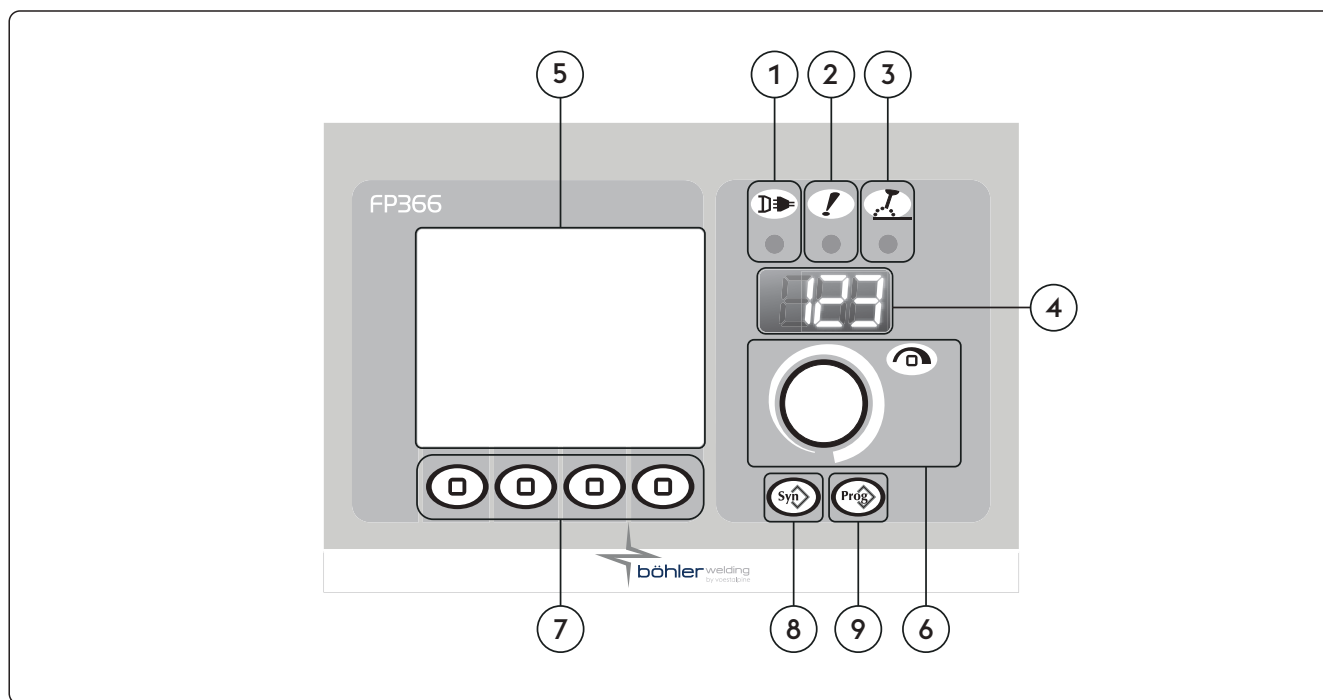

- ①  **LED d'alimentation**
Indique que le générateur est connecté au réseau et qu'il est sous tension.
- ②  **LED d'alarme générale**
Indique l'intervention possible des systèmes de protection, tels que la protection thermique.
- ③  **LED de puissance active**
Indique la présence de tension sur les connexions de sortie du générateur.
- ④  **Affichage des données**
Permet l'affichage des différents paramètres de soudage lors de la mise en route, des réglages, la lecture de l'intensité et de la tension pendant le soudage, ainsi que la codification des défauts.
- ⑤  **LCD display**
Permet l'affichage des différents paramètres de soudage lors de la mise en route, des réglages, la lecture de l'intensité et de la tension pendant le soudage, ainsi que la codification des défauts.
Permet l'affichage instantané de toutes les opérations.
- ⑥  **Bouton de réglage principal**
Permet l'accès au menu et la sélection et le réglage des paramètres de soudage.
- ⑦  **Touches de fonction**
Permet la sélection des diverses fonctions du système:
 - Proceso de soldadura
 - Procédures de soudage
 - Courant de pulsation
 - Mode graphique
- ⑧  **Touches programmes de soudage**
Permet la sélection d'un programme de soudage préselectionné en choisissant quelques réglages simples:
 - Type de fil
 - Type de gaz
 - Diamètre de fil
- ⑨  **Touche job**
Permet l'enregistrement et la gestion de 240 job qui peuvent être personnalisés par l'opérateur.

3.4 Panneau de commande frontal

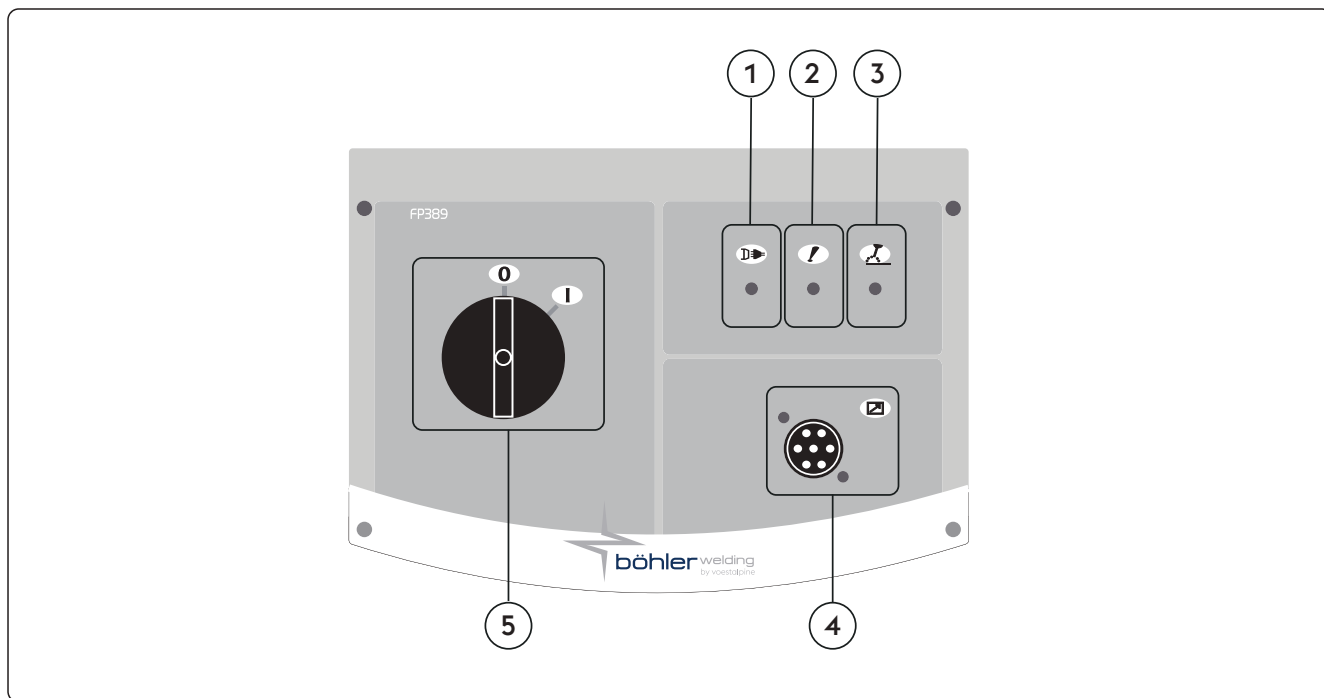

FR

- ①  **LED d'alimentation**
Indique que le générateur est connecté au réseau et qu'il est sous tension.
- ②  **LED d'alarme générale**
Indique l'intervention possible des systèmes de protection, tels que la protection thermique.
- ③  **LED de puissance active**
Indique la présence de tension sur les connexions de sortie du générateur.
- ④  **Entrée du câble d'interface CAN-BUS (RC, RI...)**
- ⑤  **Interrupteur Marche/arrêt**
Commande l'allumage électrique du système.
Il a deux positions, "O" éteint, "I" allumé.

4. UTILISATION DE L'INSTALLATION

4.1 Ecran de démarrage


À l'allumage, le système effectue une série de vérifications pour garantir son bon fonctionnement et celui de tous les dispositifs connectés. A ce stade, le test gaz est également activé pour vérifier la connexion correcte du système d'alimentation gaz.

4.2 Page mode veille

Après une certaine période d'inactivité, le générateur passe en mode veille :


Mode veille

► L'écran affiche la page suivante.

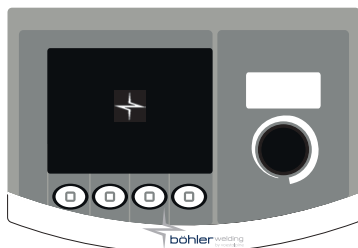

Réveil

► L'écran affiche la page suivante.

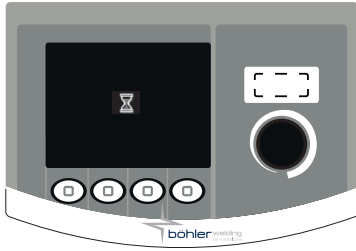


Passage état non actif/actif

Pour réveiller le système, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche du panneau de commande, sur la touche torche ou RC.

4.3 Ecran principal


Permet la gestion de l'équipement et du procédé de soudage, en affichant les réglages principaux.

4.4 Écran principal du procédé MMA

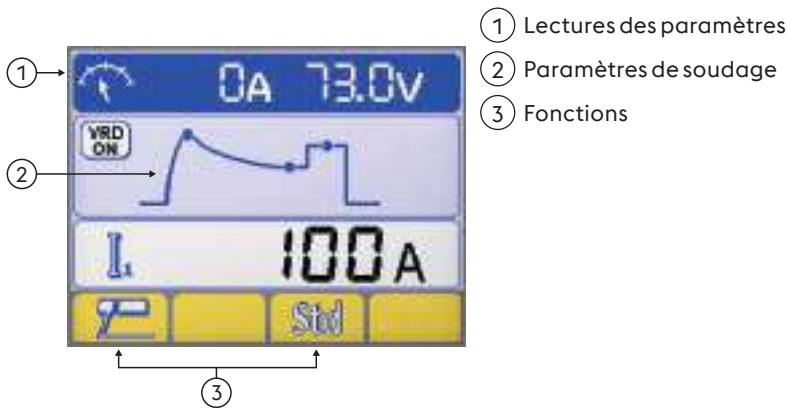


Lectures des paramètres

Durant l'opération de soudage, les valeurs de tension et courant réels sont affichées sur l'afficheur LCD.

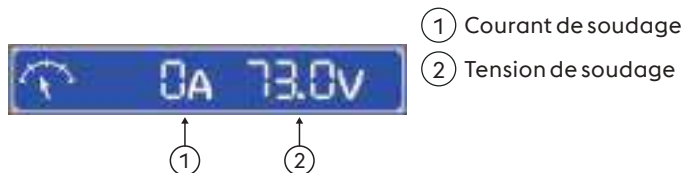


Paramètres de soudage

► Sélectionner le paramètre choisi en appuyant sur le bouton de réglage.

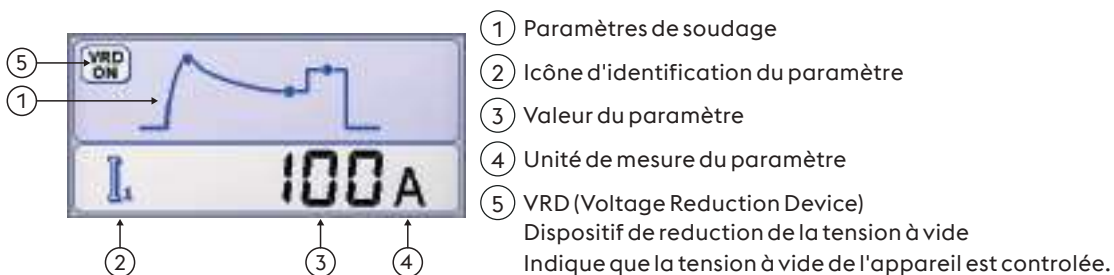


Fonctions

Permet la sélection des plus importantes fonctions de procédé et de mode de soudage.

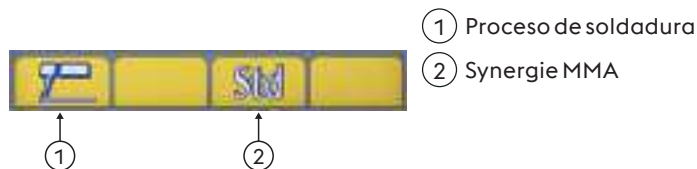

Proceso de soldadura

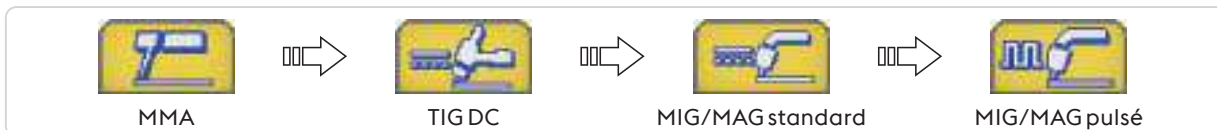

Synergie MMA



Pour saisir la meilleure dynamique d'arc en sélectionnant le type d'électrode utilisée.

La sélection de la bonne dynamique d'arc permet de bénéficier de générateur pour obtenir les meilleures performances de soudage.




La soudabilité parfaite de l'électrode utilisée n'est pas garantie.

La soudabilité dépend de la qualité des consommables et de leur stockage, des conditions de soudage et d'utilisation, des applications possibles nombreuses..


FR

4.5 Écran principal du procédé TIG

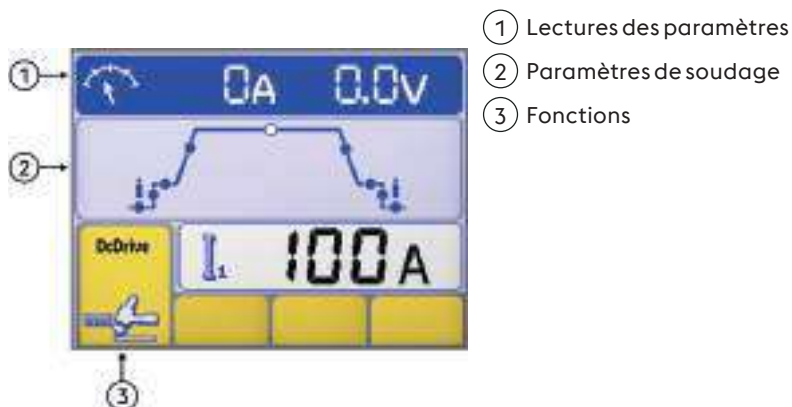


Lectures des paramètres

Durant l'opération de soudage, les valeurs de tension et courant réels sont affichées sur l'afficheur LCD.

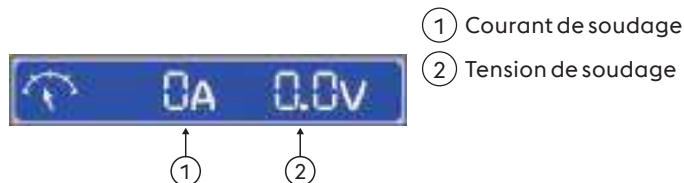


Paramètres de soudage

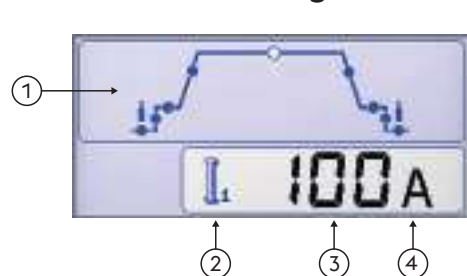

- ① Paramètres de soudage
 - Sélectionner le paramètre choisi en appuyant sur le bouton de réglage.
 - Régler la valeur du paramètre sélectionné en tournant le potentiomètre.
- ② Icône d'identification du paramètre
- ③ Valeur du paramètre
- ④ Unité de mesure du paramètre

Fonctions

Permet la sélection des plus importantes fonctions de procédé et de mode de soudage.

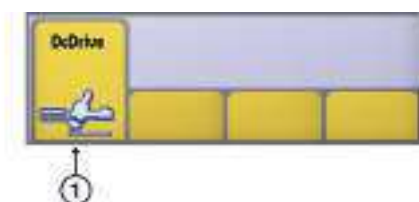

- ① Proceso de soldadura

Proceso de soldadura




4.6 Écran principal du procédé MIG/ MAG

Écran de base



- ① En-tête MIG/MAG
- ② Paramètres de soudage
- ③ Fonctions

Écran graphique

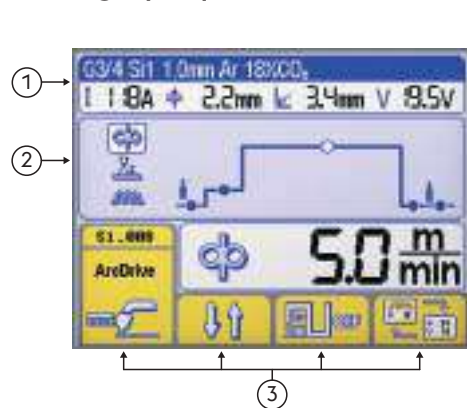

- ① En-tête MIG/MAG
- ② Paramètres de soudage
- ③ Fonctions

En-tête MIG/MAG

Permet l'affichage de certaines informations importantes relatives au procédé sélectionné.



- ①
- ②
- ③

Courbe synergique sélectionnée

- ① Type de métal d'apport
- ② Diamètre de fil
- ③ Type de gaz



- ①
- ②
- ③
- ④

Paramètres de soudage

- ① Courant de soudage
- ② Épaisseur de la pièce
- ③ Cordon d'angle "a"
- ④ Tension de soudage

Paramètres de soudage (Écran de base)

► Sélectionner le paramètre choisi en appuyant sur le bouton de réglage.



- ① Paramètres de soudage
- ② Icône d'identification du paramètre
- ③ Valeur du paramètre
- ④ Unité de mesure du paramètre

Paramètres de soudage (Écran graphique)


► Sélectionner le paramètre choisi en appuyant sur le bouton de réglage.



- ① Paramètres de soudage
- ② Icône d'identification du paramètre
- ③ Valeur du paramètre
- ④ Unité de mesure du paramètre

Fonctions

Permet la sélection des plus importantes fonctions de procédé et de mode de soudage.

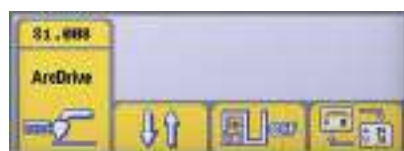

- ①
- ②
- ③
- ④

- ① Proceso de soldadura
- ② Proceduras de soudage
- ③ Double pulsation
- ④ Type d'affichage



Proceso de soldadura



MIG/MAG standard



MIG/MAG pulsé



MMA



TIG DC



Procédures de soudage

Permet la sélection du mode de soudage



2 Temps

En mode 2 temps, une pression sur la gâchette libère le gaz, alimente la tension du fil et active son dévidage; relâcher la gâchette stoppe le gaz, la tension et le dévidage du fil.



4 Temps

En mode 4 temps, une première pression sur la gâchette libère le gaz pendant le temps de pré-gaz manuel. Relâcher la gâchette active la tension du fil et son dévidage. La pression suivante stoppe l'avance fil et active le dernier processus qui ramène l'intensité à zéro. Relâcher la gâchette provoque l'arrêt de l'alimentation du gaz.



Evanouissement (anti-crater)

Permet au soudeur le contrôle et l'accès direct par la gâchette à 3 niveaux de soudage.

Une première pression libère le gaz, alimente la tension du fil qui active son dévidage à une vitesse pré-réglée dans les paramètres initiaux et selon des valeurs synergiques relatives aux paramètres de soudage.

Relâcher la gâchette permet à la vitesse de fil et aux paramètres synergiques relatifs de revenir automatiquement aux valeurs de départ enregistrées sur le panneau de commande.

Une nouvelle pression sur la gâchette permet à la vitesse de fil et aux paramètres synergiques relatifs de retrouver les valeurs de paramètres d'anti-cratère pré-réglés durant la préparation.

Relâcher la gâchette provoque l'arrêt du dévidage du fil et enclenche le burn back (retour de fil) et le temps de post-gaz.



Manuel/Robot

Permet le réglage des fonctions et des paramètres en soudage manuel et robot



Double pulsation



Double pulsation actif



Double pulsation non actif



Type d'affichage

Permet de changer l'affichage entre :



Écran de base



Écran graphique

Ecran de courbes synergiques



Synergie

Permet la sélection d'un programme de soudage préselectionné (synergie) en choisissant quelques réglages simples


Sélection du procédé de soudage




- ▶ Entrer dans l'écran « synergies » en appuyant sur la touche  pendant au moins une seconde.
- ▶ Sélectionner le procédé souhaité en appuyant sur les touches  
- ▶ Appuyez sur la touche  pour passer à l'étape suivante.



Proceso de soldadura

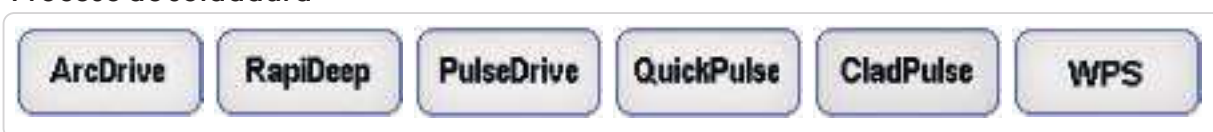

Écran de sélection de la synergie du type de matériau/gaz

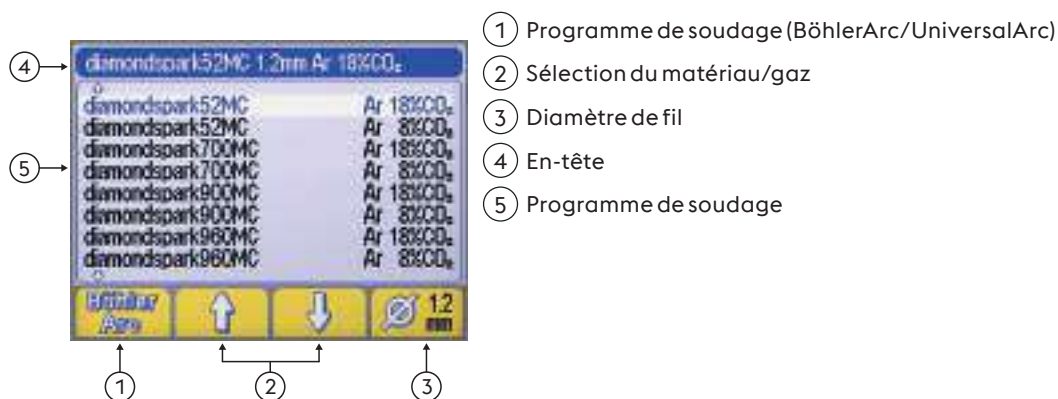

Programme de soudage

Permet la sélection du programme de soudage



BöhlerArc



UniversalArc



Sélection du matériau/gaz

Permet de régler:



- Type de métal d'apport
- Type de gaz



Sélectionner le matériau/gaz en tournant le potentiomètre.



Diamètre de fil

Permet la sélection du diamètre de fil utilisé (mm).

① Diamètre de fil



①



En-tête

Permet l'affichage de certaines informations importantes relatives au procédé sélectionné.



PAS DE PROGRAMME


Indique que le programme de synergie sélectionné n'est pas disponible ou n'est pas compatible avec les réglages de l'autre installation.

4.7 Ecran de programmes



Permet l'enregistrement et la gestion de 240 job qui peuvent être personnalisés par l'opérateur.

Programmes (JOB)

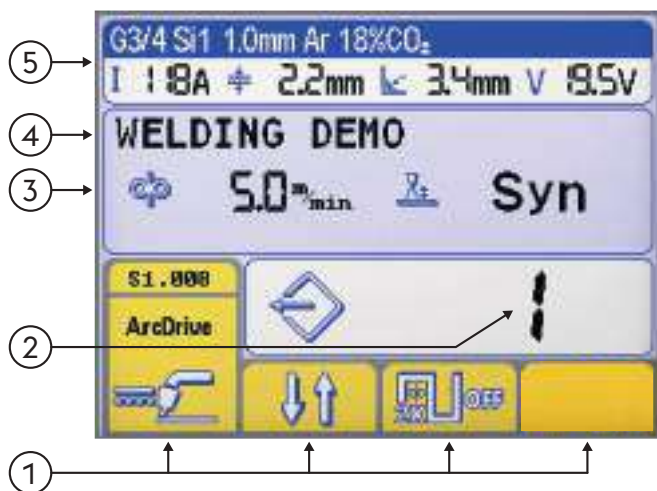

- ① Fonctions
- ② Numéro de programme sélectionné
- ③ Principaux paramètres du programme sélectionné
- ④ Description of du programme sélectionné
- ⑤ En-tête

Consulter la section "Ecran principal"

Programmation



- Entrer dans le menu « program storage » (enregistrement programme) par une pression sur la touche.  pendant au moins une seconde.



- Sélectionner le programme choisi (ou la mémoire vide) en tournant le potentiomètre.

--- Mémoire vide

Programme enregistré

- Annuler l'opération par une pression sur la touche .
- Enregistrer tous les réglages sur le programme sélectionné par une pression sur la touche. .



Inscrire la description du programme.

- Sélectionner la lettre souhaitée en tournant le potentiomètre.
- Enregistrer la lettre sélectionnée par une pression sur le bouton de réglage.
- Supprimer la dernière lettre par une pression sur la touche. .
- Annuler l'opération par une pression sur la touche .
- Confirmer l'opération par une pression sur la touche .

 L'enregistrement d'un nouveau programme sur une position de mémoire déjà occupée nécessite la suppression de la position de la mémoire par une procédure obligatoire.



- ▶ Annuler l'opération par une pression sur la touche .
- ▶ Déprogrammer le programme sélectionné par une pression sur la touche. .
- ▶ Reprendre la procédure d'enregistrement.

Rappel de programme



- ▶ Récupérer le 1er programme disponible par une pression sur la touche .
 - ▶ Sélectionner le programme souhaité en tournant le potentiomètre.
 - ▶ Sélectionner le programme désiré par une pression sur la touche. .
-  Seules les positions de mémoires occupées par un programme sont retrouvées, les programmes vides seront automatiquement sautés.

Annulation d'un programme



- ▶ Sélectionner le programme souhaité en tournant le potentiomètre.
- ▶ Déprogrammer le programme sélectionné par une pression sur la touche. .
- ▶ Annuler l'opération par une pression sur la touche .



- ▶ Annuler l'opération par une pression sur la touche .
- ▶ Déprogrammer le programme sélectionné par une pression sur la touche. .

5. MENU SET UP

5.1 Set up et paramétrage des paramètres

Il permet de saisir et de régler toute une série de paramètres supplémentaires pour une gestion plus précise du système de soudage.

Les paramètres présents dans le menu set up sont organisés en fonction du processus de soudage sélectionné et possèdent un code numérique.

Entrée dans le menu set up



- ▶ Il suffit d'appuyer pendant 5 secondes sur la touche encodeur.
- ▶ L'entrée sera confirmée par la mention 0 sur l'écran.

Sélection et réglage du paramètre désiré

- Tourner le potentiomètre pour afficher le code numérique relatif au paramètre désiré.
- Le fait d'appuyer sur le potentiomètre permet alors d'afficher la valeur saisie pour le paramètre sélectionné et le réglage correspondant.

Sortie du menu set up

- Appuyer de nouveau sur le potentiomètre pour quitter la section "réglage".
- Se placer sur le paramètre "0" (memoriser et quitter) et appuyer sur potentiomètre pour quitter le menu set up.
- Annuler l'opération par une pression sur la touche .
- Pour enregistrer la modification et quitter la configuration, appuyez sur la touche: .

5.1.1 Liste des paramètres du menu set up (MMA)

0

Mémoriser et quitter



Cette touche permet de mémoriser les modifications et de quitter le menu set up.

1

Réinitialisation (reset)



Cette touche permet de ramener tous les paramètres à la valeur par défaut.

3

Surintensité à l'amorçage



Il permet de régler la valeur de hot start en MMA.

Permet d'avoir un démarrage plus ou moins "chaud" durant les phases d'amorçage de l'arc, ce qui facilite en fait les opérations de démarrage.

Standard (Basique/Rutile)

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
1/off	500%	80%

Électrode cellulosique

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
1/off	500%	150%

Électrode CrNi

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
1/off	500%	100%

Électrode aluminium

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
1/off	500%	120%

Électrode de fonte

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
1/off	500%	100%

7

Courant de soudage



Il permet de régler le courant de soudage.

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
3 A	I _{max}	100 A

8

Arc force



Il permet de régler la valeur de l'Arc force en MMA.

Permet d'avoir une réponse dynamique plus ou moins énergétique durant le soudage, ce qui facilite en fait le travail du soudeur.

Augmenter la valeur de l'arc force pour réduire les risques de collage de l'électrode.

Standard (Basique/Rutile)

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0/off	500%	80%

Électrode cellulosique

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0/off	500%	350%

Électrode CrNi

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0/off	500%	30%

Électrode aluminium

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0/off	500%	100%

Électrode de fonte

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0/off	500%	70%

204

Dynamic power control (DPC)

Permet aux caractéristiques V/I choisies d'être sélectionnées.

I=C Courant constant

L'augmentation ou la diminution de la hauteur d'arc n'a aucun effet sur le courant de soudage exigé.

Recommandé pour l'électrode: Basique, Rutile, Acide, Acier, Fonte

1÷20 Diminution du gradient de contrôle

L'augmentation de la hauteur d'arc entraîne une baisse du courant de soudage (et vice versa) selon une valeur imposée de 1 à 20 Amps par volt.

Recommandé pour l'électrode: Cellulosique, Aluminium

P=C Puissance constante

L'augmentation de la hauteur d'arc entraîne une baisse du courant de soudage (et vice versa) selon la règle: $V \cdot I = K$

Recommandé pour l'électrode: Cellulosique, Aluminium

Valor	Réglage par défaut
I=C	X
1÷20	-
P=C	-

312

Tension de coupure de l'arc

Pour saisir la valeur de tension à laquelle l'arc électrique est obligé de s'éteindre.

Cette fonction permet de gérer les différentes conditions de fonctionnement qui se présentent.

Durant la phase de soudure point par point par exemple, une basse tension de coupure de l'arc réduit le réamorçage de l'arc lorsque l'on éloigne l'électrode de la pièce, réduisant ainsi les projections, les brûlures et l'oxydation de cette dernière.



Ne jamais saisir une tension de coupure d'arc supérieure à la tension à vide du générateur.

Standard (Basique/Rutile)

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0/off	U0max	57.0 V

Électrode cellulosique

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0/off	U0max	70.0 V

Électrode CrNi

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0/off	U0max	57.0 V

Électrode aluminium

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0/off	U0max	57.0 V

Électrode de fonte

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0/off	U0max	57.0 V

399

Vitesse de découpage

Permet de régler la vitesse de soudage.

Default cm/min: vitesse de référence en soudage manuel.

Syn: valeur sinergique.

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
2 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500

Configuration de la machine

Permet la sélection de l'interface graphique exigée.

Permet l'accès aux niveaux les plus hauts du set-up (sélection).

Consulter le paragraphe "Personnalisation d'interface (Set up 500)"

Valor	Niveau sélectionné	Valor	Interface Utilisateur
USER	Utilisateur	XE	Mode Simple
SERV	Service	XA	Mode Avancé
vaBW	vaBW	XP	Mode Expert


551 Lock/unlock

Permet le blocage d'accès au panneau de commandes et la possibilité d'insérer un code de protection.
Consulter le paragraphe "Lock/unlock (Set up 551)".

552 Tonalité du vibreur sonore

Pour régler la tonalité du vibreur sonore.

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0/off	10	10

 601 Réglage graduel

Permet le réglage graduel d'un paramètre qui peut être personnalisé par l'opérateur.

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
1	999	1

602 Paramètre externe CH1, CH2, CH3, CH4

Permet la gestion du paramètre externe 1, 2, 3, 4 (valeur minimum, valeur maximum, valeur par défaut, paramètre sélectionné).

Consulter le paragraphe "Gestion des commandes externes (Set up 602)".

705 Calibration de résistance du circuit

Permet l'étalonnage du système.

Consulter le paragraphe "Calibration de résistance du circuit (set up 705)".

Réglage par défaut 10 mΩ

751 Lecture du courant

Permet l'affichage de la valeur réelle du courant de soudage.

752 Lecture de la tension

Permet l'affichage de la valeur réelle de la tension de soudage.

768 Mesure de l'apport de chaleur HI

Permet de lire la valeur de la mesure de l'apport thermique en soudage. (Kj/cm)

801 Limites de sécurité

Permet la sélection des limites d'avertissement et de sécurité.

Permet de contrôler le procédé de soudage en mettant des limites de sécurité et d'avertissement sur les principaux paramètres de soudage mesurables.

Permet le contrôle précis des différentes phases de soudage.

854 Alimentateur

Permet de configurer le générateur en tant qu'« alimentateur » de certains outils.

Valor	Réglage par défaut	Fonction de rappel
off	X	Non actifs
12÷80 V	-	Alimentation

5.1.2 Liste des paramètres de configuration (TIG)**0 Mémoriser et quitter**

Cette touche permet de mémoriser les modifications et de quitter le menu set up.

1 Réinitialisation (reset)

Cette touche permet de ramener tous les paramètres à la valeur par défaut.

7

Courant de soudage

Il permet de régler le courant de soudage.

I.

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
3 A	I _{max}	100 A

399

Vitesse de découpage

Permet de régler la vitesse de soudage.

Default cm/min: vitesse de référence en soudage manuel.

Syn: valeur sinergique.

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
2 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500

Configuration de la machine

Permet la sélection de l'interface graphique exigée.

Permet l'accès aux niveaux les plus hauts du set-up (sélection).

Consulter le paragraphe "Personnalisation d'interface (Set up 500)"

Valor	Niveau sélectionné	Valor	Interface Utilisateur
USER	Utilisateur	XE	Mode Simple
SERV	Service	XA	Mode Avancé
vaBW	vaBW	XP	Mode Expert

551

Lock/unlock

Permet le blocage d'accès au panneau de commandes et la possibilité d'insérer un code de protection.

Consulter le paragraphe "Lock/unlock (Set up 551)".

552

Tonalité du vibreur sonore

Pour régler la tonalité du vibreur sonore.

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0/off	10	10

601

Réglage graduel

Permet le réglage graduel d'un paramètre qui peut être personnalisé par l'opérateur.

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
1	999	1

602

Paramètre externe CH1, CH2, CH3, CH4

Permet la gestion du paramètre externe 1, 2, 3, 4 (valeur minimum, valeur maximum, valeur par défaut, paramètre sélectionné).

Consulter le paragraphe "Gestion des commandes externes (Set up 602)".

705

Calibration de résistance du circuit

Permet l'étalonnage du système.

Consulter le paragraphe "Calibration de résistance du circuit (set up 705)".

751

Lecture du courant

Permet l'affichage de la valeur réelle du courant de soudage.

752

Lecture de la tension

Permet l'affichage de la valeur réelle de la tension de soudage.

755

Lecture du débit gaz

Permet l'affichage de la valeur réelle du débit gaz.

758**Vitesse du mouvement robot**

Permet l'affichage de la vitesse du mouvement du bras d'un robot ou d'un dispositif d'automatisation.

764**Lecture du débit du liquide réfrigérant**

Permet l'affichage de la valeur du liquide réfrigérant.

765**Lecture du température du liquide réfrigérant**

Permet l'affichage de la valeur réelle du température du liquide réfrigérant.

768**Mesure de l'apport de chaleur HI**

Permet de lire la valeur de la mesure de l'apport thermique en soudage. (Kj/cm)

771**Signal suivi de joint courant**

Permet d'afficher la valeur du courant pour gérer le suivi de joint.

772**Signal suivi de joint tension**

Permet d'afficher la valeur de la tension pour gérer le suivi de joint.

801**Limites de sécurité**

Permet la sélection des limites d'avertissement et de sécurité.

Permet de contrôler le procédé de soudage en mettant des limites de sécurité et d'avertissement sur les principaux paramètres de soudage mesurables.

Permet le contrôle précis des différentes phases de soudage.

854**Alimentateur**

Permet de configurer le générateur en tant qu'« alimentateur » de certains outils.

Valor	Réglage par défaut	Fonction de rappel
off	X	Non actifs
12÷80 V	-	Alimentation

5.1.3 Liste des paramètres de configuration (MIG/MAG)**0****Mémoriser et quitter**

Cette touche permet de mémoriser les modifications et de quitter le menu set up.

1**Réinitialisation (reset)**

Cette touche permet de ramener tous les paramètres à la valeur par défaut.

2**Programmes de soudage**Permet la sélection du procédé de soudage MIG manuel ( off) ou MIG synergique ( 6) par l'enregistrement du matériau à souder.

Consulter le paragraphe "Panneau de commande frontal RC 350".

3**Vitesse du fil**

Permet le réglage de la vitesse d'avance de fil.

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0.5 m/min	22.0 m/min	-

4

Courant

Il permet de régler le courant de soudage.



Minimum	Maximum
3 A	I _{max}

5

Épaisseur de la pièce

Permet la sélection de l'épaisseur de la pièce à souder.

Permet le réglage de l'appareil grâce au réglage de la pièce à souder.



6

Cordon d'angle "a"

Permet de régler la profondeur du cordon sur une soudure d'angle.



7

Tension - Longueur d'arc

Permet le réglage de la tension d'arc.

Permet le réglage de la hauteur d'arc pendant le soudage.

Tension élevée = arc long

Tension basse = arc court



Synergiste processus

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
-5.0	+5.0	0/syn

Soudage manuel (Off)

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
5.0 V	55.5 V	5.0 V

10

Pré-gaz

Cette touche permet de sélectionner et de régler l'arrivée du gaz avant l'amorçage de l'arc.

Elle permet d'alimenter le gaz dans la torche et de préparer la soudure.



Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0/off	99.9 s	0.1 s

11

Soft start

Cette touche permet de régler la vitesse d'avancement du fil durant les phases qui précèdent l'amorçage.

Elle permet un amorçage à vitesse réduite, donc plus doux et avec moins de projections.



Minimum	Maximum	Réglage par défaut
10 %	100 %	50 %

12

Rampe moteur

Cette touche permet une transition graduelle entre la vitesse d'amorçage du fil et la vitesse du fil.



Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0.01 s	1.00 s	0/off

15

Burn back

Cette touche permet de régler le temps de fusion du fil en l'empêchant de coller en fin de soudure.

Elle permet de régler la longueur de l'extrémité du fil qui dépasse de la torche.



Minimum	Maximum	Réglage par défaut
-2.00	+2.00	0/syn

16

Post gaz

Il permet de régler l'arrivée du gaz en fin de soudage.



Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0/off	99.9 s	2.0 s

FR

19

Duty cycle (double pulsé)

Permet le réglage du duty cycle en mode double pulsé.



Minimum	Maximum	Réglage par défaut
10 %	90 %	50 %


20

Double pulsation

Permet le réglage de l'amplitude de pulsation.



Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0 %	100 %	± 25 %
Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0.5 m/min	22 m/min	2.5 m/min

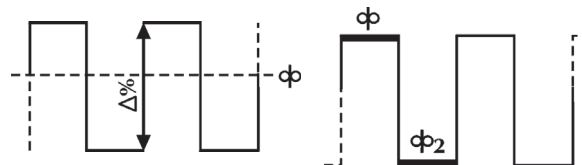

21

Fréquence de pulsation (double pulsé)

Permet le réglage du cycle, par ex. de la période de répétition de la pulsation.

Permet le réglage de la fréquence de pulsation.



Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0.1 Hz	5.0 Hz	2.0 Hz

22

Tension secondaire (double pulsé)

Permet le réglage de la tension du niveau de pulsation secondaire.

Permet d'obtenir une plus grande stabilité de l'arc pendant les différentes phases de pulsation.



Minimum	Maximum	Réglage par défaut
-5.0	+5.0	0/syn

23

Rampes de pulsation (double pulsé)

Permet le réglage du temps de pente durant le mode de pulsation.



Minimum	Maximum	Réglage par défaut
1 %	100 %	50 %

24

Bilevel (4T - crater filler)

Il permet de régler la vitesse de fil secondaire dans le mode de soudage bilevel.

En appuyant sur la gachette et puis en la relâchant rapidement, "Φ" on passe au niveau.

Chaque fois qu'on repète cette opération on change le niveau du courant de "Φ" et vice versa.



Minimum	Maximum	Réglage par défaut
1 %	200 %	0/off

25

Montée initiale

Permet le réglage de la valeur de vitesse de fil durant la première phase anti-cratère de soudage.

Permet d'augmenter l'énergie fournie à la pièce pendant la phase durant laquelle la matière, encore froide, nécessite plus de chaleur pour fondre uniformément.



Minimum	Maximum	Réglage par défaut
20 %	200 %	120 %

26

Evanouissement (anti-crater)

Permet le réglage de la valeur de vitesse de fil pendant la phase de fin de soudage.

Permet de réduire l'énergie fournie à la pièce pendant la phase durant laquelle la matière est déjà très chaude, réduisant ainsi le risque de déformations inutiles.



Minimum	Maximum	Réglage par défaut
20 %	200 %	80 %

27 Temps d'incrément initial



Permet de régler le temps d'incrément initial.
Permet d'automatiser la fonction "anticratère".

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0.1 s	99.9 s	0/off

28 Temps d'anti-cratère



Permet de régler le temps "anti-cratère".
Permet d'automatiser la fonction "anticratère".

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0.1 s	99.9 s	0/off

30 Soudage par point



Permet l'accès au mode « soudage par point » et le réglage de la durée du point.

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0.1 s	99.9 s	0/off

31 Point d'arrêt



Cette touche permet d'activer le mode "point d'arrêt" et de régler l'intervalle des points entre deux soudures.

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0.1 s	99.9 s	0/off

32 Tension secondaire (Bilevel MIG)



Permet le réglage de la tension du niveau de pulsation secondaire.
Permet d'obtenir une plus grande stabilité de l'arc pendant les différentes phases de pulsation.

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
-5.0	+5.0	0/syn

33 Inductance secondaire (Bilevel MIG)



Permet le réglage de l'inductance du niveau de pulsation secondaire.
Permet d'obtenir un arc plus ou moins rapide pour compenser les mouvements du soudeur et l'instabilité naturelle de la soudure.

Inductance basse = arc réactif (plus de projections).
Inductance haute = arc moins réactif (moins de projections).

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
-30	+30	0/syn

34 Rampe incrément initial



Permet de régler un passage progressif entre l'incrément initial et le soudage.

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0.1 s	10.0 s	0/off

35 Rampe crater filler



Permet de régler un passage progressif entre le soudage et le crater filler.

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0.1 s	10.0 s	0/off

202**Inductance**

Permet le réglage électronique de l'inductance de série du circuit de soudage.

Permet d'obtenir un arc plus ou moins rapide pour compenser les mouvements du soudeur et l'instabilité naturelle de la soudure.

Inductance basse = arc réactif (plus de projections).

Inductance haute = arc moins réactif (moins de projections).

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
-30	+30	0/syn

331**Tension moyenne compensée**

Permet de régler la tension de soudage.

398**Constante de référence de la vitesse de déplacement**

Constante de référence pour tous les procédés de soudage

Valeur de la vitesse de déplacement de la torche à laquelle le système se réfère pour effectuer les calculs des paramètres de soudage

399**Vitesse de découpage**

Permet de régler la vitesse de soudage.

Default cm/min: vitesse de référence en soudage manuel.

Syn: valeur sinergique.

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
1 cm/min	200 cm/min	syn

500**Configuration de la machine**

Permet la sélection de l'interface graphique exigée.

Permet l'accès aux niveaux les plus hauts du set-up (sélection).

Consulter le paragraphe "Personnalisation d'interface (Set up 500)"

Valor	Niveau sélectionné
USER	Utilisateur
SERV	Service
vaBW	vaBW

Valor	Interface Utilisateur
XE	Mode Simple
XA	Mode Avancé
XP	Mode Expert

551**Lock/unlock**

Permet le blocage d'accès au panneau de commandes et la possibilité d'insérer un code de protection.

Consulter le paragraphe "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Tonalité du vibreur sonore**

Pour régler la tonalité du vibreur sonore.

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0/off	10	10

601**Réglage graduel**

Permet le réglage graduel d'un paramètre qui peut être personnalisé par l'opérateur.

Fonctionnalité contrôlée par le bouton haut / bas de la torche.

Minimum	Maximum	Réglage par défaut
1	999	1

602**Paramètre externe CH1, CH2, CH3, CH4**

Permet la gestion du paramètre externe 1, 2, 3, 4 (valeur minimum, valeur maximum, valeur par défaut, paramètre sélectionné).

Consulter le paragraphe "Gestion des commandes externes (Set up 602)".

606

Torche U/D

Permet la gestion du paramètre externe (U/D).



Valor	Réglage par défaut	Fonction de rappel
0/off	-	off
1/I1	X	Courant
	-	Rappel de programme

612

Réglage de la torche DgMig

Permet la gestion des canaux de la torche numérique.



Valor	Réglage par défaut	Fonction de rappel
0/off	-	off
1/I1	-	Courant
2/ 	-	Rappel de programme
3/CH3	-	CH3
4/CH4	-	CH4
5/STD	X	STD

653

Vitesse du fil

Permet le réglage de la vitesse d'avance de fil (au cours de l'étape de chargement).



Minimum	Maximum	Réglage par défaut
0.5 m/min	22.0 m/min	3.0 m/min

705

Calibration de résistance du circuit

Permet l'étalonnage du système.

Consulter le paragraphe "Calibration de résistance du circuit (set up 705)".

Réglage par défaut 10 mΩ



751

Lecture du courant

Permet l'affichage de la valeur réelle du courant de soudage.



752

Lecture de la tension

Permet l'affichage de la valeur réelle de la tension de soudage.



755

Lecture du débit gaz

Permet l'affichage de la valeur réelle du débit gaz.



757

Lecture vitesse fil

Lecture encodeur moteur 1.



758

Vitesse du mouvement robot

Permet l'affichage de la vitesse du mouvement du bras d'un robot ou d'un dispositif d'automatisation.



760

Lecture du courant (moteur 1)

Permet l'affichage de la valeur réelle du courant (moteur 1).



761**Lecture vitesse fil**

Lecture encodeur moteur 2.

**762****Lecture du courant (moteur 2)**

Permet l'affichage de la valeur réelle du courant (moteur 2).

**763****Lecture vitesse fil**

Lecture réelle de l'avancement du fil.

**764****Lecture du débit du liquide réfrigérant**

Permet l'affichage de la valeur du liquide réfrigérant.

**765****Lecture du température du liquide réfrigérant**

Permet l'affichage de la valeur réelle du température du liquide réfrigérant.

**768****Mesure de l'apport de chaleur HI**

Permet de lire la valeur de la mesure de l'apport thermique en soudage. (Kj/cm)

**770****Valeur du taux de dépôt**

Permet d'afficher la valeur du taux de dépôt.

**771****Signal suivi de joint courant**

Permet d'afficher la valeur du courant pour gérer le suivi de joint.

**772****Signal suivi de joint tension**

Permet d'afficher la valeur de la tension pour gérer le suivi de joint.

**801****Limites de sécurité**

Permet la sélection des limites d'avertissement et de sécurité.

Permet de contrôler le procédé de soudage en mettant des limites de sécurité et d'avertissement sur les principaux paramètres de soudage mesurables.

Permet le contrôle précis des différentes phases de soudage.

**854****Alimentateur**

Permet de configurer le générateur en tant qu'« alimentateur » de certains outils.



Valor	Réglage par défaut	Fonction de rappel
off	X	Non actifs
12÷80 V	-	Alimentation

5.2 Procédures spécifiques d'utilisation des paramètres

5.2.1 Personnalisation de l'écran à 7 segments

Permet d'afficher en permanence la valeur d'un paramètre sur l'écran à 7 segments.



- ▶ Entrer dans le menu de sélection (Set-up) par une pression d'au moins 5 secondes sur le bouton de réglage.
- ▶ Sélectionner le paramètre souhaité en tournant le potentiomètre.
- ▶ Enregistrer le paramètre sélectionné dans l'écran à 7 segments par une pression sur la touche .
- ▶ Sauvegarder et sortir de l'écran en cours par une pression sur la touche .

5.2.2 Personnalisation d'interface (Set up 500)

Permet la personnalisation des paramètres sur le menu principal.

500

Configuration de la machine



Permet la sélection de l'interface graphique exigée.

Valor	Interface Utilisateur
XE	Mode Simple
XA	Mode Avancé
XP	Mode Expert

MODE XE

MMA	
Paramètres de soudage	
TIG	
Paramètres de soudage	
Fonctions	      
MIG/MAG	
Paramètres de soudage	 
Fonctions	  

MODE XA

MMA	
Paramètres de soudage	  
Fonctions	    
TIG	
Paramètres de soudage	

Fonctions							
MIG/MAG							
Paramètres de soudage							
Fonctions							

MODE XP

MMA							
Paramètres de soudage							
Fonctions							
TIG							
Paramètres de soudage							
Fonctions							
MIG/MAG							
Paramètres de soudage							
Fonctions							


5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Permet le blocage d'accès au panneau de commandes et la possibilité d'insérer un code de protection.



Sélection du paramètre

- ▶ Entrer dans le menu de sélection (Set-up) par une pression d'au moins 5 secondes sur le bouton de réglage.
- ▶ Sélectionner le paramètre désiré (551).
- ▶ Activer le réglage du paramètre sélectionné par une pression sur le bouton de réglage.

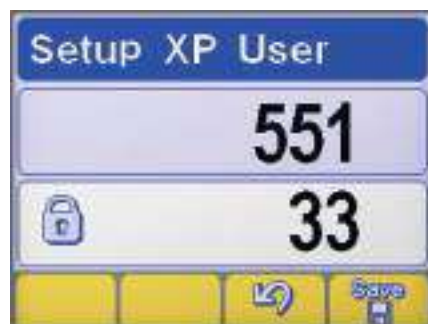

Réglage du mot de passe

- ▶ Sélectionner un code numérique (mot de passe) en tournant le potentiomètre.
- ▶ Confirmez l'opération en appuyant sur la touche de l'encodeur.
- ▶ Annuler l'opération par une pression sur la touche
- ▶ Pour enregistrer la modification, appuyez sur la touche:



Fonctions du panneau



La poursuite de toute opération sur un panneau de contrôle bloqué fait apparaître un écran spécial.

- Accéder temporairement (5 minutes) aux fonctionnalités du panneau en tournant le potentiomètre et en entrant le mot de passe correct.
- Confirmez l'opération en appuyant sur la touche de l'encodeur.
- Déverrouiller définitivement le panneau de commande en entrant dans le menu de sélection (Set-up) (suivre les instructions décrites ci-dessus) et ramener le paramètre 551 en position « off ».
- Confirmez l'opération en appuyant sur la touche de l'encodeur.
- Pour enregistrer la modification, appuyez sur la touche: .

5.2.4 Gestion des commandes externes (Set up 602)

Permet la gestion du paramètre externe 2 (valeur minimum, valeur maximum, valeur par défaut, paramètre sélectionné).



Sélection du paramètre

- Entrer dans le menu de sélection (Set-up) par une pression d'au moins 5 secondes sur le bouton de réglage.
- Sélectionner le paramètre désiré (602).
- Entrer dans l'écran de « Gestion des commandes externes » par une pression sur le bouton de réglage.



Gestion des commandes externes

- Sélectionner la sortie de commande à distance RC désirée (CH1, CH2, CH3, CH4) par une pression sur la touche .
- Sélectionner le paramètre souhaité (Min-Max-parametre) par une pression sur le bouton de réglage.
- Régler le paramètre souhaité (Min-Max-parametre) en tournant le potentiomètre.
- Pour enregistrer la modification, appuyez sur la touche: .
- Annuler l'opération par une pression sur la touche .

5.2.5 Calibration de résistance du circuit (set up 705)



Sélection du paramètre

- Entrer dans le menu de sélection (Set-up) par une pression d'au moins 5 secondes sur le bouton de réglage.
- Sélectionner le paramètre désiré (705).
- Activer le réglage du paramètre sélectionné par une pression sur le bouton de réglage.



Étalonnage

- Retirez le capuchon pour exposer l'extrémité du porte-buse de la torche. (MIG/MAG)
- Placer la buse guide fil en contact électrique avec la pièce à souder. (MIG/MAG)
- Placer l'électrode en tungstène en contact électrique avec la pièce à souder. (TIG)
- Mettre en contact la torche porte-électrode et la pièce à souder. (MMA)
- Appuyez sur la touche  (ou le bouton de la torche) pour lancer la procédure.
- Maintenez le contact pendant au moins une seconde.
- La valeur affichée sur l'écran sera mise à jour après l'étalonnage.
- Confirmer l'opération par une pression sur la touche .
- Annuler l'opération par une pression sur la touche .
- Pour enregistrer la modification et quitter la configuration, appuyez sur la touche: .

5.2.6 Limites de sécurité (Set up 801)

Permet la sélection des limites d'avertissement et de sécurité.

Permet de contrôler le procédé de soudage en mettant des limites de sécurité et d'avertissement sur les principaux paramètres de soudage mesurables.

Permet le contrôle précis des différentes phases de soudage.

Consulter le paragraphe "Limites de sécurité (Set up 801)".

Seuil d'alerte		Limites de sécurité	
	Courant de soudage		Tension de soudage
	Lecture du débit gaz		Vitesse du mouvement robot
	Lecture du courant (moteur 1)		Lecture du courant (moteur 2)
	Lecture du débit du liquide réfrigérant		Lecture vitesse fil
	Lecture du température du liquide réfrigérant		



Sélection du paramètre

- Entrer dans le menu de sélection (Set-up) par une pression d'au moins 5 secondes sur le bouton de réglage.
- Sélectionner le paramètre désiré (801).
- Entrer sur l'écran « Limites de sécurité » par une pression sur le bouton de réglage.



Sélection du paramètre

- Sélectionner le paramètre souhaité par une pression sur la touche .
- Sélectionner le mode de sélection des limites de sécurité par une pression sur la touche .

Configuration de la machine




Valeur absolue



Valeur en pourcentage

Configuration des seuils de protection

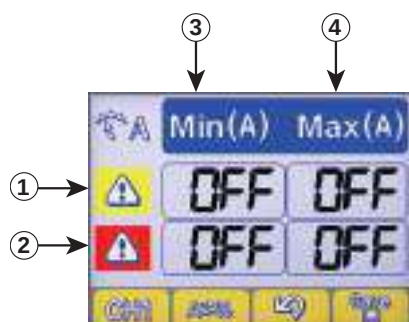

- ① Ligne de limite d'avertissement
- ② Ligne de limites d'alarmes
- ③ Colonne de niveaux minimums
- ④ Colonne de niveaux maximums

- Sélectionner la case souhaitée par une pression sur le bouton de réglage (la case sélectionnée apparaît en surbrillance).
- Régler le niveau de la limite sélectionnée en tournant le potentiomètre.
- Pour enregistrer la modification, appuyez sur la touche: .




Dépasser une des limites d'avertissement déclenche un signal visuel sur le panneau de commandes.




Dépasser une des limites d'alarme déclenche un signal visuel sur le panneau de commandes et le blocage immédiat des opérations de soudage.


6. ACCESSOIRES

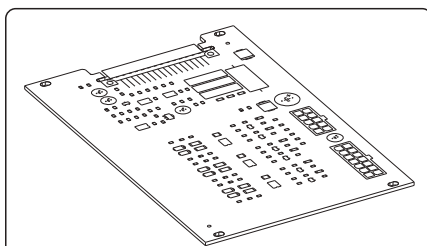

Kit Nozzle sensing / Cleaning station
74.04.059

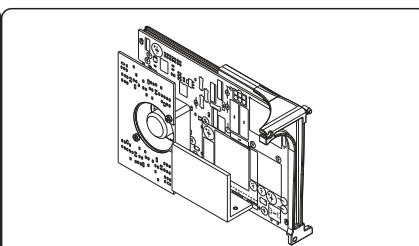

kit d'alimentation supplémentaire
74.04.060

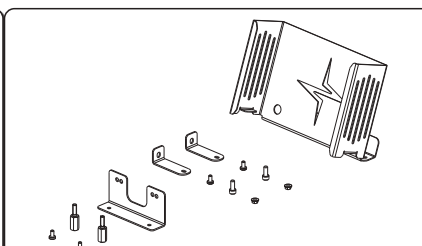

Kit support de tôle RC
74.04.076

Consulter le paragraphe "Installation kit/accessoires".

7. ENTRETIEN



Effectuer l'entretien courant de l'installation selon les indications du constructeur. Toutes les portes d'accès et de service et les couvercles doivent être fermés et bien fixés lorsque l'appareil est en marche. L'installation ne doit absolument pas être modifiée. Eviter l'accumulation de poussière métallique à proximité et sur les grilles d'aération.



Toute opération éventuelle de maintenance doit exclusivement être effectuée par du personnel qualifié. La réparation ou le remplacement de pièces de la part de personnel non autorisé implique l'annulation immédiate de la garantie du produit. La réparation ou le remplacement de pièces doit exclusivement être effectué par du personnel technique qualifié.



Couper l'alimentation électrique de l'installation avant toute intervention!

7.1 Contrôles périodiques sur le générateur

7.1.1 Système



Effectuer le nettoyage interne avec de l'air comprimé à basse pression et des brosses souples. Contrôler les connexions électriques et tous les câbles de branchement.

7.1.2 Pour la maintenance ou le remplacement des composants des torches, de la pince porte-électrode et/ou des câbles de masse:



Contrôler la température des composants et s'assurer qu'ils ne sont pas trop chauds.



Toujours porter des gants conformes aux normes.



Utiliser des clefs et des outils adéquats.

7.2 Responsabilité



Le constructeur décline toute responsabilité si l'opérateur ne respecte pas ces instructions. Le constructeur décline toute responsabilité si l'opérateur ne respecte pas ces instructions. En cas de doute et/ou de problème, n'hésitez pas à consulter le dépanneur agréé le plus proche.

8. CODES D'ALARMES



ALARME

L'intervention d'une alarme ou le dépassement d'un seuil critique de protection entraîne une signalisation visuelle sur le panneau de commande et le blocage immédiat des opérations de soudage.



ATTENTION

Le dépassement d'un seuil de protection entraîne une signalisation visuelle sur le panneau de commande, mais permet de poursuivre les opérations de soudage.

Ci-dessous figure la liste de toutes les alarmes et de tous les seuils critiques de protection du système.

 E01	Surtempérature		 E02	Surtempérature	
 E03	Surtempérature		 E05	Surintensité	
 E06	Surintensité du module de puissance (Boost)		 E07	Défaut du système d'alimentation du moteur du dévidoir	
 E08	Moteur bloqué		 E10	Surintensité du module de puissance (Inverter)	
 E11	Erreur de configuration du système		 E12.1	Erreur de communication WF1	
 E13	Erreur de communication		 E14.xx	Programme non valide le sous-code de l'erreur indique le numéro du job supprimé	
 E15	Programme non valide		 E16.1	Erreur de communication RI 1000/2000/3000 (CAN bus)	
 E16.2	Erreur de communication RI 3000 (Modbus)		 E16.3	Erreur de communication RI 1000/2000	
 E19.1	Erreur de configuration du système		 E19.2	Erreur de configuration du système	
 E19.3	Erreur de configuration du système		 E19.4	Erreur de configuration du système	
 E19.5	Erreur de configuration du système		 E19.8	Erreur de configuration du système	
 E19.9	Erreur de configuration du système		 E19.10	Erreur de configuration du système	

 E19.11	Erreur de configuration du système (WF) ?	 E22	Erreur de communication (DSP) →←
 E23	Mémoire défectueuse (RC) 	 E27	Mémoire défectueuse (RTC) 
 E28	Mémoire défectueuse (Lecture du température) 	 E29	Mesures incompatibles 
 E30	Erreur de communication (H.F.) →←	 E31	Erreur de communication (AC/DC) →←
 E33.1	Erreur de configuration du système (LCD 3.5") 	 E33.2	Erreur de configuration du système (LCD 4.7") 
 E38	Sous-tension 	 E40	Défaut d'alimentation du système 
 E41	Sur-tension 	 E42	Sous-tension 
 E43	Liquide de refroidissement manquant 	 E44	Gaz manquant 
 E49	Interrupteur d'urgence (Automatisation et robotique) 	 E50	Fil collé (Automatisation et robotique) 
 E51	Paramètres non pris en charge (Automatisation et robotique) 	 E52	Anti-collision (Automatisation et robotique) 
 E53	Erreur de fluxostat externe (Automatisation et robotique) 	 E54	Niveau de courant dépassé (Limite inférieure) 
 E55	Niveau de courant dépassé (Limite supérieure) 	 E56	Niveau de tension dépassé (Limite inférieure) 
 E57	Niveau de tension dépassé (Limite supérieure) 	 E58	Niveau de flux de gaz dépassé (Limite inférieure) 
 E59	Niveau de flux de gaz dépassé (Limite supérieure) 	 E60	Limite de vitesse dépassée (Limite inférieure) 
 E61	Limite de vitesse dépassée (Limite supérieure) 	 E62	Niveau de courant dépassé (Limite inférieure) 
 E63	Niveau de courant dépassé (Limite supérieure) 	 E64	Niveau de tension dépassé (Limite inférieure) 
 E65	Niveau de tension dépassé (Limite supérieure) 	 E66	Niveau de flux de gaz dépassé (Limite inférieure) 

 E67	Niveau de flux de gaz dépassé (Limite supérieure)		 E68	Limite de vitesse dépassée (Limite inférieure)	
 E69	Limite de vitesse dépassée (Limite supérieure)		 E71	Surchauffe liquide de refroidissement	
 E72	Surintensité du moteur push-pull		 E73	Limite de vitesse du fil dépassée (speed meter)	
 E74	Niveau de courant moteur 1 dépassé		 E75	Niveau de courant moteur 2 dépassé	
 E76	Niveau de débit du liquide de refroidissement dépassé		 E77	Niveau de température du liquide de refroidissement	
 E78	Maintenance active (Automatisation et robotique)		 E80	Fil manquant (wire end)	
 E81	Surintensité (pompe WU)		 E82	Erreur de communication (WU)	
 E83	Pompe bloquée		 E99.6	Alarme système de configuration	
 E99.7	Alarme système de configuration		 E99.8	Alarme système de configuration	
 E99.9	Alarme système de configuration		 E99.10	Alarme système de configuration	
 E99.11	Mémoire défectueuse		 E99.12	Erreur de configuration du système	

9. DIAGNOSTIC ET SOLUTIONS

L'installation ne s'allume pas (le voyant vert est éteint)

Cause

- » Pas de tension de réseau au niveau de la prise d'alimentation.
- » Connecteur ou câble d'alimentation défectueux.
- » Fusible grillé.
- » Interrupteur marche/arrêt défectueux.
- » Connexion entre le dévidoir et le générateur incorrect ou défectueux.
- » Installation électronique défectueuse.

Solution

- » Effectuer une vérification et procéder à la réparation de l'installation électrique.
- » S'adresser à un personnel spécialisé.
- » Remplacer le composant endommagé.
- » S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.
- » Remplacer le composant endommagé.
- » Remplacer le composant endommagé.
- » S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.
- » Vérifier que les différentes parties du système sont correctement connectées.
- » S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Absence de puissance à la sortie (l'installation ne soude pas)

Cause	Solution
» Gâchette de torche défectueux.	» Remplacer le composant endommagé. » S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.
» Installation a surchauffé (défaut thermique - voyant jaune allumé).	» Attendre que le système refroidisse sans éteindre l'installation.
» Panneau latéral ouvert ou contact de la porte défectueux.	» Pour la sécurité de l'opérateur, le panneau latéral doit être fermé pendant les phases de soudage. » Remplacer le composant endommagé. » S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.
» Connexion à la masse incorrecte.	» Procéder à la connexion correcte à la masse. » Consulter le paragraphe "Mise en service".
» Tension de réseau hors plage (voyant jaune allumé).	» Ramener la tension de réseau dans la plage d'alimentation du générateur » Effectuer le raccordement correct de l'installation. » Consulter le paragraphe "Raccordement".
» Contacteur défectueux.	» Remplacer le composant endommagé. » S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.
» Installation électronique défectueuse.	» S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Courant de sortie incorrect

Cause	Solution
» Sélection erronée du mode de soudage ou sélecteur défectueux.	» Procéder à la sélection correcte du mode de soudage.
» Réglages erronés des paramètres et des fonctions de l'installation.	» Réinitialiser l'installation et régler de nouveau les paramètres de soudage.
» Potentiomètre d'interface du réglage du courant de soudage défectueux.	» Remplacer le composant endommagé. » S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.
» Tension de réseau hors plage.	» Effectuer le raccordement correct de l'installation. » Consulter le paragraphe "Raccordement".
» Phase manquante.	» Effectuer le raccordement correct de l'installation. » Consulter le paragraphe "Raccordement".
» Installation électronique défectueuse.	» S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Dévidage du fil bloqué

Cause	Solution
» Gâchette de torche défectueux.	» Remplacer le composant endommagé. » S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.
» Galets non adaptés ou usés.	» Remplacer les galets.
» Moto réducteur défectueux.	» Remplacer le composant endommagé. » S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.
» Gaine de la torche endommagée.	» Remplacer le composant endommagé. » S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.
» Dévidoir non alimenté	» Vérifier la connexion au générateur. » Consulter le paragraphe "Raccordement". » S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.
» Enroulement du fil sur la bobine irrégulier.	» Réajuster le fil ou remplacer la bobine.
» Buse de la torche a fondu (le fil colle)	» Remplacer le composant endommagé.

Dévidage du fil irrégulier

Cause	Solution
» Gâchette de torche défectueux.	» Remplacer le composant endommagé. » S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.
» Galets non adaptés ou usés.	» Remplacer les galets.
» Moto réducteur défectueux.	» Remplacer le composant endommagé. » S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.
» Gaine de la torche endommagée.	» Remplacer le composant endommagé. » S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.
» Embrayage d'axe dur ou dispositifs de blocage des galets mal réglés.	» Desserrer levier de frein. » Augmenter la pression sur les galets.

Instabilité de l'arc

Cause	Solution
» Gaz de protection insuffisant.	» Régler le débit de gaz. » Vérifier le bon état de la buse et du diffuseur gaz de la torche.
» Présence d'humidité dans le gaz de soudage.	» Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité. » Veiller à maintenir l'installation d'alimentation du gaz en parfaites conditions.
» Paramètres de soudage incorrects.	» Effectuer un contrôle de l'installation de soudage. » S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Projections excessives

Cause	Solution
» Longueur de l'arc incorrecte.	» Réduire la distance entre l'électrode et la pièce. » Réduire la tension de soudage.
» Paramètres de soudage incorrects.	» Réduire la tension de soudage.
» Gaz de protection insuffisant.	» Régler le débit de gaz. » Vérifier le bon état de la buse et du diffuseur gaz de la torche.
» Dynamique d'arc incorrecte.	» Changer la masse de place sur une valeur supérieure.
» Mode de soudage incorrect.	» Réduire l'inclinaison de la torche.

Pénétration insuffisante

Cause	Solution
» Mode de soudage incorrect.	» Réduire la vitesse de progression du soudage.
» Paramètres de soudage incorrects.	» Augmenter l'intensité de soudage.
» Electrode inadaptée.	» Utiliser une électrode de diamètre inférieur.
» Préparation incorrecte des bords.	» Augmenter le chanfrein.
» Connexion à la masse incorrecte.	» Procéder à la connexion correcte à la masse. » Consulter le paragraphe "Mise en service".
» Dimension des pièces à souder trop importante.	» Augmenter l'intensité de soudage.

Inclusions de scories

Cause	Solution
» Encrassage.	» Effectuer un nettoyage des pièces avant d'effectuer le soudage.
» Diamètre de l'électrode trop gros.	» Utiliser une électrode de diamètre inférieur.
» Préparation incorrecte des bords.	» Augmenter le chanfrein.
» Mode de soudage incorrect.	» Réduire la distance entre l'électrode et la pièce. » Avancer régulièrement pendant toutes les phases de soudage.

Inclusions de tungstène

Cause	Solution
» Paramètres de soudage incorrects.	» Réduire la tension de soudage. » Utiliser une électrode de diamètre supérieur.
» Electrode inadaptée.	» Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité. » Affûter correctement l'électrode.
» Mode de soudage incorrect.	» Eviter les contacts entre l'électrode et le bain de soudure.

Soufflures

Cause	Solution
» Gaz de protection insuffisant.	» Régler le débit de gaz. » Vérifier le bon état de la buse et du diffuseur gaz de la torche.

Collages

Cause	Solution
» Longueur de l'arc incorrecte.	» Augmenter la distance entre l'électrode et la pièce. » Augmenter la tension de soudage.
» Paramètres de soudage incorrects.	» Augmenter l'intensité de soudage. » Augmenter la tension de soudage.
» Mode de soudage incorrect.	» Augmenter l'inclinaison de la torche.
» Dimension des pièces à souder trop importante.	» Augmenter l'intensité de soudage. » Augmenter la tension de soudage.
» Dynamique d'arc incorrecte.	» Changer la masse de place sur une valeur supérieure.

Effondrement du métal

Cause	Solution
» Paramètres de soudage incorrects.	» Réduire la tension de soudage. » Utiliser une électrode de diamètre inférieur.
» Longueur de l'arc incorrecte.	» Réduire la distance entre l'électrode et la pièce. » Réduire la tension de soudage.
» Mode de soudage incorrect.	» Réduire la vitesse d'oscillation latérale de remplissage. » Réduire la vitesse de progression du soudage.
» Gaz de protection insuffisant.	» Utiliser des gaz adaptés aux matériaux à souder.

Oxydations

Cause	Solution
» Gaz de protection insuffisant.	» Régler le débit de gaz. » Vérifier le bon état de la buse et du diffuseur gaz de la torche.

Porosité

Cause	Solution
» Présence de graisse, de peinture, de rouille ou de saleté sur les pièces à souder.	» Effectuer un nettoyage des pièces avant d'effectuer le soudage.
» Présence de graisse, de peinture, de rouille ou de saleté sur métal d'apport.	» Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité. » Toujours conserver le d'apport en parfaites conditions.
» Présence d'humidité dans le métal d'apport.	» Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité. » Toujours conserver le d'apport en parfaites conditions.
» Longueur de l'arc incorrecte.	» Réduire la distance entre l'électrode et la pièce. » Réduire la tension de soudage.
» Présence d'humidité dans le gaz de soudage.	» Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité. » Veiller à maintenir l'installation d'alimentation du gaz en parfaites conditions.
» Gaz de protection insuffisant.	» Régler le débit de gaz. » Vérifier le bon état de la buse et du diffuseur gaz de la torche.

» Solidification du bain de soudure trop rapide.

- » Réduire la vitesse de progression du soudage.
- » Préchauffer les pièces à souder.
- » Augmenter l'intensité de soudage.

Faissures chaudes

Cause

- » Paramètres de soudage incorrects.
- » Présence de graisse, de peinture, de rouille ou de saleté sur les pièces à souder.
- » Présence de graisse, de peinture, de rouille ou de saleté sur métal d'apport.
- » Mode de soudage incorrect.
- » Pièces à souder présentant des caractéristiques différentes.

Solution

- » Réduire la tension de soudage.
- » Utiliser une électrode de diamètre inférieur.
- » Effectuer un nettoyage des pièces avant d'effectuer le soudage.
- » Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité.
- » Toujours conserver le d'apport en parfaites conditions.
- » Suivre les étapes correctes pour le type de joint à souder.
- » Effectuer un beurrage avant de procéder au soudage.

Faissures froides

Cause

- » Présence d'humidité dans le métal d'apport.
- » Géométrie spéciale du joint à souder.

Solution

- » Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité.
- » Toujours conserver le d'apport en parfaites conditions.
- » Préchauffer les pièces à souder.
- » Effectuer un post-chauffage.
- » Suivre les étapes correctes pour le type de joint à souder.

10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques électriques

URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)

U.M.

Tension d'alimentation U1 (50/60 Hz)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	mΩ
Fusible retardé	25	A
Communication bus	DIGITAL	
Puissance maximum absorbée (MMA)	16.9	kVA
Puissance maximum absorbée (MMA)	16.1	kW
Puissance maximum absorbée (TIG)	12.6	kVA
Puissance maximum absorbée (TIG)	12.1	kW
Puissance maximum absorbée (MIG/MAG)	16.1	kVA
Puissance maximum absorbée (MIG/MAG)	15.3	kW
Puissance absorbée à l'état inactif **	50	W
Facteur de puissance (PF)	0.95	
Rendement (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Courant maximum absorbé I1max	24.4	A
Courant absorbé I1	18.9	A
Gamme de réglage	3-400	A
Tension du moteur de dévidoir Uo	73	Vdc

** Voir le chapitre « CONFIGURATION MINIMALE DE LA PUISSANCE DE VEILLE »

* Cet appareil pas conforme à la norme EN / IEC 61000-3-11.

* Ce matériel répond aux normes EN / IEC 61000-3-12 si l'impédance maximum possible du réseau au point d'interface du réseau public (point commun de couplage, PCC) est inférieure ou égale à la valeur donnée "Zmax". S'il est connecté à un réseau public basse tension, il est de la responsabilité de l'installateur ou de l'utilisateur de s'assurer, en consultant l'opérateur de réseau de distribution si nécessaire, que l'appareil peut être connecté.

Facteur de marche URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		3x400	U.M.
Facteur de marche MIG/MAG (40°C)			
(X=60%)		400	A
(X=100%)		360	A
Facteur de marche MIG/MAG (25°C)			
(X=100%)		400	A
Facteur de marche TIG (40°C)			
(X=60%)		400	A
(X=100%)		360	A
Facteur de marche TIG (25°C)			
(X=100%)		400	A
Facteur de marche MMA (40°C)			
(X=60%)		400	A
(X=100%)		360	A
Facteur de marche MMA (25°C)			
(X=100%)		400	A

Caractéristiques physiques URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Degré de protection IP	IP23S	
Classe d'isolation	H	
Dimensions (lxdxh)	690x290x510	mm
Poids	35.2	Kg
Section câble d'alimentation	4x4	mm ²
Longueur du câble d'alimentation	5	m
Normes de construction	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Caractéristiques électriques URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)			U.M.
Tension d'alimentation U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	57	mΩ
Fusible retardé	45	25	A
Communication bus	DIGITAL	DIGITAL	
Puissance maximum absorbée (MMA)	17.4	16.9	kVA
Puissance maximum absorbée (MMA)	16.5	16.1	kW
Puissance maximum absorbée (TIG)	13.0	12.6	kVA
Puissance maximum absorbée (TIG)	12.4	12.1	kW
Puissance maximum absorbée (MIG/MAG)	16.5	16.1	kVA
Puissance maximum absorbée (MIG/MAG)	15.7	15.3	kW
Puissance absorbée à l'état inactif **	50	50	W
Facteur de puissance (PF)	0.95	0.95	
Rendement (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Courant maximum absorbé I1max	43.7	24.4	A
Courant absorbé I1	33.8	18.9	A
Gamme de réglage	3-400	3-400	A
Tension du moteur de dévidoir Uo	73	73	Vdc

**** Voir le chapitre « CONFIGURATION MINIMALE DE LA PUISSANCE DE VEILLE »**

*** Cet appareil pas conforme à la norme EN / IEC 61000-3-11.**

*** Ce matériel répond aux normes EN / IEC 61000-3-12 si l'impédance maximum possible du réseau au point d'interface du réseau public (point commun de couplage, PCC) est inférieure ou égale à la valeur donnée "Zmax". S'il est connecté à un réseau public basse tension, il est de la responsabilité de l'installateur ou de l'utilisateur de s'assurer, en consultant l'opérateur de réseau de distribution si nécessaire, que l'appareil peut être connecté.**

FR

Facteur de marche URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
	3x230	3x400		
Facteur de marche MIG/MAG (40°C)				
(X=60%)	400	400		A
(X=100%)	360	360		A
Facteur de marche MIG/MAG (25°C)				
(X=100%)	400	400		A
Facteur de marche TIG (40°C)				
(X=60%)	400	400		A
(X=100%)	360	360		A
Facteur de marche TIG (25°C)				
(X=100%)	400	400		A
Facteur de marche MMA (40°C)				
(X=60%)	400	400		A
(X=100%)	360	360		A
Facteur de marche MMA (25°C)				
(X=100%)	400	400		A

Caractéristiques physiques URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
Degré de protection IP	IP23S			
Classe d'isolation	H			
Dimensions (lxdxh)	690x290x510			mm
Poids	36.2			Kg
Section câble d'alimentation	4x6			mm ²
Longueur du câble d'alimentation	5			m
Normes de construction	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015			

Caractéristiques électriques URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Tension d'alimentation U1 (50/60 Hz)	3x400 (±15%)	V _{ac}
Z _{max} (@PCC) *	49	mΩ
Fusible retardé	30	A
Communication bus	DIGITAL	
Puissance maximum absorbée (MMA)	23.6	kVA
Puissance maximum absorbée (MMA)	22.5	kW
Puissance maximum absorbée (TIG)	18.2	kVA
Puissance maximum absorbée (TIG)	17.4	kW
Puissance maximum absorbée (MIG/MAG)	22.9	kVA
Puissance maximum absorbée (MIG/MAG)	21.9	kW
Puissance absorbée à l'état inactif **	50	W
Facteur de puissance (PF)	0.95	
Rendement (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Courant maximum absorbé I _{1max}	33	A
Courant absorbé I ₁	23.9	A
Gamme de réglage	3-500	A
Tension du moteur de dévidoir U _o	73	V _{dc}

** Voir le chapitre « CONFIGURATION MINIMALE DE LA PUISSANCE DE VEILLE »

* Cet appareil pas conforme à la norme EN / IEC 61000-3-11.

* Ce matériel répond aux normes EN / IEC 61000-3-12 si l'impédance maximum possible du réseau au point d'interface du réseau public (point commun de couplage, PCC) est inférieure ou égale à la valeur donnée "Z_{max}". S'il est connecté à un réseau public basse tension, il est de la responsabilité de l'installateur ou de l'utilisateur de s'assurer, en consultant l'opérateur de réseau de distribution si nécessaire, que l'appareil peut être connecté.

Facteur de marche URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		3x400	U.M.
Facteur de marche MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Facteur de marche MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Facteur de marche TIG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Facteur de marche TIG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Facteur de marche MMA (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Facteur de marche MMA (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A

Caractéristiques physiques

URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)

U.M.

Degré de protection IP	IP23S	
Classe d'isolation	H	
Dimensions (lxdxh)	690x290x510	mm
Poids	37	Kg
Section câble d'alimentation	4x4	mm ²
Longueur du câble d'alimentation	5	m
Normes de construction	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Caractéristiques électriques

URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)

U.M.

Tension d'alimentation U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	16.9	49	mΩ
Fusible retardé	63	30	A
Communication bus	DIGITAL	DIGITAL	
Puissance maximum absorbée (MMA)	24.5	23.6	kVA
Puissance maximum absorbée (MMA)	23.3	22.5	kW
Puissance maximum absorbée (TIG)	18.9	18.2	kVA
Puissance maximum absorbée (TIG)	18.0	17.4	kW
Puissance maximum absorbée (MIG/MAG)	23.9	22.9	kVA
Puissance maximum absorbée (MIG/MAG)	22.7	21.9	kW
Puissance absorbée à l'état inactif **	50	50	W
Facteur de puissance (PF)	0.95	0.95	
Rendement (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Courant maximum absorbé I1max	60.3	33	A
Courant absorbé I1	42.4	23.9	A
Gamme de réglage	3-500	3-500	A
Tension du moteur de dévidoir Uo	73	73	Vdc

** Voir le chapitre « CONFIGURATION MINIMALE DE LA PUISSANCE DE VEILLE »

* Cet appareil pas conforme à la norme EN / IEC 61000-3-11.


* Ce matériel répond aux normes EN / IEC 61000-3-12 si l'impédance maximum possible du réseau au point d'interface du réseau public (point commun de couplage, PCC) est inférieure ou égale à la valeur donnée "Zmax". S'il est connecté à un réseau public basse tension, il est de la responsabilité de l'installateur ou de l'utilisateur de s'assurer, en consultant l'opérateur de réseau de distribution si nécessaire, que l'appareil peut être connecté.

Facteur de marche URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
	3x230	3x400		
Facteur de marche MIG/MAG (40°C)				
(X=50%)	500	500		A
(X=60%)	470	470		A
(X=100%)	420	420		A
Facteur de marche MIG/MAG (25°C)				
(X=80%)	500	500		A
(X=100%)	470	470		A
Facteur de marche TIG (40°C)				
(X=50%)	500	500		A
(X=60%)	470	470		A
(X=100%)	420	420		A
Facteur de marche TIG (25°C)				
(X=80%)	500	500		A
(X=100%)	470	470		A
Facteur de marche MMA (40°C)				
(X=50%)	500	500		A
(X=60%)	470	470		A
(X=100%)	420	420		A
Facteur de marche MMA (25°C)				
(X=75%)	500	-		A
(X=80%)	-	500		A
(X=100%)	470	470		A

Caractéristiques physiques URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
Degré de protection IP	IP23S			
Classe d'isolation	H			
Dimensions (lxdxh)	690x290x510			mm
Poids	39,5			Kg
Section câble d'alimentation	4x6			mm ²
Longueur du câble d'alimentation	5			m
Normes de construction	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015			

CONFIGURATION MINIMALE DE LA PUISSANCE DE VEILLE

Générateur + Commande à distance + Dévidoir de fil robotisé

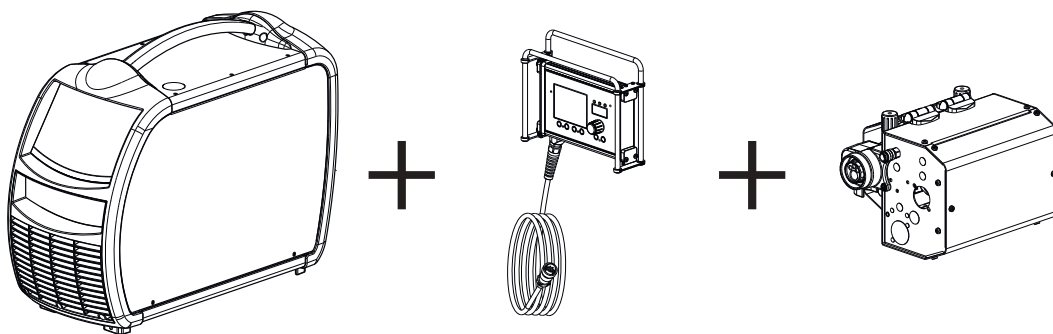

11. PLAQUE DONNÉES

FR

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
3~ 		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
	---	3A/20.0V - 400A/36.0V		
		X (40°C)	60%	100%
	U₀	I₂	400A	360A
	73V	U₂	36.0V	34.4V
	---	3A/10.0V - 400A/20.0V		
		X (40°C)	60%	100%
	U₀	I₂	400A	360A
	73V	U₂	26.0V	24.4V
	---	3A/14.0V - 400A/34.0V		
		X (40°C)	60%	100%
	U₀	I₂	400A	360A
	73V	U₂	34.0V	32.0V
 3~ 50/60 Hz		U₁ 400V	I_{1max} 24.4A	I_{1eff} 18.9A
IP 23 S			  	
				

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
3~ 			60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A	
	---	3A/20.0V - 400A/36.0V		
		X (40°C)	60%	100%
	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U₂	36.0V (36.0V)	34.4V (34.4V)
	---	3A/10.0V - 400A/20.0V		
		X (40°C)	60%	100%
	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U₂	26.0V (26.0V)	24.4V (24.4V)
	---	3A/14.0V - 400A/34.0V		
		X (40°C)	60%	100%
	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U₂	34.0V (34.0V)	32.0V (32.0V)
 3~ 50/60 Hz		U₁ 400V(230V)	I_{1max} 24.4A(43.7A)	I_{1eff} 18.9A(33.8A)
IP 23 S			  	
 				

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY						
URANOS NX 5000 PSR			N°			
		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A				
		3A/20.0V - 500A/40.0V				
		U₀ 73V	I₂ U₂	500A 40.0V	470A 38.8V	420A 36.8V
		3A/10.0V - 500A/30.0V				
		U₀ 30V	I₂ U₂	500A 30.0V	470A 28.8V	420A 26.8V
		3A/14.0V - 500A/39.0V				
		U₀ 73V	I₂ U₂	500A 39.0V	470A 37.5V	420A 35.0V
		U₁ 400V	I_{1max} 33A		I_{1eff} 23.9A	
IP 23 S				  		
 						

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY							
URANOS NX 5000 PSR			N°				
3~ 		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A	60974-3:2019				
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V					
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%		
	73V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)	420A (420A)		
		U ₂	40.0V (40.0V)	38.8V (38.8V)	36.8V (36.8V)		
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V					
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%		
	30V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)	420A (420A)		
		U ₂	30.0V (30.0V)	28.8V (28.8V)	26.8V (26.8V)		
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V					
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%		
	73V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)	420A (420A)		
		U ₂	39.0V (39.0V)	37.5V (37.5V)	35.0V (35.0V)		
 3~ 50/60 Hz		U₁ 400V(230V)		I_{1max} 33A(60.3A)		I_{1eff} 23.9A(42.4A)	
IP 23 S						  	
 							

12. SIGNIFICATION DE LA PLAQUE DES DONNÉES

1		2			
3		4			
5	6				
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
18	19	20	21		
22			CE	UK CA	EAC

MADE
IN
ITALY

CE Déclaration de conformité UE
EAC Déclaration de conformité EAC
UKCA Déclaration de conformité UKCA

- 1 Marque de fabrique
- 2 Nom et adresse du constructeur
- 3 Modèle de l'appareil
- 4 N° de série
XXXXXXXXXXXX Année de fabrication
- 5 Symbole du type de générateur
- 6 Référence aux normes de construction
- 7 Symbole du mode de soudage
- 8 Symbole pour les générateurs susceptibles d'être utilisé dans des locaux à fort risque de décharges électriques. I>
- 9 Symbole du courant de soudage
- 10 Tension nominale à vide
- 11 Gamme du courant maximum et minimum et de la tension conventionnelle de charge correspondante.
- 12 Symbole du cycle de travail
- 13 Symbole du courant nominal de soudage
- 14 Symbole de la tension nominale de soudage
- 15 Valeurs du cycle de travail
- 16 Valeurs du cycle de travail
- 17 Valeurs du cycle de travail
- 15A Valeurs du courant nominal de soudage
- 16A Valeurs du courant nominal de soudage
- 17A Valeurs du courant nominal de soudage
- 15B Valeurs de la tension conventionnelle de charge
- 16B Valeurs de la tension conventionnelle de charge
- 17B Valeurs de la tension conventionnelle de charge
- 18 Symbole pour l'alimentation
- 19 Tension nominale d'alimentation
- 20 Courant maximum nominal d'alimentation
- 21 Courant maximum effectif d'alimentation
- 22 Degré de protection

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

El constructor

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.

Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY

Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

declara bajo su exclusiva responsabilidad que el siguiente producto:

URANOS NX 4000 PSR	55.03.073
URANOS NX 4000 PSR	55.03.075
URANOS NX 5000 PSR	55.03.074
URANOS NX 5000 PSR	55.03.076

es conforme a las directivas EU:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE

2014/30/EU EMC DIRECTIVE

2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

2019/1784/EU EcoDesign

2009/125/EU EcoDesign

y que se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

EN IEC 60974-1/A1:2019

WELDING POWER SOURCE

EN 60974-10/A1:2015

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

La documentación que acredite el cumplimiento de las directivas se mantendrá disponible para inspecciones en el mencionado fabricante.

Toda reparación, o modificación, no autorizada por voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. hará decaer la validez invalidará esta declaración.

Onara di Tombolo, 03/11/2025

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.



Mirco Frasson



Ivo Bonello

Managing Directors

INDICE

1. ADVERTENCIA	223
1.1 Entorno de utilización	223
1.2 Protección personal y de terceros	223
1.3 Protección contra los humos y gases	225
1.4 Prevención contra incendios/explosiones	225
1.5 Prevención durante el uso de las botellas de gas	225
1.6 Protección contra descargas eléctricas	226
1.7 Campos electromagnéticos y interferencias	226
1.8 Grado de protección IP	227
1.9 Eliminación	227
2. INSTALACIÓN	227
2.1 Elevación, transporte y descarga	228
2.2 Colocación del equipo	228
2.3 Conexión	228
2.4 Instalación	229
3. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA	233
3.1 Panel posterior	233
3.2 Panel de las tomas	233
3.3 Panel de mandos frontal RC 350	234
3.4 Panel de mandos frontal	235
4. UTILIZACIÓN DEL EQUIPO	235
4.1 Pantalla de inicio	235
4.2 Pantalla Idle state	235
4.3 Pantalla principal	236
4.4 Pantalla principal del proceso MMA	236
4.5 Pantalla principal del proceso TIG	237
4.6 Pantalla principal del proceso MIG/MAG	238
4.7 Pantalla de programas	241
5. CONFIGURACIÓN	243
5.1 Configuración y ajuste de los parámetros	243
5.2 Procedimientos específicos de uso de los parámetros	254
6. ACCESORIOS	258
7. MANTENIMIENTO	258
7.1 Controles periódicos de la fuente de alimentación	259
7.2 Responsabilidad	259
8. CODIFICACIÓN DE ALARMAS	259
9. DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	262
10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	266
11. PLACA DE DATOS	272
12. SIGNIFICADO DE LA ETIQUETA DE LOS DATOS	273
13. ESQUEMA	645
14. CONECTORES	649
15. LISTA DE REPUESTOS	651
16. INSTALACIÓN KIT/ACCESORIOS	663

SÍMBOLOS



Advertencia



Prohibiciones



Obligaciones



Indicaciones generales

1. ADVERTENCIA



Antes de comenzar cualquier tipo de operación, tiene que haber comprendido el contenido del presente manual. No efectúe modificaciones ni mantenimientos no descritos en este manual. El fabricante no es responsable por daños a personas o cosas causados por una lectura, o una puesta en aplicación negligente de cuanto escrito del contenido de este manual.

El manual de instrucciones debe permanecer guardado en el lugar de empleo del equipo. Complementariamente al manual de instrucciones, se deben tener en cuenta las reglas válidas a modo general, así como las reglas locales respecto a la prevención de accidentes y la protección medioambiental.

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en cualquier momento y sin aviso previo.

Reservados todos los derechos de traducción, reproducción y adaptación total o parcial con cualquier medio (incluidas las copias foto-estáticas, películas y microfilms), sin la autorización escrita por parte de **voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.**

Los temas tratados en este manual son de vital importancia, y por tanto imprescindibles para poder aplicar las garantías.

Si el operador no se atiende a lo descrito, el fabricante declina cualquier tipo de responsabilidad.



Todas las personas implicadas en la puesta en servicio, el manejo, el mantenimiento y la conservación del equipo deben:

- poseer la cualificación correspondiente
- Poseer conocimientos de soldadura
- Leer completamente y seguir escrupulosamente este manual de instrucciones

En caso de dudas o problemas sobre la utilización del equipo, aunque no se indiquen aquí, consulte con personal cualificado.

ES

1.1 Entorno de utilización



El equipo debe utilizarse exclusivamente para las operaciones para las cuales ha sido diseñado, en los modos y dentro de los campos previstos en la placa de identificación y/o en este manual, según las directivas nacionales e internacionales sobre la seguridad. Un uso diferente del declarado por el fabricante se considera inadecuado y peligroso; en dicho caso, el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad.



Este equipo tiene que debe utilizarse sólo para fines profesionales en un local industrial. El fabricante no responde de daños provocados por un uso del equipo en entornos domésticos.



El equipo debe utilizarse en locales con una temperatura comprendida entre -10°C y +40°C (entre +14°F y +104°F).

El equipo debe transportarse y almacenarse en locales con una temperatura comprendida entre -25°C y +55°C (entre -13°F y 131°F).

El equipo debe utilizarse en locales sin polvo, ácidos, gases ni otras sustancias corrosivas.

El equipo debe utilizarse en locales con una humedad relativa no superior al 50% a 40°C (104°F).

El equipo debe utilizarse en locales con una humedad relativa no superior al 90% a 20°C (68°F).

El equipo debe utilizarse a una altitud máxima sobre el nivel del mar de 2000 m (6500 pies).



No utilizar dicho aparato para descongelar tubos.

No utilice el equipo para cargar baterías ni acumuladores.

No utilice el equipo para hacer arrancar motores.

1.2 Protección personal y de terceros



El proceso de soldadura es una fuente nociva de radiaciones, ruido, calor y emanaciones gaseosas. Coloque una pared divisoria ignífuga para proteger la zona de soldadura de los rayos, chispas y escorias incandescentes. Advierta a las demás personas que se protejan de los rayos del arco, o del metal incandescente y que no los fijamente.



Póngase prendas de protección para proteger la piel de los rayos del arco y de las chispas, o del metal incandescente. La indumentaria utilizada debe cubrir todo el cuerpo y debe ser:

- íntegra y en buenas condiciones
- ignífuga
- aislante y seca
- ceñida al cuerpo y sin dobleces



Utilice siempre zapatos resistentes y herméticos al agua.



Utilice siempre guantes que garanticen el aislamiento eléctrico y térmico.



Use máscaras con protecciones laterales para la cara y filtro de protección adecuado para los ojos (al menos NR10 o mayor).



Utilice siempre gafas de seguridad con aletas laterales, especialmente cuando tenga que deba retirar manual o mecánicamente las escorias de soldadura.



¡No use lentes de contacto!



Use auriculares si el proceso de soldadura es muy ruidoso. Si el nivel de ruido supera los límites indicados por la ley, delimite la zona de trabajo y cerciórese de que las personas que entren en la misma estén protegidas con auriculares.



Mantenga siempre las tapas laterales cerradas durante los trabajos de soldadura. El equipo no debe ser modificado. Evite el contacto entre manos, cabellos, ropas, herramientas, etc. y piezas móviles, a saber: ventiladores, ruedas dentadas, rodillos y ejes, bobinas de hilo. No trabaje sobre las ruedas dentadas cuando el alimentador de alambre está funcionando. La desactivación de los dispositivos de protección en las unidades de avance del alambre es muy peligrosa y el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por los daños provocados a personas y bienes.



Mantenga la cabeza lejos de la antorcha mig/mag durante la carga y el avance del alambre. El alambre que sale puede provocar lesiones graves en las manos, el rostro y los ojos.



No toque las piezas recién soldadas, el calor excesivo podría provocar graves quemaduras.

Tome todas las medidas de precaución anteriores incluso durante los trabajos de post-soldadura, puesto que de las piezas que se están enfriando podrían saltar escorias.



Compruebe que la antorcha se haya enfriado antes de efectuar trabajos o mantenimientos.



Compruebe que el grupo de refrigeración esté apagado antes de desconectar los tubos de suministro y de retorno del líquido refrigerante. El líquido caliente que sale podría provocar graves quemaduras.



Tenga a mano un equipo de primeros auxilios.
No subestime quemaduras o heridas.



Antes de abandonar el puesto de trabajo, tome todas las medidas de seguridad para dejar la zona de trabajo segura y así impedir accidentes graves a personas o bienes.

1.3 Protección contra los humos y gases



Los humos, gases y polvos producidos por la soldadura pueden ser perjudiciales para la salud. El humo producido durante la soldadura en determinadas circunstancias, puede provocar cáncer o daños al feto en las mujeres embarazadas.

- Mantenga la cabeza lejos de los gases y del humo de soldadura.
- Proporcione una ventilación adecuada, natural o forzada, en la zona de trabajo.
- En el caso de ventilación insuficiente, utilice mascarillas con respiradores.
- En el caso de soldaduras en lugares angostos, se aconseja que una persona controle al operador desde el exterior.
- No use oxígeno para la ventilación.
- Compruebe la eficacia de la aspiración, comparando periódicamente las emisiones de gases nocivos con los valores admitidos por las normas de seguridad.
- La cantidad y el peligro de los humos producidos dependen del material utilizado, del material de soldadura y de las sustancias utilizadas para la limpieza y el desengrase de las piezas a soldar. Respete escrupulosamente las indicaciones del fabricante y las fichas técnicas.
- No suelde en lugares donde se efectúen desengrases o donde se pinte.
- Coloque las botellas de gas en espacios abiertos, o con una buena circulación de aire.

1.4 Prevención contra incendios/explosiones



El proceso de soldadura puede originar incendios y/o explosiones.

- Retire de la zona de trabajo y de aquella la circundante los materiales, o u objetos inflamables o combustibles.
- Los materiales inflamables deben estar a 11 metros (35 pies) como mínimo del local de soldadura o deben estar protegidos perfectamente.
- Las proyecciones de chispas y partículas incandescentes pueden llegar fácilmente a las zonas de circundantes, incluso a través de pequeñas aberturas. Observe escrupulosamente la seguridad de las personas y de los bienes.
- No suelde encima o cerca de recipientes bajo presión.
- No suelde recipientes o tubos cerrados. Tenga mucho cuidado durante la soldadura de tubos o recipientes, incluso si éstos están abiertos, vacíos y bien limpios. Los residuos de gas, combustible, aceite o similares podrían provocar explosiones.
- No suelde en lugares donde haya polvos, gas, o vapores explosivos.
- Al final de la soldadura, compruebe que el circuito bajo tensión no puede tocar accidentalmente piezas conectadas al circuito de masa.
- Coloque en la cerca de la zona de trabajo un equipo o dispositivo antiincendio.

1.5 Prevención durante el uso de las botellas de gas



Las botellas de gas inerte contienen gas bajo presión y pueden explotar si no se respetan las condiciones mínimas de transporte, mantenimiento y uso.

- Las botellas deben estar sujetas verticalmente a paredes o a otros soportes con elementos adecuados para que no se caigan ni se choquen contra otros objetos.
- Enrosque la tapa de protección de la válvula durante el transporte, la puesta en servicio y cuando concluyan las operaciones de soldadura.
- No exponga las botellas directamente a los rayos solares, a cambios bruscos de temperatura, a temperaturas muy altas o muy bajas. No exponga las botellas a temperaturas muy rígidas ni demasiado altas o bajas.
- Las botellas no deben tener contacto con llamas libres, con arcos eléctricos, antorchas, pinzas portaelectrodos, ni con las proyecciones incandescentes producidas por la soldadura.
- Mantenga las botellas lejos de los circuitos de soldadura y de los circuitos de corriente eléctrica en general.
- Mantenga la cabeza lejos del punto de salida del gas cuando abra la válvula de la botella.
- Cierre la válvula de la botella cuando haya terminado de soldar.
- Nunca suelde sobre una botella de gas bajo presión.
- No conecte una botella de aire comprimido directamente con el reductor de la máquina! Si la presión sobrepasa la capacidad del reductor, éste podría estallar!

1.6 Protección contra descargas eléctricas



Las descargas eléctricas suponen un peligro de muerte.

- No toque las piezas internas ni externas bajo tensión del equipo de soldadura mientras el equipo éste se encuentre activado (antorchas, pinzas, cables de masa, electrodos, alambres, rodillos y bobinas están conectados eléctricamente al circuito de soldadura).
- Compruebe el aislamiento eléctrico del equipo, utilizando superficies y bases secas y aisladas perfectamente del potencia de tierra y de masa de la tierra.
- Compruebe que el equipo esté conectado correctamente a una toma y a una fuente de alimentación dotada de conductor de protección de tierra.
- No toque simultáneamente dos antorchas, o dos pinzas portaelectrodos.
- Interrumpa inmediatamente la soldadura si nota una descarga eléctrica.



El dispositivo de inicio y estabilización del arco se proyecta para el funcionamiento con guía manual o mecánica.

1.7 Campos electromagnéticos y interferencias



Las personas con aparatos electrónicos vitales (marcapasos) deberían consultar al médico antes de acercarse al área donde se están efectuando soldaduras por arco.



El paso de la corriente a través de los cables internos y externos del equipo crea un campo electromagnético cerca de los cables de soldadura y del mismo equipo.

- Los campos electromagnéticos pueden ser perjudiciales (desconocen los efectos exactos) para la salud de una persona expuesta durante mucho tiempo.
- Los campos electromagnéticos pueden interferir con otros equipos tales como marcapasos o aparatos acústicos.

1.7.1 Clasificación EMC in acuerdo con la Normativa: EN 60974-10/A1:2015.

Clase B

Le matériel de classe B est conforme aux exigences de compatibilité électromagnétique en milieu industriel et résidentiel, y compris en environnement résidentiel où l'alimentation électrique est distribuée par un réseau public basse tension.

Clase A

Le matériel de classe A n'est pas conçu pour être utilisé en environnement résidentiel où l'alimentation électrique est distribuée par un réseau public basse tension. Puede ser potencialmente difícil asegurar la compatibilidad electromagnética de los dispositivos de clase A en estas áreas, a causa de las perturbaciones irradiadas y conducidas.

Para más información, consulte el capítulo: PLACA DE DATOS o CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

1.7.2 Instalación, uso y evaluación del área

Este equipo responde a las indicaciones especificaciones de la norma armonizada EN 60974-10/A1:2015 y se identifica como de "CLASE A". Este equipo tiene que debe utilizarse sólo para fines profesionales en un local industrial. El fabricante no responde de daños provocados por un uso del equipo en entornos domésticos.



El usuario debe ser un experto del sector y como tal es responsable de la instalación y del uso del aparato según las indicaciones del fabricante. Si se detectasen perturbaciones electromagnéticas, el usuario del equipo tendrá que resolver la situación sirviéndose de la asistencia técnica del fabricante.



Debe procurar reducir las perturbaciones electromagnéticas hasta un nivel que no resulte molesto.



Antes de instalar este equipo, el usuario tiene que evaluar los potenciales problemas electro-magnéticos que podrían producirse en la zona circundante y, en particular, la salud de las personas expuestas, por ejemplo: personas con marcapasos y aparatos acústicos.

1.7.3 Requisitos de alimentación de red

Los dispositivos de elevada potencia pueden influir en la calidad de la energía de la red de distribución a causa de la corriente absorbida. Consiguientemente, para algunos tipos de dispositivos (consulte los datos técnicos) pueden aplicarse algunas restricciones de conexión o algunos requisitos en relación con la máxima impedancia de red admitida (Z_{max}) o la mínima potencia de instalación (S_{sc}) disponible en el punto de interacción con la red pública (punto de acoplamiento común - "Point of Common Coupling" PCC). En este caso, es responsabilidad del instalador o del usuario, consultando al gestor de la red si es necesario, asegurarse de que el dispositivo se puede conectar. En caso de interferencia, podría ser necesario tomar adicionales, como por ejemplo colocar filtros en la alimentación de la red.

Además, considere la posibilidad de blindar el cable de alimentación.

Para más información, consulte el capítulo: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

1.7.4 Precauciones en el uso de los cables

Para minimizar los efectos de los campos electromagnéticos, respete las siguientes reglas:

- No se enrolle los cables alrededor del cuerpo.
- No se coloque entre el cable de masa y el cable de potencia (mantenga ambos cables del mismo lado).
- Los cables tienen que ser lo más cortos posible, estar situarse cerca el uno del otro y pasar por encima o cerca del nivel del suelo.
- Coloque el equipo a una cierta distancia de la zona de soldadura.
- Los cables deben estar apartados de otros cables.

1.7.5 Conexión equipotencial

Tenga en cuenta que todos los componentes metálicos de la instalación del equipo de soldadura (corte) y aquéllos los que se encuentran cerca tienen que estar conectados a tierra. Respete las normativas nacionales referentes a la conexión equipotencial.

1.7.6 Puesta a tierra de la pieza de trabajo

Cuando la pieza de trabajo no está conectada a tierra por motivos de seguridad eléctrica, o a debido a sus dimensiones y posición, la conexión a tierra entre la pieza y la tierra de la pieza podría reducir las emisiones. Es importante procurar en que la conexión a tierra de la pieza de trabajo no aumente el riesgo de accidente de los operadores, y que no dañe otros aparatos eléctricos. Respete las normativas nacionales referentes a la conexión a tierra.

1.7.7 Blindaje

El blindaje selectivo de otros cables y aparatos presentes en la zona circundante puede reducir los problemas de interferencia. En caso de aplicaciones especiales, también puede considerarse el blindaje de todo el equipo de soldadura.

1.8 Grado de protección IP

IP

IP23S

- Para evitar el contacto de los dedos con partes peligrosas y la entrada de cuerpos sólidos extraños de diámetro mayor/igual a 12.5 mm.
- Envoltura protegida contra la lluvia a 60° sobre la vertical.
- Envoltura protegida contra los efectos perjudiciales debidos a la entrada de agua, cuando las partes móviles del aparato no están en movimiento.

1.9 Eliminación



¡No arroje nunca el equipo eléctrico entre los residuos comunes!

Con arreglo a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y su implementación de acuerdo con las leyes nacionales, los aparatos eléctricos que hayan llegado al final de su ciclo de vida deben recogerse por separado y enviarse a un centro de recuperación y eliminación. El propietario del aparato debe identificar los centros de recogida autorizados consultando con las Administraciones Locales. La aplicación de la Directiva Europea permitirá mejorar el medio ambiente y la salud humana.

» Para más información, consulte el sitio web.

2. INSTALACIÓN



La instalación debe efectuarla solamente personal experto y habilitado por el fabricante.



Durante la instalación compruebe que la fuente de alimentación esté desconectada de la toma de corriente.



La conexión de los fuentes de alimentación en serie o en paralelo está prohibida.

2.1 Elevación, transporte y descarga

- El equipo incorpora un asa que permite desplazarlo a mano.
- El equipo no incorpora elementos específicos para la elevación.
- Utilice una carretilla elevadora de horquillas, desplazándose con cuidado a fin de evitar que el generador pueda volcarse.



Está prohibido utilizar el asa para levantar el equipo.



No subestime el peso del equipo, consulte las características técnicas.
No traslade ni detenga la carga encima de personas u objetos.
No aplique una presión excesiva sobre el equipo.

2.2 Colocación del equipo



Observe las siguientes normas:

- El acceso a los mandos y conexiones tiene que ser fácil.
- No coloque el equipo en lugares estrechos.
- No coloque nunca el equipo sobre una superficie con una inclinación superior a 10° respecto del plano horizontal.
- Coloque el equipo en un lugar seco, limpio y con ventilación apropiada.
- Proteja la instalación de la lluvia y del sol.
- » Consulte la sección "Prevención durante el uso de las botellas de gas".

2.3 Conexión



El equipo incluye un cable de alimentación para la conexión a la red.

El equipo puede alimentarse con:

- 230V trifásica (Versión 3x230/400V)
- 400V trifásica

El funcionamiento del equipo está garantizado para tensiones que se alejan de hasta el $\pm 15\%$ del valor nominal.



Para evitar daños a las personas o a la instalación, es necesario controlar la tensión de red seleccionada y los fusibles ANTES de conectar la máquina a la red. Compruebe también que el cable esté conectado a una toma con contacto de tierra.



Es posible alimentar el equipo mediante un grupo electrógeno, siempre que garantice una tensión de alimentación estable entre el $\pm 15\%$ respecto del valor de la tensión nominal declarado por el fabricante, en todas las condiciones de funcionamiento posibles y con la máxima potencia suministrable por el generador nominal. Por lo general, se aconseja utilizar grupos electrógenos de potencia con el doble de potencia de la fuente de alimentación si es monofásica, y equivalente a 1,5 veces si es trifásica. Se aconseja la utilización de grupos electrógenos con controlador electrónico.



Para la protección de los usuarios, el equipo debe estar correctamente conectado a tierra. El cable de alimentación cuenta con un conductor (amarillo - verde) para la puesta a tierra, que debe ser conectarse a una clavija con contacto de tierra. NUNCA use el cable amarillo/verde junto con otro cable para tomar la corriente. Compruebe que el equipo disponga de conexión a tierra y que las tomas de corriente estén en buenas condiciones. Instale sólo enchufes homologados de acuerdo con las normativas de seguridad.




La instalación eléctrica debe efectuarla personal técnico con requisitos técnico profesionales específicos y de conformidad con las leyes del país en el cual se efectúa la instalación.

2.4 Instalación

2.4.1 Conexión para la soldadura MMA



La conexión que muestra la figura da como resultado una soldadura con polaridad invertida. Para obtener una soldadura con polaridad directa, invierta la conexión.

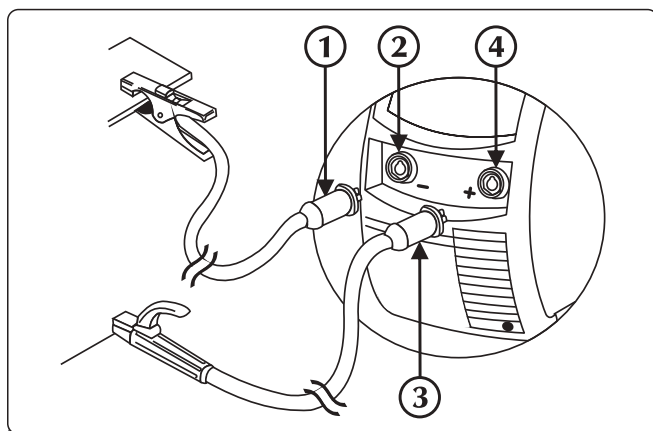


- ① Conector de la pinza de masa
- ② Toma negativa de potencia (-)
- ③ Conector de la pinza portaelectrodos
- ④ Toma positiva de potencia (+)

- Conecte el conector del cable de la pinza de masa a la toma negativa (-) del generador. Inserte la clavija y gire hacia la derecha que todas las piezas queden fijadas.
- Conecte el conector del cable de la pinza portaelectrodo a la toma positiva (+) del generador. Inserte la clavija y gire hacia la derecha que todas las piezas queden fijadas.

ES

2.4.2 Conexión para desagrietamiento (ARC AIR)

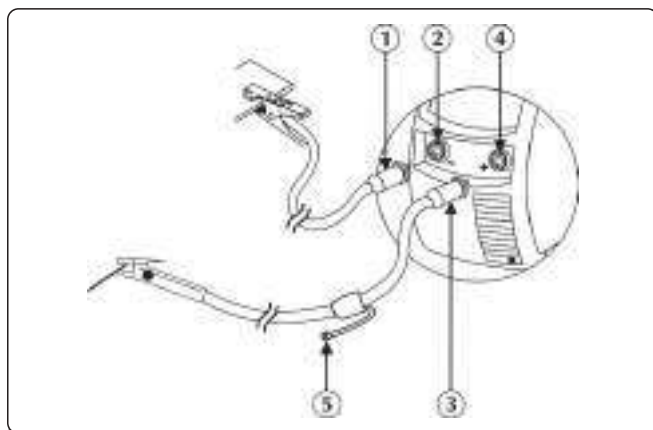


- ① Conector de la pinza de masa
- ② Toma negativa de potencia (-)
- ③ Conector de la pinza ARC AIR
- ④ Toma positiva de potencia (+)
- ⑤ Conector del tubo de aire

- Conecte el conector del cable de la pinza de masa a la toma negativa (-) del generador.
- Conecte el conector del cable de la pinza ARC-AIR a la toma positiva (+) del generador.
- Conectar separadamente el conector del tubo del aire a la distribución del aire mismo.

2.4.3 Conexión para la soldadura TIG



El resultado de la conexión que se muestra en la figura es una soldadura con polaridad directa. Para hacer una soldadura con polaridad inversa, se debe invertir la conexión.

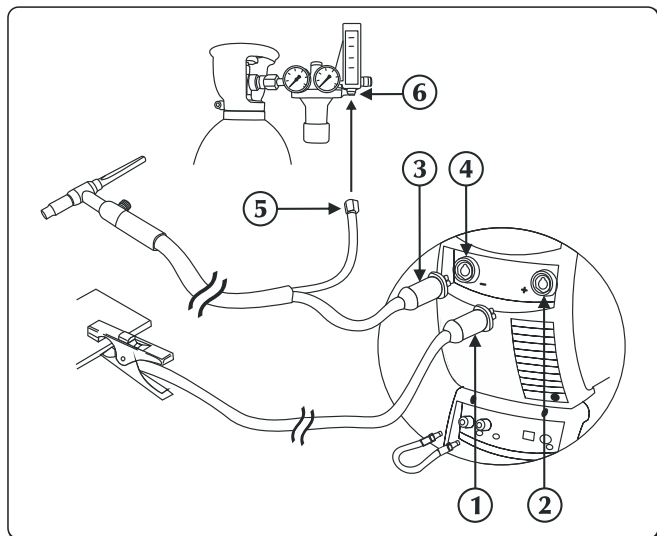

- ① Conector de la pinza de masa
- ② Toma positiva de potencia (+)
- ③ Conexión de la antorcha TIG
- ④ Toma negativa de potencia (-)
- ⑤ Conector de tubería de gas
- ⑥ Reductor de presión


- Conecte el conector del cable de la pinza de masa a la toma positiva (+) del generador. Inserte la clavija y gire hacia la derecha que todas las piezas queden fijadas.
- Conecte el conector de la antorcha TIG a la toma negativa (-) del generador. Inserte la clavija y gire hacia la derecha que todas las piezas queden fijadas.
- Conecte por separado el conector del tubo de gas de la antorcha a la distribución del gas.



Puede ajustar el flujo de gas de protección con la llave situada normalmente sobre la antorcha.



- Conecte el tubo de retorno del líquido refrigerante agua de color rojo de la antorcha al conector de entrada de la unidad de refrigeración (color rojo - símbolo ).
- Conecte el tubo de alimentación del líquido refrigerante agua de color azul de la antorcha al conector de salida de la unidad de refrigeración (color azul - símbolo ).

2.4.4 Conexión para soldadura MIG/MAG

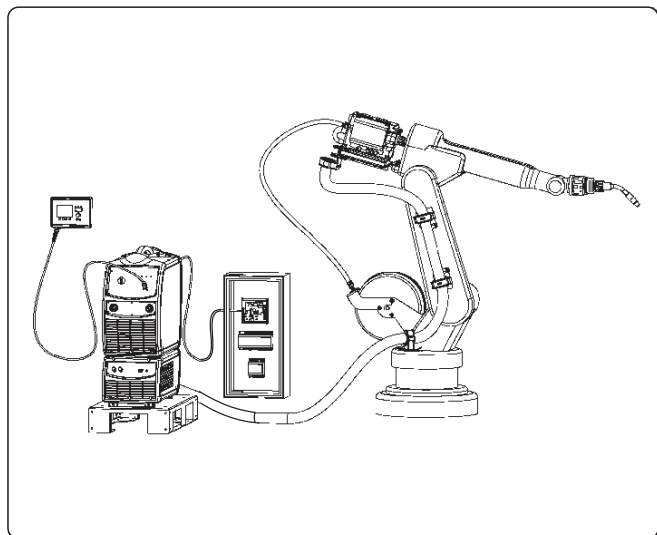

RI en el gabinete externo


BOX RI

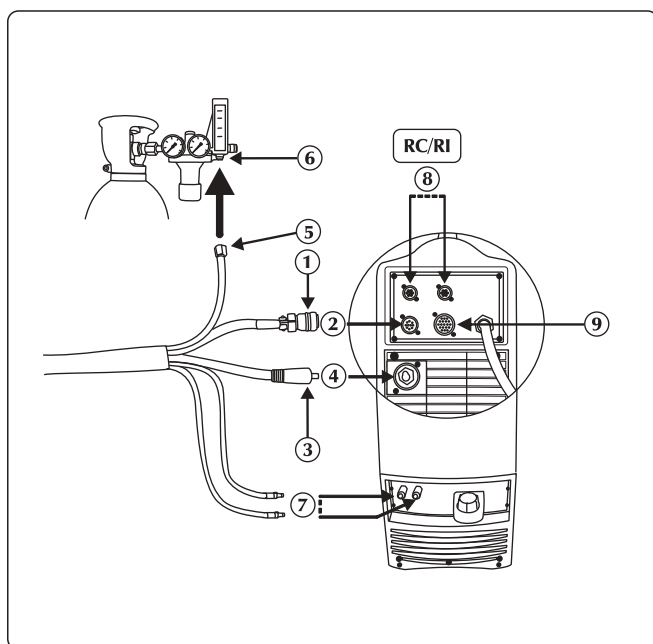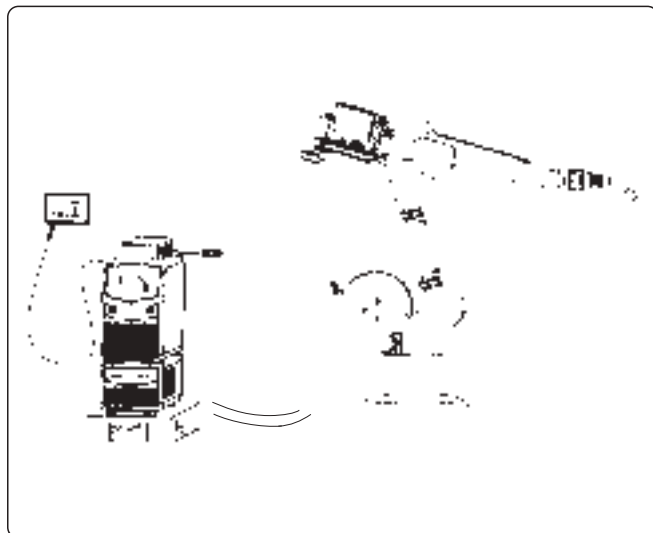


- ① Cable de señal
- ② Entrada del cable de señal (CAN-BUS) (Manguera)
- ③ Cable de potencia
- ④ Entrada del cable de potencia (Manguera)
- ⑤ Tubo de gas
- ⑥ Conexión alimentación de gas
- ⑦ Conexión líquido refrigerante
- ⑧ Entrada de cable de señal (CAN-BUS) (automatización y robótica)
- ⑨ Entrada de cable de señal CAN-BUS (RC, RI...)

ES

- ▶ Conecte el cable de potencia a del haz de cables en la toma correspondiente. Inserte la clavija y gire hacia la derecha que todas las piezas queden fijadas.
- ▶ Inserte el cable de señal al del haz de cables en el conector correspondiente. Inserte el conector y gire la tuerca en sentido horario hasta que las piezas queden completamente fijadas.
- ▶ Conecte el tubo de gas al reductor de presión de la botella o al racor de suministro del gas.
- ▶ Conecte el tubo de alimentación del líquido refrigerante agua del haz de cables (color azul) al conector de salida de la unidad de refrigeración (color azul - símbolo .
- ▶ Conecte el tubo de retorno del líquido refrigerante agua del haz de cables (color rojo) al conector de entrada de la unidad de refrigeración (color rojo - símbolo .
- ▶ Conecte el cable de señal CAN-BUS para la gestión de dispositivos externos (como RC, RI...) al conector adecuado.
- ▶ Inserte el conector y gire la tuerca en sentido horario hasta que las piezas queden completamente fijadas.
- ▶ Conecte el cable de señal para la gestión de dispositivos externos al conector adecuado.

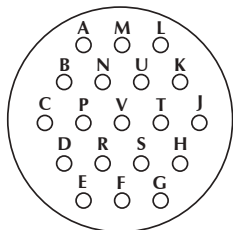


SIGNAL	
A	+24V IN
B	GND
C	+24V OUT
D	GND
E	DO 5 DIGITAL OUTPUT
F	DO 6 DIGITAL OUTPUT
G	DO 7 DIGITAL OUTPUT
H	DO 8 DIGITAL OUTPUT
J	DO 2 DIGITAL OUTPUT
K	COM
L	NOT USED
M	ELV 1
N	ELV 2
P	ELV 3
R	ELV 4
S	ELV 5
T	
U	PE
V	NOT USED

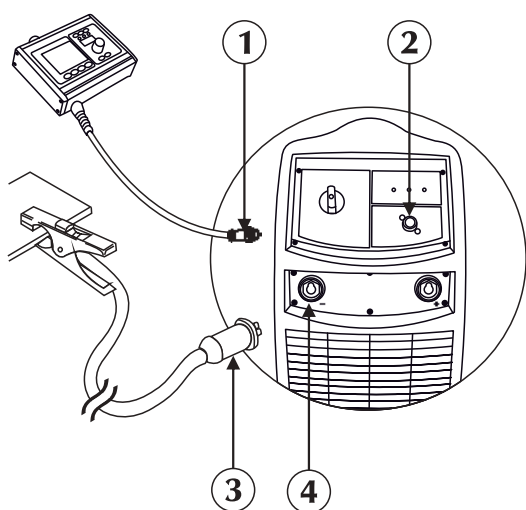

- ① Cable de señal
- ② Conectore
- ③ Conector de la pinza de masa
- ④ Toma negativa de potencia (-)

- Conecte el cable de señal del RC350 al conector del generador.
- Conecte el conector del cable de la pinza de masa a la toma negativa (-) del generador.

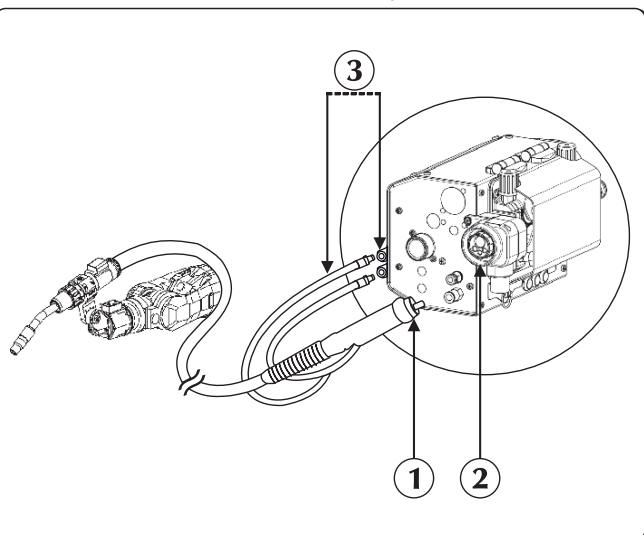


- ① Conexión de la antorcha
- ② Conectore
- ③ Conexión líquido refrigerante

- Conectar la antorcha MIG/MAG al adaptador central comprobando que el anillo de sujeción esté totalmente apretado.
- Conecte el tubo de retorno del líquido refrigerante agua de color rojo de la antorcha al conector de entrada de la unidad de refrigeración (color rojo - símbolo .
- Conecte el tubo de alimentación del líquido refrigerante agua de color azul de la antorcha al conector de salida de la unidad de refrigeración (color azul - símbolo .


3. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA

3.1 Panel posterior

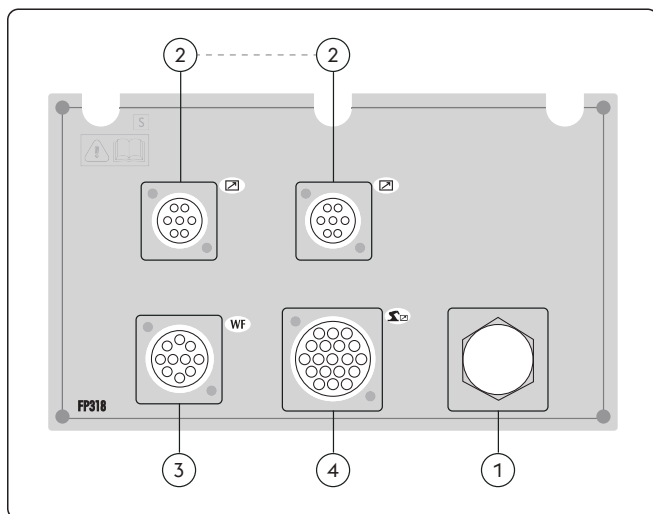

- ① **Cable de alimentación.**
Conecta el sistema a la red.
- ② **Entrada de cable de señal CAN-BUS (RC, RI...)**
- ③ **Entrada de cable de señal (CAN-BUS) (WF)**
- ④ **Entrada de cable de señal (Robot)**


3.2 Panel de las tomas

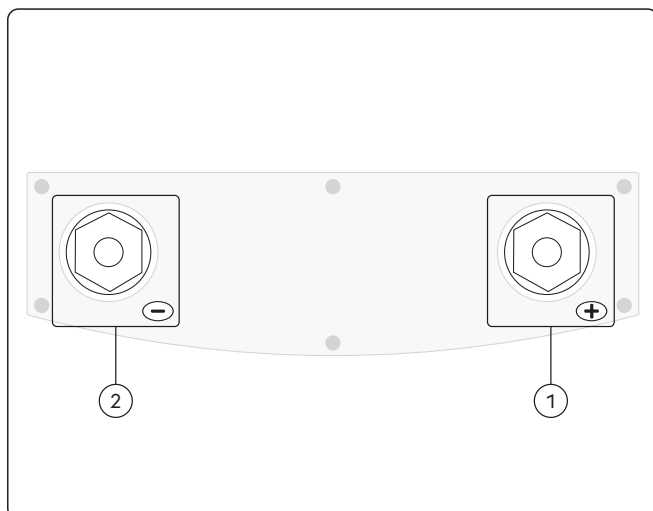

- ① **Toma positiva de potencia (+)**
Proceso MMA: Conexión antorcha de electrodos
Proceso TIG: Conexión cable de tierra
- ② **Toma negativa de potencia (-)**
Proceso MMA: Conexión cable de tierra
Proceso TIG: Conexión de la antorcha
Proceso MIG/MAG: Conexión cable de tierra


ES

3.3 Panel de mandos frontal RC 350

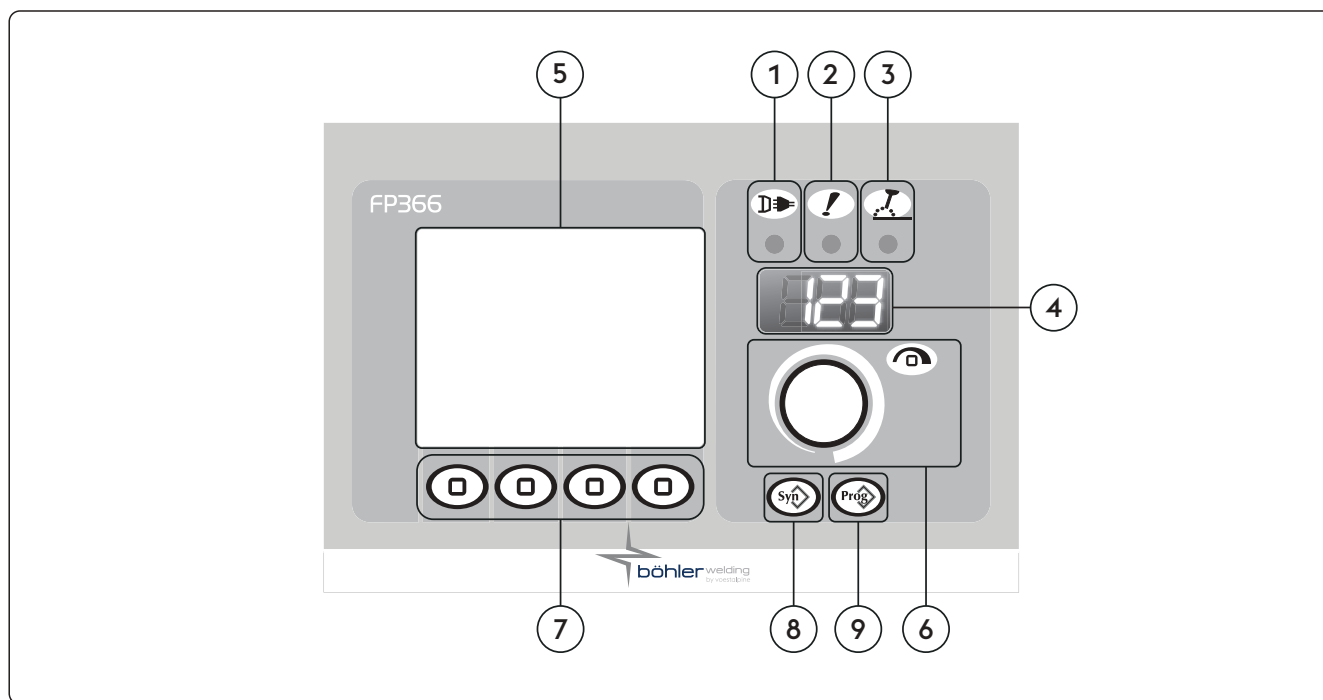

- 1  **Led de encendido**
Indica que el equipo está conectado a la red y está activado.
- 2  **Led de alarma general**
Indica la posible intervención de dispositivos de protección como la protección de temperatura.
- 3  **Led de potencia activa**
Indica la presencia de tensión en las conexiones de la toma del equipo.
- 4  **Pantalla de 7 segmentos**
Permite que se visualicen los parámetros generales de soldadura de la máquina durante el arranque, los ajustes, las lecturas de corriente y tensión, durante la soldadura, y en la codificación de las alarmas.
- 5  **Pantalla LCD**
Permite que se visualicen los parámetros generales de soldadura de la máquina durante el arranque, los ajustes, las lecturas de corriente y tensión, durante la soldadura, y en la codificación de las alarmas.
Permite visualizar instantáneamente todas las operaciones.
- 6  **Encoder**
Permite que la entrada se configure, así como la selección y la configuración de los parámetros de soldadura.
- 7  **Botones de función**
Permiten seleccionar las diferentes funciones del equipo:
 - Procédé de soudage
 - Sequencia del micro interruptor
 - Tipos de corriente
 - Modalidad gráfica
- 8  **Botón de programas de soldadura**
Permite seleccionar un programa de soldadura predefinido mediante la selección de algunas informaciones sencillas:
 - Tipo de hilo
 - Tipo de gas
 - Diámetro del alambre
- 9  **Botón job**
Permite memorizar y gestionar 240 job personalizables por el usuario.

3.4 Panel de mandos frontal

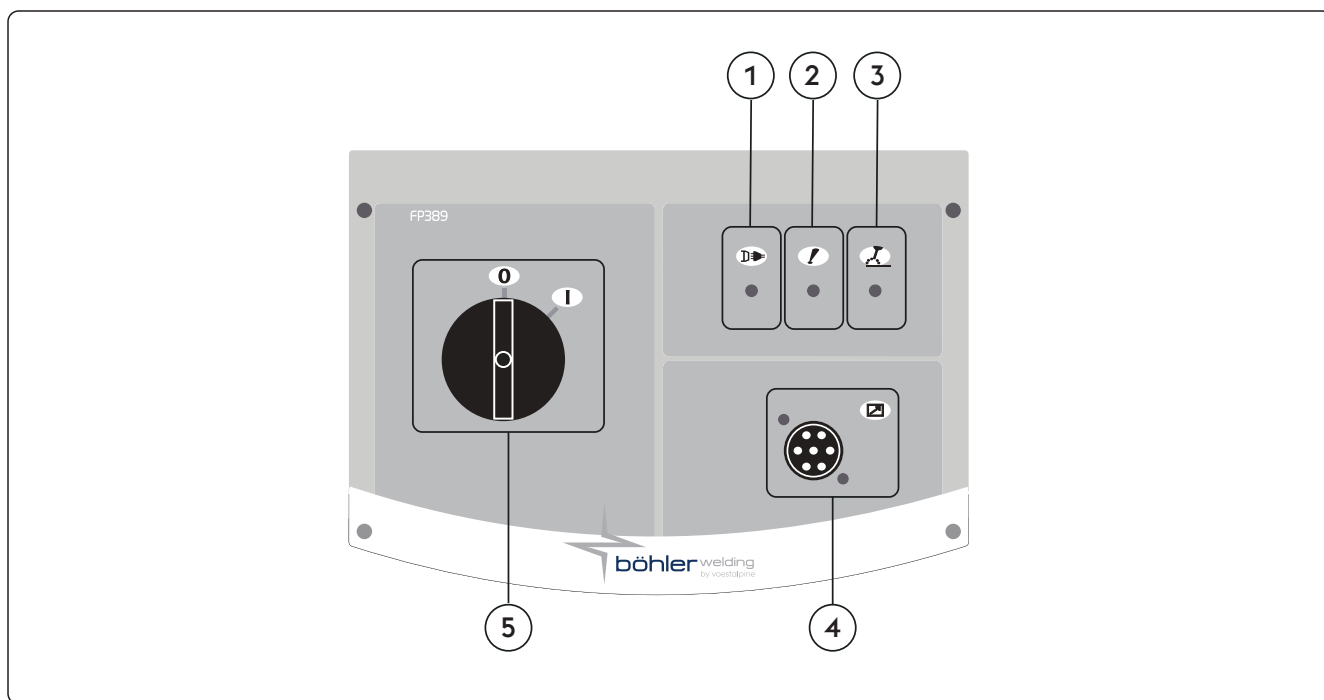

ES

- 1  **Led de encendido**
Indica que el equipo está conectado a la red y está activado.
- 2  **Led de alarma general**
Indica la posible intervención de dispositivos de protección como la protección de temperatura.
- 3  **Led de potencia activa**
Indica la presencia de tensión en las conexiones de la toma del equipo.
- 4  **Entrada de cable de señal CAN-BUS (RC, RI...)**
- 5  **Conmutador de activación**
Acciona el encendido eléctrico del equipo.
Tiene dos posiciones "0" desactivado; "I" activado.

4. UTILIZACIÓN DEL EQUIPO

4.1 Pantalla de inicio


Cuando se enciende, el equipo realiza una serie de comprobaciones para garantizar su correcto funcionamiento y el de todos los dispositivos conectados al mismo. En esta fase también se realiza la prueba de gas para establecer la correcta conexión con el sistema de alimentación del gas.

4.2 Pantalla Idle state


Tras un cierto periodo de inactividad el generador pasa en modo Idle:

Idle state

- La pantalla muestra lo siguiente.

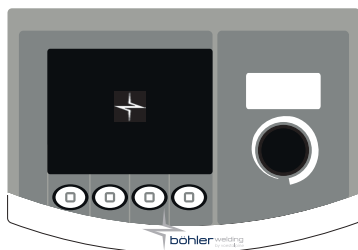

Reactivación
► La pantalla muestra lo siguiente.

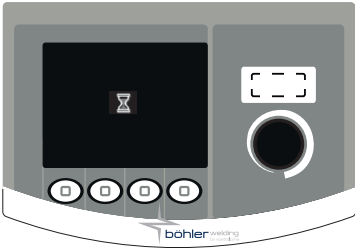


Cambio del estado no activo/activo
Para reactivar el sistema basta con pulsar cualquier botón del panel de mandos, el pulsador de la antorcha o RC.


4.3 Pantalla principal

Permite la gestión del equipo y del proceso de soldadura, mostrando los ajustes principales.


4.4 Pantalla principal del proceso MMA

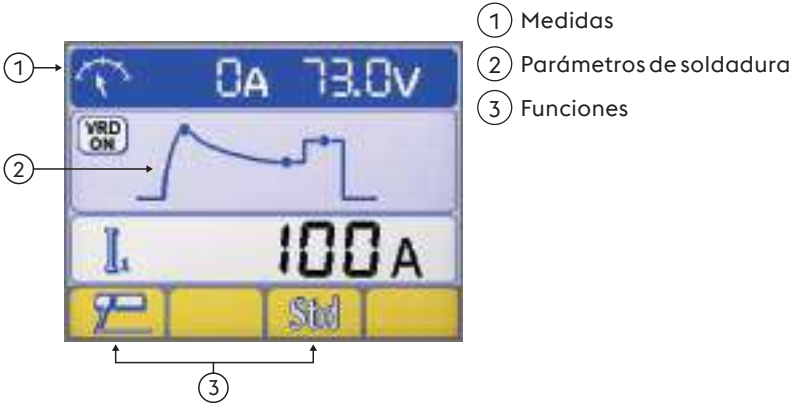

Medidas
Durante las fases de soldadura, se visualizan en la pantalla LCD los valores reales de corriente y de tensión.

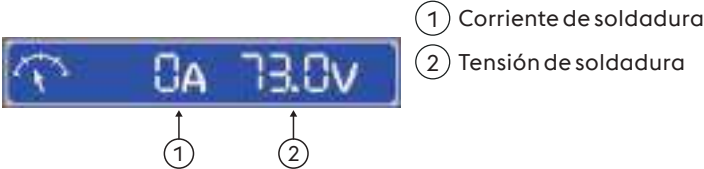


Parámetros de soldadura
► Seleccione el parámetro deseado pulsando la tecla encoder.

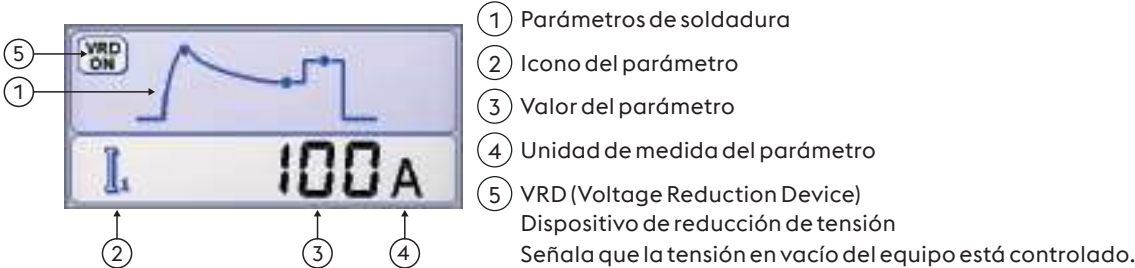

Funciones

Permiten el ajuste de las funciones de proceso y del modo de soldadura más importantes.

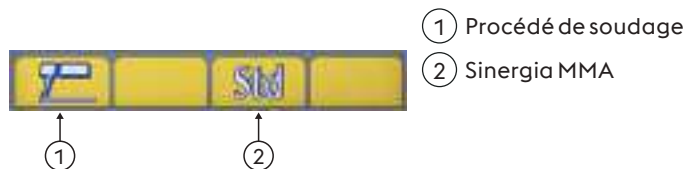

Procédé de soudage



Sinergia MMA


Permite configurar la mejor dinámica de arco seleccionando el tipo de electrodo utilizado. Si selecciona una dinámica de arco correcta podrá aprovechar al máximo el equipo con el objetivo de obtener las mejores prestaciones posibles en soldadura.



No se garantiza una soldadura perfecta del electrodo utilizado. La soldadura depende de la calidad de los consumibles y de su conservación, de los modos operativos y de las condiciones de soldadura, de las numerosas aplicaciones posibles...


ES

4.5 Pantalla principal del proceso TIG

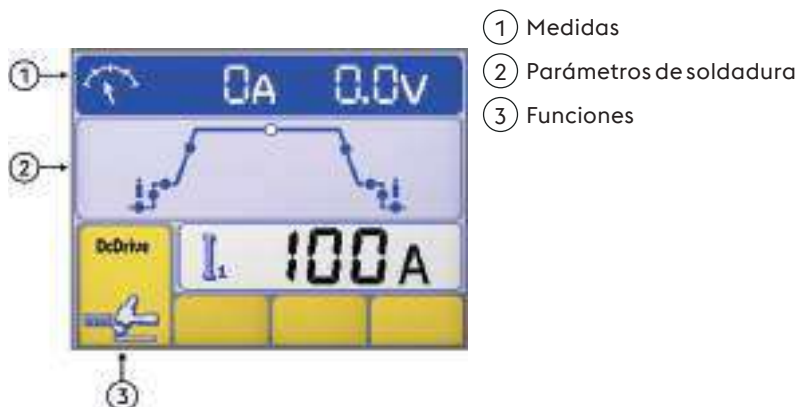

Medidas

Durante las fases de soldadura, se visualizan en la pantalla LCD los valores reales de corriente y de tensión.

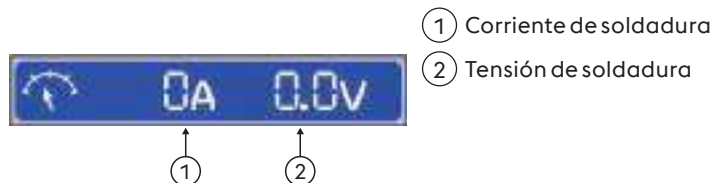

Parámetros de soldadura

① Parámetros de soldadura

- ▶ Seleccione el parámetro deseado pulsando la tecla encoder.
- ▶ Regule el valor del parámetro seleccionado girando el encoder.

② Icono del parámetro

③ Valor del parámetro

④ Unidad de medida del parámetro

Funciones

Permiten el ajuste de las funciones de proceso y del modo de soldadura más importantes.

① Procédé de soudage

Procédé de soudage

TIG DC

MIG/MAG Estándar

MIG/MAG Pulsado

MMA

4.6 Pantalla principal del proceso MIG/MAG

Pantalla básica

① Título MIG/MAG

② Parámetros de soldadura

③ Funciones

Pantalla gráfica

① Título MIG/MAG

② Parámetros de soldadura

③ Funciones

Título MIG/MAG

Permite visualizar la información más importante relativa al proceso seleccionado.

Curva sinérgica seleccionada



- ①
- ②
- ③

- ① Tipo de material de aportación
- ② Diámetro del alambre
- ③ Tipo de gas

Parámetros de soldadura




- ①
- ②
- ③
- ④

- ① Corriente de soldadura
- ② Grosor de la pieza
- ③ Cordón angular "a"
- ④ Tensión de soldadura

Parámetros de soldadura (Pantalla básica)

► Seleccione el parámetro deseado pulsando la tecla encoder.

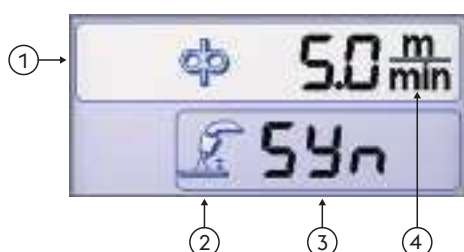


- ①

- ②
- ③
- ④

- ① Parámetros de soldadura
- ② Icono del parámetro
- ③ Valor del parámetro
- ④ Unidad de medida del parámetro

Parámetros de soldadura (Pantalla gráfica)

► Seleccione el parámetro deseado pulsando la tecla encoder.

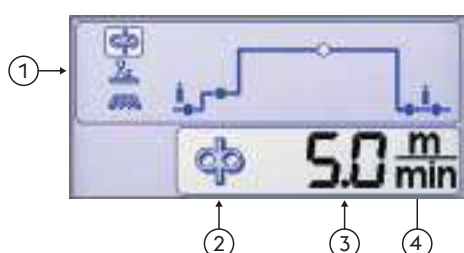


- ①

- ②
- ③
- ④

- ① Parámetros de soldadura
- ② Icono del parámetro
- ③ Valor del parámetro
- ④ Unidad de medida del parámetro

Funciones

Permiten el ajuste de las funciones de proceso y del modo de soldadura más importantes.

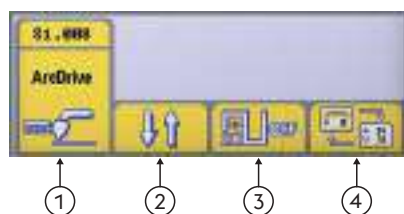

- ①
- ②
- ③
- ④

- ① Procédé de soudage
- ② Sequencia del micro interruptor
- ③ Doble pulsación
- ④ Tipo de pantalla



Procédé de soudage



MIG/MAG Estándar



MIG/MAG Pulsado



MMA



TIG DC



Secuencia del micro interruptor

Permite seleccionar el modo de soldadura



2 Tiempos

En dos tiempos, al pulsar el botón el gas fluye, se suministra tensión al alambre y lo hace avanzar; al soltarlo, se desactivan el gas, la tensión y el avance del alambre.



4 Tiempos

En cuatro tiempos, la primera pulsación del botón hace que el gas fluya con un tiempo de pre-gas manual; al soltarlo, se activa la tensión del alambre y su avance. La siguiente presión del botón detiene el alambre y hace que se inicie el proceso final, que vuelve a llevar la corriente hasta cero; al soltar el botón por última vez se desactiva el flujo de gas.



Crater filler

Permite realizar una soldadura con tres niveles diferentes de potencia, que el soldador puede seleccionar y controlar directamente utilizando el botón de la antorcha.

Al pulsar el botón por primera vez el gas fluye, se activa la tensión del alambre y éste avanza a la velocidad establecida por el parámetro "incremento inicial" (durante la configuración) y con los valores sinérgicos relativos de los parámetros de soldadura.

Al soltar el botón de la antorcha, la velocidad del alambre y los parámetros sinérgicos relativos cambian automáticamente a los valores principales establecidos en el panel de control.

La siguiente presión del botón de la antorcha hace que la velocidad del alambre y los parámetros sinérgicos relativos vuelvan a los valores preestablecidos (durante la configuración) del parámetro de relleno de huecos.

Al soltar el botón de la antorcha se detiene el avance del alambre y se suministra alimentación para las tiempos de burn back y post-gas.



Manual/Robótica

Permite la gestión de las funciones y de los parámetros de soldadura en la modalidad manual y robótica



Doble pulsación



Doble pulsación activado



Doble pulsación desactivado



Tipo de pantalla

Permite el cambio de visualización entre:



Pantalla básica



Pantalla gráfica

Pantalla de curva sinérgica



Sinergia

Permite seleccionar un programa de soldadura predefinido (sinergia) mediante la selección de algunas informaciones sencillas

 
Selección del proceso de soldadura









- Entre a la pantalla "sinergias" pulsando el botón  durante al menos un segundo.
- Seleccione el proceso deseado pulsando los botones  
- Pulse el botón  para ir al siguiente paso.




Procédé de soudage



 
Pantalla de selección de sinergia Tipo de material/Tipo de gas

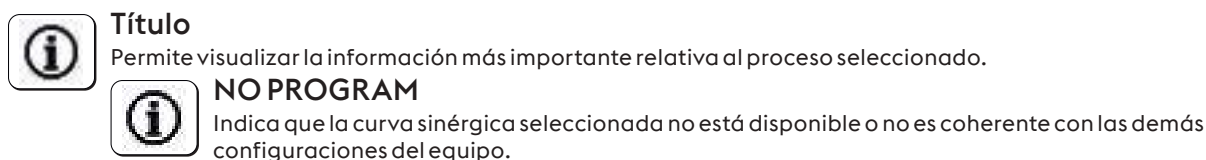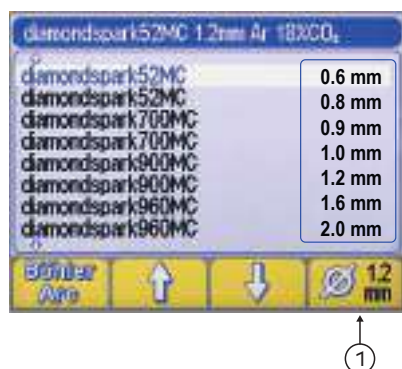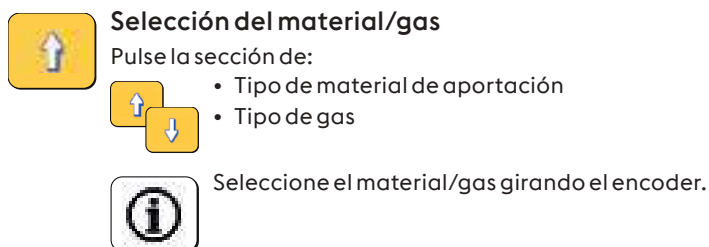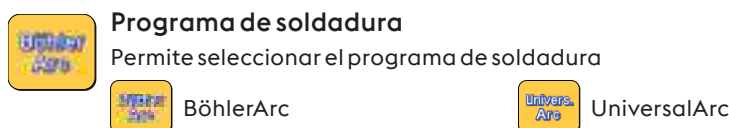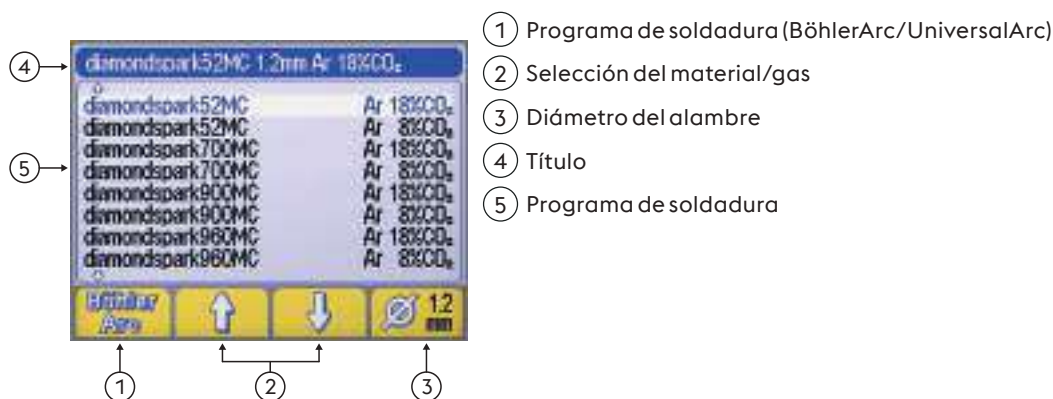

 4.7 Pantalla de programas



Programas (JOB)

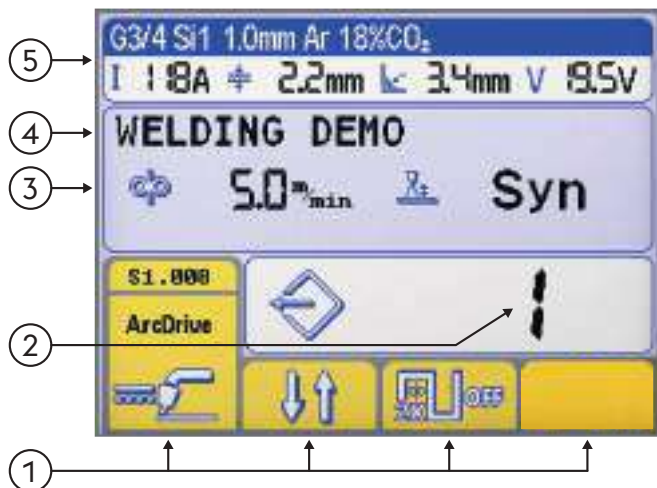

- ① Funciones
- ② Número de programa seleccionado
- ③ Parámetros principales del programa seleccionado
- ④ Descripción del programa seleccionado
- ⑤ Título

Consulte la sección "Pantalla principal"

Memorizar programas



- Entre en la pantalla "memorización programa" pulsando la tecla.  durante al menos un segundo.



- Seleccione el programa (o la memoria vacía) deseado girando el encoder.

--- Memoria vacía

Programa memorizado

- Anule la operación pulsando la tecla .
- Guarde todos los ajustes actuales en el programa seleccionado pulsando la tecla. .



Introduzca una descripción del programa.

- Seleccione la letra deseada girando el encoder.
- Memorice la letra seleccionada pulsando el encoder.
- Cancele la última letra pulsando la tecla. .
- Anule la operación pulsando la tecla .
- Anule la operación pulsando la tecla .

 La memorización de un nuevo programa en una memoria ya ocupada implica la cancelación de la memoria mediante un procedimiento obligatorio.



- Anule la operación pulsando la tecla .
- Elimine el programa seleccionado pulsando la tecla. .
- Reanude el procedimiento de memorización.

Recuperar programas



- ▶ Recupere el 1er programa disponible pulsando la tecla .
- ▶ Seleccione el programa deseado girando el encoder.
- ▶ Seleccione el programa deseado pulsando la tecla .



Se recupera sólo la memoria ocupada por un programa, mientras que las vacías se omiten automáticamente.

Cancelar programa



- ▶ Seleccione el programa deseado girando el encoder.
- ▶ Elimine el programa seleccionado pulsando la tecla .
- ▶ Anule la operación pulsando la tecla .



- ▶ Anule la operación pulsando la tecla .
- ▶ Elimine el programa seleccionado pulsando la tecla .

5. CONFIGURACIÓN

5.1 Configuración y ajuste de los parámetros

Permite la configuración y el ajuste de una serie de parámetros adicionales para garantizar un mejor y más preciso control del sistema de soldadura.

Los parámetros presentes en la configuración están organizados según el proceso de soldadura seleccionado y tienen una codificación numérica.

Entrada a la configuración



- ▶ Se produce pulsando durante 5 segundos la tecla encoder.
- ▶ La entrada será confirmada con un 0 en la pantalla.

Selección y ajuste del parámetro deseado

- ▶ El parámetro se selecciona girando el encoder hasta visualizar el código numérico relativo al parámetro deseado.
- ▶ Si pulsa la tecla encoder en este momento, podrá ver y ajustar el valor definido para el parámetro seleccionado.

Salida de la "configuración"

- ▶ Para salir de la sección "ajuste", pulse nuevamente el encoder.
- ▶ Para salir de la configuración, pase al parámetro "0" (guardar y salir) y pulse la tecla encoder.
- ▶ Anule la operación pulsando la tecla .
- ▶ Para guardar la modificación y salir de la configuración, pulse el botón: .

5.1.1 Lista de los parámetros de la configuración (MMA)

0

Guardar y salir

Permite guardar las modificaciones y salir de la configuración.



1

Reset

Permite recuperar los valores por defecto de todos los parámetros.



3

Hot start

Permite ajustar el valor de hot start en MMA.

Permite un arranque más o menos "caliente" durante el cebado del arco, facilitando las operaciones de comienzo de la soldadura.

**Standard (Básico/Rutilo)**

Mínimo	Máximo	Por defecto
1/off	500%	80%

Electrodos celulósico

Mínimo	Máximo	Por defecto
1/off	500%	150%

Electrodos CrNi

Mínimo	Máximo	Por defecto
1/off	500%	100%

Electrodos de aluminio

Mínimo	Máximo	Por defecto
1/off	500%	120%

Electrodos de hierro fundido

Mínimo	Máximo	Por defecto
1/off	500%	100%

7

Corriente de soldadura

Permite ajustar la corriente de soldadura.



Mínimo	Máximo	Por defecto
3 A	I _{max}	100 A

8

Arc force

Permite ajustar el valor del Arc force en MMA.

Permite una respuesta dinámica, más o menos energética, durante la soldadura facilitando el trabajo del soldador.



Aumentar el valor del Arc force para reducir los riesgos de adhesión del electrodo.

Standard (Básico/Rutilo)

Mínimo	Máximo	Por defecto
0/off	500%	80%

Electrodos celulósico

Mínimo	Máximo	Por defecto
0/off	500%	350%

Electrodos CrNi

Mínimo	Máximo	Por defecto
0/off	500%	30%

Electrodos de aluminio

Mínimo	Máximo	Por defecto
0/off	500%	100%

Electrodos de hierro fundido

Mínimo	Máximo	Por defecto
0/off	500%	70%

204

Dynamic power control (DPC)



Permite la selección de la característica V/I deseada.

I=C Corriente constante

El aumento o la reducción de la altura del arco no tiene ninguna influencia sobre la corriente de soldadura generada.

Recomendado para electrodo: Básico, Rutilo, Ácido, Acero inox, Hierro colado

1÷20 Característica declinante con regulación de rampa

El aumento de la altura del arco provoca la reducción de la corriente de soldadura (y viceversa) según el valor ajustado de 1 a 20 Amperios para cada Voltio.

Recomendado para electrodo: Celulosico, Aluminio

P=C Potencia constante

El aumento de la altura del arco provoca la reducción de la corriente de soldadura (y viceversa) según la fórmula $V \cdot I = K$

Recomendado para electrodo: Celulosico, Aluminio

Valeur	Por defecto
I=C	X
1÷20	-
P=C	-

312

Tensión de desprendimiento del arco



Permite ajustar el valor de tensión al que se fuerza la desactivación del arco eléctrico.

Permite una gestión mejorada de las diferentes condiciones de funcionamiento que se crean.

Por ejemplo, durante la soldadura por puntos, una baja tensión de desprendimiento del arco reduce las llamas al alejarse el electrodo de la pieza reduciendo las salpicaduras, quemaduras y la oxidación de la pieza.



Nunca ajuste una tensión de desprendimiento del arco mayor que la tensión en vacío de la fuente de alimentación.

Standard (Básico/Rutilo)

Mínimo	Máximo	Por defecto
0/off	U0max	57.0 V

Electrodos celulósico

Mínimo	Máximo	Por defecto
0/off	U0max	70.0 V

Electrodos CrNi

Mínimo	Máximo	Por defecto
0/off	U0max	57.0 V

Electrodos de aluminio

Mínimo	Máximo	Por defecto
0/off	U0max	57.0 V

Electrodos de hierro fundido

Mínimo	Máximo	Por defecto
0/off	U0max	57.0 V

399

Velocidad de desplazamiento



Permite configurar la velocidad de ejecución de la soldadura.

Default cm/min: velocidad de referencia para la soldadura manual.

Syn: valor sinérgico.

Mínimo	Máximo	Por defecto
2 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500

Configuración de la máquina



Permite seleccionar el interface gráfico deseado.

Permite acceder a los niveles superiores de la configuración.

Consulte la sección "Personalizar el interfaz (Set up 500)"

Valeur	Nivel seleccionado	Valeur	Interfaz Usuario
USER	Usuario	XE	Modo Easy
SERV	Servicio	XA	Modo Advanced
vaBW	vaBW	XP	Modo Professional

551

Lock/unlock



 
Permite bloquear los comandos del panel e introducir un código de protección.

Consulte la sección "Lock/unlock (Set up 551)".

ES

552**Tono zumbador**

Permite ajustar el tono del zumbador.



Mínimo	Máximo	Por defecto
0/off	10	10

601**Paso de regulación**

Permite regular un parámetro con paso personalizable del operario.



Mínimo	Máximo	Por defecto
1	999	1

602**Parámetro externo CH1, CH2, CH3, CH4**

Permite la gestión del parámetro externo 1, 2, 3, 4 (valor mínimo, valor máximo, valor por defecto, parámetro seleccionado).

Consulte la sección "Gestión de comandos externos (Set up 602)".

**705****Ajuste resistencia del circuito**

Permite ajustar el equipo.

Consulte la sección "Ajuste resistencia del circuito (set up 705)".

Por defecto 10 mΩ

**751****Lectura de corriente**

Permite visualizar el valor real de la corriente de soldadura.

**752****Lectura de tensión**

Permite visualizar el valor real de la tensión de soldadura.

**768****Medición del aporte térmico HI**

Permite leer el valor de la medida del aporte térmico en la soldadura. (Kj/cm)

**801****Límites de seguridad**

Permite ajustar los límites de atención y los límites de seguridad.

Permite controlar el proceso de soldadura ajustando en los principales parámetros mensurables límites de atención y límites de seguridad.

Permite un control preciso de las distintas fases de soldadura.

**854****Alimentador**

Permite configurar el generador como «alimentador» de determinadas herramientas.



Valeur	Por defecto	Función de devolución de llamada
off	X	No activo
12÷80 V	-	Alimentación

5.1.2 Lista de los parámetros de configuración (TIG)**0****Guardar y salir**

Permite guardar las modificaciones y salir de la configuración.

**1****Reset**

Permite recuperar los valores por defecto de todos los parámetros.

**7****Corriente de soldadura**

Permite ajustar la corriente de soldadura.



Mínimo	Máximo	Por defecto
3 A	I _{max}	100 A

399 Velocidad de desplazamiento



Permite configurar la velocidad de ejecución de la soldadura.
Default cm/min: velocidad de referencia para la soldadura manual.
Syn: valor sinérgico.

Mínimo	Máximo	Por defecto
2 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500 Configuración de la máquina



Permite seleccionar el interface gráfico deseado.
Permite acceder a los niveles superiores de la configuración.
Consulte la sección "Personalizar el interfaz (Set up 500)"

Valeur	Nivel seleccionado	Valeur	Interfaz Usuario
USER	Usuario	XE	Modo Easy
SERV	Servicio	XA	Modo Advanced
vaBW	vaBW	XP	Modo Professional

551 Lock/unlock



Permite bloquear los comandos del panel e introducir un código de protección.
Consulte la sección "Lock/unlock (Set up 551)".

552 Tono zumbador



Permite ajustar el tono del zumbador.

Mínimo	Máximo	Por defecto
0/off	10	10

601 Paso de regulación



Permite regular un parámetro con paso personalizable del operario.

Mínimo	Máximo	Por defecto
1	999	1

602 Parámetro externo CH1, CH2, CH3, CH4



Permite la gestión del parámetro externo 1, 2, 3, 4 (valor mínimo, valor máximo, valor por defecto, parámetro seleccionado).
Consulte la sección "Gestión de comandos externos (Set up 602)".

705 Ajuste resistencia del circuito



Permite ajustar el equipo.
Consulte la sección "Ajuste resistencia del circuito (set up 705)".

751 Lectura de corriente



Permite visualizar el valor real de la corriente de soldadura.

752 Lectura de tensión



Permite visualizar el valor real de la tensión de soldadura.

755 Lectura de capacidad del gas



Permite visualizar el valor real del flujo de gas.

758 Velocidad de desplazamiento del robot



Permite visualizar la velocidad de desplazamiento del brazo de un robot o de una automatización.

764 Lectura del flujo del líquido refrigerante



Permite visualizar el valor del líquido refrigerante.

765**Lectura de temperatura del líquido refrigerante**

Permite visualizar el valor real de la temperatura del líquido refrigerante.

**768****Medición del aporte térmico HI**

Permite leer el valor de la medida del aporte térmico en la soldadura. (Kj/cm)

**771****Señal corriente seguimiento de junta**

Permite ver el valor de la corriente para gestionar el seguimiento de junta.

**772****Señal tensión seguimiento de junta**

Permite ver el valor de la tensión para gestionar el seguimiento de junta.

**801****Límites de seguridad**

Permite ajustar los límites de atención y los límites de seguridad.

Permite controlar el proceso de soldadura ajustando en los principales parámetros mensurables límites de atención y límites de seguridad.

Permite un control preciso de las distintas fases de soldadura.

**854****Alimentador**

Permite configurar el generador como «alimentador» de determinadas herramientas.



Valeur	Por defecto	Función de devolución de llamada
off	X	No activo
12÷80 V	-	Alimentación

5.1.3 Lista de los parámetros de la configuración (MIG/MAG)**0****Guardar y salir**

Permite guardar las modificaciones y salir de la configuración.

**1****Reset**

Permite recuperar los valores por defecto de todos los parámetros.

**2****Programas de soldadura**Permite la selección del proceso de MIG manual () o de MIG sinérgico () especificando el tipo de material a soldar.

Consulte la sección "Panel de mandos frontal RC 350".

**3****Velocidad del hilo**

Permite regular la velocidad de avance del hilo.



Mínimo	Máximo	Por defecto
0.5 m/min	22.0 m/min	-

4**Corriente**

Permite ajustar la corriente de soldadura.



Mínimo	Máximo
3 A	I _{max}

5**Grosor de la pieza**

Permite ajustar el espesor de la pieza a soldar.

Permite ajustar el equipo mediante la regulación de la pieza a soldar.



6
Cordón angular "a"

Permite configurar la profundidad del cordón en una unión angular.


7
Tensión - Longitud de arco

Permite regular la tensión del arco.

Permite regular la longitud del arco en soldadura.

Tensión alta = arco largo

Tensión baja = arco corto

Sinergico

Mínimo	Máximo	Por defecto
-5.0	+5.0	0/syn

Modalidad manual (Off)

Mínimo	Máximo	Por defecto
5.0 V	55.5 V	5.0 V

10
Pre gas

Permite ajustar y regular el flujo de gas antes del cebado del arco.

Permite la salida del gas en la antorcha y la preparación del ambiente entorno para la soldadura.



Mínimo	Máximo	Por defecto
0/off	99.9 s	0.1 s

11
Soft start

Permite el ajuste de la velocidad de avance del alambre durante las fases cebado del arco.

Permite un cebado a velocidad reducida y por tanto más suave y con menos salpicaduras.



Mínimo	Máximo	Por defecto
10 %	100 %	50 %

12
Rampa del motor

Permite configurar un paso gradual entre la velocidad del alambre de cebado y la de soldadura.



Mínimo	Máximo	Por defecto
0.01 s	1.00 s	0/off

15
Burn back

Permite el ajuste del tiempo de salida del alambre impidiendo que se pegue al final de la soldadura.

Permite ajustar la longitud del trozo de alambre externo a la antorcha.



Mínimo	Máximo	Por defecto
-2.00	+2.00	0/syn

16
Post-gas

Permite ajustar el flujo de gas al final de la soldadura.



Mínimo	Máximo	Por defecto
0/off	99.9 s	2.0 s

19
Duty cycle (doble pulsado)

Permite regular el duty cycle en doble pulsado.




Mínimo	Máximo	Por defecto
10 %	90 %	50 %

20
Doble pulsación

Permite regular la amplitud de la pulsación.



Mínimo	Máximo	Por defecto
0 %	100 %	±25 %
Mínimo	Máximo	Por defecto
0.5 m/min	22 m/min	2.5 m/min

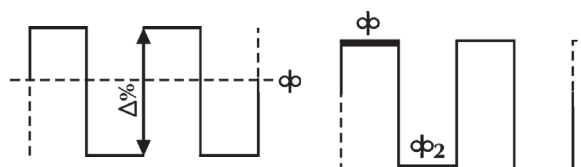

21 Frecuencia de impulsos (doble pulsado)

Permite regular el periodo, es decir, el ciclo de repetición de la pulsación.
 Permite regular la frecuencia del impulso.

Mínimo	Máximo	Por defecto
0.1 Hz	5.0 Hz	2.0 Hz

22 Tensión secundaria (doble pulsado)

Permite regular la tensión del nivel de pulsación secundaria.
 Permite obtener mayor estabilidad del arco en las distintas fases de pulsación.

Mínimo	Máximo	Por defecto
-5.0	+5.0	0/syn

23 Rampas de impulsos (doble pulsado)

Permite ajustar un tiempo de rampa en la fase de pulsación.

Mínimo	Máximo	Por defecto
1 %	100 %	50 %

24 Bilevel (4T - crater filler)

Permite ajustar la velocidad del hilo secundaria en el modo de soldadura Bilevel.

Si el soldador aprieta y suelta rápidamente el pulsador se pasa a "Φ₁".

Volviendo a apretar y soltar rápidamente el pulsador, se pasa a "Φ₂" y así sucesivamente.

Mínimo	Máximo	Por defecto
1 %	200 %	0/off

25 Incremento inicial

Permite regular el valor de la velocidad del hilo durante la primera fase de soldadura del "crater-filler".
 Permite incrementar la energía transmitida a la pieza en la fase en la que el material (todavía frío) necesita más calor para fundir de forma homogénea.

Mínimo	Máximo	Por defecto
20 %	200 %	120 %

26 Crater filler

Permite regular el valor de la velocidad del hilo durante la fase de finalización de la soldadura.
 Permite reducir la energía transmitida a la pieza en la fase en la que el material ya está muy caliente, reduciendo los riesgos de deformaciones innecesarias.

Mínimo	Máximo	Por defecto
20 %	200 %	80 %

27 Temporización incremento inicial

Permite configurar el tiempo de incremento inicial.
 Permite automatizar la función "crater filler".

Mínimo	Máximo	Por defecto
0.1 s	99.9 s	0/off

28 Temporización crater filler

Permite configurar el tiempo de "crater filler".
 Permite automatizar la función "crater filler".

Mínimo	Máximo	Por defecto
0.1 s	99.9 s	0/off

30 Soldadura por puntos

Permite activar el proceso de "soldadura por puntos" y establecer el tiempo de soldadura.

Mínimo	Máximo	Por defecto
0.1 s	99.9 s	0/off

31 Punto pausa

Permite habilitar el proceso de "punto de pausa" y establecer el tiempo de parada entre una soldadura y otra.

Mínimo	Máximo	Por defecto
0.1 s	99.9 s	0/off

32



Tensión secundaria (Bilevel MIG)

Permite regular la tensión del nivel de pulsación secundaria.

Permite obtener mayor estabilidad del arco en las distintas fases de pulsación.

Mínimo	Máximo	Por defecto
-5.0	+5.0	0/syn

33



Inductancia secundaria (Bilevel MIG)

Permite regular la inductancia del nivel de pulsación secundaria.

Permite obtener un arco relativamente rápido en la compensación de los movimientos del soldador y de la inestabilidad natural de la soldadura.

Inductancia baja = arco reactivo (más salpicaduras).

Inductancia alta = arco poco reactivo (menos salpicaduras).

Mínimo	Máximo	Por defecto
-30	+30	0/syn

34



Rampa de aumento inicial

Permite configurar un paso gradual entre el aumento inicial y la soldadura.

Mínimo	Máximo	Por defecto
0.1 s	10.0 s	0/off

35



Rampa crater filler

Permite configurar un paso gradual entre la soldadura y el crater filler.

Mínimo	Máximo	Por defecto
0.1 s	10.0 s	0/off

202



Inductancia

Permite una regulación electrónica de la inductancia serie del circuito de soldadura.

Permite obtener un arco relativamente rápido en la compensación de los movimientos del soldador y de la inestabilidad natural de la soldadura.

Inductancia baja = arco reactivo (más salpicaduras).

Inductancia alta = arco poco reactivo (menos salpicaduras).

Mínimo	Máximo	Por defecto
-30	+30	0/syn

331



Tensión media compensada

Permite configurar la tensión de soldadura.

398



Constante de referencia de la velocidad de desplazamiento

Constante de referencia para todos los procesos de soldadura

Valor de la velocidad de desplazamiento de la antorcha tomado como referencia por el sistema para realizar los cálculos de los parámetros de soldadura

399



Velocidad de desplazamiento

Permite configurar la velocidad de ejecución de la soldadura.

Default cm/min: velocidad de referencia para la soldadura manual.

Syn: valor sinérgico.

Mínimo	Máximo	Por defecto
1 cm/min	200 cm/min	syn

500



Configuración de la máquina

Permite seleccionar el interface gráfico deseado.

Permite acceder a los niveles superiores de la configuración.

Consulte la sección "Personalizar el interfaz (Set up 500)"


Valeur	Nivel seleccionado
USER	Usuario
SERV	Servicio
vaBW	vaBW

Valeur	Interfaz Usuario
XE	Modo Easy
XA	Modo Advanced
XP	Modo Professional

ES

551**Lock/unlock**

 Permite bloquear los comandos del panel e introducir un código de protección.
Consulte la sección "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Tono zumbador**

Permite ajustar el tono del zumbador.

Mínimo	Máximo	Por defecto
0/off	10	10

601**Paso de regulación**

Permite regular un parámetro con paso personalizable del operario.
Funcionalidad controlada por botón antorcha arriba / abajo.

Mínimo	Máximo	Por defecto
1	999	1

602**Parámetro externo CH1, CH2, CH3, CH4**

Permite la gestión del parámetro externo 1, 2, 3, 4 (valor mínimo, valor máximo, valor por defecto, parámetro seleccionado).

Consulte la sección "Gestión de comandos externos (Set up 602)".

606**Antorcha U/D**

Permite la gestión del parámetro externo (U/D).

Valeur	Por defecto	Función de devolución de llamada
0/off	-	off
1/I1	X	Corriente
	-	Recuperar programas

612**Ajuste Antorcha DgMig**

Permite la gestión de los canales de la antorcha digital.

Valeur	Por defecto	Función de devolución de llamada
0/off	-	off
1/I1	-	Corriente
2/ 	-	Recuperar programas
3/CH3	-	CH3
4/CH4	-	CH4
5/STD	X	STD

653**Velocidad del hilo**

Permite regular la velocidad de avance del hilo (durante la etapa de carga).

Mínimo	Máximo	Por defecto
0.5 m/min	22.0 m/min	3.0 m/min

705**Ajuste resistencia del circuito**

Permite ajustar el equipo.

Consulte la sección "Ajuste resistencia del circuito (set up 705)".

Por defecto 10 mΩ

751**Lectura de corriente**

Permite visualizar el valor real de la corriente de soldadura.

752**Lectura de tensión**

Permite visualizar el valor real de la tensión de soldadura.

755

Lectura de capacidad del gas

Permite visualizar el valor real del flujo de gas.



757

Lectura de la velocidad del alambre

Lectura encoder motor 1.



758

Velocidad de desplazamiento del robot

Permite visualizar la velocidad de desplazamiento del brazo de un robot o de una automatización.



760

Lectura de corriente (motor 1)

Permite visualizar el valor real de la corriente (motor 1).



761

Lectura de la velocidad del alambre

Lectura encoder motor 2.



762

Lectura de corriente (motor 2)

Permite visualizar el valor real de la corriente (motor 2).



763

Lectura de la velocidad del alambre

Lectura real de avance del hilo.



764

Lectura del flujo del líquido refrigerante

Permite visualizar el valor del líquido refrigerante.



765

Lectura de temperatura del líquido refrigerante

Permite visualizar el valor real de la temperatura del líquido refrigerante.



768

Medición del aporte térmico HI

Permite leer el valor de la medida del aporte térmico en la soldadura. (Kj/cm)



770

Valor de la tasa de deposición

Permite la visualización del valor de la tasa de deposición.



771

Señal corriente seguimiento de junta

Permite ver el valor de la corriente para gestionar el seguimiento de junta.



772

Señal tensión seguimiento de junta

Permite ver el valor de la tensión para gestionar el seguimiento de junta.



801

Límites de seguridad

Permite ajustar los límites de atención y los límites de seguridad.

Permite controlar el proceso de soldadura ajustando en los principales parámetros mensurables límites de atención y límites de seguridad.

Permite un control preciso de las distintas fases de soldadura.



854**Alimentador**

Permite configurar el generador como «alimentador» de determinadas herramientas.

Valeur	Por defecto	Función de devolución de llamada
off	X	No activo
12÷80 V	-	Alimentación

5.2 Procedimientos específicos de uso de los parámetros

5.2.1 Personalizar pantalla 7 segmentos

Permite visualizar constantemente el valor de un parámetro en la pantalla de 7 segmentos.



- ▶ Entre en la configuración pulsando la tecla encoder durante al menos 5 segundos.
- ▶ Seleccione el parámetro deseado girando el encoder.
- ▶ Memorice el parámetro seleccionado en la pantalla de 7 segmentos pulsando la tecla .
- ▶ Guarde y salga de la pantalla actual pulsando la tecla .

5.2.2 Personalizar el interfaz (Set up 500)

Permite personalizar los parámetros en la pantalla principal.

500**Configuración de la máquina**

Permite seleccionar el interface gráfico deseado.

Valeur	Interfaz Usuario
XE	Modo Easy
XA	Modo Advanced
XP	Modo Professional

MODALIDAD XE

MMA	
Parámetros de soldadura	
TIG	
Parámetros de soldadura	
Funciones	      
MIG/MAG	
Parámetros de soldadura	 
Funciones	  

MODALIDAD XA

MMA	
Parámetros de soldadura	  

Funciones	    
TIG	
Parámetros de soldadura	
Funciones	      
MIG/MAG	
Parámetros de soldadura	      
Funciones	     

MODALIDAD XP

MMA	
Parámetros de soldadura	  
Funciones	    
TIG	
Parámetros de soldadura	
Funciones	      
MIG/MAG	
Parámetros de soldadura	          
Funciones	     


5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Permite bloquear los comandos del panel e introducir un código de protección.



Selección parámetro

- ▶ Entre en la configuración pulsando la tecla encoder durante al menos 5 segundos.
- ▶ Seleccione el parámetro deseado (551).
- ▶ Active la regulación del parámetro seleccionado pulsando la tecla encoder.

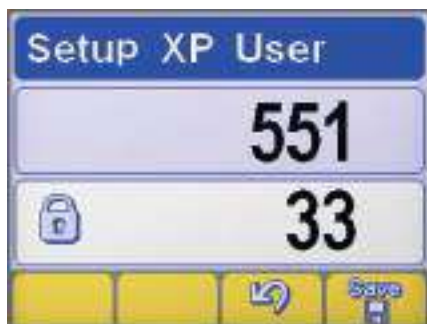

Configuración contraseña

- ▶ Ajuste una codificación numérica (contraseña) girando el encoder.
- ▶ Confirme la operación pulsando el botón encoder.
- ▶ Anule la operación pulsando la tecla .
- ▶ Para guardar la modificación, pulse el botón: .



Funciones del panel



Al ejecutar cualquier operación en un panel de comandos bloqueado, aparecerá una pantalla especial.

- ▶ Acceda temporalmente (5 minutos) a las funciones del panel girando el encoder e introduciendo el código numérico correcto.
- ▶ Confirme la operación pulsando el botón encoder.
- ▶ Puede desbloquear definitivamente el panel de comandos entrando en la configuración (siga las indicaciones descritas anteriormente) y reajustando el parámetro 551 a "off".
- ▶ Confirme la operación pulsando el botón encoder.
- ▶ Para guardar la modificación, pulse el botón: .

5.2.4 Gestión de comandos externos (Set up 602)

Permite la gestión del parámetro externo 2 (valor mínimo, valor máximo, valor por defecto, parámetro seleccionado).



Selección parámetro

- ▶ Entre en la configuración pulsando la tecla encoder durante al menos 5 segundos.
- ▶ Seleccione el parámetro deseado (602).
- ▶ Entre en la pantalla "Gestión de comandos externos" pulsando la tecla encoder.



Gestión de comandos externos

- ▶ Seleccione la salida de control RC deseada (CH1, CH2, CH3, CH4) pulsando la tecla. .
- ▶ Seleccione el parámetro deseado (Mín.-Máx.-parámetro) pulsando la tecla encoder.
- ▶ Regule el parámetro deseado (Mín.-Máx.-parámetro) girando el encoder.
- ▶ Para guardar la modificación, pulse el botón: .
- ▶ Anule la operación pulsando la tecla .

5.2.5 Ajuste resistencia del circuito (set up 705)



Selección parámetro

- ▶ Entre en la configuración pulsando la tecla encoder durante al menos 5 segundos.
- ▶ Seleccione el parámetro deseado (705).
- ▶ Active la regulación del parámetro seleccionado pulsando la tecla encoder.



Pantalla de "INFO"

- Retire la tobera para colocar la punta de contacto expuesta de la antorcha. (MIG/MAG)
- Ponga en contacto eléctrico la punta del guía-hilo y la pieza a soldar. (MIG/MAG)
- Ponga en contacto eléctrico el electrodo de tungsteno y la pieza a soldar. (TIG)
- Poner en contacto la antorcha portaelectrodos y la pieza a soldar. (MMA)
- Pulse el botón (o el botón de la antorcha) para iniciar el procedimiento.
- Mantenga el contacto durante al menos un segundo.
- El valor que se visualiza en la pantalla se actualizará cuando se complete el ajuste.
- Anule la operación pulsando la tecla .
- Anule la operación pulsando la tecla .
- Para guardar la modificación y salir de la configuración, pulse el botón: .

5.2.6 Límites de seguridad (Set up 801)

Permite ajustar los límites de atención y los límites de seguridad.

Permite controlar el proceso de soldadura ajustando en los principales parámetros mensurables límites de atención y límites de seguridad.

Permite un control preciso de las distintas fases de soldadura.

Consulte la sección "Límites de seguridad (Set up 801)".

Límites de atención		Límites de seguridad	
I_s	Corriente de soldadura	V	Tensión de soldadura
	Lectura de capacidad del gas		Velocidad de desplazamiento del robot
	Lectura de corriente (motor 1)		Lectura de corriente (motor 2)
	Lectura del flujo del líquido refrigerante		Lectura de la velocidad del alambre
	Lectura de temperatura del líquido refrigerante		



Selección parámetro

- Entre en la configuración pulsando la tecla encoder durante al menos 5 segundos.
- Seleccione el parámetro deseado (801).
- Entre en la pantalla "Límites de seguridad" pulsando la tecla encoder.



Selección parámetro

- Seleccione el parámetro deseado pulsando la tecla .
- Seleccione el modo de ajuste de los límites de seguridad pulsando la tecla .


Configuración de la máquina



Valor absoluto



Valor porcentual

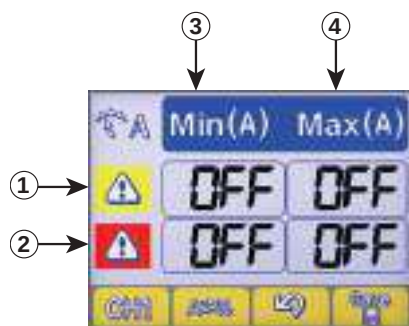

Configuración límites de protección

- ① Línea de los límites de atención
- ② Línea de los límites de alarma
- ③ Columna de los niveles mínimos
- ④ Columna de los niveles máximos

- Seleccione la casilla deseada pulsando la tecla encoder (la casilla seleccionada se visualiza con contraste invertido).
- Regule el nivel del límite seleccionado girando el encoder.
- Para guardar la modificación, pulse el botón: .



Si supera uno de los límites de atención, se visualizará una señal en el panel de comandos.




Si supera uno de los límites de alarma, se visualizará una señal en el panel de comandos y se bloquearán inmediatamente las operaciones de soldadura.




ES


6. ACCESORIOS

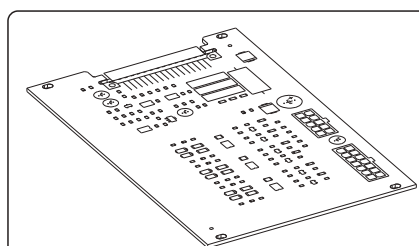

Kit Nozzle sensing / Cleaning station
74.04.059

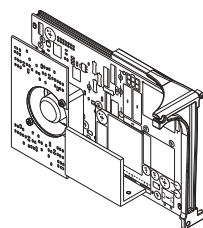

Kit de alimentación adicional
74.04.060

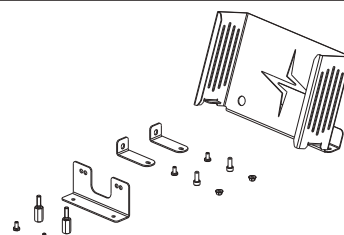

Kit sujeción RC
74.04.076

Consulte la sección "Instalación kit/accesorios".

7. MANTENIMIENTO



Efectúe el mantenimiento ordinario del equipo según las indicaciones del fabricante. Cuando el equipo esté funcionando, todas las puertas de acceso y de servicio y las tapas tienen que estar cerradas y fijadas perfectamente. El equipo no debe ser modificado. Procure que no se forme polvo metálico en proximidad y cerca o encima de las aletas de ventilación.



El mantenimiento debe efectuarlo personal cualificado. La reparación o la sustitución de componentes del sistema por parte de personal no autorizado provoca la caducidad inmediata de la garantía del producto. La reparación o sustitución de componentes del equipo debe ser hecha realizarla personal técnico cualificado.



¡Antes de cada operación, desconecte el equipo!

7.1 Controles periódicos de la fuente de alimentación

7.1.1 Equipo



Limpie el interior con aire comprimido a baja presión y con pinceles de cerdas suaves. Compruebe las conexiones eléctricas y todos los cables de conexión.

7.1.2 Para el mantenimiento o la sustitución de los componentes de las antorchas, de la pinza portaelectrodo y/o de los cables de masa:



Controle la temperatura de los componentes y compruebe que no estén sobrecalentados.



Utilice siempre guantes conformes a las normativas.



Use llaves y herramientas adecuadas.

7.2 Responsabilidad



La carencia de este mantenimiento, provocará la caducidad de todas las garantías y el fabricante se considerará exento de toda responsabilidad. Si el operador no respetara las instrucciones descritas, el fabricante declina cualquier responsabilidad. Si tuviera dudas y/o problemas no dude en consultar al centro de asistencia técnica más cercano.

8. CODIFICACIÓN DE ALARMAS



ALARMA

La activación de una alarma o la superación de un límite de seguridad crítico provoca una señal visual en el panel de mandos y el bloqueo inmediato de las operaciones de soldadura.



ATENCIÓN

Si se supera un límite de protección, se activa una señal visual en el panel de mandos, pero es posible continuar con las operaciones de soldadura.

A continuación se enumeran todas las alarmas y todos los límites de protección relativos al sistema.

 E01	Exceso de temperatura		 E02	Exceso de temperatura	
 E03	Exceso de temperatura		 E05	Sobrecorriente	
 E06	Sobrecorriente módulo de potencia (Boost)		 E07	Fallo del sistema de alimentación del motor del alimentador de alambre	
 E08	Motor bloqueado		 E10	Sobrecorriente módulo de potencia (Inverter)	
 E11	Error de configuración del sistema		 E12.1	Error de comunicación WF1	
 E13	Error de comunicación		 E14.xx	Programa no válido el subcódigo del error indica el número del trabajo eliminado	
 E15	Programa no válido		 E16.1	Error de comunicación RI 1000/2000/3000 (CAN bus)	

 E16.2	Error de comunicación RI 3000 (Modbus)	
 E16.3	Error de comunicación RI 1000/2000	
 E19.1	Error de configuración del sistema	
 E19.2	Error de configuración del sistema	
 E19.3	Error de configuración del sistema	
 E19.4	Error de configuración del sistema	
 E19.5	Error de configuración del sistema	
 E19.8	Error de configuración del sistema	
 E19.9	Error de configuración del sistema	
 E19.10	Error de configuración del sistema	
 E19.11	Error de configuración del sistema (WF)	
 E22	Error de comunicación (DSP)	
 E23	Memoria averiada (RC)	
 E27	Memoria averiada (RTC)	
 E28	Memoria averiada (Lectura de temperatura)	
 E29	Medidas incompatibles	
 E30	Error de comunicación (H.F.)	
 E31	Error de comunicación (AC/DC)	
 E33.1	Error de configuración del sistema (LCD 3.5")	
E33.2	Error de configuración del sistema (LCD 4.7")	
E38	Subtensión	
E40	Fallo alimentación del equipo	
E41	Sobretensión	
E42	Subtensión	
E43	Falta líquido refrigerante	
E44	Falta gas	
E49	Interruptor de emergencia (Automatización y robótica)	
E50	Alambre pegado (Automatización y robótica)	
E51	Configuraciones no admitidas (Automatización y robótica)	
E52	Anticolisión (Automatización y robótica)	
E53	Error interruptor de flujo externo (Automatización y robótica)	
E54	Superado el nivel de corriente (Límite inferior)	
E55	Superado el nivel de corriente (Límite superior)	
E56	Superado el nivel de tensión (Límite inferior)	

 E57	Superado el nivel de tensión (Límite superior)		 E58	Superado el nivel de flujo de gas (Límite inferior)	
 E59	Superado el nivel de flujo de gas (Límite superior)		 E60	Superado el límite de velocidad (Límite inferior)	
 E61	Superado el límite de velocidad (Límite superior)		 E62	Superado el nivel de corriente (Límite inferior)	
 E63	Superado el nivel de corriente (Límite superior)		 E64	Superado el nivel de tensión (Límite inferior)	
 E65	Superado el nivel de tensión (Límite superior)		 E66	Superado el nivel de flujo de gas (Límite inferior)	
 E67	Superado el nivel de flujo de gas (Límite superior)		 E68	Superado el límite de velocidad (Límite inferior)	
 E69	Superado el límite de velocidad (Límite superior)		 E71	Sobretensión líquido refrigerante	
 E72	Sobrecorriente motor push-pull		 E73	Superado el límite de velocidad del alambre (speed meter)	
 E74	Superado el nivel de corriente motor 1		 E75	Superado el nivel de corriente motor 2	
 E76	Superado el nivel de flujo líquido refrigerante		 E77	Nivel de temperatura líquido refrigerante	
 E78	Mantenimiento activo (Automatización y robótica)		 E80	Falta alambre (wire end)	
 E81	Sobrecorriente (bomba WU)		 E82	Error de comunicación (WU)	
 E83	Bomba bloqueada		 E99.6	Alarma de configuración del equipo	
 E99.7	Alarma de configuración del equipo		 E99.8	Alarma de configuración del equipo	
 E99.9	Alarma de configuración del equipo		 E99.10	Alarma de configuración del equipo	
 E99.11	Memoria averiada		 E99.12	Error de configuración del sistema	

9. DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El sistema no se activa (led verde apagado)

Causa	Solución
» No hay tensión de red en la toma de alimentación.	» Compruebe y repare la instalación eléctrica. » Consulte con personal experto.
» Enchufe o cable de alimentación averiado.	» Sustituya el componente averiado. » Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.
» Fusible de línea quemado.	» Sustituya el componente averiado.
» Conmutador de alimentación averiado.	» Sustituya el componente averiado. » Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.
» Conexión tras el carro de la bobina y generador no correcto o defectuoso.	» Verificar las correctas conexiones de los distintos elementos del equipo.
» Electrónica averiada.	» Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Falta de potencia de salida (el sistema no suelda)

Causa	Solución
» Botón de la antorcha averiado.	» Sustituya el componente averiado. » Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.
» Equipo sobrecalentado (alarma de temperatura - led amarillo iluminado).	» Espere a que se enfríe el sistema desactivarlo.
» Tapa lateral abierta o conmutador de la puerta averiado.	» Para la seguridad del operador la tapa lateral debe estar cerrada durante la soldadura. » Sustituya el componente averiado. » Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.
» Conexión de masa incorrecta.	» Conecte correctamente la masa. » Consulte el párrafo "Instalación".
» Tensión de red fuera de rango (led amarillo iluminado).	» Restablezca la tensión de red dentro del campo de la fuente de alimentación. » Conecte correctamente el equipo. » Consulte el párrafo "Conexiones".
» Telerruptor averiado.	» Sustituya el componente averiado. » Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.
» Electrónica averiada.	» Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Suministro de potencia incorrecto

Causa	Solución
» Selección incorrecta del proceso de soldadura o selector averiado.	» Seleccione correctamente el proceso de soldadura.
» Configuraciones incorrectas de los parámetros y de las funciones de la instalación.	» Reinicie el sistema y vuelva a configurar los parámetros de soldadura.
» Potenciometro/encoder para el ajuste de la corriente de soldadura averiado.	» Sustituya el componente averiado. » Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.
» Tensión de red fuera de rango.	» Conecte correctamente el equipo. » Consulte el párrafo "Conexiones".
» Falta una fase.	» Conecte correctamente el equipo. » Consulte el párrafo "Conexiones".
» Electrónica averiada.	» Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Alimentación del alambre bloqueada

Causa	Solución
» Botón de la antorcha averiado.	» Sustituya el componente averiado. » Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.
» Rodillos inadecuados o gastados.	» Sustituya los rodillos.
» Alimentador del alambre averiado.	» Sustituya el componente averiado. » Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.
» Recubrimiento de la antorcha dañado.	» Sustituya el componente averiado. » Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.
» El alimentador del alambre no recibe corriente.	» Compruebe la conexión a la fuente de alimentación. » Consulte el párrafo "Conexiones". » Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.
» Alambre enredado en la bobina.	» Desenrede el alambre o sustituya la bobina.
» Boquilla de la antorcha fundida (hilo pegado).	» Sustituya el componente averiado.

Alimentación de alambre irregular

Causa	Solución
» Botón de la antorcha averiado.	» Sustituya el componente averiado. » Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.
» Rodillos inadecuados o gastados.	» Sustituya los rodillos.
» Alimentador del alambre averiado.	» Sustituya el componente averiado. » Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.
» Recubrimiento de la antorcha dañado.	» Sustituya el componente averiado. » Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.
» Embrague enrollador o dispositivos de bloqueo de los rodillos mal regulados.	» Afloje el embrague. » Aumente la presión en los rodillos.

Inestabilidad del arco

Causa	Solución
» Protección de gas insuficiente.	» Ajuste el flujo de gas. » Compruebe que el difusor y la boquilla de gas de la antorcha estén en buenas condiciones.
» Presencia de humedad en el gas de soldadura.	» Utilice siempre productos y materiales de calidad. » Mantenga en perfectas condiciones el sistema de suministro del gas.
» Parámetros de soldadura incorrectos.	» Compruebe cuidadosamente el sistema de soldadura. » Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Proyecciones excesivas de salpicaduras

Causa	Solución
» Longitud de arco incorrecta.	» Reduzca la distancia entre electrodo y pieza. » Reduzca la tensión de soldadura.
» Parámetros de soldadura incorrectos.	» Reduzca la tensión de soldadura.
» Protección de gas insuficiente.	» Ajuste el flujo de gas. » Compruebe que el difusor y la boquilla de gas de la antorcha estén en buenas condiciones.
» Dinámica de arco incorrecta.	» Aumente el valor inductivo del circuito.
» Modo de soldadura incorrecto.	» Reduzca la inclinación de la antorcha.

Insuficiente penetración

Causa	Solución
» Modo de soldadura incorrecto.	» Reduzca la velocidad de avance durante la soldadura.
» Parámetros de soldadura incorrectos.	» Aumente la corriente de soldadura.
» Electrodo inadecuado.	» Utilice un electrodo de diámetro más pequeño.
» Preparación incorrecta de los bordes.	» Aumente la apertura del achaflanado.
» Conexión de masa incorrecta.	» Conecte correctamente la masa.
	» Consulte el párrafo "Instalación".
» Las piezas a soldar son demasiado grandes.	» Aumente la corriente de soldadura.

Inclusiones de escoria

Causa	Solución
» Limpieza incompleta.	» Limpie perfectamente las piezas antes de la soldadura.
» Electrodo de diámetro muy grueso.	» Utilice un electrodo de diámetro más pequeño.
» Preparación incorrecta de los bordes.	» Aumente la apertura del achaflanado.
» Modo de soldadura incorrecto.	» Reduzca la distancia entre electrodo y pieza.
	» Avance regularmente durante la soldadura.

Inclusiones de tungsteno

Causa	Solución
» Parámetros de soldadura incorrectos.	» Reduzca la tensión de soldadura.
	» Utilice un electrodo de diámetro superior.
» Electrodo inadecuado.	» Utilice siempre productos y materiales de calidad.
	» Afile correctamente el electrodo.
» Modo de soldadura incorrecto.	» Evite los contactos entre electrodo y soldadura de inserción.

Sopladuras

Causa	Solución
» Protección de gas insuficiente.	» Ajuste el flujo de gas.
	» Compruebe que el difusor y la boquilla de gas de la antorcha estén en buenas condiciones.

Encoladura

Causa	Solución
» Longitud de arco incorrecta.	» Aumente la distancia entre electrodo y pieza.
	» Aumente la tensión de soldadura.
» Parámetros de soldadura incorrectos.	» Aumente la corriente de soldadura.
	» Aumente la tensión de soldadura.
» Modo de soldadura incorrecto.	» Aumente el ángulo de inclinación de la antorcha.
» Las piezas a soldar son demasiado grandes.	» Aumente la corriente de soldadura.
	» Aumente la tensión de soldadura.
» Dinámica de arco incorrecta.	» Aumente el valor inductivo del circuito.

Incisiones marginales

Causa	Solución
» Parámetros de soldadura incorrectos.	» Reduzca la tensión de soldadura.
	» Utilice un electrodo de diámetro más pequeño.
» Longitud de arco incorrecta.	» Reduzca la distancia entre electrodo y pieza.
	» Reduzca la tensión de soldadura.
» Modo de soldadura incorrecto.	» Reduzca la velocidad de oscilación lateral en el llenado.
	» Reduzca la velocidad de avance durante la soldadura.
» Protección de gas insuficiente.	» Utilice gases adecuados para los materiales a soldar.

Oxidaciones

Causa	Solución
» Protección de gas insuficiente.	» Ajuste el flujo de gas. » Compruebe que el difusor y la boquilla de gas de la antorcha estén en buenas condiciones.

Porosidades

Causa	Solución
» Presencia de grasa, pintura, óxido o suciedad en las piezas a soldar.	» Limpie perfectamente las piezas antes de la soldadura.
» Presencia de grasa, pintura, óxido o suciedad en el material de aportación.	» Utilice siempre productos y materiales de calidad. » Mantenga siempre en perfectas condiciones el material de aportación.
» Presencia de humedad en el material de aportación.	» Utilice siempre productos y materiales de calidad. » Mantenga siempre en perfectas condiciones el material de aportación.
» Longitud de arco incorrecta.	» Reduzca la distancia entre electrodo y pieza. » Reduzca la tensión de soldadura.
» Presencia de humedad en el gas de soldadura.	» Utilice siempre productos y materiales de calidad. » Mantenga en perfectas condiciones el sistema de suministro del gas.
» Protección de gas insuficiente.	» Ajuste el flujo de gas. » Compruebe que el difusor y la boquilla de gas de la antorcha estén en buenas condiciones.
» Solidificación muy rápida de la soldadura de inserción.	» Reduzca la velocidad de avance durante la soldadura. » Precaliente las piezas a soldar. » Aumente la corriente de soldadura.

Grietas en caliente

Causa	Solución
» Parámetros de soldadura incorrectos.	» Reduzca la tensión de soldadura. » Utilice un electrodo de diámetro más pequeño.
» Presencia de grasa, pintura, óxido o suciedad en las piezas a soldar.	» Limpie perfectamente las piezas antes de la soldadura.
» Presencia de grasa, pintura, óxido o suciedad en el material de aportación.	» Utilice siempre productos y materiales de calidad. » Mantenga siempre en perfectas condiciones el material de aportación.
» Modo de soldadura incorrecto.	» Siga las secuencias operativas correctas para el tipo de unión a soldar.
» Piezas a soldar con características diferentes.	» Aplique un depósito superficial preliminar antes de la soldadura.

Grietas en frío

Causa	Solución
» Presencia de humedad en el material de aportación.	» Utilice siempre productos y materiales de calidad. » Mantenga siempre en perfectas condiciones el material de aportación.
» Forma especial de la unión a soldar.	» Precaliente las piezas a soldar. » Haga un postcalentamiento. » Siga las secuencias operativas correctas para el tipo de unión a soldar.

10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características eléctricas URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Tensión de alimentación U1 (50/60 Hz)	3x400(±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	mΩ
Fusible de línea retardado	25	A
Tipo de comunicación	DIGITAL	
Potencia máxima absorbida (MMA)	16.9	kVA
Potencia máxima absorbida (MMA)	16.1	kW
Potencia máxima absorbida (TIG)	12.6	kVA
Potencia máxima absorbida (TIG)	12.1	kW
Potencia máxima absorbida (MIG/MAG)	16.1	kVA
Potencia máxima absorbida (MIG/MAG)	15.3	kW
Potencia absorbida en estado inactivo **	50	W
Factor de potencia (PF)	0.95	
Rendimiento (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Corriente máxima absorbida I1max	24.4	A
Corriente absorbida I1	18.9	A
Gama de ajuste	3-400	A
Tensión en vacío Uo	73	Vdc

** Véase el capítulo «CONFIGURACIÓN MÍNIMA IDLE POWER»

* Este dispositivo cumple con los requisitos de la Normativa EN / IEC 61000-3-11.

* Este dispositivo cumple con los requisitos de la normativa EN / IEC 61000-3-12, si la máxima impedancia de red admitida en el punto de interacción con la red pública (punto de acoplamiento común - "point of common coupling", PCC) es inferior o igual al valor "Zmax" declarado. Si el dispositivo se conecta a la red pública de baja tensión, es responsabilidad del instalador o del usuario, consultando eventualmente al gestor de la red si es necesario, asegurarse de que el dispositivo se puede conectar.

Ciclo de trabajo URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
	3x400	
Ciclo de trabajo MIG/MAG (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Ciclo de trabajo MIG/MAG (25°C)		
(X=100%)	400	A
Ciclo de trabajo TIG (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Ciclo de trabajo TIG (25°C)		
(X=100%)	400	A
Ciclo de trabajo MMA (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Ciclo de trabajo MMA (25°C)		
(X=100%)	400	A

Características físicas URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)			U.M.
Grado de protección IP	IP23S		
Clase de aislamiento	H		
Dimensiones (lxwxh)	690x290x510		mm
Peso	35.2		Kg
Sección cable de alimentación	4x4		mm ²
Longitud de cable de alimentación	5		m
Normas de fabricación	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015		

Características eléctricas URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
Tensión de alimentación U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)		Vac
Zmax (@PCC) *	57	57		mΩ
Fusible de línea retardado	45	25		A
Tipo de comunicación	DIGITAL	DIGITAL		
Potencia máxima absorbida (MMA)	17.4	16.9		kVA
Potencia máxima absorbida (MMA)	16.5	16.1		kW
Potencia máxima absorbida (TIG)	13.0	12.6		kVA
Potencia máxima absorbida (TIG)	12.4	12.1		kW
Potencia máxima absorbida (MIG/MAG)	16.5	16.1		kVA
Potencia máxima absorbida (MIG/MAG)	15.7	15.3		kW
Potencia absorbida en estado inactivo **	50	50		W
Factor de potencia (PF)	0.95	0.95		
Rendimiento (μ)	87	88		%
Cos φ	0.99	0.99		
Corriente máxima absorbida I1max	43.7	24.4		A
Corriente absorbida I1	33.8	18.9		A
Gama de ajuste	3-400	3-400		A
Tensión en vacío Uo	73	73		Vdc

** Véase el capítulo «CONFIGURACIÓN MÍNIMA IDLE POWER»

* Este dispositivo cumple con los requisitos de la Normativa EN / IEC 61000-3-11.

* Este dispositivo cumple con los requisitos de la normativa EN / IEC 61000-3-12, si la máxima impedancia de red admitida en el punto de interacción con la red pública (punto de acoplamiento común - "point of common coupling", PCC) es inferior o igual al valor "Zmax" declarado. Si el dispositivo se conecta a la red pública de baja tensión, es responsabilidad del instalador o del usuario, consultando eventualmente al gestor de la red si es necesario, asegurarse de que el dispositivo se puede conectar.

Ciclo de trabajo URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)	3x230	3x400	U.M.
Ciclo de trabajo MIG/MAG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Ciclo de trabajo MIG/MAG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A
Ciclo de trabajo TIG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Ciclo de trabajo TIG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A
Ciclo de trabajo MMA (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Ciclo de trabajo MMA (25°C)			
(X=100%)	400	400	A

Características físicas URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)	U.M.
Grado de protección IP	IP23S
Clase de aislamiento	H
Dimensiones (lxwxh)	690x290x510 mm
Peso	36.2 Kg
Sección cable de alimentación	4x6 mm ²
Longitud de cable de alimentación	5 m
Normas de fabricación	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015

Características eléctricas URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)	U.M.
Tensión de alimentación U1 (50/60 Hz)	3x400 (±15%) Vac
Zmax (@PCC) *	49 mΩ
Fusible de línea retardado	30 A
Tipo de comunicación	DIGITAL
Potencia máxima absorbida (MMA)	23.6 kVA
Potencia máxima absorbida (MMA)	22.5 kW
Potencia máxima absorbida (TIG)	18.2 kVA
Potencia máxima absorbida (TIG)	17.4 kW
Potencia máxima absorbida (MIG/MAG)	22.9 kVA
Potencia máxima absorbida (MIG/MAG)	21.9 kW
Potencia absorbida en estado inactivo **	50 W
Factor de potencia (PF)	0.95
Rendimiento (μ)	88 %
Cos φ	0.99
Corriente máxima absorbida I1max	33 A
Corriente absorbida I1	23.9 A
Gama de ajuste	3-500 A
Tensión en vacío Uo	73 Vdc

**** Véase el capítulo «CONFIGURACIÓN MÍNIMA IDLE POWER»**

*** Este dispositivo cumple con los requisitos de la Normativa EN / IEC 61000-3-11.**

*** Este dispositivo cumple con los requisitos de la normativa EN / IEC 61000-3-12, si la máxima impedancia de red admitida en el punto de interacción con la red pública (punto de acoplamiento común - "point of common coupling", PCC) es inferior o igual al valor "Zmax" declarado. Si el dispositivo se conecta a la red pública de baja tensión, es responsabilidad del instalador o del usuario, consultando eventualmente al gestor de la red si es necesario, asegurarse de que el dispositivo se puede conectar.**

Ciclo de trabajo URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		3x400	U.M.
Ciclo de trabajo MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Ciclo de trabajo MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Ciclo de trabajo TIG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Ciclo de trabajo TIG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Ciclo de trabajo MMA (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Ciclo de trabajo MMA (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A

Características físicas URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Grado de protección IP	IP23S	
Clase de aislamiento	H	
Dimensiones (lxwxh)	690x290x510	mm
Peso	37	Kg
Sección cable de alimentación	4x4	mm ²
Longitud de cable de alimentación	5	m
Normas de fabricación	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

ES

Características eléctricas

URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)

U.M.

Tensión de alimentación U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	16.9	49	mΩ
Fusible de línea retardado	63	30	A
Tipo de comunicación	DIGITAL	DIGITAL	
Potencia máxima absorbida (MMA)	24.5	23.6	kVA
Potencia máxima absorbida (MMA)	23.3	22.5	kW
Potencia máxima absorbida (TIG)	18.9	18.2	kVA
Potencia máxima absorbida (TIG)	18.0	17.4	kW
Potencia máxima absorbida (MIG/MAG)	23.9	22.9	kVA
Potencia máxima absorbida (MIG/MAG)	22.7	21.9	kW
Potencia absorbida en estado inactivo **	50	50	W
Factor de potencia (PF)	0.95	0.95	
Rendimiento (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Corriente máxima absorbida I1max	60.3	33	A
Corriente absorbida I1	42.4	23.9	A
Gama de ajuste	3-500	3-500	A
Tensión en vacío Uo	73	73	Vdc

** Véase el capítulo «CONFIGURACIÓN MÍNIMA IDLE POWER»

* Este dispositivo cumple con los requisitos de la Normativa EN / IEC 61000-3-11.

* Este dispositivo cumple con los requisitos de la normativa EN / IEC 61000-3-12, si la máxima impedancia de red admitida en el punto de interacción con la red pública (punto de acoplamiento común - "point of common coupling", PCC) es inferior o igual al valor "Zmax" declarado. Si el dispositivo se conecta a la red pública de baja tensión, es responsabilidad del instalador o del usuario, consultando eventualmente al gestor de la red si es necesario, asegurarse de que el dispositivo se puede conectar.

Ciclo de trabajo

URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)

3x230

3x400


U.M.

Ciclo de trabajo MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Ciclo de trabajo MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)	500	500	A
(X=100%)	470	470	A
Ciclo de trabajo TIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Ciclo de trabajo TIG (25°C)			
(X=80%)	500	500	A
(X=100%)	470	470	A
Ciclo de trabajo MMA (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Ciclo de trabajo MMA (25°C)			
(X=75%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	470	470	A

Características físicas URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)		U.M.
Grado de protección IP	IP23S	
Clase de aislamiento	H	
Dimensiones (lxwxh)	690x290x510	mm
Peso	39.5	Kg
Sección cable de alimentación	4x6	mm ²
Longitud de cable de alimentación	5	m
Normas de fabricación	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

CONFIGURACIÓN MÍNIMA IDLE POWER

Generador + Comando a distancia + Alimentador de alambre robótico

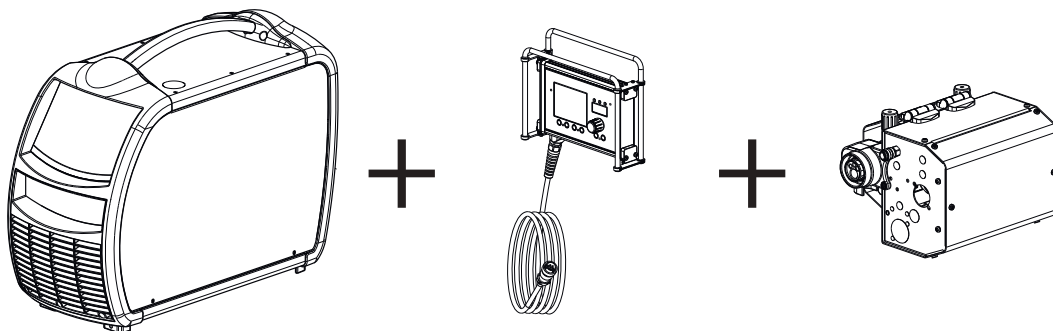

ES

11. PLACA DE DATOS

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 4000 PSR			N°		
		EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A			
		3A/20.0V - 400A/36.0V			
		U₀ 73V	I₂ U₂	60% 400A 36.0V	100% 360A 34.4V
		3A/10.0V - 400A/20.0V			
		U₀ 73V	I₂ U₂	60% 400A 26.0V	100% 360A 24.4V
		3A/14.0V - 400A/34.0V			
		U₀ 73V	I₂ U₂	60% 400A 34.0V	100% 360A 32.0V
 50/60 Hz		U₁ 400V	I_{1max} 24.4A	I_{1eff} 18.9A	
IP 23 S				  	
MADE IN ITALY 					

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
3~ 			60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A	
	---	3A/20.0V - 400A/36.0V		
	X (40°C)		60%	100%
	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U₂	36.0V (36.0V)	34.4V (34.4V)
	---	3A/10.0V - 400A/20.0V		
	X (40°C)		60%	100%
	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U₂	26.0V (26.0V)	24.4V (24.4V)
	---	3A/14.0V - 400A/34.0V		
	X (40°C)		60%	100%
	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U₂	34.0V (34.0V)	32.0V (32.0V)
 3~ 50/60 Hz		U₁ 400V(230V)	I_{1max} 24.4A(43.7A)	I_{1eff} 18.9A(33.8A)
IP 23 S			  	
MADE IN ITALY 				

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 5000 PSR			N°	
3~ 			60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A	
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V		
	U ₀	X (40°C)	50%	60%
	73V	I ₂	500A	470A
		U ₂	40.0V	38.8V
			100%	420A
			36.8V	
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V		
	U ₀	X (40°C)	50%	60%
	30V	I ₂	500A	470A
		U ₂	30.0V	28.8V
			100%	420A
			26.8V	
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V		
	U ₀	X (40°C)	50%	60%
	73V	I ₂	500A	470A
		U ₂	39.0V	37.5V
			100%	420A
			35.0V	
 3~ 50/60 Hz		U ₁ 400V	I _{1max} 33A	I _{1eff} 23.9A
IP 23 S				  
MADE IN ITALY 				

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 5000 PSR			N°	
3~ 		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A	60974-3:2019	
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V		
	U ₀	X (40°C)	50%	60%
	73V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)
		U ₂	40.0V (40.0V)	38.8V (38.8V)
			36.8V (36.8V)	
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V		
	U ₀	X (40°C)	50%	60%
	30V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)
		U ₂	30.0V (30.0V)	28.8V (28.8V)
			26.8V (26.8V)	
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V		
	U ₀	X (40°C)	50%	60%
	73V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)
		U ₂	39.0V (39.0V)	37.5V (37.5V)
			35.0V (35.0V)	
 3~ 50/60 Hz		U ₁ 400V(230V)	I _{1max} 33A(60.3A)	I _{1eff} 23.9A(42.4A)
IP 23 S			  	
MADE IN ITALY 				

12. SIGNIFICADO DE LA ETIQUETA DE LOS DATOS

1		2			
3		4			
5	6				
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
18	19	20	21		
22			CE	UK CA	EAC

MADE
IN
ITALY



CE Declaración UE de conformidad
EAC Declaración de conformidad EAC
UKCA Declaración de conformidad UKCA

- 1 Marca de fabricación
- 2 Nombre y dirección del fabricante
- 3 Modelo del aparato
- 4 N° de serie
XXXXXXXXXXXX Año de fabricación
- 5 Símbolo del tipo de la unidad de soldadura
- 6 Referencia a las normas de construcción
- 7 Símbolo del proceso de soldadura
- 8 Símbolo por las soldadoras para los equipos adecuados para trabajar en un entorno con riesgo elevado de descarga eléctrica
- 9 Símbolo de la corriente de soldadura
- 10 Tensión asignada a vacío
- 11 Gama de la corriente máxima y mínima, y de la correspondiente tensión convencional de carga
- 12 Símbolo del ciclo de trabajo
- 13 Símbolo de la corriente asignada de soldadura
- 14 Símbolo de la tensión asignada de soldadura
- 15 Valores del ciclo de trabajo
- 16 Valores del ciclo de trabajo
- 17 Valores del ciclo de trabajo
- 15A Valores de la corriente asignada de soldadura
- 16A Valores de la corriente asignada de soldadura
- 17A Valores de la corriente asignada de soldadura
- 15B Valores de la tensión convencional de carga
- 16B Valores de la tensión convencional de carga
- 17B Valores de la tensión convencional de carga
- 18 Símbolo de la alimentación
- 19 Tensión asignada de alimentación
- 20 Máxima corriente asignada de alimentación
- 21 Máxima corriente efectiva de alimentación
- 22 Grado de protección

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

O construtor

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.

Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY

Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

declara sob sua exclusiva responsabilidade que o seguinte produto:

URANOS NX 4000 PSR	55.03.073
URANOS NX 4000 PSR	55.03.075
URANOS NX 5000 PSR	55.03.074
URANOS NX 5000 PSR	55.03.076

está conforme as directivas UE:

2014/35/UE LOW VOLTAGE DIRECTIVE

2014/30/UE EMC DIRECTIVE

2011/65/UE RoHS DIRECTIVE

2019/1784/EU EcoDesign

2009/125/EU EcoDesign

e que as seguintes normas harmonizadas foram aplicadas:

EN IEC 60974-1/A1:2019

WELDING POWER SOURCE

EN 60974-10/A1:2015

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

A documentação que atesta o cumprimento das diretrizes ficará à disposição para vistorias no referido fabricante.

Qualquer operação ou modificação não autorizada, previamente, pela voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. anulará a validade desta declaração.

Onara di Tombolo, 03/11/2025

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.



Mirco Frasson



Ivo Bonello

Managing Directors

PT

ÍNDICE GERAL

1. ATENÇÃO	277
1.1 Condições de utilização.....	277
1.2 Protecção do operador e de outros indivíduos	277
1.3 Protecção contra fumos e gases.....	279
1.4 Prevenção contra incêndios/explosões	279
1.5 Precauções na utilização das botijas de gás	279
1.6 Protecção contra choques eléctricos.....	280
1.7 Campos electromagnéticos e interferências	280
1.8 Grau de protecção IP	281
1.9 Descarte.....	281
2. INSTALAÇÃO	281
2.1 Elevação, transporte e descarga	282
2.2 Posicionamento do equipamento.....	282
2.3 Ligações.....	282
2.4 Instalação.....	283
3. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA	287
3.1 Painel traseiro.....	287
3.2 Painel de tomadas.....	287
3.3 Painel de comandos frontal RC 350.....	288
3.4 Painel de comandos frontal.....	289
4. UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO	289
4.1 Ecrã inicial.....	289
4.2 Ecrã Idle state (estado de inatividade)	289
4.3 Ecrã principal.....	290
4.4 Ecrã principal do processo MMA	290
4.5 TIG folyamat főképernyő.....	291
4.6 MIG/MAG folyamat főképernyő	292
4.7 Ecrã de programas	296
5. DEFINIÇÕES.....	297
5.1 Definições e definição dos parâmetros	297
5.2 Procedimentos específicos de utilização dos parâmetros	308
6. ACESSÓRIOS.....	312
7. MANUTENÇÃO	312
7.1 Efectuar periodicamente as seguintes operações.....	312
7.2 Ansvar	313
8. CÓDIGOS DE ALARME.....	313
9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	315
10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	320
11. PLACA DE DADOS	326
12. SIGNIFICADO DA PLACA DE DADOS	327
13. DIAGRAMA	645
14. CONECTORES.....	649
15. LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO	651
16. INSTALAÇÃO KIT/ACESSÓRIOS	663

PT

SIMBOLOS



Atenção



Proibições



Obrigações



Indicações gerais

1. ATENÇÃO



Antes de iniciar qualquer tipo de operação na máquina, é necessário ler cuidadosamente e compreender o conteúdo deste manual.

Não efectuar modificações ou operações de manutenção que não estejam previstas. O fabricante não se responsabiliza por danos causados em pessoas ou bens, resultantes da utilização incorrecta ou da não-aplicação do conteúdo deste manual.

Manter sempre as instruções de utilização no local de utilização do aparelho. Para além das instruções de utilização, observar as normas gerais e os regulamentos locais de prevenção de acidentes e protecção ambiental em vigor.

A voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. tem o direito de modificar o conteúdo deste manual em qualquer altura, sem aviso prévio.

São reservados todos os direitos de tradução, reprodução e adaptação parcial ou total, seja por que meio for (incluindo fotocópia, filme e microfilme) e é proibida a reprodução sem autorização prévia, por escrito, da voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.

O exposto neste manual é de importância vital e, portanto, necessário para assegurar as garantias.

Caso o operador não respeite o prescrito, o fabricante declina toda e qualquer responsabilidade.



Todas as pessoas envolvidas na colocação em serviço, utilização, manutenção e reparação do aparelho devem:

- ser titulares de qualificação apropriada
- dispor das competências de soldadura necessárias
- ler integralmente e respeitar rigorosamente estas instruções de utilização

Para quaisquer dúvidas ou problemas relativos à utilização do equipamento, ainda que não se encontrem aqui descritos, consultar pessoal qualificado.

1.1 Condições de utilização



Cada instalação deve ser utilizada exclusivamente para as operações para que foi projectada, nos modos e nos âmbitos previstos na chapa de características e/ou neste manual, de acordo com as directivas nacionais e internacionais relativas à segurança. Uma utilização diferente da expressamente declarada pelo construtor deve ser considerada completamente inadequada e perigosa e, neste caso, o construtor declina toda e qualquer responsabilidade.



Esta máquina só deve ser utilizada com fins profissionais, numa instalação industrial. O construtor declina qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados pela utilização da instalação em ambientes domésticos.



O equipamento deve ser utilizado em ambientes cujas temperaturas estejam compreendidas entre -10°C e +40°C (entre +14°F e +104°F).

O equipamento deve ser transportado e armazenado em ambientes cujas temperaturas estejam compreendidas entre -25°C e +55°C (entre -13°F e 131°F).

O equipamento deve ser utilizado em ambientes sem poeira, ácidos, gases ou outras substâncias corrosivas.

O equipamento deve ser utilizado em ambientes com humidade relativa não superior a 50%, a 40°C (104°F).

O equipamento deve ser utilizado em ambientes com humidade relativa não superior a 90%, a 20°C (68°F).

O equipamento deve ser utilizado a uma altitude máxima, acima do nível do mar, não superior a 2000 m (6500 pés).



Não utilizar o aparelho para descongelar tubos.

Não utilizar este equipamento para carregar baterias e/ou acumuladores.

Não utilizar este equipamento para fazer arrancar motores.

1.2 Protecção do operador e de outros indivíduos



O processo de soldadura é uma fonte nociva de radiações, ruído, calor e gases. Colocar um ecrã de protecção retardador de fogo, para proteger a área de soldadura de raios, faíscas e escórias incandescentes. Avisar todos os indivíduos nas proximidades que não devem olhar para o arco de soldadura ou metal incandescente e que devem utilizar protecção adequada.



Utilizar vestuário de protecção, para proteger a pele dos raios do arco, das faíscas ou do metal incandescente. O vestuário utilizado deve cobrir todo o corpo e deve:

- estar intacto e em bom H66estado
- ser à prova de fogo
- ser isolante e estar seco
- estar justo ao corpo e não ter dobras



Utilizar sempre calçado conforme às normas, resistentes e que garantam isolamento contra a água.



Utilizar sempre luvas conformes às normas, que garantam isolamento eléctrico e térmico.



Usar máscaras com protectores laterais da cara e filtros de protecção adequados para os olhos (pelo menos NR10 ou superior).



Utilizar sempre óculos de protecção, com protectores laterais, especialmente durante a remoção manual ou mecânica das escórias da soldadura.



Não utilizar lentes de contacto!



Utilizar protectores auriculares se, durante o processo de soldadura, forem atingidos níveis de ruído perigosos. Se o nível de ruído exceder os limites previstos pela lei, delimitar a área de trabalho e assegurar que todos os indivíduos que se encontram nas proximidades dispõem de protectores auriculares.



Durante as operações de soldadura, manter os painéis laterais sempre fechados. Os sistemas não devem ser submetidos a qualquer tipo de modificação. Evitar que mãos, cabelo, vestuário, ferramentas, etc. entrem em contacto com partes móveis, tais como: ventiladores, rodas dentadas, rolos e eixos, bobinas de fio. Não tocar nas engrenagens enquanto o mecanismo de avanço do fio estiver em funcionamento. A desactivação dos dispositivos de protecção nos mecanismos de avanço do fio é extremamente perigosa e isenta o construtor de toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais ou pessoais.



Manter a cabeça longe da tocha MIG/MAG durante o carregamento e avanço do fio. O fio em saída pode provocar danos graves nas mãos, cara e olhos.



Evitar tocar em peças acabadas de soldar, pois o elevado calor das mesmas pode causar queimaduras graves. Respeitar todas as precauções descritas anteriormente também no que diz respeito a operações posteriores à soldadura pois podem desprender-se escórias das peças que estão a arrefecer.



Verificar se a tocha arrefeceu antes de executar trabalhos ou operações de manutenção.



Assegurar que o grupo de refrigeração é desactivado, antes de desligar os tubos de alimentação e retorno do líquido de refrigeração. O líquido quente em saída pode provocar queimaduras graves.



Manter perto de si um estojo de primeiros socorros, pronto a utilizar. Não subestimar qualquer queimadura ou ferida.



Antes de abandonar o posto de trabalho, deixar a área de trabalho em boas condições de segurança, de maneira a evitar danos materiais e pessoais acidentais.

1.3 Protecção contra fumos e gases



Os fumos, gases e poeiras produzidos durante o processo de soldadura podem ser nocivos para a saúde.

Os fumos produzidos durante o processo de soldadura podem, em determinadas circunstâncias, provocar cancro ou danos no feto de mulheres grávidas.

- Manter a cabeça afastada dos gases e fumos de soldadura.
- Providenciar uma ventilação adequada, natural ou artificial, da zona de trabalho.
- Caso a ventilação seja inadequada, utilizar máscaras e dispositivos respiratórios.
- No caso da operação de soldadura ser efectuada numa área extremamente reduzida, o operador deverá ser observado por um colega, que deve manter-se no exterior durante todo o processo.
- Não utilizar oxigénio para a ventilação.
- Verificar a eficiência da exaustão comparando regularmente as quantidades de emissões de gases nocivos com os valores admitidos pelas normas de segurança.
- A quantidade e a periculosidade dos fumos produzidos está ligada ao material base utilizado, ao material de adição e às eventuais substâncias utilizadas para a limpeza e desengorduramento das peças a soldar. Seguir com atenção as indicações do construtor, bem como as instruções constantes das fichas técnicas.
- Não efectuar operações de soldadura perto de zonas de desengorduramento ou de pintura.
- Colocar as botijas de gás em espaços abertos ou em locais com boa ventilação.

1.4 Prevenção contra incêndios/explosões



O processo de soldadura pode provocar incêndios e/ou explosões.

- Retirar da área de trabalho e das áreas vizinhas todos os materiais ou objectos inflamáveis ou combustíveis.
- Os materiais inflamáveis devem estar a pelo menos 11 metros (35 pés) da área de soldadura ou devem estar adequadamente protegidos.
- A projecção de faíscas e de partículas incandescentes pode atingir, facilmente, as zonas circundantes, mesmo através de pequenas aberturas. Prestar especial atenção às condições de segurança de objectos e pessoas.
- Não efectuar operações de soldadura sobre ou perto de contentores sob pressão.
- Não efectuar operações de soldadura em contentores fechados ou tubos. Prestar especial atenção à soldadura de tubos ou recipientes, ainda que esses tenham sido abertos, esvaziados e cuidadosamente limpos. Resíduos de gás, combustível, óleo ou semelhantes poderiam causar explosões.
- Não efectuar operações de soldadura em locais onde haja poeiras, gases ou vapores explosivos.
- Verificar, no fim da soldadura, que o circuito sob tensão não pode entrar em contacto, acidentalmente, com partes ligadas ao circuito de terra.
- Colocar nas proximidades da área de trabalho um equipamento ou dispositivo de combate a incêndios.

1.5 Precauções na utilização das botijas de gás



As botijas de gás inerte contêm gás sob pressão e podem explodir se não estiverem garantidas as condições mínimas de segurança de transporte, de manutenção e de utilização.

- As botijas devem estar fixas verticalmente a paredes ou outros apoios, com meios adequados, para evitar quedas e choques mecânicos acidentais.
- Enroscar o capuz para a protecção da válvula, durante o transporte, a colocação em funcionamento e sempre que se concluem as operações de soldadura.
- Evitar a exposição das botijas aos raios solares, a mudanças bruscas de temperatura ou a temperaturas demasiado altas. Não expor as botijas a temperaturas demasiado altas ou baixas.
- Evitar que as botijas entrem em contacto com chamas livres, arcos eléctricos, tochas ou alicates porta-eléctrodos e materiais incandescentes projectados pela soldadura.
- Manter as botijas afastadas dos circuitos de soldadura e dos circuitos de corrente em geral.
- Ao abrir a válvula da botija, manter a cabeça afastada do ponto de saída do gás.
- Ao terminar as operações de soldadura, deve fechar-se sempre a válvula da botija.
- Nunca efectuar soldaduras sobre uma botija de gás sob pressão.
- Nunca ligar uma botija de ar comprimido directamente ao redutor de pressão da máquina! A pressão poderia superar a capacidade do redutor que consequentemente poderia explodir!

1.6 Protecção contra choques eléctricos



Um choque de descarga eléctrica pode ser mortal.

- Evitar tocar nas zonas normalmente sob tensão, no interior ou no exterior da máquina de soldar, enquanto a própria instalação estiver alimentada (tochas, pistolas, cabos de terra, fios, rolos e bobinas estão electricamente ligados ao circuito de soldadura).
- Efectuar o isolamento eléctrico da instalação e do operador, utilizando planos e bases secos e suficientemente isolados da terra.
- Assegurar-se de que o sistema está correctamente ligado a uma tomada e a uma fonte de alimentação equipada com condutor de terra.
- Não tocar simultaneamente em duas tochas ou em dois porta-eléctrodos.
- Se sentir um choque eléctrico, interrompa de imediato as operações de soldadura.



O dispositivo de escorvamento e estabilização do arco foi concebido para uma utilização manual ou mecânica.

1.7 Campos electromagnéticos e interferências



Os portadores de aparelhos electrónicos vitais ("pacemakers") devem consultar o médico antes de procederem a operações de soldadura por arco.



A passagem da corrente, através dos cabos internos e externos da máquina, cria um campo electromagnético nas proximidades dos cabos de soldadura e do próprio equipamento.

- Os campos electromagnéticos podem ter efeitos (até hoje desconhecidos) sobre a saúde de quem está sujeito a exposição prolongada.
- Os campos electromagnéticos podem interferir com outros equipamentos tais como "pacemakers" ou aparelhos auditivos.

1.7.1 Classificação CEM em conformidade com a norma: EN 60974-10/A1:2015.

Classe B

O equipamento Classe B cumpre os requisitos de compatibilidade electromagnética em ambientes industriais e residenciais, incluindo zonas residenciais em que o fornecimento de energia eléctrica é efectuado pela rede pública de baixa tensão.

Classe A

O equipamento Classe A não deve ser utilizado em zonas residenciais em que o fornecimento de energia eléctrica é efectuado pela rede pública de baixa tensão. Dado que eventuais perturbações de condutividade e radiação poderão dificultar a compatibilidade electromagnética do equipamento classe A nessas zonas.

Para mais informações, consulte o capítulo: PLACA DE DADOS ou Características técnicas.

1.7.2 Instalação, utilização e estudo da área

Este equipamento foi construído em conformidade com as indicações contidas na norma harmonizada EN 60974-10/A1:2015 e está identificado como pertencente à "CLASSE A". Esta máquina só deve ser utilizada com fins profissionais, numa instalação industrial. O construtor declina qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados pela utilização da instalação em ambientes domésticos.



O utilizador deve ser especializado na actividade, sendo, por isso, responsável pela instalação e pela utilização do equipamento de acordo com as indicações do fabricante. Caso se detectem perturbações electromagnéticas, o operador do equipamento terá de resolver o problema, se necessário em conjunto com a assistência técnica do fabricante.



As perturbações electromagnéticas têm sempre que ser reduzidas até deixarem de constituir um problema.



Antes de instalar este equipamento, o utilizador deverá avaliar potenciais problemas electromagnéticos que poderão ocorrer nas zonas circundantes e, particularmente, os relativos às condições de saúde das pessoas expostas, por exemplo, das pessoas que possuam "pacemakers" ou aparelhos auditivos.

1.7.3 Requisitos da rede de energia eléctrica

O equipamento de alta potência pode, em virtude da corrente primária distribuída pela rede de energia eléctrica, influenciar a qualidade da potência da rede. Por conseguinte, os requisitos ou restrições de ligação referentes à impedância da energia eléctrica máxima permitida (Z_{max}) ou à capacidade mínima de fornecimento (S_{sc}) exigida no ponto de ligação à rede pública (Ponto de Acoplamento Comum à rede pública (PAC)) podem aplicar-se a alguns tipos de equipamento (consultar os dados técnicos). Neste caso, compete ao instalador ou utilizador do equipamento garantir a ligação do equipamento, consultando o fornecedor da rede de distribuição, se necessário. Em caso de interferência, poderá ser necessário tomar precauções adicionais tais como a colocação de filtros na rede de alimentação.

É também necessário considerar a possibilidade de blindar o cabo de alimentação.

Para mais informações, consulte o capítulo: Características técnicas.

1.7.4 Precauções relacionadas com os cabos

Para minimizar os efeitos dos campos electromagnéticos, respeitar as seguintes instruções:

- Evitar enrolar os cabos à volta do corpo.
- Evitar colocar-se entre o cabo de terra e o cabo de potência (manter os dois cabos do mesmo lado).
- Os cabos deverão ser mantidos tão curtos quanto possível, colocados juntos entre si e mantidos ao nível do chão.
- Colocar o equipamento a uma certa distância da zona de soldadura.
- Os cabos devem ser colocados longe de outros cabos eventualmente presentes.

1.7.5 Ligação à terra

Deve ter-se em consideração que todos os componentes metálicos da instalação de soldadura e dos que se encontram nas suas proximidades devem ser ligados à terra. A ligação à terra deverá ser feita de acordo com as normas nacionais.

1.7.6 Ligação da peça de trabalho à terra

Quando a peça de trabalho não está ligada à terra, por razões de segurança eléctrica ou devido às suas dimensões e posição, uma ligação entre a peça e a terra poderá reduzir as emissões. É necessário ter em consideração que a ligação à terra da peça de trabalho não aumenta o risco de acidente para o operador nem danifica outros equipamentos eléctricos. A ligação à terra deverá ser feita de acordo com as normas nacionais.

1.7.7 Blindagem

Ablindagem selectiva de outros cabos e equipamentos presentes na zona circundante pode reduzir os problemas provocados por interferência electromagnética.

Ablindagem de toda a máquina de soldar pode ser ponderada para aplicações especiais.

1.8 Grau de protecção IP

IP

IP23S

- Invólucro protegido contra o acesso de dedos a partes perigosas e contra objectos sólidos com diâmetro superior/igual a 12,5 mm.
- Invólucro protegido contra chuva que caia num ângulo até 60°.
- Invólucro protegido contra os efeitos danosos devidos à entrada de água, quando as partes móveis do equipamento não estão em movimento.

1.9 Descarte



Não eliminar o equipamento eléctrico juntamente com o lixo comum!

Em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos e a sua aplicação de acordo com a legislação nacional, os equipamentos eléctricos que tenham atingido o fim do seu ciclo de vida devem ser recolhidos separadamente e enviados para um centro de valorização e eliminação. Cabe ao proprietário do equipamento identificar os centros de recolha autorizados, solicitando informações às autoridades locais. A aplicação da Diretiva Europeia irá permitir melhorar o ambiente e a saúde humana.

» Para mais informações, consultar o site na internet.

2. INSTALAÇÃO



A instalação só pode ser executada por pessoal experiente e autorizado pelo fabricante.



Para executar a instalação, assegurar-se de que o gerador está desligado da rede de alimentação.



É proibida a ligação dos geradores em série ou em paralelo.

2.1 Elevação, transporte e descarga

- O equipamento é fornecido com uma pega, para transporte à mão.
- O equipamento não dispõe de elementos específicos para elevação.
- Utilizar um empilhador, prestando a maior atenção durante a deslocação, para evitar a queda do gerador.



É proibido utilizar o manipulador para a elevação.



Nunca subestimar o peso do equipamento, (ver características técnicas).
Nunca deslocar, ou posicionar, a carga suspensa sobre pessoas ou bens.
Não deixar cair o equipamento, nem exercer pressão desnecessária sobre ele.

2.2 Posicionamento do equipamento



Observar as seguintes regras:

- Fácil acesso aos comandos e ligações do equipamento.
- Não colocar o equipamento em espaços reduzidos.
- Nunca colocar o equipamento num plano com inclinação superior a 10° em relação ao plano horizontal.
- Ligar o equipamento num lugar seco, limpo e com ventilação apropriada.
- Proteger o equipamento da chuva e do sol.
- » Consultar a secção “Precauções na utilização das botijas de gás”.

2.3 Ligações



O equipamento dispõe de um cabo de alimentação para ligação à rede.

A instalação pode ser alimentada com:

- 230V trifásico (versão 3x230/400V)
- 400 V trifásico

O funcionamento do equipamento está garantido para tolerâncias de tensão variáveis entre $\pm 15\%$ do valor nominal.



Para evitar danos em pessoas ou no equipamento, é necessário controlar a tensão de rede seleccionada e os fusíveis ANTES de ligar a máquina à rede de alimentação. Além disso, é necessário assegurar-se de que o cabo é ligado a uma tomada que disponha de ligação à terra.



É possível alimentar a instalação por meio de um grupo electrogénico, na condição deste garantir uma tensão de alimentação estável de $\pm 15\%$ relativamente ao valor de tensão nominal declarado pelo fabricante, em todas as condições de funcionamento possíveis e à máxima potência nominal. Normalmente, é aconselhável a utilização de grupos electrogénicos de potência nominal igual a 2 vezes a de uma fonte de alimentação monofásica ou de potência nominal igual a 1,5 vezes a de uma fonte de alimentação trifásica. É aconselhável o uso de grupos electrogénicos com controlo electrónico.



Para protecção dos utilizadores, o equipamento deve ser correctamente ligado à terra. O cabo de alimentação dispõe de um condutor (amarelo - verde) para ligação à terra, que deve ser ligado a uma ficha com ligação à terra. Este fio amarelo/verde NUNCA deve ser utilizado com outros condutores de corrente. Assegurar-se de que o local de instalação possui ligação à terra e de que as tomadas de corrente se encontram em perfeitas condições. Instalar somente fichas homologadas conformes às normas de segurança.




A instalação eléctrica deve ser executada por pessoal técnico especializado, com os requisitos técnico-profissionais específicos e em conformidade com a legislação do país em que se efectua a instalação.

2.4 Instalação

2.4.1 Ligação para a soldadura MMA




A ligação ilustrada na figura tem como resultado uma soldadura com polaridade inversa. Para obter uma soldadura com polaridade directa, inverta a ligação.

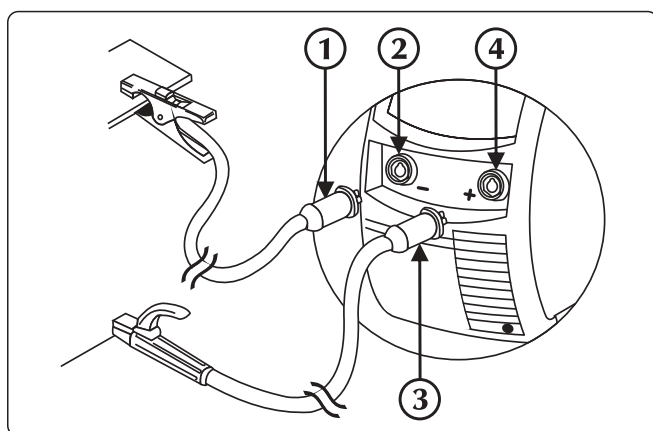

- ① Conector de pinça de ligação à terra
- ② Tomada negativa de potência (-)
- ③ Conector de pinça porta-eléctrodo
- ④ Tomada positiva de potência (+)

- ▶ Ligar o grampo de massa à tomada negativa (-) da fonte de alimentação. Inserir a ficha e rodar no sentido dos ponteiros do relógio até fixar.
- ▶ Ligar o porta-eléctrodo à tomada positiva (+) da fonte de alimentação. Inserir a ficha e rodar no sentido dos ponteiros do relógio até fixar.

2.4.2 Ligação para limpeza de defeitos por arco, com jacto de ar (ARC-AIR)

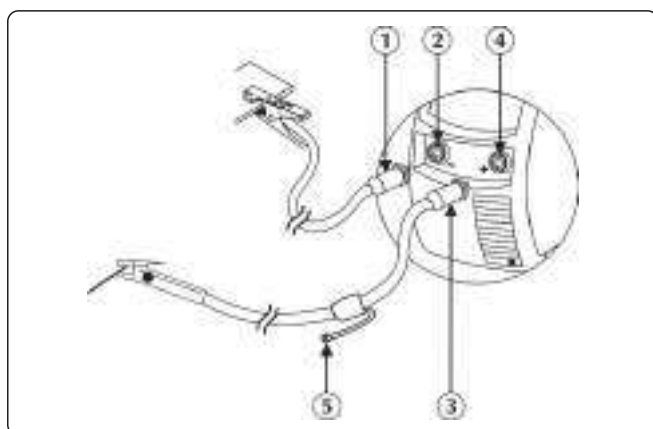


- ① Conector de pinça de ligação à terra
- ② Tomada negativa de potência (-)
- ③ Conector de pinça ARC AIR
- ④ Tomada positiva de potência (+)
- ⑤ Conector do tubo de ar

- ▶ Ligar o grampo de massa à tomada negativa (-) da fonte de alimentação.
- ▶ Ligar o conector do cabo da pinça ARC-AIR na tomada positiva (+) do gerador.
- ▶ Ligar separadamente o conector do tubo de ar ao fornecimento de ar.

2.4.3 Ligação para a soldadura TIG



A ligação da figura proporciona uma soldadura com polaridade direta. Para obter uma soldadura com polaridade inversa, inverter a ligação.

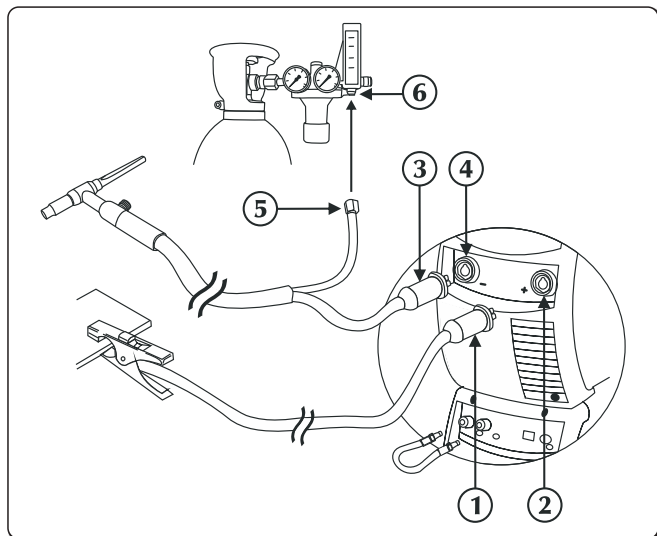

- ① Conector de pinça de ligação à terra
- ② Tomada positiva de potência (+)
- ③ Conexão da tocha TIG
- ④ Tomada negativa de potência (-)
- ⑤ Conector de tubo de gás
- ⑥ Redutor de pressão


- ▶ Ligar o grampo de massa à tomada positiva (+) da fonte de alimentação. Inserir a ficha e rodar no sentido dos ponteiros do relógio até fixar.
- ▶ Ligar a tocha TIG à tomada negativa (-) da fonte de alimentação. Inserir a ficha e rodar no sentido dos ponteiros do relógio até fixar.
- ▶ Ligar separadamente o conector do tubo de gás da tocha à linha de distribuição de gás.



A regulação do fluxo de gás de protecção é feita através de uma rosca, normalmente localizada na própria tocha.



- ▶ Ligar o tubo de água da tocha (vermelho) ao conector rápido de entrada da unidade (vermelho - ▶ Ligar o tubo de água da tocha (azul escuro 

2.4.4 Ligação para a soldadura MIG/MAG

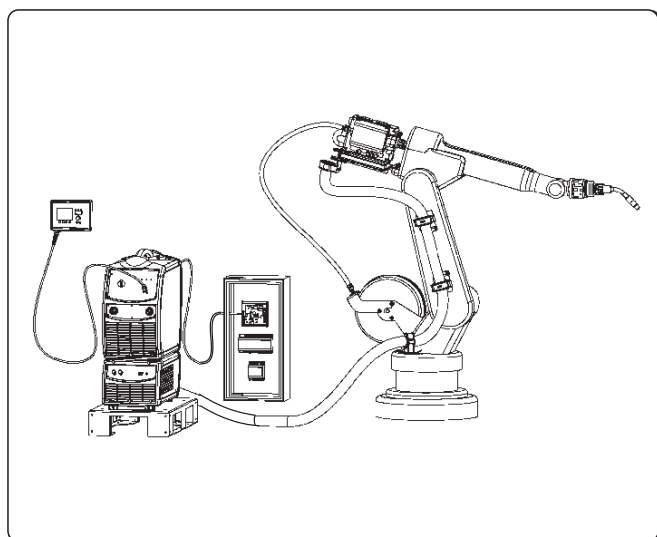



RI no gabinete externo

BOX RI

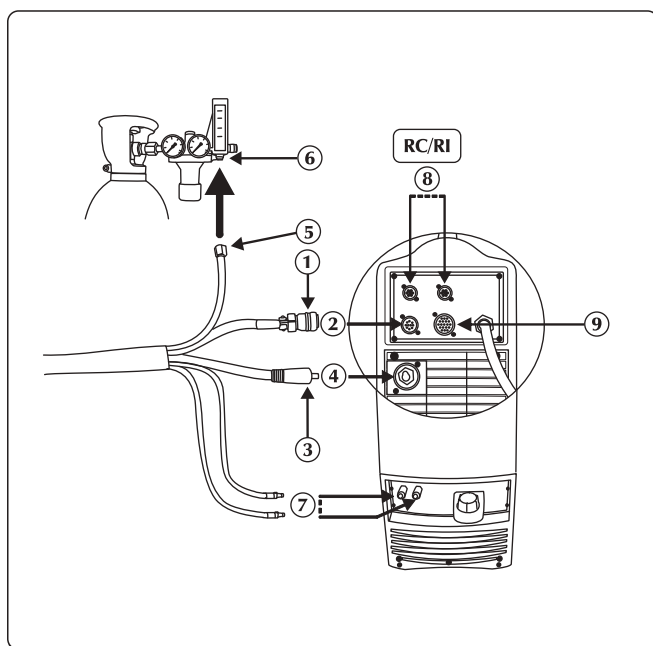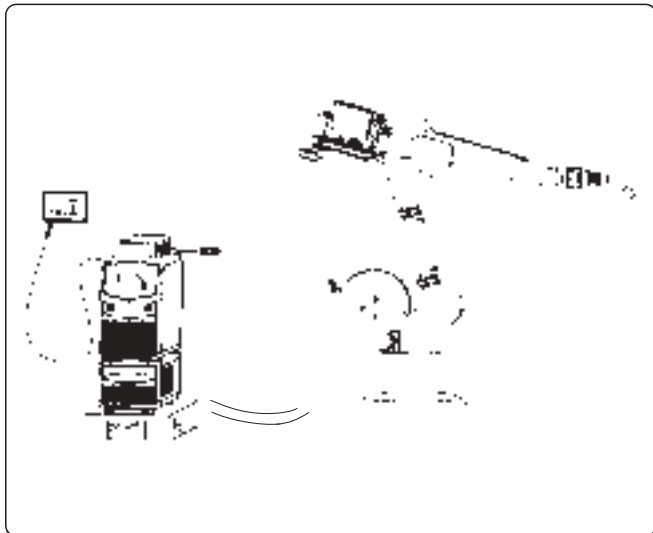


- ① Cabo de sinal
- ② Entrada para cabo de sinal (CAN-BUS) (feixe de cabos)
- ③ Cabo de alimentação
- ④ Entrada para cabo de potência (feixe de cabos)
- ⑤ Tubo de gás de tocha
- ⑥ Ligação da alimentação de gás
- ⑦ Ligação de líquido de refrigeração
- ⑧ Entrada do (CAN-BUS) cabo de sinal (automatização e robótico)
- ⑨ Entrada do CAN-BUS cabo de sinal (RC, RI...)

- ▶ Ligar o cabo de alimentação à saída específica. Inserir a ficha e rodar no sentido dos ponteiros do relógio até fixar.
- ▶ Ligar o cabo de sinal ao conector específico. Inserir o conector e rodar a porca no sentido dos ponteiros do relógio até fixar.
- ▶ Ligar o tubo de gás à válvula redutora de pressão da botija ou à ligação de alimentação do gás.
- ▶ Ligar o tubo de água (azul escuro) ao conector rápido de saída (azul escuro ) da unidade de refrigeração.
- ▶ Ligar o tubo de água (vermelho) ao conector rápido de entrada (vermelho ) da unidade de refrigeração.
- ▶ Ligar o cabo de sinal CAN-BUS, para o controlo de dispositivos externos (como RC, RI, etc.), ao conector específico.
- ▶ Inserir o conector e rodar a porca no sentido dos ponteiros do relógio até fixar.
- ▶ Ligar o cabo de sinal para o controlo de dispositivos externos ao conector específico.

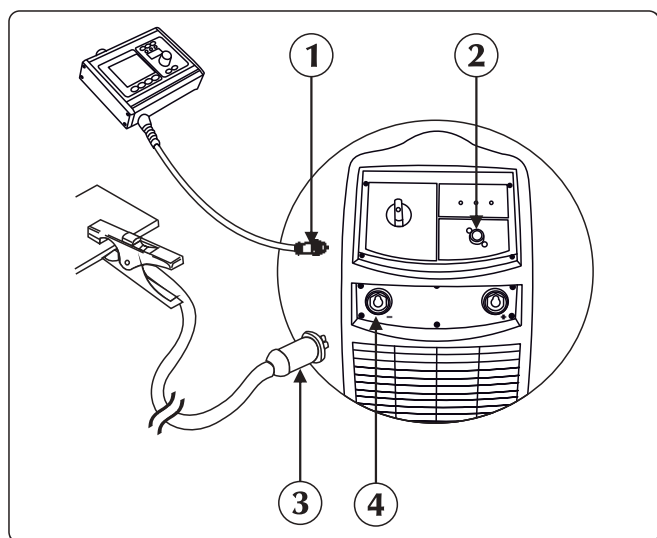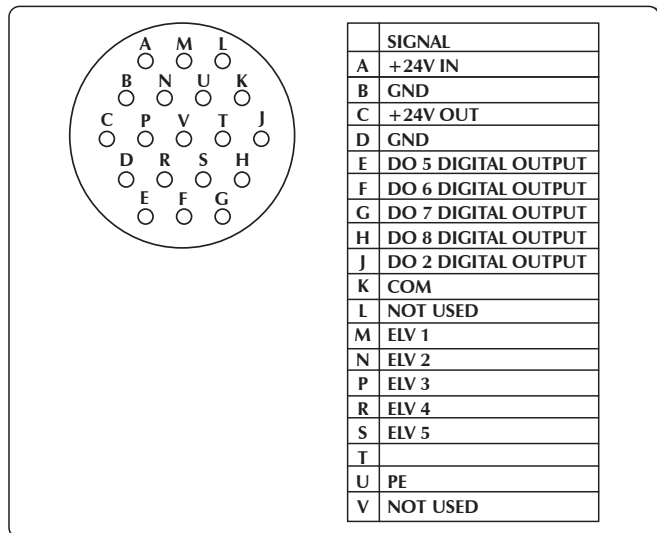

- ① Cabo de sinal
- ② Conectore
- ③ Conector de pinça de ligação à terra
- ④ Tomada negativa de potência (-)

- ▶ Ligue o cabo de sinal do RC350 ao conector adequado da fonte de alimentação.
- ▶ Ligar o grampo de massa à tomada negativa (-) da fonte de alimentação.

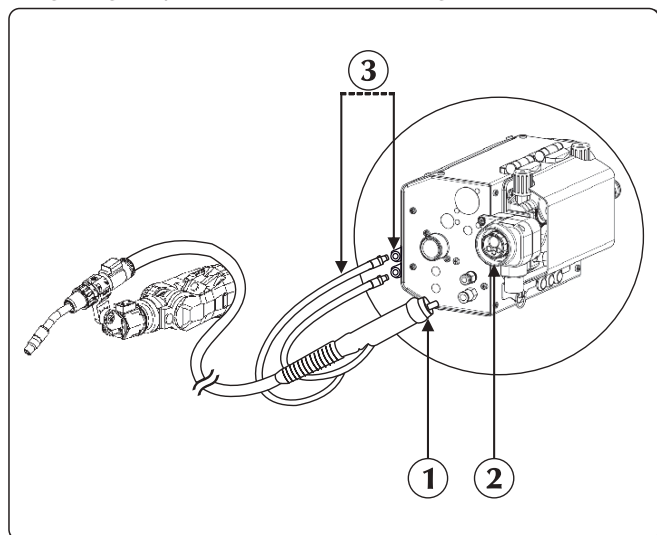


- ① Conexão da tocha
- ② Conectore
- ③ Ligação de líquido de refrigeração

- ▶ Ligar a tocha MIG/MAG ao adaptador central, tendo o cuidado de aparafusar completamente o anel de fixação.
- ▶ Ligar o tubo de água da tocha (vermelho) ao conector rápido de entrada da unidade (vermelho  de refrigeração.
- ▶ Ligar o tubo de água da tocha (azul escuro ) ao conector rápido de saída da unidade de refrigeração.


3. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

3.1 Pannel traseiro

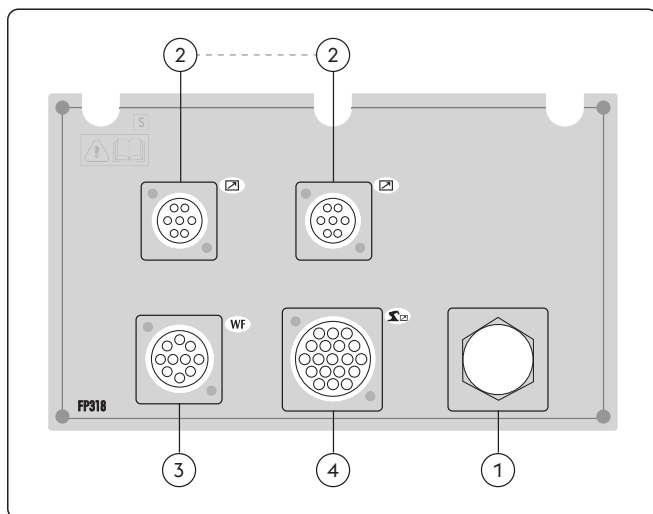


- ① **Cabo de alimentação**
Liga o sistema à rede eléctrica.
- ② **Entrada do CAN-BUS cabo de sinal (RC, RI...)**
- ③ **Entrada de cabo de sinal (CAN-BUS) (WF)**
- ④ **Entrada de cabo de sinal (Robot)**

3.2 Pannel de tomadas

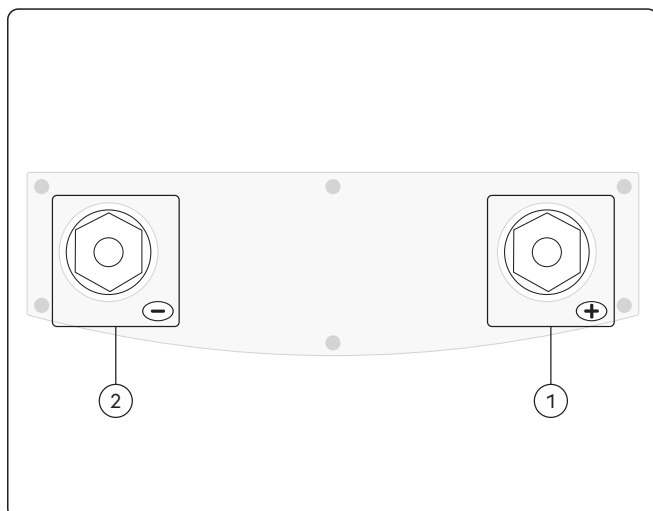

- ① **Tomada positiva de potência (+)**
 Processo MMA: Conexão tocha eletrodo
 Processo TIG: Conexão cabo terra
- ② **Tomada negativa de potência (-)**
 Processo MMA: Conexão cabo terra
 Processo TIG: Ligação do lança-chamas
 Processo MIG/MAG: Conexão cabo terra


3.3 Painel de comandos frontal RC 350

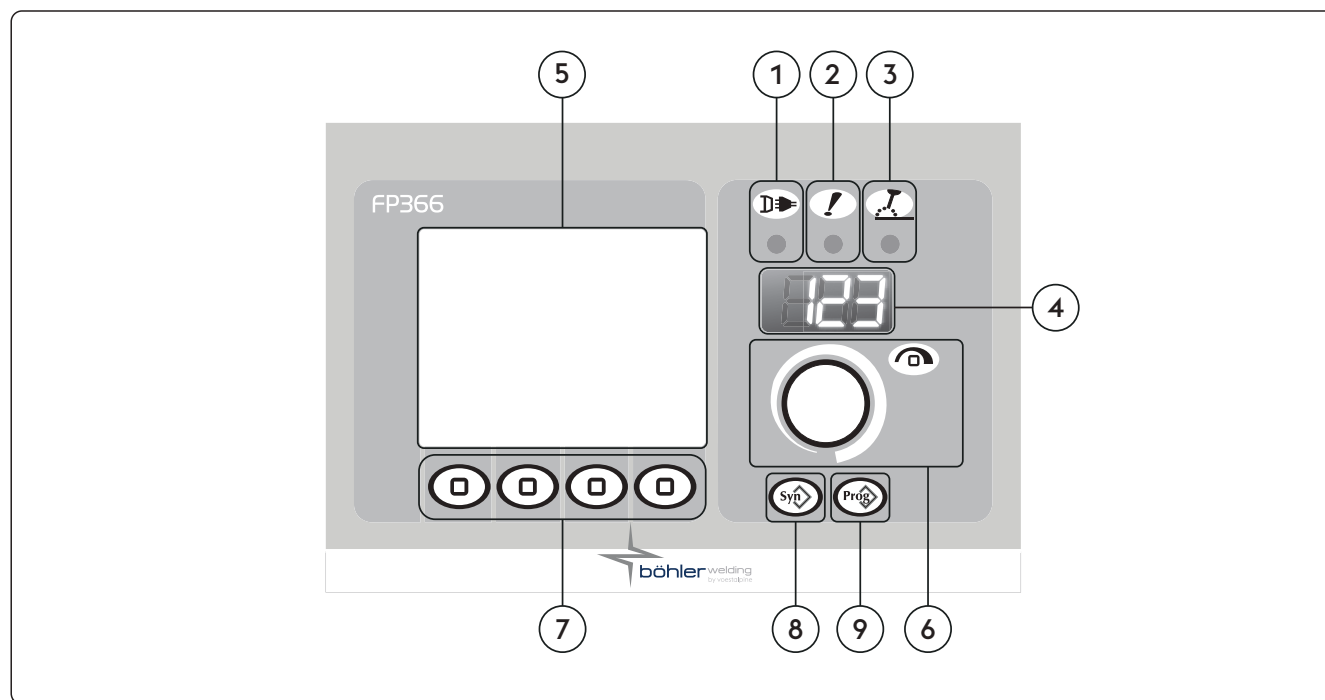

PT

- 1  **LED de alimentação**
Indica que o equipamento está ligado à fonte de alimentação e se encontra activo.
- 2  **LED de alarme geral**
Indica a eventual intervenção de dispositivos de protecção, como a protecção de temperatura.
- 3  **LED de potência ativa**
Indica a presença de potência nas ligações de saída do equipamento.
- 4  **Visor de 7 segmentos**
Permite que sejam apresentados os parâmetros gerais da máquina de soldar, durante a inicialização, a definição, a leitura da corrente e da potência, bem como durante a soldadura e codificação dos alarmes.
- 5  **Visor LCD**
Permite que sejam apresentados os parâmetros gerais da máquina de soldar, durante a inicialização, a definição, a leitura da corrente e da potência, bem como durante a soldadura e codificação dos alarmes.
Permite que todas as operações sejam apresentadas instantaneamente.
- 6  **Manípulo de regulação principal**
Permite a acesso à configuração, selecção e definição dos parâmetros de soldadura.
- 7  **Teclas de função**
Permite seleccionar as diversas funções do sistema:
 - Processo de soldadura
 - Métodos de soldadura
 - Pulsação de corrente
 - Modo gráfico
- 8  **Teclas de programas de soldadura**
Permite seleccionar um programa de soldadura predefinido, escolhendo algumas definições simples:
 - Tipo de fio
 - Tipo de gás
 - Diâmetro do fio
- 9  **Botão job**
Permite o armazenamento e gestão de 240 job, que podem ser personalizados pelo operador.

3.4 Painel de comandos frontal

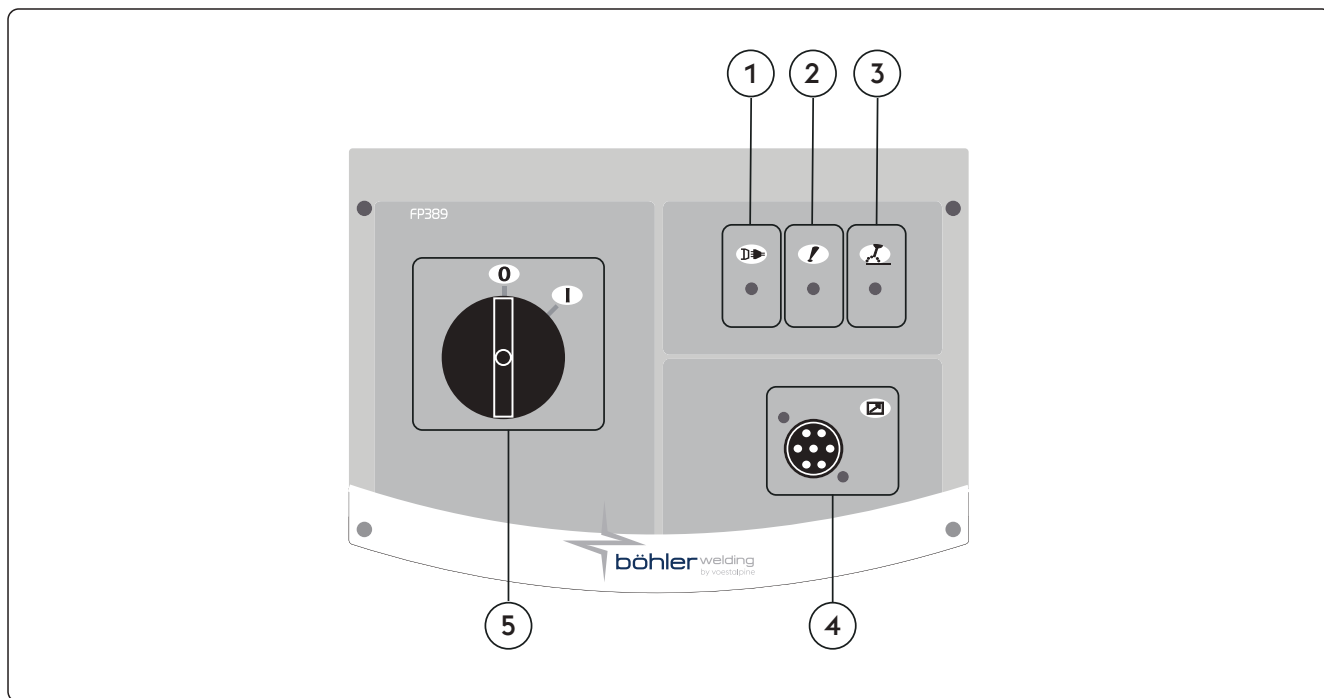

- 1  **LED de alimentação**
Indica que o equipamento está ligado à fonte de alimentação e se encontra activo.
- 2  **LED de alarme geral**
Indica a eventual intervenção de dispositivos de protecção, como a protecção de temperatura.
- 3  **LED de potência ativa**
Indica a presença de potência nas ligações de saída do equipamento.
- 4  **Entrada do CAN-BUS cabo de sinal (RC, RI...)**
- 5  **Interruptor para ligar e desligar a máquina**
Comanda a ligação eléctrica do sistema.
Tem duas posições, "0" desligada e "I" ligada.

PT

4. UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

4.1 Ecrã inicial


Ao ser ligado, o sistema efetua uma série de verificações para garantir que ele e todos os dispositivos a ele ligados funcionam corretamente. Nesta fase, o teste de gás também é executado para verificar a correcta ligação ao sistema de alimentação de gás.

4.2 Ecrã Idle state (estado de inatividade)

O gerador entra em modo Idle após um certo tempo de inatividade:


Idle state

► O visor apresenta o seguinte ecrã.

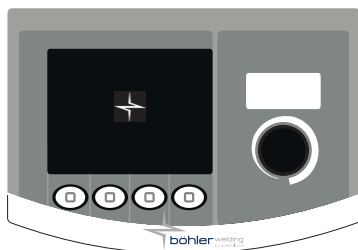

Reativação

► O visor apresenta o seguinte ecrã.

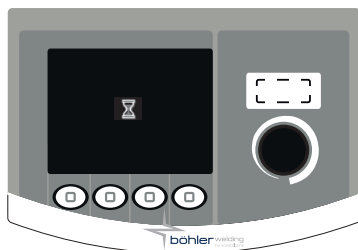


Mudança de estado não ativo/ativo

Para reativar o sistema, basta premir um botão qualquer do painel de comando, o botão lança-chamas ou RC.

4.3 Ecrã principal


Permite o controlo do sistema e do processo de soldadura, apresentando as definições principais.

4.4 Ecrã principal do processo MMA

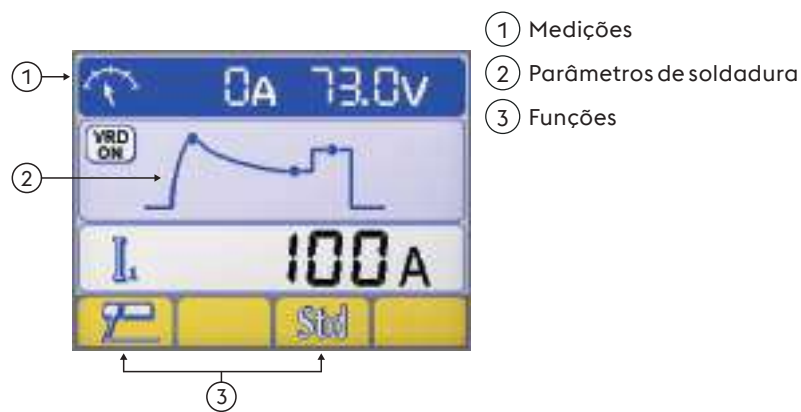


Medições

Durante a operação de soldadura, os valores reais de corrente e de tensão são apresentados no visor LCD.

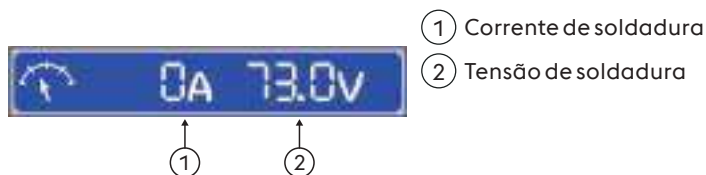


Parâmetros de soldadura

► Premir a tecla de codificação ("encoder"), para seleccionar o parâmetro pretendido.

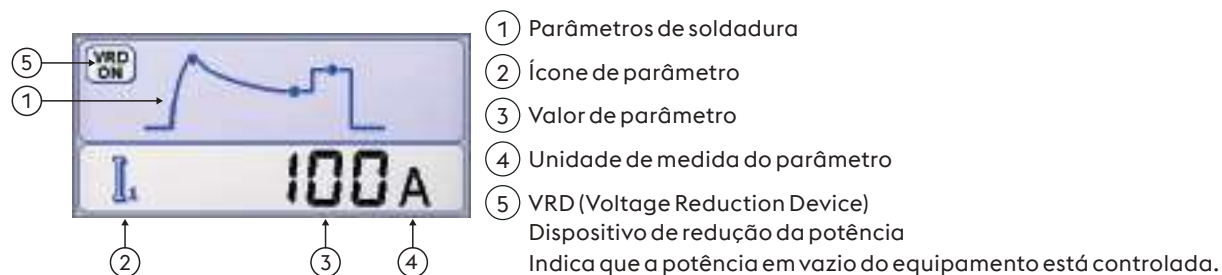

Funções

Permite a definição das funções de processo e métodos de soldadura mais importantes.

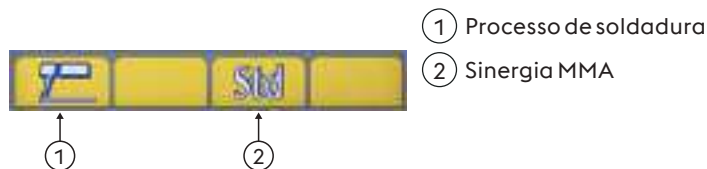


Processo de soldadura



Sinergia MMA


Permite definir a melhor dinâmica do arco seleccionando o tipo de eléctrodo utilizado.

Seleccionar correctamente a dinâmica do arco permite maximizar os benefícios provenientes do gerador, com o objectivo de obter o melhor desempenho de soldadura possível.

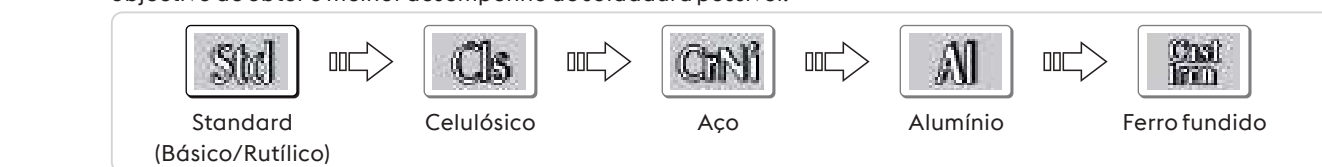


⚠ A perfeita soldabilidade do eléctrodo utilizado não é garantida
A soldabilidade depende da qualidade dos consumíveis e do respectivo estado de conservação, das condições de funcionamento e de soldadura, de numerosas aplicações possíveis, etc.

4.5 TIG folyamat főképernyő

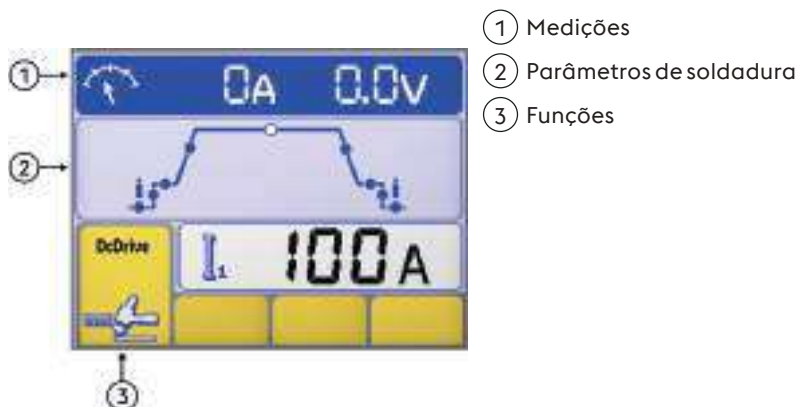


Medições

Durante a operação de soldadura, os valores reais de corrente e de tensão são apresentados no visor LCD.

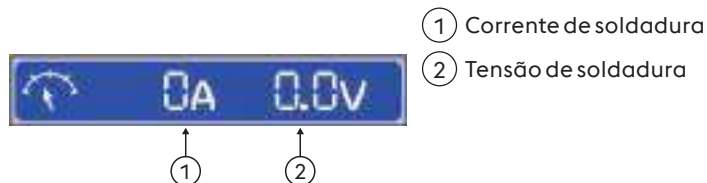


Parâmetros de soldadura

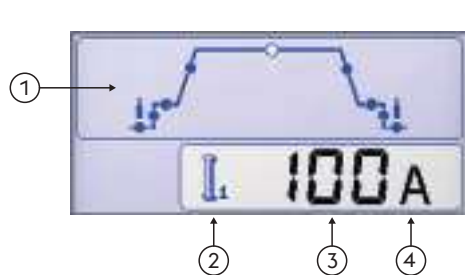

- ① Parâmetros de soldadura
 - Premir a tecla de codificação ("encoder"), para seleccionar o parâmetro pretendido.
 - Rodar a tecla de codificação ("encoder"), para regular o valor do parâmetro seleccionado.
- ② Ícone de parâmetro
- ③ Valor de parâmetro
- ④ Unidade de medida do parâmetro

Funções


Permite a definição das funções de processo e métodos de soldadura mais importantes.

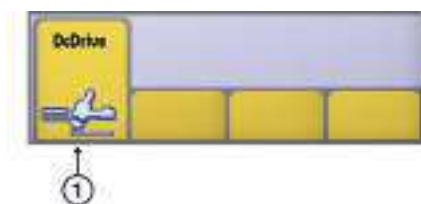

- ① Processo de soldadura



Processo de soldadura

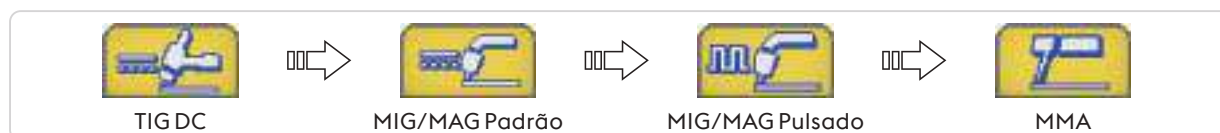


PT 4.6 MIG/MAG folyamat főképernyő

Ecrã de base



- ① Cabeçalho MIG/MAG
- ② Parâmetros de soldadura
- ③ Funções

Ecrã gráfico

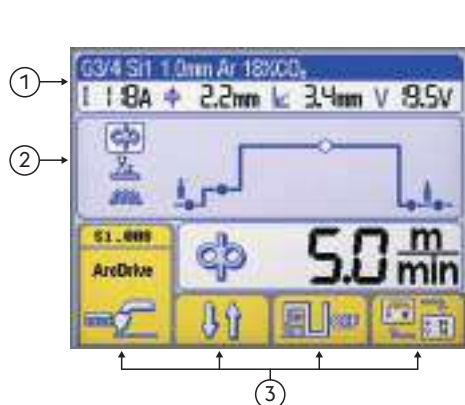

- ① Cabeçalho MIG/MAG
- ② Parâmetros de soldadura
- ③ Funções

Cabeçalho MIG/MAG

Permite a apresentação de determinados elementos de informação importantes, relativos ao processo seleccionado.

Curva sinérgica seleccionada



- ①
- ②
- ③

- ① Tipo de material de adição
- ② Diâmetro do fio
- ③ Tipo de gás

Parâmetros de soldadura



- ①
- ②
- ③
- ④

- ① Corrente de soldadura
- ② Espessura da peça de trabalho
- ③ Cordão de canto "a"
- ④ Tensão de soldadura

Parâmetros de soldadura (Ecrã de base)

► Premir a tecla de codificação ("encoder"), para seleccionar o parâmetro pretendido.



- ①

- ②
- ③
- ④

- ① Parâmetros de soldadura
- ② Ícone de parâmetro
- ③ Valor de parâmetro
- ④ Unidade de medida do parâmetro

Parâmetros de soldadura (Ecrã gráfico)

► Premir a tecla de codificação ("encoder"), para seleccionar o parâmetro pretendido.



- ①

- ②
- ③
- ④

- ① Parâmetros de soldadura
- ② Ícone de parâmetro
- ③ Valor de parâmetro
- ④ Unidade de medida do parâmetro

Funções

Permite a definição das funções de processo e métodos de soldadura mais importantes.



- ①
- ②
- ③
- ④

- ① Processo de soldadura
- ② Métodos de soldadura
- ③ Pulsado duplo
- ④ Tipo de visualização

Processo de soldadura



MIG/MAG Padrão



MIG/MAG Pulsado



MMA



TIG DC



Métodos de soldadura

Permite a selecção do método de soldadura



2 Fases

Em duas fases, carregar no botão provoca o fluxo de gás, alimenta potência ao fio e fá-lo avançar; ao ser solto, o gás, a potência e o avanço de fio são desligados.



4 Fases

Em quatro fases, a primeira vez que se carrega no botão provoca o fluxo de gás, executando o período de pré-gás manual; quando é solto, activa a potência no fio e o mecanismo de avanço de fio. A segunda vez que se carrega no botão faz parar o fio e provoca o início do processo final, o que repõe a corrente a zero; no final, quando o botão é solto, o fluxo de gás é desactivado.



Crater filler

Permite que a soldadura seja feita com três tipos diferentes de potência, com a capacidade de serem directamente seleccionados e controlados pelo soldador, através do botão da tocha.

A primeira vez que se carrega no botão provoca o fluxo de gás, activa a potência no fio e fá-lo avançar à velocidade definida pelo parâmetro "incremento inicial" (durante a configuração), com os valores sinérgicos relativos dos parâmetros de soldadura.

Quando o botão da tocha é solto, a velocidade do fio e os parâmetros sinérgicos relativos são alterados automaticamente para os valores principais, definidos no painel de controlo.

Quando se carrega novamente no botão da tocha, a velocidade do fio e os parâmetros sinérgicos relativos são repostos nos valores predefinidos de parâmetro de enchimento de cratera (durante a configuração).

Soltar o botão da tocha desactiva o avanço do fio e fornece a alimentação para as fases de "burnback" e pós-gás.



Manual/Robot

Permite a gestão de funções e parâmetros, tanto na soldadura manual como mecânica



Pulsado duplo



Pulsado duplo activo



Pulsado duplo inactivo



Tipo de visualização

Permite alternar as visualizações entre:



Ecrã de base



Ecrã gráfico

Ecrã de curvas sinérgicas



Sinergia

Permite seleccionar um programa de soldadura predefinido (sinergia), escolhendo algumas definições simples


Seleção do processo de soldadura




- ▶ Entrar no ecrã "sinergias" premindo o botão  durante, pelo menos, um segundo.
- ▶ Seleccionar o processo desejado premindo os botões  
- ▶ Premir o botão  para avançar para o passo seguinte.



Processo de soldadura

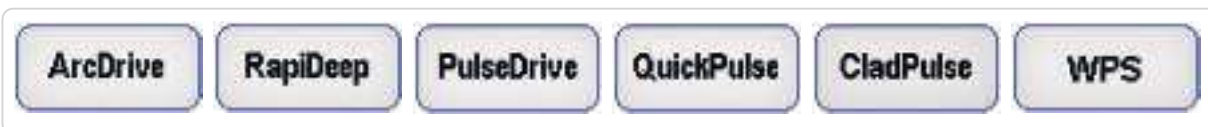

Ecrã de selecção de sinergia Tipo de material/Tipo de gás

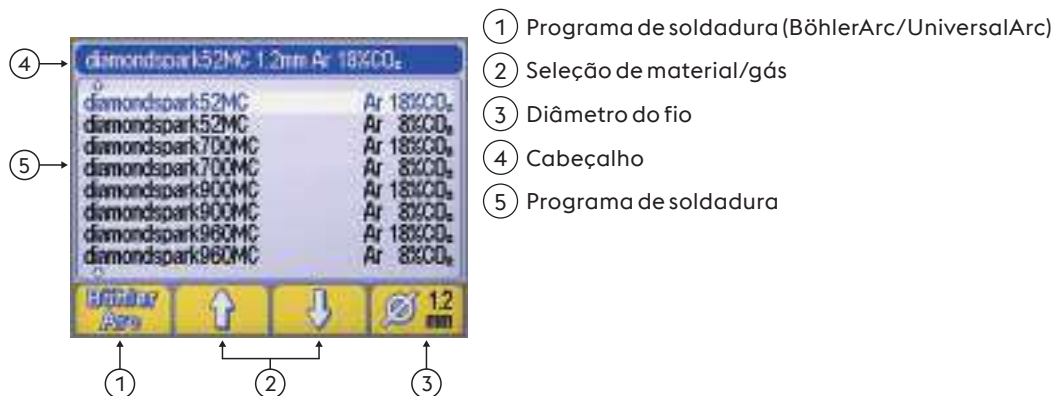

Programa de soldadura

Permite a selecção do programa de soldadura



UniversalArc



Seleção de material/gás

Permite seleccionar:

- Tipo de material de adição
- Tipo de gás



Rodar a tecla de codificação ("encoder"), para seleccionar o material/gás.



Diâmetro do fio

Permite a selecção do diâmetro do fio utilizado (mm).

① Diâmetro do fio



①



Cabeçalho

Permite a apresentação de determinados elementos de informação importantes, relativos ao processo seleccionado.




NO PROGRAM (sem programa)

Indica que o programa sinérgico seleccionado não está disponível ou não é consistente com as restantes definições do sistema.

4.7 Ecrã de programas

Permite o armazenamento e gestão de 240 job, que podem ser personalizados pelo operador.

Programas (JOB)

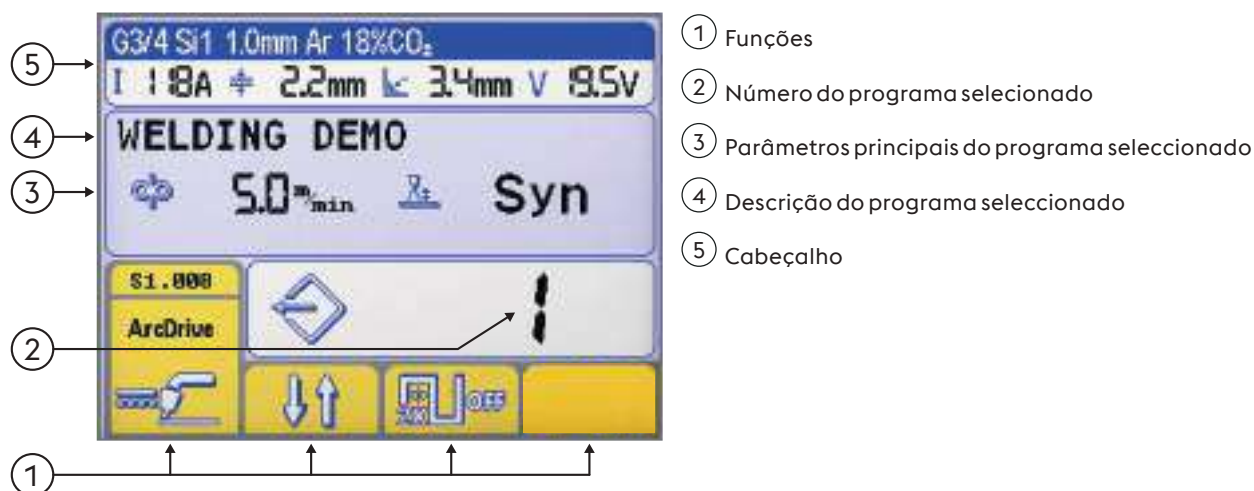

Consultar a secção "Ecrã principal"

Armazenamento de programas



► Carregar no botão para aceder ao menu "armazenamento de programas". durante, pelo menos, um segundo.



► Rodar a tecla de codificação ("encoder"), para seleccionar o programa pretendido (ou a memória vazia).

--- Memória vazia

Programa armazenado

► Carregar no botão, para confirmar a operação .

► Carregar no botão, para salvar todas as definições actuais no programa seleccionado. .



Introduzir uma descrição do programa.

► Rodar a tecla de codificação ("encoder"), para seleccionar a letra pretendida.

► Premir a tecla de codificação ("encoder"), para armazenar a letra pretendida.

► Carregar no botão, para anular a última letra. .

► Carregar no botão, para confirmar a operação .

► Carregar no botão, para confirmar a operação .

O armazenamento de um novo programa num local da memória já ocupado, requer que esse local da memória seja cancelado, através de um procedimento obrigatório.



- ▶ Carregar no botão, para confirmar a operação .
- ▶ Carregar no botão, para remover o programa seleccionado. .
- ▶ Retomar o processo de armazenamento.

Recuperação de programas



- ▶ Carregar no botão, para recuperar o 1º programa disponível .
 - ▶ Rodar a tecla de codificação ("encoder"), para seleccionar o programa pretendido.
 - ▶ Carregar no botão, para seleccionar o programa pretendido. .
-  São recuperados apenas os locais da memória ocupados por um programa, sendo automaticamente ignorados os locais vazios.

Cancelamento de programas



- ▶ Rodar a tecla de codificação ("encoder"), para seleccionar o programa pretendido.
- ▶ Carregar no botão, para remover o programa seleccionado. .
- ▶ Carregar no botão, para confirmar a operação .



- ▶ Carregar no botão, para confirmar a operação .
- ▶ Carregar no botão, para remover o programa seleccionado. .

5. DEFINIÇÕES

5.1 Definições e definição dos parâmetros

Permite a definição e a regulação de uma série de parâmetros adicionais para um controlo melhorado e mais preciso do sistema de soldadura.

Os parâmetros presentes nas definições estão organizados em função do processo de soldadura seleccionado e possuem um código numérico.

Acesso a definições



- ▶ Carregar durante 5 segundos no botão encoder.
- ▶ A introdução será confirmada pela inscrição 0 que surge no visor.

Seleção e regulação do parâmetro desejado

- ▶ Rodar a tecla de codificação (“encoder”) até visualizar o código numérico relativo ao parâmetro.
- ▶ Neste momento, carregar na tecla de codificação permite a visualização do valor definido para o parâmetro seleccionado e a respectiva regulação.

Saída de definições

- ▶ Para sair da secção “regulação” premir novamente a tecla de codificação.
- ▶ Para sair de definições, aceder ao parâmetro “0” (guardar e sair) e premir a tecla de codificação.
- ▶ Carregar no botão, para confirmar a operação .
- ▶ Para guardar a alteração e sair da configuração, premir o botão: .

5.1.1 Lista dos parâmetros de definições (MMA)

0

Guardar e sair



Permite guardar as modificações e sair de definições.

1

Reset



Permite redefinir todos os parâmetros para os valores predefinidos.

3

Hot start



Permite regular o valor de “hot start” em MMA.

Permite um início mais ou menos quente nas fases de ignição do arco, facilitando as operações iniciais.

Standard (Básico/Rutilico)

Mínimo	Máximo	Predefinido
1/off	500%	80%

Eléctrodo celulósico

Mínimo	Máximo	Predefinido
1/off	500%	150%

Eléctrodo CrNi

Mínimo	Máximo	Predefinido
1/off	500%	100%

Eléctrodo de alumínio

Mínimo	Máximo	Predefinido
1/off	500%	120%

Eléctrodo de ferro fundido

Mínimo	Máximo	Predefinido
1/off	500%	100%

7

Corrente de soldadura



Permite regular a corrente de soldadura.

Mínimo	Máximo	Predefinido
3 A	I _{max}	100 A

8

Arc force



Permite regular o valor do “Arc force” em MMA.

Permite uma resposta dinâmica mais ou menos energética em soldadura, facilitando as operações realizadas pelo soldador.

Aumentar o valor da força do arco para reduzir o risco de colagem do eléctrodo.

Standard (Básico/Rutilico)

Mínimo	Máximo	Predefinido
0/off	500%	80%

Eléctrodo celulósico

Mínimo	Máximo	Predefinido
0/off	500%	350%

Eléctrodo CrNi

Mínimo	Máximo	Predefinido
0/off	500%	30%

Eléctrodo de alumínio

Mínimo	Máximo	Predefinido
0/off	500%	100%

Eléctrodo de ferro fundido

Mínimo	Máximo	Predefinido
0/off	500%	70%

204

Dynamic power control (DPC)

Permite seleccionar a característica V/I pretendida.

I=C Corrente constante

O aumento ou redução da altura do arco não tem efeito na corrente de soldadura necessária.

Recomendado para eletrodo: Básico, Rutílico, Ácido, Aço, Ferro fundido

1÷20 Diminuição do controlo de gradiente

O aumento da altura do arco provoca uma redução da corrente de soldadura (e vice-versa), de acordo com o valor determinado por 1 para 20 amperes por volt.

Recomendado para eletrodo: Celulósico, Alumínio

P=C Potência constante

O aumento da altura do arco provoca uma redução da corrente de soldadura (e vice-versa), de acordo com a lei: $V \cdot I = K$

Recomendado para eletrodo: Celulósico, Alumínio

Valor	Predefinido
I=C	X
1÷20	-
P=C	-

312

Tensão de extinção do arco

Permite definir o valor de tensão que, ao ser atingido, força a extinção do arco eléctrico.

Permite uma melhor gestão das várias condições de funcionamento ocorridas.

Na fase de soldadura por pontos, por exemplo, uma baixa tensão de extinção do arco possibilita uma menor produção de chama no afastamento do eléctrodo da peça reduzindo salpicos, queimaduras e oxidação da peça.


Nunca definir uma tensão de extinção do arco maior do que a tensão em vazio do gerador.

Standard (Básico/Rutílico)

Mínimo	Máximo	Predefinido
0/off	U0max	57.0 V

Eléctrodo celulósico

Mínimo	Máximo	Predefinido
0/off	U0max	70.0 V

Eléctrodo CrNi

Mínimo	Máximo	Predefinido
0/off	U0max	57.0 V

Eléctrodo de alumínio

Mínimo	Máximo	Predefinido
0/off	U0max	57.0 V

Eléctrodo de ferro fundido

Mínimo	Máximo	Predefinido
0/off	U0max	57.0 V

399

Velocidade de corte

Permite definir a velocidade de soldadura.

Default cm/min: velocidade de referência para soldadura manual.

Syn: valor sinérgica.

Mínimo	Máximo	Predefinido
2 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500

Configuração da máquina

Permite seleccionar a interface gráfica pretendida.

Permite aceder aos níveis de definição superiores.

Consultar a secção "Personalização da interface (Set up 500)"

Valor	Nível seleccionado	Valor	Interface do Utilizador
USER	Utilizador	XE	Modo Básico
SERV	Service	XA	Modo Avançado
vaBW	vaBW	XP	Modo Profissional

551

Lock/unlock

Permite o bloqueio dos controlos do painel e a introdução de um código de protecção.

Consultar a secção "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Tom avisador sonoro**

Permite a regulação do tom avisador sonoro.



Mínimo	Máximo	Predefinido
0/off	10	10

601**Passo de regulação**

Permite a regulação de um parâmetro, com um passo que pode ser personalizado pelo operador.



Mínimo	Máximo	Predefinido
1	999	1

602**Parâmetro externo CH1, CH2, CH3, CH4**

Permite a gestão do parâmetro externo 1, 2, 3, 4 (valor mínimo, valor máximo, valor predefinido, parâmetro seleccionado).

Consultar a secção "Gestão de controlos externos (Set up 602)".

**705****Calibração da resistência do circuito**

Permite calibrar o equipamento.

Consultar a secção "Calibração da resistência do circuito (set up 705)".

Predefinido 10 mΩ

**751****Leitura de corrente**

Permite a apresentação do valor real da corrente de soldadura.

**752****Leitura de tensão**

Permite a apresentação do valor real da tensão de soldadura.

**768****Medição da aportação de calor HI**

Permite ler o valor medido da aportação de calor durante a soldadura. (Kj/cm)

**801****Limites de segurança**

Permite a definição dos limites de aviso e dos limites de segurança.

Permite o controlo do processo de soldadura, através da definição de limites de aviso e limites de segurança, aplicáveis aos principais parâmetros mensuráveis.

Permite o controlo preciso das várias fases de soldadura.

**854****Alimentador**

Permite definir o gerador como "alimentador" de ferramentas particulares.



Valor	Predefinido	Função de retorno de chamada
off	X	Não activo
12÷80 V	-	Alimentação

5.1.2 Lista de parâmetros na configuração (TIG)**0****Guardar e sair**

Permite guardar as modificações e sair de definições.

**1****Reset**

Permite redefinir todos os parâmetros para os valores predefinidos.

**7****Corrente de soldadura**

Permite regular a corrente de soldadura.



Mínimo	Máximo	Predefinido
3 A	I _{max}	100 A

399 Velocidade de corte



Permite definir a velocidade de soldadura.

Default cm/min: velocidade de referência para soldadura manual.

Syn: valor sinérgica.

Mínimo	Máximo	Predefinido
2 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500 Configuração da máquina



Permite seleccionar a interface gráfica pretendida.

Permite aceder aos níveis de definição superiores.

Consultar a secção "Personalização da interface (Set up 500)"

Valor	Nível seleccionado	Valor	Interface do Utilizador
USER	Utilizador	XE	Modo Básico
SERV	Service	XA	Modo Avançado
vaBW	vaBW	XP	Modo Profissional

551 Lock/unlock



Permite o bloqueio dos controlos do painel e a introdução de um código de protecção.

Consultar a secção "Lock/unlock (Set up 551)".

552 Tom avisador sonoro



Permite a regulação do tom avisador sonoro.

Mínimo	Máximo	Predefinido
0/off	10	10

601 Passo de regulação



Permite a regulação de um parâmetro, com um passo que pode ser personalizado pelo operador.

Mínimo	Máximo	Predefinido
1	999	1

602 Parâmetro externo CH1, CH2, CH3, CH4



Permite a gestão do parâmetro externo 1, 2, 3, 4 (valor mínimo, valor máximo, valor predefinido, parâmetro seleccionado).

Consultar a secção "Gestão de controlos externos (Set up 602)".

705 Calibração da resistência do circuito



Permite calibrar o equipamento.

Consultar a secção "Calibração da resistência do circuito (set up 705)".

751 Leitura de corrente



Permite a apresentação do valor real da corrente de soldadura.

752 Leitura de tensão



Permite a apresentação do valor real da tensão de soldadura.

755 Leitura do fluxo de gás



Permite a apresentação do fluxo de gás real.

758 Velocidade de movimentação de robô



Permite a apresentação da velocidade de movimentação de um braço robotizado ou automatizado.

764 Medição do fluxo do líquido de refrigeração



Permite visualizar o valor do fluxo do líquido de refrigeração.

765**Leitura de temperatura do líquido de refrigeração**

Permite a apresentação do valor real de temperatura do líquido de refrigeração.

768**Medição da aportação de calor HI**

Permite ler o valor medido da aportação de calor durante a soldadura. (Kj/cm)

771**Sinal de corrente do sistema de seguimento da junta**

Permite visualizar o valor da corrente para gerir o sistema de seguimento da junta.

772**Sinal de tensão do sistema de seguimento da junta**

Permite visualizar o valor da tensão para gerir o sistema de seguimento da junta.

801**Limites de segurança**

Permite a definição dos limites de aviso e dos limites de segurança.

Permite o controlo do processo de soldadura, através da definição de limites de aviso e limites de segurança, aplicáveis aos principais parâmetros mensuráveis.

Permite o controlo preciso das várias fases de soldadura.

854**Alimentador**

Permite definir o gerador como "alimentador" de ferramentas particulares.

Valor	Predefinido	Função de retorno de chamada
off	X	Não activo
12÷80 V	-	Alimentação

PT

5.1.3 Lista de parâmetros na configuração (MIG/MAG)**0****Guardar e sair**

Permite guardar as modificações e sair de definições.

1**Reset**

Permite redefinir todos os parâmetros para os valores predefinidos.

2**Programas de soldadura**

Permite a selecção do processo MIG manual (◇^{off}) ou MIG sinérgico (◇⁶), através da definição do tipo de material a soldar.

Consultar a secção "Painel de comandos frontal RC 350".

3**Velocidade do fio**

Permite a regulação da velocidade de avanço do fio.

Mínimo	Máximo	Predefinido
0.5 m/min	22.0 m/min	-

4**Corrente**

Permite regular a corrente de soldadura.

Mínimo	Máximo
3 A	I _{max}

5**Espessura da peça de trabalho**

Permite a definição da espessura da peça a soldar.

Possibilita a definição do sistema através da regulação da peça a ser soldada.

6

Cordão de canto "a"

Permite definir a profundidade do cordão de soldadura numa junta de canto.



7

Tensão - Comprimento do arco

Permite a regulação da tensão do arco.

Permite a regulação do comprimento do arco, durante a soldadura.

Tensão alta = arco comprido

Tensão baixa = arco curto

Modo sinérgico

Mínimo	Máximo	Predefinido
-5.0	+5.0	0/syn

Soldadura manual (Off)

Mínimo	Máximo	Predefinido
5.0 V	55.5 V	5.0 V

10

Pré-gás

Permite definir e regular o fluxo de gás antes da ignição do arco.

Permite o carregamento do gás na tocha e a preparação do ambiente para a soldadura.



Mínimo	Máximo	Predefinido
0/off	99.9 s	0.1 s

11

Soft start

Permite a regulação da velocidade de avanço do fio nas fases que antecedem a ignição.

Permite uma ignição a velocidade reduzida, mais suave e com menos salpicos.



Mínimo	Máximo	Predefinido
10 %	100 %	50 %

12

Rampa motor

Permite definir uma passagem gradual entre a velocidade do fio de ignição e a velocidade do fio de soldadura.



Mínimo	Máximo	Predefinido
0.01 s	1.00 s	0/off

15

Burn back

Permite a regulação do tempo de queima do fio, impedindo a colagem no fim da soldadura.

Permite regular o comprimento do pedaço de fio exterior à tocha.



Mínimo	Máximo	Predefinido
-2.00	+2.00	0/syn

16

Pós-gás

Permite regular o fluxo de gás no fim da soldadura.



Mínimo	Máximo	Predefinido
0/off	99.9 s	2.0 s

19

Duty cycle (duplo impulso)

Permite o ajuste do ciclo de trabalho em duplo impulso.



Mínimo	Máximo	Predefinido
10 %	90 %	50 %


20

Pulsado duplo

Permite a regulação da amplitude de pulsação.



Mínimo	Máximo	Predefinido
0 %	100 %	±25 %
Mínimo	Máximo	Predefinido
0.5 m/min	22 m/min	2.5 m/min

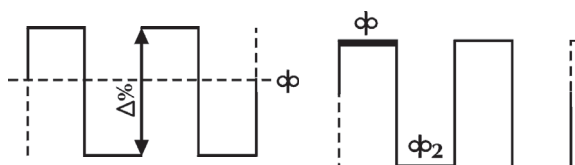

21**Frequência de pulsação (duplo impulso)**

Permite a regulação do ciclo, isto é, do ciclo de repetição do impulso.
 Permite a regulação da frequência do impulso.



Mínimo	Máximo	Predefinido
0.1 Hz	5.0 Hz	2.0 Hz

22**Tensão secundária (duplo impulso)**

Permite a regulação da tensão do nível de pulsação secundário.
 Possibilita a obtenção de uma maior estabilidade do arco, durante as várias fases de pulsação.



Mínimo	Máximo	Predefinido
-5.0	+5.0	0/syn

23**Declives de pulsação (duplo impulso)**

Permite definir um tempo de declive, durante a operação de pulsação.



Mínimo	Máximo	Predefinido
1 %	100 %	50 %

24**Bilevel (4T - crater filler)**

Permite regular a velocidade do fio secundária na modalidade de soldadura de duplo nível.

Se o soldador pressiona e solta rapidamente o botão passa-se a “”.

Pressionando e soltando rapidamente o botão passa-se novamente a “” e assim adiante.



Mínimo	Máximo	Predefinido
1 %	200 %	0/off

25**Incremento inicial**

Permite a regulação do valor de velocidade do fio durante a primeira fase de soldadura “enchimento de cratera”.
 Possibilita o aumento da energia fornecida à peça, na fase em que o material (ainda frio) requer mais calor, para que derreta de maneira uniforme.



Mínimo	Máximo	Predefinido
20 %	200 %	120 %

26**Crater filler**

Permite a regulação do valor de velocidade do fio durante a fase de conclusão da soldadura.
 Possibilita a redução da energia fornecida à peça, na fase em que o material já se encontra muito quente, reduzindo, assim, o risco de deformações indesejáveis.



Mínimo	Máximo	Predefinido
20 %	200 %	80 %

27**Tempo de incremento inicial**

Permite definir o tempo de incremento inicial.
 Permite automatizar a função “enchimento de cratera”.



Mínimo	Máximo	Predefinido
0.1 s	99.9 s	0/off

28**Tempo de enchimento de cratera**

Permite definir o tempo de “enchimento de cratera”.
 Permite automatizar a função “enchimento de cratera”.



Mínimo	Máximo	Predefinido
0.1 s	99.9 s	0/off

30**Soldadura por pontos**

Permite a activação do processo de “soldadura por pontos” e definir o tempo de soldadura.



Mínimo	Máximo	Predefinido
0.1 s	99.9 s	0/off

31**Ponto pausa**

Permite activar o processo “ponto pausa” e estabelecer o tempo de pausa entre uma soldadura e a outra.



Mínimo	Máximo	Predefinido
0.1 s	99.9 s	0/off

32



Tensão secundária (Duplo nível MIG)

Permite a regulação da tensão do nível de pulsação secundário.

Possibilita a obtenção de uma maior estabilidade do arco, durante as várias fases de pulsação.

Mínimo	Máximo	Predefinido
-5.0	+5.0	0/syn

33



Indutância secundária (Duplo nível MIG)

Permite a regulação da indutância do nível de pulsação secundário.

Possibilita a obtenção de um arco mais ou menos rápido, para compensar os movimentos do soldador e a instabilidade natural da soldadura.

Indutância baixa = arco reactivo (mais salpicos).

Indutância alta = arco menos reactivo (menos salpicos).

Mínimo	Máximo	Predefinido
-30	+30	0/syn

34



Rampa de subida inicial

Permite definir uma transição gradual entre a velocidade inicial do fio e a velocidade de soldadura do fio.

Mínimo	Máximo	Predefinido
0.1 s	10.0 s	0/off

35



Rampa de enchimento da cratera

Permite definir uma transição gradual entre a velocidade de soldadura do fio e a velocidade de enchimento da cratera.

Mínimo	Máximo	Predefinido
0.1 s	10.0 s	0/off

202



Indutância

Permite a regulação electrónica da indutância série do circuito de soldadura.

Possibilita a obtenção de um arco mais ou menos rápido, para compensar os movimentos do soldador e a instabilidade natural da soldadura.

Indutância baixa = arco reactivo (mais salpicos).

Indutância alta = arco menos reactivo (menos salpicos).

Mínimo	Máximo	Predefinido
-30	+30	0/syn

331



Tensão média compensada

Permite definir a tensão de soldadura.

398



Constante de referência da velocidade de deslocação

Constante de referência para todos os processos de soldadura

Valor da velocidade de deslocação do lança-chamas à qual o sistema faz referência para calcular os parâmetros de soldadura

399



Velocidade de corte

Permite definir a velocidade de soldadura.

Default cm/min: velocidade de referência para soldadura manual.

Syn: valor sinérgica.

Mínimo	Máximo	Predefinido
1 cm/min	200 cm/min	syn

500



Configuração da máquina

Permite seleccionar a interface gráfica pretendida.

Permite aceder aos níveis de definição superiores.

Consultar a secção "Personalização da interface (Set up 500)"

Valor	Nível seleccionado	Valor	Interface do Utilizador
USER	Utilizador	XE	Modo Básico
SERV	Service	XA	Modo Avançado
vaBW	vaBW	XP	Modo Profissional

551**Lock/unlock**

Permite o bloqueio dos controlos do painel e a introdução de um código de protecção.
Consultar a secção "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Tom avisador sonoro**

Permite a regulação do tom avisador sonoro.

Mínimo	Máximo	Predefinido
0/off	10	10

601**Passo de regulação**

Permite a regulação de um parâmetro, com um passo que pode ser personalizado pelo operador.
Funcionalidade controlada pelo botão para cima / para baixo da tocha.

Mínimo	Máximo	Predefinido
1	999	1

602**Parâmetro externo CH1, CH2, CH3, CH4**

Permite a gestão do parâmetro externo 1, 2, 3, 4 (valor mínimo, valor máximo, valor predefinido, parâmetro seleccionado).

Consultar a secção "Gestão de controlos externos (Set up 602)".

606**Tocha U/D**

Permite a gestão do parâmetro externo (U/D).

Valor	Predefinido	Função de retorno de chamada
0/off	-	off
1/I1	X	Corrente
	-	Recuperação de programas

612**Configuração do lança-chamas DgMig**

Permite a gestão de canais do lança-chamas digital.

Valor	Predefinido	Função de retorno de chamada
0/off	-	off
1/I1	-	Corrente
2/ 	-	Recuperação de programas
3/CH3	-	CH3
4/CH4	-	CH4
5/STD	X	STD

653**Velocidade do fio**

Permite a regulação da velocidade de avanço do fio (durante a fase de carregamento).

Mínimo	Máximo	Predefinido
0.5 m/min	22.0 m/min	3.0 m/min

705**Calibração da resistência do circuito**

Permite calibrar o equipamento.

Consultar a secção "Calibração da resistência do circuito (set up 705)".

Predefinido 10 mΩ

751**Leitura de corrente**

Permite a apresentação do valor real da corrente de soldadura.

752**Leitura de tensão**

Permite a apresentação do valor real da tensão de soldadura.

755

Leitura do fluxo de gás

Permite a apresentação do fluxo de gás real.



757

Leitura de velocidade do fio

Permite visualizar o valor do codificador do motor 1.



758

Velocidade de movimentação de robô

Permite a apresentação da velocidade de movimentação de um braço robotizado ou automatizado.



760

Leitura de corrente (motor 1)

Permite a apresentação do valor real da corrente (motor 1).



761

Leitura de velocidade do fio

Permite visualizar o valor do codificador do motor 2.



762

Leitura de corrente (motor 2)

Permite a apresentação do valor real da corrente (motor 2).



763

Leitura de velocidade do fio

Permite visualizar o valor real da velocidade do fio.



764

Medição do fluxo do líquido de refrigeração

Permite visualizar o valor do fluxo do líquido de refrigeração.



765

Leitura de temperatura do líquido de refrigeração

Permite a apresentação do valor real de temperatura do líquido de refrigeração.



768

Medição da aportação de calor HI

Permite ler o valor medido da aportação de calor durante a soldadura. (Kj/cm)



770

Valor da taxa de deposição

Permite ver o valor da taxa de deposição.



771

Sinal de corrente do sistema de seguimento da junta

Permite visualizar o valor da corrente para gerir o sistema de seguimento da junta.



772

Sinal de tensão do sistema de seguimento da junta

Permite visualizar o valor da tensão para gerir o sistema de seguimento da junta.



801

Limites de segurança

Permite a definição dos limites de aviso e dos limites de segurança.

Permite o controlo do processo de soldadura, através da definição de limites de aviso e limites de segurança, aplicáveis aos principais parâmetros mensuráveis.

Permite o controlo preciso das várias fases de soldadura.



854**Alimentador**

Permite definir o gerador como "alimentador" de ferramentas particulares.

Valor	Predefinido	Função de retorno de chamada
off	X	Não activo
12÷80 V	-	Alimentação

5.2 Procedimentos específicos de utilização dos parâmetros

5.2.1 Personalização do visor de 7 segmentos

Permite ver constantemente o valor de um parâmetro no visor de 7 segmentos.



- ▶ Premir a tecla de codificação ("encoder") durante, pelo menos, 5 segundos, para aceder às definições.
- ▶ Rodar a tecla de codificação ("encoder").
- ▶ Carregar no botão, para armazenar o parâmetro seleccionado no visor de 7 segmentos .
- ▶ Carregar no botão, para salvar e sair do ecrã actual .

5.2.2 Personalização da interface (Set up 500)

Permite que os parâmetros sejam personalizados no menu principal.

500**Configuração da máquina**

Permite seleccionar a interface gráfica pretendida.

Valor	Interface do Utilizador
XE	Modo Básico
XA	Modo Avançado
XP	Modo Profissional

PT

MODO XE

MMA	
Parâmetros de soldadura	
TIG	
Parâmetros de soldadura	
Funções	      
MIG/MAG	
Parâmetros de soldadura	 
Funções	  

MODO XA

MMA	
Parâmetros de soldadura	  

Funções	    
TIG	
Parâmetros de soldadura	
Funções	      
MIG/MAG	
Parâmetros de soldadura	      
Funções	     

MODO XP

MMA	
Parâmetros de soldadura	  
Funções	    
TIG	
Parâmetros de soldadura	
Funções	      
MIG/MAG	
Parâmetros de soldadura	         
Funções	     


5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Permite o bloqueio dos controlos do painel e a introdução de um código de protecção.



Seleção de parâmetro

- ▶ Premir a tecla de codificação ("encoder") durante, pelo menos, 5 segundos, para aceder às definições.
- ▶ Seleccionar o parâmetro pretendido (551).
- ▶ Premir a tecla de codificação ("encoder"), para activar a regulação do parâmetro seleccionado.

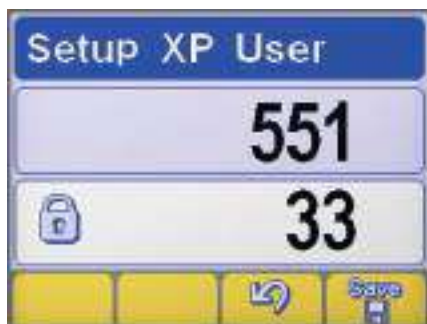

Definição da palavra passe

- ▶ Rodar a tecla de codificação ("encoder"), para definir um código numérico (palavra-passe).
- ▶ Premir o botão-encoder para confirmar a operação.
- ▶ Carregar no botão, para confirmar a operação .
- ▶ Para guardar a alteração, premir o botão: .



Funções do painel



A execução de qualquer operação num painel de controlo bloqueado faz surgir um ecrã especial.

- ▶ Rodar a tecla de codificação ("encoder") e introduzir a palavra-passe correcta, para aceder temporariamente às funcionalidades do painel (5 minutos).
- ▶ Premir o botão-encoder para confirmar a operação.
- ▶ Aceder às definições (seguir as instruções dadas acima) e repor o parâmetro 551 em "off", para desbloquear definitivamente o painel de controlo
- ▶ Premir o botão-encoder para confirmar a operação.
- ▶ Para guardar a alteração, premir o botão: .

5.2.4 Gestão de controlos externos (Set up 602)

Permite a gestão do parâmetro externo 2 (valor mínimo, valor máximo, valor predefinido, parâmetro seleccionado).



Seleção de parâmetro

- ▶ Premir a tecla de codificação ("encoder") durante, pelo menos, 5 segundos, para aceder às definições.
- ▶ Seleccionar o parâmetro pretendido (602).
- ▶ Premir a tecla de codificação ("encoder"), para aceder ao ecrã "Gestão de controlos externos".



Gestão de controlos externos

- ▶ Carregar no botão, para seleccionar a saída de comando à distância RC pretendida (CH1, CH2, CH3, CH4). .
- ▶ Premir a tecla de codificação ("encoder"), para seleccionar o parâmetro pretendido (Mín.-Máx-parâmetro).
- ▶ Rodar a tecla de codificação ("encoder"), para regular o parâmetro pretendido (Mín.-Máx-parâmetro).
- ▶ Para guardar a alteração, premir o botão: .
- ▶ Carregar no botão, para confirmar a operação .

5.2.5 Calibração da resistência do circuito (set up 705)



Seleção de parâmetro

- ▶ Premir a tecla de codificação ("encoder") durante, pelo menos, 5 segundos, para aceder às definições.
- ▶ Seleccionar o parâmetro pretendido (705).
- ▶ Premir a tecla de codificação ("encoder"), para activar a regulação do parâmetro seleccionado.



Calibração

- ▶ Tirar a tampa para aplicar a ponta adaptadora do bico do lança-chamas exposta. (MIG/MAG)
- ▶ Colocar a extremidade do guia de fio em contacto eléctrico com a peça de trabalho. (MIG/MAG)
- ▶ Colocar a eléctrodo de tungsténio em contacto eléctrico com a peça de trabalho. (TIG)
- ▶ Coloque a tocha porta-eletrodo em contato com a peça a ser soldada. (MMA)
- ▶ Premir o botão  (ou gatilho da tocha) para começar o procedimento.
- ▶ Manter o contacto durante, pelo menos, um segundo.
- ▶ O valor exibido no visor será atualizado no final da calibração.
- ▶ Carregar no botão, para confirmar a operação .
- ▶ Carregar no botão, para confirmar a operação .
- ▶ Para guardar a alteração e sair da configuração, premir o botão: .

5.2.6 Limites de segurança (Set up 801)

Permite a definição dos limites de aviso e dos limites de segurança.

Permite o controlo do processo de soldadura, através da definição de limites de aviso e limites de segurança, aplicáveis aos principais parâmetros mensuráveis.

Permite o controlo preciso das várias fases de soldadura.

Consultar a secção "Limites de segurança (Set up 801)".

Limites de atenção		Limites de segurança	
	Corrente de soldadura		Tensão de soldadura
	Leitura do fluxo de gás		Velocidade de movimentação de robô
	Leitura de corrente (motor 1)		Leitura de corrente (motor 2)
	Medição do fluxo do líquido de refrigeração		Leitura de velocidade do fio
	Leitura de temperatura do líquido de refrigeração		



Seleção de parâmetro

- ▶ Premir a tecla de codificação ("encoder") durante, pelo menos, 5 segundos, para aceder às definições.
- ▶ Seleccionar o parâmetro pretendido (801).
- ▶ Premir a tecla de codificação ("encoder"), para aceder ao ecrã "Limites de segurança".



Seleção de parâmetro

- ▶ Carregar no botão para seleccionar o parâmetro pretendido .
- ▶ Carregar no botão para seleccionar o método de definição dos limites de segurança .


Configuração da máquina



Valor absoluto



Valor percentual

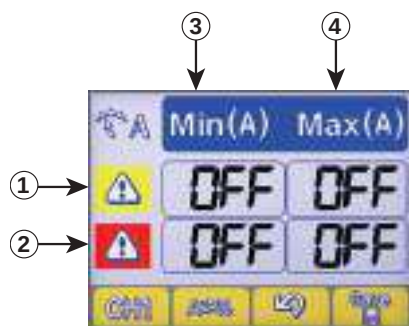

Definição dos limites de alerta


- ① Linha dos limites de aviso
- ② Linha dos limites de alarme
- ③ Coluna de níveis mínimos
- ④ Coluna de níveis máximos

- ▶ Premir a tecla de codificação ("encoder"), para seleccionar a caixa pretendida (a caixa seleccionada é apresentada com inversão de contraste).
- ▶ Rodar a tecla de codificação ("encoder"), para regular o nível do limite seleccionado.
- ▶ Para guardar a alteração, premir o botão: .




-  Ultrapassar um dos limites de aviso faz surgir um sinal visual no painel de controlo.
-  Ultrapassar um dos limites de alarme faz surgir um sinal visual no painel de controlo e provoca o bloqueio imediato das operações de soldadura.


6. ACESSÓRIOS

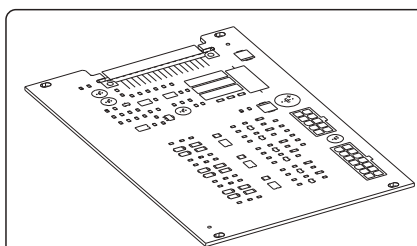

Kit Nozzle sensing / Cleaning station
74.04.059

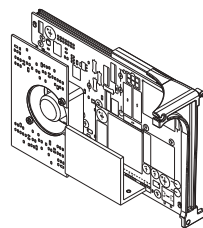

Kit adicional de abastecimento
74.04.060

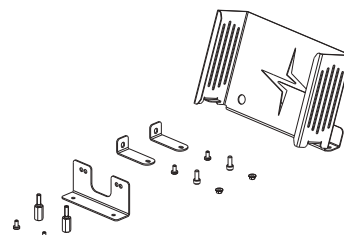

Kit de suporte RC
74.04.076

Consultar a secção "Instalação kit/acessórios".

7. MANUTENÇÃO



A instalação deve ser submetida a operações de manutenção de rotina, de acordo com as indicações do fabricante. Quando o equipamento está em funcionamento, todas as portas e tampas de acesso e de serviço deverão estar fechadas e trancadas. Os sistemas não devem ser submetidos a qualquer tipo de modificação. Evitar a acumulação de poeiras condutoras de electricidade perto das aletas de ventilação e sobre as mesmas.



As operações de manutenção deverão ser efectuadas exclusivamente por pessoal especializado. A reparação ou substituição de componentes do sistema que seja executada por pessoal não-autorizado implica a imediata anulação da garantia do produto. A eventual reparação ou substituição de componentes do sistema tem de ser executada exclusivamente por pessoal técnico qualificado.



Antes da qualquer operação de manutenção, desligar o equipamento da corrente eléctrica!

7.1 Efectuar periodicamente as seguintes operações

7.1.1 Anlegg



Limpar o interior do gerador com ar comprimido a baixa pressão e com escovas de cerdas suaves. Verificar as ligações eléctricas e todos os cabos de ligação.

7.1.2 Para a manutenção ou substituição de componentes da tocha, do porta-eléctrodos e/ou dos cabos de terra:



Verificar a temperatura dos componentes e assegurar-se de que não estão sobreaquecidos.



Utilizar sempre luvas conformes às normas de segurança.



Utilizar chaves inglesas e ferramentas adequadas.

7.2 Ansvar



Caso a referida manutenção não seja executada, todas as garantias serão anuladas, isentando o fabricante de toda e qualquer responsabilidade. O incumprimento destas instruções isentará o fabricante de toda e qualquer responsabilidade. Se tiver quaisquer dúvidas e/ou problemas, não hesite em contactar o centro de assistência técnica mais perto de si.

8. CÓDIGOS DE ALARME



ALARME

A intervenção de um alarme ou a superação de um limite de alerta crítico provoca um sinal visual no painel de comando e o bloqueio imediato das operações de soldadura.



ATENÇÃO

A ultrapassagem de um limite de alerta provoca uma assinalação visual no painel de comando, mas permite continuar as operações de soldadura.

Incluímos, a seguir, uma lista com todos os alarmes e limites de alerta inerentes ao sistema.

 E01	Sobret temperatura		 E02	Sobret temperatura	
 E03	Sobret temperatura		 E05	Sobrecorrente	
 E06	Sobrecorrente do módulo de potência (Boost)		 E07	Erro no sistema de alimentação do motor do puxador de fio	
 E08	Motor bloqueado		 E10	Sobrecorrente do módulo de potência (Inverter)	
 E11	Erro de configuração do sistema		 E12.1	Erro de comunicação WF1	
 E13	Erro de comunicação		 E14.xx	Programa inválido o subcódigo de erro indica o número do trabalho eliminado.	
 E15	Programa inválido		 E16.1	Erro de comunicação RI 1000/2000/3000 (CAN bus)	
 E16.2	Erro de comunicação RI 3000 (Modbus)		 E16.3	Erro de comunicação RI 1000/2000	
 E19.1	Erro de configuração do sistema		 E19.2	Erro de configuração do sistema	

 E19.3	Erro de configuração do sistema	?	 E19.4	Erro de configuração do sistema	?
 E19.5	Erro de configuração do sistema	?	 E19.8	Erro de configuração do sistema	?
 E19.9	Erro de configuração do sistema	?	 E19.10	Erro de configuração do sistema	?
 E19.11	Erro de configuração do sistema (WF)	?	 E22	Erro de comunicação (DSP)	↔
 E23	Memória defeituosa (RC)		 E27	Memória defeituosa (RTC)	
 E28	Memória defeituosa (Leitura de temperatura)		 E29	Medidas incompatíveis	
 E30	Erro de comunicação (H.F.)	↔	 E31	Erro de comunicação (AC/DC)	↔
 E33.1	Erro de configuração do sistema (LCD 3.5")		 E33.2	Erro de configuração do sistema (LCD 4.7")	
 E38	Subtensão	V↓	 E40	Falha na alimentação do equipamento	
 E41	Sobretensão	V↑	 E42	Subtensão	V↓
 E43	Falta de líquido refrigerante		 E44	Falta de gás	
 E49	Interruptor de emergência (Automatização e robótico)		 E50	Fio colado (Automatização e robótico)	
 E51	Definições não suportadas (Automatização e robótico)	↔	 E52	Anticolisão (Automatização e robótico)	
 E53	Erro do fluxostato externo (Automatização e robótico)		 E54	Nível de corrente ultrapassado (Limite inferior)	A↓
 E55	Nível de corrente ultrapassado (Limite superior)	A↑	 E56	Nível de tensão ultrapassado (Limite inferior)	V↓
 E57	Nível de tensão ultrapassado (Limite superior)	V↑	 E58	Nível de fluxo de gás ultrapassado (Limite inferior)	
 E59	Nível de fluxo de gás ultrapassado (Limite superior)		 E60	Limite de velocidade ultrapassado (Limite inferior)	

 E61	Limite de velocidade ultrapassado (Limite superior)		 E62	Nível de corrente ultrapassado (Limite inferior)	
 E63	Nível de corrente ultrapassado (Limite superior)		 E64	Nível de tensão ultrapassado (Limite inferior)	
 E65	Nível de tensão ultrapassado (Limite superior)		 E66	Nível de fluxo de gás ultrapassado (Limite inferior)	
 E67	Nível de fluxo de gás ultrapassado (Limite superior)		 E68	Limite de velocidade ultrapassado (Limite inferior)	
 E69	Limite de velocidade ultrapassado (Limite superior)		 E71	Sobretensão do líquido refrigerante	
 E72	Sobrecorrente no motor push-pull		 E73	Limite de velocidade do fio ultrapassado (speed meter)	
 E74	Nível de corrente do motor 1 ultrapassado		 E75	Nível de corrente do motor 2 ultrapassado	
 E76	Nível de fluxo do líquido refrigerante ultrapassado		 E77	Nível de temperatura do líquido refrigerante	
 E78	Manutenção ativa (Automatização e robótica)		 E80	Falta de fio (wire end)	
 E81	Sobrecorrente (bomba WU)		 E82	Erro de comunicação (WU)	
 E83	Bomba bloqueada		 E99.6	Alarme de configuração do sistema	
 E99.7	Alarme de configuração do sistema		 E99.8	Alarme de configuração do sistema	
 E99.9	Alarme de configuração do sistema		 E99.10	Alarme de configuração do sistema	
 E99.11	Memória defeituosa		 E99.12	Erro de configuração do sistema	

9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A instalação não é activada (LED verde apagado)

Causa

- » Tomada de alimentação sem tensão.
- » Ficha ou cabo de alimentação danificado.
- » Fusível geral queimado.

Solução

- » Verificar e reparar o sistema eléctrico, conforme necessário.
- » Recorrer a pessoal especializado.
- » Substituir o componente danificado.
- » Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.
- » Substituir o componente danificado.

» Interruptor de funcionamento danificado.

» Substituir o componente danificado.

» Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

» Ligação incorrecta ou defeituosa entre o dispositivo de alimentação do fio e o gerador.

» Verifique se os vários componentes do sistema estão correctamente ligados.

» Sistema electrónico danificado.

» Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Não há potência na saída (a máquina não solda)

Causa

» Botão de accionamento da tocha danificado.

Solução

» Substituir o componente danificado.

» Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

» Instalação em sobreaquecimento (alarme de temperatura - LED amarelo aceso).

» Aguardar que o sistema arrefeça, sem o desligar.

» Tampa lateral aberta ou interruptor da porta danificado.

» Por motivos de segurança operacional é necessário que, durante a soldadura, a tampa lateral esteja fechada.

» Substituir o componente danificado.

» Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

» Ligação à terra incorrecta.

» Executar correctamente a ligação de terra.

» Consultar a secção "Instalação".

» Tensão de rede fora dos limites (LED amarelo aceso).

» Colocar a tensão de rede dentro dos limites de alimentação do gerador.

» Executar correctamente a ligação da instalação.

» Consultar a secção "Ligações".

» Contactor danificado.

» Substituir o componente danificado.

» Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

» Sistema electrónico danificado.

» Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Potência de saída incorrecta

Causa

» Selecção incorrecta do processo de soldadura ou comutador de selecção defeituoso.

Solução

» Seleccionar correctamente o processo de soldadura.

» Definição incorrecta dos parâmetros ou funções do sistema.

» Efectuar a reposição aos valores originais e redefinir os parâmetros de soldadura.

» Potenciómetro/"encoder" para regulação da corrente de soldadura danificado.

» Substituir o componente danificado.

» Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

» Tensão de rede fora dos limites.

» Executar correctamente a ligação da instalação.

» Consultar a secção "Ligações".

» Ausência de uma fase de entrada.

» Executar correctamente a ligação da instalação.

» Consultar a secção "Ligações".

» Sistema electrónico danificado.

» Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Mecanismo de avanço do fio bloqueado

Causa

» Botão de accionamento da tocha danificado.

Solução

» Substituir o componente danificado.

» Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

» Rolos incorrectos ou gastos.

» Substituir os rolos.

» Mecanismo de avanço de fio danificado.

» Substituir o componente danificado.

» Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

» Bainha da tocha danificada.

» Substituir o componente danificado.

» Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

» Mecanismo de avanço de fio não alimentado.

» Verificar a ligação à fonte de alimentação.

» Consultar a secção “Ligações”.

» Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

» Enrolamento irregular na bobina.

» Restabelecer as condições normais de enrolamento da bobina ou substituí-la.

» Bico da tocha fundido (fio colado)

» Substituir o componente danificado.

Avanço do fio irregular

Causa

» Botão de accionamento da tocha danificado.

Solução

» Substituir o componente danificado.

» Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

» Rolos incorrectos ou gastos.

» Substituir os rolos.

» Mecanismo de avanço de fio danificado.

» Substituir o componente danificado.

» Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

» Bainha da tocha danificada.

» Substituir o componente danificado.

» Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

» Engrenagem do carretel ou dispositivos de bloqueio dos rolos mal regulados.

» Desapertar a engrenagem.

» Aumentar a pressão nos rolos.

Instabilidade do arco

Causa

» Gás de protecção insuficiente.

Solução

» Regular correctamente o fluxo do gás.

» Verificar se o difusor e o bico de gás da tocha se encontram em boas condições.

» Presença de humidade no gás de soldadura.

» Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade.

» Manter sempre o sistema de alimentação do gás em perfeitas condições.

» Parâmetros de soldadura incorrectos.

» Verificar cuidadosamente a instalação de soldadura.

» Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Projecção excessiva de salpicos

Causa

» Comprimento incorrecto do arco.

Solução

» Reduzir a distância entre o eléctrodo e a peça.

» Reduzir a tensão de soldadura.

» Parâmetros de soldadura incorrectos.

» Reduzir a tensão de soldadura.

» Gás de protecção insuficiente.

» Regular correctamente o fluxo do gás.

» Verificar se o difusor e o bico de gás da tocha se encontram em boas condições.

» Dinâmica do arco incorrecta.

» Aumentar o valor indutivo do circuito equivalente.

» Modo de execução da soldadura incorrecto.

» Reduzir o ângulo da tocha.

Penetração insuficiente

Causa

» Modo de execução da soldadura incorrecto.

Solução

» Reduzir a velocidade de avanço em soldadura.

» Parâmetros de soldadura incorrectos.

» Aumentar a corrente de soldadura.

» Eléctrodo incorrecto.

» Utilizar um eléctrodo com diâmetro inferior.

» Preparação incorrecta dos bordos.

» Aumentar a abertura do chanfro.

» Ligação à terra incorrecta.

» Executar correctamente a ligação de terra.

» Consultar a secção “Instalação”.

» Peças a soldar demasiado grandes.

» Aumentar a corrente de soldadura.

Incrustações de escórias**Causa**

- » Remoção incompleta da escória.
- » Electrodo com diâmetro excessivo.
- » Preparação incorrecta dos bordos.
- » Modo de execução da soldadura incorrecto.

Solução

- » Limpar as peças devidamente, antes de executar a soldadura.
- » Utilizar um electrodo com diâmetro inferior.
- » Aumentar a abertura do chanfro.
- » Reduzir a distância entre o electrodo e a peça.
- » Avançar regularmente durante todas as fases da soldadura.

Inclusões de tungsténio**Causa**

- » Parâmetros de soldadura incorrectos.
- » Electrodo incorrecto.
- » Modo de execução da soldadura incorrecto.

Solução

- » Reduzir a tensão de soldadura.
- » Utilizar um electrodo com diâmetro superior.
- » Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade.
- » Afiar cuidadosamente o electrodo.
- » Evitar o contacto entre o electrodo e o banho de fusão.

Poros**Causa**

- » Gás de protecção insuficiente.

Solução

- » Regular correctamente o fluxo do gás.
- » Verificar se o difusor e o bico de gás da tocha se encontram em boas condições.

Colagem**Causa**

- » Comprimento incorrecto do arco.
- » Parâmetros de soldadura incorrectos.
- » Modo de execução da soldadura incorrecto.
- » Peças a soldar demasiado grandes.
- » Dinâmica do arco incorrecta.

Solução

- » Aumentar a distância entre o electrodo e a peça
- » Aumentar a tensão de soldadura.
- » Aumentar a corrente de soldadura.
- » Aumentar a tensão de soldadura.
- » Aumentar o ângulo de inclinação da tocha.
- » Aumentar a corrente de soldadura.
- » Aumentar a tensão de soldadura.
- » Aumentar o valor indutivo do circuito equivalente.

Bordos queimados**Causa**

- » Parâmetros de soldadura incorrectos.
- » Comprimento incorrecto do arco.
- » Modo de execução da soldadura incorrecto.
- » Gás de protecção insuficiente.

Solução

- » Reduzir a tensão de soldadura.
- » Utilizar um electrodo com diâmetro inferior.
- » Reduzir a distância entre o electrodo e a peça.
- » Reduzir a tensão de soldadura.
- » Reduzir a velocidade de oscilação lateral no enchimento.
- » Reduzir a velocidade de avanço em soldadura.
- » Utilizar gases adequados aos materiais a soldar.

Oxidações**Causa**

- » Gás de protecção insuficiente.

Solução

- » Regular correctamente o fluxo do gás.
- » Verificar se o difusor e o bico de gás da tocha se encontram em boas condições.

Porosità**Causa**

- » Presença de gordura, tinta, ferrugem ou sujidade nas peças a soldar.

Solução

- » Limpar as peças devidamente, antes de executar a soldadura.

» Presença de gordura, tinta, ferrugem ou sujidade no material de adição.	» Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade. » Manter sempre o material de adição em perfeitas condições.
» Presença de humidade no material de adição.	» Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade. » Manter sempre o material de adição em perfeitas condições.
» Comprimento incorrecto do arco.	» Reduzir a distância entre o eléctrodo e a peça. » Reduzir a tensão de soldadura.
» Presença de humidade no gás de soldadura.	» Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade. » Manter sempre o sistema de alimentação do gás em perfeitas condições.
» Gás de protecção insuficiente.	» Regular correctamente o fluxo do gás. » Verificar se o difusor e o bico de gás da tocha se encontram em boas condições.
» Solidificação demasiado rápida do banho de fusão.	» Reduzir a velocidade de avanço em soldadura. » Executar um pré-aquecimento das peças a soldar. » Aumentar a corrente de soldadura.

Fissuras a quente

Causa	Solução
» Parâmetros de soldadura incorrectos.	» Reduzir a tensão de soldadura. » Utilizar um eléctrodo com diâmetro inferior.
» Presença de gordura, tinta, ferrugem ou sujidade nas peças a soldar.	» Limpar as peças devidamente, antes de executar a soldadura.
» Presença de gordura, tinta, ferrugem ou sujidade no material de adição.	» Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade. » Manter sempre o material de adição em perfeitas condições.
» Modo de execução da soldadura incorrecto.	» Executar a sequência correcta de operações para o tipo de junta a soldar.
» Peças a soldar com características diferentes.	» Executar um amateigamento antes de executar a soldadura.

Fissuras a frio

Causa	Solução
» Presença de humidade no material de adição.	» Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade. » Manter sempre o material de adição em perfeitas condições.
» Geometria particular da junta a soldar.	» Executar um pré-aquecimento das peças a soldar. » Executar um pós-aquecimento. » Executar a sequência correcta de operações para o tipo de junta a soldar.

10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características eléctricas URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Tensão de alimentação U1 (50/60 Hz)	3x400(±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	mΩ
Fusível geral atrasado	25	A
Bus de comunicação	DIGITALE	
Potência máxima de entrada (MMA)	16.9	kVA
Potência máxima de entrada (MMA)	16.1	kW
Potência máxima de entrada (TIG)	12.6	kVA
Potência máxima de entrada (TIG)	12.1	kW
Potência máxima de entrada (MIG/MAG)	16.1	kVA
Potência máxima de entrada (MIG/MAG)	15.3	kW
Potência absorvida em estado de inatividade **	50	W
Factor de potência (PF)	0.95	
Eficiência (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Corrente máxima de entrada I1max	24.4	A
Corrente de entrada I1	18.9	A
Gama de regulação	3-400	A
Tensão em vazio Uo	73	Vdc

** Ver capítulo "CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE IDLE POWER"

* Este equipamento cumpre a norma EN / IEC 61000-3-11.

* Este equipamento está em conformidade com a norma EN / IEC 61000-3-12 se a impedância da energia eléctrica máxima permitida no ponto de ligação à rede pública (ponto de acoplamento comum à rede pública (PAC)) for inferior ou igual ao valor "Zmax" fixado. Se estiver ligado a uma rede pública de baixa tensão, compete ao instalador ou utilizador do equipamento garantir a ligação do equipamento, consultando o fornecedor da rede de distribuição, se necessário.

Ciclo de trabalho URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Ciclo de trabalho MIG/MAG (40°C)	3x400	
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Ciclo de trabalho MIG/MAG (25°C)		
(X=100%)	400	A
Ciclo de trabalho TIG (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Ciclo de trabalho TIG (25°C)		
(X=100%)	400	A
Ciclo de trabalho MMA (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Ciclo de trabalho MMA (25°C)		
(X=100%)	400	A

Características físicas URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)			U.M.
Grau de protecção IP	IP23S		
Classe de isolamento	H		
Dimensões (lxwxh)	690x290x510		mm
Peso	35.2		Kg
Secção cabo de alimentação.	4x4		mm ²
Comprimento do cabo de alimentação	5		m
Normas de construção	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015		

Características elétricas URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
Tensão de alimentação U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)		Vac
Zmax (@PCC) *	57	57		mΩ
Fusível geral atrasado	45	25		A
Bus de comunicação	DIGITALE	DIGITALE		
Potência máxima de entrada (MMA)	17.4	16.9		kVA
Potência máxima de entrada (MMA)	16.5	16.1		kW
Potência máxima de entrada (TIG)	13.0	12.6		kVA
Potência máxima de entrada (TIG)	12.4	12.1		kW
Potência máxima de entrada (MIG/MAG)	16.5	16.1		kVA
Potência máxima de entrada (MIG/MAG)	15.7	15.3		kW
Potência absorvida em estado de inatividade **	50	50		W
Factor de potência (PF)	0.95	0.95		
Eficiência (μ)	87	88		%
Cos φ	0.99	0.99		
Corrente máxima de entrada I1max	43.7	24.4		A
Corrente de entrada I1	33.8	18.9		A
Gama de regulação	3-400	3-400		A
Tensão em vazio Uo	73	73		Vdc

** Ver capítulo "CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE IDLE POWER"

* Este equipamento cumpre a norma EN / IEC 61000-3-11.

* Este equipamento está em conformidade com a norma EN / IEC 61000-3-12 se a impedância da energia eléctrica máxima permitida no ponto de ligação à rede pública (ponto de acoplamento comum à rede pública (PAC)) for inferior ou igual ao valor "Zmax" fixado. Se estiver ligado a uma rede pública de baixa tensão, compete ao instalador ou utilizador do equipamento garantir a ligação do equipamento, consultando o fornecedor da rede de distribuição, se necessário.

Ciclo de trabalho URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)	3x230	3x400	U.M.
Ciclo de trabalho MIG/MAG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Ciclo de trabalho MIG/MAG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A
Ciclo de trabalho TIG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Ciclo de trabalho TIG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A
Ciclo de trabalho MMA (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Ciclo de trabalho MMA (25°C)			
(X=100%)	400	400	A

Características físicas URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)	U.M.
Grau de protecção IP	IP23S
Classe de isolamento	H
Dimensões (lxwxh)	690x290x510 mm
Peso	36.2 Kg
Secção cabo de alimentação.	4x6 mm ²
Comprimento do cabo de alimentação	5 m
Normas de construção	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015

Características elétricas URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)	U.M.
Tensão de alimentação U1 (50/60 Hz)	3x400 (±15%) Vac
Zmax (@PCC) *	49 mΩ
Fusível geral atrasado	30 A
Bus de comunicação	DIGITALE
Potência máxima de entrada (MMA)	23.6 kVA
Potência máxima de entrada (MMA)	22.5 kW
Potência máxima de entrada (TIG)	18.2 kVA
Potência máxima de entrada (TIG)	17.4 kW
Potência máxima de entrada (MIG/MAG)	22.9 kVA
Potência máxima de entrada (MIG/MAG)	21.9 kW
Potência absorvida em estado de inatividade **	50 W
Factor de potência (PF)	0.95
Eficiência (μ)	88 %
Cos φ	0.99
Corrente máxima de entrada I1max	33 A
Corrente de entrada I1	23.9 A
Gama de regulação	3-500 A
Tensão em vazio Uo	73 Vdc

**** Ver capítulo "CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE IDLE POWER"**

*** Este equipamento cumpre a norma EN / IEC 61000-3-11.**

*** Este equipamento está em conformidade com a norma EN / IEC 61000-3-12 se a impedância da energia eléctrica máxima permitida no ponto de ligação à rede pública (ponto de acoplamento comum à rede pública (PAC)) for inferior ou igual ao valor "Zmax" fixado. Se estiver ligado a uma rede pública de baixa tensão, compete ao instalador ou utilizador do equipamento garantir a ligação do equipamento, consultando o fornecedor da rede de distribuição, se necessário.**

Ciclo de trabalho URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		3x400	U.M.
Ciclo de trabalho MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Ciclo de trabalho MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Ciclo de trabalho TIG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Ciclo de trabalho TIG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Ciclo de trabalho MMA (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Ciclo de trabalho MMA (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A

Características físicas URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Grau de protecção IP	IP23S	
Classe de isolamento	H	
Dimensões (lxwxh)	690x290x510	mm
Peso	37	Kg
Secção cabo de alimentação.	4x4	mm ²
Comprimento do cabo de alimentação	5	m
Normas de construção	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Características eléctricas

URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)

U.M.

Tensão de alimentação U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	16.9	49	mΩ
Fusível geral atrasado	63	30	A
Bus de comunicação	DIGITALE	DIGITALE	
Potência máxima de entrada (MMA)	24.5	23.6	kVA
Potência máxima de entrada (MMA)	23.3	22.5	kW
Potência máxima de entrada (TIG)	18.9	18.2	kVA
Potência máxima de entrada (TIG)	18.0	17.4	kW
Potência máxima de entrada (MIG/MAG)	23.9	22.9	kVA
Potência máxima de entrada (MIG/MAG)	22.7	21.9	kW
Potência absorvida em estado de inatividade **	50	50	W
Factor de potência (PF)	0.95	0.95	
Eficiência (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Corrente máxima de entrada I1max	60.3	33	A
Corrente de entrada I1	42.4	23.9	A
Gama de regulação	3-500	3-500	A
Tensão em vazio Uo	73	73	Vdc

** Ver capítulo "CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE IDLE POWER"

* Este equipamento cumpre a norma EN / IEC 61000-3-11.

* Este equipamento está em conformidade com a norma EN / IEC 61000-3-12 se a impedância da energia eléctrica máxima permitida no ponto de ligação à rede pública (ponto de acoplamento comum à rede pública (PAC)) for inferior ou igual ao valor "Zmax" fixado. Se estiver ligado a uma rede pública de baixa tensão, compete ao instalador ou utilizador do equipamento garantir a ligação do equipamento, consultando o fornecedor da rede de distribuição, se necessário.

Ciclo de trabalho

URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)

3x230

3x400


U.M.

Ciclo de trabalho MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Ciclo de trabalho MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)	500	500	A
(X=100%)	470	470	A
Ciclo de trabalho TIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Ciclo de trabalho TIG (25°C)			
(X=80%)	500	500	A
(X=100%)	470	470	A
Ciclo de trabalho MMA (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Ciclo de trabalho MMA (25°C)			
(X=75%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	470	470	A

Características físicas URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)		U.M.
Grau de protecção IP	IP23S	
Classe de isolamento	H	
Dimensões (lxwxh)	690x290x510	mm
Peso	39.5	Kg
Secção cabo de alimentação.	4x6	mm ²
Comprimento do cabo de alimentação	5	m
Normas de construção	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE IDLE POWER

Gerador + Comando à distância + Alimentador de fio robótico

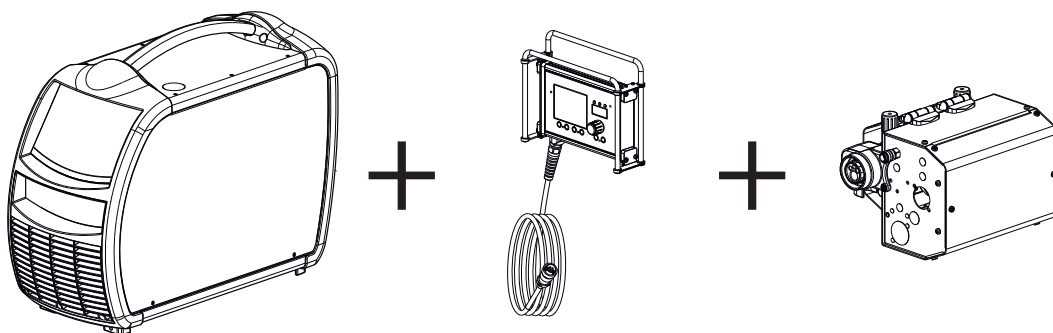

11. PLACA DE DADOS

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
		EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
		3A/20.0V - 400A/36.0V		
		X (40°C)	60%	100%
U₀		I₂	400A	360A
73V		U₂	36.0V	34.4V
		3A/10.0V - 400A/20.0V		
		X (40°C)	60%	100%
U₀		I₂	400A	360A
73V		U₂	26.0V	24.4V
		3A/14.0V - 400A/34.0V		
		X (40°C)	60%	100%
U₀		I₂	400A	360A
73V		U₂	34.0V	32.0V
		U₁	400V	I_{1max} 24.4A
IP 23 S		I_{1eff} 18.9A		CE UK CA EAC
MADE IN ITALY 				

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
3~  			60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A	
		3A/20.0V - 400A/36.0V		
	X (40°C)		60%	100%
	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U₂	36.0V (36.0V)	34.4V (34.4V)
		3A/10.0V - 400A/20.0V		
	X (40°C)		60%	100%
	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U₂	26.0V (26.0V)	24.4V (24.4V)
		3A/14.0V - 400A/34.0V		
	X (40°C)		60%	100%
	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U₂	34.0V (34.0V)	32.0V (32.0V)
	U₁ 400V(230V)	I_{1max} 24.4A(43.7A)	I_{1eff} 18.9A(33.8A)	
IP 23 S				
  				
MADE IN ITALY 				

PT

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 5000 PSR			N°		
3~ 		EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A			
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V			
		X (40°C)	50%	60%	100%
	U₀ 73V	I₂	500A	470A	420A
		U₂	40.0V	38.8V	36.8V
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V			
		X (40°C)	50%	60%	100%
	U₀ 30V	I₂	500A	470A	420A
		U₂	30.0V	28.8V	26.8V
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V			
		X (40°C)	50%	60%	100%
	U₀ 73V	I₂	500A	470A	420A
		U₂	39.0V	37.5V	35.0V
	U₁	400V	I_{1max}	33A	I_{1eff}
					23.9A
IP 23 S					  
MADE IN ITALY 					

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 5000 PSR			N°		
3~   		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A	60974-3:2019		
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V			
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%
	73V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)	420A (420A)
		U ₂	40.0V (40.0V)	38.8V (38.8V)	36.8V (36.8V)
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V			
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%
	30V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)	420A (420A)
		U ₂	30.0V (30.0V)	28.8V (28.8V)	26.8V (26.8V)
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V			
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%
	73V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)	420A (420A)
		U ₂	39.0V (39.0V)	37.5V (37.5V)	35.0V (35.0V)
	U ₁	I _{1max}	I _{1eff}		
	400V(230V)	33A(60.3A)	23.9A(42.4A)		
IP 23 S					
					
MADE IN ITALY 					

12. SIGNIFICADO DA PLACA DE DADOS

1		2						
3		4						
5	6							
7	9	11						
		12	15	16	17			
8	10	13	15A	16A	17A			
		14	15B	16B	17B			
7	9	11						
		12	15	16	17			
8	10	13	15A	16A	17A			
		14	15B	16B	17B			
18		19		20		21		
22				CE		UK CA		EAC

MADE
IN
ITALY



CE Declaração de conformidade UE
EAC Declaração de conformidade EAC
UKCA Declaração de conformidade UKCA

- 1 Marca de fabrico
- 2 Nome e morada do fabricante
- 3 Modelo de equipamento
- 4 N.º de série
XXXXXXXXXXXX Ano de fabrico
- 5 Símbolo do tipo de máquina de soldar
- 6 Referência às normas de fabrico
- 7 Símbolo do processo de soldadura
- 8 Símbolo para máquinas de soldar adequadas para trabalhar em ambiente com risco acrescido de choque elétrico
- 9 Símbolo da corrente de soldadura
- 10 Tensão nominal em vazio
- 11 Gama de corrente nominal máxima e mínima de soldadura e correspondente tensão de carga convencional
- 12 Símbolo do ciclo de trabalho
- 13 Símbolo de corrente nominal de soldadura
- 14 Símbolo de tensão nominal de soldadura
- 15 Valores do ciclo de trabalho
- 16 Valores do ciclo de trabalho
- 17 Valores do ciclo de trabalho
- 15A Valores da corrente nominal de soldadura
- 16A Valores da corrente nominal de soldadura
- 17A Valores da corrente nominal de soldadura
- 15B Valores da tensão convencional de carga
- 16B Valores da tensão convencional de carga
- 17B Valores da tensão convencional de carga
- 18 Símbolo para a alimentação
- 19 Tensão nominal de alimentação
- 20 Corrente nominal máxima de alimentação
- 21 Corrente eficaz máxima de alimentação
- 22 Grau de proteção

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

De bouwer

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.

Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY

Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product:

URANOS NX 4000 PSR	55.03.073
URANOS NX 4000 PSR	55.03.075
URANOS NX 5000 PSR	55.03.074
URANOS NX 5000 PSR	55.03.076

conform is met de normen EU:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE

2014/30/EU EMC DIRECTIVE

2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

2019/1784/EU EcoDesign

2009/125/EU EcoDesign

en dat de volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

EN IEC 60974-1/A1:2019

WELDING POWER SOURCE

EN 60974-10/A1:2015

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

De documentatie waaruit blijkt dat aan de richtlijnen wordt voldaan, wordt ter inzage gehouden bij de bovengenoemde fabrikant.

Iedere ingreep of modificatie die niet vooraf door voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. is goedgekeurd maakt dit certificaat ongeldig.

Onara di Tombolo, 03/11/2025

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.



Mirco Frasson



Ivo Bonello

Managing Directors

INHOUDSOPGAVE

1. WAARSCHUWING.....	331
1.1 Gebruiksomgeving.....	331
1.2 Bescherming voor de lasser en anderen.....	331
1.3 Bescherming tegen rook en gassen.....	333
1.4 Brand en explosie preventie.....	333
1.5 Voorzorgmaatregelen voor het gebruik van gasflessen.....	333
1.6 Beveiliging tegen elektrische schokken.....	334
1.7 Elektromagnetische velden en storingen.....	334
1.8 IP Beveiligingsgraad.....	335
1.9 Verwijdering.....	335
2. HET INSTALLEREN.....	335
2.1 Procedure voor het laden, vervoeren en lossen.....	336
2.2 Plaatsen van de installatie.....	336
2.3 Aansluiting.....	336
2.4 Installeren.....	337
3. PRESENTATIE VAN DE INSTALLATIE.....	341
3.1 Achter paneel.....	341
3.2 Paneel met contactpunten.....	341
3.3 Bedieningspaneel vooraan RC 350.....	342
3.4 Bedieningspaneel vooraan.....	343
4. GEBRUIK VAN APPARATUUR.....	343
4.1 Start scherm.....	343
4.2 Scherm Idle state.....	343
4.3 Hoofd scherm.....	344
4.4 Hoofdscherm MMA-proces.....	344
4.5 Hoofdscherm TIG-proces.....	345
4.6 Hoofdscherm MIG/MAG-proces.....	346
4.7 Programma's scherm.....	349
5. SETUP.....	351
5.1 Set up en instelling van de parameters.....	351
5.2 Specifieke gebruikspcedures van de parameters.....	362
6. ACCESSOIRES.....	366
7. ONDERHOUD.....	367
7.1 Controleer de stroombron regelmatig als volgt.....	367
7.2 Odpovědnost.....	367
8. ALARM CODES.....	367
9. MEEST VOORKOMENDE VRAGEN EN OPLOSSINGEN.....	370
10. TECHNISCHE KENMERKEN.....	374
11. GEGEVENSPLAAT.....	380
12. BETEKENIS GEGEVENSPLAATJE.....	381
13. SCHEMA.....	645
14. VERBINDINGEN.....	649
15. LIJST VAN RESERVE ONDERDELEN.....	651
16. HET INSTALLEREN KIT/ACCESSOIRES.....	663

SYMBOLLEN



Waarschuwing



Verboden



Verplichtingen



Algemene indicaties

1. WAARSCHUWING



Voor het gebruik van de machine dient u zich ervan te overtuigen dat u de handleiding goed heeft gelezen en begrepen.

Breng geen veranderingen aan en voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet in deze handleiding vermeld staan. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor lichamelijke schade of schade aan eigendommen die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik van de machine of het onjuist interpreteren van de handleiding.

Bewaar de gebruiksaanwijzing altijd op de plaats waar het apparaat wordt gebruikt. Naast de gebruiksaanwijzing dienen ook de algemene regels en plaatselijke voorschriften ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van het milieu in acht te worden genomen.

Voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. behoudt zich het recht voor deze handleiding te allen tijde te kunnen wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.

Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van **Voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.** deze handleiding te vertalen of geheel of gedeeltelijk te kopiëren (hierbij inbegrepen zijn fotokopieën, film of microfilm).

Deze richtlijnen zijn van vitaal belang en dienen strikt te worden opgevolgd om aanspraak te kunnen maken op garantie.

De fabrikant accepteert geen enkele aansprakelijkheid als de gebruiker zich niet heeft gehouden aan deze richtlijnen.



Ledereen die met de inbedrijfstelling, het gebruik, het onderhoud en de reparatie van het apparaat is belast moet:

- in het bezit zijn van een passende kwalificatie
- over de nodige lasvaardigheden beschikken
- deze gebruiksaanwijzing volledig doorlezen en strikt naleven

In geval van twijfel of problemen bij het gebruik, zelfs als het niet staat vermeldt, raadpleeg uw leverancier.

1.1 Gebruiksomgeving



Iedere machine mag alleen worden gebruikt voor de werkzaamheden waarvoor hij is ontworpen, op de manier zoals is voorschreven op de gegevensplaat en/of deze handleiding, in overeenstemming met de nationale en internationale veiligheidsvoorschriften. Oneigenlijk gebruik zal worden gezien als absoluut ongepast en gevaarlijk en in een dergelijk geval zal de fabrikant iedere verantwoordelijkheid afwijzen.



Deze apparatuur dient uitsluitend voor professionele doeleinde te worden gebruikt in een industriële omgeving. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door gebruik van de apparatuur in een huishoudelijke omgeving.



De omgevingstemperatuur voor gebruik van de machine moet liggen tussen -10°C en +40°C (Tussen +14°F en +104°F). Voor transport en opslag moet de temperatuur liggen tussen -25°C en +55°C (tussen -13°F en +131°F).

De machine moet worden gebruikt in een stofvrije omgeving zonder zuren, gas of andere corrosieve stoffen.

De vochtigheidsgraad van de werkomgeving van de machine mag niet hoger zijn dan 50% bij 40°C (104°F).

De vochtigheidsgraad van de werkomgeving van de machine mag niet hoger zijn dan 90% bij 20°C (68°F).

De machine kan worden gebruikt tot op een hoogte van 2000 meter boven de zeespiegel (6500 voet).



Gebruik de machine niet om pijpen te ontdooien.

Gebruik de machine niet om batterijen en/of accu's op te laden.

Gebruik de machine niet om motoren mee te starten.

1.2 Bescherming voor de lasser en anderen



Bij het lasproces en ontstaan schadelijke stoffen zoals straling, lawaai, hitte en gasuitstoot. Plaats een vuurvast scherm om het lasgebied ter bescherming tegen straling, vonken en gloeiend afval. Adviseer iedereen in de nabijheid niet rechtstreeks in de lasboog of het gloeiende metaal te kijken en om een laskap te gebruiken.



Draag beschermende kleding om uw huid te beschermen tegen straling vonken en gloeiende metaalsplinters. De kleding moet het gehele lichaam bedekken:

- heel en van goede kwaliteit zijn
- vuurvast
- isolerend en droog
- goed passend en zonder manchetten en omslagen



Draag altijd goed, stevig waterdicht schoeisel.



Draag altijd goede hitte- en stroombestendige handschoenen.



Draag een laskap met zijflappen en met een geschikte lasruit (minimale sterkte nr. 10 of hoger) voor de ogen.



Draag altijd een veiligheidsbril met zijbescherming vooral tijdens het handmatig of mechanisch verwijderen van las afval.



Draag geen contactlenzen!



Gebruik gehoorbescherming als tijdens het lassen het geluidsniveau te hoog wordt. Als het geluidsniveau de wettelijk vastgestelde waarde overschrijdt moet de werkplek worden afgeschermd en moet iedereen die in de nabijheid komt gehoorbescherming dragen.



Laat de zijpanelen tijdens het lassen altijd gesloten. De installatie mag op geen enkele manier worden gewijzigd. Zorg ervoor dat uw handen, haar, kleding, gereedschap niet in aanraking kunnen komen met bewegende onderdelen zoals: ventilatoren, tandwielen, rollen en assen, draadspoelen. Raak tandwielen niet aan wanneer de draadtoevoer ingeschakeld is. Het buitenwerking stellen van het beveiligingsmechanisme op de draadaanvoer unit is buitengewoon gevaarlijk en ontheft de fabrikant van alle verantwoordelijkheid voor letsel en schade aan personen en hun eigendommen.



Houdt tijdens het tijdens het laden en toevoeren van de draad uw hoofd weg van de MIG/MAG toorts. De uitgaande draad kan ernstig letsel veroorzaken aan handen, gezicht en ogen.



Raak zojuist gelaste voorwerpen niet aan, de grote hitte kan brandwonden veroorzaken.

Volg alle veiligheidsvoorschriften op, ook tijdens bewerkingen na het lassen. Er kunnen tijdens het afkoelen van het werkstuk nog slakken loslaten.



Controleer vooraf of de toorts koud is voor u begint met lassen of met onderhoud begint.



Overtuig u ervan dat de koelunit is uitgeschakeld voordat u de leidingen van de koelvloeistof losmaakt. De hete vloeistof uit de leidingen kan ernstige brandwonden veroorzaken.



Houd een verbanddoos binnen handbereik. Onderschat brandwonden of andere verwondingen nooit.



Overtuigt u er voor dat u vertrekt van dat de werkplek goed is opgeruimd, zo voorkomt u ongevallen.

1.3 Bescherming tegen rook en gasen



Rook, gasen en stoffen die tijdens het lassen vrijkomen, kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Onder bepaalde omstandigheden kan de lasrook kanker veroorzaken en bij zwangerschap de foetus schaden.

- Houdt u hoofd ver van de lasrook en gasen.
- Zorg voor goede ventilatie, natuurlijke of mechanische, op de werkplek.
- Gebruik bij slechte ventilatie maskers of verse lucht helmen.
- Bij het lassen in extreem kleine ruimten verdient het aanbeveling de lasser door een collega buiten de ruimte scherp in de gaten te laten houden.
- Gebruik geen zuurstof om te ventileren.
- Controleer of de afzuiging goed werkt door regelmatig na te gaan of schadelijke gasen in de luchtmonsters onder de norm blijven.
- De hoeveelheid en de mate van gevaar van de rook hangt af van het materiaal dat gelast wordt, het lasmateriaal en het schoonmaakmiddel dat is gebruikt om het werkstuk schoon en vetvrij te maken. Volg de aanwijzingen van de fabrikant en de bijgeleverde technische gegevens.
- Las niet direct naast plaatsen waar ontvet of geleverd wordt.
- Plaats gasflessen buiten of in goed geventileerde ruimten.

1.4 Brand en explosie preventie



Het las proces kan brand en/of explosies veroorzaken.

- Verwijder alle brandbare en lichtontvlambare producten van de werkplek en omgeving.
- Brandbare materialen moeten minstens op 11 meter (35 voet) van de lasplaats worden opgeslagen of ze moeten goed afgeschermd zijn.
- Vonken en gloeiende deeltjes kunnen makkelijk ver weg springen, zelfs door kleine openingen. Geef veel aandacht aan de veiligheid van mens en werkplaats.
- Las nooit boven of bij containers die onder druk staan.
- Las nooit in gesloten containers of buizen. Resten van gas, brandstof, olie of soortgelijke stoffen kunnen explosies veroorzaken.
- Las niet op plaatsen waar explosieve stoffen, gasen of dampen zijn.
- Controleer na het lassen of de stroomtoevoer niet per ongeluk contact maakt met de aardkabel.
- Installeer brandblusapparatuur in de omgeving van de werkplek.

1.5 Voorzorgmaatregelen voor het gebruik van gasflessen



Gasflessen zijn onder druk gevuld en kunnen exploderen als de veiligheidsvoorschriften niet in worden nageleefd bij vervoer, opslag en gebruik.

- De flessen moeten rechtop verankerd staan aan een muur of een andere stevige constructie zodat ze niet per ongeluk kunnen omvallen of tegen iets aanstoten.
- Draai de beschermdop van het ventiel goed vast tijdens transport, bij het aansluiten en bij het lassen.
- Stel de flessen niet bloot aan direct zonlicht of grote temperatuurschommelingen. Stel de flessen niet bloot aan extreme koude of hoge temperaturen.
- Laat de gasflessen niet in aanraking komen met open vuur, elektrische stroom, lastoortsen of elektrische klemmen of met wegspringende vonken en splinters.
- Houdt de gasflessen altijd uit de buurt van las- en stroomcircuits.
- Draai uw gezicht af wanneer u het ventiel van de gasfles open draait.
- Draai het ventiel van de gasfles na het werk altijd dicht.
- Las nooit aan gasflessen die onder druk staan.
- Een persluchtfles onder druk mag nooit direct gekoppeld worden aan het reduceerventiel van de lasmachine. De druk zou hoger kunnen zijn dan het vermogen van het reduceerventiel waardoor hij zou kunnen exploderen.

1.6 Beveiliging tegen elektrische schokken



Elektrische schokken kunnen dodelijk zijn.

- Vermijd het aanraken van spanningvoerende delen binnen of buiten de lasapparatuur terwijl de apparatuur zelf onder spanning staat (toortsen, klemmen, massakabels, elektroden, draden, haspels en spoelen zijn elektrisch verbonden met het lascircuit).
- Zorg voor elektrische isolatie van het systeem en de bediener door droge vloeren en ondergronden te gebruiken die voldoende geïsoleerd zijn van het massa- en aardingspotentialaal.
- Overtuigt u ervan dat de machine goed is aangesloten aan de contactdoos en dat de krachtbron voorzien is van een aardkabel.
- Raak nooit twee toortsen of elektrodehouders tegelijk aan.
- Stop direct met lassen als u een elektrische schok voelt.



Het instrument om de boog te ontsteken en te stabiliseren is ontworpen voor handmatig of mechanisch gestuurd gebruik.

1.7 Elektromagnetische velden en storingen



Personen die een pacemaker hebben moeten eerst hun arts raadplegen voor zij las- of plasma snij werkzaamheden gaan uitoefenen.



De stroom die intern en extern door de kabels van de machine gaat veroorzaakt een elektromagnetisch veld rondom de kabels en de machine.

- Deze elektromagnetische velden zouden een negatief effect kunnen hebben op mensen die er langere tijd aan bloot gesteld zijn. (de juiste effecten zijn nog onbekend).
- Elektromagnetische velden kunnen storingen veroorzaken bij hulpmiddelen zoals pacemakers en gehoorapparaten.

1.7.1 EMC classificatie in overeenstemming met: EN 60974-10/A1:2015.

Klasse B

Klasse B apparatuur voldoet aan de elektromagnetische eisen van aansluiting zowel wat betreft de industriële omgeving als de woonomgeving, inclusief de woonomgeving waar de stroomvoorziening wordt betrokken van het netwerk en dus met een lage spanning.

Klasse A

Klasse A apparatuur is niet bedoeld om te gebruiken in de woonomgeving waar de stroom geleverd wordt via het normale netwerk met lage spanning. In een dergelijke omgeving kunnen zich potentiële moeilijkheden voordoen bij het veilig stellen van de elektromagnetische aansluiting van klasse A apparatuur veroorzaakt door geleiding of storing door straling.

Zie voor meer informatie: GEGEVENSPLAAT of TECHNISCHE KENMERKEN.

1.7.2 Installatie, gebruik en evaluatie van de werkplek

Deze apparatuur is gebouwd volgens de aanwijzingen in de geharmoniseerde norm EN 60974-10/A1:2015 en wordt gerekend tot de Klasse A. Deze apparatuur dient uitsluitend voor professionele doeleinde te worden gebruikt in een industriële omgeving. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door gebruik van de apparatuur in een huishoudelijke omgeving.



De gebruiker moet een vakkundig iemand zijn die zich verantwoordelijk voelt voor de apparatuur en er gebruik van maakt volgens de richtlijnen van de fabrikant. Wanneer zich elektromagnetische storingen voordoen moet de lasser de problemen oplossen zonodig met de technische assistentie van de fabrikant.



In ieder geval dient de elektromagnetische storing zodanig gereduceerd te worden dat het geen hinder meer vormt.



Voor de installatie dient de gebruiker de risico's te evalueren die elektromagnetische storingen zouden kunnen opleveren voor de directe omgeving, hierbij in het bijzonder lettend op de gezondheidsrisico's voor personen op en in de omgeving van de werkplek, bij voorbeeld mensen die een pacemaker of een gehoorapparaat hebben.

1.7.3 Eisen voor het leidingnet

Apparatuur op hoogspanning kan, ten gevolge van de eerste stroom die wordt betrokken van het gewone netwerk, de kwaliteit beïnvloeden van de stroom van het hoogspanningsnet. Daarom zijn aansluitingsbeperkingen of eisen ten aanzien van de maximaal toelaatbare stroomsterkte van wisselstroom (Z_{max}) of de noodzakelijke minimale toevoer (S_{sc}) capaciteit op de interface van het normale hoogspanning netwerk (punt van normale koppeling, PCC) kan van toepassing zijn bij sommige typen apparatuur. (zie de technische informatie). In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de installateur of van de gebruiker van de apparatuur om zich ervan te vergewissen, zonodig door de netwerkbeheerder te raadplegen, dat de apparatuur mag worden aangesloten. In het geval er storingen optreden kan het aanbeveling verdienen om verdere voorzorgmaatregelen te nemen zoals het filteren van de stroomtoevoer.

Het is ook noodzakelijk om de mogelijkheid te overwegen de stroomkabel af te schermen.

Zie voor meer informatie: TECHNISCHE KENMERKEN.

1.7.4 Voorzorgsmaatregelen voor kabels

Om de effecten van de elektromagnetische velden zo klein mogelijk te houden dient u de hieronder staande richtlijnen te volgen:

- Vermijdt dat de kabels rond uw lichaam draaien.
- Vermijdt dat u tussen de aard- en de laskabel in staat, (houdt beide aan één kant).
- De kabels moeten zo kort mogelijk gehouden worden, bij elkaar gehouden op of zo dicht mogelijk bij de grond.
- Plaats de apparatuur op enige afstand van de werkplek.
- Houdt de kabels ver verwijderd van andere kabels.

1.7.5 Geaarde verbinding van de installatie

Het wordt aanbevolen alle verbindingen van alle metalen onderdelen in de las machine en in de omgeving ervan te aarden. Deze verbindingen dienen te zijn gemaakt volgens de plaatselijk geldende veiligheids regels.

1.7.6 Het werkstuk aarden

Wanneer het werkstuk niet geaard is vanwege elektrische veiligheid, de afmeting of de plaats waar het staat kan het aarden van het werkstuk de straling verminderen. Het is belangrijk er aan te denken dat het aarden van het werkstuk zowel het gevaar voor de lasser op ongelukken als schade aan andere apparatuur niet mag vergroten. Het aarden moet volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften gebeuren.

1.7.7 Afscherming

Door het selectief afschermen van andere kabels en apparatuur in de directe omgeving kunnen de storingsproblemen afnemen.

Bij speciale toepassingen kan het worden overwogen de gehele lasplaats af te schermen.

1.8 IP Beveiligingsgraad

IP**IP23S**

- De kast voorkomt dat gevaarlijke onderdelen met de vingers of voorwerpen met een diameter tot 12.5mm kunnen worden aangeraakt.
- De kast beschermt tegen inregenen tot een hoek van 60° in verticale stand.
- De kast beschermt tegen de gevolgen van binnen druppelend water als de machine niet aanstaat.

1.9 Verwijdering



Verwijder elektrische apparatuur niet bij het normale afval!

In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de uitvoering daarvan in overeenstemming met de nationale wetgevingen, moet elektrische apparatuur die het einde van haar levenscyclus heeft bereikt, gescheiden worden ingezameld en naar een centrum voor nuttige toepassing en verwijdering worden gebracht. De eigenaar van de apparatuur dient bij de plaatselijke autoriteiten te informeren naar de erkende inzamelpunten. Door toepassing van de Europese richtlijn kunnen het milieu en de menselijke gezondheid worden verbeterd.

» Raadpleeg de website voor meer informatie.

2. HET INSTALLEREN



Het installeren dient te worden gedaan door vakkundig personeel met instemming van de fabrikant.



Overtuigt u ervan dat de stroom is uitgeschakeld voordat u gaat installeren.



Het is verboden om stroombronnen in serie of in parallel te schakelen.

2.1 Procedure voor het laden, vervoeren en lossen

- De machine is uitgerust met een handgreep voor transport.
- De machine is niet uitgerust met speciale hulpstukken voor bij het tillen.
- Gebruik een vorkheftruck maar let op dat de machine niet kantelt.



Til de machine niet aan de handgreep op.



Onderschat het gewicht van de apparatuur niet, zie de technische specificatie.
Beweeg of hang het apparaat nooit boven personen of voorwerpen.
Laat het apparaat niet vallen of botsen.

2.2 Plaatsen van de installatie



Houdt u aan onderstaande regels:

- Zorg ervoor dat de installatie en de aansluitingen goed toegankelijk zijn.
 - Plaats het apparaat niet in een te kleine ruimte.
 - Plaats het apparaat niet op een schuin aflopende ondergrond van meer dan 10° waterpas.
 - Plaats het apparaat in een droge, schone en goed geventileerde ruimte.
 - Bescherm het apparaat tegen hevige regen en tegen de zon.
- » Raadpleeg het gedeelte "Voorzorgmaatregelen voor het gebruik van gasflessen".

2.3 Aansluiting



De stroombron is voorzien van een primaire stroomkabel voor de aansluiting op het lichtnet.

De installatie kan worden gevoed door:

- 230V drie fase (3x230/400V-versie)
- 400 V drie fase

De werking van het apparaat wordt gegarandeerd voor spanningswaarden tot $\pm 15\%$ ten opzichte van de nominale waarde.



Om lichamelijk letsel en schade aan de apparatuur te voorkomen moet u de geselecteerde netspanning en de zekeringen controleren voor u de machine op het net aansluit. Controleer ook of het stopcontact geaard is.



De machine kan gevoed worden door een stroomaggregaat als deze een stabiele voedingsspanning garandeert van $\pm 15\%$ van de door de fabrikant voorgeschreven nominale behoefte, zodat onder alle werkomstandigheden en met maximale capaciteit gelast kan worden. Wij adviseren bij één fase lasapparaat een stroomaggregaat te gebruiken die tweemaal het vermogen van de stroombron geeft, in geval van drie fase lasapparaat is dit 1½. Het gebruik van een stroomaggregaat met elektrische bediening wordt aangeraden.



Ter bescherming van de gebruikers moet de installatie goed geaard zijn. De stroom kabel is voorzien van een aarde kabel (geel-groen), en moet worden verbonden met een geaarde stekker. Deze geel/groene draad mag nooit worden gebruikt met andere stroomdraden. Controleer de aardverbinding op de werkplek en of de stopcontacten in goede staat verkeren. Installeer alleen stekkers die voldoen aan de veiligheid eisen.



Het elektrische systeem moet worden aangesloten door vakkundig technisch personeel met de juiste kwalificaties en volgens de nationale veiligheids normen.


2.4 Installeren

2.4.1 Aansluiting voor het MMA lassen



De aansluiting zoals u die ziet op de afbeelding is de algemene situatie bij MMA lassen, d.w.z. de elektrodehouder is verbonden met de plus pool en de aardklem met de min pool.


Wilt u lassen met een omgekeerde polariteit dan dient u de te verwisselen, sommige electrode vragen hierom.

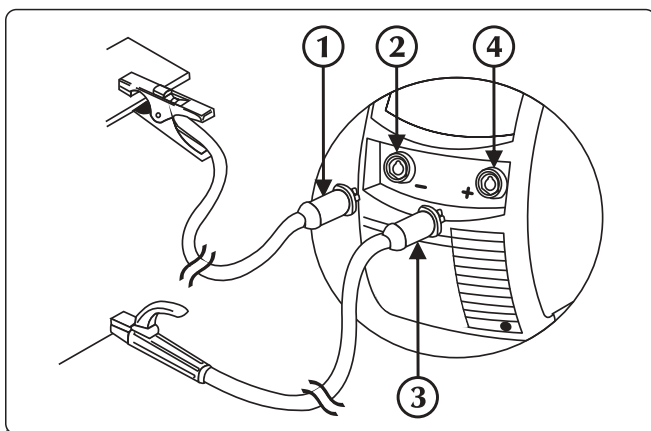

- ① Connector voor aardingsklem
- ② Negatief contactpunt (-)
- ③ Connector voor elektrodehouder
- ④ Positief contactpunt (+)

- Verbind de aardklem aan de negatieve snelkoppeling (-) van de stroombron. Plaats de stekker en draai met de klok mee tot hij stevig vast zit.
- Verbind de elektrodehouder aan de positieve snelkoppeling (+) van de stroombron. Plaats de stekker en draai met de klok mee tot hij stevig vast zit.

2.4.2 Verbinding voor GUTSEN

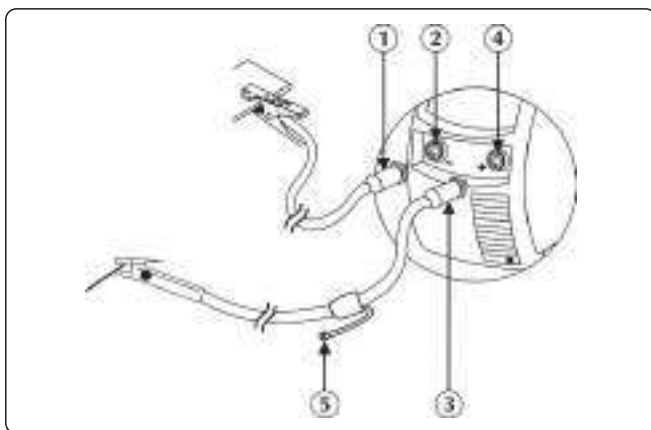


- ① Connector voor aardingsklem
- ② Negatief contactpunt (-)
- ③ Connector ARC-AIR-klem
- ④ Positief contactpunt (+)
- ⑤ Aansluiting voor luchtslang

- Verbind de aardklem aan de negatieve snelkoppeling (-) van de stroombron.
- Verbind de kabelconnector van de ARC-AIR-klem met de plusstekker (+) van de generator.
- Sluit vervolgens de persluchttoevoer aan op de persluchtleiding.

2.4.3 Aansluiting voor het TIG lassen



De aansluiting in de afbeelding geeft als resultaat een las met directe polariteit. Om een las met omgekeerde polariteit te verkrijgen moet de aansluiting worden omgewisseld.

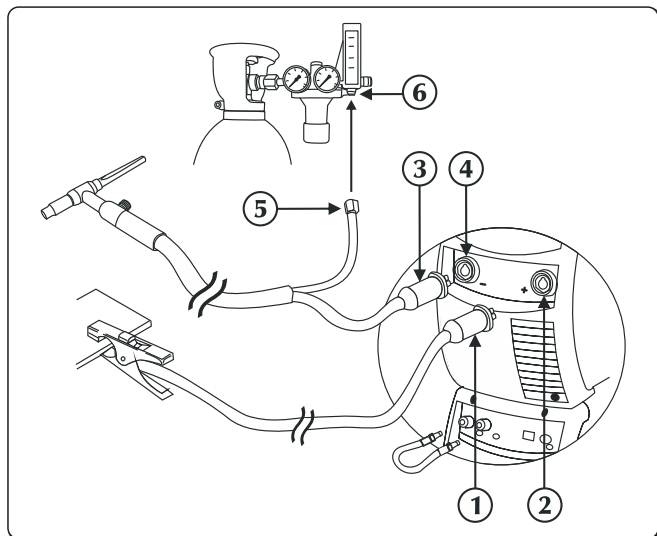

- ① Connector voor aardingsklem
- ② Positief contactpunt (+)
- ③ TIG toorts aansluiting
- ④ Negatief contactpunt (-)
- ⑤ Gasleiding connector
- ⑥ Druk regelaar


- Verbind de aardklem aan de positieve snelkoppeling (+) van de stroombron. Plaats de stekker en draai met de klok mee tot hij stevig vast zit.
- Verbind de TIG-toortsconnector aan op de minbus (-) op de stroombron. Plaats de stekker en draai met de klok mee tot hij stevig vast zit.
- Verbind de gastoevoer van de TIG toorts apart aan het reduceerventiel.



U doseert de gastoevoer met de regelkraan die over het algemeen op de TIG toorts lastang zit.



- Verbindt de slang voor koelvloeistof (kleur rood) van de toorts met de snelkoppeling (kleur rood - symbool ) van de koelunit.
- Verbindt de slang voor koelvloeistof (kleur blauw) van de toorts met de snelkoppeling (kleur blauw - symbool ) van de koelunit.

2.4.4 Verbinding voor MIG/MAG lassen

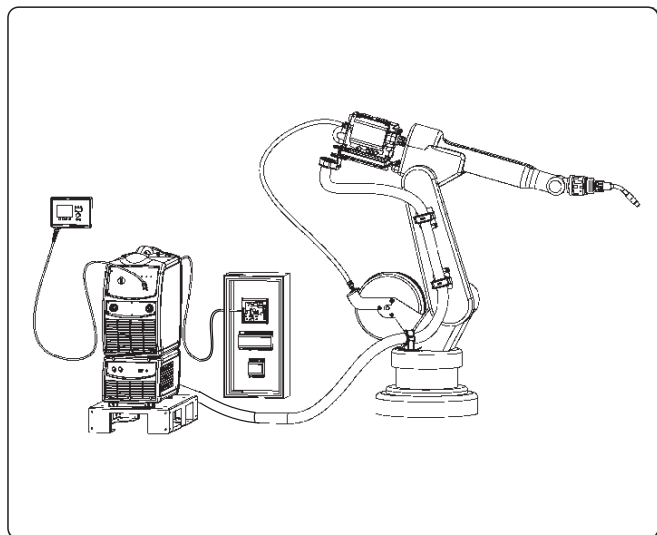

RI op externe cabinet



BOX RI

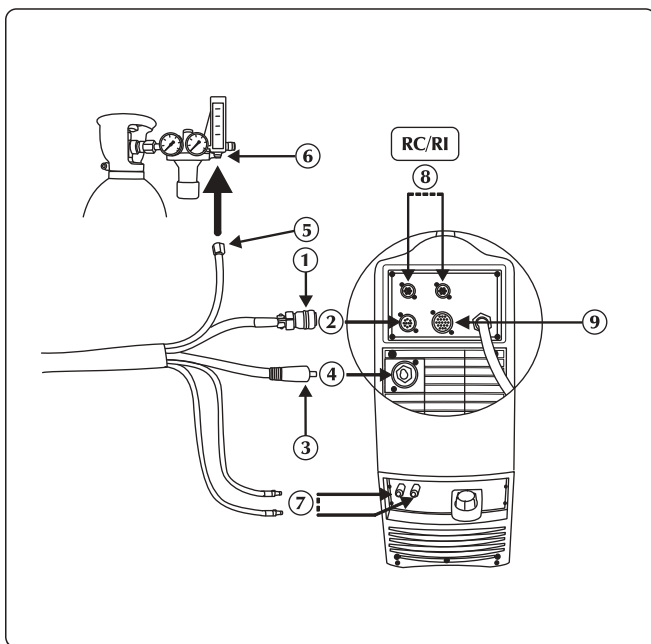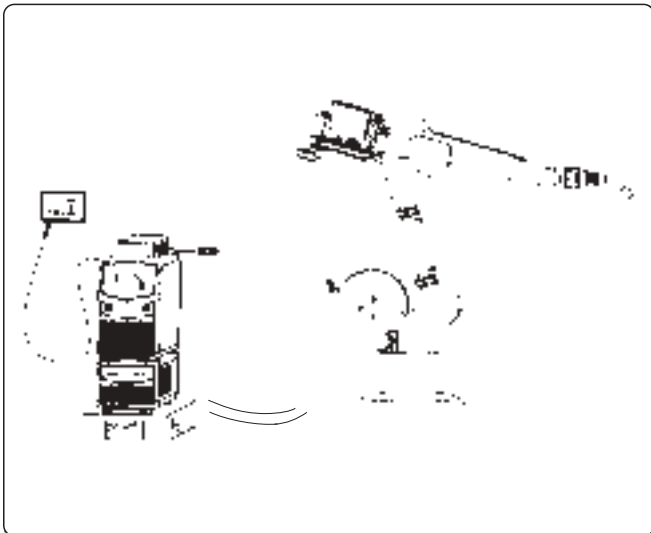

- ① Signaalkabel
- ② Ingang signaalkabel (CAN-BUS) (kabelbundel)
- ③ Stroomkabel
- ④ Ingang vermogenskabel (kabelbundel)
- ⑤ Gasbuis
- ⑥ Aansluiting gastoevoer
- ⑦ Koelvloeistof aansluiting
- ⑧ Signaalkabel (CAN-BUS) ingang (automatisering en robot besturing)
- ⑨ Signaalkabel CAN-BUS ingang (RC, RI...)


NL

- ▶ Verbindt de stroomkabel met het juiste contactpunt. Plaats de stekker en draai met de klok mee tot hij stevig vast zit.
- ▶ Verbindt de signaalkabel met de juiste aansluitklem. Plaats de aansluitklem en draai de ringmoer met de klok mee aan tot de delen goed vast zitten.
- ▶ Verbindt de gasslang met het reduceerventiel van de gasfles of aan het gastoevoer koppelstuk.
- ▶ Verbindt de slang voor de koelvloeistof (kleur blauw) van het tussenpakket met de snelkoppeling (kleur blauw - symbool ) van de koelunit.
- ▶ Verbindt de slang voor de koelvloeistof (kleur rood) van het tussenpakket met de snelkoppeling (kleur rood - symbool ) van de koelunit.
- ▶ Voor de controle van externe apparatuur (zoals RC, RI enz...) verbindt u de Can Bus signaal kabel aan de juiste kabelklem.
- ▶ Plaats de aansluitklem en draai de ringmoer met de klok mee aan tot de delen goed vast zitten.
- ▶ Voor de controle van externe apparatuur verbindt u de signaal kabel aan de juiste kabelklem.

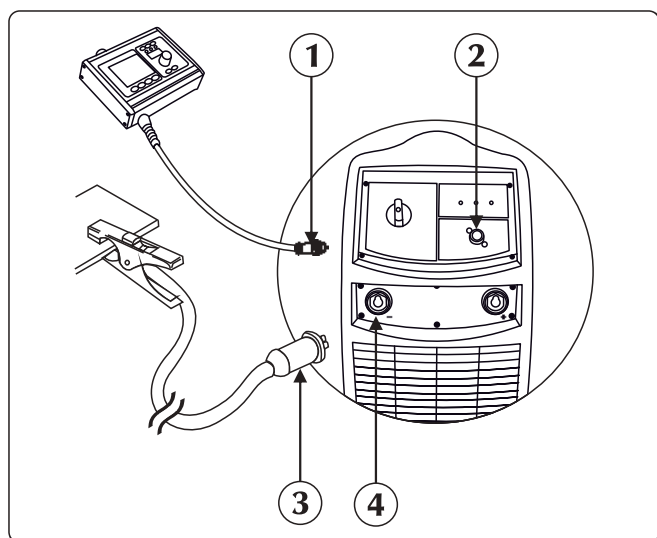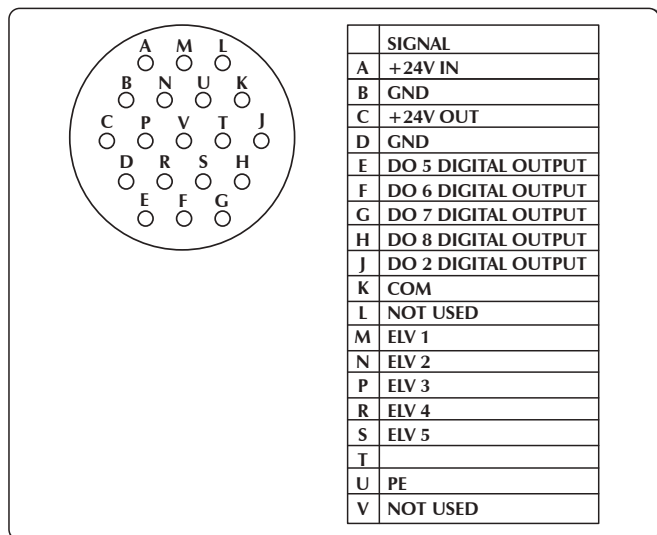

- ① Signaalkabel
- ② Verbinding
- ③ Connector voor aardingsklem
- ④ Negatief contactpunt (-)

- Verbind de signaalkabel van RC350 met de desbetreffende connector van de stroombron.
- Verbind de aardklem aan de negatieve snelkoppeling (-) van de stroombron.

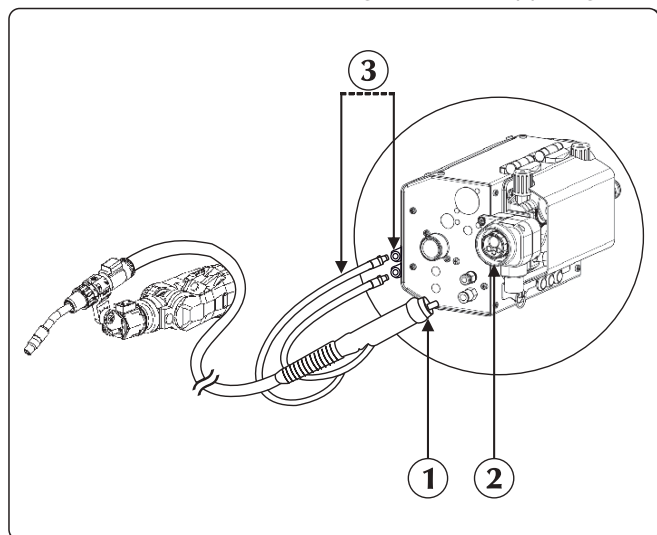


- ① Toorts aansluiting
- ② Verbinding
- ③ Koelvloeistof aansluiting

- Sluit de MIG/MAG toorts aan de centrale adapter aan en overtuig u ervan dat de bevestigingsring goed is vastgedraaid.
- Verbindt de slang voor koelvloeistof (kleur rood) van de toorts met de snelkoppeling (kleur rood - symbool ) van de koelunit.
- Verbindt de slang voor koelvloeistof (kleur blauw) van de toorts met de snelkoppeling (kleur blauw - symbool ) van de koelunit.


3. PRESENTATIE VAN DE INSTALLATIE

3.1 Achter paneel

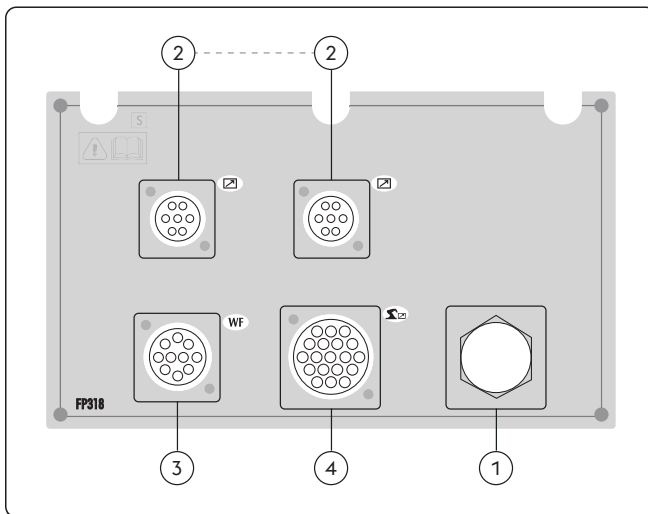


- ① **Elektriciteitskabel**
Verbindt de machine met het stroomnet.
- ② **Signaalkabel CAN-BUS ingang (RC, RI...)**
- ③ **Signaal kabel (CAN-BUS) (WF)**
- ④ **Signaal kabel (Robot)**

3.2 Paneel met contactpunten

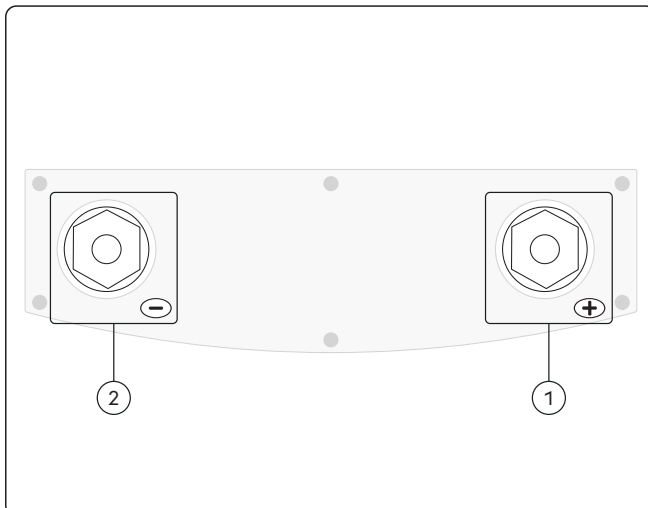


- ① **Positief contactpunt (+)**
Proces MMA: Aansluiting elektrode toorts
Proces TIG: Aansluiting aardingskabel
- ② **Negatief contactpunt (-)**
Proces MMA: Aansluiting aardingskabel
Proces TIG: Toortsaansluiting
MIG/MAG-proces: Aansluiting aardingskabel

3.3 Bedieningspaneel vooraan RC 350

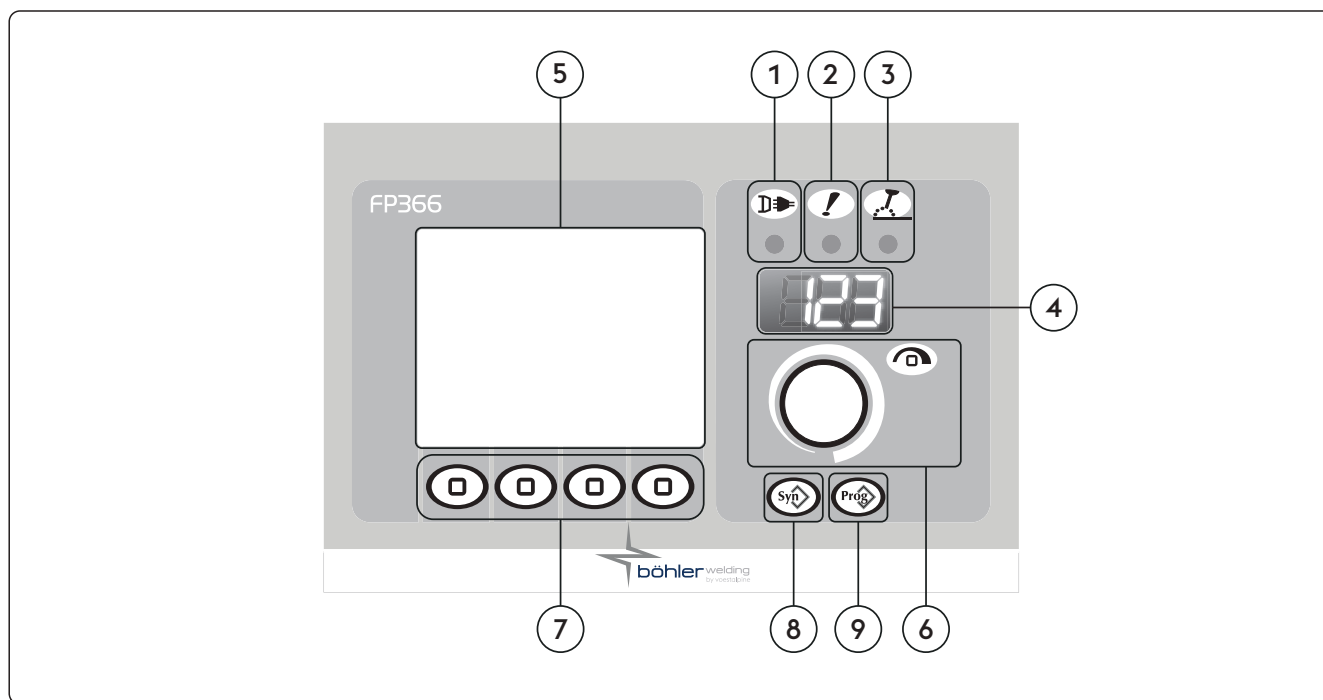

- 1**  **Voedingsled**
Geeft aan dat de stroom is ingeschakeld en de machine aan staat.
- 2**  **Algemeen alarm-led**
Geeft aan dat het beveiligingssysteem een mogelijke storing constateert zoals bij voorbeeld bij een te hoge temperatuur.
- 3**  **Actief vermogen-led**
Geeft aan dat de boogspanning is geactiveer.
- 4**  **7-segmenten display**
Zorgt ervoor dat u de waarden van de parameters kunt aflezen tijdens het opstarten van de machine, de instellingen, de stroomtoevoer en de voltage tijdens het lassen, en de alarm codes.
- 5**  **LCD display**
Zorgt ervoor dat u de waarden van de parameters kunt aflezen tijdens het opstarten van de machine, de instellingen, de stroomtoevoer en de voltage tijdens het lassen, en de alarm codes.
Maakt het mogelijk dat alle handelingen direct getoond worden.
- 6**  **Belangrijkste instellingsknop**
Staat het opstarten toe. De keuze en de instelling van de las parameters.
- 7**  **Functietoetsen**
Hiermee kunnen de verschillende functies van de installatie geïnstalleerd worden:
 - Las-proces
 - Las methodes
 - Pulserende stroom
 - Grafische modus
- 8**  **Las programma's knop**
Hiermee kan een vooraf ingesteld lasprogramma geselecteerd worden via onderstaande informatie:
 - Soort draad
 - type gas
 - Draad diameter
- 9**  **Toets job**
Maakt het opslaan en besturen mogelijk van 240 las job die door de lasser gepersonifieerd zijn.

3.4 Bedieningspaneel vooraan

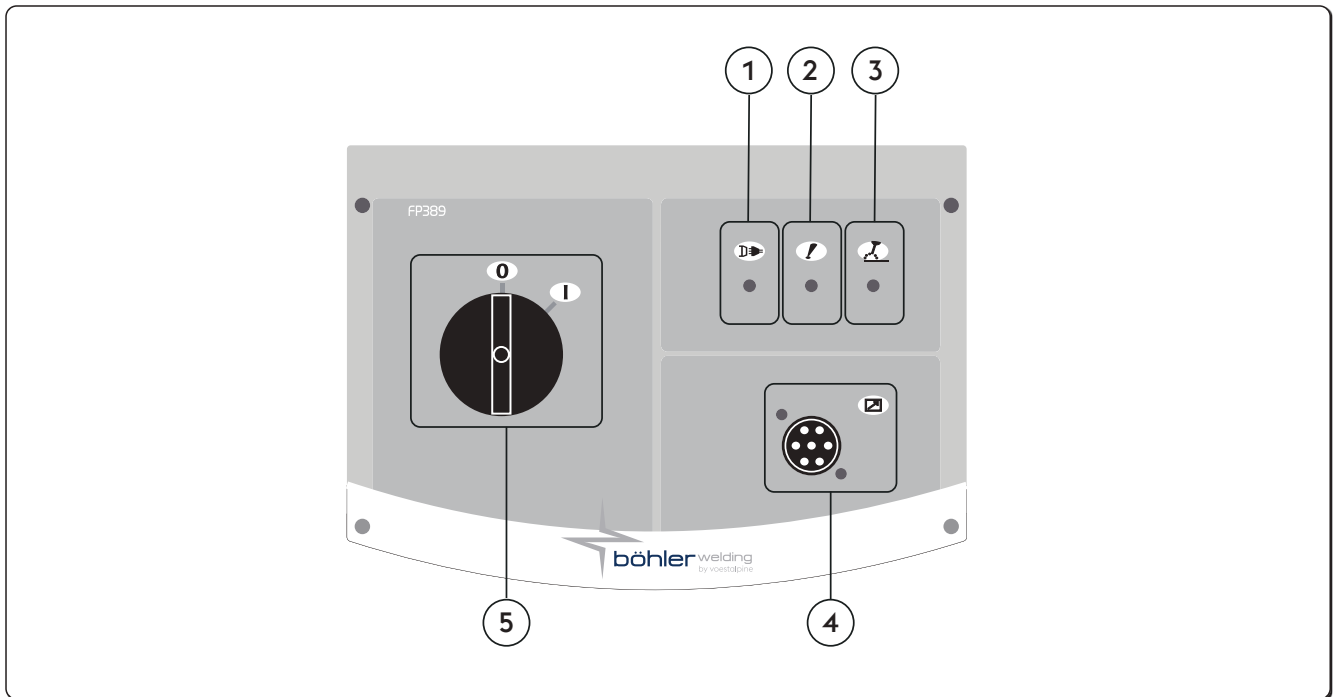

- 1 **Voedingsled**
Geeft aan dat de stroom is ingeschakeld en de machine aan staat.
- 2 **Algemeen alarm-led**
Geeft aan dat het beveiligingssysteem een mogelijke storing constateert zoals bij voorbeeld bij een te hoge temperatuur.
- 3 **Actief vermogen-led**
Geeft aan dat de boogspanning is geactiveer.
- 4 **Signaalkabel CAN-BUS ingang (RC, RI...)**
- 5 **An/uit schakelaar**
Voor de elektrische inschakeling van het systeem.
De schakelaar heeft 2 standen: "O" uit, "I" aan.

NL

4. GEBRUIK VAN APPARATUUR

4.1 Start scherm


Bij inschakeling voert het systeem een aantal controles uit om de correcte werking ervan te garanderen, met inbegrip van alle aangesloten apparaten. In dit stadium wordt de gas test ook uitgevoerd om de juiste aansluiting te controleren van het gastoevoer systeem.

4.2 Scherm Idle state

Na een bepaalde inactieve tijd komt de stroombron in de modus Idle:


Idle state

► Op het display verschijnt het volgende scherm.

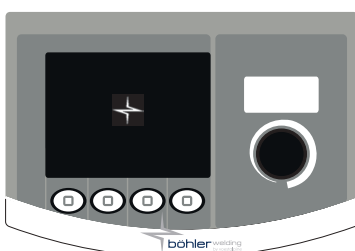

Heractivering

- Op het display verschijnt het volgende scherm.

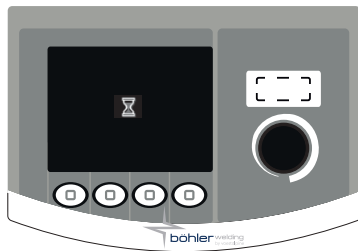


Statusovergang niet actief/actief

Om het systeem weer te activeren, hoeft men alleen op een willekeurige toets van het bedieningspaneel of de toets van de toorts of RC te drukken.

4.3 Hoofd scherm


Maakt de controle mogelijk van het systeem en het las proces en laat de hoofd instellingen zien.

4.4 Hoofdscherm MMA-proces

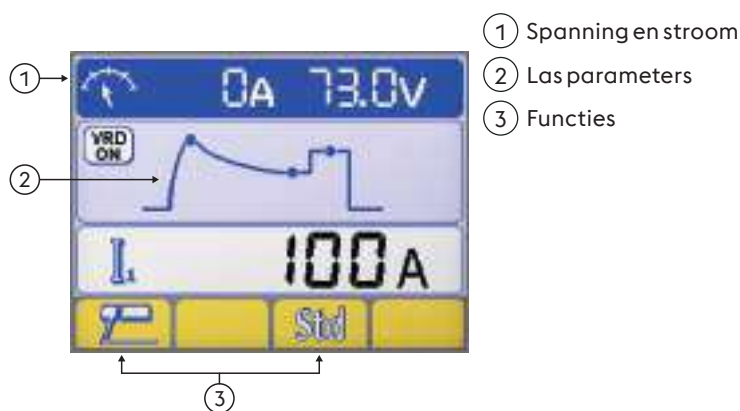


Spanning en stroom

Tijdens het lasproces worden het werkelijke stroom verbruik en het voltage getoond op het LCD display.

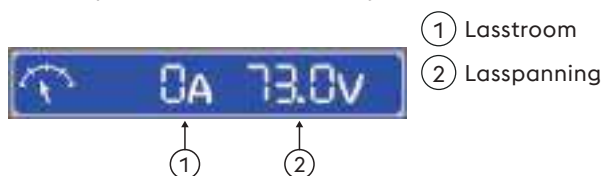


Las parameters

- Selecteer de gewenste parameter door de codeerknop in te drukken.

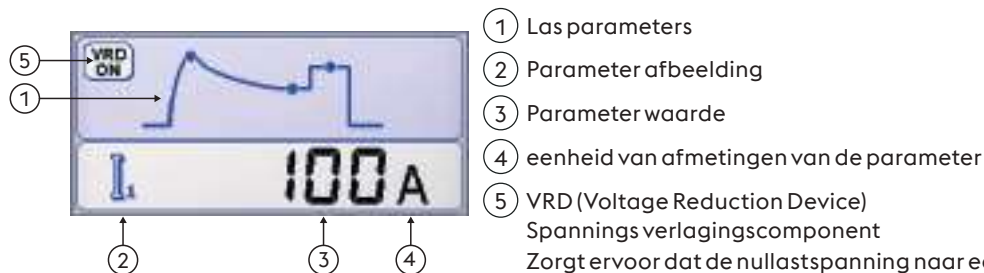


Funcies

Maakt het mogelijk de belangrijkste proces funcies en las methoden in te stellen.

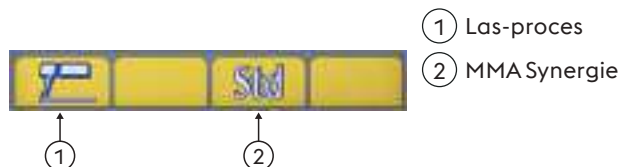

Las-proces

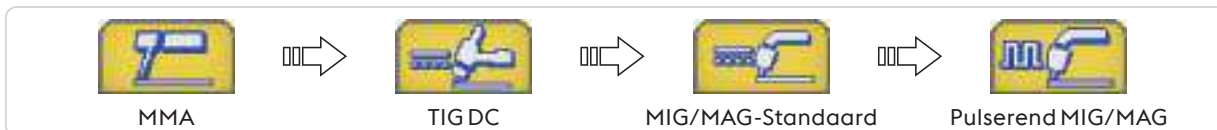

MMA Synergie



Hiermee kan de beste boogdynamiek worden ingesteld door het selecteren van het type elektrode dat u gaat gebruiken.


Het kiezen van de juiste dynamische boog maakt het mogelijk om het maximaal profijt uit de stroombron te halen zodat de best mogelijk las prestatie wordt behaald.



Perfekte lasbaarheid van de gebruikte elektrode wordt niet gegarandeerd.


De lasbaarheid is afhankelijk van de kwaliteit en de staat waarin het artikel verkeerd, de werk- en lascondities, en vele mogelijke toepassingen, enz.

4.5 Hoofdscherm TIG-proces

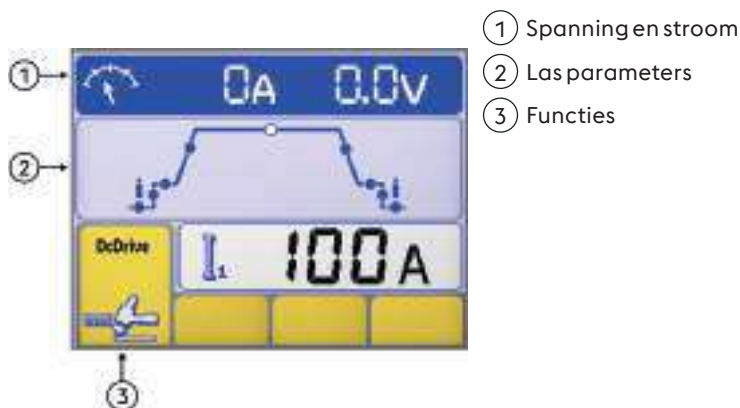


Spanning en stroom

Tijdens het lasproces worden het werkelijke stroom verbruik en het voltage getoond op het LCD display.


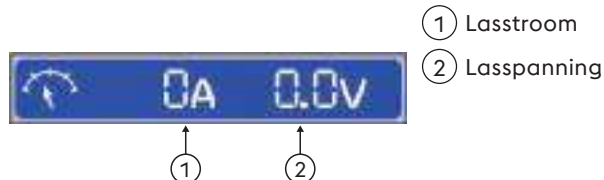


Las parameters

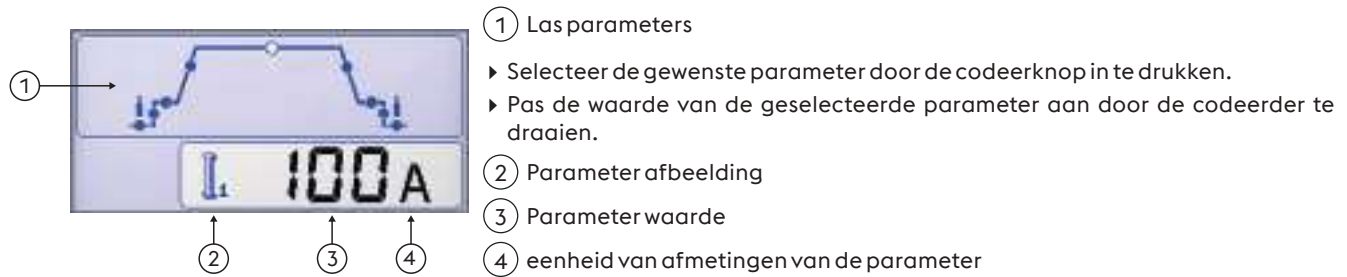


Functies

Maakt het mogelijk de belangrijkste proces functies en las methoden in te stellen.

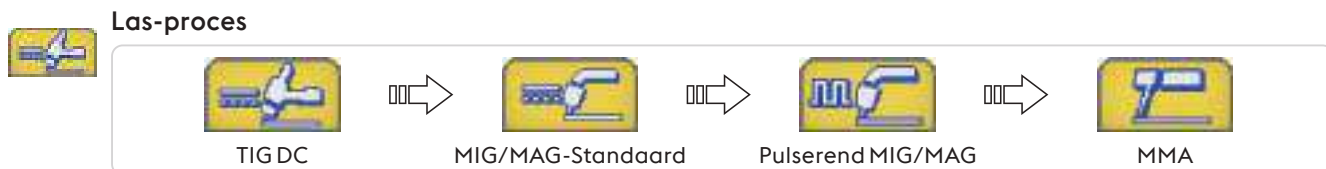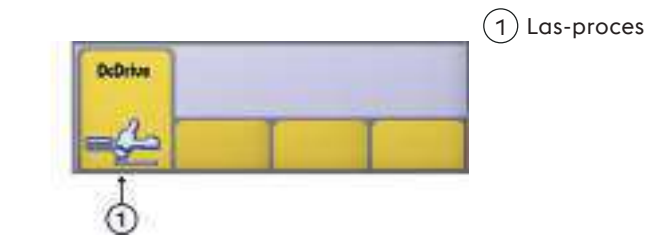


4.6 Hoofdscherm MIG/MAG-proces

Basisscherm

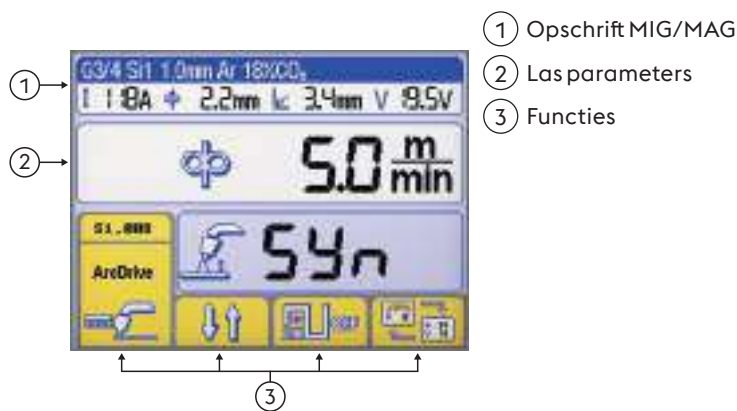


Grafisch scherm

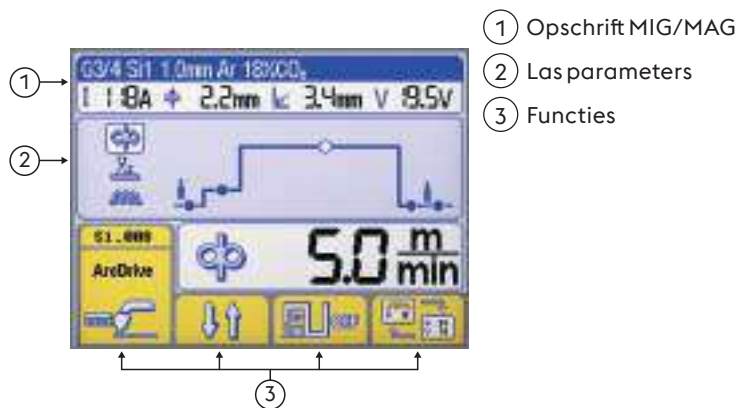

Opschrift MIG/MAG


Maakt bepaalde belangrijke informatie zichtbaar die betrekking hebben op het geselecteerde proces.

 Geselecteerde synergische gebogen lijn



- ① type vul metaal
- ② Draad diameter
- ③ type gas

 Las parameters



- ① Lasstroom
- ② Stukdikte
- ③ Hoeklasnaad "a"
- ④ Lasspanning

Las parameters (Basisscherm)


► Selecteer de gewenste parameter door de codeerknop in te drukken.



- ① Las parameters
- ② Parameter afbeelding
- ③ Parameter waarde
- ④ eenheid van afmetingen van de parameter

Las parameters (Grafisch scherm)


► Selecteer de gewenste parameter door de codeerknop in te drukken.

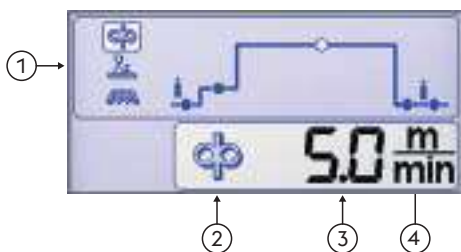

- ① Las parameters
- ② Parameter afbeelding
- ③ Parameter waarde
- ④ eenheid van afmetingen van de parameter

Funcities

Maakt het mogelijk de belangrijkste proces functies en las methoden in te stellen.

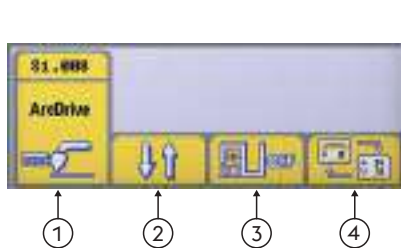

- ① Las-proces
- ② Las methodes
- ③ Dubbel puls
- ④ Soort scherm



Las-proces





Las methodes

Maakt de keuze mogelijk van de las methode



2 Fasen

De knop indrukken activeert voor de gastoevoer geeft stroom naar de draad en laat hem vooruit gaan; als de knop wordt losgelaten worden de gasdruk en de stroomtoevoer uitgeschakeld.



4 Fasen

Bij 4 fasen zorgt de eerste indruk van de knop ervoor dat het gas gaat stromen met handmatige vooraf gas tijd, het loslaten van de knop activeert de stroomtoevoer naar de draad. Bij de volgende druk op de knop stopt de draad en laat het uiteindelijke proces van start gaan waardoor de stroom afloopt naar 0; laat u uiteindelijk de knop los dan zal de gastoevoer stoppen.



Crater filler

Zorgt ervoor dat u kunt lassen met drie verschillende kracht niveaus die u direct kunt kiezen en controleren door de knop op de toorts te gebruiken.

De eerste druk op de knop maakt dat de gastoevoer van start gaat, activeert de stroomtoevoer naar de draad en voedt hem met de vooraf ingestelde snelheid op de parameter (tijdens het instellen) en met de relatieve synergische waarden van de las parameters.

Als de knop op de toorts wordt losgelaten, veranderen de snelheid van de draad en de relatieve synergie van de parameters automatisch naar de waarden zoals die op het controle paneel zijn ingesteld.

Bij de volgende druk op de knop van de toorts brengt de snelheid van de draad en de relatieve synergie van de parameters tot de vooraf ingestelde (tijdens de instelling) parameter waarden van de gaten vuller.

Het loslaten van de knop op de toorts stopt de draadtoevoer en levert de energie voor het terug branden van de na-gas fase.



Manueel/Robot

Maakt de functies mogelijk evenals het werken met de parameters zowel bij handmatig als robot gestuurd lassen



Dubbel puls



Dubbel puls actief



Dubbel puls niet actief



Soort scherm

Hiermee kan van weergave worden gewisseld tussen:



Basisscherm



Grafisch scherm

NL

Synergische lijnen scherm



Synergie

Hiermee kan een vooraf ingesteld lasprogramma (synergie) geselecteerd worden via onderstaande informatie

Selectie lasproces




► Open het scherm "synergische programma's" door de toets  ten minste een seconde ingedrukt te houden.

► Selecteer het gewenste proces via de toetsen  


► Druk op de knop  om naar de volgende stap te gaan.



Las-proces

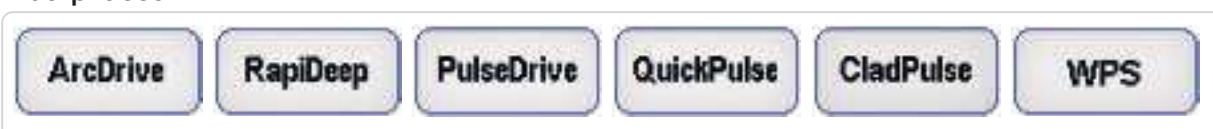

Selectiescherm synergie Soort materiaal/Soort gas

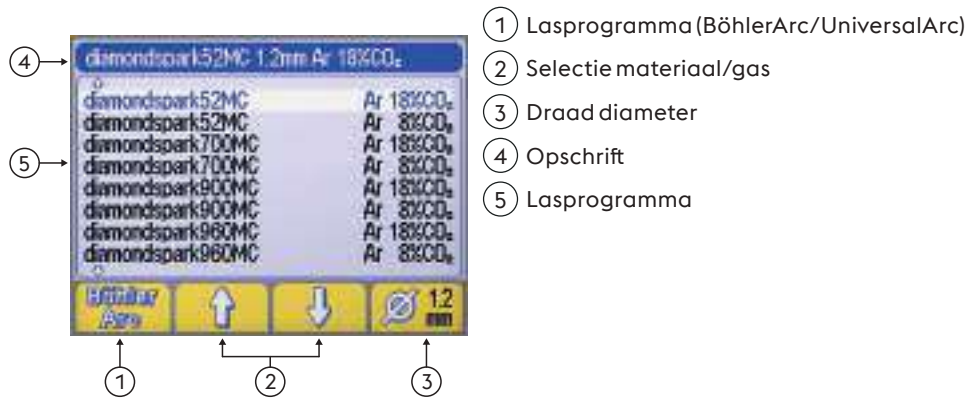

Lasprogramma

Maakt de keuze mogelijk van de lasprogramma



BöhlerArc



UniversalArc



Selectie materiaal/gas

Voor keuze van:

- type vul metaal
- type gas



Selecteer het materiaal/gas door de decoder te draaien.



Draad diameter

Kunt u kiezen uit de volgende draad diameter (mm).



①



Opschrift

Maakt bepaalde belangrijke informatie zichtbaar die betrekking hebben op het geselecteerde proces.



NO PROGRAM


Geeft aan dat de geselecteerde synergische curve niet beschikbaar is of niet overeenkomt met de rest van de systeeminstellingen.

4.7 Programma's scherm



Maakt het opslaan en besturen mogelijk van 240 las job die door de lasser gepersonifieerd zijn.

Programma's (JOB)

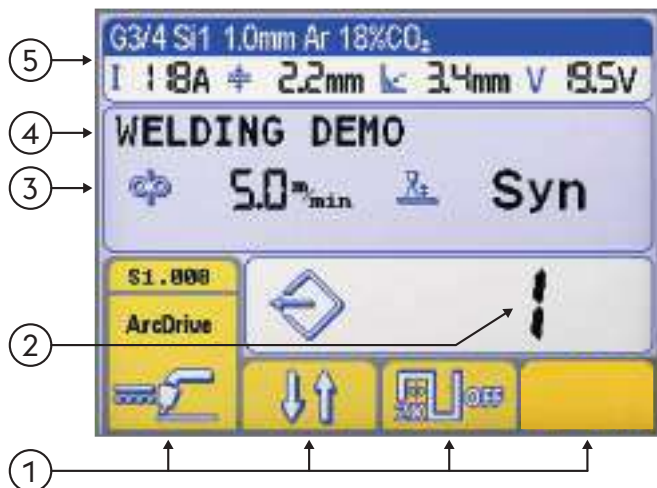

- ① Functies
- ② Nummer van het geselecteerde programma
- ③ Hoofd parameters van het geselecteerde programma
- ④ Beschrijving van het geselecteerde programma
- ⑤ Opschrift

Raadpleeg de paragraaf "Hoofdscherm"

Programma opslaan



- Start het menu "programma opslaan" door de knop.  ten minste een seconde ingedrukt te houden.



- Selecteer het gewenste programma (of het lege geheugen) door de decoder te draaien.

--- Geheugen leeg

Programma opgeslagen

- Bevestig de handeling door de knop in te drukken .
- Bewaar alle huidige instellingen van het geselecteerde programma door de knop in te drukken. .



Introduceer een beschrijving van het programma.

- Selecteer de gewenste letter door de decoder te draaien.
- Sla de geselecteerde letter op door de decoder in te drukken.
- Maak de laatste opdracht ongedaan door de knop in te drukken. .
- Bevestig de handeling door de knop in te drukken .
- Bevestig de handeling door de knop in te drukken .

-  Het opslaan van een nieuw programma in een reeds vol geheugen maakt het noodzakelijk het geheugen te wissen op de voorgeschreven manier.



- Bevestig de handeling door de knop in te drukken .
- Wis het geselecteerde programma door de knop in te drukken. .
- Hervat de procedure opslaan.

Programma ontsluiten



- ▶ Haal het 1e beschikbare programma terug door de knop in te drukken .
- ▶ Selecteer het gewenste programma door de decoder te draaien.
- ▶ Selecteer het gewenste programma door de knop in te drukken. .
- ▶ Alleen de werkprogramma's in het geheugen worden getoond, de programma's die niet in gebruik zijn worden automatisch overgeslagen.

Programma opheffen



- ▶ Selecteer het gewenste programma door de decoder te draaien.
- ▶ Wis het geselecteerde programma door de knop in te drukken. .
- ▶ Bevestig de handeling door de knop in te drukken .



- ▶ Bevestig de handeling door de knop in te drukken .
- ▶ Wis het geselecteerde programma door de knop in te drukken. .

5. SETUP

NL

5.1 Set up en instelling van de parameters

Zorgt voor het instellen en regelen van een serie extra parameters voor een betere en meer nauwkeurige controle van het lassysteem.

De instelling van de parameters is afhankelijk van het geselecteerde lasproces en hebben een numerieke codering.

Beginnen met de set up



- ▶ Door de encoder-toets 5 seconden in te drukken.
- ▶ De toegang wordt bevestigd door de aanduiding 0 op het display.

Selectie en instelling van de gewenste parameters

- ▶ Draai de codeerknop totdat de numerieke code voor de parameter weergegeven wordt.
- ▶ Als de codeerknop op dat moment wordt ingedrukt wordt de ingestelde waarde voor deze parameter weergegeven en ingesteld.

Set up verlaten

- ▶ Om het gedeelte 'regeling' te verlaten de codeerknop opnieuw indrukken.
- ▶ Om de set up te verlaten, ga naar parameter "0" (opslaan en afsluiten) en de codeerknop in.
- ▶ Bevestig de handeling door de knop in te drukken .
- ▶ Om de wijziging op te slaan en de instelling te verlaten drukt u op de knop: .

5.1.1 Lijst parameters in de set up (MMA)

0

Opslaan en afsluiten

Om de wijzigingen op te slaan en de parameter te verlaten.



1

Reset

Om alle parameter weer op de fabrieksinstelling terug te brengen.



3

Hot start

Voor het regelen van de waarde van de hot start in MMA.

Voor een min of meer warme start in de fases van de ontsteking van de boog wat de startprocedure makkelijker maakt.



Standard (Basisch/Rutiel)

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
1/off	500%	80%

Cellulose-elektrode

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
1/off	500%	150%

CrNi-elektrode

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
1/off	500%	100%

Aluminium elektrode

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
1/off	500%	120%

Gietijzeren elektrode

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
1/off	500%	100%

7

Lasstroom

Voor het afstellen van de lasstroom.



Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
3 A	Imax	100 A

8

Arc force

Voor het regelen van de waarde van de Arc force in MMA.

Voor een min of meer krachtige dynamische reactie tijdens het lassen waardoor het werken voor de lasser gemakkelijker wordt.

Door de waarde van de arc-force te verhogen wordt de kans op vastkleven van de elektrode verlaagd.



Standard (Basisch/Rutiel)

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0/uit	500%	80%

Cellulose-elektrode

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0/uit	500%	350%

CrNi-elektrode

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0/uit	500%	30%

Aluminium elektrode

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0/uit	500%	100%

Gietijzeren elektrode

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0/uit	500%	70%

204

Dynamic power control (DPC)



Maakt het mogelijk de gewenste V/A karakteristiek te selecteren.

I=C Constante boog

De toe- of afname van de booglengte heeft geen effect op de lasstroom.

Aanbevolen voor elektrode: Basisch, Rutiel, Acid, Staal, Gietijzer

1÷20 Afbouwende karakteristiek met slopeafstelling

De verlenging van de booglengte heeft een verlaging van de lasstroom tot gevolg (en omgekeerd) dit in de verhouding ampere staat tot voltage van 1 tot 20.

Aanbevolen voor elektrode: Cellulose, Aluminium

P=C Wet van behoud van energie

De verlenging van de booglengte veroorzaakt een verlaging van de lasstroom (en omgekeerd) en wel volgens de formule $V \cdot I = K$

Aanbevolen voor elektrode: Cellulose, Aluminium

Waarde	Fabrieksinstelling
I=C	X
1÷20	-
P=C	-

312

Spanning booguitschakeling



Voor het instellen van de waarde van de spanning om de elektrische boog wordt uitgeschakeld.

Hierdoor worden de werkomstandigheden die zich voordoen beter beheerst.

Bij het puntlassen bijvoorbeeld zorgt een lage waarde van de spanning voor een minder grote vlam als de elektrode van het werkstuk wordt verwijderd waardoor spatten, verbranding en oxidatie van het werkstuk afnemen.



Stel de spanning voor het uitschakelen van de boog nooit hoger in dan nul lading spanning van de stroombron.

Standard (Basisch/Rutiel)

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0/uit	U0max	57.0 V

Cellulose-elektrode

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0/uit	U0max	70.0 V

CrNi-elektrode

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0/uit	U0max	57.0 V

Aluminium elektrode

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0/uit	U0max	57.0 V

Gietijzeren elektrode

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0/uit	U0max	57.0 V

399

Verplaatsingssnelheid



Hiermee wordt de snelheid ingesteld waarmee het laswerk wordt uitgevoerd.

Default cm/min: referentiesnelheid voor manueel lassen.

Syn: Sinergic waarde.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
2 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500

Machine-instelling



Maakt het kiezen van de gewenste grafische interface mogelijk.

Maakt de toegang mogelijk tot hogere instelling niveaus.

Raadpleeg het gedeelte "Interface personalificatie (Set up 500)"

Waarde	Geselecteerd niveau	Waarde	Gebruikersinterface
USER	Gebruiker	XE	eenvoudige modus
SERV	Service	XA	Gevorderde modus
vaBW	vaBW	XP	Professionele modus

551

Lock/unlock



Maakt het mogelijk de controle knoppen op het paneel te blokkeren en een bescherm code in te voeren.

Raadpleeg het gedeelte "Lock/unlock (Set up 551)".

552

Stapsgewijze aanpassing

Maakt aanpassing mogelijk van de verschillende stappen van de up-down toetsen.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0/uit	10	10

601

Stapsgewijze regeling

Maakt het stapsgewijze regelen van de parameter met de persoonlijke instellingen van de lasser mogelijk.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
1	999	1

602

Externe parameter CH1, CH2, CH3, CH4

Maakt de besturing mogelijk van de externe parameter 1, 2, 3, 4 (minimale waarde, maximale waarde, waarde ingesteld door de fabriek, geselecteerde parameter).

Raadpleeg het gedeelte "Beheer van externe controle (Set up 602)".

705

Afstelling weerstand circuit

Voor het afstellen van de apparatuur.

Raadpleeg het gedeelte "Afstelling weerstand circuit (set up 705)".

Fabrieksinstelling 10 mΩ

751

Stroom aflezen

Toont de werkelijke waarde van de lasstroom.

752

Voltage aflezen

Toont de werkelijke waarde van het las voltage.

768

Meting warmtetoevoer HI

Hiermee kan de waarde van de warmtetoevoermeting tijdens het lassen worden afgelezen. (Kj/cm)

801

Bewaken van limieten

Maakt het instellen mogelijk van de waarschuwingsgrens en van de bewaking van de limieten.

Maakt het mogelijk dat het lasproces wordt gecontroleerd door het instellen van waarschuwinglimieten en bewakinglimieten voor de voornaamste meetbare parameters.

Maakt een accurate controle mogelijk van de diverse las fases.

854

Voeding

Hiermee kan de generator als "voeding" voor bepaalde gereedschappen.

Waarde	Fabrieksinstelling	Callback-functie
uit	X	Gedeactiveerd
12÷80 V	-	Voeding

5.1.2 Lijst parameters in setup (TIG)

0

Opslaan en afsluiten

Om de wijzigingen op te slaan en de parameter te verlaten.

1

Reset

Om alle parameter weer op de fabrieksinstelling terug te brengen.

7

Lasstroom

Voor het afstellen van de lasstroom.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
3 A	I _{max}	100 A

399 Verplaatsingssnelheid



Hiermee wordt de snelheid ingesteld waarmee het laswerk wordt uitgevoerd.
Default cm/min: referentiesnelheid voor manueel lassen.
Syn: Sinergic waarde.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
2 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500 Machine-instelling



Maakt het kiezen van de gewenste grafische interface mogelijk.
Maakt de toegang mogelijk tot hogere instelling niveaus.
Raadpleeg het gedeelte "Interface personificatie (Set up 500)"

Waarde	Geselecteerd niveau	Waarde	Gebruikersinterface
USER	Gebruiker	XE	eenvoudige modus
SERV	Service	XA	Gevorderde modus
vaBW	vaBW	XP	Professionele modus

551 Lock/unlock



Maakt het mogelijk de controle knoppen op het paneel te blokkeren en een bescherm code in te voeren.
Raadpleeg het gedeelte "Lock/unlock (Set up 551)".

552 Stapsgewijze aanpassing



Maakt aanpassing mogelijk van de verschillende stappen van de up-down toetsen.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0/uit	10	10

601 Stapsgewijze regeling



Maakt het stapsgewijze regelen van de parameter met de persoonlijke instellingen van de lasser mogelijk.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
1	999	1

602 Externe parameter CH1, CH2, CH3, CH4



Maakt de besturing mogelijk van de externe parameter 1, 2, 3, 4 (minimale waarde, maximale waarde, waarde ingesteld door de fabriek, geselecteerde parameter).
Raadpleeg het gedeelte "Beheer van externe controle (Set up 602)".

705 Afstelling weerstand circuit



Voor het afstellen van de apparatuur.
Raadpleeg het gedeelte "Afstelling weerstand circuit (set up 705)".

751 Stroom aflezen



Toont de werkelijke waarde van de lasstroom.

752 Voltage aflezen



Toont de werkelijke waarde van het las voltage.

755 Gasstroom aflezen



Maakt het tonen van de werkelijke waarde van de gasstroom mogelijk.

758 Bewegingssnelheid van de robot



Maakt het mogelijk dat de bewegingssnelheid van de arm van een robot of van een automatisch apparaat wordt getoond.

764 Koelvloeistofstroom inlezen



Toont de waarde van de koelvloeistofstroom.

765 Temperatuur koelvloeistof aflezen



Toont de werkelijke waarde van de temperatuur koelvloeistof.

768 Meting warmtetoevoer HI



Hiermee kan de waarde van de warmtetoevoermeting tijdens het lassen worden afgelezen. (KJ/cm)

771 Signaal lasnaadvolging stroom



Hiermee kan de stroomwaarde voor het beheer van de lasnaadvolging worden weergegeven.

772 Signaal lasnaadvolging spanning



Hiermee kan de spanningswaarde voor het beheer van de lasnaadvolging worden weergegeven.

801 Bewaken van limieten



Maakt het instellen mogelijk van de waarschuwingsgrens en van de bewaking van de limieten.

Maakt het mogelijk dat het lasproces wordt gecontroleerd door het instellen van waarschuwinglimieten en bewakingslimieten voor de voornaamste meetbare parameters.

Maakt een accurate controle mogelijk van de diverse las fases.

854 Voeding



Hiermee kan de generator als "voeding" voor bepaalde gereedschappen.

Waarde	Fabrieksinstelling	Callback-functie
uit	X	Gedeactiveerd
12÷80 V	-	Voeding

5.1.3 Lijst parameters in setup (MIG/MAG)

0 Opslaan en afsluiten



Om de wijzigingen op te slaan en de parameter te verlaten.

1 Reset



Om alle parameter weer op de fabrieksinstelling terug te brengen.

2 Las programma's



Zorgt voor de keuze van het handmatig MIG ( off) of synergisch MIG proces ( 6) door het instellen van het soort materiaal dat gelast moet worden.

Raadpleeg het gedeelte "Bedieningspaneel vooraan RC 350".

3 Draadsnelheid



Maakt de regeling mogelijk van de snelheid van de draadtoevoer.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0.5 m/min	22.0 m/min	-

4 Stroom



Voor het afstellen van de lasstroom.

Minimaal	Maximaal
3 A	I _{max}

5 Stukdikte



Maakt het mogelijk dat de dikte van het deel dat wordt gelast ingesteld wordt.

Maakt de instelling mogelijk van het systeem doormiddel van het reguleren van het te lassen deel.

6

Hoeklasnaad "a"



Hiermee wordt de diepte ingesteld van de lasnaad bij een hoekaansluiting.

7

Voltage - Booglengte



Maakt de regeling mogelijk van de lasboog.

Maakt de regeling mogelijk van de lengte van de boog tijdens het lassen.

Hoog voltage = lange boog

Laag voltage = korte boog

Synergische modus

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
-5.0	+5.0	0/syn

Handmatig lassen (Off)

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
5.0 V	55.5 V	5.0 V

10

Voor gas stroom tijd



Om de gasstroom vóór het ontsteken van de boog in te stellen en te regelen.

Om de toorts met gas te vullen en de werkplek voor het lassen in gereedheid te brengen.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0/uit	99.9 s	0.1 s

11

Soft start



Om de draadsnelheid in te stellen en te regelen vóór u de boog ontsteekt.

Voor een ontsteking met lagere snelheid en dus soepeler en met minder spetters.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
10 %	100 %	50 %

12

Motor opbouw



Voor een geleidelijke overgang van de draadsnelheid bij ontsteken en lassen.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0.01 s	1.00 s	0/uit

15

Burn back



Voor de regeling van de tijd dat de draad brandt waardoor vastplakken aan het einde van het lassen wordt voorkomen.

Voor de regeling van de lengte van het stuk draad buiten de toorts.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
-2.00	+2.00	0/syn

16

Na-gas stroomtijd



Voor het regelen van de lasstroom aan het eind van het lassen.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0/uit	99.9 s	2.0 s

19

Duty cycle (dubbelpuls)



Maakt het regelen van de duty cycle in dubbelpuls mogelijk.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
10 %	90 %	50 %


20

Dubbel puls



Maakt het regelen van de breedte van de pulsatie mogelijk.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0 %	100 %	±25 %
Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0.5 m/min	22 m/min	2.5 m/min

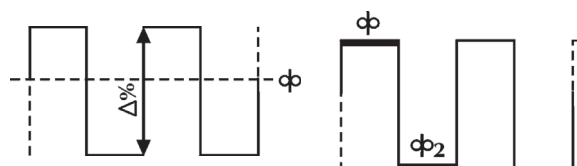

21 Puls frequentie (dubbelpuls)



Maakt het regelen van de cyclus, dat wil zeggen van de impuls herhalingscyclus. Maakt het mogelijk de frequentie van de impuls te regelen.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0.1 Hz	5.0 Hz	2.0 Hz

22 Secundaire voltage (dubbelpuls)



Maakt de regeling mogelijk van het voltage van het secundaire pulsering niveau. Hierdoor kan grotere boog vastheid worden verkregen gedurende de verschillende fases van het pulseren.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
-5.0	+5.0	0/syn

23 Puls afbouwend (dubbelpuls)



Maakt de instelling van up slope tijd mogelijk tijdens het puls lassen.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
1 %	100 %	50 %

24 Bilevel (4T - crater filler)



Voor het regelen van de secundaire draadsnelheid bij het lassen in bilevel.

Als de lasser de knop snel indrukt en weer loslaat wordt er overgegaan op “Φ”.

Door de knop snel in te drukken en weer los te laten wordt er weer overgegaan op “Φ” enzovoorts.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
1 %	200 %	0/uit

25 Aanvankelijke vermeerdering



Maakt het mogelijk de waarde van de draadtoevoer snelheid te regelen gedurende de eerste ‘krater vulling’ lasfase.

Hierdoor kan de energie aanvoer worden verhoogd wanneer dat noodzakelijk is bij dit deel van het werk in deze fase (het materiaal is nog koud), is om een gelijkmatige smelting te krijgen meer hitte nodig.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
20 %	200 %	120 %

26 Crater filler



Maakt het mogelijk de draadtoevoer snelheid te regelen tijdens de slot fase van het lassen.

Hierdoor kan de energie aanvoer worden verminderd wanneer dat noodzakelijk is bij dit deel van het werk in deze fase als het materiaal al heel heet is, zodoende wordt het risico op ongewilde deformaties verkleind.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
20 %	200 %	80 %

27 Timing aanvankelijk increment



Hiermee wordt de aanvankelijke incrementtijd ingesteld.

Voor het automatiseren van de functie voor vullen van de krater.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0.1 s	99.9 s	0/uit

28 Timing krater vullen



Hiermee wordt de tijd voor vullen van de krater ingesteld.

Voor het automatiseren van de functie voor vullen van de krater.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0.1 s	99.9 s	0/uit

30 Puntlassen



Zorgt ervoor de plaatselijk las procedure uit te voeren en stelt een lastijd in.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0.1 s	99.9 s	0/uit

31 Pauze punt



Voor het activeren van het proces "pauze punt" en om een rusttijd tussen een las en de volgende las te bepalen.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0.1 s	99.9 s	0/uit

32



Secundaire voltage (weerstand bij wisselstroom) (Bilevel MIG)

Maakt de regeling mogelijk van het voltage van het secondaire pulsering niveau.

Hierdoor kan grotere boog vastheid worden verkregen gedurende de verschillende fases van het pulseren.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
-5.0	+5.0	0/syn

33



Secundaire inductantie (weerstand bij wisselstroom) (Bilevel MIG)

Maakt de regeling mogelijk van het weerstand van het secondaire pulsering niveau.

Maakt het mogelijk een snellere of langzamere boog te krijgen door de bewegingen van de lasser en de natuurlijke las instabiliteit te compenseren.

Lage weerstand = terugwerkende boog (meer spetters).

Hoge weerstand = minder terugwerkende boog (minder spetters).

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
-30	+30	0/syn

34



Aanvankelijke incrementopbouw

Om een geleidelijke overgang in te stellen van aanvankelijk increment naar lassen.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0.1 s	10.0 s	0/uit

35



Rampa crater filler

Om een geleidelijke overgang in te stellen van lassen naar vullen van de krater.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0.1 s	10.0 s	0/uit

202



Inductantie (weerstand bij wisselstroom)

Maakt het regelen mogelijk van de weerstand van het las circuit.

Maakt het mogelijk een snellere of langzamere boog te krijgen door de bewegingen van de lasser en de natuurlijke las instabiliteit te compenseren.

Lage weerstand = terugwerkende boog (meer spetters).

Hoge weerstand = minder terugwerkende boog (minder spetters).

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
-30	+30	0/syn

331



Gecompenseerde gemiddelde spanning

Hiermee wordt de lasspanning ingesteld.

398



Referentieconstante verplaatsingssnelheid

Referentieconstante voor alle lasprocessen

Waarde van de verplaatsingssnelheid van de toorts op basis waarvan het systeem de lasparameterberekeningen uitvoert

399



Verplaatsingssnelheid

Hiermee wordt de snelheid ingesteld waarmee het laswerk wordt uitgevoerd.

Default cm/min: referentiesnelheid voor manueel lassen.

Syn: Sinergic waarde.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
1 cm/min	200 cm/min	syn

500

Machine-instelling

Maakt het kiezen van de gewenste grafische interface mogelijk.
Maakt de toegang mogelijk tot hogere instelling niveaus.
Raadpleeg het gedeelte "Interface personalisatie (Set up 500)"

Waarde	Geselecteerd niveau
USER	Gebruiker
SERV	Service
vaBW	vaBW

Waarde	Gebruikersinterface
XE	eenvoudige modus
XA	Gevorderde modus
XP	Professionele modus

551

Lock/unlock

Maakt het mogelijk de controle knoppen op het paneel te blokkeren en een bescherm code in te voeren.
Raadpleeg het gedeelte "Lock/unlock (Set up 551)".

552

Stapsgewijze aanpassing

Maakt aanpassing mogelijk van de verschillende stappen van de up-down toetsen.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0/uit	10	10

601

Stapsgewijze regeling

Maakt het stapsgewijze regelen van de parameter met de persoonlijke instellingen van de lasser mogelijk.
Functionaliteit bestuurd door toorts omhoog / omlaag-knop.

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
1	999	1

602

Externe parameter CH1, CH2, CH3, CH4

Maakt de besturing mogelijk van de externe parameter 1, 2, 3, 4 (minimale waarde, maximale waarde, waarde ingesteld door de fabriek, geselecteerde parameter).
Raadpleeg het gedeelte "Beheer van externe controle (Set up 602)".

606

U/D toorts

Maakt de besturing mogelijk van de externe parameter (U/D).

Waarde	Fabrieksinstelling	Callback-functie
0/uit	-	uit
1/I1	X	Stroom
	-	Programma ontsluiten

612

Instelling DgMig toorts

Hiermee kunnen de kanalen van de digitale toorts worden beheerd.

Waarde	Fabrieksinstelling	Callback-functie
0/uit	-	uit
1/I1	-	Stroom
2/ 	-	Programma ontsluiten
3/CH3	-	CH3
4/CH4	-	CH4
5/STD	X	STD

653

Draadsnelheid

Maakt de regeling mogelijk van de snelheid van de draadtoevoer (tijdens het laden fase).

Minimaal	Maximaal	Fabrieksinstelling
0.5 m/min	22.0 m/min	3.0 m/min

705

Afstelling weerstand circuit

Voor het afstellen van de apparatuur.
Raadpleeg het gedeelte "Afstelling weerstand circuit (set up 705)".
Fabrieksinstelling 10 mΩ

751 Stroom aflezen


Toont de werkelijke waarde van de lasstroom.

752 Voltage aflezen


Toont de werkelijke waarde van het las voltage.

755 Gasstroom aflezen


Maakt het tonen van de werkelijke waarde van de gasstroom mogelijk.

757 Draadsnelheid aflezen


Encoder motor 1 inlezen.

758 Bewegingssnelheid van de robot


Maakt het mogelijk dat de bewegingssnelheid van de arm van een robot of van een automatisch apparaat wordt getoond.

760 Stroom aflezen (motor 1)


Toont de werkelijke waarde van de motorstroom (motor 1).

761 Draadsnelheid aflezen


Encoder motor 2 inlezen.

762 Stroom aflezen (motor 2)


Toont de werkelijke waarde van de motorstroom (motor 2).

763 Draadsnelheid aflezen


Inlezen van de werkelijke draadaanvoer.

764 Koelvloeistofstroom inlezen


Toont de waarde van de koelvloeistofstroom.

765 Temperatuur koelvloeistof aflezen


Toont de werkelijke waarde van de temperatuur koelvloeistof.

768 Meting warmtetoevoer HI


Hiermee kan de waarde van de warmtetoevoermeting tijdens het lassen worden afgelezen. (Kj/cm)

770 Meting van de neersmeltsnelheid


Hiermee kan de meting van de neersmeltsnelheid worden weergegeven.

771 Signaal lasnaadvolging stroom


Hiermee kan de stroomwaarde voor het beheer van de lasnaadvolging worden weergegeven.

772**Signaal lasnaadvolgving spanning**

Hiermee kan de spanningswaarde voor het beheer van de lasnaadvolgving worden weergegeven.

801**Bewaken van limieten**

Maakt het instellen mogelijk van de waarschuwingsgrens en van de bewaking van de limieten.

Maakt het mogelijk dat het lasproces wordt gecontroleerd door het instellen van waarschuwingslimieten en bewakingslimieten voor de voornaamste meetbare parameters.

Maakt een accurate controle mogelijk van de diverse las fases.

854**Voeding**

Hiermee kan de generator als "voeding" voor bepaalde gereedschappen.

Waarde	Fabrieksinstelling	Callback-functie
uit	X	Gedeactiveerd
12÷80 V	-	Voeding

5.2 Specifieke gebruiksprocedures van de parameters

5.2.1 7 segmenten display personificatie

Hiermee kan de waarde van een parameter constant op het 7-segmenten-display worden weergegeven.



- Begin in set-up door de decoder knop minstens 5 seconden in te drukken.
- Selecteer de gewenste parameter door de decoder.
- Sla de geselecteerde parameter op in het 7 segmenten display door de knop in te drukken .
- Sla het op en verlaat het huidige scherm door de knop in te drukken .

NL

5.2.2 Interface personificatie (Set up 500)

Maakt het mogelijk dat de parameters worden aangepast op het hoofdmenu.

500**Machine-instelling**

Maakt het kiezen van de gewenste grafische interface mogelijk.

Waarde	Gebruikersinterface
XE	eenvoudige modus
XA	Gevorderde modus
XP	Professionele modus

MODUS XE

MMA	
Las parameters	
TIG	
Las parameters	
Funcities	      
MIG/MAG	
Las parameters	 

Functies



MODUS XA

MMA

Las parameters



Functies



TIG

Las parameters



Functies



MIG/MAG

Las parameters



Functies



MODUS XP

MMA

Las parameters



Functies



TIG

Las parameters



Functies



MIG/MAG

Las parameters



Functies



NL

5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Maakt het mogelijk de controle knoppen op het paneel te blokkeren en een bescherm code in te voeren.



Selectie parameter

- ▶ Begin in set-up door de decoder knop minstens 5 seconden in te drukken.
- ▶ Selecteer de gewenste parameter (551).
- ▶ Activeer de regeling van de geselecteerde parameter door de decoder knop in te drukken.



Wachtwoord instellen

- ▶ Stel een numerieke code (paswoord) in door de decoder te draaien.
- ▶ Druk op de encoder-toets om de bewerking te bevestigen.
- ▶ Bevestig de handeling door de knop in te drukken .
- ▶ Om de wijziging op te slaan drukt u op de knop: .



Functies van het paneel



Het uitvoeren van elke handeling op een afgesloten controle paneel laat een speciaal scherm verschijnen.

- ▶ Tijdelijke toegang tot de functies op het paneel (5 minuten) door de decoder te draaien en het juiste paswoord in te voeren.
- ▶ Druk op de encoder-toets om de bewerking te bevestigen.
- ▶ Open het controle paneel definitief door in de set-up te beginnen (volg de instructies die hierboven gegeven zijn) en breng parameter 551 terug naar 'af'.
- ▶ Druk op de encoder-toets om de bewerking te bevestigen.
- ▶ Om de wijziging op te slaan drukt u op de knop: .

5.2.4 Beheer van externe controle (Set up 602)

Maakt de besturing mogelijk van de externe parameter 2 (minimale waarde, maximale waarde, waarde ingesteld door de fabriek, geselecteerde parameter).



Selectie parameter

- ▶ Begin in set-up door de decoder knop minstens 5 seconden in te drukken.
- ▶ Selecteer de gewenste parameter (602).
- ▶ Begin in het "Externe controle beheer" scherm door de decoder knop in te drukken.



Beheer van externe controle

- ▶ Selecteer de gewenste RC afstandsbediening uitgang (CH1, CH2, CH3, CH4) door de knop in te drukken. .
- ▶ Selecteer de gewenste parameter (Min-Max - parameter) door de knop van de decoder in te drukken.
- ▶ Pas de gewenste parameter aan (Min-Max - parameter) door de decoder te draaien.
- ▶ Om de wijziging op te slaan drukt u op de knop: .
- ▶ Bevestig de handeling door de knop in te drukken .

5.2.5 Afstelling weerstand circuit (set up 705)



Selectie parameter

- ▶ Begin in set-up door de decoder knop minstens 5 seconden in te drukken.
- ▶ Selecteer de gewenste parameter (705).
- ▶ Activeer de regeling van de geselecteerde parameter door de decoder knop in te drukken.



Afstelling

- ▶ Verwijder de dop om de mondstukhouder van de toorts bloot te leggen. (MIG/MAG)
- ▶ Breng draadpunt en lasstuk elektrisch met elkaar in contact. (MIG/MAG)
- ▶ Breng wolfram elektrode en lasstuk elektrisch met elkaar in contact. (TIG)
- ▶ Breng de toorts van de elektrodehouder en het te lassen stuk met elkaar in contact. (MMA)
- ▶ Druk op de knop  (of de toorts schakelaar) om de procedure te starten.
- ▶ Houd het contact ten minste een seconde aan.
- ▶ De op het display weergegeven waarde wordt bijgewerkt nadat de afstelling is uitgevoerd.
- ▶ Bevestig de handeling door de knop in te drukken .
- ▶ Bevestig de handeling door de knop in te drukken .
- ▶ Om de wijziging op te slaan en de instelling te verlaten drukt u op de knop: .

5.2.6 Bewaken van limieten (Set up 801)

Maakt het instellen mogelijk van de waarschuwingsgrens en van de bewaking van de limieten.

Maakt het mogelijk dat het lasproces wordt gecontroleerd door het instellen van waarschuwinglimieten en bewakinglimieten voor de voornaamste meetbare parameters.

Maakt een accurate controle mogelijk van de diverse las fases.

Raadpleeg het gedeelte "Bewaken van limieten (Set up 801)".

Waarschuwingsgrenzen		Bewaken van limieten	
	Lasstroom		Lasspanning
	Gasstroom aflezen		Bewegingssnelheid van de robot
	Stroom aflezen (motor 1)		Stroom aflezen (motor 2)
	Koelvloeistofstroom inlezen		Draadsnelheid aflezen
	Temperatuur koelvloeistof aflezen		



Selectie parameter

- ▶ Begin in set-up door de decoder knop minstens 5 seconden in te drukken.
- ▶ Selecteer de gewenste parameter (801).
- ▶ Begin in het Bewaak de limieten scherm door de decoder knop in te drukken.



Selectie parameter

- ▶ Selecteer de gewenste parameter door knop in te drukken set .
- ▶ Selecteer de instel methode van de bewakingslimieten door de knop in te drukken .



Machine-instelling



Absolute waarde



Waarde percentage

Instelling waarschuwingsgrenzen

- 1 Waarschuwinglimieten lijn
- 2 Alarm limieten lijn
- 3 Minimale niveaus kollom
- 4 Maximale niveaus kollom


- ▶ Selecteer de gewenste box door de decoder sleutel in te drukken (de geselecteerde box wordt getoond in spiegelbeeld).
- ▶ Pas het niveau van de geselecteerde limiet door de decoder te draaien.
- ▶ Om de wijziging op te slaan drukt u op de knop: .




Wanneer u één van de waarschuwinglimieten overschrijdt verschijnt er een visueel signaal op het controle paneel.




Wanneer u één van de alarm limieten overschrijdt verschijnt er een visueel signaal op het controle paneel en volgt de onmiddellijke blokkade van de las handeling.

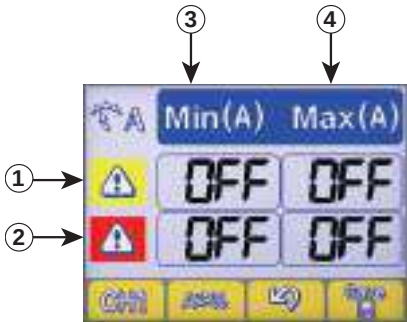


6. ACCESSOIRES

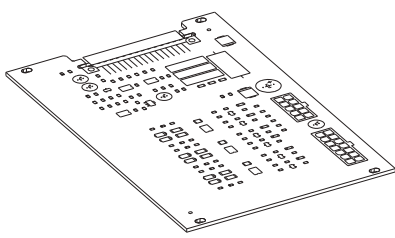

Kit Nozzle sensing / Cleaning station
74.04.059

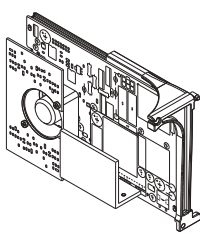

Aanvullende voeding kit
74.04.060

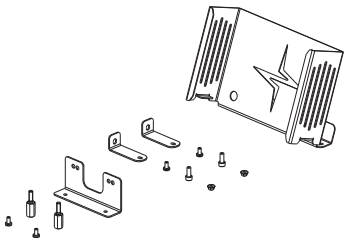

RC beugel kit
74.04.076

Raadpleeg het gedeelte "Het installeren kit/accessoires".

7. ONDERHOUD



De normale onderhoud werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen die de fabrikant heeft verstrekt. Als de machine is ingeschakeld moeten alle ingangspunten en panelen zijn gesloten. De installatie mag op geen enkele manier worden gewijzigd. Voorkom ophoping van metaalstof bij of op het koelrooster.



Iedere onderhoud beurt dient te worden gedaan door gekwalificeerd personeel. Bij reparatie of vervanging van een onderdeel in de machine door onbevoegd personeel vervalt de garantie. De reparatie of vervanging van een onderdeel in de machine dient te worden gedaan door gekwalificeerd personeel.



Schakel de stroomtoevoer altijd uit voor u onderhoud pleegt.

7.1 Controleer de stroombron regelmatig als volgt

7.1.1 Zařizení



Reinig de machine aan de binnenkant door hem uit te blazen en af te borstelen met een zachte borstel. Controleer de elektrische aansluitingen en de kabels.

7.1.2 Voor het onderhoud of de vervanging van de toorts, elektrodetang en of aardkabels:



Controleer de temperatuur van het onderdelen en overtuig u ervan dat ze niet te heet zijn.



Draag altijd handschoenen die aan de veiligheids voorschriften voldoen.



Gebruik geschikte sleutels en gereedschap.

7.2 Odpovědnost



Als geen regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd, vervalt de garantie en wordt de fabrikant van alle aansprakelijkheid ontheven. De fabrikant wijst ieder verantwoordelijkheid af wanneer de gebruiker zich niet houdt aan de volgende richtlijnen. In geval van twijfel of problemen aarzel niet contact op te nemen met uw leverancier.

8. ALARM CODES



ALARM

De tussenkomst van een alarm of de overschrijding van een kritieke waarschuwingsgrens veroorzaakt een visueel signaal op het bedieningspaneel en de onmiddellijke stopzetting van de laswerkzaamheden.



Let op!

De overschrijding van een waarschuwingsgrens veroorzaakt een visueel signaal op het bedieningspaneel maar de laswerkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Hieronder volgt een lijst van alle alarmen en waarschuwingsgrenzen met betrekking tot het systeem.

 E01	Overtemperatuur		 E02	Overtemperatuur	
 E03	Overtemperatuur		 E05	Overstroom	
 E06	Overstroom vermogensmodule (Boost)		 E07	Storing voedingssysteem van draadtoevoermotor	

 E08	Geblokkeerde motor		 E10	Overstroom vermogensmodule (Inverter)	
 E11	Fout in systeemconfiguratie		 E12.1	Communicatiefout WF1	
 E13	Communicatiefout		 E14.xx	Programma niet geldig de subcode van de fout geeft het nummer van de verwijderde taak aan	
 E15	Programma niet geldig		 E16.1	Communicatiefout RI 1000/2000/3000 (CAN bus)	
 E16.2	Communicatiefout RI 3000 (Modbus)		 E16.3	Communicatiefout RI 1000/2000	
 E19.1	Fout in systeemconfiguratie		 E19.2	Fout in systeemconfiguratie	
 E19.3	Fout in systeemconfiguratie		 E19.4	Fout in systeemconfiguratie	
 E19.5	Fout in systeemconfiguratie		 E19.8	Fout in systeemconfiguratie	
 E19.9	Fout in systeemconfiguratie		 E19.10	Fout in systeemconfiguratie	
 E19.11	Fout in systeemconfiguratie (WF)		 E22	Communicatiefout (DSP)	
 E23	Defect geheugen (RC)		 E27	Defect geheugen (RTC)	
 E28	Defect geheugen (Temperatuur aflezen)		 E29	Incompatibele metingen	
 E30	Communicatiefout (H.F.)		 E31	Communicatiefout (AC/DC)	
 E33.1	Fout in systeemconfiguratie (LCD 3.5")		 E33.2	Fout in systeemconfiguratie (LCD 4.7")	
 E38	Onderspanning		 E40	Storing systeemvoeding	
 E41	Overspanning		 E42	Onderspanning	
 E43	Geen koelvloeistof		 E44	Geen gas	

 E49	Noodschakelaar (Automatisering en robot besturing)		 E50	Draad vastgeplakt (Automatisering en robot besturing)	
 E51	Instellingen niet ondersteund (Automatisering en robot besturing)		 E52	Antistoot (Automatisering en robot besturing)	
 E53	Fout externe flowschakelaar (Automatisering en robot besturing)		 E54	Stroomniveau overschreden (Onderste grens)	
 E55	Stroomniveau overschreden (Bovenste grens)		 E56	Spanningsniveau overschreden (Onderste grens)	
 E57	Spanningsniveau overschreden (Bovenste grens)		 E58	Stromingsniveau gas overschreden (Onderste grens)	
 E59	Stromingsniveau gas overschreden (Bovenste grens)		 E60	Snelheidslimiet overschreden (Onderste grens)	
 E61	Snelheidslimiet overschreden (Bovenste grens)		 E62	Stroomniveau overschreden (Onderste grens)	
 E63	Stroomniveau overschreden (Bovenste grens)		 E64	Spanningsniveau overschreden (Onderste grens)	
 E65	Spanningsniveau overschreden (Bovenste grens)		 E66	Stromingsniveau gas overschreden (Onderste grens)	
 E67	Stromingsniveau gas overschreden (Bovenste grens)		 E68	Snelheidslimiet overschreden (Onderste grens)	
 E69	Snelheidslimiet overschreden (Bovenste grens)		 E71	Overtemperatuur koelvloeistof	
 E72	Overstroom motor push-pull		 E73	Draadsnelheidslimiet overschreden (speed meter)	
 E74	Stroomniveau motor 1 overschreden		 E75	Stroomniveau motor 2 overschreden	
 E76	Stromingsniveau koelvloeistof overschreden		 E77	Temperatuurniveau koelvloeistof	
 E78	Onderhoud actief (Automatisering en robot besturing)		 E80	Geen draad (wire end)	
 E81	Overstroom (pomp WU)		 E82	Communicatiefout (WU)	
 E83	Pomp geblokkeerd		 E99.6	Systeem configuratie alarm	

 E99.7	Systeem configuratie alarm	
 E99.8	Systeem configuratie alarm	
 E99.9	Systeem configuratie alarm	
 E99.10	Systeem configuratie alarm	
 E99.11	Defect geheugen	
 E99.12	Fout in systeemconfiguratie	

9. MEEST VOORKOMENDE VRAGEN EN OPLOSSINGEN

De machine werkt niet (groene LED is uit)

Vraag

- » Geen stroom op het stopcontact.
- » Stopcontact of kabel defect.
- » Zekering doorgebrand.
- » Aan/uit schakelaar werkt niet.
- » De verbinding tussen de draadtoevoer eenheid en de stroombron is onjuist of defect.
- » Elektronica defect.

Oplossing

- » Controleer en indien nodig repareer de stroomtoevoer.
- » Laat dit uitvoeren door bevoegd personeel
- » Vervang het defecte onderdeel.
- » Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.
- » Vervang het defecte onderdeel.
- » Vervang het defecte onderdeel.
- » Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.
- » Controleer of de verschillende onderdelen van het systeem goed zijn aangesloten.
- » Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.

Geen uitgaand vermogen (de machine last niet)

Vraag

- » Toortsknop defect
- » De machine raakt oververhit (thermisch alarm - gele LED aan)
- » Zijpaneel open of deurschakelaar defect.
- » Aard aansluiting niet goed.
- » Stroomaansluiting niet bereikbaar (gele led aan)
- » Afstandschakelaar defect.
- » Elektronica defect.

Oplossing

- » Vervang het defecte onderdeel.
- » Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.
- » Wacht tot de machine is afgekoeld zonder hem uit te schakelen (gele LED uit).
- » Voor de veiligheid van de lasser moet het zijpaneel tijdens het lassen gesloten zijn.
- » Vervang het defecte onderdeel.
- » Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.
- » Aardt de machine goed.
- » Raadpleeg de paragraaf "Installeren".
- » Breng de stroomaansluiting binnen het bereik van de stroombron.
- » Sluit het systeem goed aan.
- » Raadpleeg de paragraaf "Aansluitingen".
- » Vervang het defecte onderdeel.
- » Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.
- » Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.

Onjuist uitgaand vermogen

Vraag

- » Verkeerde keuze van las proces of defecte keuzeschakelaar.
- » De parameters of de functies zijn verkeerd ingesteld.

Oplossing

- » Kies het goede las proces.
- » Voer een systeemreset uit en stel de lasparameters opnieuw in.

- » Potentiometer/encoder voor het regelen van de lasstroom defect.
- » Netspanning buiten bereik.
- » Er ontbreekt een fase.
- » Elektronica defect.

- » Vervang het defecte onderdeel.
- » Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.
- » Sluit het systeem goed aan.
- » Raadpleeg de paragraaf "Aansluitingen".
- » Sluit het systeem goed aan.
- » Raadpleeg de paragraaf "Aansluitingen".
- » Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.

Draadtoevoer blokkeert

Vraag

- » Toortsknop defect
- » Kapotte of versleten rollen.
- » Draadaanvoer onderdeel kapot.
- » Toorts liner beschadigd.
- » Geen stroom op de draadtoevoer unit.
- » Draad op de spoel in de knoop.
- » Toortsmondstuk gesmolten(draad vastgeplakt).

Oplossing

- » Vervang het defecte onderdeel.
- » Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.
- » Vervang de rollen.
- » Vervang het defecte onderdeel.
- » Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.
- » Vervang het defecte onderdeel.
- » Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.
- » Controleer de aansluiting op de stroombron.
- » Raadpleeg de paragraaf "Aansluitingen".
- » Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.
- » Haal de draad uit de knoop of verwissel de spoel.
- » Vervang het defecte onderdeel.

Onregelmatige draadtoevoer

Vraag

- » Toortsknop defect
- » Kapotte of versleten rollen.
- » Draadaanvoer onderdeel kapot.
- » Toorts liner beschadigd.
- » Haspelkoppeling of rolblokkering onderdeel niet goed afgesteld.

Oplossing

- » Vervang het defecte onderdeel.
- » Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.
- » Vervang de rollen.
- » Vervang het defecte onderdeel.
- » Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.
- » Vervang het defecte onderdeel.
- » Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.
- » Koppeling losmaken.
- » Druk op de rollen verhogen.

Boog instabiel

Vraag

- » Onvoldoende bescherm gas.
- » Aanwezigheid van vocht in het gas.
- » Las parameters niet correct.

Oplossing

- » Pas de gasstroom aan.
- » Controleer of de gasverdeler en het gasmondstuk in goede staat zijn.
- » Gebruik altijd kwaliteitsproducten en materialen.
- » Controleer of de gastoevoer in goede staat is.
- » Voer een grondige controle uit van de lasapparatuur.
- » Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.

Teveel spetteren

Vraag

- » De booglente niet correct.
- » Las parameters niet correct.
- » Onvoldoende bescherm gas.
- » Lasboog niet regelmatig.
- » Wijze van lassen niet correct.

Oplossing

- » Verminder de afstand tussen de elektrode en het werkstuk.
- » Verminder het voltage om te lassen.
- » Verlaag de lasstroom.
- » Pas de gasstroom aan.
- » Controleer of de gasverdeler en het gasmondstuk in goede staat zijn.
- » Verhoog de inductie waarde.
- » Verminder de lashoek van de toorts.

Onvoldoende penetratie

Vraag

- » Wijze van lassen niet correct.
- » Las parameters niet correct.
- » Elektrode niet correct.
- » Onjuiste voorbereiding van de werkstukken.
- » Aard aansluiting niet goed.
- » Te lassen werkstukken zijn te groot.

Oplossing

- » Voortgangsnelheid lassen verlagen.
- » Verhoog de las stroom.
- » Gebruik een elektrode met een kleinere diameter.
- » Vergroot de lasopening.
- » Aardt de machine goed.
- » Raadpleeg de paragraaf "Installeren".
- » Verhoog de las stroom.

Slakken

Vraag

- » Slakken niet geheel verwijderd.
- » Diameter van de elektrode te groot.
- » Onjuiste voorbereiding van de werkstukken.
- » Wijze van lassen niet correct.

Oplossing

- » Maak de stukken grondig schoon alvorens ze te lassen.
- » Gebruik een elektrode met een kleinere diameter.
- » Vergroot de lasopening.
- » Verminder de afstand tussen de elektrode en het werkstuk.
- » Beweeg regelmatig tijdens het lassen.

Insluiten van de wolfram

Vraag

- » Las parameters niet correct.
- » Elektrode niet correct.
- » Wijze van lassen niet correct.

Oplossing

- » Verlaag de lasstroom.
- » Gebruik een elektrode met grotere diameter.
- » Gebruik altijd kwaliteitsproducten en materialen.
- » Elektrode goed slijpen.
- » Contact tussen elektrode en lasbad vermijden.

Blazen

Vraag

- » Onvoldoende bescherm gas.

Oplossing

- » Pas de gasstroom aan.
- » Controleer of de gasverdeler en het gasmondstuk in goede staat zijn.

Plakken

Vraag

- » De booglente niet correct.
- » Las parameters niet correct.
- » Wijze van lassen niet correct.
- » Te lassen werkstukken zijn te groot.
- » Lasboog niet regelmatig.

Oplossing

- » Vergroot de afstand tussen de elektrode en het werkstuk.
- » Verhoog het las voltage.
- » Verhoog de las stroom.
- » Verhoog het las voltage.
- » Toorts schuiner houden.
- » Verhoog de las stroom.
- » Verhoog het las voltage.
- » Verhoog de inductie waarde.

Inkartelingen

Vraag

- » Las parameters niet correct.
- » De booglente niet correct.
- » Wijze van lassen niet correct.
- » Onvoldoende bescherm gas.

Oplossing

- » Verlaag de lasstroom.
- » Gebruik een elektrode met een kleinere diameter.
- » Verminder de afstand tussen de elektrode en het werkstuk.
- » Verminder het voltage om te lassen.
- » Verlaag de laterale oscillatiesnelheid bij het vullen.
- » Voortgangsnelheid lassen verlagen.
- » Gebruik voor het lassen materiaal geschikt gas.

Oxidatie

Vraag

- » Onvoldoende bescherm gas.

Oplossing

- » Pas de gasstroom aan.
- » Controleer of de gasverdeler en het gasmondstuk in goede staat zijn.

Poreusheid

Vraag

- » Smeer, lak, roest of stof op het las werkstuk.
- » Smeer, lak, roest of stof op het lasmateriaal.
- » Vocht in het lasmateriaal.
- » De booglente niet correct.
- » Aanwezigheid van vocht in het gas.
- » Onvoldoende bescherm gas.
- » Het lasbad stolt te snel.

Oplossing

- » Maak de stukken grondig schoon alvorens ze te lassen.
- » Gebruik altijd kwaliteitsproducten en materialen.
- » Houdt het lasmateriaal altijd in perfecte staat.
- » Gebruik altijd kwaliteitsproducten en materialen.
- » Houdt het lasmateriaal altijd in perfecte staat.
- » Verminder de afstand tussen de elektrode en het werkstuk.
- » Verminder het voltage om te lassen.
- » Gebruik altijd kwaliteitsproducten en materialen.
- » Controleer of de gastoevoer in goede staat is.
- » Pas de gasstroom aan.
- » Controleer of de gasverdeler en het gasmondstuk in goede staat zijn.
- » Voortgangsnelheid lassen verlagen.
- » Verwarm de te lassen delen voor.
- » Verhoog de las stroom.

Warmte scheuren

Vraag

- » Las parameters niet correct.
- » Smeer, lak, roest of stof op het las werkstuk.
- » Smeer, lak, roest of stof op het lasmateriaal.
- » Wijze van lassen niet correct.
- » Werkstukken met verschillende eigenschappen.

Oplossing

- » Verlaag de lasstroom.
- » Gebruik een elektrode met een kleinere diameter.
- » Maak de stukken grondig schoon alvorens ze te lassen.
- » Gebruik altijd kwaliteitsproducten en materialen.
- » Houdt het lasmateriaal altijd in perfecte staat.
- » Volg de juiste werkmethode voor het betreffende las werk.
- » Eerst bufferlaag aanbrengen.

Koude scheuren

Vraag

- » Vocht in het lasmateriaal.
- » Speciale meetkundige vorm van het te lassen werkstuk.

Oplossing

- » Gebruik altijd kwaliteitsproducten en materialen.
- » Houdt het lasmateriaal altijd in perfecte staat.
- » Verwarm de te lassen delen voor.
- » Het werkstuk naverwarmen.
- » Volg de juiste werkmethode voor het betreffende las werk.

10. TECHNISCHE KENMERKEN

Elektrische kenmerken URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Netspanning U1 (50/60 Hz)	3x400(±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	mΩ
Vertraagde lijnzekering	25	A
Can-bus aansluiting	DIGITAAL	
Maximaal opgenomen vermogen (MMA)	16.9	kVA
Maximaal opgenomen vermogen (MMA)	16.1	kW
Maximaal opgenomen vermogen (TIG)	12.6	kVA
Maximaal opgenomen vermogen (TIG)	12.1	kW
Maximaal opgenomen vermogen (MIG/MAG)	16.1	kVA
Maximaal opgenomen vermogen (MIG/MAG)	15.3	kW
Opgenomen vermogen in uitgeschakelde stand **	50	W
Vermogen factor (PF)	0.95	
Rendement (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Maximaal opgenomen stroom I1max	24.4	A
Opgenomen stroom I1	18.9	A
Instelbereik	3-400	A
Nullastspanning Uo	73	Vdc

** Zie hoofdstuk "MINIMALE CONFIGURATIE IDLE POWER"

* Deze apparatuur voldoet aan de EN / IEC 61000-3-11 norm.

* Deze apparatuur voldoet aan de norm EN / IEC 61000-3-12 als de maximaal toelaatbare stroom impedantie met betrekking tot de interface op het elektrische netwerk (bij een normale aansluiting) kleiner is dan of gelijk is aan de vastgestelde "Zmax" waarde. Wanneer het wordt aangesloten op het normale netwerk met een laag voltage, is het de verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker van de apparatuur zich ervan te vergewissen, zonodig door de netwerkbeheerder te raadplegen, dat de apparatuur mag worden aangesloten.

Werkcyclus URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
	3x400	
Werkcyclus MIG/MAG (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Werkcyclus MIG/MAG (25°C)		
(X=100%)	400	A
Werkcyclus TIG (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Werkcyclus TIG (25°C)		
(X=100%)	400	A
Werkcyclus MMA (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Werkcyclus MMA (25°C)		
(X=100%)	400	A

Fysieke eigenschappen URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)			U.M.
IP Beveiligingsgraad	IP23S		
Isolatieklasse	H		
Afmetingen (lxdxh)	690x290x510		mm
Gewicht	35.2		Kg
Gedeelte elektriciteitskabel	4x4		mm ²
Lengte van de stroomtoevoerkabel	5		m
Constructienormen	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015		

Elektrische kenmerken URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
Netspanning U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)		Vac
Zmax (@PCC) *	57	57		mΩ
Vertraagde lijnzekering	45	25		A
Can-bus aansluiting	DIGITAAL	DIGITAAL		
Maximaal opgenomen vermogen (MMA)	17.4	16.9		kVA
Maximaal opgenomen vermogen (MMA)	16.5	16.1		kW
Maximaal opgenomen vermogen (TIG)	13.0	12.6		kVA
Maximaal opgenomen vermogen (TIG)	12.4	12.1		kW
Maximaal opgenomen vermogen (MIG/MAG)	16.5	16.1		kVA
Maximaal opgenomen vermogen (MIG/MAG)	15.7	15.3		kW
Opgenomen vermogen in uitgeschakelde stand **	50	50		W
Vermogen factor (PF)	0.95	0.95		
Rendement (μ)	87	88		%
Cos φ	0.99	0.99		
Maximaal opgenomen stroom I1max	43.7	24.4		A
Opgenomen stroom I1	33.8	18.9		A
Instelbereik	3-400	3-400		A
Nullastspanning Uo	73	73		Vdc

** Zie hoofdstuk "MINIMALE CONFIGURATIE IDLE POWER"

* Deze apparatuur voldoet aan de EN / IEC 61000-3-11 norm.

* Deze apparatuur voldoet aan de norm EN / IEC 61000-3-12 als de maximaal toelaatbare stroom impedantie met betrekking tot de interface op het elektrische netwerk (bij een normale aansluiting) kleiner is dan of gelijk is aan de vastgestelde "Zmax" waarde. Wanneer het wordt aangesloten op het normale netwerk met een laag voltage, is het de verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker van de apparatuur zich ervan te vergewissen, zonodig door de netwerkbeheerder te raadplegen, dat de apparatuur mag worden aangesloten.

Werkcyclus URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)		3x230	3x400	U.M.
Werkcyclus MIG/MAG (40°C)				
(X=60%)		400	400	A
(X=100%)		360	360	A
Werkcyclus MIG/MAG (25°C)				
(X=100%)		400	400	A
Werkcyclus TIG (40°C)				
(X=60%)		400	400	A
(X=100%)		360	360	A
Werkcyclus TIG (25°C)				
(X=100%)		400	400	A
Werkcyclus MMA (40°C)				
(X=60%)		400	400	A
(X=100%)		360	360	A
Werkcyclus MMA (25°C)				
(X=100%)		400	400	A

Fysieke eigenschappen URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)		U.M.
IP Beveiligingsgraad	IP23S	
Isolatieklasse	H	
Afmetingen (lxdxh)	690x290x510	mm
Gewicht	36.2	Kg
Gedeelte elektriciteitskabel	4x6	mm ²
Lengte van de stroomtoevoerkabel	5	m
Constructienormen	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Elektrische kenmerken URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Netspanning U1 (50/60 Hz)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	49	mΩ
Vertraagde lijnzekering	30	A
Can-bus aansluiting	DIGITAAL	
Maximaal opgenomen vermogen (MMA)	23.6	kVA
Maximaal opgenomen vermogen (MMA)	22.5	kW
Maximaal opgenomen vermogen (TIG)	18.2	kVA
Maximaal opgenomen vermogen (TIG)	17.4	kW
Maximaal opgenomen vermogen (MIG/MAG)	22.9	kVA
Maximaal opgenomen vermogen (MIG/MAG)	21.9	kW
Opgenomen vermogen in uitgeschakelde stand **	50	W
Vermogen factor (PF)	0.95	
Rendement (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Maximaal opgenomen stroom I1max	33	A
Opgenomen stroom I1	23.9	A
Instelbereik	3-500	A
Nullastspanning Uo	73	Vdc

****Zie hoofdstuk "MINIMALE CONFIGURATIE IDLE POWER"**

***Deze apparatuur voldoet aan de EN / IEC 61000-3-11 norm.**

***Deze apparatuur voldoet aan de norm EN / IEC 61000-3-12 als de maximaal toelaatbare stroom impedantie met betrekking tot de interface op het elektrische netwerk (bij een normale aansluiting) kleiner is dan of gelijk is aan de vastgestelde "Zmax" waarde. Wanneer het wordt aangesloten op het normale netwerk met een laag voltage, is het de verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker van de apparatuur zich ervan te vergewissen, zonedig door de netwerkbeheerder te raadplegen, dat de apparatuur mag worden aangesloten.**

Werkcyclus URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		3x400	U.M.
Werkcyclus MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Werkcyclus MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Werkcyclus TIG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Werkcyclus TIG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Werkcyclus MMA (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Werkcyclus MMA (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A

Fysieke eigenschappen URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)			U.M.
IP Beveiligingsgraad		IP23S	
Isolatieklasse		H	
Afmetingen (lxdxh)		690x290x510	mm
Gewicht		37	Kg
Gedeelte elektriciteitskabel		4x4	mm ²
Lengte van de stroomtoevoerkabel		5	m
Constructienormen		EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Elektrische kenmerken

URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)

U.M.

Netspanning U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	16.9	49	mΩ
Vertraagde lijnzekering	63	30	A
Can-bus aansluiting	DIGITAAL	DIGITAAL	
Maximaal opgenomen vermogen (MMA)	24.5	23.6	kVA
Maximaal opgenomen vermogen (MMA)	23.3	22.5	kW
Maximaal opgenomen vermogen (TIG)	18.9	18.2	kVA
Maximaal opgenomen vermogen (TIG)	18.0	17.4	kW
Maximaal opgenomen vermogen (MIG/MAG)	23.9	22.9	kVA
Maximaal opgenomen vermogen (MIG/MAG)	22.7	21.9	kW
Opgenomen vermogen in uitgeschakelde stand **	50	50	W
Vermogen factor (PF)	0.95	0.95	
Rendement (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Maximaal opgenomen stroom I1max	60.3	33	A
Opgenomen stroom I1	42.4	23.9	A
Instelbereik	3-500	3-500	A
Nullastspanning Uo	73	73	Vdc

** Zie hoofdstuk "MINIMALE CONFIGURATIE IDLE POWER"

* Deze apparatuur voldoet aan de EN / IEC 61000-3-11 norm.

* Deze apparatuur voldoet aan de norm EN / IEC 61000-3-12 als de maximaal toelaatbare stroom impedantie met betrekking tot de interface op het elektrische netwerk (bij een normale aansluiting) kleiner is dan of gelijk is aan de vastgestelde "Zmax" waarde. Wanneer het wordt aangesloten op het normale netwerk met een laag voltage, is het de verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker van de apparatuur zich ervan te vergewissen, zonodig door de netwerkbeheerder te raadplegen, dat de apparatuur mag worden aangesloten.


NL

Werkcyclus URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)	3x230	3x400	U.M.
Werkcyclus MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Werkcyclus MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)	500	500	A
(X=100%)	470	470	A
Werkcyclus TIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Werkcyclus TIG (25°C)			
(X=80%)	500	500	A
(X=100%)	470	470	A
Werkcyclus MMA (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Werkcyclus MMA (25°C)			
(X=75%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	470	470	A

Fysieke eigenschappen URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)		U.M.
IP Beveiligingsgraad	IP23S	
Isolatieklasse	H	
Afmetingen (lxdxh)	690x290x510	mm
Gewicht	39.5	Kg
Gedeelte elektriciteitskabel	4x6	mm ²
Lengte van de stroomtoevoerkabel	5	m
Constructienormen	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

MINIMALE CONFIGURATIE IDLE POWER

Generator + Afstandsbediening + Robotische draadaanvoer

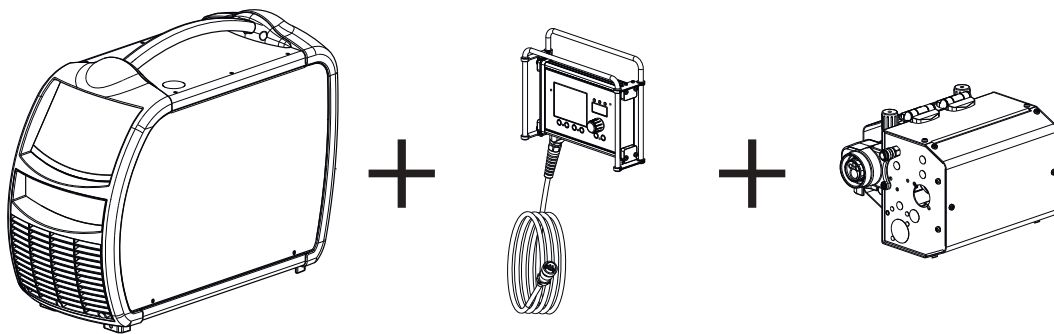

11. GEGEVENSPLAAT

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
	---	3A/20.0V - 400A/36.0V		
	U ₀	X (40°C)	60%	100%
	73V	I ₂	400A	360A
		U ₂	36.0V	34.4V
	---	3A/10.0V - 400A/20.0V		
	U ₀	X (40°C)	60%	100%
	73V	I ₂	400A	360A
		U ₂	26.0V	24.4V
	---	3A/14.0V - 400A/34.0V		
	U ₀	X (40°C)	60%	100%
	73V	I ₂	400A	360A
		U ₂	34.0V	32.0V
	U ₁	I _{1max}	I _{1eff}	
IP 23 S	400V	24.4A	18.9A	
  				
MADE IN ITALY 				

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
	---	3A/20.0V - 400A/36.0V		
	U ₀	X (40°C)	60%	100%
	73V	I ₂	400A (400A)	360A (360A)
		U ₂	36.0V (36.0V)	34.4V (34.4V)
	---	3A/10.0V - 400A/20.0V		
	U ₀	X (40°C)	60%	100%
	73V	I ₂	400A (400A)	360A (360A)
		U ₂	26.0V (26.0V)	24.4V (24.4V)
	---	3A/14.0V - 400A/34.0V		
	U ₀	X (40°C)	60%	100%
	73V	I ₂	400A (400A)	360A (360A)
		U ₂	34.0V (34.0V)	32.0V (32.0V)
	U ₁ 400V(230V)	I _{1max} 24.4A(43.7A)	I _{1eff} 18.9A(33.8A)	
IP 23 S				 
MADE IN ITALY 				

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY						
URANOS NX 5000 PSR			N°			
		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A				
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V				
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%	
	73V	I ₂	500A	470A	420A	
		U ₂	40.0V	38.8V	36.8V	
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V				
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%	
	30V	I ₂	500A	470A	420A	
		U ₂	30.0V	28.8V	26.8V	
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V				
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%	
	73V	I ₂	500A	470A	420A	
		U ₂	39.0V	37.5V	35.0V	
	U ₁	400V	I _{1max}	33A	I _{1eff}	23.9A
IP 23 S				  		
MADE IN ITALY 						

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 5000 PSR			N°	
		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		60974-3:2019
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V		
	U ₀	X (40°C)	50%	60%
	73V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)
		U ₂	40.0V (40.0V)	38.8V (38.8V)
			36.8V (36.8V)	420A (420A)
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V		
	U ₀	X (40°C)	50%	60%
	30V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)
		U ₂	30.0V (30.0V)	28.8V (28.8V)
			26.8V (26.8V)	420A (420A)
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V		
	U ₀	X (40°C)	50%	60%
	73V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)
		U ₂	39.0V (39.0V)	37.5V (37.5V)
			35.0V (35.0V)	420A (420A)
	U ₁	I _{1max}	I _{1eff}	
IP 23 S	400V(230V)	33A(60.3A)	23.9A(42.4A)	
  				
MADE IN ITALY 				

12. BETEKENIS GEGEVENSPLAATJE

1		2			
3		4			
5	6				
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
18	19	20	21		
22			CE	UKCA	EAC

MADE IN ITALY



CE EU-Conformiteitsverklaring
EAC EAC-Conformiteitsverklaring
UKCA UKCA-Conformiteitsverklaring

- 1 Fabrieksmerk
- 2 Naam en adres van de fabrikant
- 3 Model van de apparatuur
- 4 Serienummer
XXXXXXXXXXXXX Bouwjaar
- 5 Symbool van het type lasapparaat
- 6 Verwijzing naar de constructienormen
- 7 Symbool van het lasproces
- 8 Symbool voor lasapparaten die geschikt zijn om te werken in een omgeving met verhoogd risico op elektrische schokken
- 9 Symbool van de lasstroom
- 10 Nominale nullastspanning
- 11 Bereik van de maximale en minimale nominale lasstroom en de overeenkomstige traditionele lastspanning
- 12 Symbool van de werkcyclus
- 13 Symbool van de nominale lasstroom
- 14 Symbool van de nominale lastspanning
- 15 Waarden van de werkcyclus
- 16 Waarden van de werkcyclus
- 17 Waarden van de werkcyclus
- 15A Waarden van de nominale lasstroom
- 16A Waarden van de nominale lasstroom
- 17A Waarden van de nominale lasstroom
- 15B Waarden van de traditionele lastspanning
- 16B Waarden van de traditionele lastspanning
- 17B Waarden van de traditionele lastspanning
- 18 Symbool voor de voeding
- 19 Nominale voedingsspanning
- 20 Nominale maximale voedingsstroom
- 21 Effectieve maximale voedingsstroom
- 22 Beschermingsgraad

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Byggaren
voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.
Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

förklarar under ensam ansvar att följande produkt:

URANOS NX 4000 PSR	55.03.073
URANOS NX 4000 PSR	55.03.075
URANOS NX 5000 PSR	55.03.074
URANOS NX 5000 PSR	55.03.076

överensstämmer med direktiven EU:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2014/30/EU EMC DIRECTIVE
2011/65/EU RoHS DIRECTIVE
2019/1784/EU EcoDesign
2009/125/EU EcoDesign

och att följande harmoniserade standarder har tillämpats:

EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Dokumentationen som intygar överensstämmelse med direktiven kommer att finnas tillgänglig för inspektioner hos ovannämnda tillverkare.

Ingrepp eller modifieringar utan tillstånd av Böhler Welding Arc Technology S.r.l. medför att denna försäkran inte längre är giltig.

Onara di Tombolo, 03/11/2025

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.



Mirco Frasson



Ivo Bonello

Managing Directors

SV

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. VARNING	385
1.1 Driftsmiljö	385
1.2 Personligt skydd och skydd för tredje man	385
1.3 Skydd mot rök och gas	386
1.4 Skydd mot bränder/explosioner	387
1.5 Försiktighetsåtgärder vid användning av gasbehållare	387
1.6 Skydd mot elektriska urladdningar	387
1.7 Elektromagnetiska fält och störningar	388
1.8 IP-skyddsgrad	389
1.9 Jäätmekåitlus	389
2. INSTALLATION	389
2.1 Lyftning, transport och lossning	389
2.2 Aggregatets placering	389
2.3 Inkoppling	390
2.4 Igångsättning	390
3. BESKRIVNING AV AGGREGATET	394
3.1 Bakre kontrollpanel	394
3.2 Kopplingstavla	394
3.3 Främre kontrollpanel RC 350	395
3.4 Främre kontrollpanel	396
4. ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN	396
4.1 Igångsättningsskärmen	396
4.2 Skärmbild Idle state	396
4.3 Huvudskärmen	397
4.4 Huvudskärmbild för MMA-process	397
4.5 Huvudskärmbild för TIG-process	398
4.6 Huvudskärmbild för MIG/MAG-process	399
4.7 programvalsskärmen	403
5. SETUP	404
5.1 Set-up och ställa in parametrar	404
5.2 Särskilda procedurer för användning av parametrar	415
6. TILLBEHÖR	419
7. UNDERHÅLL	420
7.1 Periodiska kontroller av generatoren	420
7.2 Odpowiedzialność	420
8. LARMKODER	420
9. FELSÖKNING OCH TIPS	423
10. TEKNISKA DATA	427
11. MÄRKPLÅT	433
12. MÄRKPLÅTENS INNEBÖRD	434
13. KOPPLINGSSHEMA	645
14. KONTAKTDON	649
15. RESERVDELSLISTA	651
16. INSTALLATION KIT/TILLBEHÖR	663

SYMBOLER



Varning



Förbud



Skyldigheter



Allmänna indikationer

1. VARNING



Läs den här instruktionsboken ordentligt och se till att du har förstått anvisningarna innan du börjar arbeta med maskinen.

Modifiera inte maskinen och utför inget underhåll som inte anges här. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för person- eller sakskador som uppkommer till följd av att denna instruktionsbok inte har lästs uppmärksam och att instruktionerna inte har följts.

Förvara alltid bruksanvisningen på den plats där apparaten används. Följ utöver bruksanvisningen även de allmänna föreskrifterna och gällande lokala bestämmelser om förebyggande av olyckor och miljöskydd.

Voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. förbehåller sig rätten att modifiera produkten när som helst utan föregående meddelande.

Voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. förbehåller sig rättigheterna till och förbjuder översättning, reproduktion och anpassning, helt eller delvis, oavsett metod (inklusive fotostatkopior, film och mikrofilm) utan skriftligt tillstånd.

Att dessa instruktioner följs är mycket viktigt och en förutsättning för att garantin ska gälla.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar om operatören inte följer dessa anvisningar.



Alla personer som ansvarar för driftsättningen, användningen, underhållet och reparationen av apparaten ska

- ha rätt kvalifikation
- ha nödvändiga svetskunskaper
- läsa hela bruksanvisningen och följa den noggrant

Rådfråga fackman om du är tveksam till hur aggregatet ska användas eller om du får problem.

1.1 Driftsmiljö



Aggregaten får endast användas för de ändamål som de har konstruerats för, på de sätt och de områden som anges på märkplåten och/eller i denna instruktionsbok, i enlighet med nationella och internationella säkerhetsnormer. Användning som avviker från vad tillverkaren uttryckligen har föreskrivit ska betraktas som helt olämplig och farlig. Tillverkaren påtar sig inget ansvar i sådana fall.



Denna apparat får endast användas för professionellt bruk i industrimiljö. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som orsakas av att aggregatet används i hemmiljö.



Aggregatet ska användas i omgivningar med temperatur på mellan -10 °C och +40 °C (mellan +14 °F och +104 °F).

Aggregatet ska transporteras och förvaras i omgivningar med temperatur på mellan -25 °C och +55 °C (mellan -13 °F och +131 °F).

Miljön ska vara fri från damm, syror, gaser och andra frätande ämnen.

Den relativa luftfuktigheten ska vara högst 50 % vid 40 °C (104 °F).

Den relativa luftfuktigheten ska vara högst 90 % vid 20 °C (68 °F).

Aggregatet får användas på en höjd av högst 2000 m över havet (6500 fot).



Använd inte maskinen till att avfrosta rör.

Använd inte aggregatet för att ladda batterier och/eller ackumulatorer.

Använd inte aggregatet för att starta motorer.

1.2 Personligt skydd och skydd för tredje man



Svetsning ger upphov till skadlig strålning, buller, värme- och gasutveckling. Sätt upp en brandhärdig skiljevägg för att skydda svets från strålar, gnistor och het slag. Varna eventuella utomstående för att de inte ska stirra på svetstället och uppmana dem att skydda sig emot strålning och het metall.



Använd skyddskläder samt svetshjälm för att skydda huden mot strålning. Använd arbetskläder som täcker hela kroppen och är:

- hela och i gott skick
- brandhärdiga
- isolerande och torra
- åtsittande och utan slag



Använd alltid skor som uppfyller kraven i regler och bestämmelser och är motståndskraftiga och vattenisolerande.



Använd alltid handskar som uppfyller kraven i regler och bestämmelser och som ger elektrisk och termisk isolering.



Använd masker med sidoskydd för ansiktet och lämpligt skyddsfiltre (minst NR10) för ögonen.



Använd alltid skyddsglasögon med sidoskydd, särskilt vid manuell eller mekanisk slaggborttagning.



Använd inte kontaktlinser!



Använd hörselskydd om svetsningen ger upphov till skadligt buller. Avgränsa arbetsområdet om bullernivån överskrider lagens gränser och tillse att de personer som kommer in i området har hörselskydd.



Håll alltid sidopanelerna stängda under svetsningen. Aggregatet får inte modifieras på något sätt. Undvik kontakt mellan händer, hår, plagg, redskap och dylikt och rörliga delar som: fläktar, drev, valsar och axlar, trådrullar. Arbeta inte på dreven när trådmattningsenheten är i drift. Det är oerhört farligt att koppla bort skydden på trådmattningsenheterna. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för person- eller saksador om detta görs.



Håll huvudet på avstånd från MIG-/MAG-brännaren när du sätter i och matar fram tråden. Den tråd som matas ut kan orsaka allvarliga skador på händer, ansikte och ögon.



Undvik att röra arbetsstycken som just har svetsats, eftersom den höga värmen kan medföra allvarliga brännskador. Vidtag alla ovan beskrivna försiktighetsåtgärder också vid bearbetning efter svetsningen, eftersom slag kan lossna från arbetsstycken som håller på att svalna.



Kontrollera att brännaren har svalnat innan du utför arbeten eller underhåll på den.



Kontrollera att kylvätskan är avstängd innan du kopplar loss matarslangen och returslangen för kylvätskan. Den heta vätskan kan ge allvarliga brännskador.



Ha första hjälpen-utrustning tillgänglig. Banalisera inte brännskador eller sår.



Säkra det område du ansvarar för innan du lämnar arbetsplatsen, för att motverka risken för person- och saksador.

1.3 Skydd mot rök och gas



Rök, gas och damm som uppstår under svetsningen kan vara skadligt för hälsan. Rök som uppstår under svetsningen kan under vissa omständigheter leda till cancer eller skador på gravida kvinnors foster.

- Håll huvudet på avstånd från svetsgaserna och svetsröken.
- Tillse att arbetsområdet har en tillräckligt god naturlig eller forcerad ventilation.
- Använd ansiktsmask med andningsapparat om ventilationen är otillräcklig.
- Vid svetsning i trånga utrymmen rekommenderar vi att operatören övervakas av en kollega som befinner sig utanför utrymmet i fråga.
- Använd inte syre för ventilationen.
- Kontrollera med jämna mellanrum att insugningen är effektiv genom att jämföra utsläppen av skadliga gaser med de värden som säkerhetsbestämmelserna tillåter.
- Hur mycket rök som produceras och hur farlig denna är beror på det använda grundmaterialet, svetsmaterialet och eventuella ämnen som används för att rengöra eller avfetta de arbetsstycken som ska svetsas. Följ tillverkarens anvisningar och tekniska instruktioner noggrant.
- Svetsa inte i närheten av platser där avfettning eller lackering pågår.
- Placera gasbehållarna i öppna utrymmen eller i utrymmen med god luftcirkulation.

1.4 Skydd mot bränder/explosioner



Svetsningen kan ge upphov till bränder och/eller explosioner.

- Avlägsna eldfarligt och brännbart material och föremål från arbetsområdet och dess omgivningar.
- Inget brännbart material får finnas inom 11 meter (35 fot) från svetsstället om det inte skyddas ordentligt.
- Gnistor och glödande partiklar kan lätt komma ut i omgivningen också genom små öppningar. Var mycket noggrann med att sätta föremål och personer i säkerhet.
- Svetsa inte på eller i närheten av tryckutsatta behållare.
- Svetsa inte i stängda behållare eller rör. Var mycket försiktig vid svetsning av behållare eller tuber, även om dessa har öppnats, tömts och rengjorts noggrant. Rester av gas, bränsle, olja eller liknande kan medföra explosioner.
- Svetsa inte i atmosfär som innehåller damm, gas eller explosiva ångor.
- Kontrollera att den spänningsförande kretsen inte av misstag kan komma i kontakt med delar som är anslutna till jordkretsen när svetsningen är avslutad.
- Anordna med brandsläckningsutrustning eller ett brandskyddssystem i närheten av arbetsområdet.

1.5 Försiktighetsåtgärder vid användning av gasbehållare



Behållare med skyddsgas innehåller gas under tryck och kan explodera om inte minimivillkoren för transport, förvaring och användning är uppfyllda.

- Behållarna ska fästas i vertikalt läge i väggar eller annat på lämpligt sätt för att undvika fall och mekaniska sammanstötningar.
- Skruva på skyddshatten på ventilen under transport, idrifttagning och efter avslutad svetsning.
- Undvik att utsätta behållarna för direkt solljus och stora temperaturvariationer. Utsätt inte behållarna för mycket låga eller höga temperaturer.
- Undvik att behållarna kommer i kontakt med öppna lågor, elektriska bågar, brännare eller elektrodhållare och gnistor från svetsningen.
- Håll behållarna på avstånd från svetskretsarna och strömkretsar i allmänhet.
- Håll huvudet på avstånd från gasutloppet när du öppnar ventilen på behållaren.
- Stäng alltid ventilen på behållaren efter avslutad svetsning.
- Svetsa aldrig på tryckutsatta gasbehållare.
- Anslut aldrig en tryckluftsbehållare direkt till maskinens tryckregulator! Trycket kan överstiga tryckregulatorns kapacitet och få denna att explodera!

1.6 Skydd mot elektriska urladdningar



Elektriska urladdningar kan vara livsfarliga.

- Undvik att vidröra delar som normalt är spänningsförande inuti eller utanför svetsatet när det är strömförsörjt (brännare, gripklor, jordledare, elektroder, trådar, valsar och rullar är elektriskt anslutna till svetskretsen).
- Se till att aggregatet och operatören isoleras elektriskt genom att använda torra plan och underreden som är tillfredsställande isolerade från nollpotentialen och jordpotentialen.
- Se till att aggregatet ansluts korrekt till en stickpropp och ett jordat elnät.
- Vidrör inte två brännare eller två elektrodhållare samtidigt.
- Avbryt omedelbart svetsningen om du får en elektrisk stöt.



Bågens anslags- och stabiliseringsenhet har konstruerats för drift som styrs manuellt eller mekaniskt.

1.7 Elektromagnetiska fält och störningar



Bärare av livsuppehållande elektronisk apparatur (pacemaker) måste konsultera läkare innan de närmar sig platser där bågsvetsning.



När strömmen passerar genom ledningarna i och utanför aggregatet skapas ett elektromagnetiskt fält i svetskablar och aggregatets omedelbara närhet.

- Elektromagnetiska fält kan ha (hittills okända) hälsoeffekter för den som exponeras långvarigt för dem.
- Elektromagnetiska fält kan interferera med annan utrustning som pacemakrar och hörapparater.

1.7.1 EMC-klassificeras i enlighet med: EN 60974-10/A1:2015.

Klass B

Utrustning i klass B följer kraven på elektromagnetisk kompatibilitet för industri- och boendemiljöer, inklusive för bostadsområden där el levereras via det allmänna lågspänningsnätet.

Klass A

Utrustning i klass A är inte avsedd för bruk i bostadsområden där elen levereras via det allmänna lågspänningsnätet. Det kan vara svårt att garantera elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning i klass A på sådana platser, på grund av såväl ledningsbundna som strålade störningar.

För mer information, se kapitlet: MÄRKPLÅT eller TEKNISKA DATA.

1.7.2 Installation, drift och omgivningsbedömning

Denna apparat är konstruerad i överensstämmelse med anvisningarna i den harmoniserade standarden EN 60974-10/A1:2015 och tillhör Klass A. Denna apparat får endast användas för professionellt bruk i industrimiljö. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som orsakas av att aggregatet används i hemmiljö.



Användaren ska vara expert på området och är som sådan ansvarig för att apparaten installeras och används enligt tillverkarens anvisningar. Vid eventuella elektromagnetiska störningar ska användaren lösa problemet med hjälp av tillverkarens tekniska service.



De elektromagnetiska störningarna måste alltid minskas så mycket att de inte medför besvär.



Innan apparaten installeras ska användaren bedöma vilka eventuella elektromagnetiska problem som kan uppstå i det omgivande området och särskilt hälsotillståndet hos personalen i området, till exempel de som använder pacemakrar eller hörapparater.

SV

1.7.3 Krav på nätanslutningen

På grund av att primärströmmen dras från nätanslutningen kan högeffektutrustning påverka ledningsnätets ström kvalitet. Av den anledningen kan det förekomma anslutningsbegränsningar eller krav på en maximal impedans som tillåts i elnätet (Z_{max}) eller en minsta tillförselskapacitet (S_{sc}) som krävs vid gränssnittet mot det allmänna ledningsnätet (leveranspunkten) för viss utrustning (se tekniska data). Om så är fallet är det den som installerar eller använder utrustningen som ansvarar för att kontrollera att utrustningen får anslutas (genom att rådfråga elnätstjänstleverantören vid behov). Vid störningar kan man behöva vidta ytterligare försiktighetsåtgärder, såsom filtrering av nätströmmen.

Man bör också överväga möjligheten att skärma strömförsörjningskabeln.

För mer information, se kapitlet: TEKNISKA DATA.

1.7.4 Försiktighetsåtgärder avseende kablar

Följ nedanstående anvisningar för att minimera effekterna av de elektromagnetiska fälten:

- Undvik att rulla ihop kablarna i närheten av kroppen.
- Undvik att vistas mellan jordledaren och elkabeln (hålla båda på samma sida).
- Ledningarna ska hållas så korta som möjligt och ska placeras nära varandra och löpa på eller i närheten av golvnivån.
- Placera aggregatet på avstånd från svetszonen.
- Placera kablarna på avstånd från eventuella andra kablar.

1.7.5 Ekvipotentiaalförbindning

Man bör överväga att jorda alla metalldelar i svetsanläggningen och i dess närhet. Följ nationella bestämmelser om ekvipotentiaalförbindning.

1.7.6 Jordning av arbetsstycket

Om arbetsstycket av säkerhetsskäl eller beroende på dess storlek eller placering inte är jordat kan en jordledning mellan arbetsstycket och jorden minska emissionerna. Man måste se till att jordningen av arbetsstycket inte ökar risken att användarna skadas eller skadar andra elektriska apparater. Följ nationella bestämmelser om jordning.

1.7.7 Skärmning

Selektiv skärmning av andra kablar och apparater i omgivningarna kan minska störningsproblemen. För speciella applikationer kan man överväga att skärma hela svetsanläggningen.

1.8 IP-skyddsgrad

IP**IP23S**

- Höljet förhindrar att man kommer åt farliga delar med fingrarna och skyddar mot fasta främmande föremål med en diameter på 12,5 mm eller mer.
- Höljet skyddar mot regn i 60° vinkel mot vertikalled.
- Höljet är skyddat mot skador till följd av inträngande vatten när utrustningens rörliga delar inte är i rörelse.

1.9 Jååtmekååtlus



Bortskaffa inte elutrustningen tillsammans med vanligt avfall!

I enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och bestämmelserna om dess införlivande med nationell lagstiftning ska uttjänad elutrustning samlas in separat och lämnas till en insamlings- och återvinningscentral. Utrustningens ägare ska vända sig till kommunen för att identifiera de auktoriserade insamlingscentralerna. Tillämpningen av EU-direktivet kommer att bidra till att förbättra miljön och människors hälsa.

» Besök webbplatsen för mer information.

2. INSTALLATION



Endast personal med specialkunskaper och tillstånd från tillverkaren får installera kylvnheten.



Se till att generatorn är ansluten till elnåtet innan installationen görs.



Det är förbjudet att serie- eller parallellkoppla generatorerna.

2.1 Lyftning, transport och lossning

- Aggregatet har ett handtag så att du kan bära det.
- Aggregatet har inga särskilda lyftanordningar.
- Lyft det med gaffeltruck och var ytterst försiktig under förflyttningen så att inte generatorn faller.



Maskinerna får inte lyftas med hjälp av handtaget.



Underskatta inte aggregatets vikt, se tekniska data.
Förflytta eller stoppa inte lasten ovanför människor eller föremål.
Låt inte aggregatet eller en enskild enhet falla eller ställas ned med en kraftig stöt.

2.2 Aggregatets placering



Tillämpa följande kriterier:

- Kommandon och kopplingar ska vara lättillgängliga.
 - Placera inte utrustningen i trånga utrymmen.
 - Placera inte aggregatet på ett plan som lutar mer än 10° i relation till horisontalplanet.
 - Placera aggregatet på torr, ren plats med god ventilation.
 - Skydda aggregatet mot regn och direkt solljus.
- » Se avsnittet "Försiktighetsåtgärder vid användning av gasbehållare".

2.3 Inkoppling



Generatoren har en elsladd för anslutning till elnätet.

Strömförsörjningen till aggregatet kan vara:

- 230V trefas (3x230/400V version)
- trefas 400 V

Aggregatets funktion garanteras för spänningar som avviker upp till $\pm 15\%$ från det nominella värdet.



För att undvika personskador eller skador på aggregatet måste man kontrollera den valda nätspänningen och säkringarna INNAN maskinen ansluts till elnätet. Se dessutom till att kabeln ansluts till ett jordat uttag.



Aggregatet kan få sin strömtillförsel via en elgenerator på villkor att denna ger en stabil matningsström på $\pm 15\%$ av den nominella spänning som tillverkaren uppger under alla tänkbara driftförutsättningar och vid svetsgeneratorns maximala effekt. Som regel rekommenderas generatorer med 2 gånger så hög effekt som svetsgeneratorn vid enfasmätning och 1,5 gånger vid trefasmätning. Vi rekommenderar elektroniskt styrda elgeneratorer.



Aggregatet måste vara korrekt jordat för att skydda användarna. Strömförsörjningskabeln innehåller en gul/grön jordledning som ska anslutas till en jordad stickpropp. Denna gul-gröna ledning får ALDRIG användas tillsammans med en annan ledning för att leda ström. Kontrollera att elsystemet är jordat och att eluttaget är i gott skick. Montera endast godkända kontakter som uppfyller säkerhetsbestämmelserna.



Elsystemet ska utformas av teknisk personal som besitter särskilda yrkeskunskaper och arbetar i enlighet med lagstiftningen i det land där installationen görs.


2.4 Igångsättning

2.4.1 Anslutning för MMA-svetsning



En inkoppling som den i figuren resulterar i svetsning med omvänd polaritet.


Kasta om kopplingarna för svetsning med normal polaritet.

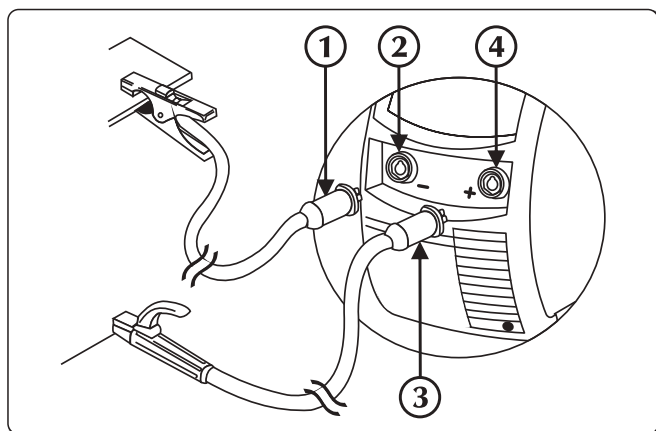

- ① Jordklämkontakt
- ② Negativt uttag (-)
- ③ Elektrodhållarens klämkontakt
- ④ Positivt uttag (+)

- Anslut jordklämman till kraftaggregatets negativa uttag (-). Sätt i stickproppen och vrid medsols så att den fästs ordentligt.
- Anslut elektrodhållaren till kraftaggregatets positiva uttag (+). Sätt i stickproppen och vrid medsols så att den fästs ordentligt.

2.4.2 Anslutning för gashyvlning ARC-AIR

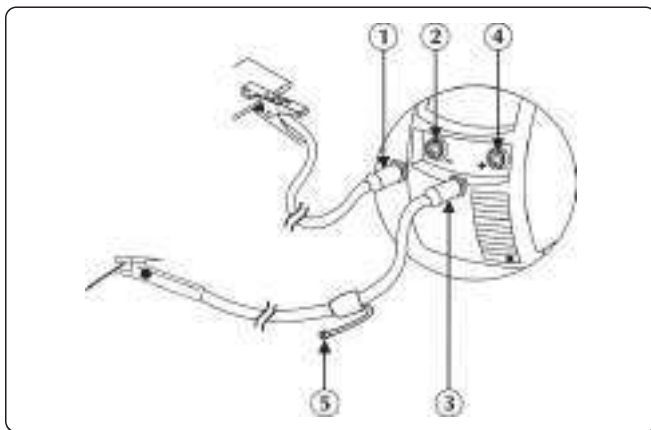


- ① Jordklämkontakt
- ② Negativt uttag (-)
- ③ Kontaktdon för klämma ARC-AIR
- ④ Positivt uttag (+)
- ⑤ Kontaktdon för luftslang

- Anslut jordklämman till kraftaggregatets negativa uttag (-).
- Anslut klämmans ARC-AIR kabelkontaktdon till det positiva uttaget (+) på generatoren.
- Anslut luftledningen separat till tryckluftsmatningen.

2.4.3 Anslutning för TIG-svetsning



Anslutningen i figuren ger en svetsning med direkt polaritet.
Kasta om anslutningen för att få en svetsning med omvänd polaritet.

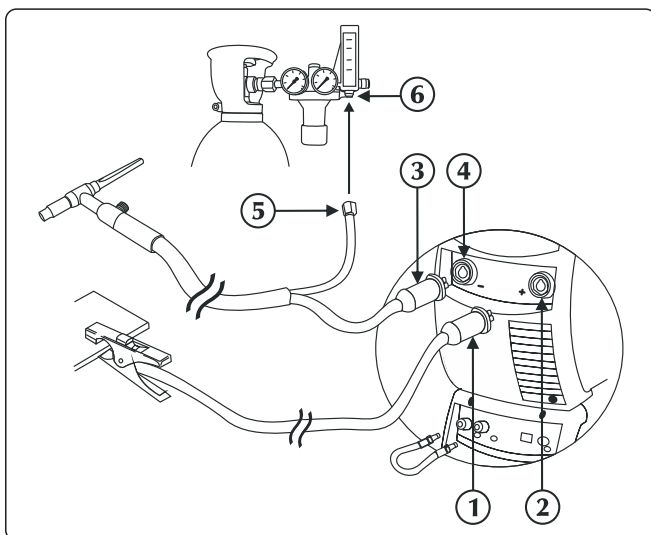

- ① Jordklämkontakt
- ② Positivt uttag (+)
- ③ TIG-fackelfäste
- ④ Negativt uttag (-)
- ⑤ Anslutning för gasrör
- ⑥ Tryckreduceringen


- Anslut jordklämman till kraftaggregatets positiva uttag (+). Sätt i stickproppen och vrid medsols så att den fästs ordentligt.
- Anslut TIG-brännarens kontaktdon till kraftaggregatets negativa uttag (-). Sätt i stickproppen och vrid medsols så att den fästs ordentligt.
- Anslut brännarens gasrör till gasdistributionsnätet.




Skyddsgasflödet ställs in med en kran som i regel sitter på brännaren.

- Anslut returslangen för kylvätska från brännaren (röd) till kopplingen (röd - symbol .
- Anslut matarslangen för kylvätska till brännaren (blå) till kopplingen (blå - symbol .


2.4.4 Anslutning för MIG-/MAG-svetsning

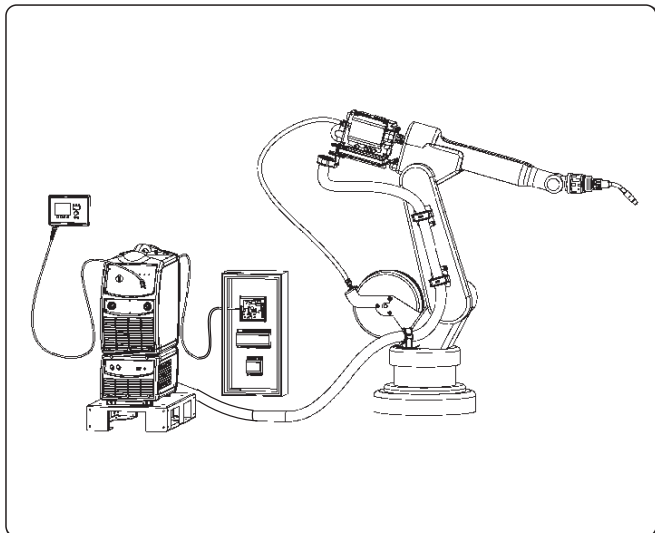

RI på extern skåp

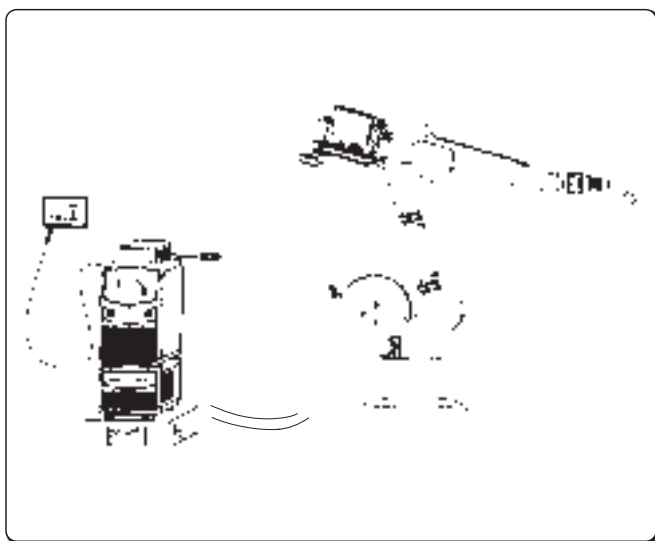



BOX RI

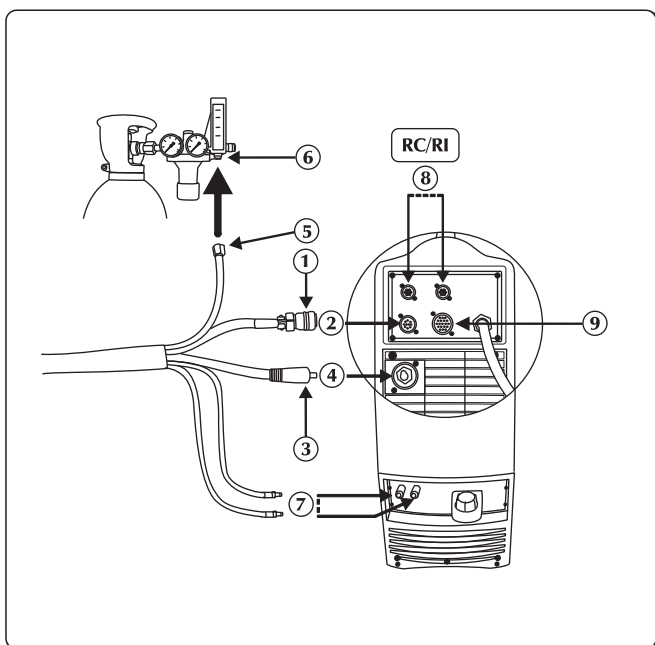

- ① Signalkabel
- ② Ingång för signalkabel (CAN-BUS) (ledningsknippe)
- ③ Elkabel
- ④ Ingång för elkabel (ledningsknippe)
- ⑤ Gasrör
- ⑥ Koppling för gastillförsel
- ⑦ Kylvätskeanslutning
- ⑧ Uttag för signalkabel (CAN-buss) (automation och robotteknik)
- ⑨ Uttag för signalkabel CAN-buss (RC, RI...)


- ▶ Anslut elkabeln i ledningsknippet till uttaget. Sätt i stickproppen och vrid medsols så att den fästs ordentligt.
- ▶ Anslut signalkabeln i ledningsknippet till kontaktdonet. För in kontakten och vrid överfallsmuttern medurs för att låsa kontaktdelarna till varandra.
- ▶ Anslut gasslangen i ledningsknippet till gasbehållarens tryckregulator eller till gasuttaget.
- ▶ Anslut matarslangen för kylvätska i ledningsknippet (blå) till kopplingen (blå - symbol ).

- ▶ Anslut returslangen för kylvätska i ledningsknippet (röd) till kopplingen (röd - symbol ).
- ▶ Anslut signalledningen till CAN-bussen för styrning av externa enheter (t.ex. RC och RI) till den avsedda kontakten.
- ▶ För in kontakten och vrid överfallsmuttern medurs för att låsa kontaktdelarna till varandra.
- ▶ Anslut signalledningen för styrning av externa enheter till den avsedda kontakten.

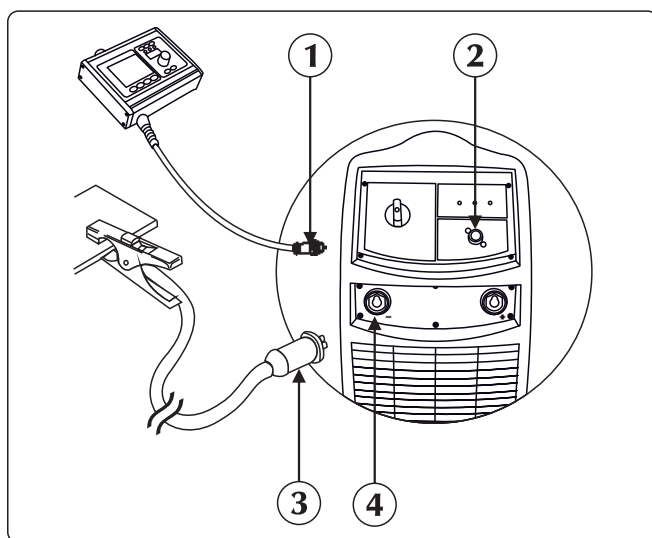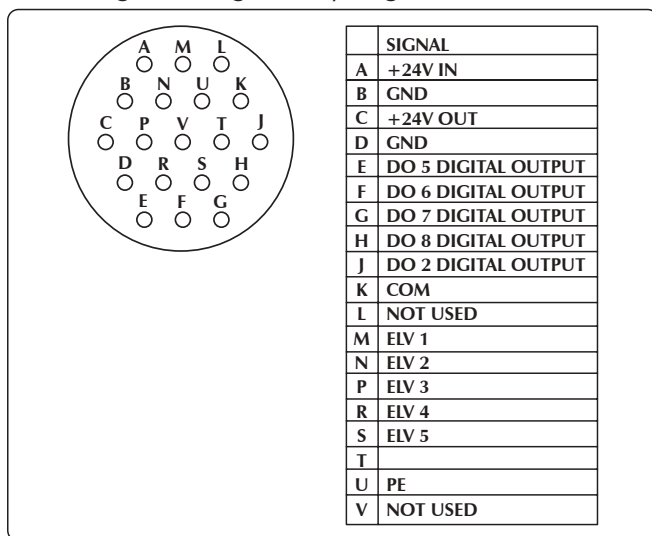

- ① Signalkabel
- ② Kontaktdon
- ③ Jordklämkontakt
- ④ Negativt uttag (-)

- ▶ Anslut RC350-enhetens signalkabel till kraftaggregatets kontaktdon.
- ▶ Anslut jordklämmen till kraftaggregatets negativa uttag (-).

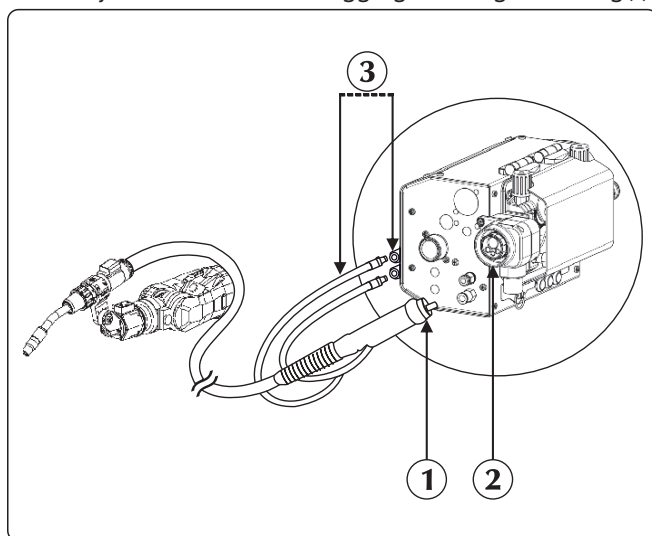


- ① Brännaruttag
- ② Kontaktdon
- ③ Kylvätskeanslutning

- ▶ Anslut MIG/MAG-brännaren till uttaget och var noga med att skruva åt låsringen helt.
- ▶ Anslut returslangen för kylvätska från brännaren (röd) till kopplingen (röd - symbol ).
- ▶ Anslut matarslangen för kylvätska till brännaren (blå) till kopplingen (blå - symbol ).


3. BESKRIVNING AV AGGREGATET

3.1 Bakre kontrollpanel

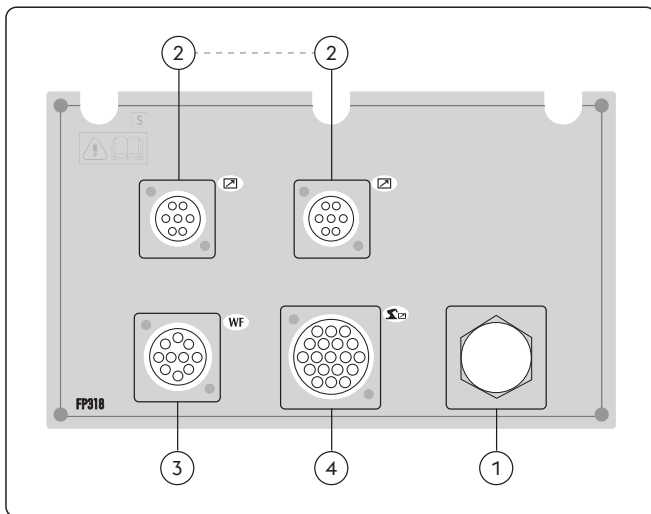


- ① **Strömförsörjningskabel**
För att strömförsörja anläggningen via elnätet.
- ② **Uttag för signalkabel CAN-buss (RC, RI...)**
- ③ **Uttag för signalkabel (CAN-buss) (WF)**
- ④ **Uttag för signalkabel (Robot)**

3.2 Kopplingstavla

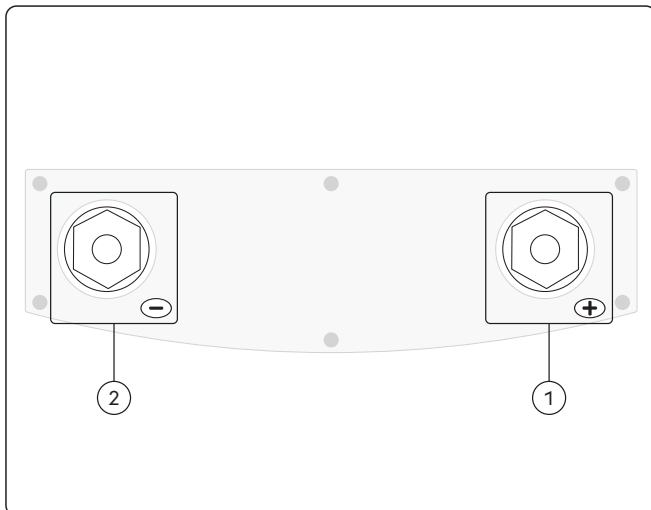


- ① **Positivt uttag (+)**
Process MMA: Anslutning elektrodbrännare
Process TIG: Anslutning jordkabel
- ② **Negativt uttag (-)**
Process MMA: Anslutning jordkabel
Process TIG: Anslutning av brännare
MIG/MAG-process: Anslutning jordkabel

3.3 Främre kontrollpanel RC 350

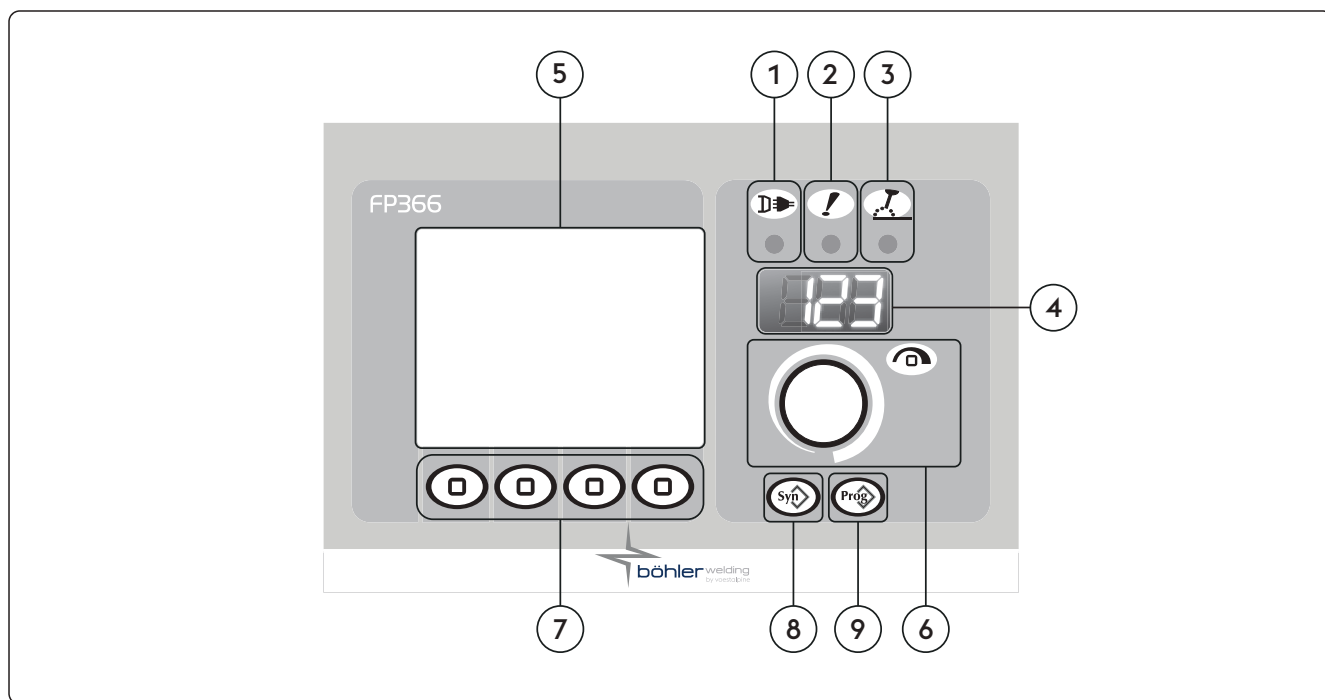

- 1  **Ström-LED**
Visar att utrustningen är ansluten till elnätet och påslagen.
- 2  **Allmänt larm-LED**
Visar när skyddsutrustning som temperaturkyddet aktiveras.
- 3  **Aktiv effekt-LED**
Visar att det finns ström i utrustningens utgångar.
- 4  **Display med 7 segment**
Här visas de allmänna svetsparametrarna under start, inställningar, ström- och spänningsvärden vid svetsning samt larmkoder.
- 5  **LCD-display**
Här visas de allmänna svetsparametrarna under start, inställningar, ström- och spänningsvärden vid svetsning samt larmkoder.
Alla aktiviteter kan visas utan fördröjning.
- 6  **Huvudjusteringshandtag**
Gör det möjligt att konfigurera, välja och ställa in svetsparametrar.
- 7  **Funktionsknappar**
Medger val av olika systemfunktioner:
- Svetsprocess
- Svetsmetoder
- Strömpulsning
- Grafiskt gränssnitt
- 8  **Svetsprogram knappar**
Medger val av förinställt svetsprogram genom att välja några enkla inställningar:
- Typ av tråd
- Typ av gas
- Wtråddiameter
- 9  **Knapp för jobb**
Medger lagring och hantering av 240 jobb som kan anpassas till den enskilda användaren.

3.4 Främre kontrollpanel

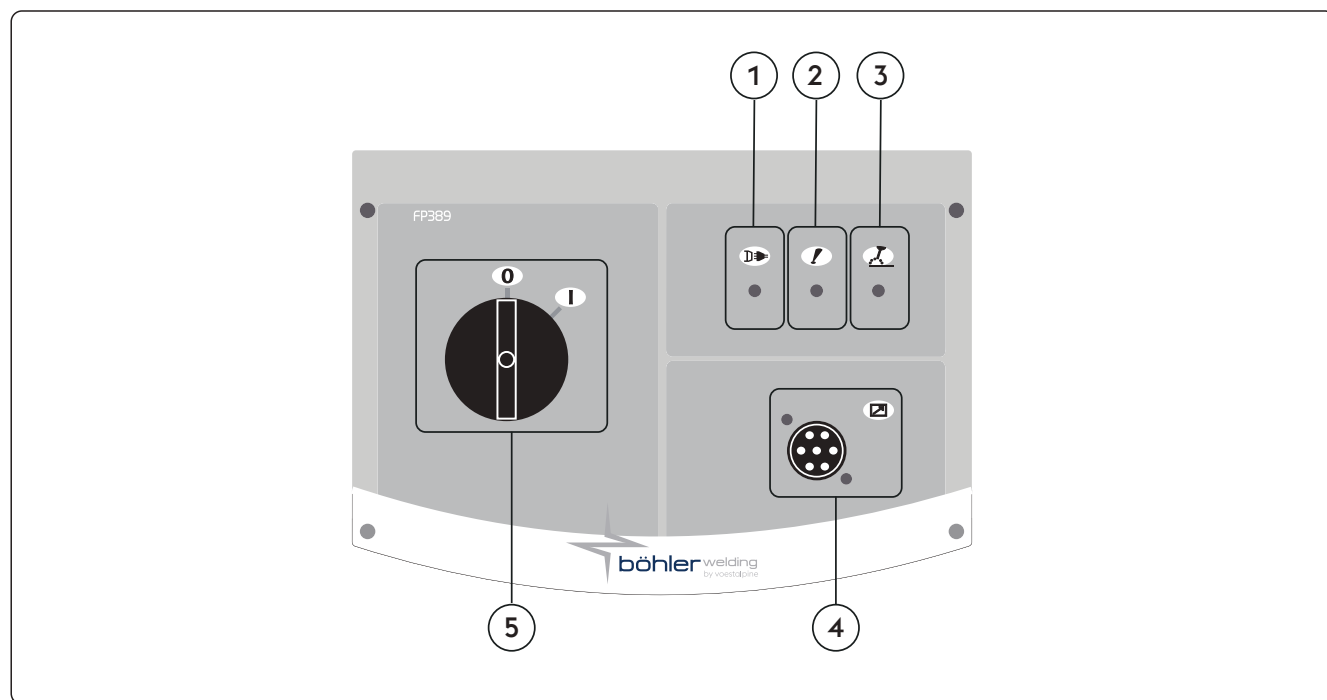

- 1  **Ström-LED**
Visar att utrustningen är ansluten till elnätet och påslagen.
- 2  **Allmänt larm-LED**
Visar när skyddsutrustning som temperaturkyddet aktiveras.
- 3  **Aktiv effekt-LED**
Visar att det finns ström i utrustningens utgångar.
- 4  **Uttag för signalkabel CAN-buss (RC, RI...)**
- 5  **Huvudströmbrytare**
Slår till eltilförseln till aggregatet.
Har två lägen: "O" avstängd och "I" påslagen.

4. ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

4.1 Igångsättningsskärmen


Vid starten utför aggregatet ett antal kontroller för att säkerställa korrekt funktion av aggregatet och även av alla anordningar som är anslutna till aggregatet. I samma skede genomförs också gastestet för att kontrollera att systemet för gastillförsel fungerar korrekt.

4.2 Skärmbild Idle state

När generatoren inte har varit aktiv på ett tag övergår den till läge Idle:


Idle state

► Displayen visar följande skärmbild.

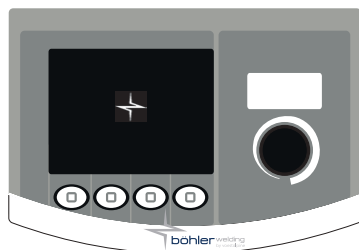

Återaktivering

► Displayen visar följande skärmbild.

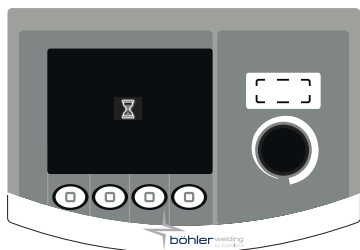


Statusväxling mellan inte aktiv/aktiv

Det räcker att trycka på en av knapparna på kontrollpanelen, slangpaketets knapp eller RC för att återaktivera systemet.

4.3 Huvudskärmen


Används för att styra systemet och svetsprocessen. De viktigaste inställningarna visas.

4.4 Huvudskärmbild för MMA-process

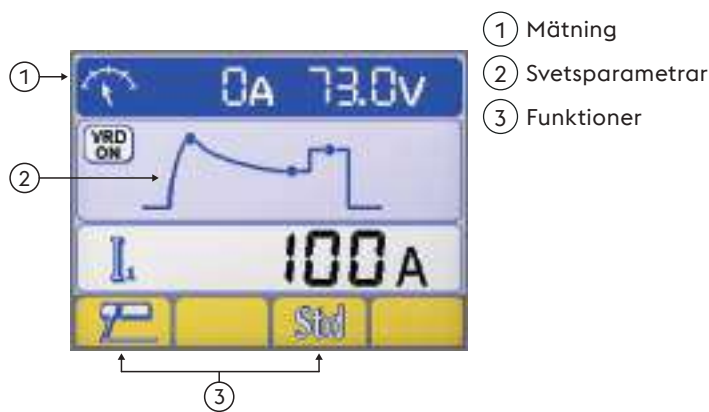

Mätning

Under svetsningen visas de verkliga ström- och spänningsvärdena på LCD-displayen.

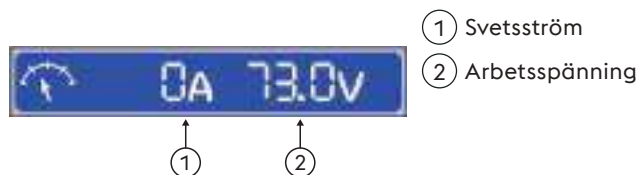


Svetsparametrar

► Välj önskad parameter genom att trycka på kodningsvredet.



Funktioner

Medger inställning av de viktigaste processfunktionerna och svetsmetoderna.

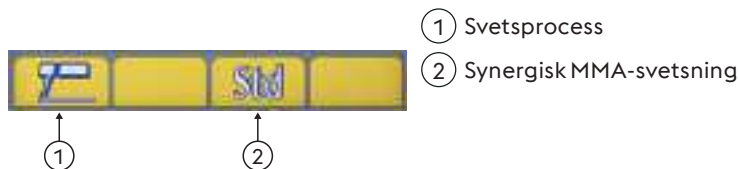

Svetsprocess




Synergisk MMA-svetsning

För inställning av den bästa bågodynamiken beroende på den typ av elektrod som används. Genom att välja rätt bågodynamik kan strömkällan utnyttjas maximalt och bästa möjliga svetssegenskaper uppnås.




☞ Perfekt svetsbarhet hos elektroden kan inte garanteras. Svetsbarheten beror på tillsatsmaterialets kvalitet och skick, drifts- och svetsförhållandena, antalet möjliga användningsområden m.m.

4.5 Huvudskärmbild för TIG-process

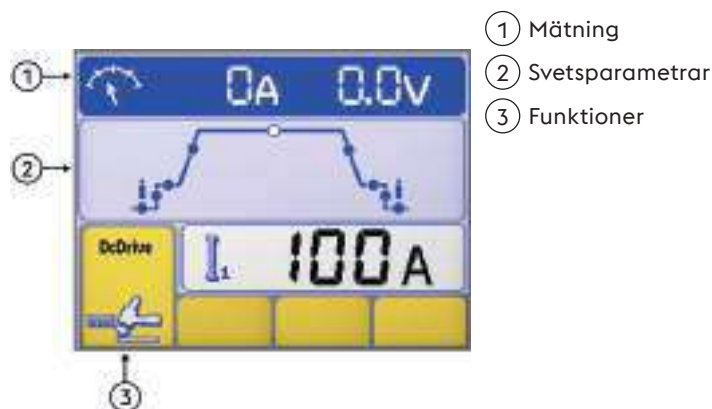


Mätning

Under svetsningen visas de verkliga ström- och spänningsvärdena på LCD-displayen.

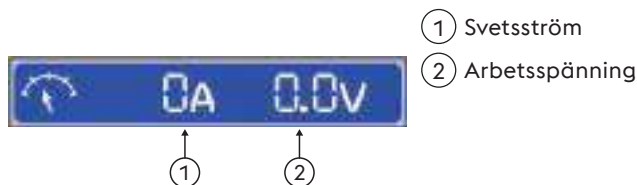


Svetsparametrar

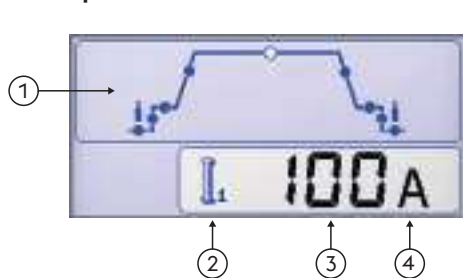


- ① Svetsparametrar
 - Välj önskad parameter genom att trycka på kodningsvredet.
 - Modifiera värdet på vald parameter genom att vrida på kodningsvredet.
- ② Parameterikon
- ③ Parametervärde
- ④ Måttenhet för parametervärdet

Funktioner

Medger inställning av de viktigaste processfunktionerna och svetsmetoderna.

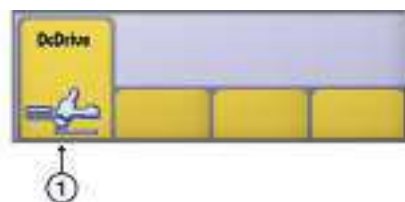

- ① Svetsprocess

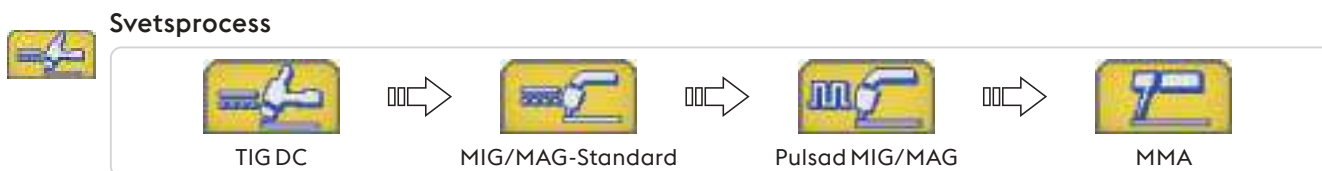


4.6 Huvudskärmbild för MIG/MAG-process

Grundskärmbild



- ① Huvud MIG/MAG
- ② Svetsparametrar
- ③ Funktioner

Grafisk skärmbild

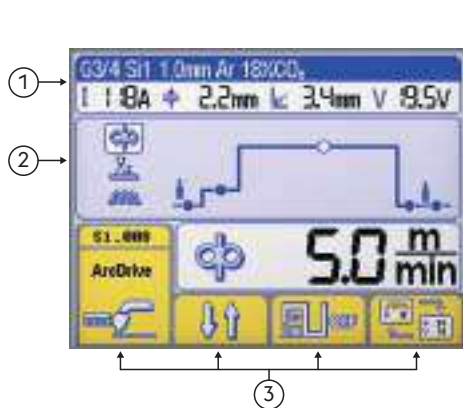

- ① Huvud MIG/MAG
- ② Svetsparametrar
- ③ Funktioner

Huvud MIG/MAG

Visar vissa viktiga uppgifter i relation till den valda processen.

G3/4 SH 1.0mm Ar 18MnCu

① ② ③

Vald synergikurva

- ① Typ av svetstråd
- ② Wtråddiameter
- ③ Typ av gas

118A + 2.2mm 3.4mm V 19.5V


① ② ③ ④

Svetsparametrar

- ① Svetsström
- ② Ämnestjocklek
- ③ Hörnfog "a"
- ④ Arbetsspänning

Svetsparametrar (Grundskärmbild)


► Välj önskad parameter genom att trycka på kodningsvredet.

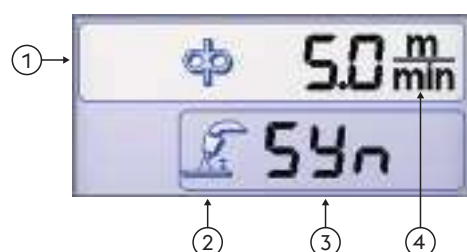

- ① Svetsparametrar
- ② Parameterikon
- ③ Parametervärde
- ④ Måttenheter för parametervärdet

Svetsparametrar (Grafisk skärmbild)


► Välj önskad parameter genom att trycka på kodningsvredet.

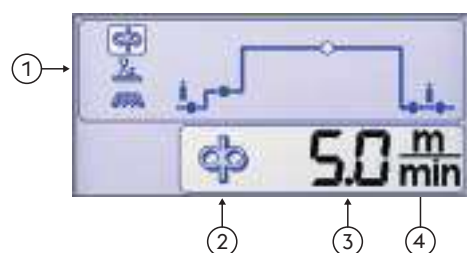

- ① Svetsparametrar
- ② Parameterikon
- ③ Parametervärde
- ④ Måttenheter för parametervärdet

Funktioner

Medger inställning av de viktigaste processfunktionerna och svetsmetoderna.

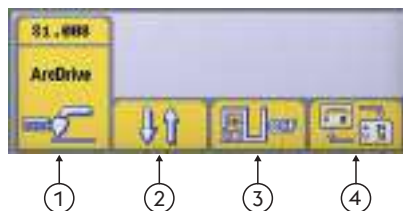

- ① Svetsprocess
- ② Svetsmetoder
- ③ Dubbelpuls
- ④ Displaytyp

Svetsprocess



MIG/MAG-Standard



Pulsad MIG/MAG



MMA



TIG DC



Svetsmetoder

Medger val av svetsmetod



2 steg

När knappen trycks in börjar gasen att flöda, matar spänning till tråden så att den matas fram; när knappen släpps stängs gasen, spänningen och trådmattningen av.



4 steg

Den första knapptryckningen får gasen att flöda med en manuell förgastid. När knappen sedan släpps aktiveras spänningen till tråden och trådmattningen. Följande knapptryckning stannar tråden och startar den slutliga processen där strömmen återgår till noll. När knappen släpps till sist stängs gasflödet av.



Crater filler

Möjliggör svetsning med tre olika effektnivåer som kan väljas direkt med brännarknappen.

Den första knapptryckningen får gasen att flöda, aktiverar spänningen till tråden och matar den med inställd hastighet och med de aktuella synergivärdena från svetsparametrarna.

När du släpper brännarknappen ändras trådhastigheten och de aktuella synergiparametrarna automatiskt till de grundvärden som är inställda på kontrollpanelen.

Nästa gång du trycker på knappen ställs trådhastigheten och de aktuella synergiparametrarna in på de förinställda parametervärdena för kraterfyllning.

När du släpper brännarknappen avbryts trådmattningen och det matas ström till burn back- och eftergasstegen.



Manuell/Robot

Gör det möjligt att hantera funktionerna och parametrarna för både manuell svetsning och robotsvetsning



Dubbelpuls



Dubbelpuls aktiv



Dubbelpuls inaktiv



Displaytyp

Växlar mellan att visa följande:



Grundskärmbild



Grafisk skärmbild

Skärm med synergikurvor



Synergi

Medger val av förinställt svetsprogram (synergi) genom att välja några enkla inställningar

Val av svetsprocess



► Gå till skärmbilden "synergier" genom att trycka på knappen  i minst 1 sekund.

► Välj önskad process genom att trycka på knapparna  

► Tryck på knappen  för att gå till nästa steg.


SV



Svetsprocess



Skärmbild för val av synergi Typ av material/Typ av gas

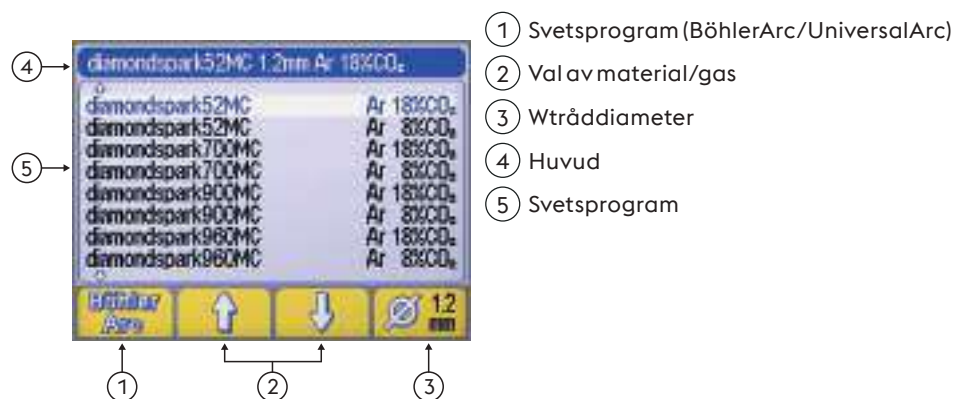

Svetsprogram

Medger val av svetsprogram



BöhlerArc



UniversalArc



Val av material/gas

Medger val av:



- Typ av svetstråd
- Typ av gas



Välj material/gas genom att vrida på kodningsvredet.



Wtråddiameter

Kan man välja tråddiameter (mm).

① Wtråddiameter



①



Huvud

Visar vissa viktiga uppgifter i relation till den valda processen.



NO PROGRAM


Indikerar att det valda synergiprogrammet inte är tillgängligt eller inte är kompatibelt med de övriga systeminställningarna.

4.7 programvalsskärmen



Medger lagring och hantering av 240 jobb som kan anpassas till den enskilda användaren.

Program (JOB)

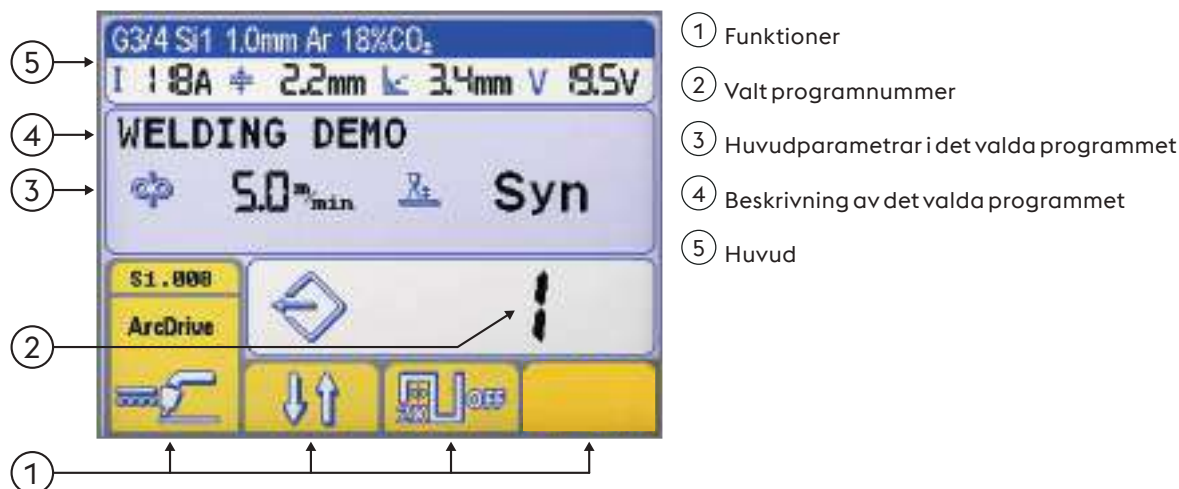

Se avsnittet "Huvudskärmen"

Programlagring

► Gå till programlagringsmenyn genom att hålla in knappen  i minst 1 sekund.



► Välj önskat program (eller tomt minne) genom att vrida på kodningsvredet.

--- Minnet tomt

 Programmet sparad

► Bekräfta åtgärden genom att trycka på knappen .

► Spara alla aktuella inställningar till det valda programmet genom att trycka på knappen .



Lägg in en beskrivning av programmet.

► Välj önskad bokstav genom att vrida på kodningsvredet.

► Spara vald bokstav genom att trycka på kodningsvredet.

► Ta bort den sista bokstaven genom att trycka på knappen .

► Bekräfta åtgärden genom att trycka på knappen .

► Bekräfta åtgärden genom att trycka på knappen .



Om man vill spara ett nytt program på en minnesplats som redan är full måste man radera platsen genom en obligatorisk metod.



- ▶ Bekräfta åtgärden genom att trycka på knappen .
- ▶ Ta bort det valda programmet genom att trycka på knappen. .
- ▶ Fortsätt med lagringsmetoden.

Hämtning av program



- ▶ Hämta det första tillgängliga programmet genom att trycka på knappen .
 - ▶ Välj önskat program genom att vrida på kodningsvredet.
 - ▶ Välj önskat program genom att trycka på knappen. .
-  Endast de minnesplatser där program är sparade hämtas medan tomma plaster automatiskt hoppas över.

Radering av program



- ▶ Välj önskat program genom att vrida på kodningsvredet.
- ▶ Ta bort det valda programmet genom att trycka på knappen. .
- ▶ Bekräfta åtgärden genom att trycka på knappen .



- ▶ Bekräfta åtgärden genom att trycka på knappen .
- ▶ Ta bort det valda programmet genom att trycka på knappen. .

SV

5. SETUP

5.1 Set-up och ställa in parametrar

För inställning av en rad tilläggsparametrar som ger en bättre och mer precis hantering av svetsanläggningen. De set-upparametrar som visas är anpassade efter den valda svetsningen och har numeriska koder.

Att öppna set-up



- ▶ Tryck på encoderknappen i 5 sekunder.
- ▶ Åtkomsten bekräftas av att det står 0 på displayen.

Att välja och ställa in önskad parameter

- ▶ Tryck på dataomvandlaren tills den numeriska koden för den önskade parametern visas.
- ▶ Tryck sedan på dataomvandlarknappen för att visa det inställda värdet för den valda parametern och ändra inställningen.

Att stänga set-up

- ▶ Tryck på dataomvandlaren igen för att gå ur "inställningssektionen".
- ▶ Gå till parametern "0" (spara och stäng) och tryck på dataomvandlarknappen för att gå ur set-up.
- ▶ Bekräfta åtgärden genom att trycka på knappen .
- ▶ Spara ändringen och gå ur set-up genom att trycka på knappen: .

5.1.1 Set-upparametrar (MMA)

0

Spara och stäng



För att spara ändringarna och gå ur set-up.

1

Återställning



För att återställa alla parametrarna till standardvärdena.

3

Hot start



För inställning av hot start-procenten vid MMA-svetsning.

För inställning av mer eller mindre "het" start för att underlätta tändningen av bågen.

Standardvärde (Basisk/Rutil)

Minimum	Maximum	Standard
1/off	500%	80%

Cellulose elektrode

Minimum	Maximum	Standard
1/off	500%	150%

CrNi-elektrode

Minimum	Maximum	Standard
1/off	500%	100%

Aluminium elektrode

Minimum	Maximum	Standard
1/off	500%	120%

Gjutjärn elektrode

Minimum	Maximum	Standard
1/off	500%	100%

7

Svetsström



För inställning av svetsströmmen.

Minimum	Maximum	Standard
3 A	Imax	100 A

8

Arc force



För inställning av arc force-procenten vid MMA-svetsning.

Ger ett mer eller mindre energirikt dynamiskt svar under svetsningen för att underlätta svetsarens arbete.

Ökning av bågeffekten minskar risken för att elektroden ska fastna.

Standardvärde (Basisk/Rutil)

Minimum	Maximum	Standard
0/af	500%	80%

Cellulose elektrode

Minimum	Maximum	Standard
0/af	500%	350%

CrNi-elektrode

Minimum	Maximum	Standard
0/af	500%	30%

Aluminium elektrode

Minimum	Maximum	Standard
0/af	500%	100%

Gjutjärn elektrode

Minimum	Maximum	Standard
0/af	500%	70%

204

Dynamic power control (DPC)

Möjliggör val av önskad V/I-karakteristik.

I=C Konstantström

Ökning eller minskning av båg höjden har ingen effekt på den svetsström som krävs.

Rekommenderas för elektrod: Basisk, Rutil, Sur, Stål, Gjutjärn

1÷20 Minskande gradientkontroll

Ökningen av båg höjden orsakar en sänkning av svetsströmmen (och omvänt) enligt det värde som ges av 1 till 20 ampere per volt.

Rekommenderas för elektrod: Cellulosa, Aluminium

P=C Konstanteffekt

Ökningen av båg höjden orsakar en sänkning av svetsströmmen (och omvänt) enligt formeln: $V \cdot I = K$

Rekommenderas för elektrod: Cellulosa, Aluminium

Värde	Standard
I=C	X
1÷20	-
P=C	-

312

Spänning för att bryta bågen

För inställning av det spänningsvärde vid vilket den elektriska bågen ska brytas.

Används för att hantera de olika driftsförutsättningar som uppstår på bästa sätt.

Vid punktsvetsning blir till exempel den uppflammande lågan när elektroden tas bort från arbetsstycket mindre om bågen bryts vid en låg spänning, vilket innebär att det blir mindre stänk, brännskador och oxidation på arbetsstycket.



Ställ aldrig in en högre spänning för att bryta bågen än generatorns tomgångsström.

Standardvärde (Basisk/Rutil)

Minimum	Maximum	Standard
0/af	U0max	57.0 V

Cellulose elektrode

Minimum	Maximum	Standard
0/af	U0max	70.0 V

CrNi-elektrode

Minimum	Maximum	Standard
0/af	U0max	57.0 V

Aluminium elektrode

Minimum	Maximum	Standard
0/af	U0max	57.0 V

Gjutjärn elektrode

Minimum	Maximum	Standard
0/af	U0max	57.0 V

399

Skärningshastighet

Medger inställning av svetsningshastighet.

Default cm/min: referenshastighet för manuell svetsning.

Syn: Sinergic värde.

Minimum	Maximum	Standard
2 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500

Maskininställning

Här kan man välja grafiskt gränssnitt.

Ger åtkomst till de högre inställningsnivåerna.

Se avsnittet "Anpassning av gränssnittet (Set up 500)"

Värde	Vald nivå
USER	Användare
SERV	Service
vaBW	vaBW

Värde	Användargränssnitt
XE	Driftssättet Easy
XA	Driftssättet Advanced
XP	Driftssättet Professional

551

Lock/unlock

Medger spärning av manöverpanelen och inmatning av en skyddskod.

Se avsnittet "Lock/unlock (Set up 551)".



552

Ljudsignal

För inställning av ljudsignalen.



Minimum	Maximum	Standard
0/af	10	10

601

Inställningssteg

Medger inställning av en parameter med ett steg som användaren kan bestämma själv.



Minimum	Maximum	Standard
1	999	1

602

Extern parameter CH1, CH2, CH3, CH4

Här kan man ställa in den externa parametern 1, 2, 3, 4 (minsta värde, största värde, förinställt värde, vald parameter).

Se avsnittet "Hantering av externa styrkommandon (Set up 602)".



705

Kalibrering av kretsmotstånd

Används för kalibrering av aggregatet.

Se avsnittet "Kalibrering av kretsmotstånd (set up 705)".

Standard 10 mΩ



751

Strömstyrka

Medger visning av den faktiska svetsströmmen.



752

Spänning

Medger visning av den faktiska svetsspänningen.



768

Mätning av värmetillskott HI

Används för avläsning av mätvärdet för värmetillskott vid svetsningen. (Kj/cm)



801

Säkerhetsgränser

Medger inställning av varnings- och säkerhetsgränser.

Medger styrning av svetsprocessen med hjälp av varningsgränser och säkerhetsgränser för de viktigaste mätbara parametrarna.

För noggrann styrning av de olika svetsfaserna



854

Strömkälla

Används för att ställa in generatoren som "strömkälla" för speciella verktyg.



Värde	Standard	Återuppringsfunktion
af	X	Inaktiv
12+80 V	-	Nätanslutning

5.1.2 Lista över inställda parametrar (TIG)

0

Spara och stäng

För att spara ändringarna och gå ur set-up.



1

Återställning

För att återställa alla parametrarna till standardvärdena.



7

Svetsström

För inställning av svetsströmmen.



Minimum	Maximum	Standard
3 A	I _{max}	100 A

399

Skärningshastighet



Medger inställning av svetsningshastighet.

Default cm/min: referenshastighet för manuell svetsning.

Syn: Sinergic värde.

Minimum	Maximum	Standard
2 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500



Maskininställning

Här kan man välja grafiskt gränssnitt.

Ger åtkomst till de högre inställningsnivåerna.

Se avsnittet "Anpassning av gränssnittet (Set up 500)"

Värde	Vald nivå
USER	Användare
SERV	Service
vaBW	vaBW

Värde	Användargränssnitt
XE	Driftssättet Easy
XA	Driftssättet Advanced
XP	Driftssättet Professional

551



Lock/unlock

Medger spärning av manöverpanelen och inmatning av en skyddskod.

Se avsnittet "Lock/unlock (Set up 551)".

552



Ljudsignal

För inställning av ljudsignalen.

Minimum	Maximum	Standard
0/af	10	10

601



Inställningssteg

Medger inställning av en parameter med ett steg som användaren kan bestämma själv.

Minimum	Maximum	Standard
1	999	1

602



Extern parameter CH1, CH2, CH3, CH4

Här kan man ställa in den externa parametern 1, 2, 3, 4 (minsta värde, största värde, förinställt värde, vald parameter).

Se avsnittet "Hantering av externa styrkommandon (Set up 602)".

705



Kalibrering av kretsmotstånd

Används för kalibrering av aggregatet.

Se avsnittet "Kalibrering av kretsmotstånd (set up 705)".

751



Strömstyrka

Medger visning av den faktiska svetsströmmen.

752



Spänning

Medger visning av den faktiska svetsspänningen.

755



Avläsning av gasflödet

Det faktiska gasflödet kan läsas av.

758



Robothastighet

Medger avläsning av hur fort armen på en robot eller en automatiserad enhet rör sig.



764

Kylmedelsflöde

Medger visning av den kylmedelsflöde.



765

Avläsning kylmedelstemperatur

Medger visning av den kylmedelstemperatur.



768

Mätning av värmetillskott HI

Används för avläsning av mätvärdet för värmetillskott vid svetsningen. (Kj/cm)



771

Strömsignal för fogföljare

Visar strömvärdet för att styra fogföljaren.



772

Spänningssignal för fogföljare

Visar spänningsvärdet för att styra fogföljaren.



801

Säkerhetsgränser

Medger inställning av varnings- och säkerhetsgränser.

Medger styrning av svetsprocessen med hjälp av varningsgränser och säkerhetsgränser för de viktigaste mätbara parametrarna.

För noggrann styrning av de olika svetsfaserna



854

Strömkälla

Används för att ställa in generatoren som "strömkälla" för speciella verktyg.

Värde	Standard	Återuppringningsfunktion
af	X	Inaktiv
12÷80 V	-	Nätanslutning

5.1.3 Lista över inställda parametrar (MIG/MAG)



0

Spara och stäng

För att spara ändringarna och gå ur set-up.



1

Återställning

För att återställa alla parametrarna till standardvärdena.



2

Svetsprogram

Gör att man kan välja den manuella (Off) eller synergiska (6) MIG-processen genom att ställa in vilken typ av material som ska svetsas.

Se avsnittet "Framre kontrollpanel RC 350".



3

Tråd hastighet

Medger inställning av trådmatningshastigheten.

Minimum	Maximum	Standard
0.5 m/min	22.0 m/min	-



4

Ström

För inställning av svetsströmmen.

Minimum	Maximum
3 A	I _{max}

5

**Ämnestjocklek**

Medger inställning av godstjockleken i arbetsstycket.
Systemet anpassas till arbetsstycket.

6

**Hörnfog "a"**

Medger inställning av fogdjup i hörn.

7

**Spänning - Båglängd**

Medger inställning av svetsspänning.
Medger inställning av båglängden vid svetsning.
Hög spänning = lång båge
Låg spänning = kort båge

Synergiläge

Minimum	Maximum	Standard
-5.0	+5.0	0/syn

Manuell svetsning (Off)

Minimum	Maximum	Standard
5.0 V	55.5 V	5.0 V

10

**För-gas**

För att ställa in och reglera gasflödet innan bågen tänds.
Gör det möjligt att ladda gasen i brännaren och förbereda miljön för svetsningen.

Minimum	Maximum	Standard
0/af	99.9 s	0.1 s

11

**Soft start**

Gör det möjligt att ställa in trådmattningshastigheten i skedena före tändningen.
Medger tändning med reducerad hastighet, som därmed blir mjukare och ger mindre stänk.

Minimum	Maximum	Standard
10 %	100 %	50 %

12

**Motorramp**

För inställning av en stegvis övergång mellan trådhastigheten vid tändningen och under svetsningen.

Minimum	Maximum	Standard
0.01 s	1.00 s	0/af

15

**Burn back**

Gör det möjligt att ställa in trådens bränntid och förhindra att den fastnar efter svetsningen.
Gör det möjligt att reglera längden på den del av tråden som befinner sig utanför brännaren.

Minimum	Maximum	Standard
-2.00	+2.00	0/syn

16

**Efter-gas**

För inställning av gasflödet vid slutet av svetsningen.

Minimum	Maximum	Standard
0/af	99.9 s	2.0 s

19

**Duty cycle (dubbelpulsad)**

Tillåt justering av driftcykeln i dubbelpulsat läge.

Minimum	Maximum	Standard
10 %	90 %	50 %


20

Dubbelpuls

Pulsamplituden kan ställas in.



Minimum	Maximum	Standard
0 %	100 %	±25 %
Minimum	Maximum	Standard
0.5 m/min	22 m/min	2.5 m/min

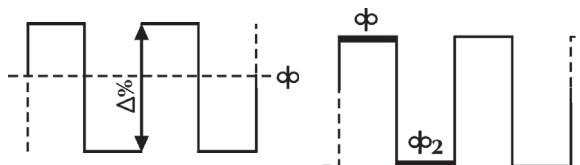

21

Pulsfrekvens (dubbelpulsad)

Medger inställning av cykeln, alltså pulsupprepningen.
Pulsfrekvensen kan ställas in.


Minimum	Maximum	Standard
0.1 Hz	5.0 Hz	2.0 Hz

22

Sekundärspänning (dubbelpulsad)

Medger inställning av spänningen för sekundärpulserna.
Det går att få en stabilare båge under de olika faserna i pulscykeln.


Minimum	Maximum	Standard
-5.0	+5.0	0/syn

23

Pulsramper (dubbelpulsad)

Inställning av stegrings- eller minskningstid under pulsdraft.



Minimum	Maximum	Standard
1 %	100 %	50 %

24

Bilevel (4T - crater filler)

För inställning av sekundärtrådmattningshastighet vid bilevel-svetsning.




Om man trycker på knappen och snabbt släpper den igen övergår strömmen till "Φ".

Tryck på knappen och släpp den genast för att gå tillbaka till "Φ", och vice versa för.

Minimum	Maximum	Standard
1 %	200 %	0/af

25

 Startstöt

Medger inställning av trådmattningshastigheten under den första svetsfasen med "kraterfyllning".
Energitillförseln till arbetsstycket kan ökas när materialet fortfarande är kallt och behöver mer ström för att smälta i jämn takt.


Minimum	Maximum	Standard
20 %	200 %	120 %

26

Crater filler

Medger inställning av trådmattningshastigheten under den avslutande svetsfasen med "kraterfyllning".
Strömmen kan reduceras under den fas när materialet är kraftigt upphettat, vilket minskar risken för oönskade deformationer.


Minimum	Maximum	Standard
20 %	200 %	80 %

27

Första stegringstid

Medger inställning av första stegringstid.
Medger automatisering av kraterfyllningsfunktionen.


Minimum	Maximum	Standard
0.1 s	99.9 s	0/af

28

Kraterfyllningstid

Medger inställning av kraterfyllningstid.
Medger automatisering av kraterfyllningsfunktionen.


Minimum	Maximum	Standard
0.1 s	99.9 s	0/af

30

Punktsvetsning



Gör att du kan aktivera punktsvetsningsprocessen och bestämma svetsningstiden.

Minimum	Maximum	Standard
0.1 s	99.9 s	0/af

31

Punktsvetsning med pauser



För inkoppling av punktsvetsning med pauser och inställning av paustiden mellan svetsningarna.

Minimum	Maximum	Standard
0.1 s	99.9 s	0/af

32

Sekundärspänning (Bilevel MIG)



Medger inställning av spänningen för sekundärpulserna.

Det går att få en stabilare båge under de olika faserna i pulscykeln.

Minimum	Maximum	Standard
-5.0	+5.0	0/syn

33

Sekundärinduktans (Bilevel MIG)



Medger inställning av induktans för sekundärpulserna.

Bågen kan på så sätt göras snabbare eller långsammare för att kompensera för svetsarens rörelser och för den naturliga instabiliteten i svetsförloppet.

Låg induktans = reaktiv båge (mer stänk).

Hög induktans = mindre reaktiv båge (mindre stänk).

Minimum	Maximum	Standard
-30	+30	0/syn

34

Initial ökningsramp



Används för att ställa in en gradvis övergång från den initiala trådhastigheten till svetsningshastigheten.

Minimum	Maximum	Standard
0.1 s	10.0 s	0/af

35

Kraterfyllningsramp



Används för att ställa in en gradvis övergång från svetsningshastigheten till kraterfyllningshastigheten.

Minimum	Maximum	Standard
0.1 s	10.0 s	0/af

202

Induktans



Medger elektronisk inställning av svetskretsens serieinduktans.

Bågen kan på så sätt göras snabbare eller långsammare för att kompensera för svetsarens rörelser och för den naturliga instabiliteten i svetsförloppet.

Låg induktans = reaktiv båge (mer stänk).

Hög induktans = mindre reaktiv båge (mindre stänk).

Minimum	Maximum	Standard
-30	+30	0/syn

331

Kompenserad medelspänning



Medger inställning av svetsspänning.

398

Referenskonstant för förflyttningshastighet



Referenskonstant för samtliga svetsprocesser

Värde för brännarens förflyttningshastighet som aggregatet använder för att beräkna svetsparametrar

399

Skärningshastighet



Medger inställning av svetsningshastighet.

Default cm/min: referenshastighet för manuell svetsning.

Syn: Sinergic värde.

Minimum	Maximum	Standard
1 cm/min	200 cm/min	syn

500
Maskininställning


Här kan man välja grafiskt gränssnitt.

Ger åtkomst till de högre inställningsnivåerna.

Se avsnittet "Anpassning av gränssnittet (Set up 500)"

Värde	Vald nivå
USER	Användare
SERV	Service
vaBW	vaBW

Värde	Användargränssnitt
XE	Driftssättet Easy
XA	Driftssättet Advanced
XP	Driftssättet Professional

551
Lock/unlock


Medger spärning av manöverpanelen och inmatning av en skyddskod.

Se avsnittet "Lock/unlock (Set up 551)".

552
Ljudsignal


För inställning av ljudsignalen.

Minimum	Maximum	Standard
0/af	10	10

601
Inställningssteg


Medger inställning av en parameter med ett steg som användaren kan bestämma själv.

Funktionalitet som styrs av upp / ner-knappen.

Minimum	Maximum	Standard
1	999	1

602
Extern parameter CH1, CH2, CH3, CH4


Här kan man ställa in den externa parametern 1, 2, 3, 4 (minsta värde, största värde, förinställt värde, vald parameter).

Se avsnittet "Hantering av externa styrkommandon (Set up 602)".

606
U/D-brännare


Här kan man ställa in den externa parametern (U/D).

Värde	Standard	Återuppringsfunktion
0/af	-	af
1/I1	X	Ström
	-	Hämtning av program

612
Brännarinställning DgMig


Används för att styra den digitala brännarens kanaler.

Värde	Standard	Återuppringsfunktion
0/af	-	af
1/I1	-	Ström
2/ 	-	Hämtning av program
3/CH3	-	CH3
4/CH4	-	CH4
5/STD	X	STD

653
Trådastighet


Medger inställning av trådmatningshastigheten (under lastningssteget).

Minimum	Maximum	Standard
0.5 m/min	22.0 m/min	3.0 m/min

705
Kalibrering av kretsmotstånd


Används för kalibrering av aggregatet.

Se avsnittet "Kalibrering av kretsmotstånd (set up 705)".

Standard 10 mΩ

751

Strömstyrka

Medger visning av den faktiska svetsströmmen.



752

Spänning

Medger visning av den faktiska svetsspänningen.



755

Avläsning av gasflödet

Det faktiska gasflödet kan läsas av.



757

Tråd hastighet

Visar värdet för motorkodare 1.



758

Robothastighet

Medger avläsning av hur fort armen på en robot eller en automatiserad enhet rör sig.



760

Strömstyrka (motor 1)

Medger visning av den faktiska motorströmmen (motor 1).



761

Tråd hastighet

Visar värdet för motorkodare 2.



762

Strömstyrka (motor 2)

Medger visning av den faktiska motorströmmen (motor 2).



763

Tråd hastighet

Visar tråd hastighetens faktiska värde.



764

Kylmedelsflöde

Medger visning av den kylmedelsflöde.



765

Avläsning kylmedelstemperatur

Medger visning av den kylmedelstemperatur.



768

Mätning av värmetillskott HI

Används för avläsning av mätvärdet för värmetillskott vid svetsningen. (Kj/cm)



770

Insvetstal

Används för att visa insvetstalet.



771

Strömsignal för fogföljare



Visar strömvärdet för att styra fogföljaren.

772

Spänningssignal för fogföljare



Visar spänningsvärdet för att styra fogföljaren.

801

Säkerhetsgränser



Medger inställning av varnings- och säkerhetsgränser.

Medger styrning av svetsprocessen med hjälp av varningsgränser och säkerhetsgränser för de viktigaste mätbara parametrarna.

För noggrann styrning av de olika svetsfaserna

854

Strömkälla



Används för att ställa in generatoren som "strömkälla" för speciella verktyg.

Värde	Standard	Återupprättningsfunktion
af	X	Inaktiv
12÷80 V	-	Nätanslutning

5.2 Särskilda procedurer för användning av parametrar

5.2.1 Anpassning av 7-segmentsdisplayen

Används för att visa ett parametervärde konstant på 7-segmentsdisplayen.



- Gå till SetUp genom att hålla kodningsvredet intryckt under minst 5 sekunder.
- Välj önskad parameter genom att vrida på kodningsvredet.
- Lagra den valda parametern i 7-segmentsdisplayen genom att trycka på knappen .
- Spara och lämna skärmen genom att trycka på knappen .

5.2.2 Anpassning av gränssnittet (Set up 500)

Parametrarna kan anpassas i huvudmenyn.

500

Maskininställning



Här kan man välja grafiskt gränssnitt.

Värde	Användargränssnitt
XE	Driftssättet Easy
XA	Driftssättet Advanced
XP	Driftssättet Professional

DRIFTSÄTT XE

MMA	
Svetsparametrar	
TIG	
Svetsparametrar	
Funktioner	      

MIG/MAG

Svetsparametrar



Funktioner



DRIFTSÄTT XA

MMA

Svetsparametrar



Funktioner



TIG

Svetsparametrar



Funktioner



MIG/MAG

Svetsparametrar



Funktioner



DRIFTSÄTT XP

MMA

Svetsparametrar



Funktioner



TIG

Svetsparametrar




Funktioner



MIG/MAG

Svetsparametrar

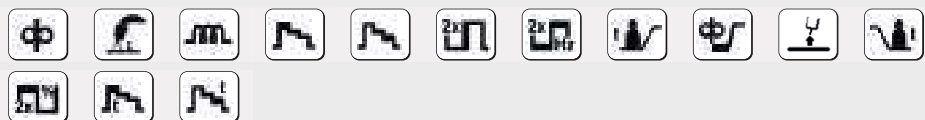

Funktioner



5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Medger spärrning av manöverpanelen och inmatning av en skyddskod.



Val av parameter

- ▶ Gå till SetUp genom att hålla kodningsvredet intryckt under minst 5 sekunder.
- ▶ Välj parameter (551).
- ▶ Aktivera inställning av vald parameter genom att trycka på kodningsknappen.



Inställning av lösenord

- ▶ Ställ in en numerisk kod (ett lösenord) genom att vrida på kodningsvredet.
- ▶ Bekräfta momentet genom att trycka på encoderknappen.
- ▶ Bekräfta åtgärden genom att trycka på knappen .
- ▶ Spara ändringen genom att trycka på knappen: .



Panelfunktioner



Om man försöker göra någon åtgärd via en spärrad manöverpanel visas en specialskärm.

- ▶ Gå till panelfunktionerna tillfälligt (under 5 minuter) genom att vrida på kodningsvredet och mata in lösenordet (koden).
- ▶ Bekräfta momentet genom att trycka på encoderknappen.
- ▶ Manöverpanelen frisläpps permanent om man går till Set-up (se anvisningarna ovan) och ändrar parameter 551 till OFF.
- ▶ Bekräfta momentet genom att trycka på encoderknappen.
- ▶ Spara ändringen genom att trycka på knappen: .

5.2.4 Hantering av externa styrkommandon (Set up 602)

Här kan man ställa in den externa parametern 2 (minsta värde, största värde, förinställt värde, vald parameter).



Val av parameter

- ▶ Gå till SetUp genom att hålla kodningsvredet intryckt under minst 5 sekunder.
- ▶ Välj parameter (602).
- ▶ Gå till skärmen "Hantering av externa styrkommandon" genom att trycka på kodningsvredet.



Hantering av externa styrkommandon

- ▶ Välj RC-fjärrkontrollutgång (CH1, CH2, CH3, CH4) genom att trycka på knappen: .
- ▶ Välj önskad parameter (MIN-MAX-parameter) genom att trycka på kodningsvredet.
- ▶ Ställ in värdet på önskad parameter (MIN-MAX-parameter) genom att vrida på kodningsvredet.
- ▶ Spara ändringen genom att trycka på knappen: .
- ▶ Bekräfta åtgärden genom att trycka på knappen .

5.2.5 Kalibrering av kretsmotstånd (set up 705)



Val av parameter

- ▶ Gå till SetUp genom att hålla kodningsvredet intryckt under minst 5 sekunder.
- ▶ Välj parameter (705).
- ▶ Aktivera inställning av vald parameter genom att trycka på kodningsknappen.



Kalibrering

- ▶ Ta bort hättan för att montera munstyckeshållarens spets på brännaren. (MIG/MAG)
- ▶ Sätt trådguidens spets i elektrisk kontakt med arbetsstycket. (MIG/MAG)
- ▶ Sätt volframelektrode i elektrisk kontakt med arbetsstycket. (TIG)
- ▶ Placera elektrodhållarens brännare och stycket som ska svetsas i kontakt. (MMA)
- ▶ Tryck på knappen  (eller brännarknappen) för att börja proceduren.
- ▶ Upprätthåll kontakten i minst 1 sekund.
- ▶ Värdet som visas på displayen uppdateras efter kalibreringen.
- ▶ Bekräfta åtgärden genom att trycka på knappen .
- ▶ Bekräfta åtgärden genom att trycka på knappen .
- ▶ Spara ändringen och gå ur set-up genom att trycka på knappen: .

5.2.6 Säkerhetsgränser (Set up 801)

Medger inställning av varnings- och säkerhetsgränser.

Medger styrning av svetsprocessen med hjälp av varningsgränser och säkerhetsgränser för de viktigaste mätbara parametrarna.

För noggrann styrning av de olika svetsfaserna

Se avsnittet "Säkerhetsgränser (Set up 801)".

Uppmärksamhetsgränser		Säkerhetsgränser	
	Svetsström		Arbetsspänning
	Avläsning av gasflödet		Robothastighet
	Strömstyrka (motor 1)		Strömstyrka (motor 2)
	Kylmedelsflöde		Trådastighet
	Avläsning kylmedelstemperatur		



Val av parameter

- ▶ Gå till SetUp genom att hålla kodningsvredet intryckt under minst 5 sekunder.
- ▶ Välj parameter (801).
- ▶ Gå till skärmen "Säkerhetsgränser" genom att trycka på kodningsvredet.



Val av parameter

- Välj önskad parameter genom att trycka på knappen .
- Välj metod för inställning av säkerhetsgränserna genom att trycka på knappen .



Maskininställning



Absolutvärde



Procentvärde

Inställning av larmgränser

- 1 Rad för varningsgränser
- 2 Rad för larmgränser
- 3 Spalt för lägsta nivå
- 4 Spalt för högsta nivå


- Välj önskat fält genom att trycka på kodningsvredet (det valda fältet markeras genom omvänd kontrast).
- Modifiera värdet på den valda gränsen genom att vrida på kodningsvredet.
- Spara ändringen genom att trycka på knappen: .




När en varningsgräns passeras avges en visuell varning på manöverpanelen.




När en larmgräns passeras visas ett visuellt larm på manöverpanelen och svetsprocessen avbryts.

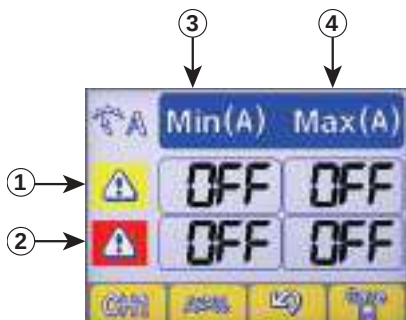


6. TILLBEHÖR

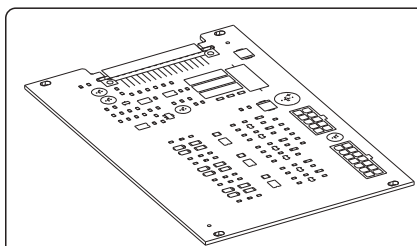

Kit Nozzle sensing / Cleaning station
74.04.059

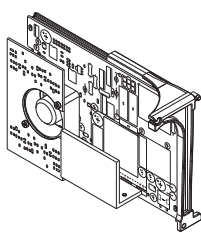

Ytterligare tillförsel kit
74.04.060

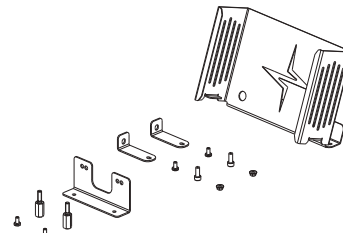

RC konsol
74.04.076

Se avsnittet "Installation kit/tillbehör".

7. UNDERHÅLL



Anläggningen ska genomgå löpande underhåll i enlighet med tillverkarens instruktioner. Alla luckor och kåpor ska vara stängda och ordentligt fastsatta när apparaten är i drift. Aggregatet får inte modifieras på något sätt. Om detta underhåll inte utförs upphör alla garantier att gälla och tillverkaren kan inte utkrävas något ansvar för konsekvenserna.



Eventuellt underhåll får endast utföras av utbildad personal. Om obehörig personal reparerar aggregatet eller byter ut delar av det upphör produktgarantin omedelbart att gälla. Eventuella reparationer och utbyte av delar av aggregatet får endast utföras av kompetent teknisk personal.



Stäng av strömförsörjningen till aggregatet före alla ingrepp!

7.1 Periodiska kontroller av generatort

7.1.1 Urządzenie



Rengör generatort invändigt med tryckluft med lågt tryck och pensel med mjuk borst. Kontrollera de elektriska anslutningarna och alla kabelkopplingar.

7.1.2 Underhåll eller utbyte av komponenter i brännarna, elektrodhållaren och/eller jordledningen:



Kontrollera komponenternas temperatur och att de inte är överhettade.



Använd alltid handskar som uppfyller kraven i regler och bestämmelser.



Använd lämpliga nycklar och verktyg.

7.2 Odpowiedzialność



Om detta underhåll inte utförs upphör alla garantier att gälla och tillverkaren kan inte utkrävas något ansvar för konsekvenserna. Tillverkaren påtar sig inget ansvar om operatören inte följer dessa anvisningar. Kontakta närmaste serviceverkstad vid tveksamheter och/eller problem.

8. LARMKODER



LARM

Om ett larm utlöses eller en kritisk övervakningsgräns överskrids visas en ljussignalering på kontrollpanelen och svetsningen blockeras omedelbart.



OBS

Om en larmgräns överskrids visas en ljussignalering på kontrollpanelen men svetsningen behöver inte avbrytas.

Nedan listas samtliga larm och övervakningsgränser för systemet.

 E01	Överhettning		 E02	Överhettning	
 E03	Överhettning		 E05	Överström	
 E06	Överström hos effektmodul (Boost)		 E07	Fel på systemet för strömförsörjning av trådmattningens motor	

 E08	Blockerad motor		 E10	Överström hos effektmodul (Inverter)	
 E11	Fel systemkonfiguration		 E12.1	Kommunikationsfel WF1	
 E13	Kommunikationsfel		 E14.xx	Ogiltigt program felets underkod anger det borttagna programnumret	
 E15	Ogiltigt program		 E16.1	Kommunikationsfel RI 1000/2000/3000 (CAN bus)	
 E16.2	Kommunikationsfel RI 3000 (Modbus)		 E16.3	Kommunikationsfel RI 1000/2000	
 E19.1	Fel systemkonfiguration		 E19.2	Fel systemkonfiguration	
 E19.3	Fel systemkonfiguration		 E19.4	Fel systemkonfiguration	
 E19.5	Fel systemkonfiguration		 E19.8	Fel systemkonfiguration	
 E19.9	Fel systemkonfiguration		 E19.10	Fel systemkonfiguration	
 E19.11	Fel systemkonfiguration (WF)		 E22	Kommunikationsfel (DSP)	
 E23	Defekt minne (RC)		 E27	Defekt minne (RTC)	
 E28	Defekt minne (Avläsningstemperatur)		 E29	Inkompatibla mätvärden	
 E30	Kommunikationsfel (H.F.)		 E31	Kommunikationsfel (AC/DC)	
 E33.1	Fel systemkonfiguration (LCD 3.5")		 E33.2	Fel systemkonfiguration (LCD 4.7")	
 E38	Underspänning		 E40	Fel strömförsörjning av aggregatet	
 E41	Överspänning		 E42	Underspänning	
 E43	Saknas kylvätska		 E44	Saknas gas	

 E49	Nödbrytare (Automation och robotteknik)		 E50	Fastklistrad tråd (Automation och robotteknik)	
 E51	Inställningarna understöds inte (Automation och robotteknik)		 E52	Kollisionsskydd (Automation och robotteknik)	
 E53	Fel på extern flödesvakt (Automation och robotteknik)		 E54	Överskriden strömnivå (Nedre gräns)	
 E55	Överskriden strömnivå (Övre gräns)		 E56	Överskriden spänningsnivå (Nedre gräns)	
 E57	Överskriden spänningsnivå (Övre gräns)		 E58	Överskriden flödesnivå för gas (Nedre gräns)	
 E59	Överskriden flödesnivå för gas (Övre gräns)		 E60	Överskriden hastighetsgräns (Nedre gräns)	
 E61	Överskriden hastighetsgräns (Övre gräns)		 E62	Överskriden strömnivå (Nedre gräns)	
 E63	Överskriden strömnivå (Övre gräns)		 E64	Överskriden spänningsnivå (Nedre gräns)	
 E65	Överskriden spänningsnivå (Övre gräns)		 E66	Överskriden flödesnivå för gas (Nedre gräns)	
 E67	Överskriden flödesnivå för gas (Övre gräns)		 E68	Överskriden hastighetsgräns (Nedre gräns)	
 E69	Överskriden hastighetsgräns (Övre gräns)		 E71	Överhettad kylvätska	
 E72	Överström hos push-pull-motor		 E73	Överskriden trådhastighetsgräns (speed meter)	
 E74	Överskriden strömnivå för motor 1		 E75	Överskriden strömnivå för motor 2	
 E76	Överskriden flödesnivå för kylvätska		 E77	Temperaturnivå för kylvätska	
 E78	Aktivt underhåll (Automation och robotteknik)		 E80	Saknas tråd (wire end)	
 E81	Överström (pump WU)		 E82	Kommunikationsfel (WU)	
 E83	Blockerad pump		 E99.6	Larm vid fel på systemkonfigurationen	

 E99.7	Larm vid fel på systemkonfigurationen	
 E99.8	Larm vid fel på systemkonfigurationen	
 E99.9	Larm vid fel på systemkonfigurationen	
 E99.10	Larm vid fel på systemkonfigurationen	
 E99.11	Defekt minne	
 E99.12	Fel systemkonfiguration	

9. FELSÖKNING OCH TIPS

Aggregatet startar inte (den gröna kontrolllampan är släckt)

Orsak

- » Ingen nätspänning i strömförsörjningsuttaget.
- » Fel på stickpropp eller elsladd.
- » Linjesäkringen har gått.
- » Fel på huvudströmbrytaren.
- » Anslutningen mellan trådmattningssvagnen och generatören felaktig.
- » Elektroniskt fel.

Lösning

- » Kontrollera och reparera elsystemet.
- » Vänd dig till specialutbildad personal.
- » Byt ut den skadade komponenten.
- » Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.
- » Byt ut den skadade komponenten.
- » Byt ut den skadade komponenten.
- » Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.
- » Kontrollera att systemets olika delar är rätt anslutna.
- » Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Ingen uteffekt (aggregatet svetsar inte)

Orsak

- » Fel på brännarknappen.
- » Aggregatet är överhettat (överhettningsskydd - den gula kontrolllampan lyser).
- » Sidopanel öppen eller fel på dörrströmbrytaren.
- » Felaktig jordning.
- » Matarspänningen ligger utanför tillåtet intervall (den gula kontrolllampan lyser).
- » Fel på fjärrströmställare.
- » Elektroniskt fel.

Lösning

- » Byt ut den skadade komponenten.
- » Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.
- » Vänta tills aggregatet svalnar utan att stänga av det.
- » Av säkerhetsskäl måste sidopanelen vara stängd under svetsningen.
- » Byt ut den skadade komponenten.
- » Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.
- » Jorda aggregatet ordentligt.
- » Se avsnittet "Igångsättning".
- » Se till att nätspänningen håller sig inom intervallet för matning av aggregatet.
- » Anslut aggregatet enligt anvisningarna.
- » Se avsnittet "Anslutning".
- » Byt ut den skadade komponenten.
- » Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.
- » Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Felaktig uteffekt

Orsak

- » Felaktig inställning av svetsningen eller fel på väljaren.
- » Felaktig inställning av parametrar och funktioner för aggregatet.
- » Fel på potentiometer/dataomvandlare för inställning av svetsström.
- » Matarspänningen ligger utanför tillåtet intervall.
- » En fas saknas.

Lösning

- » Gör om inställningarna för svetsningen.
- » Återställ aggregatet och ställ in parametrarna för svetsningen igen.
- » Byt ut den skadade komponenten.
- » Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.
- » Anslut aggregatet enligt anvisningarna.
- » Se avsnittet "Anslutning".
- » Anslut aggregatet enligt anvisningarna.
- » Se avsnittet "Anslutning".

» Elektroniskt fel.

» Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Trådmatningen blockerad**Orsak**

- » Fel på brännarknappen.
- » Felinställda eller utslitna valsar.
- » Fel på kuggväxelmotorn.
- » Brännarmanteln skadad.
- » Ingen ström till trådmatningen.
- » Oregelbunden upplindning på rullen.
- » Brännarmunstycket har smält (tråden sitter fast).

Lösning

- » Byt ut den skadade komponenten.
- » Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.
- » Byt ut valsarna.
- » Byt ut den skadade komponenten.
- » Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.
- » Byt ut den skadade komponenten.
- » Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.
- » Kontrollera anslutningen till aggregatet.
- » Se avsnittet "Anslutning".
- » Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.
- » Återställ normala upplindningsförhållanden eller byt ut rullen.
- » Byt ut den skadade komponenten.

Oregelbunden trådmatning**Orsak**

- » Fel på brännarknappen.
- » Felinställda eller utslitna valsar.
- » Fel på kuggväxelmotorn.
- » Brännarmanteln skadad.
- » Trådrullens friktion eller låsanordningarna för rullarna felinställda.

Lösning

- » Byt ut den skadade komponenten.
- » Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.
- » Byt ut valsarna.
- » Byt ut den skadade komponenten.
- » Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.
- » Byt ut den skadade komponenten.
- » Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.
- » Minska friktionen.
- » Öka trycket på rullarna.

Instabil båge**Orsak**

- » Otillräcklig skyddsgas.
- » Fukt i svetsgasen.
- » Felaktiga parametrar för svetsningen.

Lösning

- » Justera gasflödet.
- » Kontrollera att brännarens diffusor och munstycke är i gott skick.
- » Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.
- » Se till att systemet för gasförsörjning hålls i perfekt skick.
- » Kontrollera svetsaggregatet noggrant.
- » Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Mycket stänk**Orsak**

- » Felaktig bågledning.
- » Felaktiga parametrar för svetsningen.
- » Otillräcklig skyddsgas.
- » Felaktig bågdyamik.
- » Felaktigt utförd svetsning.

Lösning

- » Minska avståndet mellan elektroden och arbetsstycket.
- » Minska arbetsspänningen.
- » Minska arbetsspänningen.
- » Justera gasflödet.
- » Kontrollera att brännarens diffusor och munstycke är i gott skick.
- » Öka induktansen i kretsen.
- » Minska brännarens lutning.

Otillräcklig inträngning**Orsak**

- » Felaktigt utförd svetsning.
- » Felaktiga parametrar för svetsningen.
- » Felaktig elektrod.
- » Felaktig förberedelse av kanterna.

Lösning

- » Sänk frammatningshastigheten för svetsning.
- » Öka svetsströmmen.
- » Använd en elektrod med mindre diameter.
- » Öka diktjärnets öppning.

» Felaktig jordning.

» Jorda aggregatet ordentligt.

» Se avsnittet "Igångsättning".

» Stora arbetsstycken som ska svetsas.

» Öka svetsströmmen.

Slagginneslutningar
Orsak

» Otillräcklig slaggborttagning.

» För stor elektroddiameter.

» Felaktig förberedelse av kanterna.

» Felaktigt utförd svetsning.

Lösning

» Rengör arbetsstyckena ordentligt innan svetsningen.

» Använd en elektrod med mindre diameter.

» Öka diktjärnets öppning.

» Minska avståndet mellan elektroden och arbetsstycket.

» Arbeta jämnt under alla svetsningsfaserna.

Volframminneslutningar
Orsak

» Felaktiga parametrar för svetsningen.

» Felaktig elektrod.

» Felaktigt utförd svetsning.

Lösning

» Minska arbetsspänningen.

» Använd en elektrod med större diameter.

» Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.

» Slipa elektroden enligt anvisningarna.

» Undvik kontakt mellan elektroden och smältbadet.

Blåsor
Orsak

» Otillräcklig skyddsgas.

Lösning

» Justera gasflödet.

» Kontrollera att brännarens diffusor och munstycke är i gott skick.

Ingen sammansmältning
Orsak

» Felaktig båglängd.

» Felaktiga parametrar för svetsningen.

» Felaktigt utförd svetsning.

» Stora arbetsstycken som ska svetsas.

» Felaktig bågdynamik.

Lösning

» Öka avståndet mellan elektroden och arbetsstycket.

» Öka arbetsspänningen.

» Öka svetsströmmen.

» Öka arbetsspänningen.

» Öka brännarens lutning.

» Öka svetsströmmen.

» Öka arbetsspänningen.

» Öka induktansen i kretsen.

Sidoskåror
Orsak

» Felaktiga parametrar för svetsningen.

» Felaktig båglängd.

» Felaktigt utförd svetsning.

» Otillräcklig skyddsgas.

Lösning

» Minska arbetsspänningen.

» Använd en elektrod med mindre diameter.

» Minska avståndet mellan elektroden och arbetsstycket.

» Minska arbetsspänningen.

» Sänk oscillationshastigheten i sidled under fyllningen.

» Sänk frammatningshastigheten för svetsning.

» Använd gas som lämpar sig för det material som ska svetsas.

Oxidering
Orsak

» Otillräcklig skyddsgas.

Lösning

» Justera gasflödet.

» Kontrollera att brännarens diffusor och munstycke är i gott skick.

Porositet

Orsak

- » Fett, färg, rost eller smuts på de arbetsstycken som ska svetsas.
- » Fett, färg, rost eller smuts på svetsmaterialet.
- » Fukt i svetsmaterialet.
- » Felaktig bågglängd.
- » Fukt i svetsgasen.
- » Otillräcklig skyddsgas.
- » Smältbadet steltnar för snabbt.

Lösning

- » Rengör arbetsstyckena ordentligt innan svetsningen.
- » Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.
- » Håll alltid svetsmaterialet i perfekt skick.
- » Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.
- » Håll alltid svetsmaterialet i perfekt skick.
- » Minska avståndet mellan elektroden och arbetsstycket.
- » Minska arbetsspänningen.
- » Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.
- » Se till att systemet för gasförsörjning hålls i perfekt skick.
- » Justera gasflödet.
- » Kontrollera att brännarens diffusor och munstycke är i gott skick.
- » Sänk frammatningshastigheten för svetsning.
- » Värm upp de arbetsstycken som ska svetsas i förväg.
- » Öka svetsströmmen.

Varmsprickor

Orsak

- » Felaktiga parametrar för svetsningen.
- » Fett, färg, rost eller smuts på de arbetsstycken som ska svetsas.
- » Fett, färg, rost eller smuts på svetsmaterialet.
- » Felaktigt utförd svetsning.
- » Arbetsstycken med olika egenskaper.

Lösning

- » Minska arbetsspänningen.
- » Använd en elektrod med mindre diameter.
- » Rengör arbetsstyckena ordentligt innan svetsningen.
- » Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.
- » Håll alltid svetsmaterialet i perfekt skick.
- » Utför rätt driftsmoment för den fog som ska svetsas.
- » Buttra innan svetsningen.

Kallsprickor

Orsak

- » Fukt i svetsmaterialet.
- » Speciell form på den fog som ska svetsas.

Lösning

- » Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.
- » Håll alltid svetsmaterialet i perfekt skick.
- » Värm upp de arbetsstycken som ska svetsas i förväg.
- » Värm upp arbetsstyckena efteråt.
- » Utför rätt driftsmoment för den fog som ska svetsas.

10. TEKNISKA DATA

Elektriska egenskaper URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Nätspänning U1 (50/60 Hz)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	mΩ
Trög linjesäkring	25	A
Kommunikationsbuss	DIGITAL	
Maximal upptagen spänning (MMA)	16.9	kVA
Maximal upptagen spänning (MMA)	16.1	kW
Maximal upptagen spänning (TIG)	12.6	kVA
Maximal upptagen spänning (TIG)	12.1	kW
Maximal upptagen spänning (MIG/MAG)	16.1	kVA
Maximal upptagen spänning (MIG/MAG)	15.3	kW
Effektförbrukning vid avaktiverat tillstånd **	50	W
Effektfaktor (PF)	0.95	
Effektivitet (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Maximal strömförbrukning I1max	24.4	A
Strömförbrukning I1	18.9	A
Inställningsintervall	3-400	A
Tomgångsström Uo	73	Vdc

** Se kapitel "MIN. KONFIGURATION IDLE POWER"

* Den här utrustningen uppfyller de krav som ställs i EN / IEC 61000-3-11.

* Denna utrustning uppfyller kraven enligt EN / IEC 61000-3-12 om maximalt tillåten nätimpedans vid den gemensamma anslutningspunkten (PCC) till det allmänna elnätet är mindre än eller lika med angivet värde på "Zmax". Om den ansluts till ett allmänt lågspänningssystem är det den som installerar eller använder utrustningen som ansvarar för att kontrollera att utrustningen får anslutas (genom att rådfråga elnätsleverantören vid behov).

Arbetscykel URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		3x400	U.M.
Arbetscykel MIG/MAG (40°C)			
(X=60%)		400	A
(X=100%)		360	A
Arbetscykel MIG/MAG (25°C)			
(X=100%)		400	A
Arbetscykel TIG (40°C)			
(X=60%)		400	A
(X=100%)		360	A
Arbetscykel TIG (25°C)			
(X=100%)		400	A
Arbetscykel MMA (40°C)			
(X=60%)		400	A
(X=100%)		360	A
Arbetscykel MMA (25°C)			
(X=100%)		400	A

Fysiska egenskaper

URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)

U.M.

IP-skyddsgrad	IP23S	
Isoleringsklass	H	
Mått (lxbxh)	690x290x510	mm
Vikt	35.2	Kg
Strömkabelsektion	4x4	mm ²
Nätkabelns längd	5	m
Konstruktionsbestämmelser	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Elektriska egenskaper

URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)

U.M.

Nätspänning U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)	Vac
Z _{max} (@PCC) *	57	57	mΩ
Trög linjesäkring	45	25	A
Kommunikationsbuss	DIGITAL	DIGITAL	
Maximal upptagen spänning (MMA)	17.4	16.9	kVA
Maximal upptagen spänning (MMA)	16.5	16.1	kW
Maximal upptagen spänning (TIG)	13.0	12.6	kVA
Maximal upptagen spänning (TIG)	12.4	12.1	kW
Maximal upptagen spänning (MIG/MAG)	16.5	16.1	kVA
Maximal upptagen spänning (MIG/MAG)	15.7	15.3	kW
Effektförbrukning vid avaktiverat tillstånd **	50	50	W
Effektfaktor (PF)	0.95	0.95	
Effektivitet (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Maximalströmförbrukning I _{1max}	43.7	24.4	A
Strömförbrukning I ₁	33.8	18.9	A
Inställningsintervall	3-400	3-400	A
Tomgångsström U ₀	73	73	Vdc

** Se kapitel "MIN. KONFIGURATION IDLE POWER"

* Den här utrustningen uppfyller de krav som ställs i EN / IEC 61000-3-11.

* Denna utrustning uppfyller kraven enligt EN / IEC 61000-3-12 om maximalt tillåten nätimpedans vid den gemensamma anslutningspunkten (PCC) till det allmänna elnätet är mindre än eller lika med angivet värde på "Z_{max}". Om den ansluts till ett allmänt lågspänningssystem är det den som installerar eller använder utrustningen som ansvarar för att kontrollera att utrustningen får anslutas (genom att rådfråga elnätssleverantören vid behov).

Arbetscykel URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)			
	3x230	3x400	U.M.
Arbetscykel MIG/MAG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Arbetscykel MIG/MAG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A
Arbetscykel TIG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Arbetscykel TIG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A
Arbetscykel MMA (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Arbetscykel MMA (25°C)			
(X=100%)	400	400	A

Fysiska egenskaper URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)			U.M.
IP-skyddsgrad	IP23S		
Isoleringsklass	H		
Mått (lxbxh)	690x290x510		mm
Vikt	36.2		Kg
Strömkabelsektion	4x6		mm ²
Nätkabelns längd	5		m
Konstruktionsbestämmelser	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015		

Elektriska egenskaper URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)			U.M.
Nätspänning U1 (50/60 Hz)	3x400 (±15%)		Vac
Zmax (@PCC) *	49		mΩ
Trög linjesäkring	30		A
Kommunikationsbuss	DIGITAL		
Maximal upptagen spänning (MMA)	23.6		kVA
Maximal upptagen spänning (MMA)	22.5		kW
Maximal upptagen spänning (TIG)	18.2		kVA
Maximal upptagen spänning (TIG)	17.4		kW
Maximal upptagen spänning (MIG/MAG)	22.9		kVA
Maximal upptagen spänning (MIG/MAG)	21.9		kW
Effektförbrukning vid avaktiverat tillstånd **	50		W
Effektfaktor (PF)	0.95		
Effektivitet (μ)	88		%
Cos φ	0.99		
Maximal strömförbrukning I1max	33		A
Strömförbrukning I1	23.9		A
Inställningsintervall	3-500		A
Tomgångsström Uo	73		Vdc

**** Se kapitel "MIN. KONFIGURATION IDLE POWER"**

*** Den här utrustningen uppfyller de krav som ställs i EN / IEC 61000-3-11.**

*** Denna utrustning uppfyller kraven enligt EN / IEC 61000-3-12 om maximalt tillåten nätimpedans vid den gemensamma anslutningspunkten (PCC) till det allmänna elnätet är mindre än eller lika med angivet värde på "Zmax". Om den ansluts till ett allmänt lågspänningssystem är det den som installerar eller använder utrustningen som ansvarar för att kontrollera att utrustningen får anslutas (genom att rådfråga elnätsleverantören vid behov).**

Arbetscykel URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		3x400	U.M.
Arbetscykel MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Arbetscykel MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Arbetscykel TIG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Arbetscykel TIG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Arbetscykel MMA (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Arbetscykel MMA (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A

Fysiska egenskaper URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
IP-skyddsgrad	IP23S	
Isoleringsklass	H	
Mått (lxbxh)	690x290x510	mm
Vikt	37	Kg
Strömkabelsektion	4x4	mm ²
Nätkabelns längd	5	m
Konstruktionsbestämmelser	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Elektriska egenskaper URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)			U.M.
Nätspänning U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	16.9	49	mΩ
Trög linjesäkring	63	30	A
Kommunikationsbuss	DIGITAL	DIGITAL	
Maximal upptagen spänning (MMA)	24.5	23.6	kVA
Maximal upptagen spänning (MMA)	23.3	22.5	kW
Maximal upptagen spänning (TIG)	18.9	18.2	kVA
Maximal upptagen spänning (TIG)	18.0	17.4	kW
Maximal upptagen spänning (MIG/MAG)	23.9	22.9	kVA
Maximal upptagen spänning (MIG/MAG)	22.7	21.9	kW
Effektförbrukning vid avaktiverat tillstånd **	50	50	W
Effektfaktor (PF)	0.95	0.95	
Effektivitet (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Maximal strömförbrukning I1max	60.3	33	A
Strömförbrukning I1	42.4	23.9	A
Inställningsintervall	3-500	3-500	A
Tomgångsström Uo	73	73	Vdc

** Se kapitel "MIN. KONFIGURATION IDLE POWER"

* Den här utrustningen uppfyller de krav som ställs i EN / IEC 61000-3-11.


* Denna utrustning uppfyller kraven enligt EN / IEC 61000-3-12 om maximalt tillåten nätimpedans vid den gemensamma anslutningspunkten (PCC) till det allmänna elnätet är mindre än eller lika med angivet värde på "Zmax". Om den ansluts till ett allmänt lågspänningssystem är det den som installerar eller använder utrustningen som ansvarar för att kontrollera att utrustningen får anslutas (genom att rådfråga elnätsleverantören vid behov).

Arbetscykel URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)		3x230	3x400	U.M.
Arbetscykel MIG/MAG (40°C)				
(X=50%)		500	500	A
(X=60%)		470	470	A
(X=100%)		420	420	A
Arbetscykel MIG/MAG (25°C)				
(X=80%)		500	500	A
(X=100%)		470	470	A
Arbetscykel TIG (40°C)				
(X=50%)		500	500	A
(X=60%)		470	470	A
(X=100%)		420	420	A
Arbetscykel TIG (25°C)				
(X=80%)		500	500	A
(X=100%)		470	470	A
Arbetscykel MMA (40°C)				
(X=50%)		500	500	A
(X=60%)		470	470	A
(X=100%)		420	420	A
Arbetscykel MMA (25°C)				
(X=75%)		500	-	A
(X=80%)		-	500	A
(X=100%)		470	470	A

Fysiska egenskaper URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)		U.M.
IP-skyddsgrad	IP23S	
Isoleringsklass	H	
Mått (lxbxh)	690x290x510	mm
Vikt	39.5	Kg
Strömkabelsektion	4x6	mm ²
Nätkabelns längd	5	m
Konstruktionsbestämmelser	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	


MIN. KONFIGURATION IDLE POWER

Generatoren + Fjärrkontroll + Robotisk trådmatare

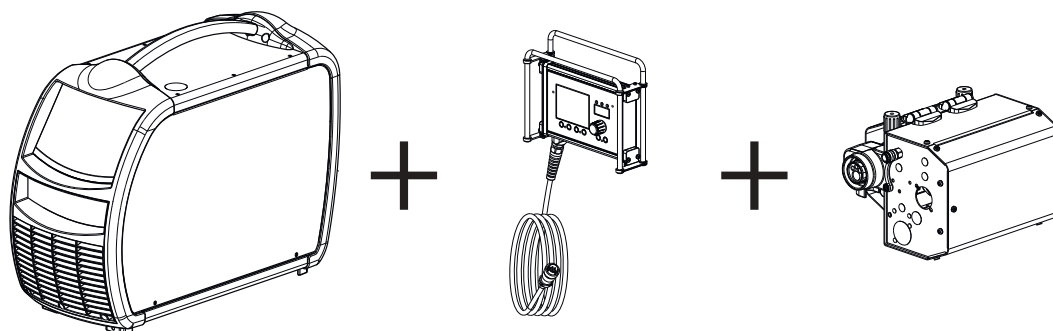

11. MARKPLÅT

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
		3A/20.0V - 400A/36.0V		
		X (40°C)	60%	100%
	U₀ 73V	I₂	400A	360A
		U₂	36.0V	34.4V
		3A/10.0V - 400A/20.0V		
		X (40°C)	60%	100%
	U₀ 73V	I₂	400A	360A
		U₂	26.0V	24.4V
		3A/14.0V - 400A/34.0V		
		X (40°C)	60%	100%
	U₀ 73V	I₂	400A	360A
		U₂	34.0V	32.0V
		U₁ 400V	I_{1max} 24.4A	I_{1eff} 18.9A
IP 23 S				 
 				

  VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
		EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
		3A/20.0V - 400A/36.0V		
	U₀ 73V	I₂ U₂	60% 400A (400A) 36.0V (36.0V)	100% 360A (360A) 34.4V (34.4V)
		3A/10.0V - 400A/20.0V		
	U₀ 73V	I₂ U₂	60% 400A (400A) 26.0V (26.0V)	100% 360A (360A) 24.4V (24.4V)
		3A/14.0V - 400A/34.0V		
	U₀ 73V	I₂ U₂	60% 400A (400A) 34.0V (34.0V)	100% 360A (360A) 32.0V (32.0V)
		U₁ 400V(230V)	I_{1max} 24.4A(43.7A)	I_{1eff} 18.9A(33.8A)
IP 23 S				 
				

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 5000 PSR			N°		
		EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A			
		3A/20.0V - 500A/40.0V			
		X (40°C)	50%	60%	100%
		U₀	I₂	500A	470A
		73V	40.0V	38.8V	36.8V
		3A/10.0V - 500A/30.0V			
		X (40°C)	50%	60%	100%
		U₀	I₂	500A	470A
		30V	U₂	30.0V	28.8V
		3A/14.0V - 500A/39.0V			
		X (40°C)	50%	60%	100%
		U₀	I₂	500A	470A
		73V	U₂	39.0V	37.5V
		U₁ 400V	I_{1max} 33A	I_{1eff} 23.9A	
IP 23 S					
 MADE IN ITALY 					

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 5000 PSR			N°	
		EN IEC	60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A	
		60974-3:2019		
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V		
	U₀ 73V	I₂ U₂	500A (500A) 40.0V (40.0V)	470A (470A) 38.8V (38.8V)
			420A (420A) 36.8V (36.8V)	
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V		
	U₀ 30V	I₂ U₂	500A (500A) 30.0V (30.0V)	470A (470A) 28.8V (28.8V)
			420A (420A) 26.8V (26.8V)	
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V		
	U₀ 73V	I₂ U₂	500A (500A) 39.0V (39.0V)	470A (470A) 37.5V (37.5V)
			420A (420A) 35.0V (35.0V)	
		U₁ 400V(230V)	I_{1max} 33A(60.3A)	I_{1eff} 23.9A(42.4A)
IP 23 S				
 MADE IN ITALY 				

12. MÄRKPLÅTENS INNEBÖRD

1		2			
3		4			
5	6				
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
18	19	20	21		
22			CE	UKCA	EAC

MADE IN ITALY



CE EU-försäkran om överensstämmelse
 EAC EAC-försäkran om överensstämmelse
 UKCA UKCA-försäkran om överensstämmelse

- 1 Fabrikat
- 2 Tillverkarens namn och adress
- 3 Apparatens modell
- 4 Serienummer
XXXXXXXXXXXXXX Tillverkningsår
- 5 Symbol för svetsstyp
- 6 Hänvisning till tillverkningsstandarder
- 7 Symbol för svetsprocess
- 8 Symbol för svetsar som lämpar sig för arbete i utrymmen med förhöjd risk för elstötar
- 9 Symbol för svetsström
- 10 Nominell tomgångsspänning
- 11 Intervall för max. och min. nominell svetsström och motsvarande normal belastningsspänning
- 12 Symbol för arbetscykel
- 13 Symbol för nominell svetsström
- 14 Symbol för nominell svetspänning
- 15 Värden för arbetscykel
- 16 Värden för arbetscykel
- 17 Värden för arbetscykel
- 15A Värden för nominell svetsström
- 16A Värden för nominell svetsström
- 17A Värden för nominell svetsström
- 15B Värden för normal belastningsspänning
- 16B Värden för normal belastningsspänning
- 17B Värden för normal belastningsspänning
- 18 Symbol för nätanslutning
- 19 Nominell matningsspänning
- 20 Max. nominell matningsström
- 21 Max. effektiv matningsström
- 22 Kapslingsklass

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Byggeren
voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.
Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

erklærer under eget ansvar, at det følgende produkt:

URANOS NX 4000 PSR	55.03.073
URANOS NX 4000 PSR	55.03.075
URANOS NX 5000 PSR	55.03.074
URANOS NX 5000 PSR	55.03.076

er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2014/30/EU EMC DIRECTIVE
2011/65/EU RoHS DIRECTIVE
2019/1784/EU EcoDesign
2009/125/EU EcoDesign

og at følgende harmoniserede standarder er anvendt:

EN IEC 60974-1/A1:2019 WELDING POWER SOURCE
EN 60974-10/A1:2015 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Dokumentationen, der bekræfter overholdelse af direktiverne, holdes tilgængelig til inspektion hos den førnævnte producent.

Ethvert indgreb eller enhver ændring, der ikke er autoriseret af voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l., vil medføre, at denne erklæring ikke længere er gyldig.

Onara di Tombolo, 03/11/2025

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.



Mirco Frasson



Ivo Bonello

Managing Directors

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. ADVARSEL	437
1.1 Brugsomgivelser	437
1.2 Personlig beskyttelse og beskyttelse af andre	437
1.3 Beskyttelse mod røg og gas	439
1.4 Forebyggelse af brand/eksplosion	439
1.5 Forholdsregler ved brug af gasflasker	439
1.6 Beskyttelse mod elektrisk stød	440
1.7 Elektromagnetiske felter og forstyrrelser	440
1.8 IP-beskyttelsesgrad	441
1.9 Bortskaffelse.....	441
2. INSTALLERING	441
2.1 Løfte-, transport- og aflæsningsanvisninger.....	442
2.2 Placering af anlægget.....	442
2.3 Tilslutning	442
2.4 Idriftsættelse.....	443
3. PRÆSENTATION AF ANLÆGGET	447
3.1 Bagpanel	447
3.2 Stikkontaktpanel.....	447
3.3 Frontbetjeningspanel RC 350	448
3.4 Frontbetjeningspanel	449
4. Udstyr Brug	449
4.1 Startskærm	449
4.2 Skærbilledet tomgangstilstand	449
4.3 Hovedskærmen.....	450
4.4 Hovedbilledskærm MMA proces	450
4.5 Hovedskærbillede TIG proces	451
4.6 Hovedskærbillede MIG/MAG proces.....	452
4.7 Programskærm.....	456
5. SETUP.....	457
5.1 Set-up og indstilling af parametrene.....	457
5.2 Specifikke procedurer for brug af parametrene	468
6. EKSTRAUDSTYR	472
7. VEDLIGEHOLDELSE	472
7.1 Regelmæssig kontrol af strømkilden.....	472
7.2 Vastuu	473
8. ALARMKODER	473
9. FEJLFINDING OG LØSNINGER	475
10. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	479
11. DATASKILT	485
12. BETYDNING AF OPLYSNINGERNE DATASKILT.....	486
13. OVERSIGT.....	645
14. KONNEKTORER.....	649
15. RESERVEDELSLISTE.....	651
16. INSTALLERING KIT/EKSTRAUDSTYR.....	663

DA

SYMBOLER



Advarsel



Forbud



Forpligtelser



Generelle indikationer

1. ADVARSEL



Inden der udføres nogen form for indgreb, skal man have læst og forstået denne vejledning.

Der må ikke udføres ændringer på maskinen eller vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i vejledningen. Fabrikanten påtager sig intet ansvar for legemsbeskadigelser eller beskadigelse af ting, opstået på grund af manglende læsning eller udførelse af indholdet i denne vejledning.

Opbevar altid brugsanvisningerne på apparatets brugssted. Overhold ikke blot brugsanvisningerne, men også de generelle forskrifter og de gældende lokale regler for forebyggelse af ulykker og miljøhensyn.

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. forbeholder sig ret til at foretage ændringer når som helst uden forudgående varsel.

Rettighederne til oversættelse, genoptrykning og redigering, enten hel eller delvis, med ethvert middel (inklusive fotokopier, film og mikrofilm) tilhører **voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.** og er forbudt uden skriftlig tilladelse fra dette firma.

Disse anvisninger er af vital vigtighed og derfor nødvendige for garantiens opretholdelse.

Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar, hvis operatøren ikke overholder disse forskrifter.



Alle personer med ansvar for ibrugtagning, for brug, for vedligeholdelse og for reparation af apparatetskal

- besidde den relevante kvalifikation
- have de nødvendige kompetencer med hensyn til svejsning
- læse hele denne brugsvejledning og nøje følge anvisningerne.

Tag kontakt til en fagmand i tilfælde af tvivl eller problemer omkring anlæggets brug, også selvom problemet ikke omtales heri.

1.1 Brugsomgivelser



Ethvert anlæg må udelukkende benyttes til dets forudsete brug, på de måder og områder, der er anført på dataskiltet og/eller i denne vejledning, og i henhold til de nationale og internationale sikkerhedsforskrifter. Anden brug end den, fabrikanten udtrykkeligt har angivet, skal betragtes som uhensigtsmæssig og farlig og vil fritage fabrikanten for enhver form for ansvar for skade.



Dette apparat må udelukkende anvendes til professionelle formål i industrielle omgivelser. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af anlæggets brug i private omgivelser.



Anlægget skal anvendes i omgivelser med en temperatur på mellem -10°C og +40°C (mellem +14°F og +104°F).

Anlægget skal transporteres og opbevares i omgivelser med en temperatur på mellem -25°C og +55°C (mellem -13°F og 131°F).

Anlægget skal benyttes i omgivelser uden støv, syre, gas eller andre ætsende stoffer.

Anlægget skal benyttes i omgivelser med en relativ luftfugtighed på højst 50 % a 40°C (104°F).

Anlægget skal benyttes i omgivelser med en relativ luftfugtighed på højst 90 % ved 20°C (68°F).

Anlægget må ikke benyttes i en højde over havet på over 2000m (6500 fod).



Anvend ikke apparatet til optøning af rør.

Benyt aldrig dette apparatur til opladning af batterier og/eller akkumulatorer.

Benyt aldrig dette apparatur til start af motorer.

1.2 Personlig beskyttelse og beskyttelse af andre



Svejsprocessen er kilde til skadelig stråling, støj, varme og gasudsendelse. Anbring en brandsikker afskærmning for at beskytte omgivelserne svejsmiljø mod stråler, gnister og glødende affald. Advar andre tilstedeværende om, at de ikke må rette blikket direkte mod svejsningen, og at de skal beskytte sig imod buens stråler eller glødende metalstykker.



Bær beskyttelsestøj til beskyttelse af huden mod lysbuestrålerne, gnister eller glødende metal. Den benyttede beklædning skal dække hele kroppen og være:

- intakt og i god stand
- brandsikker
- isolerende og tør
- tætsiddende og uden opslag



Benyt altid godkendt og slidstærkt sikkerhedsfodtøj, der er i stand til at sikre isolering mod vand.



Benyt altid godkendte sikkerhedshandsker, der yder en elektrisk og termisk isolering.



Anvend masker med sideskærme for ansigtet og egnet beskyttelsesfilter (mindst NR10 eller højere) for øjnene.



Benyt altid beskyttelsesbriller med sideafskærmning, især ved manuel eller mekanisk fjernelse af svejse-affaldet.



Bær aldrig kontaktlinser!



Benyt høreværn, hvis svejseprocessen når op på farlige støjniveauer. Hvis støjniveauet overskrider de grænser, der er fastlagt i lovgivningen, skal man afgrænse arbejdsområdet og sørge for, at de personer der har adgang, er beskyttet med høreværn.



Hold altid sidepanelerne lukkede under svejsearbejdet. Der må aldrig udføres nogen form for ændringer på anlægget. Undgå at hænder, hår, beklædning, værktøj... kommer i berøring med bevægelige dele så som: ventilatorer, tandhjul, valser og aksler, trådspoler. Rør aldrig ved tandhjulene, mens trådfremføringsenheden er i funktion. Omgåelse af beskyttelsesanordningerne på trådfremføringsenheden er ekstremt farlig og fritager fabrikanten for ethvert ansvar for skader på personer eller genstande.



Hold hovedet på lang afstand af MIG/MAG-brænderen under trådens isætning og fremføring. Tråden i udgang kan forårsage alvorlige skader på hænder, ansigt og øjne.



Undgå berøring af emner, der lige er blevet svejset. Varmen vil kunne forårsage alvorlige skoldninger eller forbrændinger.



Overhold alle ovenfor beskrevne forholdsregler, også under bearbejdninger efter svejsningen, da svejseaffald kan falde af de bearbejdede emner, der er ved at køle af.



Kontrollér, at brænderen er kølet af, inden der udføres bearbejdninger eller vedligeholdelse.



Kontrollér, at kølegruppen er slukket, inden kølevæskens tilførsels- og afledningsslang er kobles fra. Den varme væske, der løber ud af rørene, vil kunne forårsage alvorlige skoldninger eller forbrændinger.



Sørg for, at der er førstehjælpsudstyr til rådighed.
Undervurder aldrig forbrændinger og sår.



Genopret sikre forhold i området, inden arbejdsområdet forlades, således at utilsigtet skade på personer og genstande undgås.

1.3 Beskyttelse mod røg og gas



Røg, gas og støv fra svejse-arbejdet kan medføre sundhedsfare.
Røgen, der produceres under svejseprocessen, kan under visse forhold forårsage cancer eller fosterskade.

- Hold hovedet på lang afstand af svejsningens gas og røg.
- Sørg for ordentlig naturlig eller mekanisk udluftning i arbejdsområdet.
- Benyt svejsemasker med udsugning, hvis lokalets ventilation er utilstrækkelig.
- Ved svejsning i snævre omgivelser anbefales det, at der er en kollega til stede udenfor området til overvågning af den medarbejder, der udfører selve svejsningen.
- Anvend aldrig ilt til udluftning.
- Undersøg udsugningens effektivitet ved, med jævne mellemrum, at sammenholde emissionsmængden af giftig gas med de tilladte værdier i sikkerhedsforskrifterne.
- Mængden og farligheden af den producerede røg kan tilbageføres til det anvendte basismateriale, til det tilførte materiale samt til eventuelt anvendte rengøringsmidler eller affedtningsmidler på det emne, der skal svejdes. Følg omhyggeligt fabrikantens anvisninger og de relevante tekniske datablade.
- Udfør aldrig svejsning i nærheden af områder, hvor der foretages affedtning eller maling.
- Placer gasflaskerne udendørs eller på steder med korrekt luftcirkulation.

1.4 Forebyggelse af brand/eksplosion



Svejse-processen kan være årsag til brand og/eller eksplosion.

- Fjern antændelige eller brændbare materialer eller genstande fra arbejdsområdet og det omkringliggende område.
- Brændbare materialer skal befinde sig mindst 11 meter fra svejseområdet og skal beskyttes på passende vis.
- Gnister og glødende partikler kan nemt blive spredt vidt omkring og nå de omkringliggende områder, også gennem små åbninger. Udvis særlig opmærksomhed omkring sikring af personer og genstande.
- Udfør aldrig svejsning oven over eller i nærheden af beholdere under tryk.
- Udfør aldrig svejsning på lukkede beholdere eller rør. Udfør aldrig svejsning eller skæring på lukkede beholdere eller rør. Udvis særlig opmærksomhed under svejsning af rør eller beholdere, også selv om de er åbne, tomme og omhyggeligt rengjorte. Rester af gas, brændstof, olie og lignende kan forårsage eksplosioner.
- Udfør aldrig svejse-arbejde i en atmosfære med eksplosionsfarlige pulvermaterialer, gasser eller dampe.
- Kontrollér efter afsluttet svejsning, at kredsløbet under spænding ikke utilsigtet kan komme i berøring med elementer, der er forbundet til jordforbindelseskredsløbet.
- Sørg for, at der er brandslukningsudstyr til rådighed i nærheden af arbejdsområdet.

1.5 Forholdsregler ved brug af gasflasker



Gasflasker med inaktiv gas indeholder gas under tryk og kan eksplodere hvis transport-, opbevarings- og brugsforholdene ikke sikres efter forskrifterne.

- Gasflaskerne skal fastspændes opretstående på en væg eller lignende med egnede midler, så de ikke kan vælte eller støde sammen.
- Skru beskyttelseshætten på ventilen under transport, klargøring, og hver gang svejsearbejdet er fuldført.
- Undgå at gasflaskerne udsættes for direkte solstråler, pludselige temperaturudsving, for høje eller for lave temperaturer. Udsæt aldrig gasflaskerne for meget lave eller høje temperaturer.
- Undgå omhyggeligt, at gasflaskerne kommer i berøring med åben ild, elektriske buer, brændere, elektrodeholdertænger eller med glødende partikler fra svejsningen.
- Hold gasflaskerne på lang afstand af svejsekredsløb og strømkredsløb i almindelighed.
- Hold hovedet på lang afstand af det punkt, hvorfra gassen strømmer ud, når der åbnes for gasflaskens ventil.
- Luk altid for gasflaskens ventil, når svejsningen er fuldført.
- Udfør aldrig svejsning på en gasflaske under tryk.
- Tilslut aldrig en trykløftsflaske direkte til maskinens trykregulator! Trykket kan overskride trykregulatorens kapacitet, således at der opstår fare for eksplosion!

1.6 Beskyttelse mod elektrisk stød



Et elektrisk stød kan være dødbringende.

- Undgå berøring af strømførende dele både inden i og uden på svejseægget, så længe anlægget er under forsyning (brændere, tænger, jordforbindelseskabler, elektroder, ledninger, valser og spoler er elektrisk forbundet til svejsekrebsløbet).
- Sørg for, at anlæg og elektrisk isoleret ved hjælp af tørre plader og sokler med tilstrækkelig isolering mod mulig jordforbindelse.
- Kontrollér, at anlægget er forbundet korrekt til et stik og en strømkilde udstyret med en jordledning.
- Berør aldrig to svejsebrændere eller to elektrodeholdertænger samtidigt.
- Afbryd øjeblikkeligt svejse-arbejdet, hvis det føles, som om der modtages elektrisk stød.



Dette udstyr til lysbuetænding og -stabilisering er fremstillet til manuel eller mekanisk styret betjening.

1.7 Elektromagnetiske felter og forstyrrelser



Bærere af vitale elektroniske apparater (pacemaker) bør konsultere en læge, inden de kommer i nærheden af lysbuesvejsninger.



Passagen af strøm igennem anlæggets indvendige og udvendige kabler skaber et elektromagnetisk felt i umiddelbar nærhed af svejsekablerne og af selve anlægget.

- Elektromagnetiske felter kan forårsage (på nuværende tidspunkt ukendte) helbredseffekter ved længerevarende påvirkning.
- De elektromagnetiske felter kan påvirke andet apparatur så som pacemakere eller høreapparater.

1.7.1 Klassificering EMC i overensstemmelse med: EN 60974-10/A1:2015.

Klasse
B

Udstyr i klasse B overholder kravene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet i industrielle miljøer og private boliger, herunder boligområder, hvor elektriciteten leveres via det offentlige lavspændingsforsyningsnet.

Klasse
A

Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder, hvor elektriciteten leveres via det offentlige lavspændingsforsyningsnet. Der kan være visse vanskeligheder med at sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse A-udstyr i sådanne områder på grund af ledningsbårne forstyrrelser og strålingsforstyrrelser.

For mere information, se kapitlet: DATASKILT eller TEKNISKE SPECIFIKATIONER.

1.7.2 Installering, brug og vurdering af området

Dette apparat er bygget i overensstemmelse med kravene i den harmoniserede standard EN 60974-10/A1:2015 og er identificeret som et "KLASSE A"-apparat. Dette apparat må udelukkende anvendes til professionelle formål i industrielle omgivelser. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af anlæggets brug i private omgivelser.



Brugeren skal have ekspertise inden for arbejdsområdet, og han/hun er i denne henseende ansvarlig for installering og brug af apparatet i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Hvis der opstår elektromagnetiske forstyrrelser, er det brugerens opgave at løse problemet med hjælp fra fabrikantens tekniske servicetjeneste.



Elektromagnetiske forstyrrelser skal under alle omstændigheder reduceres i en sådan grad, at de ikke længere har nogen indflydelse.



Inden dette apparat installeres, skal brugeren vurdere de eventuelle elektromagnetiske problemer, der kan opstå i det omkringliggende område, specielt hvad angår de tilstedeværende personers sundhedstilstand, fx: brugere af pacemakere og høreapparater.

1.7.3 Krav til strømtilførsel (Se tekniske specifikationer)

Højspændingsudstyr kan på grund af primærstrømmen, som hentes fra forsyningsnettet, påvirke nettets strømkvalitet. For visse typer af udstyr (se tekniske specifikationer) kan der være restriktioner eller krav vedrørende strømtilslutningen med hensyn til strømforsyningsens højeste tilladte impedans (Z_{max}) eller den påkrævede minimumskapacitet (S_{sc}) ved tilslutningsstedet til det offentlige elnet (point of common coupling, PCC). Hvis det er tilfældet, er det montørens eller brugerens ansvar at sikre, at udstyret kan tilsluttes; eventuelt ved henvendelse til elselskabet. Ved interferens kan der opstå behov for yderligere forholdsregler, så som filtrering af netforsyningen.

Desuden skal man overveje muligheden for afskærmning af forsyningskablet.

For mere information, se kapitlet: TEKNISKE SPECIFIKATIONER.

1.7.4 Forholdsregler vedrørende ledninger

Følg nedenstående regler for at reducere virkningen af de elektromagnetiske felter:

- Undgå at vikle svejekablet rundt om kroppen.
- Undgå at stå imellem jordforbindelseskablet og effektkablet (hold begge kabler på samme side).
- Kablerne skal holdes så korte som muligt, og de skal placeres så tæt sammen som muligt og føres nær eller på gulvplanet.
- Placer anlægget i en vis afstand af svejseområdet.
- Kablerne skal holdes adskilt fra alle øvrige kabler.

1.7.5 Potentialudligning

Der skal tages højde for stelforbindelse af alle metalkomponenter på svejse-anlægget og i den umiddelbare nærhed. Overhold den nationale lovgivning vedrørende potentialudligning.

1.7.6 Jordforbindelse af arbejdsemnet

Hvis arbejdsemnet ikke er jordforbundet af hensyn til den elektriske sikkerhed eller p.g.a. dets størrelse og placering, kan en stelforbindelse mellem emnet og jorden reducere udsendelserne. Vær opmærksom på, at jordforbindelsen af arbejdsemnet ikke må øge risikoen for arbejdsulykker for brugerne eller beskadige andre elektriske apparater. Overhold den nationale lovgivning vedrørende jordforbindelse.

1.7.7 Afskærmning

Afskærmning af udvalgte kabler og apparater i det omkringliggende område kan løse interferensproblemer. Muligheden for afskærmning af hele svejse-anlægget kan overvejes i specielle arbejdsituationer.

1.8 IP-beskyttelsesgrad

IP

IP23S

- Indkapslingen er beskyttet mod indføring af fingre og faste fremmedlegemer med en diameter større end/lig med 12,5 mm og berøring af farlige dele.
- Indkapslingen er beskyttet mod regn i en vinkel på op til 60° fra lodret position.
- Indkapslingen er beskyttet mod skader forårsaget af vandindtrængning, når apparaturets bevægelige dele ikke er i bevægelse.

1.9 Bortskaffelse



Apparatet må ikke bortskaffes med normalt affald.

I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dets implementering i overensstemmelse med national lovgivning skal elektrisk udstyr, der er udtjent, indsamles separat og sendes til nyttiggørelse og bortskaffelse. Ejeren af udstyret skal identificere de autoriserede indsamlingscentre ved at forhøre sig hos kommunen. Anvendelsen af det europæiske direktiv vil forbedre miljøet og menneskers sundhed.

» Se hjemmesiden for yderligere oplysninger.

2. INSTALLERING



Installeringen må kun udføres af erfarent personale, der godkendt af svejsemaskinens fabrikant.



Ved installering skal man sørge for, at strømkilden er afbrudt fra forsyningsnettet.



Der er forbudt at forbinde strømkilderne (i serie eller parallelt).

2.1 Løfte-, transport- og aflæsningsanvisninger

- Anlægget er udstyret med et greb, der giver mulighed for at transportere det i hånden.
- Anlægget er ikke udstyret med specielle løfteelementer.
- Benyt en gaffellift og udvis stor forsigtighed under flytninger, for at undgå at generatoren vælter.



Enheden må ikke løftes op i håndtaget.



Undervurder aldrig anlæggets vægt, (læs de tekniske specifikationer).
Lad aldrig læsset glide hen over - eller hænge stille over - mennesker eller ting.
Lad aldrig anlægget eller de enkelte enheder falde eller støtte mod jordoverfladen med stor kraft.

2.2 Placering af anlægget



Overhold nedenstående forholdsregler:

- Der skal være nem adgang til betjeningsorganerne og tilslutningspunkterne.
- Placér aldrig udstyret i snævre områder.
- Anbring aldrig anlægget på en overflade med en hældning på over 10° i forhold til det vandrette plan.
- Slut anlægget til i et tørt, rent område med god udluftning.
- Beskyt anlægget mod direkte regn og solstråler.
- » Se under "Forholdsregler ved brug af gasflasker".

2.3 Tilslutning



Anlægget er udstyret med et forsyningskabel til tilslutning til ledningsnettet.

Anlægget kan forsynes med:

- 230V trefase (3x230/400V version)
- 400V trefase

Apparatets funktion er garanteret ved spændinger, der afviger op til $\pm 15\%$ fra den nominelle værdi.



For at undgå personskader eller beskadigelse af anlægget skal man kontrollere den valgte netspænding og sikringerne, INDEN maskinen tilsluttes nettet. Desuden skal man sikre, at kablet tilsluttes en stikkontakt, der er udstyret med jordkontakt.



Det er muligt at forsyne anlægget via et generator-aggregat, hvis dette blot sikrer en stabil forsyningspænding på $\pm 15\%$ af værdien af den mærkespænding, som fabrikanten har oplyst, under alle mulige driftsforhold og ved den maksimale mærkeeffekt, som strømkilden kan levere. Det anbefales, som en norm, at benytte generator-aggregater med en effekt svarende til det dobbelte af strømkildens effekt, hvis den er enfaset, og svarende til 1,5 gang så stor, hvis den er trefaset. Det anbefales at benytte elektronisk styrede generator-aggregater.



Af hensyn til brugernes sikkerhed skal anlægget være korrekt jordforbundet. Forsyningskablet er udstyret med en (gul-grøn) leder til jordforbindelse, der skal tilsluttes en stikkontakt med jordkontakt. Denne gul/grønne ledning må ALDRIG benyttes sammen med andre ledninger til spændingsudtag. Kontrollér, at der findes en "jordforbindelse" på det anvendte anlæg, samt at stikkontakten er i korrekt stand. Montér udelukkende typegodkendte stik i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne.




De elektriske forbindelser skal være udført af teknikere, der opfylder de specifikke faglige og tekniske krav, samt være i overensstemmelse med den nationale lovgivning i det land, hvor installeringen finder sted.

2.4 Idriftsættelse

2.4.1 Tilslutning til MMA-svejsning




Tilslutningen vist på tegningen giver svejsning med omvendt polaritet. Hvis man ønsker svejsning med direkte polaritet, skal tilslutningen byttes om.

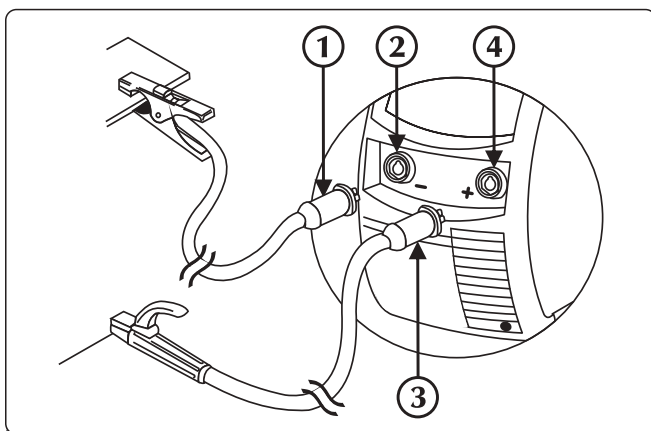

- ① Stik til jordforbindelsestang
- ② Negativt effektudtag (-)
- ③ Stik til elektrodeholdertang
- ④ Positivt effektudtag (+)

- ▶ Tilslut jordklemmen til den negative pol (-) på strømforsyningen. Sæt stikket i og drej med uret, indtil elementerne er skruet fuldstændigt fast.
- ▶ Tilslut elektrodeholderen til den positive pol (+) på strømforsyningen. Sæt stikket i og drej med uret, indtil elementerne er skruet fuldstændigt fast.

2.4.2 Tilslutning af ARC AIR

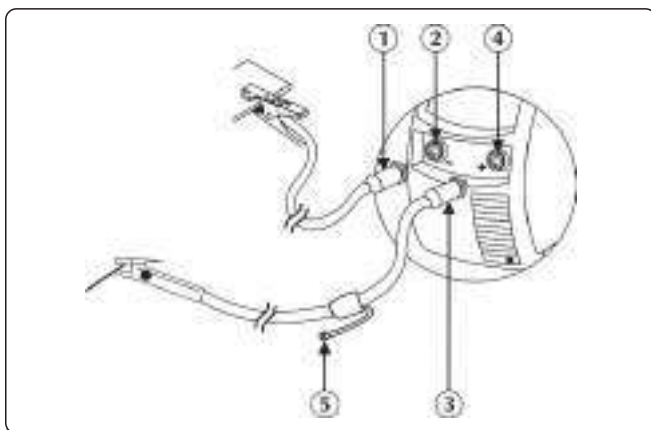


- ① Stik til jordforbindelsestang
- ② Negativt effektudtag (-)
- ③ Konnektor ARC AIR tang
- ④ Positivt effektudtag (+)
- ⑤ Konnektor luftrør

- ▶ Tilslut jordklemmen til den negative pol (-) på strømforsyningen.
- ▶ Tilslut ARC-AIR tangens kabelkonnektor til generatorens positive pol (+).
- ▶ Tilslut separat koblingen på luftrøret til luftforsyningen.

2.4.3 Tilslutning til TIG-svejsning



Forbindelsen i figuren resulterer i en svejsning med lige polaritet.
For at opnå en svejsning med omvendt polaritet skal forbindelsen vendes om.

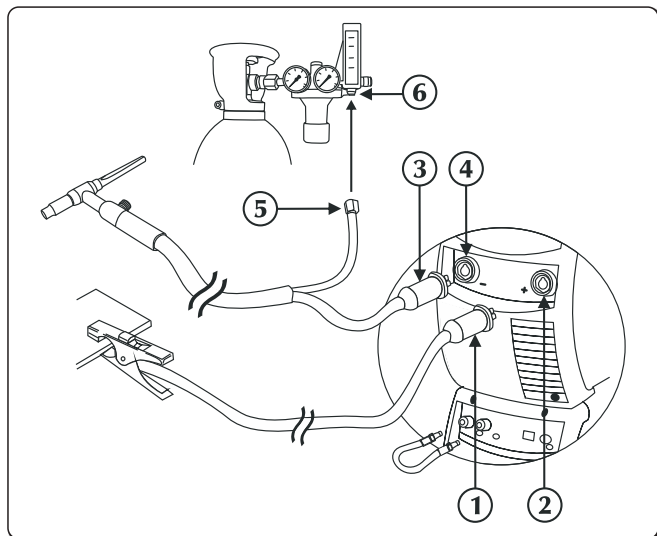

- ① Stik til jordforbindelsestang
- ② Positivt effektudtag (+)
- ③ Fastgørelse af TIG-fakkel
- ④ Negativt effektudtag (-)
- ⑤ Gasrørsstik
- ⑥ Trykreduktoren


- Tilslut jordklemmen til den positive pol (+) på strømforsyningen. Sæt stikket i og drej med uret, indtil elementerne er skruet fuldstændigt fast.
- Tilslut TIG-brænderstikket til den negative pol (-) på strømforsyningen. Sæt stikket i og drej med uret, indtil elementerne er skruet fuldstændigt fast.
- Tilslut forbindelsesstykket på brænderens gaslange separat til selve gasforsyningen.



Beskyttelsesgassen reguleres ved hjælp af den hane, der normalt findes på brænderen.



- Forbind brænderens kølevæsketilbageløbsslange (rød farve) med det relevante samlestykke/kobling (rød farve - symbol ).
- Forbind brænderens kølevæsketilførselsslange (blå farve) med det relevante samlestykke/kobling (blå farve - symbol ).

2.4.4 Tilslutning til MIG/MAG-svejsning

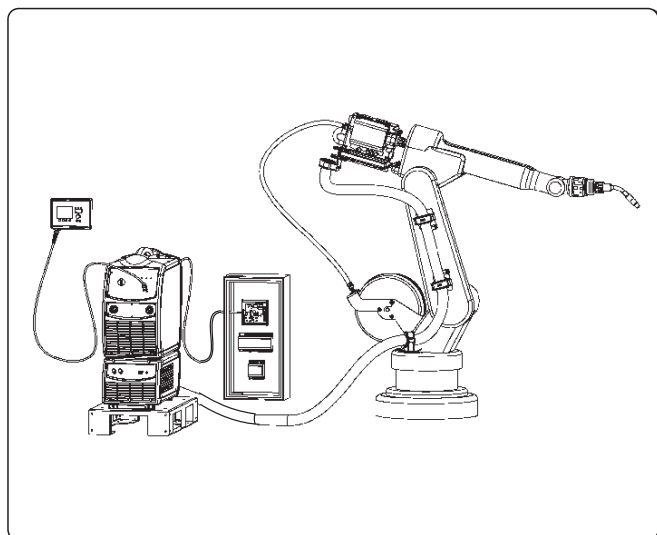



RI på ekstern kabinet

BOX RI

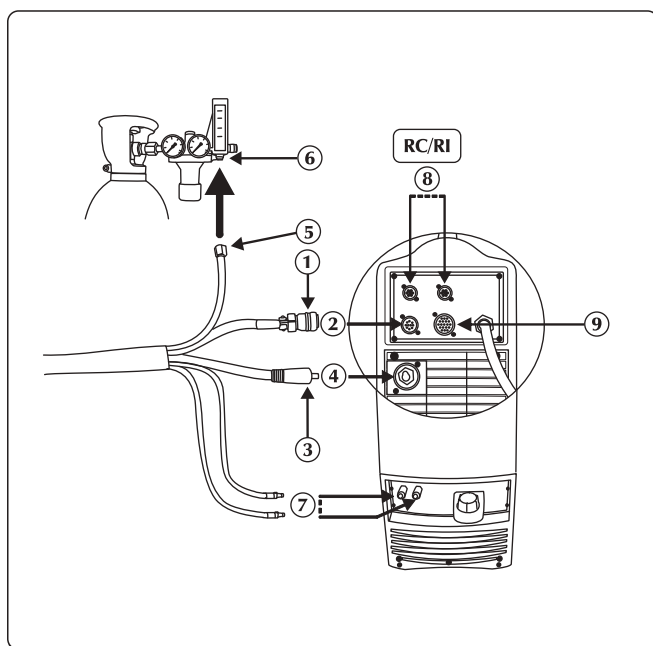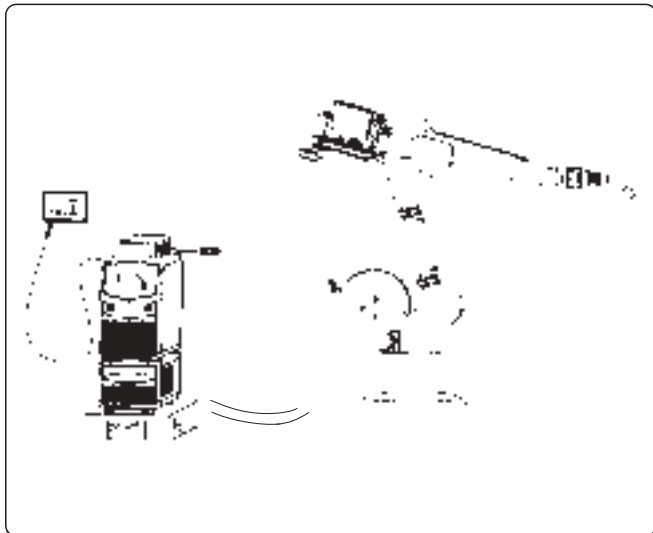


- ① Signalkabel
- ② Indgang signalkabel (CAN-BUS) (kabelbundet)
- ③ Effektkabel
- ④ Indgang effektkabel (kabelbundet)
- ⑤ Gasrør
- ⑥ Samlestykke til gastilførsel
- ⑦ Tilslutning kølevæske
- ⑧ Signalkabel (CAN-BUS) input (automation og robotstyring)
- ⑨ Signalkabel CAN-BUS input (RC, RI...)

- Forbind kabelbundtets effektkabel til det relevante udtag. Sæt stikket i og drej med uret, indtil elementerne er skruet fuldstændigt fast.
- Forbind kabelbundtets signalkabel til den relevante konnektor. Sæt forbindelsesleddet i og drej ringmøtrikken med uret, indtil delene sidder helt fast.
- Forbind kabelbundtets gasslange til gasflaskens trykregulering eller til samlestykket på gasforsyningen.
- Forbind kabelbundtets kølevæsketilførselsslange (blå farve) med det relevante samlestykke/kobling (blå farve - symbol ).
- Forbind kabelbundtets kølevæsketilbageledningsslange (rød farve) med det relevante samlestykke/kobling (rød farve - symbol ).
- Forbind CAN-BUS signalkablet, som styrer eksternt udstyr (fx RC, RI...) til forbindelsesleddet.
- Sæt forbindelsesleddet i og drej ringmøtrikken med uret, indtil delene sidder helt fast.
- Forbind signalkablet, som styrer eksternt udstyr til forbindelsesleddet.

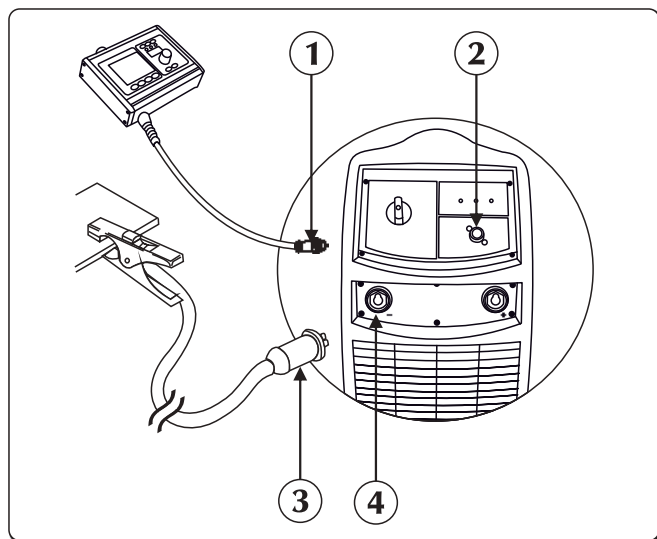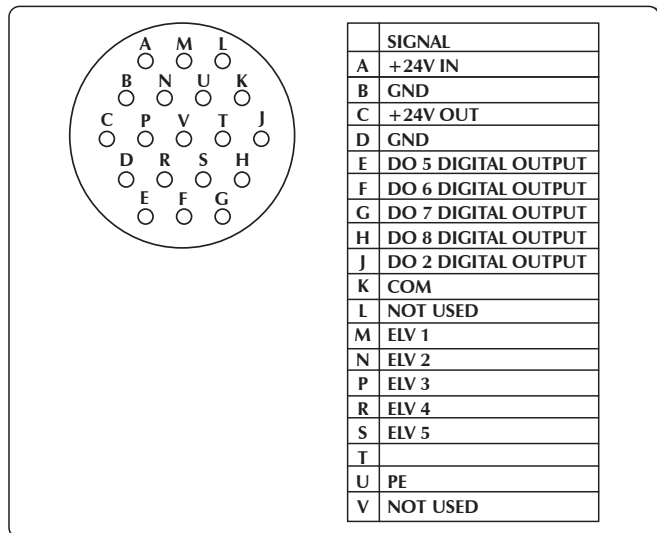

- ① Signalkabel
- ② Konnektor
- ③ Stik til jordforbindelsestang
- ④ Negativt effektudtag (-)

- Tilslut RC350-signalkablet til det tilhørende stik på strømforsyningen.
- Tilslut jordklemmen til den negative pol (-) på strømforsyningen.

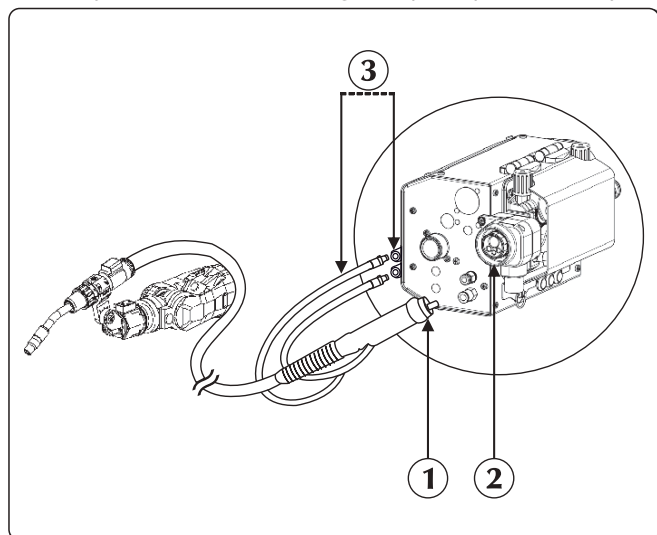


- ① Brændertilslutning
- ② Konnektor
- ③ Tilslutning kølevæske

- Forbind MIG/MAG-brænderen til adapteren. Vær specielt påpasselig med at stramme fastgørringsringen fuldstændigt.
- Forbind brænderens kølevæsketilbageløbsslange (rød farve) med det relevante samlestykke/kobling (rød farve - symbol ).
- Forbind brænderens kølevæsketilførselsslange (blå farve) med det relevante samlestykke/kobling (blå farve - symbol .


3. PRÆSENTATION AF ANLÆGGET

3.1 Bagpanel

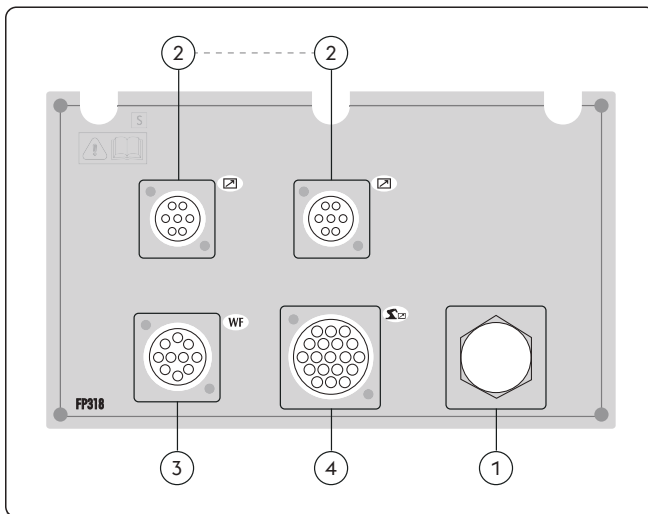


- ① **Forsyningskabel**
Kablet giver mulighed for at forsyne anlægget og koble det til ledningsnettet.
- ② **Signalkabel CAN-BUS input (RC, RI...)**
- ③ **Signalkabel (CAN-BUS) (WF) input**
- ④ **Signalkabel (Robot) input**

3.2 Stikkontaktpanel

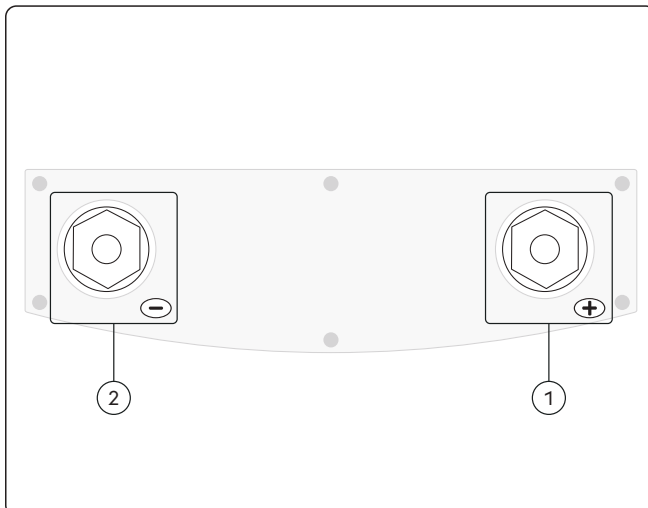


- ① **Positivt effektudtag (+)**
Proces MMA: Tilslutning elektrodebrænder
Proces TIG: Tilslutning jordkabel
- ② **Negativt effektudtag (-)**
Proces MMA: Tilslutning jordkabel
Proces TIG: Tilslutning af brænder
MIG/MAG proces: Tilslutning jordkabel

3.3 Frontbetjeningspanel RC 350

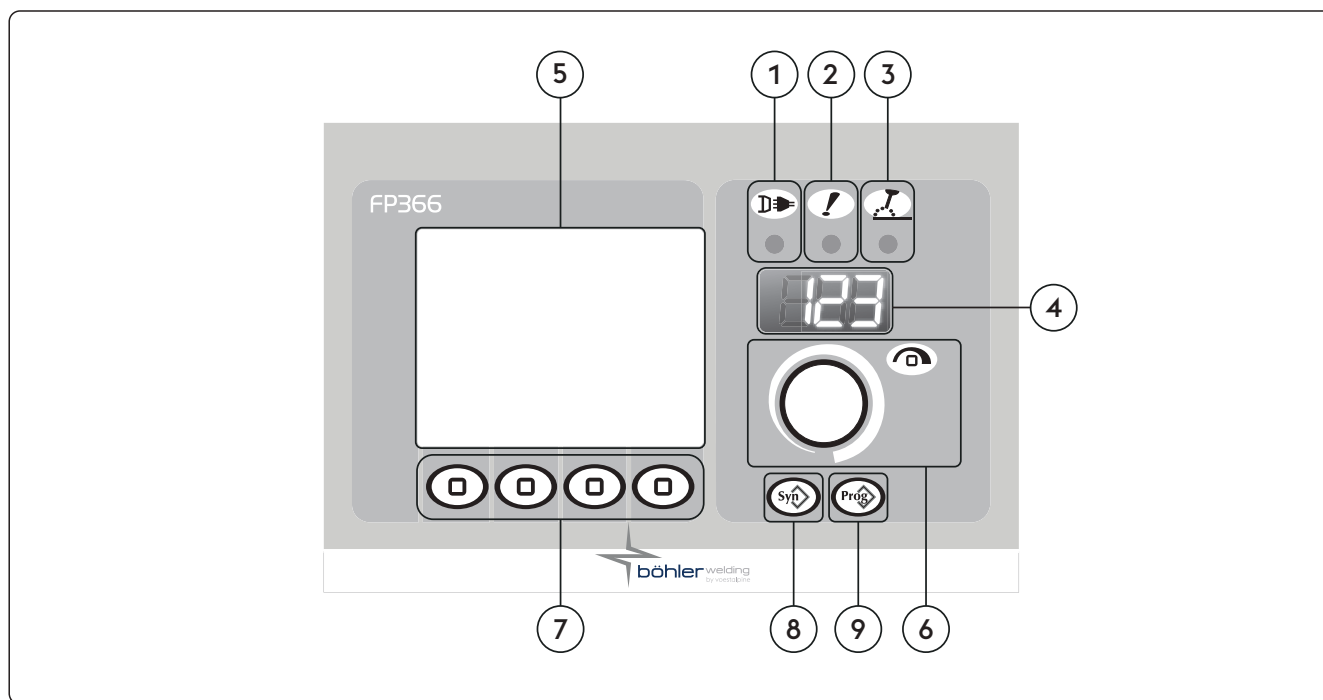

- 1  **LED for strømforsyning**
Angiver, at anlægget er tilsluttet forsyningsnettet og tændt.
- 2  **LED for generel alarm**
Angiver, at beskyttelsesanordninger, som f.eks. temperaturbeskyttelsen, kan aktiveres.
- 3  **LED for aktiv effekt**
Angiver, at der er spænding på anlæggets udgangsforbindelser.
- 4  **7-segment display**
Gør det muligt at vise svejsemaskinens generelle parametre under opstart, indstillinger, strøm- og spændingsaflysninger, under svejsning og indkodning af alarmer.
- 5  **LCD-display**
Gør det muligt at vise svejsemaskinens generelle parametre under opstart, indstillinger, strøm- og spændingsaflysninger, under svejsning og indkodning af alarmer.
Alle aktiviteter kan vises samtidig.
- 6  **Reguleringshåndtag**
Giver mulighed for indtastning af valg og indstilling af svejseparametrene.
- 7  **Funktionsknapper**
Gør det muligt at vælge systemets forskellige funktioner:
 - Svejseproces
 - Svejsemetoder
 - Strømpulsering
 - Grafik-funktion
- 8  **Tasten svejseprogrammer**
Gør det muligt at vælge et forud indstillet program ved at vælge nogle enkelte oplysninger:
 - Type tråd
 - Gastype
 - Tråddiameter
- 9  **Tasten job**
Giver mulighed for at lagre og styre 240 job, som kan operatøren selv kan skræddersy.

3.4 Frontbetjeningspanel

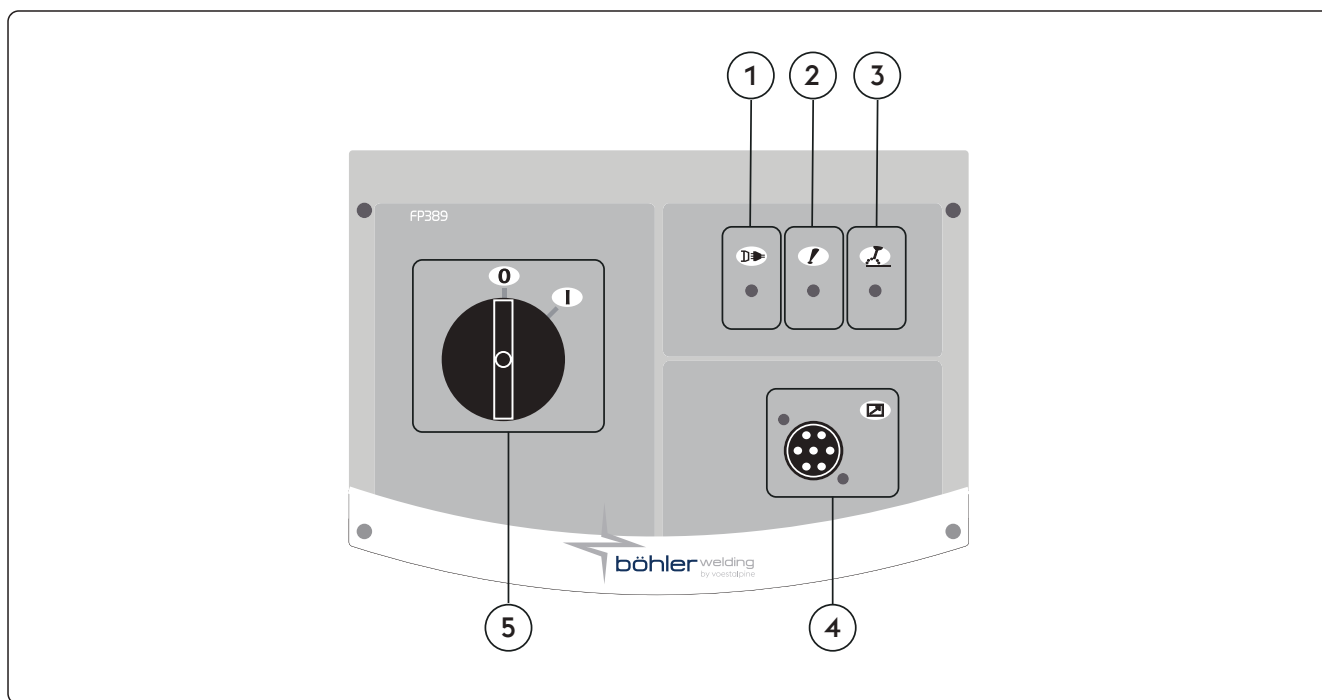

- 1 **LED for strømforsyning**
Angiver, at anlægget er tilsluttet forsyningsnettet og tændt.
- 2 **LED for generel alarm**
Angiver, at beskyttelsesanordninger, som f.eks. temperaturbeskyttelsen, kan aktiveres.
- 3 **LED for aktiv effekt**
Angiver, at der er spænding på anlæggets udgangsforbindelser.
- 4 **Signalkabel CAN-BUS input (RC, RI...)**
- 5 **Tændingskontakt**
Knap til at tænde for strømmen til anlægget
Den kan stilles i to positioner: "0" slukket; "I" tændt.

4. UDSKYR BRUG

4.1 Startskærm


Når anlægget tændes, udfører det en række kontroller, der har til formål at garantere dets korrekte funktion samt den korrekte funktion af alle de enheder, der er tilsluttet det. Samtidig udføres gastesten for at checke, om forbindelsen til gastilførselssystemet er i orden.

4.2 Skærbilledet tomgangstilstand

Efter en vis periode med inaktivitet skifter generatoren til tomgangstilstand:


Tomgangstilstand

► Displayet viser følgende skærbillede.

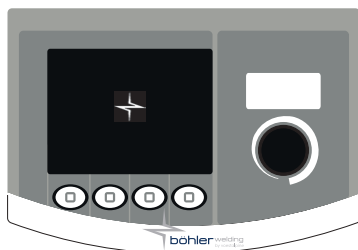

Opvågning

► Displayet viser følgende skærbillede.

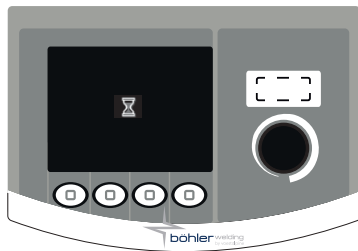


Skift mellem inaktiv/aktiv tilstand

For at vække systemet skal du blot trykke på en hvilken som helst knap på kontrolpanelet, svejsepistolknappen eller RC.

4.3 Hovedskærmen


Giver mulighed for at styre systemet og svejseprocessen, da den viser de væsentligste indstillinger.

4.4 Hovedbilledskærm MMA proces

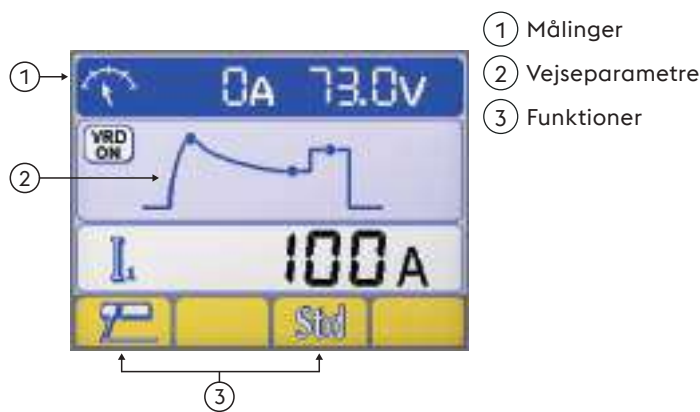


Målinger

I svejsefaserne vises de reelle strøm- og spændingsmål på LCD displayet.

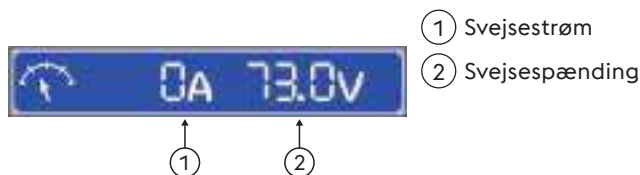


Vejseparametre

► Vælg de ønskede parametre ved at trykke på encoderknappen.

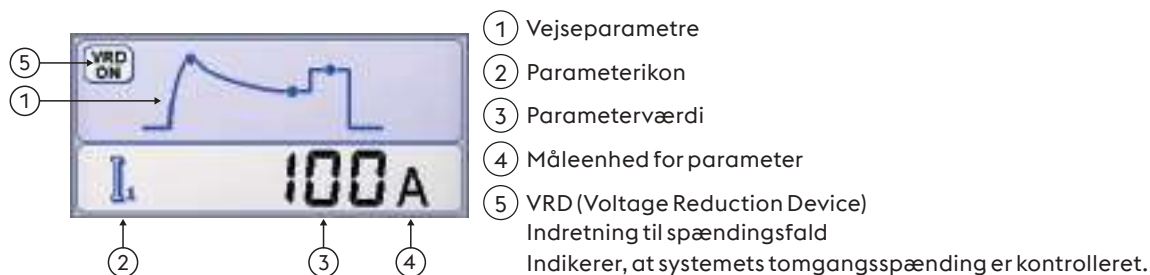


Funktioner

Gør det muligt at indstille de vigtigste procesfunktioner og svejsemetoder.

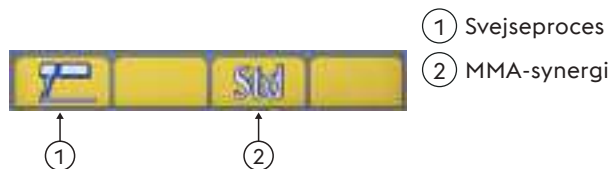

Svejseproces

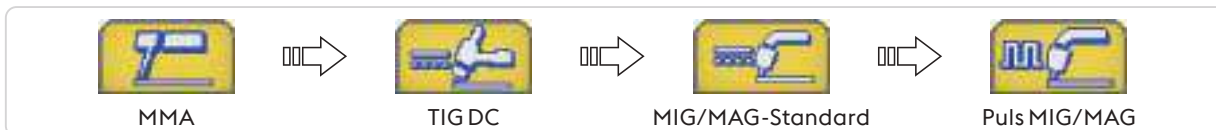

MMA-synergi



Giver mulighed for at indstille buens dynamik bedst muligt ved at markere den anvendte elektrode type.


En korrekt valgt lysbue-dynamik gør det muligt at udnytte anlæggets ydeevne optimalt for at opnå de bedst mulige ydelser ved svejsningen.



Der garanteres ikke perfekt svejsbarhed af den anvendte elektrode.


Svejsbarhed, der afhænger af de nedsmeltende elektrodens kvalitet, deres opbevaring, af de operative funktionsmåder og af svejseforholdene, af de utallige mulige anvendelser...

4.5 Hovedskærm-billede TIG proces

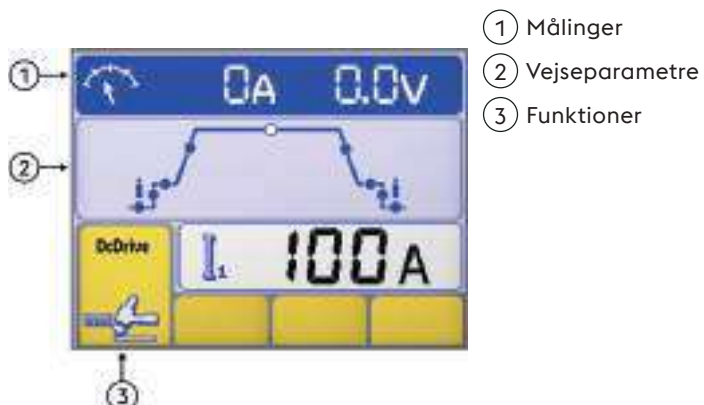


Målinger

I svejsefaserne vises de reelle strøm- og spændingsmål på LCD displayet.

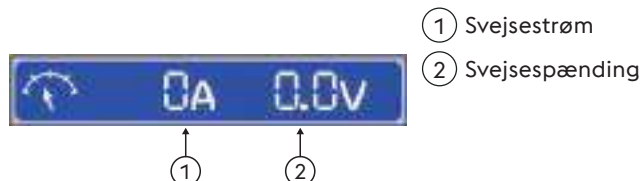


Vejseparametre

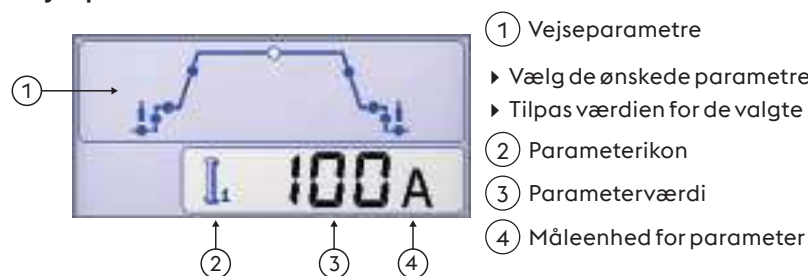

Funktioner

Gør det muligt at indstille de vigtigste procesfunktioner og svejsemetoder.

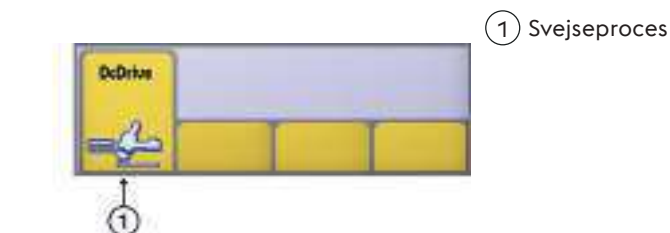

Svejseproces




4.6 Hovedskærm-billede MIG/MAG proces

Basisskærm-billede



Grafisk skærm-billede

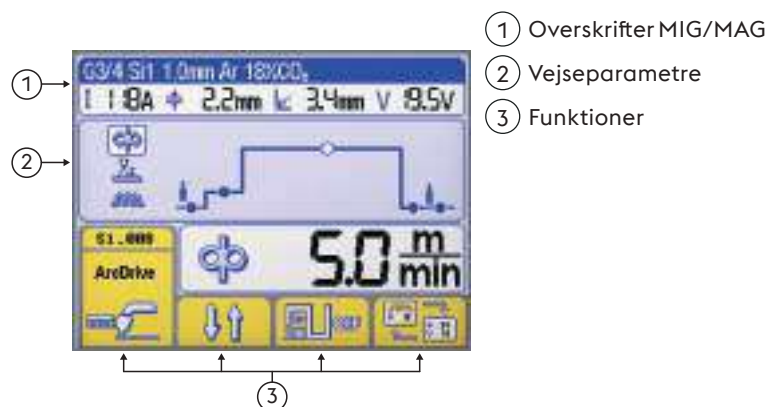

Overskrifter MIG/MAG

Gør det muligt at se de vigtigste informationer om de valgte processer.

Valgte synergikurve



- ①
- ②
- ③

- ① Tilsatstrådmateriale
- ② Tråddiameter
- ③ Gastype

Vejseparametre




- ①
- ②
- ③
- ④

- ① Svejsestrøm
- ② Arbejdsemnets tykkelse
- ③ Vinkelsvejsning "a"
- ④ Svejsespænding

Vejseparametre (Basisskærbillede)

► Vælg de ønskede parametre ved at trykke på encoderknappen.

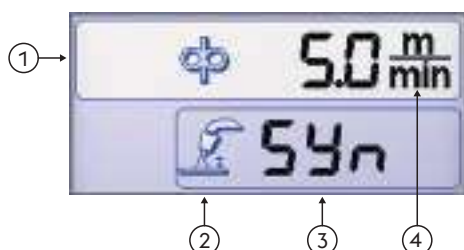


- ①

- ②
- ③
- ④

- ① Vejseparametre
- ② Parameterikon
- ③ Parameterværdi
- ④ Måleenhed for parameter

Vejseparametre (Grafisk skærbillede)

► Vælg de ønskede parametre ved at trykke på encoderknappen.

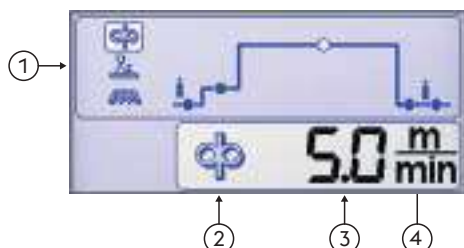

- ①

- ②
- ③
- ④

- ① Vejseparametre
- ② Parameterikon
- ③ Parameterværdi
- ④ Måleenhed for parameter

Funktioner

Gør det muligt at indstille de vigtigste procesfunktioner og svejsemetoder.



- ①
- ②
- ③
- ④

- ① Svejseproces
- ② Svejsemetoder
- ③ Dobbelt puls
- ④ Type af skærbillede



Svejseproces



MIG/MAG-Standard



Puls MIG/MAG



MMA



TIG DC



Svejsemetoder

Her kan vælges svejsemetode



2 taktr

Et tryk på knappen får gassen til at strømme, tråden tilføres spænding, og den føres frem; når knappen slippes, slukkes der for gassen, og i spændingen.



4 taktr

Det første tryk på knappen får gassen til at strømme med en manuel gasforstrømningstid. Når knappen slippes, aktiveres spændingen. Det efterfølgende tryk på knappen standser tråden og starter den endelige proces, som bringer strømmen tilbage til nul. Når knappen slippes til sidst, slukkes der for gasstrømmen.



Crater filler

Giver mulighed for svejsning med tre forskellige effekt-niveauer, som svejseren kan vælge direkte og styre ved hjælp af brænderknappen.

Det første tryk på knappen får gassen til at strømme, aktiverer spændingen til tråden og fører den frem med den hastighed, der er indstillet med parameteren "initial increment" (under opsætningen) og med svejseparametrene relative synergiværdier.

Når brænderknappen slippes, ændres trådhastigheden og de relative synergiparametre automatisk til de hovedværdier, der er indstillet på kontrolpanelet.

Det næste tryk på brænderknappen bringer trådhastigheden og de relative synergiparametre op på de (under opsætningen) forudindstillede parameterværdier for kraterfylder.

Når brænderknappen slippes, standser trådfremføringen, og der leveres strøm til "burn-back" og gasefterstrømningstakterne.



Manuel/Robot

Mulighed for styring af funktioner og parametre ved både manuel og robotstyret svejsning



Dobbelt puls



Dobbelt puls aktiv



Dobbelt puls ikke aktiv



Type af skærbillede

Giver mulighed for ændring i visualisering mellem:



Basisskærbillede



Grafisk skærbillede

Synergikurveskærm



Synergi

Gør det muligt at vælge et forud indstillet program (synergi) ved at vælge nogle enkelte oplysninger

Valg af svejseproces



 
► Få adgang til skærbilledet "synergi" ved at trykke knappen  i mindst et sekund.

► Vælg den ønskede proces ved at trykke knapperne  






► Tryk på knappen  for at gå videre til næste trin.



Svejseproces



 Skærbillede til valg af synergi materialetype/gastype

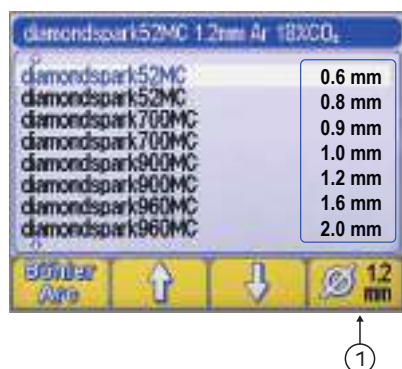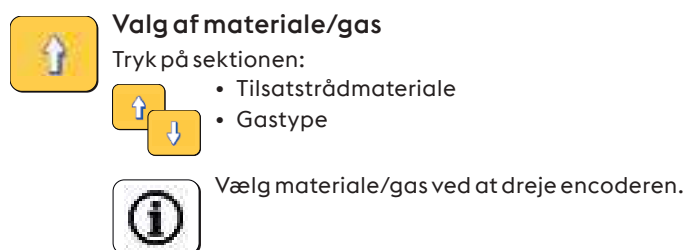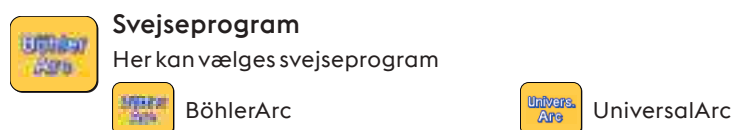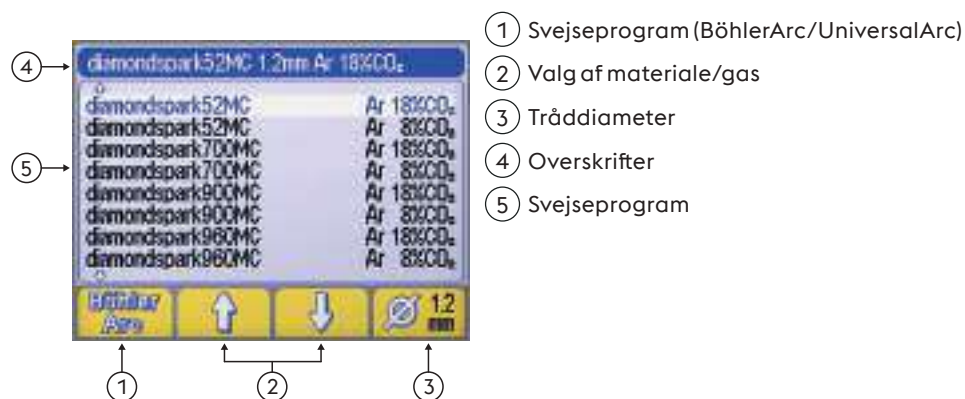


4.7 Programskærm



Giver mulighed for at lagre og styre 240 job, som kan operatøren selv kan skræddersy.

Programmer (JOB)

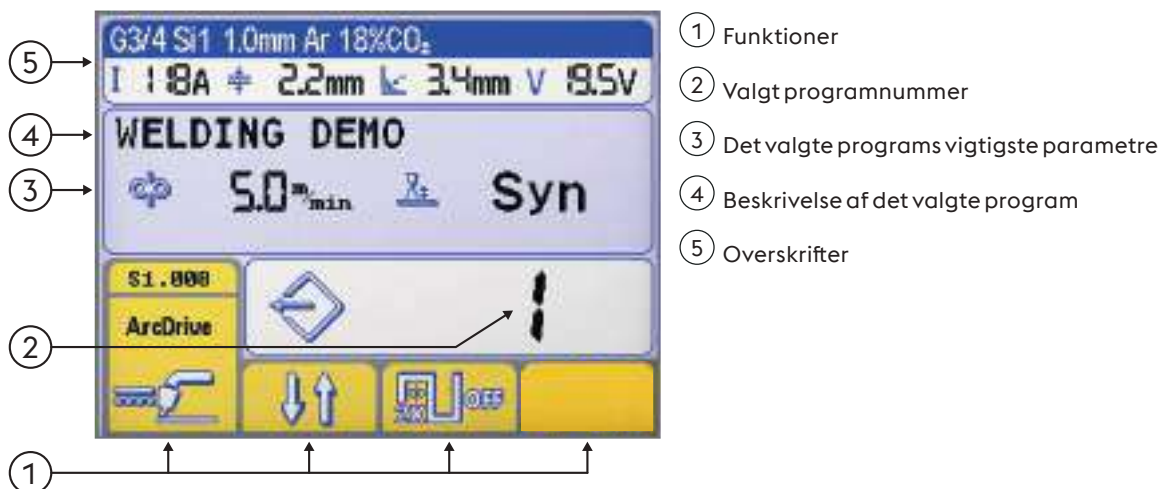

Se sektionen "Hovedmenu"

Programlagring



► Gå ind på skærbilledet "gem program" ved at trykke på knappen  i mindst et sekund.



► Vælg det ønskede program (eller en tom hukommelse) ved at dreje encoderen.

--- Tom hukommelse

Gemt program

► Godkend ved at trykke på knappen .

► Gem alle eksisterende indstillinger i det valgte program ved at trykke på knappen .



Tilføj en beskrivelse af programmet.

► Vælg det ønskede bogstav ved at dreje encoderen.

► Bogstavet lagres ved et tryk på encoderen.

► Slet det sidste bogstav ved at trykke på knappen .

► Godkend ved at trykke på knappen .

► Godkend ved at trykke på knappen .



Lagringen af et nyt program i en allerede optaget hukommelse medfører sletning af hukommelsen via en obligatorisk procedure.



- ▶ Godkend ved at trykke på knappen .
- ▶ Fjern det valgte program ved at trykke på knappen .
- ▶ Genoptag lagringsproceduren.

Hent program



- ▶ Kald det 1 disponible program frem igen ved at trykke på knappen .
 - ▶ Vælg det ønskede program ved at dreje encoderen.
 - ▶ Vælg det ønskede program ved at trykke på knappen .
-  Det er kun hukommelserne, der ligger i et program, der kaldes frem, mens de tomme springes automatisk over.

Slet program



- ▶ Vælg det ønskede program ved at dreje encoderen.
- ▶ Fjern det valgte program ved at trykke på knappen .
- ▶ Godkend ved at trykke på knappen .



- ▶ Godkend ved at trykke på knappen .
- ▶ Fjern det valgte program ved at trykke på knappen .

5. SETUP

5.1 Set-up og indstilling af parametrene

Giver mulighed for indstilling og regulering af en række ekstra parametre til en bedre og mere præcis administration af svejseanlægget.

Parametrene i setup er ordnet i henhold til den valgte svejseproces og har et kodenummer.

Adgang til setup



- ▶ Sker ved at trykke 5 sekunder på encoder-tasten.
- ▶ Indgangen bekræftes af angivelsen 0 på displayet.

Markering og indstilling af det ønskede parameter

- Opnås ved at dreje på indkodningstasten, indtil det ønskede parameters kodenummer vises.
- På dette tidspunkt giver et tryk på indkodningstasten mulighed for at få vist og regulere indstillingsværdien for det markerede parameter.

Udgang fra setup

- Tryk igen på indkodningstasten for at forlade "reguleringssektionen".
- Man forlader setup ved at gå til parameteret "0" (lagr og luk) og trykke på indkodningstasten.
- Godkend ved at trykke på knappen .
- Modifikationen gemmes og man forlader set up ved at trykke på tasten: .

5.1.1 Liste over parametrene i setup (MMA)

0

Lagr og luk

Giver mulighed for at lagre modifikationer og forlade setup.



1

Reset

Giver mulighed for at indstille alle parametrene på defaultværdierne igen.



3

Hot start

Giver mulighed for at regulere hot-start-værdien i MMA.

Herved tillades en mere eller mindre "varm" start under buens tændingsfaser, hvilket reelt letter starthandlingerne.



Standard (Basisk/Rutil)

Minimum	Maksimum	Default
1/off	500%	80%

Cellulose elektrode

Minimum	Maksimum	Default
1/off	500%	150%

CrNi-elektrode

Minimum	Maksimum	Default
1/off	500%	100%

Aluminium elektrode

Minimum	Maksimum	Default
1/off	500%	120%

Støbejerns elektrode

Minimum	Maksimum	Default
1/off	500%	100%

7

Svejsestrøm

Giver mulighed for at regulere svejsestrømmen.



Minimum	Maksimum	Default
3 A	Imax	100 A

8

Arc force

Giver mulighed for at indstille værdien på Arc force i MMA.

Herved tillades en mere eller mindre energisk dynamisk respons under svejsning, hvilket reelt letter svejsehandlingerne.

Lysbuen styrkeværdi øges for at mindske risikoen for, at elektroden sidder fast.



Standard (Basisk/Rutil)

Minimum	Maksimum	Default
0/off	500%	80%

Cellulose elektrode

Minimum	Maksimum	Default
0/off	500%	350%

CrNi-elektrode

Minimum	Maksimum	Default
0/off	500%	30%

Aluminium elektrode

Minimum	Maksimum	Default
0/off	500%	100%

Støbejerns elektrode

Minimum	Maksimum	Default
0/off	500%	70%

204

Dynamic power control (DPC)



Gør det muligt at vælge det ønskede forhold mellem spænding og strøm.

I=C Konstant strøm

Forøgelse eller mindskelse af lysbuehøjden har ingen indvirkning på den krævede svejsestrøm.

Anbefales til elektrode: Basisk, Rutil, Sur, Stål, Støbejern

1÷20 Karakteristik cadente con regolazione di rampa

Forøgelse af lysbuehøjden som følge af reduktion i svejsestrømmen (og vice versa) i henhold til den fastsatte værdi ved 1 til 20 ampere pr. volt.

Anbefales til elektrode: Cellulose, Aluminium

P=C Konstant spænding

Forøgelse af lysbuehøjden som følge af reduktion i svejsestrømmen (og vice versa) i henhold til formelen: $V \cdot I = K$

Anbefales til elektrode: Cellulose, Aluminium

Værdi	Default
I=C	X
1÷20	-
P=C	-

312

Buens afbrydningsspænding



Giver mulighed for at indstille den spændingsværdi, hvor den elektriske bue forceres til at slukke.

Det giver mulighed for bedre at administrere de forskellige driftsforhold, der opstår.

I punktsvejsningsfasen, for eksempel, vil buens lavere afbrydningsspænding give mulighed for en mindre lue, når elektroden flyttes væk fra emnet, hvilket reducerer sprutten, brænding og oxidering af emnet.



Indstil aldrig buens afbrydningsspænding højere end strømkildens tomgangsspænding.

Standard (Basisk/Rutil)

Minimum	Maksimum	Default
0/off	U0max	57.0 V

Cellulose elektrode

Minimum	Maksimum	Default
0/off	U0max	70.0 V

CrNi-elektrode

Minimum	Maksimum	Default
0/off	U0max	57.0 V

Aluminium elektrode

Minimum	Maksimum	Default
0/off	U0max	57.0 V

Støbejerns elektrode

Minimum	Maksimum	Default
0/off	U0max	57.0 V

399

Forskydningshastighed



Gør det muligt at indstille svejsningens udførelses hastighed.

Default cm/min: referencehastighed for håndsvejsning.

Syn: Sinergic værdi.

Minimum	Maksimum	Default
2 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500

Indstilling af maskine



Gør det muligt at vælge den ønskede grafiske interface.

Gør det muligt at få adgang til højere set up-niveauer.

Se under "Skræddersyet interface (Set up 500)"

Værdi	Markeret niveau
USER	Bruger
SERV	Service
vaBW	vaBW

Værdi	Brugerinterface
XE	Tilstanden Easy
XA	Tilstanden Advanced
XP	Tilstanden Professional

551

Lock/unlock



Gør det muligt at låse kontrolpanelets indstillinger og at installere en beskyttelseskode.

Se under "Lock/unlock (Set up 551)".

552

Summetone

Giver mulighed for at justere summetonen.



Minimum	Maksimum	Default
0/off	10	10

601

Reguleringstrin

Gør det muligt at regulere et parameter med trin, som man selv kan skræddersy



Minimum	Maksimum	Default
1	999	1

602

Ekstern parameter CH1, CH2, CH3, CH4

Gør det muligt at styre den eksterne parameter 1, 2, 3, 4 (minimumværdi, maksimumværdi, defaultværdi, valgte parameter).



Se under "Styring fra eksternt udstyr (Set up 602)".

705

Justering af kredsløbsmodstand

Tillader at kalibrere anlægget.



Se under "Justering af kredsløbsmodstand (set up 705)".

Default 10 mΩ

751

Strømaflæsning

Gør det muligt at se den faktiske værdi for svejsestrømmen.



752

Spændingsaflæsning

Gør det muligt at aflæse den faktiske værdi for svejse spænding.



768

Måling af tilført termisk energi HI

Tillader aflæsning af værdien på den tilførte termiske energi i svejsningen. (Kj/cm)



801

Stopgrænser

Gør det muligt at indstille advarselsværdier og stopværdier.



Gør det muligt at styre svejseprocessen ved at sætte advarselsgrenser og stopgrænser for de vigtigste målbare parametre.

Giver mulighed for nøje styring af de forskellige svejsefaser.

854

Strømforsyning

Giver mulighed for at indstille generatoren som "fødeenhed" til visse værktøjer.



Værdi	Default	Tilbagekaldsfunktion
off	X	Afbrudt
12÷80 V	-	Strømforsyning

5.1.2 Liste over opsætningsparametre (TIG)

0

Lagr og luk

Giver mulighed for at lagre modifikationer og forlade setup.



1

Reset

Giver mulighed for at indstille alle parametrene på defaultværdierne igen.



7

Svejsestrøm

Giver mulighed for at regulere svejsestrømmen.



Minimum	Maksimum	Default
3 A	I _{max}	100 A

399

Forskydningshastighed



Gør det muligt at indstille svejsningens udførelseshastighed.
Default cm/min: referencehastighed for håndsvejsning.
Syn: Sinergic værdi.

Minimum	Maksimum	Default
2 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500

Indstilling af maskine



Gør det muligt at vælge den ønskede grafiske interface.
Gør det muligt at få adgang til højere set up-niveauer.
Se under "Skræddersyet interface (Set up 500)"

Værdi	Markeret niveau
USER	Bruger
SERV	Service
vaBW	vaBW

Værdi	Brugerinterface
XE	Tilstanden Easy
XA	Tilstanden Advanced
XP	Tilstanden Professional

551

Lock/unlock



Gør det muligt at låse kontrolpanelets indstillinger og at installere en beskyttelseskode.
Se under "Lock/unlock (Set up 551)".

552

Summetone



Giver mulighed for at justere summetonen.

Minimum	Maksimum	Default
0/off	10	10

601

Reguleringstrin



Gør det muligt at regulere et parameter med trin, som man selv kan skræddersy

Minimum	Maksimum	Default
1	999	1

602

Ekstern parameter CH1, CH2, CH3, CH4



Gør det muligt at styre den eksterne parameter 1, 2, 3, 4 (minimumværdi, maksimumværdi, defaultværdi, valgte parameter).
Se under "Styring fra eksternt udstyr (Set up 602)".

705

Justering af kredsløbsmodstand



Tillader at kalibrere anlægget.
Se under "Justering af kredsløbsmodstand (set up 705)".

751

Strømaflæsning



Gør det muligt at se den faktiske værdi for svejsestrømmen.

752

Spændingsaflæsning



Gør det muligt at aflæse den faktiske værdi for svejse-spænding.

755

Aflæsning af gasflow



Gør det muligt at se det reelle gasflow.

758

Robothastighed



Gør det muligt at aflæse hastigheden for en robotarm eller andet automationudstyr.

764

Aflæsning af kølemedieflow

Muliggør visning af værdien for kølemedieflowet.



765

Aflæsning af kølemedietemperatur

Gør det muligt at se den faktiske værdi for kølemedietemperatur.



768

Måling af tilført termisk energi HI

Tillader aflæsning af værdien på den tilførte termiske energi i svejsningen. (Kj/cm)



771

Signalet følg svejsesøm, strøm

Viser den aktuelle strømværdi for følg svejsesøm.



772

Signalet følg svejsesøm, spænding

Viser den aktuelle spændingsværdi for følg svejsesøm.



801

Stopgrænser

Gør det muligt at indstille advarselsværdier og stopværdier.

Gør det muligt at styre svejseprocessen ved at sætte advarselsgrænser og stopgrænser for de vigtigste målbare parametre.

Giver mulighed for nøje styring af de forskellige svejsefaser.



854

Strømforsyning

Giver mulighed for at indstille generatoren som "fødeenhed" til visse værktøjer.



Værdi	Default	Tilbagekaldsfunktion
off	X	Afbrudt
12÷80 V	-	Strømforsyning

5.1.3 Liste over opsætningsparametre (MIG/MAG)

0

Lagr og luk

Giver mulighed for at lagre modifikationer og forlade setup.



1

Reset

Giver mulighed for at indstille alle parametrene på defaultværdierne igen.



2

Svejsesprogrammer

Giver mulighed for at vælge den manuelle MIG-proces (Off) eller den synergiske MIG-proces (6) ved indstilling af den materialetype, der skal svejdes. Se under "Frontbetjeningspanel RC 350".



3

Trådastighed

Gør det muligt at regulere trådfremføringshastigheden.



Minimum	Maksimum	Default
0.5 m/min	22.0 m/min	-

4

Strøm

Giver mulighed for at regulere svejsestrømmen.



Minimum	Maksimum
3 A	I _{max}

5

Arbejdsemnets tykkelse



Gør det muligt at indstille tykkelsen på det emne, der skal svejdes.

Giver mulighed for at systemet indstilles via regulering af det emne, der p.t. svejdes.

6

Vinkelsvejsning "a"



Gør det muligt at indstille svejsedybden i en vinkelsamling.

7

Spænding - Buelængde



Gør det muligt at regulere buespændingen.

Gør det muligt at regulere buelængden under svejsningen.

Høj spænding = lang bue

Lav spænding = kort bue

Synergimåde

Minimum	Maksimum	Default
-5.0	+5.0	0/syn

Manuelsvejsning (Off)

Minimum	Maksimum	Default
5.0 V	55.5 V	5.0 V

10

Præ-gas



Giver mulighed for at indstille og regulere gassens strømning, inden buen tændes.

Giver mulighed for at fylde gas på brænderen og forberede omgivelserne til svejsningen.

Minimum	Maksimum	Default
0/off	99.9 s	0.1 s

11

Soft start



Giver mulighed for at regulere trådens fremføringshastighed under tændingens forudgående faser.

Giver mulighed for en tænding ved nedsat hastighed og derved en mere blød tænding med færre stænk.

Minimum	Maksimum	Default
10 %	100 %	50 %

12

Motorrampe



Giver mulighed for at indstille en blød overgang mellem trådens hastighed ved tænding og under svejsning.

Minimum	Maksimum	Default
0.01 s	1.00 s	0/off

15

Burn back



Giver mulighed for at regulere trådens brændevarighed, hvorved tilklæbning ved svejsningens afslutning forebygges.

Giver mulighed for at regulere længden på brænderens udvendige stykke tråd.

Minimum	Maksimum	Default
-2.00	+2.00	0/syn

16

Post-gas



Giver mulighed for at regulere gassens strømning ved svejsningens afslutning.

Minimum	Maksimum	Default
0/off	99.9 s	2.0 s

19

Duty cycle (dobbel impuls)




Tillader justering af arbejds cyklus ved dobbelt impuls.

Minimum	Maksimum	Default
10 %	90 %	50 %

20 Dobbelt puls

Gør det muligt at regulere pulsamplitude.

Minimum	Maksimum	Default
0 %	100 %	±25 %
Minimum	Maksimum	Default
0.5 m/min	22 m/min	2.5 m/min

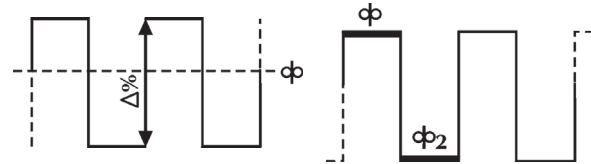**21 Impulsfrekvens (dobbelt impuls)**

Giver mulighed for at regulere cyklus, dvs. impulsrepetitionscyklus.

Gør det muligt at regulere impulsfrekvens.

Minimum	Maksimum	Default
0.1 Hz	5.0 Hz	2.0 Hz

22 Sekundær spænding (dobbelt impuls)

Gør det muligt at regulere spændingen for det sekundære pulsniveau.

Gør det muligt at opnå en større buestabilitet under de forskellige pulsfaser.

Minimum	Maksimum	Default
-5.0	+5.0	0/syn

23 Impulsmoduleret stigning/sænkning (dobbelt impuls)

Tillader indstillingen af en rampetid i pulseringsfasen.

Minimum	Maksimum	Default
1 %	100 %	50 %

24 Bilevel (4T - crater filler)

Giver mulighed for at regulere den sekundære trådhastighed i tilstanden toplanssvejsning.

Hvis man trykker og slipper trykknappen i hurtig rækkefølge, skifter man til "Φ".

Hvis man igen trykker og slipper trykknappen i hurtig rækkefølge, skifter man igen til "Φ" og så videre.

Minimum	Maksimum	Default
1 %	200 %	0/off

25 Startfasen

Gør det muligt at regulere trådhastigheden i den første "kraterfyldnings" svejsefase.

Gør det muligt at øge energitilførslen til emnet i den første fase, hvor materialet stadig er koldt og derfor har brug for højere temperatur for at smelte jævnt.

Minimum	Maksimum	Default
20 %	200 %	120 %

26 Crater filler

Gør det muligt at regulere trådhastigheden under svejsningens afsluttende fase.

Gør det muligt at mindske den energi, der tilføres emnet i den fase, hvor materialet er allerede meget varmt, hvorved risikoen for uønskede deformiteter mindskes.

Minimum	Maksimum	Default
20 %	200 %	80 %

27 Tidsindstilling for startforøgelse

Gør det muligt at indstille startforøgelsen.

Gør det muligt at automatisere funktionen "crater filler".

Minimum	Maksimum	Default
0.1 s	99.9 s	0/off

28 Tidsindstilling for crater filler

Gør det muligt at indstille "crater filler"-tiden.

Gør det muligt at automatisere funktionen "crater filler".

Minimum	Maksimum	Default
0.1 s	99.9 s	0/off

30 Punktsvejsning



Giver mulighed for at aktivere processen "punktsvejsning" og for at fastlægge svejsningens varighed.

Minimum	Maksimum	Default
0.1 s	99.9 s	0/off

31 Pausepunkt



Giver mulighed for at aktivere processen "pausepunkt" og fastlægge opholdstidsrummet mellem to svejsninger.

Minimum	Maksimum	Default
0.1 s	99.9 s	0/off

32 Sekundær spænding (Toplans MIG)



Gør det muligt at regulere spændingen for det sekundære puls niveau.

Gør det muligt at opnå en større buestabilitet under de forskellige pulsfaser.

Minimum	Maksimum	Default
-5.0	+5.0	0/syn

33 Sekundær induktans (Toplans MIG)



Gør det muligt at regulere induktans for det sekundære puls niveau.

Gør det muligt at få en hurtigere eller langsommere bue for at kompensere for svejserens bevægelser og for den naturlige ustabilitet ved svejsning.

Lav induktans = reaktiv bue (mere sprøjt).

Høj induktans = mindre reaktiv bue (mindre sprøjt).

Minimum	Maksimum	Default
-30	+30	0/syn

34 Indledende øgningstakt



Muliggør indstilling af gradvis overgang mellem indledende trådhastighed og trådhastighed under svejsning.

Minimum	Maksimum	Default
0.1 s	10.0 s	0/off

35 Kraterfyldningstakt



Muliggør indstilling af gradvis overgang mellem trådhastighed under svejsning og trådhastighed under kraterfyldning.

Minimum	Maksimum	Default
0.1 s	10.0 s	0/off

202 Induktans



Gør elektronisk regulering af serieinduktans i svejsekredsløbet mulig.

Gør det muligt at få en hurtigere eller langsommere bue for at kompensere for svejserens bevægelser og for den naturlige ustabilitet ved svejsning.

Lav induktans = reaktiv bue (mere sprøjt).

Høj induktans = mindre reaktiv bue (mindre sprøjt).

Minimum	Maksimum	Default
-30	+30	0/syn

331 Kompenseret mellemspænding



Gør det muligt at indstille svejse spændingen.

398 Referencekonstant for flytningshastighed



Referencekonstant for alle svejseprocesser

Værdi på hastigheden på brænderens flytning hvortil systemet refererer for at beregne svejseparametrene

399 Forskydningshastighed



Gør det muligt at indstille svejsningens udførelses hastighed.

Default cm/min: referencehastighed for håndsvejsning.

Syn: Sinergic værdi.

Minimum	Maksimum	Default
1 cm/min	200 cm/min	syn

500**Indstilling af maskine**

Gør det muligt at vælge den ønskede grafiske interface.

Gør det muligt at få adgang til højere set up-niveauer.

Se under "Skræddersyet interface (Set up 500)"

Værdi	Markeret niveau
USER	Bruger
SERV	Service
vaBW	vaBW

Værdi	Brugerinterface
XE	Tilstanden Easy
XA	Tilstanden Advanced
XP	Tilstanden Professional

551**Lock/unlock**

Gør det muligt at låse kontrolpanelets indstillinger og at installere en beskyttelseskode.

Se under "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Summetone**

Giver mulighed for at justere summetonen.

Minimum	Maksimum	Default
0/off	10	10

601**Reguleringstrin**

Gør det muligt at regulere et parameter med trin, som man selv kan skræddersy

Funktionalitet styret af knap op / ned knap.

Minimum	Maksimum	Default
1	999	1

602**Ekstern parameter CH1, CH2, CH3, CH4**

Gør det muligt at styre den eksterne parameter 1, 2, 3, 4 (minimumværdi, maksimumværdi, defaultværdi, valgte parameter).

Se under "Styring fra eksternt udstyr (Set up 602)".

606**Brænder U/D**

Gør det muligt at styre den eksterne parameter (U/D).

Værdi	Default	Tilbagekaldsfunktion
0/off	-	off
1/I1	X	Strøm
	-	Hent program

612**Setting brænder DgMig**

Tillader at administrere den digitale brænders kanaler.

Værdi	Default	Tilbagekaldsfunktion
0/off	-	off
1/I1	-	Strøm
2/ 	-	Hent program
3/CH3	-	CH3
4/CH4	-	CH4
5/STD	X	STD

653**Trådhastighed**

Gør det muligt at regulere trådfremføringshastigheden (under påsætningstrinnet).

Minimum	Maksimum	Default
0.5 m/min	22.0 m/min	3.0 m/min

705**Justering af kredsløbsmodstand**

Tillader at kalibrere anlægget.

Se under "Justering af kredsløbsmodstand (set up 705)".

Default 10 mΩ

751 Strømaflæsning



Gør det muligt at se den faktiske værdi for svejsestrømmen.

752 Spændingsaflysning



Gør det muligt at aflæse den faktiske værdi for svejse-spænding.

755 Aflæsning af gasflow



Gør det muligt at se det reelle gasflow.

757 Tråd-hastighed



Muliggør visning af værdien for motorindkoder 1.

758 Robothastighed



Gør det muligt at aflæse hastigheden for en robotarm eller andet automationudstyr.

760 Strømaflæsning (motor 1)



Gør det muligt at se den faktiske værdi for motorstrømmen (motor 1).

761 Tråd-hastighed



Muliggør visning af værdien for motorindkoder 2.

762 Strømaflæsning (motor 2)



Gør det muligt at se den faktiske værdi for motorstrømmen (motor 2).

763 Tråd-hastighed



Muliggør visning af reel værdi for tråd-hastigheden.

764 Aflæsning af kølemedieflow



Muliggør visning af værdien for kølemedieflowet.

765 Aflæsning af kølemedietemperatur



Gør det muligt at se den faktiske værdi for kølemedietemperatur.

768 Måling af tilført termisk energi HI



Tillader aflæsning af værdien på den tilførte termiske energi i svejsningen. (Kj/cm)

770 Værdi for nedlægningsmængden



Gør det muligt at se værdien for nedlægningsmængden

771 Signalet følg svejsesøm, strøm



Viser den aktuelle strømværdi for følg svejsesøm.

772 Signalet følg svejsesøm, spænding



Viser den aktuelle spændingsværdi for følg svejsesøm.

801 Stopgrænser



Gør det muligt at indstille advarselværdier og stopværdier.

Gør det muligt at styre svejseprocessen ved at sætte advarselgrænser og stopgrænser for de vigtigste målbare parametre.

Giver mulighed for nøje styring af de forskellige svejsefaser.

854 Strømforsyning



Giver mulighed for at indstille generatoren som "fødeenhed" til visse værktøjer.

Værdi	Default	Tilbagekaldsfunktion
off	X	Afbrudt
12÷80 V	-	Strømforsyning

5.2 Specifikke procedurer for brug af parametrene

5.2.1 Skræddersy 7-segment displayet

Giver mulighed for konstant at visualisere en parameterværdi på displayet med 7 segmenter.



- ▶ Gå ind i opsætning ved at holde encoderknappen nede i mindst 5 sekunder.
- ▶ Vælg det ønskede parameter ved at dreje encoderen.
- ▶ Gem det valgte parameter i 7-segment displayet ved at trykke på knappen .
- ▶ Gem og gå ud af skærbilledet ved at trykke på knappen .

5.2.2 Skræddersyet interface (Set up 500)

Gør det muligt med personlig tilpasning af parametrene i hovedskærbilledet.

500 Indstilling af maskine



Gør det muligt at vælge den ønskede grafiske interface.

Værdi	Brugerinterface
XE	Tilstanden Easy
XA	Tilstanden Advanced
XP	Tilstanden Professional

DA

TILSTAND XE

MMA	
Vejseparametre	
TIG	
Vejseparametre	
Funktioner	      
MIG/MAG	
Vejseparametre	 
Funktioner	  

MMA	
Vejseparametre	
Funktioner	

TIG	
Vejseparametre	
Funktioner	

MIG/MAG	
Vejseparametre	
Funktioner	

TILSTAND XP

MMA	
Vejseparametre	
Funktioner	

TIG	
Vejseparametre	
Funktioner	

MIG/MAG	
Vejseparametre	
Funktioner	

DA


5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Gør det muligt at låse kontrolpanelets indstillinger og at installere en beskyttelseskode.



Parametermarkering

- ▶ Gå ind i opsætning ved at holde encoderknappen nede i mindst 5 sekunder.
- ▶ Vælg den ønskede parameter (551).
- ▶ Aktiver regulering af det valgte parameter ved at trykke på encoderknappen.

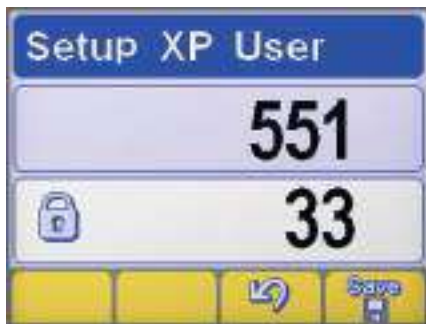

Indstilling af adgangskode

- Definér en numerisk kode (password) ved at dreje på encoderen.
- Bekræft handlingen ved at trykke på encoder-tasten.
- Godkend ved at trykke på knappen .
- Modifikation gemmes ved at trykke på knappen: .



Panelfunktioner



Når en opgave udføres på et låst kontrolpanel, kommer der et specielt skærbillede frem.

- Gå ind i panelfunktionerne midlertidigt (5 minutter) ved at dreje endoceren og indtaste gyldigt password.
- Bekræft handlingen ved at trykke på encoder-tasten.
- Lås kontrolpanelet endeligt op ved at gå ind i opsætning (følg instrukserne ovenfor) og sæt parameter 551 tilbage på "off".
- Bekræft handlingen ved at trykke på encoder-tasten.
- Modifikation gemmes ved at trykke på knappen: .

5.2.4 Styring fra eksternt udstyr (Set up 602)

Gør det muligt at styre den eksterne parameter 2 (minimumværdi, maksimumværdi, defaultværdi, valgte parameter).



Parametermarkering

- Gå ind i opsætning ved at holde encoderknappen nede i mindst 5 sekunder.
- Vælg den ønskede parameter (602).
- Gå ind i "Styring fra eksternt udstyr" skærmen ved at trykke på encoderknappen.



Styring fra eksternt udstyr

- Vælg den ønskede udgangskanal på fjernbetjeningen (CH1, CH2, CH3, CH4) ved at trykke på-knappen. .
- Vælg det ønskede parameter (Min-Max-parameter) ved at trykke på encoderknappen.
- Tilpas det valgte parameter (Min-Max-parameter) ved at dreje encoderen.
- Modifikation gemmes ved at trykke på knappen: .
- Godkend ved at trykke på knappen .

5.2.5 Justering af kredsløbsmodstand (set up 705)



Parametermarkering

- Gå ind i opsætning ved at holde encoderknappen nede i mindst 5 sekunder.
- Vælg den ønskede parameter (705).
- Aktiver regulering af det valgte parameter ved at trykke på encoderknappen.



Kalibrering

- ▶ Tag hæften af for at blotlægge brænderens dyseholder. (MIG/MAG)
- ▶ Bring trådføreren og det emne, som skal svejdes, i elektrisk kontakt. (MIG/MAG)
- ▶ Bring tungstens elektrode og det emne, som skal svejdes, i elektrisk kontakt. (TIG)
- ▶ Placer elektrodeholder brænderen og det stykke, der skal svejdes, i kontakt. (MMA)
- ▶ Tryk på knappen  (eller brændertasten) for at starte proceduren.
- ▶ Oprethold kontakten i mindst et sekund.
- ▶ Den viste værdi på displayet opdateres efter kalibreringen.
- ▶ Godkend ved at trykke på knappen .
- ▶ Godkend ved at trykke på knappen .
- ▶ Modifikationen gemmes og man forlader set up ved at trykke på tasten: .

5.2.6 Stopgrænser (Set up 801)

Gør det muligt at indstille advarselsværdier og stopværdier.

Gør det muligt at styre svejseprocessen ved at sætte advarselsgrenser og stopgrænser for de vigtigste målbare parametre.

Giver mulighed for nøje styring af de forskellige svejsefaser.

Se under "Stopgrænser (Set up 801)".

Advarselsgrenser 		Stopgrænser 	
 Svejsestrøm		 Svejsespænding	
 Aflæsning af gasflow		 Robothastighed	
 Strømaflæsning (motor 1)		 Strømaflæsning (motor 2)	
 Aflæsning af kølemedieflow		 Trådhastighed	
 Aflæsning af kølemedietemperatur			



Parametermarkering

- ▶ Gå ind i opsætning ved at holde encoderknappen nede i mindst 5 sekunder.
- ▶ Vælg den ønskede parameter (801).
- ▶ Gå ind i "Stopgrænser" skærbilledet ved at trykke på encoderknappen.



Parametermarkering

- ▶ Vælg det ønskede parameter ved at trykke på knappen .
- ▶ Vælg metode til at indstille stopgrænser ved at trykke på knappen .


Indstilling af maskine



Absolut værdi



Procentværdi

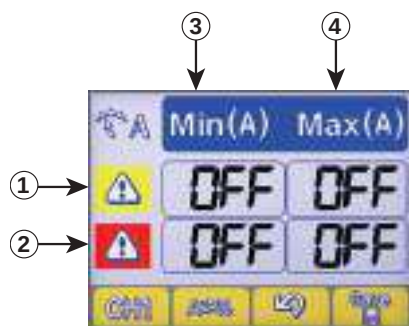

Indstilling af beskyttelsesgrænser




- ① Advarselsgrænselinje
- ② Alarmgrænselinje
- ③ Minimum-niveau søjle
- ④ Maksimum-niveau søjle

- Vælg den ønskede boks ved at trykke på encoderknappen (den valgte boks vises med modsat kontrast).
- Tilpas niveauet for den valgte grænse ved at dreje encoderen.
- Modifikationen gemmes ved at trykke på knappen: .

-  Hvis en af advarselsgrænserne overskrives, vil et signal kunne ses på kontrolpanelet.
-  Hvis en af alarmgrænserne overskrides, vil et signal kunne ses på kontrolpanelet, og svejsningen blokeres omgående.



6. EKSTRAUDSTYR

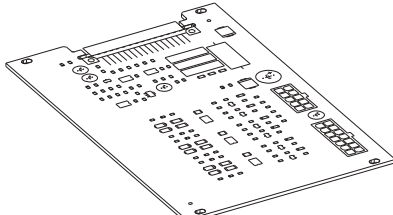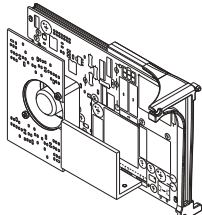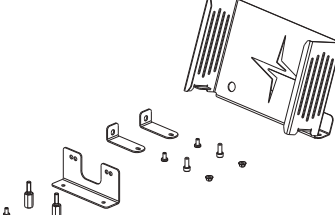		
Kit Nozzle sensing / Cleaning station 74.04.059	Yderligere levering kit 74.04.060	RC beslag kit 74.04.076

Se under "Installerings kit/ekstraudstyr".

7. VEDLIGEHOLDELSE



Anlægget skal undergå en rutinemæssig vedligeholdelse i henhold til fabrikantens anvisninger. Alle adgangslåger, åbninger og dæksler skal være lukket og korrekt fastgjort, når apparatet er i funktion. Der må aldrig udføres nogen form for ændringer på anlægget. Undgå ophobning af metalstøv i nærheden af eller direkte på udluftningsvingerne.



Al vedligeholdelse skal udelukkende udføres af kvalificeret personale. Reparation eller udskiftning af anlægselementer udført af uautoriseret personale medfører øjeblikkeligt bortfald af produktgarantien. Eventuel reparation eller udskiftning af anlægselementer må udelukkende udføres af teknisk kvalificeret personale.



Afbryd strømforsyningen til anlægget inden enhver form for indgreb!

7.1 Regelmæssig kontrol af strømkilden

7.1.1 Оборудование



Rengør strømkilden indvendigt ved hjælp af trykluft med lavt tryk og bløde børster. Kontrollér de elektriske tilslutninger og alle forbindelseskabler.

7.1.2 Ved vedligeholdelse eller udskiftning af komponenter i brænderne, i elektrodeholdertangen og/eller jordledningskablerne skal nedenstående fremgangsmåde overholdes:



Kontrollér temperaturen på komponenterne og sørg for, at de ikke er overopvarmet.



Anvend altid handsker, der opfylder sikkerhedsreglerne.



Anvend egnede nøgler og værktøj.

7.2 Vastuu



Ved manglende udførelse af ovennævnte vedligeholdelse vil alle garantier bortfalde, og fabrikanten vil i alle tilfælde være fritaget for alle former for ansvar. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar, hvis operatøren ikke overholder disse forskrifter. Ret henvendelse til det nærmeste servicecenter ved enhver tvivl og/eller ethvert problem.

8. ALARMKODER



ALARM

Indgriben fra en alarm eller overskridelsen af en kritisk beskyttelsesgrænse forårsager et visuelt signal på kontrolpanelet og den øjeblikkelige blokering af svejsningen.



PAS PÅ

Overskridning af en beskyttelsesgrænse medfører en visualisering af en signalering på kontrolpanelet, men tillader at fortsætte svejsehandlingerne.

Alle alarmer og alle beskyttelsesgrænser for systemet er angivet nedenfor.

 E01	Overtemperatur		 E02	Overtemperatur	
 E03	Overtemperatur		 E05	Overstrøm	
 E06	Overstrøm på effektmodul (Boost)		 E07	Anomali på trådfremføringsmotorens forsyningssystem	
 E08	Blokeret motor		 E10	Overstrøm på effektmodul (Inverter)	
 E11	Forkert konfiguration af anlæg		 E12.1	Kommunikationsfejl WF1	
 E13	Kommunikationsfejl		 E14.xx	Ugyldigt program underfejlkode angiver nummeret på det slettede job	
 E15	Ugyldigt program		 E16.1	Kommunikationsfejl RI 1000/2000/3000 (CAN bus)	
 E16.2	Kommunikationsfejl RI 3000 (Modbus)		 E16.3	Kommunikationsfejl RI 1000/2000	

 E19.1	Forkert konfiguration af anlæg	?	 E19.2	Forkert konfiguration af anlæg	?
 E19.3	Forkert konfiguration af anlæg	?	 E19.4	Forkert konfiguration af anlæg	?
 E19.5	Forkert konfiguration af anlæg	?	 E19.8	Forkert konfiguration af anlæg	?
 E19.9	Forkert konfiguration af anlæg	?	 E19.10	Forkert konfiguration af anlæg	?
 E19.11	Forkert konfiguration af anlæg (WF)	?	 E22	Kommunikationsfejl (DSP)	↔
 E23	Hukommelse defekt (RC)		 E27	Hukommelse defekt (RTC)	
 E28	Hukommelse defekt (Aflæsning af temperatur)		 E29	Inkompatible mål	
 E30	Kommunikationsfejl (H.F.)	↔	 E31	Kommunikationsfejl (AC/DC)	↔
 E33.1	Forkert konfiguration af anlæg (LCD 3.5")		 E33.2	Forkert konfiguration af anlæg (LCD 4.7")	
 E38	Underspænding	V↓	 E40	Anomali på anlæggets forsyning	
 E41	Overspænding	V↑	 E42	Underspænding	V↓
 E43	Kølevæskemangel		 E44	Gasmangel	
 E49	Nødafbryder (Automation og robotstyring)		 E50	Sammenklistret tråd (Automation og robotstyring)	
 E51	Ikke understøttede indstillinger (Automation og robotstyring)	↔	 E52	Antikollision (Automation og robotstyring)	
 E53	Fejl, ekstern flowmåler (Automation og robotstyring)		 E54	Strømniveau overskredet (Nedre grænse)	A↓
 E55	Strømniveau overskredet (Øvre grænse)	A↑	 E56	Overskredet spændingsniveau (Nedre grænse)	V↓
 E57	Overskredet spændingsniveau (Øvre grænse)	V↑	 E58	Overskredet gasflowniveau (Nedre grænse)	

 E59	Overskredet gasflowniveau (Øvre grænse)		 E60	Overskredet hastighedsgrænse (Nedre grænse)	
 E61	Overskredet hastighedsgrænse (Øvre grænse)		 E62	Strømniveau overskredet (Nedre grænse)	
 E63	Strømniveau overskredet (Øvre grænse)		 E64	Overskredet spændingsniveau (Nedre grænse)	
 E65	Overskredet spændingsniveau (Øvre grænse)		 E66	Overskredet gasflowniveau (Nedre grænse)	
 E67	Overskredet gasflowniveau (Øvre grænse)		 E68	Overskredet hastighedsgrænse (Nedre grænse)	
 E69	Overskredet hastighedsgrænse (Øvre grænse)		 E71	Kølevæskeovertemperatur	
 E72	Overstrøm push-pull-motor		 E73	Overskredet trådhastighedsgrænse (speed meter)	
 E74	Overskredet motorstrømniveau 1		 E75	Overskredet motorstrømniveau 2	
 E76	Overskredet kølevæskeflowniveau		 E77	Kølevæsketemperaturniveau	
 E78	Aktiv vedligeholdelse (Automation og robotstyring)		 E80	Trådmangel (wire end)	
 E81	Overstrøm (WU-pumpe)		 E82	Kommunikationsfejl (WU)	
 E83	Blokeret pumpe		 E99.6	Systemkonfigurerings-alarm	
 E99.7	Systemkonfigurerings-alarm		 E99.8	Systemkonfigurerings-alarm	
 E99.9	Systemkonfigurerings-alarm		 E99.10	Systemkonfigurerings-alarm	
 E99.11	Hukommelse defekt		 E99.12	Forkert konfiguration af anlæg	

9. FEJLFINDING OG LØSNINGER

Manglende tænding af anlægget (grøn kontrollampe slukket)

Årsag

- » Manglende ledningsnetsspænding i forsyningsstikket.

Løsning

- » Udfør en kontrol og foretag en reparation af det elektriske anlæg.
- » Benyt kun specialiseret personale.

» Defekt forsyningsstik eller -ledning.

» Brændt linjesikring.

» Defekt tændingskontakt.

» Tilslutning mellem vogn til trådtræk og generator ikke korrekt eller defekt.

» Defekt elektronik.

» Udskift den defekte komponent.

» Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

» Udskift den defekte komponent.

» Udskift den defekte komponent.

» Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

» Kontrollér den korrekte tilslutning af anlæggets dele.

» Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Manglende udgangseffekt (anlægget svejser ikke)

Årsag

» Fejlbehæftet brænderknap.

» Overophedet anlæg (termisk alarm - gul kontrollampe tændt).

» Åben sideafskærmning eller defekt lågeafbryder.

» Ukorrekt tilslutning af jordforbindelsen.

» Ledningsnetsspænding over interval (gul kontrollampe tændt).

» Defekt kontaktor.

» Defekt elektronik.

Løsning

» Udskift den defekte komponent.

» Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

» Afvent at anlægget køler af uden at slukke det.

» Det er nødvendigt for operatørsikkerheden, at sidepanelet er lukket under svejsefaserne.

» Udskift den defekte komponent.

» Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

» Udfør jordforbindelsestilslutningen korrekt.

» Jævnfør afsnittet "Installation".

» Bring ledningsnetsspændingen tilbage i strømkildens forsyningsinterval.

» Udfør en korrekt tilslutning af anlægget.

» Jævnfør afsnittet "Tilslutning".

» Udskift den defekte komponent.

» Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

» Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Ukorrekt effektlevering

Årsag

» Fejlagtig markering af svejseprocessen eller defekt omskifter.

» Fejlagtig indstilling af systemets parametre eller funktioner.

» Defekt potentiometer/encoder til regulering af svejseffekt.

» Ledningsnetsspænding over interval.

» Mangel af en fase.

» Defekt elektronik.

Løsning

» Udfør en korrekt markering af svejseprocessen.

» Nulstil systemet og indstil svejseparametrene igen.

» Udskift den defekte komponent.

» Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

» Udfør en korrekt tilslutning af anlægget.

» Jævnfør afsnittet "Tilslutning".

» Udfør en korrekt tilslutning af anlægget.

» Jævnfør afsnittet "Tilslutning".

» Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Blokeret trådfremføring

Årsag

» Fejlbehæftet brænderknap.

» Ukorrekte eller nedslidte valser.

» Defekt trådfremfører.

» Beskadiget brænderbeklædning.

» Trådtræk uden forsyning.

» Irregulær opvikling på spolen.

Løsning

» Udskift den defekte komponent.

» Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

» Udskift valserne.

» Udskift den defekte komponent.

» Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

» Udskift den defekte komponent.

» Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

» Kontrollér tilslutningen til strømkilden.

» Jævnfør afsnittet "Tilslutning".

» Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

» Genopret spolens normale vikleforhold eller skift den ud.

» Sammenbrændt svejsedyse (sammensmeltet tråd).

» Udskift den defekte komponent.

Ujævn trådfremføring

Årsag

- » Fejlbehæftet brænderknap.
- » Ukorrekte eller nedslidte valser.
- » Defekt trådfremfører.
- » Beskadiget brænderbeklædning.
- » Dårligt justeret spoleholderkobling eller valseblokeringsanordning.

Løsning

- » Udskift den defekte komponent.
- » Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.
- » Udskift valserne.
- » Udskift den defekte komponent.
- » Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.
- » Udskift den defekte komponent.
- » Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.
- » Løsn koblingen.
- » Forøg trykket på valserne.

Ustabil bue

Årsag

- » Utilstrækkelig gasbeskyttelse.
- » Fugtighedsforekomst i svejsegassen.
- » Ukorrekte svejseparametre.

Løsning

- » Juster gasstrømmen.
- » Kontroller, at brænderens spredning og gasdyse er i god stand.
- » Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet.
- » Sørg for at holde gasforsyningsanlægget i perfekt stand.
- » Udfør en omhyggelig kontrol af svejseanlægget.
- » Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Overdreven sprøjt-udslyngning

Årsag

- » Ukorrekt buelængde.
- » Ukorrekte svejseparametre.
- » Utilstrækkelig gasbeskyttelse.
- » Ukorrekt buedynamik.
- » Ukorrekt svejseafviklingstilstand.

Løsning

- » Reducer afstanden mellem elektrode og emne.
- » Reducer svejsestrømmen.
- » Reducer svejsestrømmen.
- » Juster gasstrømmen.
- » Kontroller, at brænderens spredning og gasdyse er i god stand.
- » Forøg kredsløbets induktive værdi.
- » Reducer brænderens hældning.

Utilstrækkelig gennemtrængning

Årsag

- » Ukorrekt svejseafviklingstilstand.
- » Ukorrekte svejseparametre.
- » Uegnet elektrode.
- » Ukorrekt forberedelse af kanterne.
- » Ukorrekt tilslutning af jordforbindelsen.
- » Emnerne, der skal svejses, er for store.

Løsning

- » Reducer fremføringshastigheden under svejsning.
- » Forøg svejse-/skærestrømmen.
- » Benyt en elektrode med en mindre diameter.
- » Forøg spaltens åbning.
- » Udfør jordforbindelsestilslutningen korrekt.
- » Jævnfør afsnittet "Installation".
- » Forøg svejse-/skærestrømmen.

Slaggeindslutning

Årsag

- » Ukomplet bortbearbejdning af slaggen.
- » Elektrodens diameter er for stor.
- » Ukorrekt forberedelse af kanterne.
- » Ukorrekt svejseafviklingstilstand.

Løsning

- » Udfør en omhyggelig rengøring af emnet, inden svejsningen udføres.
- » Benyt en elektrode med en mindre diameter.
- » Forøg spaltens åbning.
- » Reducer afstanden mellem elektrode og emne.
- » Sørg for, at fremføringen er regelmæssig under alle svejsefaserne.

Tungsteninklusion**Årsag**

- » Ukorrekte svejseparametre.
- » Uegnet elektrode.
- » Ukorrekt svejseafviklingstilstand.

Løsning

- » Reducer svejsestrømmen.
- » Benyt en elektrode med en større diameter.
- » Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet.
- » Udfør en korrekt slibning af elektroden.
- » Undgå berøringer mellem elektrode og svejsebad.

Blæsning**Årsag**

- » Utilstrækkelig gasbeskyttelse.

Løsning

- » Juster gasstrømmen.
- » Kontroller, at brænderens spredning og gasdyse er i god stand.

Sammensmeltning**Årsag**

- » Ukorrekt buelængde.
- » Ukorrekte svejseparametre.
- » Ukorrekt svejseafviklingstilstand.
- » Emnerne, der skal svejdes, er for store.
- » Ukorrekt buedynamik.

Løsning

- » Forøg afstanden mellem elektrode og emne.
- » Forøg svejsestrømmen.
- » Forøg svejse-/skærestrømmen.
- » Forøg svejsestrømmen.
- » Tilpas vinklen på brænderens hældning.
- » Forøg svejse-/skærestrømmen.
- » Forøg svejsestrømmen.
- » Forøg kredsløbets induktive værdi.

Marginale graveringer**Årsag**

- » Ukorrekte svejseparametre.
- » Ukorrekt buelængde.
- » Ukorrekt svejseafviklingstilstand.
- » Utilstrækkelig gasbeskyttelse.

Løsning

- » Reducer svejsestrømmen.
- » Benyt en elektrode med en mindre diameter.
- » Reducer afstanden mellem elektrode og emne.
- » Reducer svejsestrømmen.
- » Reducer sideoscillationshastigheden under påfyldning.
- » Reducer fremføringshastigheden under svejsning.
- » Benyt gas, der passer til det materiale, der skal svejdes.

Oxideringer**Årsag**

- » Utilstrækkelig gasbeskyttelse.

Løsning

- » Juster gasstrømmen.
- » Kontroller, at brænderens spredning og gasdyse er i god stand.

Porøsitet**Årsag**

- » Tilstedeværelse af fedt, maling, rust eller snavs på de emner, der skal svejdes.
- » Tilstedeværelse af fedt, maling, rust eller snavs på tilsatsmaterialet.
- » Fugtighedsforekomst i tilsatsmaterialet.
- » Ukorrekt buelængde.
- » Fugtighedsforekomst i svejsegassen.
- » Utilstrækkelig gasbeskyttelse.

Løsning

- » Udfør en omhyggelig rengøring af emnet, inden svejsningen udføres.
- » Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet.
- » Hold altid tilsatsmaterialet i perfekt stand.
- » Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet.
- » Hold altid tilsatsmaterialet i perfekt stand.
- » Reducer afstanden mellem elektrode og emne.
- » Reducer svejsestrømmen.
- » Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet.
- » Sørg for at holde gasforsyningsanlægget i perfekt stand.
- » Juster gasstrømmen.
- » Kontroller, at brænderens spredning og gasdyse er i god stand.

» For hurtig størkning af svejsebadet.

- » Reducer fremføringshastigheden under svejsning.
- » Udfør en forvarmning af de emner, der skal svejses.
- » Forøg svejse-/skærestrømmen.

Knagelyd ved opvarmning

Årsag

- » Ukorrekte svejseparametre.
- » Tilstedeværelse af fedt, maling, rust eller snavs på de emner, der skal svejses.
- » Tilstedeværelse af fedt, maling, rust eller snavs på tilsatsmaterialet.
- » Ukorrekt svejseafviklingstilstand.
- » De emner, der skal svejses, har forskellige egenskaber.

Løsning

- » Reducer svejsestrømmen.
- » Benyt en elektrode med en mindre diameter.
- » Udfør en omhyggelig rengøring af emnet, inden svejsningen udføres.
- » Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet.
- » Hold altid tilsatsmaterialet i perfekt stand.
- » Udfør de korrekte driftssekvenser til den sammenføjning, der skal svejses.
- » Udfør en indsmøring, inden svejsningen udføres.

Knagelyd ved kolde emner

Årsag

- » Fugtighedsforekomst i tilsatsmaterialet.
- » Partikulær geometri i den sammenføjning, der skal svejses.

Løsning

- » Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet.
- » Hold altid tilsatsmaterialet i perfekt stand.
- » Udfør en forvarmning af de emner, der skal svejses.
- » Udfør en eftervarmning.
- » Udfør de korrekte driftssekvenser til den sammenføjning, der skal svejses.

10. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Elektriske egenskaber URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Forsyningsspænding U1 (50/60 Hz)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	mΩ
Forsinket linjesikring	25	A
Kommunikationstype	DIGITAL	
Maks. effekt optaget (MMA)	16.9	kVA
Maks. effekt optaget (MMA)	16.1	kW
Maks. effekt optaget (TIG)	12.6	kVA
Maks. effekt optaget (TIG)	12.1	kW
Maks. effekt optaget (MIG/MAG)	16.1	kVA
Maks. effekt optaget (MIG/MAG)	15.3	kW
Absorberet effekt i inaktiv tilstand **	50	W
Effektfaktor (PF)	0.95	
Ydeevne (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Maks. strøm optaget I1maks.	24.4	A
Strøm optaget I1	18.9	A
Indstillingsområde	3-400	A
Spænding uden belastning Uo	73	Vdc

** Se kapitlet "MINIMUM KONFIGURATION FOR TOMGANGSEFFEKT"

* Dette udstyr opfylder EN / IEC 61000-3-11.

* Dette apparat overholder kravene ifølge normen EN / IEC 61000-3-12 hvis den største net-impedans tilladt ved grænsefladen med det offentlige net (fælles koblingspunkt - point of common coupling, pcc) er mindre end eller lig med den opgivne værdi "zmax". Såfremt udstyret skal tilsluttes et offentligt lavspændingsforsyningsnet, er det montørens eller brugerens ansvar at sikre, at udstyret kan tilsluttes; eventuelt ved henvendelse til el-selskabet.

Arbejdscyklus URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		3x400	U.M.
Arbejdscyklus MIG/MAG (40°C)			
(X=60%)		400	A
(X=100%)		360	A
Arbejdscyklus MIG/MAG (25°C)			
(X=100%)		400	A
Arbejdscyklus TIG (40°C)			
(X=60%)		400	A
(X=100%)		360	A
Arbejdscyklus TIG (25°C)			
(X=100%)		400	A
Arbejdscyklus MMA (40°C)			
(X=60%)		400	A
(X=100%)		360	A
Arbejdscyklus MMA (25°C)			
(X=100%)		400	A

Fysiske egenskaber URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
IP-beskyttelsesgrad	IP23S	
Isoleringsklasse	H	
Dimensioner (lxdxh)	690x290x510	mm
Vægt	35.2	Kg
Strømkabelsektion	4x4	mm ²
Længde af forsyningskabel	5	m
Bygningsstandarder	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Elektriske egenskaber URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)			U.M.
Forsyningsspænding U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	57	mΩ
Forsinket linjesikring	45	25	A
Kommunikationstype	DIGITAL	DIGITAL	
Maks. effekt optaget (MMA)	17.4	16.9	kVA
Maks. effekt optaget (MMA)	16.5	16.1	kW
Maks. effekt optaget (TIG)	13.0	12.6	kVA
Maks. effekt optaget (TIG)	12.4	12.1	kW
Maks. effekt optaget (MIG/MAG)	16.5	16.1	kVA
Maks. effekt optaget (MIG/MAG)	15.7	15.3	kW
Absorberet effekt i inaktiv tilstand **	50	50	W
Effektfaktor (PF)	0.95	0.95	
Ydeevne (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Maks. strøm optaget I1maks.	43.7	24.4	A
Strøm optaget I1	33.8	18.9	A
Indstillingsområde	3-400	3-400	A
Spænding uden belastning Uo	73	73	Vdc

**** Se kapitlet "MINIMUM KONFIGURATION FOR TOMGANGSEFFEKT"**

*** Dette udstyr opfylder EN / IEC 61000-3-11.**

*** Dette apparat overholder kravene ifølge normen EN / IEC 61000-3-12 hvis den største net-impedans tilladt ved grænsefladen med det offentlige net (fælles koblingspunkt - point of common coupling, pcc) er mindre end eller lig med den opgivne værdi "zmax". Såfremt udstyret skal tilsluttes et offentligt lavspændingsforsyningsnet, er det montørens eller brugerens ansvar at sikre, at udstyret kan tilsluttes; eventuelt ved henvendelse til elselskabet.**

Arbejdscyklus URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)	3x230	3x400	U.M.
Arbejdscyklus MIG/MAG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Arbejdscyklus MIG/MAG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A
Arbejdscyklus TIG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Arbejdscyklus TIG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A
Arbejdscyklus MMA (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Arbejdscyklus MMA (25°C)			
(X=100%)	400	400	A

Fysiske egenskaber URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)		U.M.
IP-beskyttelsesgrad	IP23S	
Isoleringsklasse	H	
Dimensioner (lxdxh)	690x290x510	mm
Vægt	36.2	Kg
Strømkabelsektion	4x6	mm ²
Længde af forsyningskabel	5	m
Bygningsstandarder	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Elektriske egenskaber

URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)

U.M.

Forsyningsspænding U1 (50/60 Hz)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	49	mΩ
Forsinket linjesikring	30	A
Kommunikationstype	DIGITAL	
Maks. effekt optaget (MMA)	23.6	kVA
Maks. effekt optaget (MMA)	22.5	kW
Maks. effekt optaget (TIG)	18.2	kVA
Maks. effekt optaget (TIG)	17.4	kW
Maks. effekt optaget (MIG/MAG)	22.9	kVA
Maks. effekt optaget (MIG/MAG)	21.9	kW
Absorberet effekt i inaktiv tilstand **	50	W
Effektfaktor (PF)	0.95	
Ydeevne (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Maks. strøm optaget I1maks.	33	A
Strøm optaget I1	23.9	A
Indstillingsområde	3-500	A
Spænding uden belastning Uo	73	Vdc

** Se kapitlet "MINIMUM KONFIGURATION FOR TOMGANGSEFFEKT"

* Dette udstyr opfylder EN / IEC 61000-3-11.

* Dette apparat overholder kravene ifølge normen EN / IEC 61000-3-12 hvis den største net-impedans tilladt ved grænsefladen med det offentlige net (fælles koblingspunkt - point of common coupling, pcc) er mindre end eller lig med den opgivne værdi "zmax". Såfremt udstyret skal tilsluttes et offentligt lavspændingsforsyningsnet, er det montørens eller brugerens ansvar at sikre, at udstyret kan tilsluttes; eventuelt ved henvendelse til elseskabet.

Arbejdscyklus

URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)

3x400

U.M.

Arbejdscyklus MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Arbejdscyklus MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A
Arbejdscyklus TIG (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Arbejdscyklus TIG (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A
Arbejdscyklus MMA (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Arbejdscyklus MMA (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A

DA

Fysiske egenskaber URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)			U.M.
IP-beskyttelsesgrad	IP23S		
Isoleringsklasse	H		
Dimensioner (lxdxh)	690x290x510		mm
Vægt	37		Kg
Strømkabelsektion	4x4		mm ²
Længde af forsyningskabel	5		m
Bygningsstandarder	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015		

Elektriske egenskaber URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
Forsyningsspænding U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)		Vac
Zmax (@PCC) *	16.9	49		mΩ
Forsinket linjesikring	63	30		A
Kommunikationstype	DIGITAL	DIGITAL		
Maks. effekt optaget (MMA)	24.5	23.6		kVA
Maks. effekt optaget (MMA)	23.3	22.5		kW
Maks. effekt optaget (TIG)	18.9	18.2		kVA
Maks. effekt optaget (TIG)	18.0	17.4		kW
Maks. effekt optaget (MIG/MAG)	23.9	22.9		kVA
Maks. effekt optaget (MIG/MAG)	22.7	21.9		kW
Absorberet effekt i inaktiv tilstand **	50	50		W
Effektfaktor (PF)	0.95	0.95		
Ydeevne (μ)	87	88		%
Cos φ	0.99	0.99		
Maks. strøm optaget I1maks.	60.3	33		A
Strøm optaget I1	42.4	23.9		A
Indstillingsområde	3-500	3-500		A
Spænding uden belastning Uo	73	73		Vdc

** Se kapitlet "MINIMUM KONFIGURATION FOR TOMGANGSEFFEKT"


* Dette udstyr opfylder EN / IEC 61000-3-11.

* Dette apparat overholder kravene ifølge normen EN / IEC 61000-3-12 hvis den største net-impedans tilladt ved grænsefladen med det offentlige net (fælles koblingspunkt - point of common coupling, pcc) er mindre end eller lig med den opgivne værdi "zmax". Såfremt udstyret skal tilsluttes et offentligt lavspændingsforsyningsnet, er det montørens eller brugerens ansvar at sikre, at udstyret kan tilsluttes; eventuelt ved henvendelse til elselskabet.


Arbejdscyklus URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)			
	3x230	3x400	U.M.
Arbejdscyklus MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Arbejdscyklus MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)	500	500	A
(X=100%)	470	470	A
Arbejdscyklus TIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Arbejdscyklus TIG (25°C)			
(X=80%)	500	500	A
(X=100%)	470	470	A
Arbejdscyklus MMA (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Arbejdscyklus MMA (25°C)			
(X=75%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	470	470	A
Fysiske egenskaber URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)			
			U.M.
IP-beskyttelsesgrad	IP23S		
Isoleringsklasse	H		
Dimensioner (lxdxh)	690x290x510		mm
Vægt	39.5		Kg
Strømkabelsektion	4x6		mm ²
Længde af forsyningskabel	5		m
Bygningsstandarder	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015		

MINIMUM KONFIGURATION FOR TOMGANGSEFFEKT

Generator + Fjernbetjening + Robotisk trådføder

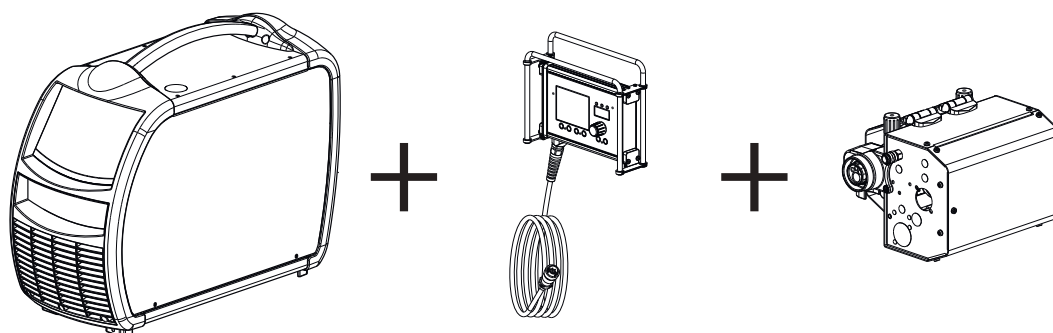

 11. DATASKILT

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
		EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
	---	3A/20.0V - 400A/36.0V		
	U₀	I₂	400A	360A
	73V	U₂	36.0V	34.4V
	---	3A/10.0V - 400A/20.0V		
	U₀	I₂	400A	360A
	73V	U₂	26.0V	24.4V
	---	3A/14.0V - 400A/34.0V		
	U₀	I₂	400A	360A
	73V	U₂	34.0V	32.0V
		U₁ 400V	I_{1max} 24.4A	I_{1eff} 18.9A
IP 23 S			  	
MADE IN ITALY 				

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 4000 PSR			N°		
		EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A			
		3A/20.0V - 400A/36.0V			
		U₀ 73V	I₂	60% 400A (400A) 36.0V (36.0V)	100% 360A (360A) 34.4V (34.4V)
		3A/10.0V - 400A/20.0V			
		U₀ 73V	I₂	60% 400A (400A) 26.0V (26.0V)	100% 360A (360A) 24.4V (24.4V)
		3A/14.0V - 400A/34.0V			
		U₀ 73V	I₂	60% 400A (400A) 34.0V (34.0V)	100% 360A (360A) 32.0V (32.0V)
		U₁ 400V(230V)	I_{1max} 24.4A(43.7A)	I_{1eff} 18.9A(33.8A)	
IP 23 S				  	
MADE IN ITALY 					

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 5000 PSR			N°		
		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A			
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V			
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%
	73V	I ₂	500A	470A	420A
		U ₂	40.0V	38.8V	36.8V
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V			
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%
	30V	I ₂	500A	470A	420A
		U ₂	30.0V	28.8V	26.8V
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V			
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%
	73V	I ₂	500A	470A	420A
		U ₂	39.0V	37.5V	35.0V
 3~ 50/60 Hz		U₁ 400V	I_{1max} 33A		I_{1eff} 23.9A
IP 23 S			  		
 					

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 5000 PSR			N°		
3- 		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A	60974-3:2019		
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V			
	U₀ 73V	X (40°C)	50%	60%	100%
		I₂	500A (500A)	470A (470A)	420A (420A)
		U₂	40.0V (40.0V)	38.8V (38.8V)	36.8V (36.8V)
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V			
	U₀ 30V	X (40°C)	50%	60%	100%
		I₂	500A (500A)	470A (470A)	420A (420A)
		U₂	30.0V (30.0V)	28.8V (28.8V)	26.8V (26.8V)
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V			
	U₀ 73V	X (40°C)	50%	60%	100%
		I₂	500A (500A)	470A (470A)	420A (420A)
		U₂	39.0V (39.0V)	37.5V (37.5V)	35.0V (35.0V)
 3~ 50/60 Hz		U₁ 400V(230V)	I_{1max} 33A(60.3A)	I_{1eff} 23.9A(42.4A)	
IP 23 S				  	
MADE IN ITALY 					

12. BETYDNING AF OPLYSNINGERNE DATASKILT

1		2			
3		4			
5		6			
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
18	19	20	21		
22			CE	UKCA	EAC

MADE IN ITALY



CE EU-overensstemmelseserklæring
 EAC EAC-overensstemmelseserklæring
 UKCA UKCA-overensstemmelseserklæring

- 1 Fremstillingsmærke
- 2 Navn og adresse på producenten
- 3 Apparatets model
- 4 Serienummer
XXXXXXXXXXXXX Produktionsår
- 5 Symbol for typen af svejseapparat
- 6 Henvisning til konstruktionsstandarder
- 7 Symbol for svejseprocessen
- 8 Symbol for svejsemaskiner egnet til arbejde i et miljø med øget risiko for elektrisk stød
- 9 Symbol for svejsestrøm
- 10 Nominel spænding i tomgang
- 11 Område for maksimal og minimum nominel svejsestrøm og den tilsvarende konventionelle belastningsspænding
- 12 Symbol for arbejdscyklus
- 13 Symbol for nominel svejsestrøm
- 14 Symbol for nominel svejsestrøm
- 15 Værdier for arbejdscyklus
- 16 Værdier for arbejdscyklus
- 17 Værdier for arbejdscyklus
- 15A Værdier for nominel svejsestrøm
- 16A Værdier for nominel svejsestrøm
- 17A Værdier for nominel svejsestrøm
- 15B Værdier for konventionel belastningsspænding
- 16B Værdier for konventionel belastningsspænding
- 17B Værdier for konventionel belastningsspænding
- 18 Symbol for strømforsyning
- 19 Nominel forsyningsspænding
- 20 Maksimal nominel strømforsyningsstrøm
- 21 Maksimal faktisk strømforsyningsstrøm
- 22 Beskyttelsesgrad

EU-SAMSVARSERKLÆRING

Byggherren
voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.
Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

erklærer under eget ansvar at følgende produkt:

URANOS NX 4000 PSR	55.03.073
URANOS NX 4000 PSR	55.03.075
URANOS NX 5000 PSR	55.03.074
URANOS NX 5000 PSR	55.03.076

er i samsvar med EU-direktivene:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2014/30/EU EMC DIRECTIVE
2011/65/EU RoHS DIRECTIVE
2019/1784/EU EcoDesign
2009/125/EU EcoDesign

og at følgende harmoniserte standarder er anvendt:

EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Dokumentasjonen som bekrefter overholdelse av direktivene vil holdes tilgjengelig for inspeksjon hos den nevnte produsenten.

Ethvert inngrep eller forandring som ikke er autorisert av voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. ugyldiggjør denne erklæringen.

Onara di Tombolo, 03/11/2025

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.



Mirco Frasson



Ivo Bonello

Managing Directors

NO

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. ADVARSEL	489
1.1 Bruksmiljø.....	489
1.2 Personlig beskyttelse og beskyttelse av tredje mann	489
1.3 Beskyttelse mot røyk og gass.....	490
1.4 For å forebygge brann/eksplosjoner.....	491
1.5 Forebyggelse ved bruk av gassbeholder	491
1.6 Vern mot elektrisk støt.....	491
1.7 Elektromagnetiske felt og forstyrrelser	492
1.8 Vernegrad IP	493
1.9 Avhending	493
2. INSTALLASJON	493
2.1 Løfting, transport og lossing.....	493
2.2 Plassering av anlegget	494
2.3 Kopling.....	494
2.4 Installasjon.....	494
3. PRESENTASJON AV ANLEGGET	498
3.1 Bakpanel.....	498
3.2 Støpselpanel	498
3.3 Frontpanel med kontroller RC 350	499
3.4 Frontpanel med kontroller	500
4. BRUK AV UTSTYRET.....	500
4.1 Startskjerm.....	500
4.2 Skjermbilde Idle state	500
4.3 Hovedskjerm	501
4.4 Hovedskjermbilde MMA-prosess.....	501
4.5 Hovedskjermbilde TIG-prosess.....	502
4.6 Hovedskjermbilde MIG/MAG-prosess.....	503
4.7 Programskjerm	507
5. INNSTILLING.....	508
5.1 Oppsett og innstillinger av parametrene	508
5.2 Spesifikke prosedyrer for bruk av parameterene.....	519
6. TILBEHØRSSETT.....	523
7. VEDLIKEHOLD	524
7.1 Utfør følgende periodiske inngrep på generatoren.....	524
7.2 Sorumluluk	524
8. ALARM KODER	524
9. DIAGNOSTIKK OG LØSNINGER.....	527
10. TEKNISK SPESIFIKASJON.....	531
11. DATASKILT	537
12. BESKRIVELSE INFORMASJONSSKILT	538
13. SKJEMA.....	645
14. SKJØTEMUNNSTYKKER.....	649
15. LISTE OVER RESERVEDELER.....	651
16. INSTALLASJON KIT/TILBEHØRSSETT	663

NO

SYMBOLENES FORKLARING



Advarsel



Forbud



Forpliktelser



Generelle indikasjoner

1. ADVARSEL



Før du begynner operasjonene, må du forsikre deg om å ha lest og forstått denne håndboka.

Utfør ikke modifiseringer eller vedlikeholdsarbeid som ikke er beskrevet. Produsenten er ikke ansvarlig for skader på personer eller ting som oppstår på grunn av mangelfull forståelse eller manglende utførelse av instruksjonene i denne håndboka.

Bruksanvisningen skal alltid oppbevares der apparatet er i bruk. I tillegg til bruksanvisningen skal også generelle og lokale regler om ulykkesforebygging og miljø følges.

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. forbeholder seg retten til å foreta forandringer når som helst og uten forvarsel.

Rettighetene for oversettelser, reproduksjon, tilpasning, helt eller delvis og med ethvert middel (deri innbefattet fotokopier, film og mikrofilm) er reserverte og forbudt uten skriftlig tillatelse av **voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.**

Disse retningslinjer er meget viktige og nødvendige for garantiens gyldighet.

Hvis operatøren ikke følger instruksene, frasier fabrikanten seg alt ansvar.



Alle personer som jobber med idriftsetting, betjening, vedlikehold og reparasjon av apparatet, skal:

- være tilsvarende kvalifisert
- ha kjennskap til sveising
- ha lest hele bruksanvisningen og følge denne

Ved tvil og problemer om bruken av anlegget, skal du henvende deg til kvalifisert personell.

1.1 Bruksmiljø



Alt utstyr skal kun brukes for operasjoner som det er prosjektert til, på den måte og i områdene som er angitt på skiltet og/eller i denne håndboka, i samsvar med nasjonale og internasjonale direktiver om sikkerhet. Bruk som skiller seg fra bruksmønster angitt av fabrikanten er ikke egnet og kan være farlig; i et slikt tilfelle frasier fabrikanten seg alt ansvar.



Denne enheten må brukes kun i profesjonelle applikasjoner i industrimiljøer. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket ved privat bruk av anlegget.



Anlegget skal brukes i miljøer med en temperatur mellom -10°C og +40°C (mellom +14°F og +104°F).

Anlegget skal transporteres og oppbevares i miljøer med en temperatur mellom -25°C og +55°C (mellom -13°F og 131°F).

Anlegget skal brukes i miljøer fritt for støv, syre, gass eller andre etsende stoffer.

Anlegget må ikke brukes i miljøer med en luftfuktighet over 50% ved 40°C (104°F).

Anlegget må ikke brukes i miljøer med en luftfuktighet over 90% ved 20°C (68°F).

Anlegget må ikke brukes høyere enn 2000m over havet.



Ikke bruk denne typen apparat for å tine opp frosne rør.

Bruk aldri apparatet for å lade batterier og/eller akkumulatorer.

Bruk ikke apparatet for å starte motorer.

1.2 Personlig beskyttelse og beskyttelse av tredje mann



Sveiseprosedyren kan danne farlig stråling, støy, varme og gass. Installer et brannsikkert skillerom for å beskytte sveisesonen fra stråler, gnister og glødende slagg. Advar alle mennesker i nærheten at de ikke må feste blikket på sveisebuen eller på det glødende metallet, og få en brukbar beskyttelse.



Ha på deg verneklær for å beskytte huden fra strålene, gnistene eller på det glødende metallet, og få en tilfredsstillende beskyttelse. Du må ha på deg egnet klær som dekker hele kroppen og er:

- hele og i god stand
- ikke brannfarlige
- isolerende og tørre
- tettstittende og uten mansjetter og oppbrett



Bruk alltid foreskrevne sko som er sterk og er garantert vanntett.



Bruk alltid foreskrevne hansker som isolerer mot elektrisitet og varme.



Bruk masker med sidebeskyttelser for ansiktet og egnet beskyttelsesfilter (minst NR10 eller mere) for øyene dine.



Ha alltid på deg vernebriller med sideskjermer spesielt under manuelle eller mekanisk fjerning av sveiseslagg.



Bruk aldri kontaktlinser!



Bruk hørselvern hvis sveiseprosedyren forårsaker farlig støy. Hvis støynivået overstiger de tillatte grensene, må du avgrense arbeidssonen og forsikre deg om at personene som befinner seg i sonen er utstyrt med hørselvern.



Hold alltid sidepanelene lukket under sveiseprosedyren. Du skal ikke utføre endringer på anlegget. Unngå kontakt mellom hender, hår, klær, utstyr... og bevegelige deler som: vifter, tannhjul, valser og spindler, trådspoler. Ikke berør tannhjul når trådtrekkeren er igang. Utkopling av sikkerhetsutstyr på enhetene for fremtrekk av tråden er meget farlig og fritar fabrikanten for ethvert ansvar med hensyn til skader på utstyr eller personer.



Hold hodet borte fra Mig-/Mag-sveisebrenneren under lading og fremtrekk av tråden. Tråden som kommer ut kan føre til alvorlige skader på hendene, ansiktet og øyene.



Unngå å røre ved delene som du nettopp har sveiset, da den høye temperaturen kan føre til alvorlige forbrenninger eller skader.



Følg alle forholdsregler som er beskrevet også i bearbeidelsene etter sveisingen, da stykkene som du sveiset kan gi fra seg slaggrester mens de avkjøles.



Forsikre deg om at sveisebrenneren er avkjølet før du utfører arbeid eller vedlikehold på den.



Forsikre deg om at kjøleaggregatet er slått av før du frakopler slanger for tilførsel og retur av kjølevæsken. Den varme væsken som kommer ut kan føre til alvorlige forbrenninger eller skålding.



Forsikre deg om at det finnes et førstehjelpsskrin i nærheten. Ikke undervurder forbrenninger eller sår.



Før du forlater arbeidsplassen, skal du forsikre deg om at sonen er sikker for å forhindre ulykker som kan føre til skader på utstyr eller personer.

1.3 Beskyttelse mot røyk og gass



Røyk, gass og støv som dannes under sveisingen kan være farlige for helsen. Røyken som blir produsert under sveiseprosedyren kan føre til kreft eller fosterskade på kvinner som er gravide.

- Hold hodet borte fra sveisegass og sveiserøyk.
- Forsikre deg om at ventilasjonen er fullgod, naturlig eller luftkondisjonering, i arbeidssonen.
- Ved utilstrekkelig ventilasjon, skal du bruke ansiktsmaske med luftfilter.
- Ved sveising i trange miljøer, anbefaler vi deg å ha oppsyn med operatøren ved hjelp av en kollega som befinner seg ute.
- Bruk aldri oksygen for ventilasjon.
- Kontroller oppsugets effektivitet ved regelmessig å kontrollere mengden av skadelig gass som blir fjernet i forhold til verdiene fastsatt i sikkerhetsnormene.
- Mengden og farlighetsgraden av røyken som blir generert beror på basismaterialet som blir brukt, støttematerialet og alle eventuelle stoffer som er brukt for rengjøring og fjerning av fett fra stykkene som skal sveises. Følg nøye instruksene fra fabrikanten og tilhørende tekniske spesifikasjoner.
- Utfør ikke sveiseprosedyren i nærheten av plasser hvor avfetting eller maling skjer.
- Plasser gassbeholderne utendørs eller på en plass med god luftsirkulasjon.

1.4 For å forebygge brann/eksplosjoner



Sveiseprosedyren kan forårsake brann og/eller eksplosjoner.

- Fjern alle brannfarlige eller lettantennlige materialer eller gjenstander fra arbeidssonen.
- Brannfarlige stoffer må være på minst 11 meters avstand fra sveisemiljøet og beskyttes på egnet måte.
- Gnistsprut og glødende partikler kan lett nå sonene rundt enheten også gjennom små åpninger. Vær spesielt forsiktig med å beskytte gjenstander og personer.
- Utfør ikke sveisingen på eller i nærheten av trykkbeholdere.
- Utfør ikke sveiseoperasjoner på lukkede beholdere eller rør. Vær meget forsiktig ved sveising av rør eller beholdere selv om de er åpen, tømt og rengjort med stor omhu. Rester av gass, drivstoff, olje eller lignende kan føre til eksplosjon.
- Du skal ikke sveise i miljøer hvor det er støv, gass eller eksplosiv damp.
- Etter sveisingen skal du forsikre deg om at kretsen under spenning ikke kan komme bort i delene som er koplet til jordledningskretsen.
- Plasser et brannslukningsapparat i nærheten av maskinen.

1.5 Forebyggelse ved bruk av gassbeholder



Inerte gassbeholdere inneholder gass under trykk og kan eksplodere hvis du ikke sikrer forholdene for transport, vedlikehold og bruk.

- Gassbeholderne skal være festet vertikalt ved veggen eller andre støtteinnretninger for å unngå fall og plutselige mekaniske støt.
- Stram verneheten på ventilen under transport, oppstart og hver gang du avslutter sveiseprosedyren.
- Unngå å utsette beholderne direkte for solstråler, plutselige temperaturforandringer, for høye eller ekstreme temperaturer. Utsett ikke gassbeholderne for altfor høye eller lave temperaturer.
- Hold beholderne vekk fra flammer, elektriske buer, sveisebrennere eller elektrodeholdetenger og glødende deler som fremkommer under sveiseprosedyren.
- Hold beholderne borte fra sveisekretsene og strømkretsene generelt.
- Hold hodet borte fra gassutslippet når du åpner beholderens ventil.
- Lukk alltid beholderens ventil når du avslutter sveiseprosedyrene.
- Utfør aldri sveising på en gassbeholder under trykk.
- Kople aldri en trykkluftbeholder direkte til maskinens reduksjonsventil! Trykket kan overstige reduksjonsventilens kapasitet og eksplodere!

1.6 Vern mot elektrisk støt



Et elektrisk støt kan være dødelig.

- Unngå å røre ved innvendige eller utvendige deler som er forsynt med strøm i sveise mens anlegget er slått på (sveisebrenner, tenger, jordledninger, elektroder, ledninger, ruller og spoler er elektrisk koplet til sveisekretsen).
- Forsikre deg om at anleggets og operatørens elektriske isolering er korrekt ved å bruke tørre steder og gulv som skal være tilstrekkelig isolert fra jord.
- Forsikre deg om at anlegget er korrekt koplet til uttaket og at nettet er utstyrt med en jordforbindelse.
- Berør aldri samtidig to sveisebrennere eller to elektrodeholdetenger.
- Avbryt umiddelbart sveiseprosedyren hvis du føler elektriske støt.



Enheten for buetenning og stabilisering er laget for manuell eller mekanisk styrt operasjon.

NO

1.7 Elektromagnetiske felt og forstyrrelser



Alle personer som har livsviktige elektroniske apparater (pace-maker) må henvende seg til legen før de nærmer seg soner hvor sveiseoperasjone.



Strømmen gjennom de innvendige og utvendige kablene i anlegget danner elektromagnetiske felt i nærheten av sveisekablene og anlegget.

- De elektromagnetiske feltene kan ha innvirkning på helsen til operatører som er utsatt for feltene under lange perioder (nøyaktig påvirkning er idag ukjent).
- De elektromagnetiske feltene kan påvirke andre apparater som pacemaker eller høreapparater.

1.7.1 EMC overensstemmelse med: EN 60974-10/A1:2015.

Klasse
B

Utstyr klasse B er i overensstemmelse med elektromagnetiske kompatibilitetskrav i industriell og beboelsesmiljø, inkludert boligområder hvor den elektriske kraft er forsynt fra det offentlige lavspennings forsyningssystem.

Klasse
A

Utstyr klasse A er ikke ment for bruk i boligområder hvor den elektriske kraft er forsynt fra det offentlige lavspennings forsyningssystem. Det kan være potensielle vanskeligheter i å sikre elektromagnetisk kompatibilitet av utstyr klasse A i disse områder, på grunn av styrte såvel som utstrålte forstyrrelser.

For mer informasjon, se kapittelet: DATASKILT eller TEKNISK SPESIFIKASJON.

1.7.2 Installasjon, bruk og vurdering av området

Dette apparatet er konstruert i samsvar med kravene i den harmoniserte normen EN 60974-10/A1:2015 og er identifisert som "KLASSE A". Denne enheten må brukes kun i profesjonelle applikasjoner i industrimiljøer. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket ved privat bruk av anlegget.



Brukeren må ha erfaringer i sektoren og er ansvarlig for installasjonen og bruken av enheten i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Hvis elektromagnetiske forstyrrelser oppstår, er det brukeren som må løse problemet, om nødvendig ved hjelp av fabrikantens tekniske assistanse.



Uansett må de elektromagnetiske forstyrrelsene bli redusert slik at de ikke utgjør et problem.



Før du installerer denne enheten, må du ta i betraktning mulige elektromagnetiske problemer som kan oppstå i området og som kan være farlige for personene som er i området, f.eks. personer som bruker pace-maker eller høreapparater.

1.7.3 Krav hovedforsyning

Høyeffektutstyr kan, på grunn av primærstrøm trukket fra hovedforsyningen, influere på kraftkvaliteten på nettet. Derfor, tilkopplingsrestriksjoner eller krav angående maksimum tillatt impedanse på nettet (Z_{max}) eller den nødvendige minimum forsyningskapasitet (S_{sc}) på grensesnittpunktet til det offentlige nett (punkt for felles sammenkopling, PCC), kan bli brukt for enkelte typer utstyr (se tekniske data). I slike tilfeller er ansvaret hos installatør eller bruker av utstyret for å forsikre seg om, ved å konsultere operatøren av forsyningsnettverket om nødvendig, at utstyret kan tilkoples. I tilfelle av forstyrrelser, kan det være nødvendig å utføre andre operasjoner, som f.eks. filtrering av strømforsyningen fra elnettet.

Du må også kontrollere muligheten av å skjerme nettkabelen.

For mer informasjon, se kapittelet: TEKNISK SPESIFIKASJON.

1.7.4 Forholdsregler for kabler

For å minke effektene av elektromagnetiske felt, skal du følge disse reglene:

- Aldri tvinn kablene rundt kroppen.
- Unngå å stille deg mellom jordledningen og nettkabelen (hold begge kablene på samme side).
- Kablene skal være så korte som mulig, og plasseres så nær hverandre som mulig og lagt på eller omtrentlig på gulvnivået.
- Plasser anlegget på noe avstand fra sveiseområdet.
- Kablene plasseres på avstand fra eventuelle andre kabler.

1.7.5 Jording

Jording av alle metallkomponenter i sveiseanlegget og dens miljø må tas i betraktning. Følg nasjonale og lokale forskrifter for jording.

1.7.6 Jording av delen som skal bearbeides

Hvis delen som skal bearbeides ikke er jordnet av elektriske sikkerhetsgrunner eller på grunn av dens dimensjoner og plassering, kan du bruke en jordledning mellom selve delen og jordkontakten for å minke forstyrrelsene. Vær meget nøye med å kontrollere at jordingen av delen som skal bearbeides ikke øker risikoen for ulykker for brukerne eller risikoen for skader på andre elektriske apparater. Følg gjeldende nasjonale og lokale forskrifter for jording.

1.7.7 Skjerming

Skjerming av andre kabler og apparater i nærheten kan redusere problemet med forstyrrelser.

Skjerming av hele sveiseanlegget kan være nødvendig for spesielle applikasjoner.

1.8 Vernegrad IP

IP

IP23S

- Innhold som er beskyttet mot tilgang til farlige deler med fingrene og innføring av massive fremmedlegemer med en diameter som overstiger/er lik 12,5 mm.
- Innholdet er beskyttet mot regn i en skråvinkel på 60°.
- Innholdet er beskyttet mot skadelige effekter grunnet inntrenging av vann, når apparatets bevegelige deler ikke er igang.

1.9 Avhending



Ikke sluttbehandle apparatet som usortert kommunalt avfall!

I samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og implementering av direktivet i samsvar med nasjonal lovgivning, skal elektrisk utstyr ved levetidens utløp innsamles separat og leveres inn til et innsamlingscenter. Eieren av utstyret må kontakte de lokale myndighetene for informasjon om nærmeste innsamlingscenter. Anvendelsen av EU-direktivet vil forbedre miljøet og menneskehelsen.

» Gå inn på nettstedet for mer informasjon.

2. INSTALLASJON



Installasjonen kan kun utføres av profesjonelt personale som er autorisert av fabrikanten.



Under installasjonen, skal du forsikre deg om at generatoren er frakoplet.



Det er forbudt å kople sammen (serie eller parallelt) generatorer.

2.1 Løfting, transport og lossing

- Anlegget er utstyrt med et håndtak som muliggjør manuell transportering.
- Anlegget er ikke utstyrt med spesifikke deler for løfting.
- Bruk en gaffeltruck og vær meget forsiktig ved bevegelsene for å unngå at generatoren faller i bakken.



Det er forbudt å bruke håndtakene for å løfte maskinen.



Ikke undervurder anleggets vekt, (se teknisk spesifisering).
Ikke la lasten bevegges eller henges over personer eller ting.
Ikke dropp eller belaste anlegget med unødvendig tyngde.

NO

2.2 Plassering av anlegget



Følg disse reglene:

- Gi lett adgang til kontrollene og kontaktene.
- Plasser ikke utstyret i trange rom.
- Sett aldri anlegget på en flate med en skråning som overstiger 100 fall.
- Plasser anlegget på en tørr og ren plass med tilstrekkelig ventilasjon.
- Beskytt anlegget mot regn og sol.
- » Konsulter seksjon "Forebyggelse ved bruk av gassbeholder".

2.3 Kopling



Strømforsyningen er utstyrt med en nettkabel som skal koples til nettet.

Anlegget kan forsynes som følger:

- 230V trefase (3x230/400V versjon)
- 400V trefase

Apparatets funksjon er garantert for spenninger som skiller seg maks. $\pm 15\%$ fra nominell verdi.



For å unngå skader på personer eller på anlegget, skal du kontrollere den nettspenning som er valgt, og sikringene, FØR du kopler maskinen til nettet. Dessuten skal du forsikre deg om at kabelen blir koplet til et uttak med jordkontakt.



Det er mulig å forsyne anlegget ved hjelp av et aggregat, hvis denne garanterer en stabil strømforsyning $\pm 15\%$ i forhold til nominell spenningsverdi som er angitt av fabrikanten i alle mulige bruksforhold og med maksimal effekt som gis fra generatoren. I alminnelighet anbefaler vi bruk av aggregat med en effekt tilsvarende 2 ganger generatorens effekt hvis du bruker et enfasesystem eller 1,5 ganger effekten hvis du bruker et trefasesystem. Vi anbefaler deg å bruke aggregater med elektronisk kontroll.



For beskyttelse av brukeren, skal anlegget være korrekt koplet til jord. Nettkabelen er utstyrt med en ledning (gul/grønn) for jordledning og den skal koples til en kontakt utstyrt med jordforbindelse. Denne gul/grønne kabel må ALDRI brukes sammen med andre ledere for spenningskoplinger. Sjekk at anlegget er jordet og at stikkkontakten er i god stand. Bruk bare typegodkjente støpsler i samsvar med sikkerhetsforskriftene.




El-anlegget må settes opp av teknisk kyndig personale, hvis tekniske arbeidskunnskaper er spesifikke og i samsvar med lovgivningen i det landet der installasjonen utføres.

2.4 Installasjon

2.4.1 Tilkobling for MMA-sveising




Tilkoblingen utført som i illustrasjonen gir som resultat sveising med omvendt polaritet. For å kunne sveise med direkte polaritet må man koble om.

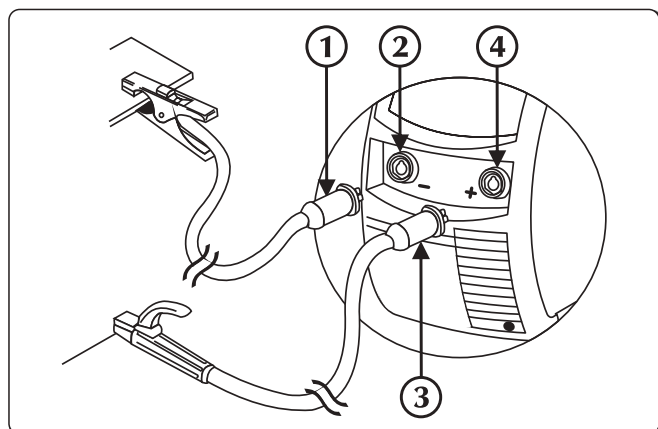

- ① Jordklemmekontakt
- ② Negativt strømuttak (-)
- ③ Kontakt for elektrodeholderklemme
- ④ Positivt strømuttak (+)

- Kopl jordklemmen til den negative sokkelen (-) på strømkilden. Sett inn kontakten og dreii den med klokken til delene er helt sikret.
- Kopl elektrodeholderen til den positive sokkelen (+) på strømkilden. Sett inn kontakten og dreii den med klokken til delene er helt sikret.

2.4.2 Kopling for fugging

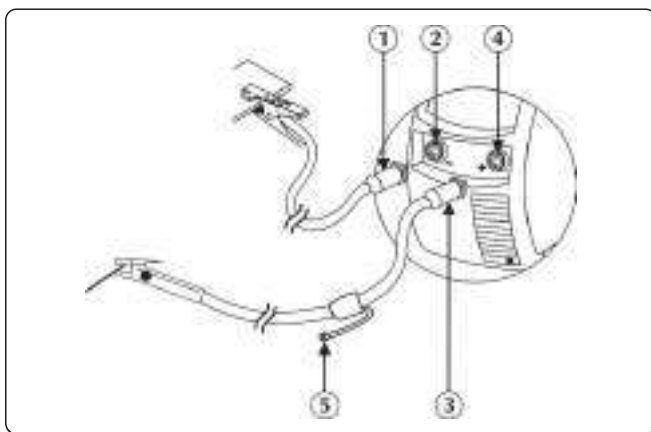


- ① Jordklemmekontakt
- ② Negativt strømuttak (-)
- ③ ARCAIR klemmekontakt
- ④ Positivt strømuttak (+)
- ⑤ Luftslangekobling

- Kopl jordklemmen til den negative sokkelen (-) på strømkilden.
- Koble ARC-AIR klemmens kabelkontakt til det positive uttaket (+) på generatoren.
- Kopl separat konnektoren på luftrøret til luftforsyningen.

2.4.3 Tilkobling for TIG-sveising



Koblingen på figuren viser en sveising med direkte polaritet. Bytt om koblingen for en sveising med omvendt polaritet.

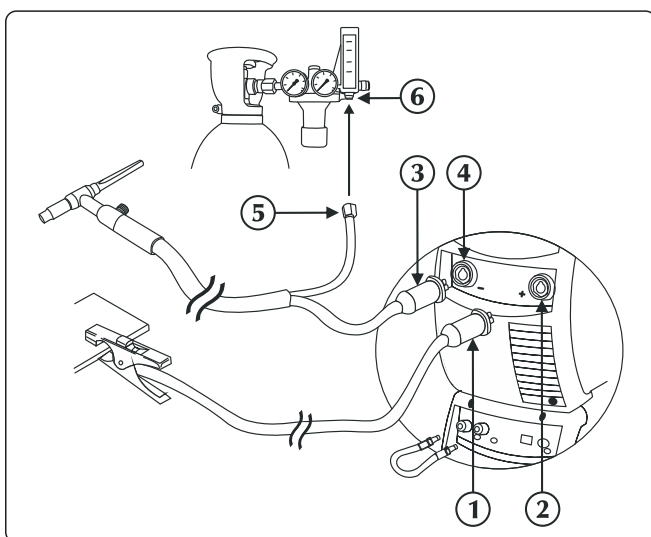

- ① Jordklemmekontakt
- ② Positivt strømuttak (+)
- ③ TIG brennerens feste
- ④ Negativt strømuttak (-)
- ⑤ Kobling for gassrør
- ⑥ Reduksjonsventilen


- Kopl jordklemmen til den positive sokkelen (+) på strømkilden. Sett inn kontakten og dreid den med klokken til delene er helt sikret.
- Koble TIG-brennerkontakten til den negative sokkelen (-) på strømkilden. Sett inn kontakten og dreid den med klokken til delene er helt sikret.
- Koble brennerens gasslange separat til selve gass fordelingen.




Reguleringen av flyten av dekkgassen skjer ved å dreie på en kran som normalt finnes på brenneren.

- Kople vannslangen fra sveisebrenneren (rød farge) til hurtigkoplings (rød farge) inntak på kjøleenheten.
- Kople vannslangen fra sveisebrenneren (blå farge) til hurtigkoplings (blå farge) uttak på kjøleenheten.


2.4.4 Kopling for MIG/MAG-sveising

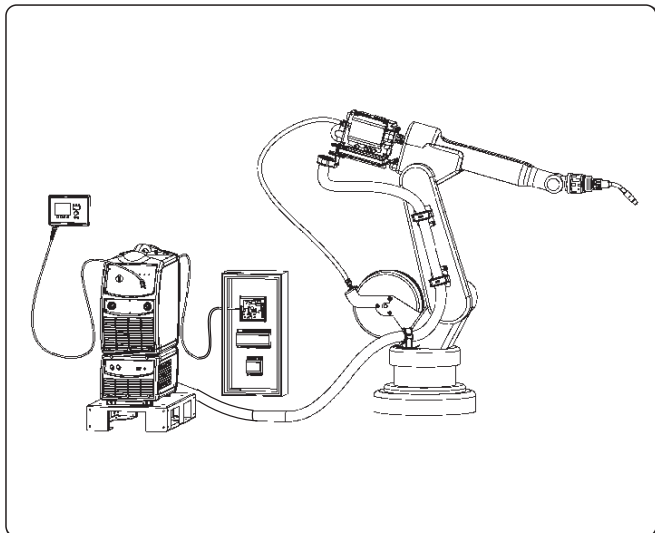

RI på ekstern kabinett

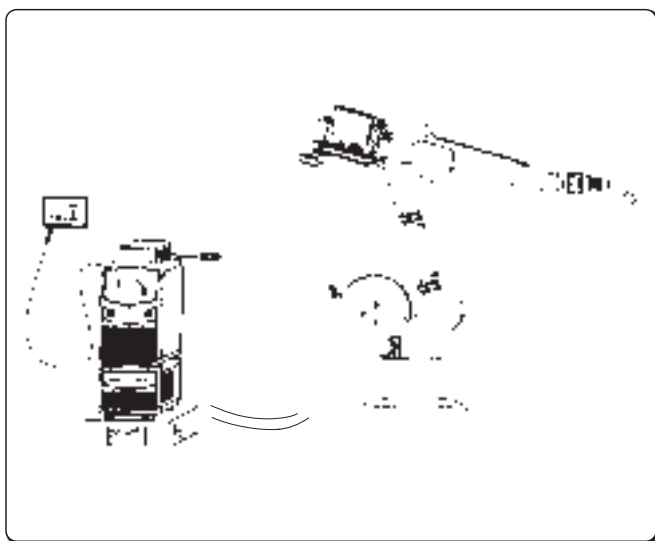



BOX RI

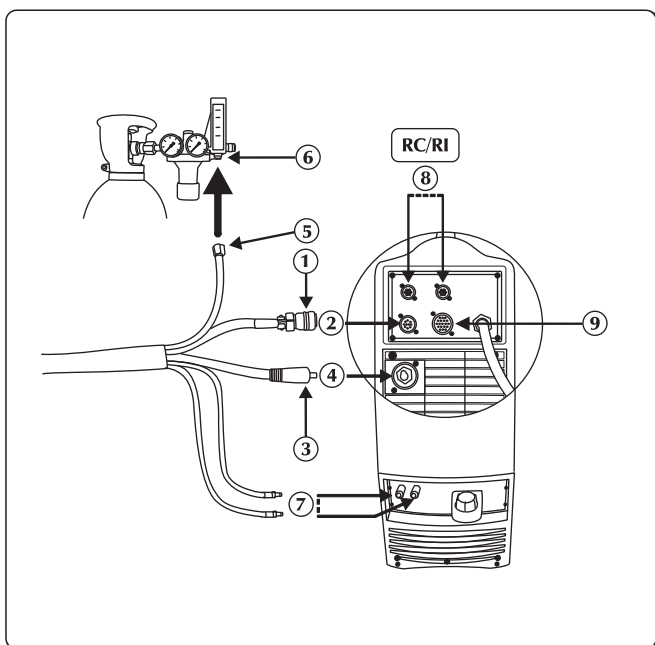

- ① Signalkabel
- ② Inngang signalkabel (CAN-BUS) (Kabelbunt)
- ③ Strømkabelen
- ④ Inngang effektkabel (Kabelbunt)
- ⑤ Gassrør
- ⑥ Koblingsstykke gassforsyning
- ⑦ Kjølevæsketilkopling
- ⑧ Signalkabel (CAN-BUS) inngang (automasjon og roboter)
- ⑨ Signalkabel CAN-BUS inngang (RC, RI...)


- ▶ Kople strømkabelen til korrekt uttak. Sett inn kontakten og dreii den med klokken til delene er helt sikret.
- ▶ Kople signalkabelen til korrekt kontakt. Sett i konnektoren og dreii ringmutteren medurs til delen er skikkelig fast.
- ▶ Kople gasslangen til beholderens trykkreduksjonsventil eller til gassforsyningen.
- ▶ Kople vannslangen (blå farge) til hurtigkopplingsuttaket (blå farge ) på kjøleenheten.

- Kople vannslangen (rød farge) til hurtigkopplings (rød farge ) inntak på kjøleenheten.
- Kopl CAN-BUS signalkabel for kontroll av eksternt utstyr (slik som RC, RI...) til angjeldende konnektor.
- Sett i konnektoren og dreii ringmutteren medurs til delen er skikkelig fast.
- Kopl signalkabel for kontroll av eksternt utstyr til angjeldende konnektor.

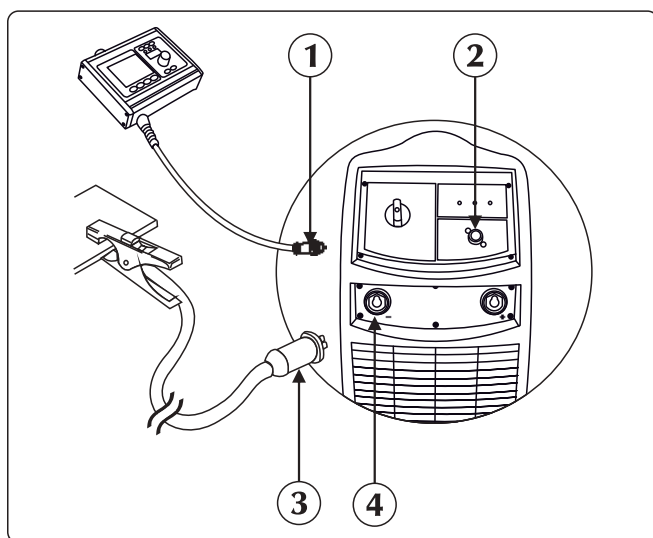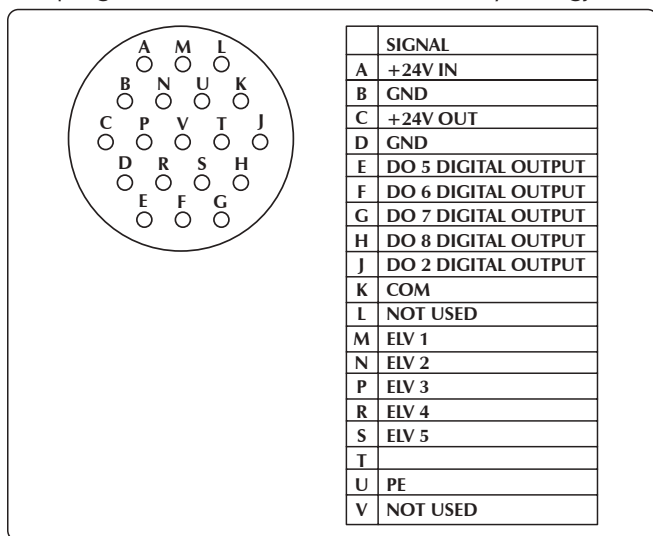

- ① Signalkabel
- ② Kontakt
- ③ Jordklemmekontakt
- ④ Negativt strømuttak (-)

- Koble signalkabelen for RC350 til generatorens konnektor.
- Kopl jordklemmen til den negative sokkelen (-) på strømkilden.

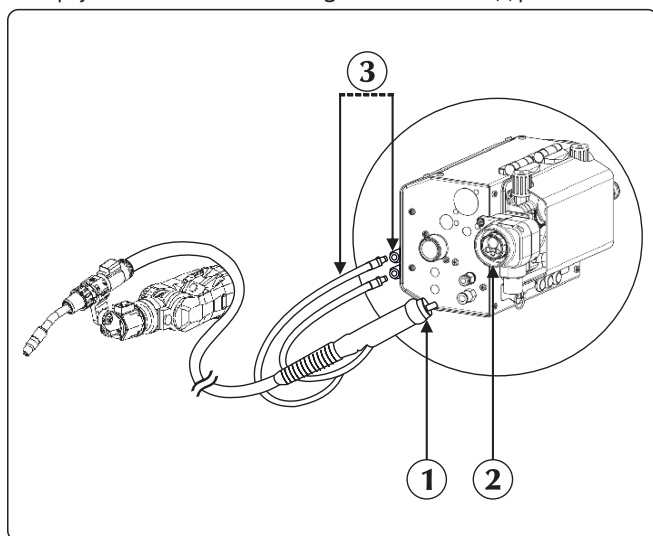


- ① Sveisebrennerens feste
- ② Kontakt
- ③ Kjølevæsketilkopling

- Kople MIG/MAG-brenneren til sentraladapteren, og vær meget nøye med å skru festeringen helt fast.
- Kople vannslangen fra sveisebrenneren (rød farge) til hurtigkopplings (rød farge ) inntak på kjøleenheten.
- Kople vannslangen fra sveisebrenneren (blå farge) til hurtigkopplings (blå farge ) uttak på kjøleenheten.


3. PRESENTASJON AV ANLEGGET

3.1 Bakpanel

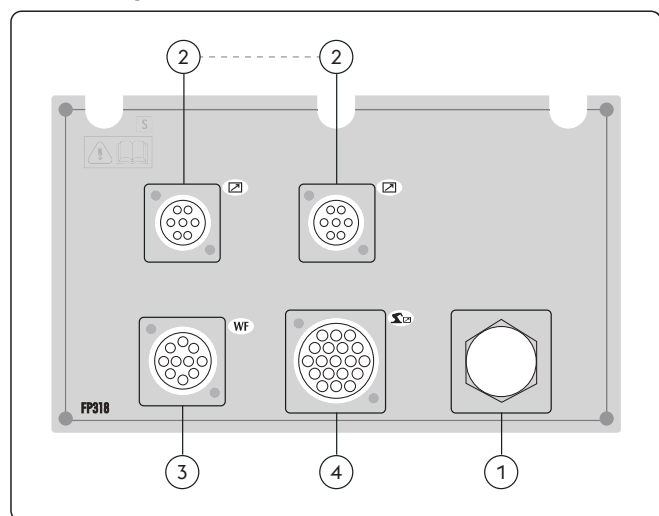


- ① **Strømforsyningskabel**
For å forsyne anlegget med strøm ved kopling til nettet.
- ② **Signalkabel CAN-BUS inngang (RC, RI...)**
- ③ **Signalkabel (CAN-BUS) (WF) inngang**
- ④ **Signalkabel (Robot) inngang**

3.2 Støpselpanel

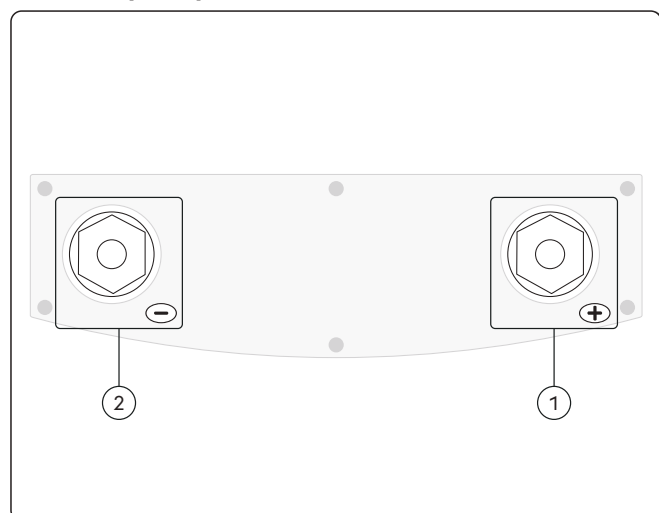


- ① **Positivt strømuttak (+)**
 Prosess MMA: Tilkobling elektrodelommelykt
 Prosess TIG: Tilkobling jordkabel
- ② **Negativt strømuttak (-)**
 Prosess MMA: Tilkobling jordkabel
 Prosess TIG: Tilkobling av sveisebrenner
 MIG/MAG-prosess: Tilkobling jordkabel

3.3 Frontpanel med kontroller RC 350

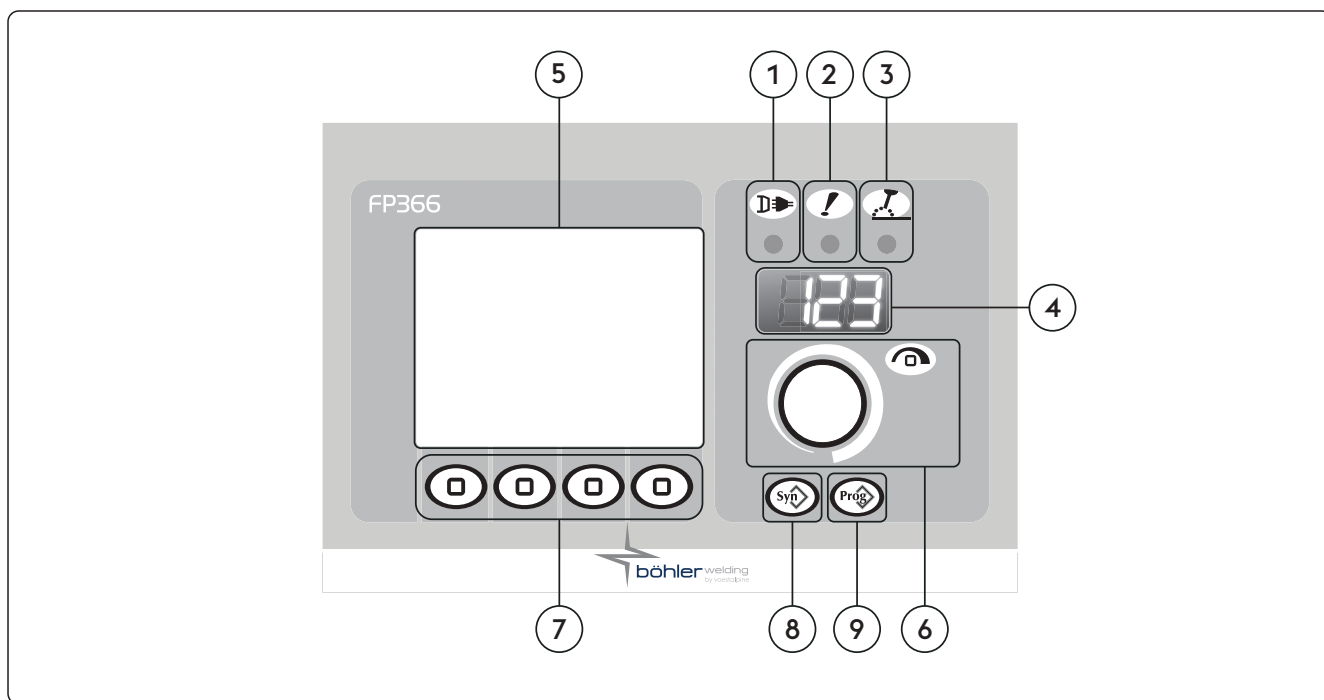

- 1  **LED for strømtilførsel**
Viser at utstyret er tilkoplek nettet og er på.
- 2  **LED for generell alarm**
Indikerer mulig påvirkning av en beskyttelsesenhet så som temperaturbeskyttelse.
- 3  **LED for aktivert effekt**
Indikerer at det er spenning på utstyrets spenningsuttak.
- 4  **7-segment skjerm**
Viser de generelle sveisemaskinparametrene under oppstart, settinger, strøm og spenningsverdier under sveising, og koding av alarmer.
- 5  **LCD skjerm**
Viser de generelle sveisemaskinparametrene under oppstart, settinger, strøm og spenningsverdier under sveising, og koding av alarmer.
Tillater alle operasjoner å bli vist øyeblikkelig.
- 6  **Hovedjusteringshendelen**
Tillater å tilføre oppsett, valg og setting av sveiseparameter.
- 7  **Funksjonsknapp**
Lar deg velge forskjellige systemfunksjoner:
- Sveiseprosess
- Sveisemetoder
- Strømpulsing
- Grafisk metode
- 8  **Knapp for sveiseprogram**
Lar deg velge et presatt sveiseprogram ved å velge noen få enkle settinger:
- Trådtype
- Type gass
- Tråddiameter
- 9  **Job-tast**
Tillater lagring og administrasjon av 240 job som kan personaliseres av operatøren.

3.4 Frontpanel med kontroller

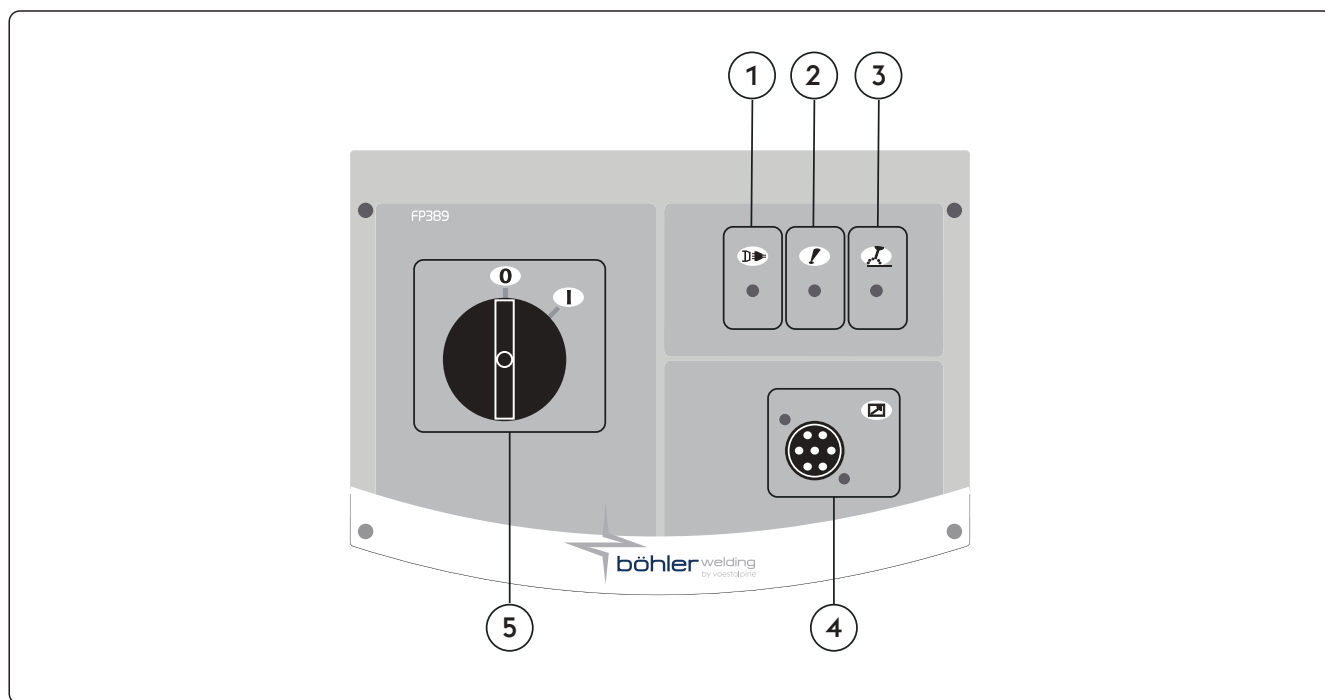

- 1  **LED for strømtilførsel**
Viser at utstyret er tilkoplek nettet og er på.
- 2  **LED for generell alarm**
Indikerer mulig påvirkning av en beskyttelsesenheter så som temperatursbeskyttelse.
- 3  **LED for aktivert effekt**
Indikerer at det er spenning på utstyrets spenningsuttak.
- 4  **Signalkabel CAN-BUS inngang (RC, RI...)**
- 5  **Av/PÅ-bryter**
Styrer den elektriske påslåingen av anlegget.
Den har to posisjoner "O" slått av; "I" slått på.

4. BRUK AV UTSTYRET

4.1 Startskjerm


Når anlegget slås på, utfører det en rekke kontroller for å garantere korrekt funksjon av anlegget og alle tilkoblede enheter. På dette trinn utføres også gass testen for å sjekke riktig tilkopling til gassforsyningssystemet.

4.2 Skjerm bilde Idle state

Etter en periode uten aktivitet går generatoren over i Idle-modus:


Idle state

► På displayet vises skjerm bildet nedenfor.

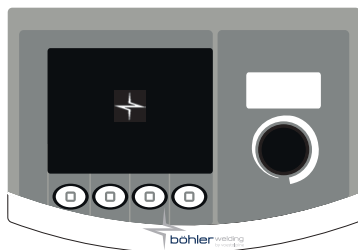

Vekking

► På displayet vises skjermbildet nedenfor.

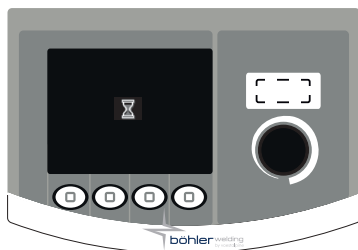


Endring av status fra ikke-aktiv/aktiv

For å vekke systemet, trykk på en hvilken som helst knapp på kontrollpanelet, på sveisebrennerens knapp eller på RC.

4.3 Hovedskjerm

Tillater kontroll av systemet og av sveiseprosessen ved å vise hovedsettingene.

4.4 Hovedskjerm bilde MMA-prosess

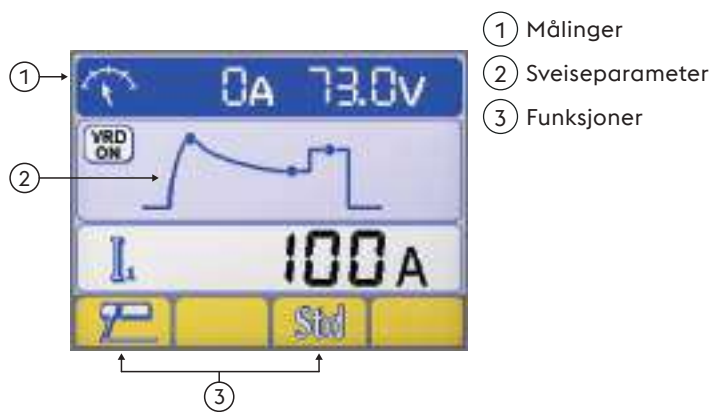


Målinger

Under sveiseoperasjonen, er reell strøm og spenningsmålinger vist på LCD-skjermen.




Sveiseparameter

► Velg det ønskede parameter ved å trykke på encoderknappen.

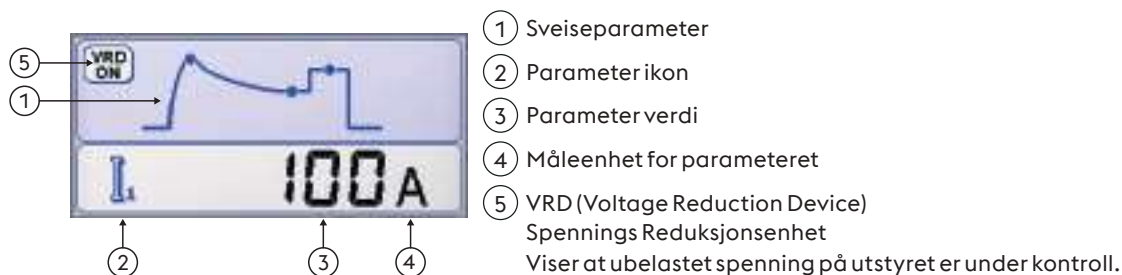


Funksjoner

Tillater setting av de mest viktige prosessfunksjonene og sveisemetoder.

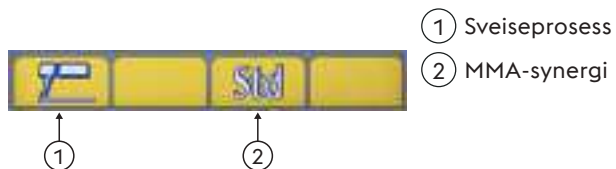

Sveiseprosess

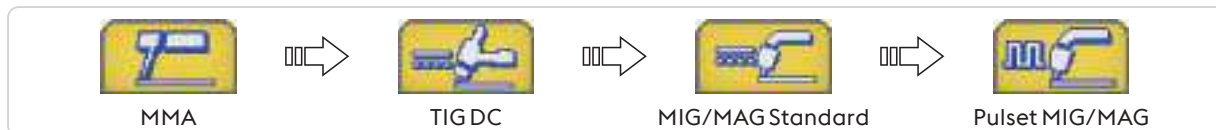

MMA-synergi

For å stille in den beste buedynamikken ved å velge brukt elektrodetype.


Ved å velge korrekt buedynamikk oppnås maksimum fordeler å bli utledet fra spenningstilførselen i den hensikt å oppnå den best mulige sveiseytelse.



Perfekt sveiseresultat med den brukte elektrode er ikke garantert.


Sveiseresultat avhenger av kvaliteten på slitedeler og deres oppbevaring, operasjons- og sveiseforhold, tallrike mulige applikasjoner etc.

4.5 Hovedskjerm bilde TIG-prosess

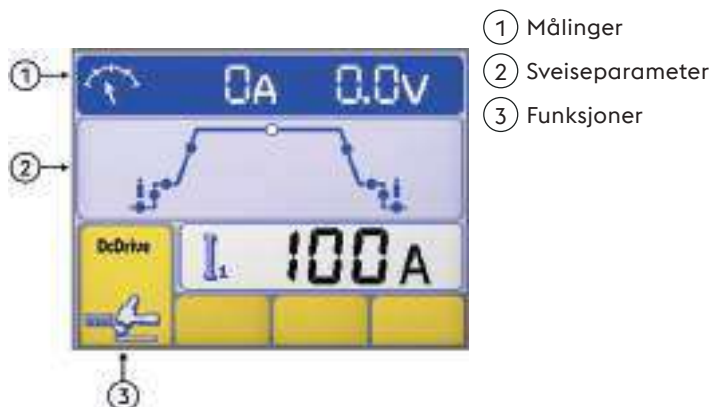


Målinger

Under sveiseoperasjonen, er reell strøm og spenningsmålinger vist på LCD-skjermen.

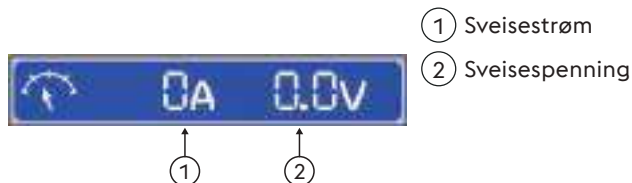


Sveiseparameter

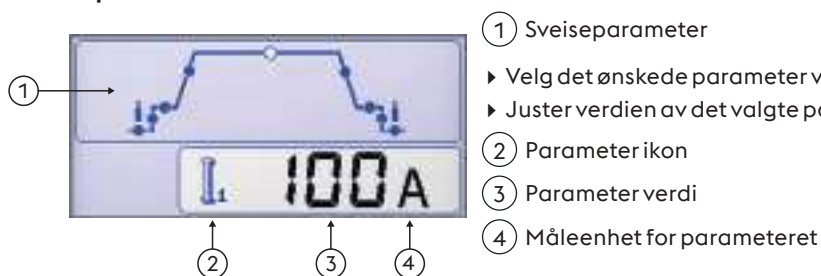

Funksjoner

Tillater setting av de mest viktige prosessfunksjonene og sveisemetoder.

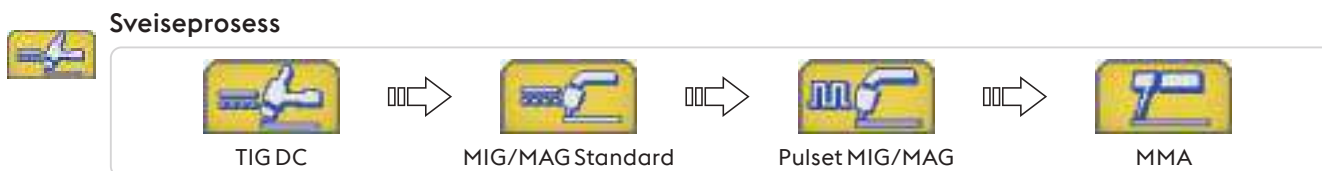

4.6 Hovedskjerm bilde MIG/MAG-prosess

Standard skjerm bilde



Grafisk skjerm bilde



Overskrift MIG/MAG

Gir visning av visse deler av viktig informasjon relatert til den valgte prosess.

Synergikurve valgt

03/4 SH 1.0mm Ar 18MCO

① ② ③

- ① Type fyllmetall
- ② Tråddiameter
- ③ Type gass

Sveiseparameter


118A + 2.2mm 3.4mm V 19.5V

① ② ③ ④

- ① Sveisestrøm
- ② Arbeidsstykkets tykkelse
- ③ Hjørneforbindelse "a"
- ④ Sveisespenning

Sveiseparameter (Standard skjerm bilde)


► Velg det ønskede parameter ved å trykke på encoderknappen.

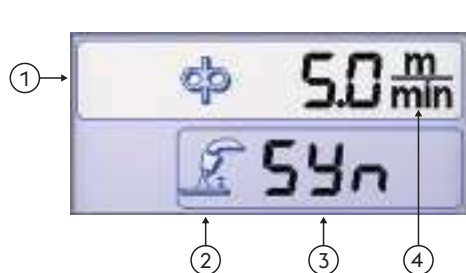

- ① Sveiseparameter
- ② Parameter ikon
- ③ Parameter verdi
- ④ Måleenhet for parameteret

Sveiseparameter (Grafisk skjerm bilde)


► Velg det ønskede parameter ved å trykke på encoderknappen.

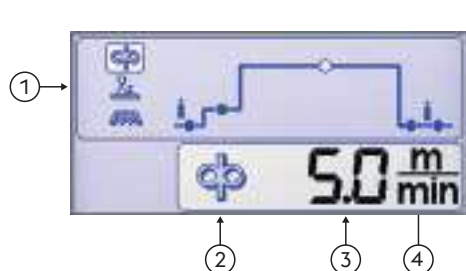

- ① Sveiseparameter
- ② Parameter ikon
- ③ Parameter verdi
- ④ Måleenhet for parameteret

Funksjoner

Tillater setting av de mest viktige prosessfunksjonene og sveisemetoder.

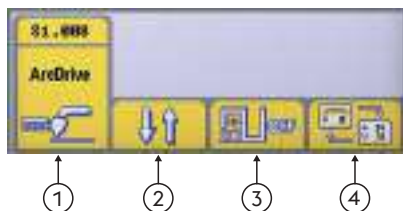

- ① Sveiseprosess
- ② Sveisemetoder
- ③ Dobbel pulset
- ④ Visningstype

Sveiseprosess





Sveisemetoder

Gir valg av sveisemetoden



2 Trinn

I to trinn, trykke knappen får gassen til å strømme, mater spenning til tråden og får den til å trekkes frem; når den slippes, stenges gassen, spenningen og trådmatingen slås av.



4 Trinn

I fire trinn, første trykk på knappen får gassen til å strømme med en manuell pre-gasstid; slippe den aktiverer spenningen til tråden og dens mating. Påfølgende trykk på knappen stopper tråden og starter sluttprosessen, som bringer strømmen tilbake til null; ved da å slippe knappen stenges gassflyten.



Crater filler

Lar sveising bli gjort med tre forskjellige effektnivå som kan velges direkte og kontrollert av sveiseren ved bruk av brennerknappen.

Første trykk på knappen får gassen til å strømme, aktiverer spenning til tråden og mater den med en hastighet satt med parameteret "initielt inkrement" (under oppsettet) og med de relative synergivardiene a sveiseparametrene.

Når brennerknappen slippes, endres trådhastigheten og de relative synergiparametrene automatisk til hovedverdiene satt på kontrollpanelet.

Neste trykk på brennerknappen bringer trådhastigheten og de relative synergiparametrene til de pre-satte (under oppsettet) kraterfyller parameterverdiene.

Ved å slippe brennerknappen stopper trådmatingen og forsyner effekt for burn back og etter-gass trinnene.



Manuell/Robot

Tillater funksjonene og parameterstyringen både i manuell og robot sveising



Dobbel pulset



Dobbel pulset aktivert



Dobbel pulset ikke aktivert



Visningstype

Tillater endringen av visning mellom:



Standard skjerm bilde



Grafisk skjerm bilde

Skjermen synergikurver



Synergi

Lar deg velge et presatt sveiseprogram (synergi) ved å velge noen få enkle setninger

Valg av sveiseprosess




- Gå inn i skjermbildet "synergi" og trykk på knappen  i minst ett sekund.
- Velg ønsket sveiseprosess ved å trykke på knappene  
- Trykk på knappen  for å gå til neste trinn.



Sveiseprosess



Skjermbilde for valg av synergi Materialtype/gasstype

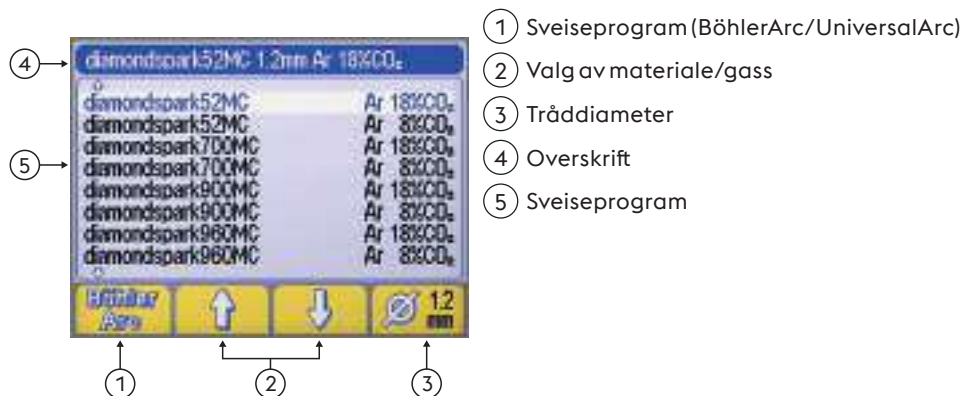**Sveiseprogram**

Gir valg av sveiseprogram



BöhlerArc



UniversalArc

**Valg av materiale/gass**

Lar deg velge:



- Type fyllmetall
- Type gass




Velg materiale/gass ved å dreie encoderen.

**Tråddiameter**

Muliggjør valg av tråddiameter (mm).

① Tråddiameter

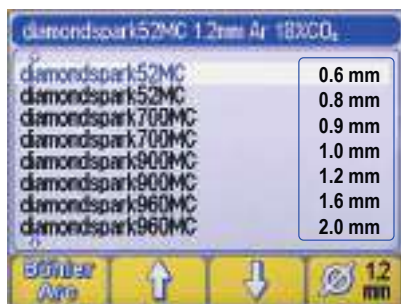

①

**Overskrift**

Gir visning av visse deler av viktig informasjon relatert til den valgte prosess.

**NO PROGRAM**


Indikerer at det valgte synergiprogrammet ikke er tilgjengelig, eller passer ikke med de andre systemsettingene.

4.7 Programskjerm



Tillater lagring og administrasjon av 240 job som kan personaliseres av operatøren.

Programmer (JOB)

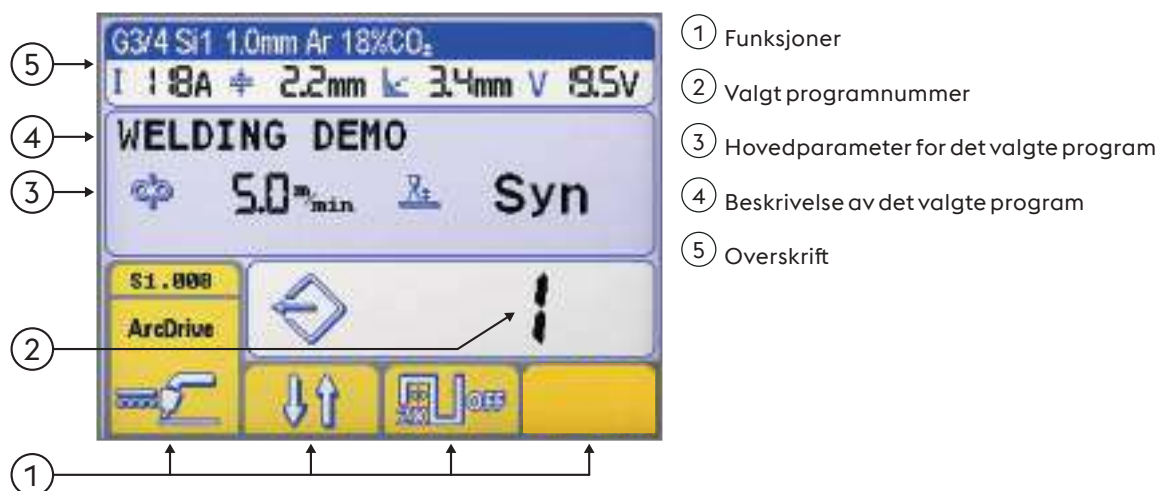

Se seksjon "Hovedskjerm"

Program lagring

► "program lagring"-menyen ved å trykke knapp. i minst ett sekund.



► Velg ønsket program (eller det tomme minne) ved dreieing av encoderen.

--- Minne tomt

Program lagret

► Bekreft operasjonen ved å trykke knappen .

► Lagre alle aktuelle settinger for det valgte program ved å trykke knappen .



Gien beskrivelse av programmet.

► Velg ønsket bokstav ved å dreie encoderen.

► Lagre valgt bokstav ved å trykke encoderen.

► Kanseller den siste bokstav ved å trykke knapp .

► Bekreft operasjonen ved å trykke knappen .

► Bekreft operasjonen ved å trykke knappen .



Lagring av et nytt program på et allerede okkupert minneområde, krever sletting av minneområdet med en obligatorisk prosedyre.



- Bekreft operasjonen ved å trykke knappen .
- Fjern det valgte program med å trykke knapp. .
- Gjenta lagringsprosedyren.

Program henting



- Hent frem første program tilgjengelig ved å trykke knapp .
- Velg ønsket program ved å dreie encoderen.
- Velg ønsket program ved å trykke knapp. .
- Bare minneområder som er okkupert av et program blir hentet frem, mens de ledige områder automatisk blir droppet.

Program kansellering



- Velg ønsket program ved å dreie encoderen.
- Fjern det valgte program med å trykke knapp. .
- Bekreft operasjonen ved å trykke knappen .



- Bekreft operasjonen ved å trykke knappen .
- Fjern det valgte program med å trykke knapp. .

5. INNSTILLING

5.1 Oppsett og innstillinger av parametrene

Muliggjør innstilling og regulering av en serie ekstre parametre for en bedre og mer eksakt håndtering av sveiseanlegget. Parametrene som er inkludert i innstillingen er organisert i samsvar med den sveiseprosess du har valgt og har et kodenummer.

For å utføre innstillingsprosedyren



- Utføres ved å trykke på encoder-knappen i 5 sekunder.
- Tilgangen bekreftes av teksten 0 på displayet.

Valg og regulering av ønsket parameter

- ▶ Skjer ved å dreie kodeenheten til den viser kodennummeret som gjelder ønsket parameter.
- ▶ Hvis du trykker på enkodertasten, kan du få vist innstilt verdi for valgt parameter og dens regulering.

For å gå ut fra innstillingsmodus

- ▶ For å gå ut fra seksjonen "regulering", skal du trykke på enkodertasten igjen.
- ▶ For å gå ut fra innstillingsmodus, kan du stille deg på parameter "0" (lagre og gå ut) og trykke på enkodertasten.
- ▶ Bekreft operasjonen ved å trykke knappen .
- ▶ For å lagre endringen og gå ut av set up, trykk på: .

5.1.1 Liste med parametere for innstilling (MMA)

0

Lagre og gå ut



For å lagre endringene og gå ut fra innstillingsmodus.

1

Reset



For å tilbakestille alle standard parametrene.

3

Hot start



Muliggjør regulering av verdien for hot start i MMA.

Tillater en oppstart som er mer eller mindre "varm" i fasene for buens aktivering, for å lette oppstart.

Standard (Basisk/Rutil)

Minimum	Maksimum	Standard
1/off	500%	80%

Cellulose elektrode

Minimum	Maksimum	Standard
1/off	500%	150%

CrNi elektrode

Minimum	Maksimum	Standard
1/off	500%	100%

Aluminiums elektrode

Minimum	Maksimum	Standard
1/off	500%	120%

Støpejerns elektrode

Minimum	Maksimum	Standard
1/off	500%	100%

7

Sveisestrøm



For regulering av sveisestrømmen.

Minimum	Maksimum	Standard
3 A	I _{max}	100 A

8

Arc force



For å regulere verdien Arc force i MMA.

Gjør at du oppnår dynamiske svar som er mer eller mindre energisk under sveisingen, for å lette sveiserens arbeid.

Økning av verdien på buen medfører reduksjon av risikoen for klebing av elektroden.

Standard (Basisk/Rutil)

Minimum	Maksimum	Standard
0/av	500%	80%

Cellulose elektrode

Minimum	Maksimum	Standard
0/av	500%	350%

CrNi elektrode

Minimum	Maksimum	Standard
0/av	500%	30%

Aluminiums elektrode

Minimum	Maksimum	Standard
0/av	500%	100%

Støpejerns elektrode

Minimum	Maksimum	Standard
0/av	500%	70%

NO

204

Dynamic power control (DPC)

Det aktiverer valget av den ønskede V/I karakteristikk.

I=C Konstant strøm

Økning eller reduksjon av buehøyde har ingen effekt på nødvendig sveisestrøm.

Anbefalt for elektrode: Basisk, Rutil, Syre, Stål, Støpjern

1÷20 Reduksjon av kontroll på stigningsforhold

Økning i buehøyde gir en reduksjon i sveisestrøm (og vice versa) i henhold til verdien lagt inn med 1 til 20 A per volt.

Anbefalt for elektrode: Cellulose, Aluminium

P=C Konstant effekt

Økning i buehøyden gir en reduksjon i sveisestrømmen (og vice versa) i henhold til loven: $V \cdot I = K$

Anbefalt for elektrode: Cellulose, Aluminium

Verdi	Standard
I=C	X
1÷20	-
P=C	-

312

Spenning for buefjerning

Gjør at du kan stille inn spenningsverdien som skal brukes for å slokke den elektriske buen.

For en bedre håndtering av de ulike funksjonsbetingelsene som oppstår.

Under punktsveisingen for eksempel, gjør en lav buespenning at gnisten blir mindre når du flytter elektroden fra stykket, og dette minker sprut, brenning og oksidering av stykket.



Still aldri inn en spenning for fjerning av buen som overstiger generatorens tomgangsspenning.

Standard (Basisk/Rutil)

Minimum	Maksimum	Standard
0/av	U0max	57.0 V

Cellulose elektrode

Minimum	Maksimum	Standard
0/av	U0max	70.0 V

CrNi elektrode

Minimum	Maksimum	Standard
0/av	U0max	57.0 V

Aluminiums elektrode

Minimum	Maksimum	Standard
0/av	U0max	57.0 V

Støpejerns elektrode

Minimum	Maksimum	Standard
0/av	U0max	57.0 V

399

Tillater visningen av skjærehastighet.

Lar deg sette sveisehastighet.

Default cm/min: referansehastighet for manuell sveising.

Syn: Sinergic verdi.

Minimum	Maksimum	Standard
2 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500

Innstilling av maskin

Tillater valg av det nødvendige grafiske grensesnitt.

Gir tilgang til høyere oppsettnivåer.

Konsulter seksjon "Grensesnitt personalisering (Set up 500)"

Verdi	Valgt nivå
USER	Bruker
SERV	Service
vaBW	vaBW

Verdi	Brukergrensesnitt
XE	Easy-modus
XA	Avansert-modus
XP	Profesjonell-modus

551

Lock/unlock

Tillater låsing av panelkontrollene og innsettingen av en beskyttelseskode.

Konsulter seksjon "Lock/unlock (Set up 551)".



552
Akustisk signal

For regulering av lyden på det akustiske signalet.



Minimum	Maksimum	Standard
0/av	10	10

601
Reguleringsstepp

Tillater reguleringen av et parameter med et stepp som kan bli personalisert av operatøren.



Minimum	Maksimum	Standard
1	999	1

602
Eksternt parameter CH1, CH2, CH3, CH4

Tillater administrasjon av det eksterne parameter 1, 2, 3, 4 (minimum verdi, maksimum verdi, standard verdi, parameter valgt).



Konsulter seksjon "Ekstern kontrolladministrasjon (Set up 602)".

705
Kalibrering kretsmotstand

Tillater kalibrering av anlegget.



Konsulter seksjon "Kalibrering kretsmotstand (set up 705)".

Standard 10 mΩ

751
Strømvlesing

Tillater visning av den reelle verdien av sveisestrømmen.


752
Spenningsavlesing

Tillater visning av den reelle verdien av sveisespenningen.


768
Måling varmetilførsel HI

Tillater avlesning av måleverdien for varmetilførselen ved sveising. (Kj/cm)


801
Vaktgrenser

Muliggjør setting av varselgrenser og av vaktgrenser.



Lar sveiseprosessen bli kontrollert ved å sette varselgrenser og vaktgrenser for de målbare hoved- parameter.

Tillater nøyaktig kontroll av de forskjellige sveisefaser.

854
Strømforsyning

Tillater å innstille generatoren som "strømkilde" for bestemte verktøy.



Verdi	Standard	Tilbakeringingsfunksjon
av	X	Deaktivert
12÷80 V	-	Strømforsyning

5.1.2 Liste over setup-parametere (TIG)
0
Lagre og gå ut

For å lagre endringene og gå ut fra innstillingsmodus.


1
Reset

For å tilbakestille alle standard parametrene.


7
Sveisestrøm

For regulering av sveisestrømmen.



Minimum	Maksimum	Standard
3 A	I _{max}	100 A

399

Tillater visningen av skjærehastighet.



Lar deg sette sveisehastighet.

Default cm/min: referansehastighet for manuell sveising.

Syn: Sinergic verdi.

Minimum	Maksimum	Standard
2 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500

Innstilling av maskin



Tillater valg av det nødvendige grafiske grensesnitt.

Gir tilgang til høyere oppsettnivåer.

Konsulter seksjon "Grensesnitt personalisering (Set up 500)"

Verdi	Valgt nivå	Verdi	Bruker grensesnitt
USER	Bruker	XE	Easy-modus
SERV	Service	XA	Avansert-modus
vaBW	vaBW	XP	Profesjonell-modus

551

Lock/unlock

 


Tillater låsing av panelkontrollene og innsettingen av en beskyttelseskode.

Konsulter seksjon "Lock/unlock (Set up 551)".

552

Akustisk signal



For regulering av lyden på det akustiske signalet.

Minimum	Maksimum	Standard
0/av	10	10

601

Reguleringsstepp



Tillater reguleringen av et parameter med et stepp som kan bli personalisert av operatøren.

Minimum	Maksimum	Standard
1	999	1

602

Eksternt parameter CH1, CH2, CH3, CH4



Tillater administrasjon av det eksterne parameter 1, 2, 3, 4 (minimum verdi, maksimum verdi, standard verdi, parameter valgt).

Konsulter seksjon "Ekstern kontrolladministrasjon (Set up 602)".

705

Kalibrering kretsmotstand



Tillater kalibrering av anlegget.

Konsulter seksjon "Kalibrering kretsmotstand (set up 705)".

751

Strømvlesing



Tillater visning av den reelle verdien av sveisestrømmen.

752

Spenningsavlesing



Tillater visning av den reelle verdien av sveisespenningen.

755

Gassflyt lesing



Muliggjør visning av verdien på reell gassflyt.

758

Robot bevegeshastighet



Muliggjør visning av bevegeshastigheten på armen av en robot eller en automasjonsenhet.

764

Avlesing av kjølevæskeflyt



Tillater visning av den verdien av kjølevæskeflyt.

765

Kjølevæsketemperatur lesing



Tillater visning av den reelle verdien av Kjølevæsketemperatur.

768

Måling varmetilførsel HI



Tillater avlesning av måleverdien for varmetilførselen ved sveising. (Kj/cm)

771

Strømsignal sveisesømsporer



Gjør det mulig å vise strømverdien for å styre sveisesømsporeren.

772

Spenningsignal sveisesømsporer



Gjør det mulig å vise spenningsverdien for å styre sveisesømsporeren.

801

Vaktgrenser



Muliggjør setting av varselgrenser og av vaktgrenser.

Lar sveiseprosessen bli kontrollert ved å sette varselgrenser og vaktgrenser for de målbare hoved- parameter.

Tillater nøyaktig kontroll av de forskjellige sveisefaser.

854

Strømforsyning



Tillater å innstille generatoren som "strømkilde" for bestemte verktøy.

Verdi	Standard	Tilbakeringsfunksjon
av	X	Deaktivert
12÷80 V	-	Strømforsyning

5.1.3 Liste over setup-parametere (MIG/MAG)

0

Lagre og gå ut



For å lagre endringene og gå ut fra innstillingsmodus.

1

Reset



For å tilbakestille alle standard parametrene.

2

Sveiseprogram



Muliggjør valg av den manuelle MIG () eller synergisk MIG-prosess () ved å sette typen material som skal sveises.

Konsulter seksjon "Frontpanel med kontroller RC 350".

3

Trådhastighet



Tillater regulering av matehastigheten for tråden.

Minimum	Maksimum	Standard
0.5 m/min	22.0 m/min	-

4

Strøm



For regulering av sveisestrømmen.

Minimum	Maksimum
3 A	I _{max}

5

Arbeidsstykkets tykkelse



Tillater setting av tykkelsen på delen som sveises.

Tillater setting av systemet via regulering av delen som sveises.

6

Hjørneforbindelse "a"

Lar deg sette forbindelsesdybden i et hjørnepunkt.



7

Spenning - Buelengde

Tillater regulering av buespenningen.

Tillater regulering av buelengden under sveising.

Høy C = lang bue

Lav V = kort bue

Synergisk modus

Minimum	Maksimum	Standard
-5.0	+5.0	0/syn

Manuell sveising (Off)

Minimum	Maksimum	Standard
5.0 V	55.5 V	5.0 V

10

Pre gass

For å stille inn og regulere gassflyten før buen blir aktivert.

Muliggjør fylling av gass i sveisebrenneren og forberedemiljøet for sveiseprosedyren.



Minimum	Maksimum	Standard
0/av	99.9 s	0.1 s

11

Soft start

For å regulere trådens matehastighet i fasene før aktiveringen.

For en aktivering med redusert hastighet og mykere oppstart med mindre sprut.



Minimum	Maksimum	Standard
10 %	100 %	50 %

12

Motorens ramp

Muliggjør innstilling av en gradert overgang mellom trådens aktiveringshastighet og sveisehastigheten.



Minimum	Maksimum	Standard
0.01 s	1.00 s	0/av

15

Burn back

Muliggjør regulering av trådens brennetid for å forhindre klebing ved sveiseprosedyrens slutt.

Muliggjør reguleringen av trådens lengde utenfor sveisebrenneren.



Minimum	Maksimum	Standard
-2.00	+2.00	0/syn

16

Ettergass

For regulering av gassflyten ved sveisingens slutt.



Minimum	Maksimum	Standard
0/av	99.9 s	2.0 s

19

Duty cycle (Dobbel pulset)

Gjør det mulig å sette tiden hvorfra sluttstrømmen bibeholdes.



Minimum	Maksimum	Standard
10 %	90 %	50 %


20

Dobbel pulset

Tillater regulering av pulseringens amplitude.



Minimum	Maksimum	Standard
0 %	100 %	±25 %
Minimum	Maksimum	Standard
0.5 m/min	22 m/min	2.5 m/min

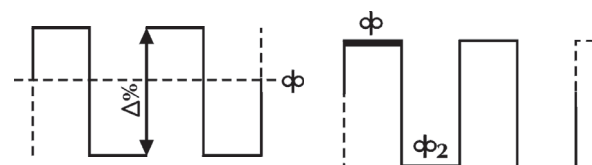

21 Puls frekvens (Dobbel pulset)



Tillater regulering av takten, d.e. av impulsens repetisjonstakt.
Tillater impulsfrekvensen å bli regulert.

Minimum	Maksimum	Standard
0.1 Hz	5.0 Hz	2.0 Hz

22 Sekundær spenning (Dobbel pulset)



Tillater regulering av det sekundære pulserings spenningsnivå.
Gjør det mulig å oppnå større buestabilitet under de forskjellige pulseringsfaser.

Minimum	Maksimum	Standard
-5.0	+5.0	0/syn

23 Pulset helling (Dobbel pulset)



Tillater setting av stigetid under pulsoperasjonen.

Minimum	Maksimum	Standard
1 %	100 %	50 %

24 Bilevel (4T - crater filler)



For regulering av sekundærtrådhastighet i modus for binivå-sveising.

Hvis sveiserarbeideren trykker og siden hurtig slipper knappen, overgår enheten til “ Φ_z ”.

Hvis han trykker og hastig slipper knappen igjen, overgår enheten igjen til “ Φ ” osv.

Minimum	Maksimum	Standard
1 %	200 %	0/av

25 Startinkrement



Tillater regulering av verdien på trådhastigheten under den første “krater-fyller” sveisefase.

Gjør det mulig å øke energien tilført delen under fasen når materialet (fortsatt kaldt) trenger mere varme for å smelte jevnt.

Minimum	Maksimum	Standard
20 %	200 %	120 %

26 Crater filler



Tillater regulering av verdien på trådhastigheten under sveisens slutfase.

Gjør det mulig å redusere energien tilført delen under fasen når materialet allerede er meget varmt, og således redusere risikoen for uønsket deformeringer.

Minimum	Maksimum	Standard
20 %	200 %	80 %

27 Start inkrementtid



Lar deg sette start inkrementtid.

Automatiserer “kraterfyller”-funksjonen.

Minimum	Maksimum	Standard
0.1 s	99.9 s	0/av

28 Kraterfyller tid



Lar deg sette “kraterfyller” tid.

Automatiserer “kraterfyller”-funksjonen.

Minimum	Maksimum	Standard
0.1 s	99.9 s	0/av

30 Punktsveising



Lar deg aktivere “punktsveising”-prosessen og sette opp sveisetid.

Minimum	Maksimum	Standard
0.1 s	99.9 s	0/av



31 Pausepunkt

Muliggjør aktiveringen av prosessen "pausepunkt" og beregning av pausetiden mellom en sveisesyklus og en annen.

Minimum	Maksimum	Standard
0.1 s	99.9 s	0/av



32 Sekundær spenning (Binivå MIG)

Tillater regulering av det sekundære pulserings spenningsnivå.

Gjør det mulig å oppnå større buestabilitet under de forskjellige pulseringsfaser.

Minimum	Maksimum	Standard
-5.0	+5.0	0/syn



33 Sekundær induktans (Binivå MIG)

Tillater regulering av det sekundære pulserings induktans.

Gjør det mulig å oppnå en raskere eller saktere bue for å kompensere for sveiserens bevegelser og for den naturlige ustabilitet i sveising.

Lav induktans = reaktiv bue (mere sprut).

Høy induktans = mindre reaktiv bue (mindre sprut).

Minimum	Maksimum	Standard
-30	+30	0/syn



34 Rampe for startinkrement

Brukes for å innstille en gradvis overgang mellom startinkrementet og sveisingen.

Minimum	Maksimum	Standard
0.1 s	10.0 s	0/av



35 Rampe for kraterfyller

Brukes for å innstille en gradvis overgang mellom sveisingen og kraterfylleren.

Minimum	Maksimum	Standard
0.1 s	10.0 s	0/av



202 Induktans

Tillater elektronisk regulering av serieinduktansen i sveisekretsen.

Gjør det mulig å oppnå en raskere eller saktere bue for å kompensere for sveiserens bevegelser og for den naturlige ustabilitet i sveising.

Lav induktans = reaktiv bue (mere sprut).

Høy induktans = mindre reaktiv bue (mindre sprut).

Minimum	Maksimum	Standard
-30	+30	0/syn



331 Kompensert gjennomsnittsspenning

Lar deg sette sveisespenning.



398 Referansekostant for forflyttingshastighet

Referansekostant for alle sveiseprosessene

Verdien til sveisebrennerens forflyttingshastighet som systemet bruker som referanse i beregningen av sveiseparameterene



399 Tillater visningen av skjærehastighet.

Lar deg sette sveisehastighet.

Default cm/min: referansehastighet for manuell sveising.

Syn: Sinergic verdi.

Minimum	Maksimum	Standard
1 cm/min	200 cm/min	syn

500
Innstilling av maskin


Tillater valg av det nødvendige grafiske grensesnitt.

Gir tilgang til høyere oppsettnivåer.

Konsulter seksjon "Grensesnitt personalisering (Set up 500)"

Verdi	Valgt nivå
USER	Bruker
SERV	Service
vaBW	vaBW

Verdi	Brukergrensesnitt
XE	Easy-modus
XA	Avansert-modus
XP	Profesjonell-modus

551
Lock/unlock


Tillater låsing av panelkontrollene og innsettingen av en beskyttelseskode.

Konsulter seksjon "Lock/unlock (Set up 551)".

552
Akustisk signal


For regulering av lyden på det akustiske signalet.

Minimum	Maksimum	Standard
0/av	10	10

601
Reguleringsstepp


Tillater reguleringen av et parameter med et stepp som kan bli personalisert av operatøren.

Funksjonalitet styrt av knappen for fakkell opp / ned.

Minimum	Maksimum	Standard
1	999	1

602
Eksternt parameter CH1, CH2, CH3, CH4


Tillater administrasjon av det eksterne parameter 1, 2, 3, 4 (minimum verdi, maksimum verdi, standard verdi, parameter valgt).

Konsulter seksjon "Ekstern kontrolladministrasjon (Set up 602)".

606
U/D brenner


Tillater administrasjon av det eksterne parameter (U/D).

Verdi	Standard	Tilbakeringingsfunksjon
0/av	-	av
1/I1	X	Strøm
	-	Program henting

612
Setting sveisebrenner DgMig


Tillater å styre kanalene til den digitale sveisebrenneren.

Verdi	Standard	Tilbakeringingsfunksjon
0/av	-	av
1/I1	-	Strøm
2/	-	Program henting
3/CH3	-	CH3
4/CH4	-	CH4
5/STD	X	STD

653
Trådastighet


Tillater regulering av mateastigheten for tråden (under lasting trinnet).

Minimum	Maksimum	Standard
0.5 m/min	22.0 m/min	3.0 m/min

705
Kalibrering kretsmotstand


Tillater kalibrering av anlegget.

Konsulter seksjon "Kalibrering kretsmotstand (set up 705)".

Standard 10 mΩ

751

Strømvlesing



Tillater visning av den reelle verdien av sveisestrømmen.

752

Spenningsavlesing



Tillater visning av den reelle verdien av sveisespenningen.

755

Gassflyt lesing



Muliggjør visning av verdien på reell gassflyt.

757

Trådhastighet



Avlesing av encoder til motor 1.

758

Robot bevegeseshastighet



Muliggjør visning av bevegeseshastigheten på armen av en robot eller en automasjonsenhet.

760

Strømvlesing (motor 1)



Tillater visning av den reelle verdien av motorensstrømmen (motor 1).

761

Trådhastighet



Avlesing av encoder til motor 2.

762

Strømvlesing (motor 2)



Tillater visning av den reelle verdien av motorensstrømmen (motor 2).

763

Trådhastighet



Reell avlesning av trådens fremtrekk

764

Avlesing av kjølevæskeflyt



Tillater visning av den verdien av kjølevæskeflyt.

765

Kjølevæsketemperatur lesing



Tillater visning av den reelle verdien av Kjølevæsketemperatur.

768

Måling varmetilførsel HI



Tillater avlesning av måleverdien for varmetilførselen ved sveising. (KJ/cm)

770

Mål for avsatt materiale



Tillater visning av mål for avsatt materiale.

771 Strømsignal sveisesømsporer



Gjør det mulig å vise strømverdien for å styre sveisesømsporeren.

772 Spenningssignal sveisesømsporer



Gjør det mulig å vise spenningsverdien for å styre sveisesømsporeren.

801 Vaktgrenser



Muliggjør setting av varselgrenser og av vaktgrenser.

Lar sveiseprosessen bli kontrollert ved å sette varselgrenser og vaktgrenser for de målbare hoved- parameter. Tillater nøyaktig kontroll av de forskjellige sveisefaser.

854 Strømforsyning



Tillater å innstille generatoren som "strømkilde" for bestemte verktøy.

Verdi	Standard	Tilbakeringingsfunksjon
av	X	Deaktivert
12÷80 V	-	Strømforsyning

5.2 Spesifikke prosedyrer for bruk av parameterene

5.2.1 Personalisering 7-segment visning

Tillater å hele tiden vise verdien til en parameter på 7-segment displayet.



- Gå inn i oppsett ved å trykke encoderknappen i minst 5 sekunder.
- Velg ønsket parameter ved å dreie encoderen.
- Lagre det valgte parameter i 7-segment visning ved å trykke knappen .
- Lagre og gå ut av nåværende skjerm ved å trykke knappen .

5.2.2 Grensesnitt personalisering (Set up 500)

Tillater parametrene å bli tilpasset på hovedmenyen.

500 Innstilling av maskin



Tillater valg av det nødvendige grafiske grensesnitt.

Verdi	Brukergrensesnitt
XE	Easy-modus
XA	Avansert-modus
XP	Profesjonell-modus

MODUS XE

MMA

Sveiseparameter



TIG

Sveiseparameter



Funksjoner









NO

MIG/MAG

Sveiseparameter



Funksjoner



MODUS XA

MMA

Sveiseparameter



Funksjoner



TIG

Sveiseparameter



Funksjoner



MIG/MAG

Sveiseparameter



Funksjoner



MODUS XP

MMA

Sveiseparameter



Funksjoner



TIG

Sveiseparameter



Funksjoner



MIG/MAG

Sveiseparameter



Funksjoner



5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Tillater låsing av panelkontrollene og innsettingen av en beskyttelseskode.



Valg av parameter

- ▶ Gå inn i oppsett ved å trykke encoderknappen i minst 5 sekunder.
- ▶ Velg det ønskete parameter (551).
- ▶ Aktiver reguleringen av det valgte parameter ved å trykke encoderknappen.



Passordinnstilling

- ▶ Sett en tallkode (passord) ved å dreie encoderen.
- ▶ Trykk på encoder-knappen for å bekrefte oppgaven.
- ▶ Bekreft operasjonen ved å trykke knappen .
- ▶ For å lagre endringen, trykk på: .



Panelfunksjoner



Utføring av enhver operasjon på et låst kontrollpanel medfører at en spesiell skjerm fremtrer.

- ▶ Gå til panelfunksjonaliteter midlertidig (5 minutter) ved å dreie encoderen og legg inn riktig passord.
- ▶ Trykk på encoder-knappen for å bekrefte oppgaven.
- ▶ Lås opp kontrollpanelet definitivt ved å gå inn i oppsett (følg instruksjonene gitt ovenfor) og bring parameter 551 tilbake til "av".
- ▶ Trykk på encoder-knappen for å bekrefte oppgaven.
- ▶ For å lagre endringen, trykk på: .

5.2.4 Ekstern kontrolladministrasjon (Set up 602)

Tillater administrasjon av det eksterne parameter 2 (minimum verdi, maksimum verdi, standard verdi, parameter valgt).



Valg av parameter

- ▶ Gå inn i oppsett ved å trykke encoderknappen i minst 5 sekunder.
- ▶ Velg det ønskete parameter (602).
- ▶ Gå inn i skjermen for "Ekstern kontrolladministrasjon" ved å trykke encoderknappen.



Ekstern kontrolladministrasjon

- ▶ Velg den ønskete RC fjernkontroll utgang (CH1, CH2, CH3, CH4) ved å trykke knapp. .
- ▶ Velg ønsket parameter (Min-Max-parameter) ved å trykke encoderknappen.
- ▶ Juster ønsket parameter (Min-Max-parameter) ved å dreie encoderen.
- ▶ For å lagre endringen, trykk på: .
- ▶ Bekreft operasjonen ved å trykke knappen .

NO

5.2.5 Kalibrering kretsmotstand (set up 705)



Valg av parameter

- ▶ Gå inn i oppsett ved å trykke encoderknappen i minst 5 sekunder.
- ▶ Velg det ønskete parameter (705).
- ▶ Aktiver reguleringen av det valgte parameter ved å trykke encoderknappen.



Kalibrasjon

- ▶ Ta av hetten for å sette på dyseholderspissen på sveisebrenneren. (MIG/MAG)
- ▶ Plasser tuppen av strådstyringen i elektrisk kontakt med arbeidsstykket. (MIG/MAG)
- ▶ Plasser elektrode av tungsten i elektrisk kontakt med arbeidsstykket. (TIG)
- ▶ Plasser elektrodeholderbrenneren og stykket som skal sveises i kontakt. (MMA)
- ▶ Trykk på knappen  (eller sveisebrennertast) for å starte prosedyren.
- ▶ Opprett kontakten i minst ett sekund.
- ▶ Verdien vist på displayet oppdateres ved avsluttet kalibrering.
- ▶ Bekreft operasjonen ved å trykke knappen .
- ▶ Bekreft operasjonen ved å trykke knappen .
- ▶ For å lagre endringen og gå ut av set up, trykk på: .

5.2.6 Vaktgrenser (Set up 801)


Muliggjør setting av varselgrenser og av vaktgrenser.

Lar sveiseprosessen bli kontrollert ved å sette varselgrenser og vaktgrenser for de målbare hoved- parameter.

Tillater nøyaktig kontroll av de forskjellige sveisefaser.

Konsulter seksjon "Vaktgrenser (Set up 801)".

Varselterskel		Vaktgrenser	
	Sveisestrøm		Sveisespenning
	Gassflyt lesing		Robot bevegelseshastighet
	Strømvlesing (motor 1)		Strømvlesing (motor 2)
	Avlesing av kjølevæskeflyt		Tråd hastighet
	Kjølevæsketemperatur lesing		

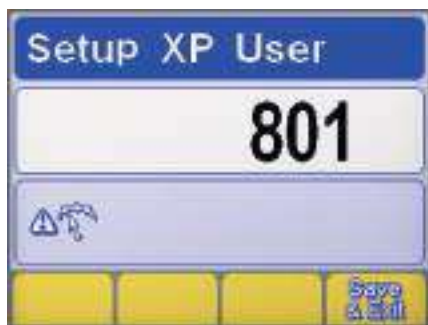

Valg av parameter

- ▶ Gå inn i oppsett ved å trykke encoderknappen i minst 5 sekunder.
- ▶ Velg det ønskete parameter (801).
- ▶ Gå inn i skjermen "Vaktgrenser" ved å trykke encoderknappen.



Valg av parameter

- ▶ Velg ønsket parameter ved å trykke knappen .
- ▶ Velg metoden for setting av vaktgrenser ved å trykke knappen .




Innstilling av maskin



Absolutt verdi



Prosentverdi

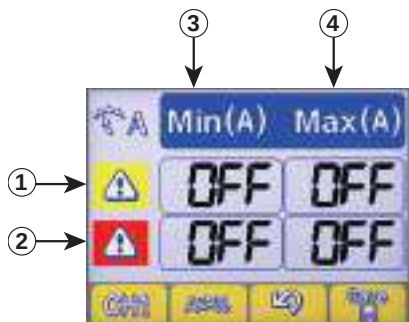

Innstilling av sikkerhetsterskler

- Varselgrense linje
- Alarmgrense linje
- Minimum nivå kolonne
- Maksimum nivå kolonne

- ▶ Velg ønsket boks ved å trykke encodernappen (den valgte boks vises med omvendt kontrast).
- ▶ Juster nivået på den valgte grense ved å dreie encoderen.
- ▶ For å lagre endringen, trykk på: .




Passering en av varselgrensene medfører at et visuelt signal fremkommer på kontrollpanelet.




Passering en av alarmgrensene medfører at et visuelt signal fremkommer på kontrollpanelet og øyeblikkelig blokkering av sveiseoperasjonene.




6. TILBEHØRSSETT

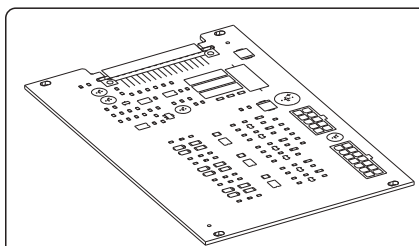

Kit Nozzle sensing / Cleaning station
74.04.059

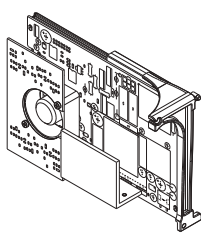

Ekstra tilførsel kit
74.04.060

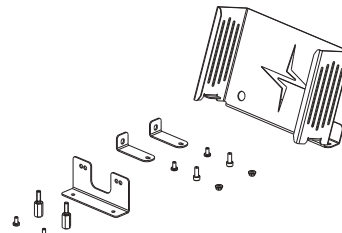

RC brakettsett
74.04.076

Konsulter seksjonen "Installasjon kit/tilbehørssett".

NO

7. VEDLIKEHOLD



Du må utføre rutinemessig vedlikehold på anlegget i samsvar med fabrikantens instruksjoner. Alle adgangsdører, vedlikeholdsdører og deksel må være lukket og sitte godt fast når utstyret er igang. Du skal ikke utføre endringer på anlegget. Unngå at det hopper seg opp metallstøv nær eller på selve lufteribbene.



Alt vedlikeholdsarbeid må utføres kun av kvalifisert personell. Reparasjoner eller utskifting av deler på anlegget av personell som ikke er autorisert, betyr en umiddelbar annullering av produktets garanti. Eventuelle reparasjoner eller utskiftinger av anleggets deler må kun utføres av kvalifisert teknisk personell.



Kutt strømtilførselen til anlegget før ethvert inngrep!

7.1 Utfør følgende periodiske inngrep på generatoren

7.1.1 Sistem



Bruk trykkluft med lavt trykk og pensler med myk bust for rengjøring innvendig. Kontroller de elektriske koplingene og alle koplingskablene.

7.1.2 For vedlikehold eller utskifting av brennerkomponenter, av elektrodeholderens tang og/eller jordingskablene:



Kontroller komponentenes temperatur og pass på at de ikke overopphetes.



Bruk alltid vernehansker i samsvar med forskriftene.



Bruk passende nøkler og utstyr.

7.2 Sorumluluk



Hvis det ordinære vedlikeholdsarbeidet ikke blir utført, blir garantien erklært ugyldig og fabrikanten fristas for alt ansvar. Hvis operatøren ikke følger disse instruksene, frasier fabrikanten seg alt ansvar. Ikke nøl med å ta kontakt med nærmeste tekniske assistansesenter hvis du skulle være i tvil eller det skulle oppstå problemer.

8. ALARM KODER



ALARM

Utløsningen av en alarm eller overstigningen av en kritisk sikkerhetsterskel, fører til en visuell varslings på kontrollpanelet og en umiddelbar blokkering av sveisingen.



ADVARSEL

Overstigningen av en sikkerhetsterskel fører til en visuell varslings på kontrollpanelet, men tillater å fortsette sveisingen.

Nedenfor finnes en liste over anleggets alarmer og sikkerhetsgrenser.

 E01	Overtemperatur	 E02	Overtemperatur
 E03	Overtemperatur	 E05	Overstrøm
 E06	Overstrøm effektmodul (Boost)	 E07	Feil i systemet for strømtilførsel av trådtrektermotoren

 E08	Blokkert motor		 E10	Overstrøm effektmodul (Inverter)	
 E11	Konfigurasjonsfeil av anlegget		 E12.1	Kommunikasjonsfeil WF1	
 E13	Kommunikasjonsfeil		 E14.xx	Ugyldig program feilens underkode angir nummeret til slettet job	
 E15	Ugyldig program		 E16.1	Kommunikasjonsfeil RI 1000/2000/3000 (CAN bus)	
 E16.2	Kommunikasjonsfeil RI 3000 (Modbus)		 E16.3	Kommunikasjonsfeil RI 1000/2000	
 E19.1	Konfigurasjonsfeil av anlegget		 E19.2	Konfigurasjonsfeil av anlegget	
 E19.3	Konfigurasjonsfeil av anlegget		 E19.4	Konfigurasjonsfeil av anlegget	
 E19.5	Konfigurasjonsfeil av anlegget		 E19.8	Konfigurasjonsfeil av anlegget	
 E19.9	Konfigurasjonsfeil av anlegget		 E19.10	Konfigurasjonsfeil av anlegget	
 E19.11	Konfigurasjonsfeil av anlegget (WF)		 E22	Kommunikasjonsfeil (DSP)	
 E23	Ødelagt minne (RC)		 E27	Ødelagt minne (RTC)	
 E28	Ødelagt minne (Temperatur lesing)		 E29	Ikke kompatible mål	
 E30	Kommunikasjonsfeil (H.F.)		 E31	Kommunikasjonsfeil (AC/DC)	
 E33.1	Konfigurasjonsfeil av anlegget (LCD 3.5")		 E33.2	Konfigurasjonsfeil av anlegget (LCD 4.7")	
 E38	Underspenning		 E40	Feil i strømførsel av anlegg	
 E41	Overspenning		 E42	Underspenning	
 E43	Mangel på kjølevæske		 E44	Mangel på gass	

 E49	Nødstopbryter (Automasjon og roboter)		 E50	Fastlimt tråd (Automasjon og roboter)	
 E51	Innstillinger ikke støttet (Automasjon og roboter)		 E52	Antikollisjon (Automasjon og roboter)	
 E53	Feil ekstern strømningsbryter (Automasjon og roboter)		 E54	Strømnivå oversteget (Nederste grense)	
 E55	Strømnivå oversteget (Øverste grense)		 E56	Spenningsnivå oversteget (Nederste grense)	
 E57	Spenningsnivå oversteget (Øverste grense)		 E58	Strømningsnivå for gass oversteget (Nederste grense)	
 E59	Strømningsnivå for gass oversteget (Øverste grense)		 E60	Hastighetsgrense oversteget (Nederste grense)	
 E61	Hastighetsgrense oversteget (Øverste grense)		 E62	Strømnivå oversteget (Nederste grense)	
 E63	Strømnivå oversteget (Øverste grense)		 E64	Spenningsnivå oversteget (Nederste grense)	
 E65	Spenningsnivå oversteget (Øverste grense)		 E66	Strømningsnivå for gass oversteget (Nederste grense)	
 E67	Strømningsnivå for gass oversteget (Øverste grense)		 E68	Hastighetsgrense oversteget (Nederste grense)	
 E69	Hastighetsgrense oversteget (Øverste grense)		 E71	Overtemperatur kjølevæske	
 E72	Overstrøm push-pull motor		 E73	Hastighetsgrense tråd oversteget (speed meter)	
 E74	Strømnivå motor 1 oversteget		 E75	Strømnivå motor 2 oversteget	
 E76	Strømningsnivå for kjølevæske oversteget		 E77	Temperaturnivå kjølevæske	
 E78	Aktivt vedlikehold (Automasjon og roboter)		 E80	Mangel på tråd (wire end)	
 E81	Overstrøm (WU-pumpe)		 E82	Kommunikasjonsfeil (WU)	
 E83	Pumpe blokkert		 E99.6	Systemkonfigurasjon alarm	

 E99.7	Systemkonfigurasjon alarm	
 E99.8	Systemkonfigurasjon alarm	
 E99.9	Systemkonfigurasjon alarm	
 E99.10	Systemkonfigurasjon alarm	
 E99.11	Ødelagt minne	
 E99.12	Konfigurasjonsfeil av anlegget	

9. DIAGNOSTIKK OG LØSNINGER

Anlegget kan ikke startes opp (den grønne lysindikatoren tenner ikke)

Årsak	Løsning
» Ingen nettspenning i forsyningsnettet.	» Kontroller og om nødvendig reparer det elektriske anlegget. » Benytt kun kvalifisert personell.
» Defekt kontakt eller elektrisk strømforsyningskabel.	» Skift ut den skadde komponenten. » Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.
» Linjens sikring er gått.	» Skift ut den skadde komponenten.
» Defekt av/på-bryter.	» Skift ut den skadde komponenten. » Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.
» Forbindelsen mellom trådmatervogna og generator feil eller defekt.	» Kontroller at de forskjellige deler i systemet er skikkelig tilkople.
» Defekt elektronikk.	» Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Ingen strøm ved utgangen (anlegget sveiser ikke)

Årsak	Løsning
» Defekt sveisebrennertast.	» Skift ut den skadde komponenten. » Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.
» Overopphetet anlegg (termisk alarm - gul lysindikator lyser).	» Vent til anlegget er avkjølet uten å slå fra strømmen.
» Sidedekslet er åpent eller dørbryteren er defekt.	» Det er nødvendig for operatørens sikkerhet at sidedekslet er lukket under sveisefasene. » Skift ut den skadde komponenten. » Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.
» Feil jordkopling.	» Utfør korrekt jordekopling. » Se avsnittet "Installasjon".
» Nettspenningen er utenfor området (den gule lysindikatoren lyser).	» Tilbakestill nettspenningen innenfor generatorens arbeidsområde. » Utfør enkorrekt kopling av anlegget. » Se avsnittet "Kopling".
» Defekt kontaktor.	» Skift ut den skadde komponenten. » Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.
» Defekt elektronikk.	» Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Feil strømforsyning

Årsak	Løsning
» Feilt valg av prosedyren for sveising eller defekt velger.	» Utfør et korrekt valg av prosedyren sveising.
» Feile parameterinnstillinger og funksjoner i anlegget.	» Utfør en reset på anlegget og tilbakestill parametrene for sveising.

- » Defekt potensiometer/kodeenhet for regulering av strømmen for sveising.
- » Nettspenningen er utenfor området.
- » En fase mangler.
- » Defekt elektronikk.

- » Skift ut den skadde komponenten.
- » Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.
- » Utfør enkorrekt kopling av anlegget.
- » Se avsnittet "Kopling".
- » Utfør enkorrekt kopling av anlegget.
- » Se avsnittet "Kopling".
- » Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Blokkert fremtrekk av tråden

Årsak

- » Defekt sveisebrennertast.
- » Feile eller slitte valser.
- » Defekt trådmater.
- » Sveisebrennerens verneutstyr er skadd.
- » Trådtrekkeren er ikke forsynt med strøm.
- » Floke på spolen.
- » Sveisebrennerens dyse er smeltet (tråden er fast).

Løsning

- » Skift ut den skadde komponenten.
- » Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.
- » Skift ut valsene.
- » Skift ut den skadde komponenten.
- » Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.
- » Skift ut den skadde komponenten.
- » Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.
- » Kontroller koplingen til generatoren.
- » Se avsnittet "Kopling".
- » Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.
- » Løs opp floken på spolen eller skift den ut.
- » Skift ut den skadde komponenten.

Trådens fremtrekk er ikke regelmessig

Årsak

- » Defekt sveisebrennertast.
- » Feile eller slitte valser.
- » Defekt trådmater.
- » Sveisebrennerens verneutstyr er skadd.
- » Koplingen eller valsenes låseenheter er galt justert.

Løsning

- » Skift ut den skadde komponenten.
- » Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.
- » Skift ut valsene.
- » Skift ut den skadde komponenten.
- » Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.
- » Skift ut den skadde komponenten.
- » Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.
- » Løsne koplingen.
- » Øk trykket på valsene.

Instabilitet i buen

Årsak

- » Utilstrekkelig dekkgass.
- » Fuktighet i sveisegassen.
- » Gale sveiseparameterparameter.

Løsning

- » Reguler korrekt gassflyt.
- » Kontroller at diffusereren og gassmunnstykket i sveisebrenneren er i god tilstand.
- » Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet.
- » Forsikre deg om at gassforsyningsanlegget alltid er i god funksjonstilstand.
- » Utfør en nøyaktig kontroll av anlegget for sveising.
- » Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Altfor mye sprut

Årsak	Løsning
» Gal buelengde.	» Reduser avstanden mellom elektroden og stykket.
	» Reduser sveisespenningen.
» Gale sveiseparameterparameter.	» Reduser sveisestrømmen.
» Utilstrekkelig dekkgass.	» Reguler korrekt gassflyt.
	» Kontroller at diffusereren og gassmunnstykket i sveisebrenneren er i god tilstand.
» Gal buedynamikk.	» Øk kretsens induktive verdi.
» Gal modus for utførelse av sveising.	» Reduser sveisebrennerens vinkel.

Utilstrekkelig hullslåing

Årsak	Løsning
» Gal modus for utførelse av sveising.	» Senk kjørehastigheten under sveising.
» Gale sveiseparameterparameter.	» Øk sveisestrømmen.
» Feil elektrode.	» Bruk en elektrode med mindre diameter.
» Gal forberedelse av kantene.	» Øk riflenes åpning.
» Feil jordkopling.	» Utfør korrekt jordekopling.
	» Se avsnittet "Installasjon".
» Stykkene som skal sveises for stor.	» Øk sveisestrømmen.

Inkludering av slagg

Årsak	Løsning
» Utilstrekkelig fjerning av slagg.	» Utfør en nøyaktig rengjøring av stykkene før du utfører sveisingen.
» Elektrodens diameter er altfor stor.	» Bruk en elektrode med mindre diameter.
» Gal forberedelse av kantene.	» Øk riflenes åpning.
» Gal modus for utførelse av sveising.	» Reduser avstanden mellom elektroden og stykket.
	» La fremgangen skje regelmessig under alle fasene i sveising.

Inkluderinger av wolfram

Årsak	Løsning
» Gale sveiseparameterparameter.	» Reduser sveisestrømmen.
	» Bruk en elektrode med en større diameter.
» Feil elektrode.	» Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet.
	» Utfør en korrekt sliping av elektroden.
» Gal modus for utførelse av sveising.	» Unngå kontakt mellom elektroden og sveisebadet.

Blåsing

Årsak	Løsning
» Utilstrekkelig dekkgass.	» Reguler korrekt gassflyt.
	» Kontroller at diffusereren og gassmunnstykket i sveisebrenneren er i god tilstand.

Klebing

Årsak	Løsning
» Gal buelengde.	» Øk avstanden mellom elektroden og stykket.
	» Øk sveisespenningen.
» Gale sveiseparameterparameter.	» Øk sveisestrømmen.
	» Øk sveisespenningen.
» Gal modus for utførelse av sveising.	» Still sveisebrenneren mere i vinkel.
» Stykkene som skal sveises for stor.	» Øk sveisestrømmen.
	» Øk sveisespenningen.
» Gal buedynamikk.	» Øk kretsens induktive verdi.

Sidekutt

Årsak

- » Gale sveiseparameterparameter.
- » Gal buelengde.
- » Gal modus for utførelse av sveising.
- » Utilstrekkelig dekkgass.

Løsning

- » Reduser sveisestrømmen.
- » Bruk en elektrode med mindre diameter.
- » Reduser avstanden mellom elektroden og stykket.
- » Reduser sveisespenningen.
- » Senk oscillasjonshastigheten sidestilt ved påfylling.
- » Senk kjørehastigheten under sveising.
- » Bruk gass som er egnet til materialene som skal sveises.

Oksidering

Årsak

- » Utilstrekkelig dekkgass.

Løsning

- » Reguler korrekt gassflyt.
- » Kontroller at diffusereren og gassmunnstykket i sveisebrenneren er i god tilstand.

Porøsitet

Årsak

- » Nærvær av fett, malerfarge, rust eller skitt på stykkene som skal sveises.
- » Nærvær av fett, malerfarge, rust eller skitt på materialene.
- » Der er fukt i støttematerialene.
- » Gal buelengde.
- » Fuktighet i sveisegassen.
- » Utilstrekkelig dekkgass.
- » Altfor hurtig overgang til fast form av sveisebadet.

Løsning

- » Utfør en nøyaktig rengjøring av stykkene før du utfører sveisingen.
- » Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet.
- » Forsikre deg om at materialene alltid er i perfekt brukstilstand.
- » Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet.
- » Forsikre deg om at materialene alltid er i perfekt brukstilstand.
- » Reduser avstanden mellom elektroden og stykket.
- » Reduser sveisespenningen.
- » Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet.
- » Forsikre deg om at gassforsyningsanlegget alltid er i god funksjonstilstand.
- » Reguler korrekt gassflyt.
- » Kontroller at diffusereren og gassmunnstykket i sveisebrenneren er i god tilstand.
- » Senk kjørehastigheten under sveising.
- » Utfør en forvarming av stykkene som skal sveises.
- » Øk sveisestrømmen.

Krakelering på grunn av kulde

Årsak

- » Gale sveiseparameterparameter.
- » Nærvær av fett, malerfarge, rust eller skitt på stykkene som skal sveises.
- » Nærvær av fett, malerfarge, rust eller skitt på materialene.
- » Gal modus for utførelse av sveising.
- » Stykkene som skal sveises har ulike karakteristikk.

Løsning

- » Reduser sveisestrømmen.
- » Bruk en elektrode med mindre diameter.
- » Utfør en nøyaktig rengjøring av stykkene før du utfører sveisingen.
- » Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet.
- » Forsikre deg om at materialene alltid er i perfekt brukstilstand.
- » Utfør korrekte funksjoner for den type av skjøter som skal sveises.
- » Utfør smøring før du utfører sveiseprosedyren.

Krakelering på grunn av kjølighet

Årsak

- » Der er fukt i støttematerialene.
- » Spesiell geometri i punktet som skal sveises.

Løsning

- » Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet.
- » Forsikre deg om at materialene alltid er i perfekt brukstilstand.
- » Utfør en forvarming av stykkene som skal sveises.
- » Utfør en ettervarming.
- » Utfør korrekte funksjoner for den type av skjøter som skal sveises.

10. TEKNISK SPESIFIKASJON

Elektriske egenskaper URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Strømforsyningsspenning U1 (50/60 Hz)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	mΩ
Treg linjesikring	25	A
Kommunikasjonsbuss	DIGITAL	
Maksimal effekt absorbert (MMA)	16.9	kVA
Maksimal effekt absorbert (MMA)	16.1	kW
Maksimal effekt absorbert (TIG)	12.6	kVA
Maksimal effekt absorbert (TIG)	12.1	kW
Maksimal effekt absorbert (MIG/MAG)	16.1	kVA
Maksimal effekt absorbert (MIG/MAG)	15.3	kW
Effektforbruk i inaktiv status **	50	W
Effektfaktor (PF)	0.95	
Yteevne (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Maksimal absorbert strøm I1max	24.4	A
Absorbert strøm I1	18.9	A
Reguleringsområde	3-400	A
Tomgangsspenning Uo	73	Vdc

** Se kapittelet "MINIMUMSKONFIGURASJON FOR IDLE POWER"

* Dette utstyr er i overensstemmelse med EN / IEC 61000-3-11.

* Dette utstyr samsvarer med EN / IEC 61000-3-12 hvis maximum tillatt nettimpedanse ved grensesnittpunktet til offentlig nett (felles koplingspunkt, pcc) er mindre eller lik "zmax" fastsatt verdi. Hvis det koples til et offentlig lavspenningssystem, er det installatørens eller utstyrets brukers ansvar, ved å konsultere operatøren av forsyningsnettverket om nødvendig, at utstyret kan tilkoples.

Arbeidssyklus URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Arbeidssyklus MIG/MAG (40°C)	3x400	
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Arbeidssyklus MIG/MAG (25°C)		
(X=100%)	400	A
Arbeidssyklus TIG (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Arbeidssyklus TIG (25°C)		
(X=100%)	400	A
Arbeidssyklus MMA (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Arbeidssyklus MMA (25°C)		
(X=100%)	400	A

NO

Fysiske egenskaper URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)			U.M.
Vernegrad IP	IP23S		
Isoleringsklasse	H		
Mål (lxdxh)	690x290x510		mm
Vekt	35.2		Kg
Strømkabelseksjonen	4x4		mm ²
Lengde på nettkabel	5		m
Produksjonsnormer	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015		

Elektriske egenskaper URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
Strømforsyningsspenning U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)		Vac
Zmax (@PCC) *	57	57		mΩ
Treg linjesikring	45	25		A
Kommunikasjonsbuss	DIGITAL	DIGITAL		
Maksimal effekt absorbert (MMA)	17.4	16.9		kVA
Maksimal effekt absorbert (MMA)	16.5	16.1		kW
Maksimal effekt absorbert (TIG)	13.0	12.6		kVA
Maksimal effekt absorbert (TIG)	12.4	12.1		kW
Maksimal effekt absorbert (MIG/MAG)	16.5	16.1		kVA
Maksimal effekt absorbert (MIG/MAG)	15.7	15.3		kW
Effektforbruk i inaktiv status **	50	50		W
Effektfaktor (PF)	0.95	0.95		
Yteevne (μ)	87	88		%
Cos φ	0.99	0.99		
Maksimal absorbert strøm I1max	43.7	24.4		A
Absorbert strøm I1	33.8	18.9		A
Reguleringsområde	3-400	3-400		A
Tomgangsspenning Uo	73	73		Vdc

** Se kapittelet "MINIMUMSKONFIGURASJON FOR IDLE POWER"

* Dette utstyr er i overensstemmelse med EN / IEC 61000-3-11.

* Dette utstyr samsvarer med EN / IEC 61000-3-12 hvis maximum tillatt nettimpedanse ved grensesnittpunktet til offentlig nett (felles koplingspunkt, pcc) er mindre eller lik "zmax" fastsatt verdi. Hvis det koples til et offentlig lavspenningssystem, er det installatørens eller utstyrets brukers ansvar, ved å konsultere operatøren av forsyningsnettverket om nødvendig, at utstyret kan tilkoples.

Arbeidssyklus URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
	3x230	3x400		
Arbeidssyklus MIG/MAG (40°C)				
(X=60%)	400	400		A
(X=100%)	360	360		A
Arbeidssyklus MIG/MAG (25°C)				
(X=100%)	400	400		A
Arbeidssyklus TIG (40°C)				
(X=60%)	400	400		A
(X=100%)	360	360		A
Arbeidssyklus TIG (25°C)				
(X=100%)	400	400		A
Arbeidssyklus MMA (40°C)				
(X=60%)	400	400		A
(X=100%)	360	360		A
Arbeidssyklus MMA (25°C)				
(X=100%)	400	400		A

Fysiske egenskaper URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
Vernegrad IP	IP23S			
Isoleringsklasse	H			
Mål (lxdxh)	690x290x510			mm
Vekt	36.2			Kg
Strømkabelseksjonen	4x6			mm ²
Lengde på nettkabel	5			m
Produksjonsnormer	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015			

Elektriske egenskaper URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)				U.M.
Strømforsyningsspenning U1 (50/60 Hz)	3x400 (±15%)			Vac
Zmax (@PCC) *	49			mΩ
Treg linjesikring	30			A
Kommunikasjonsbuss	DIGITAL			
Maksimal effekt absorbert (MMA)	23.6			kVA
Maksimal effekt absorbert (MMA)	22.5			kW
Maksimal effekt absorbert (TIG)	18.2			kVA
Maksimal effekt absorbert (TIG)	17.4			kW
Maksimal effekt absorbert (MIG/MAG)	22.9			kVA
Maksimal effekt absorbert (MIG/MAG)	21.9			kW
Effektforbruk i inaktiv status **	50			W
Effektfaktor (PF)	0.95			
Yteevne (μ)	88			%
Cos φ	0.99			
Maksimal absorbert strøm I1max	33			A
Absorbert strøm I1	23.9			A
Reguleringsområde	3-500			A
Tomgangsspenning Uo	73			Vdc

****Se kapittelet "MINIMUMSKONFIGURASJON FOR IDLE POWER"**

***Dette utstyr er i overensstemmelse med EN / IEC 61000-3-11.**

***Dette utstyr samsvarer med EN / IEC 61000-3-12 hvis maximum tillatt nettimpedanse ved grensesnittpunktet til offentlig nett (felles koplingspunkt, pcc) er mindre eller lik "zmax" fastsatt verdi. Hvis det koples til et offentlig lavspenningssystem, er det installatørens eller utstyrets brukers ansvar, ved å konsultere operatøren av forsyningsnettverket om nødvendig, at utstyret kan tilkoples.**

Arbeidssyklus URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		3x400	U.M.
Arbeidssyklus MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Arbeidssyklus MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Arbeidssyklus TIG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Arbeidssyklus TIG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Arbeidssyklus MMA (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Arbeidssyklus MMA (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Fysiske egenskaper URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)			U.M.
Vernegrad IP		IP23S	
Isoleringsklasse		H	
Mål (lxdxh)		690x290x510	mm
Vekt		37	Kg
Strømkabelseksjonen		4x4	mm ²
Lengde på nettkabel		5	m
Produksjonsnormer		EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Elektriske egenskaper URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)			U.M.
Strømforsyningsspenning U ₁ (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)	V _{ac}
Z _{max} (@PCC) *	16.9	49	mΩ
Treg linjesikring	63	30	A
Kommunikasjonsbuss	DIGITAL	DIGITAL	
Maksimal effekt absorbert (MMA)	24.5	23.6	kVA
Maksimal effekt absorbert (MMA)	23.3	22.5	kW
Maksimal effekt absorbert (TIG)	18.9	18.2	kVA
Maksimal effekt absorbert (TIG)	18.0	17.4	kW
Maksimal effekt absorbert (MIG/MAG)	23.9	22.9	kVA
Maksimal effekt absorbert (MIG/MAG)	22.7	21.9	kW
Effektforbruk i inaktiv status **	50	50	W
Effektfaktor (PF)	0.95	0.95	
Yteevne (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Maksimal absorbert strøm I _{1max}	60.3	33	A
Absorbert strøm I ₁	42.4	23.9	A
Reguleringsområde	3-500	3-500	A
Tomgangsspenning U ₀	73	73	V _{dc}

** Se kapittelet "MINIMUMSKONFIGURASJON FOR IDLE POWER"

* Dette utstyr er i overensstemmelse med EN / IEC 61000-3-11.


* Dette utstyr samsvarer med EN / IEC 61000-3-12 hvis maximum tillatt nettimpedanse ved grensesnittpunktet til offentlig nett (felles koplingspunkt, pcc) er mindre eller lik "z_{max}" fastsatt verdi. Hvis det koples til et offentlig lavspenningssystem, er det installatørens eller utstyrets brukers ansvar, ved å konsultere operatøren av forsyningsnettverket om nødvendig, at utstyret kan tilkoples.

Arbeidssyklus URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)		3x230	3x400	U.M.
Arbeidssyklus MIG/MAG (40°C)				
(X=50%)		500	500	A
(X=60%)		470	470	A
(X=100%)		420	420	A
Arbeidssyklus MIG/MAG (25°C)				
(X=80%)		500	500	A
(X=100%)		470	470	A
Arbeidssyklus TIG (40°C)				
(X=50%)		500	500	A
(X=60%)		470	470	A
(X=100%)		420	420	A
Arbeidssyklus TIG (25°C)				
(X=80%)		500	500	A
(X=100%)		470	470	A
Arbeidssyklus MMA (40°C)				
(X=50%)		500	500	A
(X=60%)		470	470	A
(X=100%)		420	420	A
Arbeidssyklus MMA (25°C)				
(X=75%)		500	-	A
(X=80%)		-	500	A
(X=100%)		470	470	A

Fysiske egenskaper URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)		U.M.
Vernegrad IP	IP23S	
Isoleringsklasse	H	
Mål (lxdxh)	690x290x510	mm
Vekt	39.5	Kg
Strømkabelseksjonen	4x6	mm ²
Lengde på nettkabel	5	m
Produksjonsnormer	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

MINIMUMSKONFIGURASJON FOR IDLE POWER

Generatoren + Fjernkontroll + Robotisk trådmater

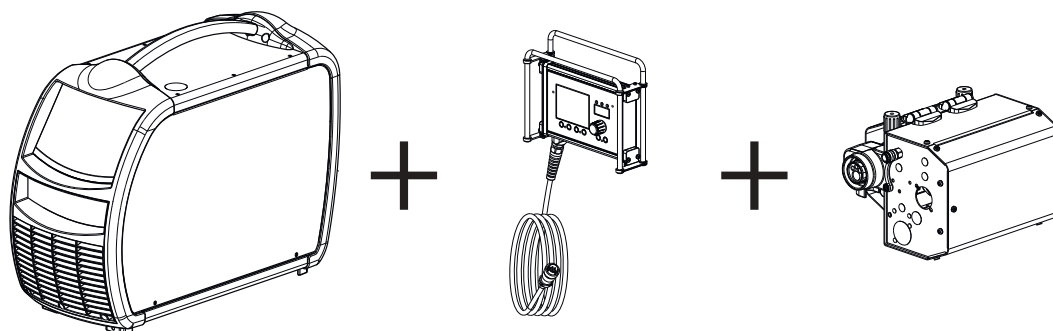


11. DATASKILT

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
     		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
	---	3A/20.0V - 400A/36.0V		
	U ₀	X (40°C)	60%	100%
	73V	I ₂	400A	360A
		U ₂	36.0V	34.4V
	---	3A/10.0V - 400A/20.0V		
	U ₀	X (40°C)	60%	100%
	73V	I ₂	400A	360A
		U ₂	26.0V	24.4V
	---	3A/14.0V - 400A/34.0V		
	U ₀	X (40°C)	60%	100%
	73V	I ₂	400A	360A
		U ₂	34.0V	32.0V
		U₁ 400V	I_{1max} 24.4A	I_{1eff} 18.9A
IP 23 S			  	
 				

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY																						
URANOS NX 4000 PSR			N°																			
  		<table border="1"><tr><td>EN IEC</td><td>60974-1/A1:2019</td></tr><tr><td></td><td>60974-10/A1:2015 Class A</td></tr></table>			EN IEC	60974-1/A1:2019		60974-10/A1:2015 Class A														
EN IEC	60974-1/A1:2019																					
	60974-10/A1:2015 Class A																					
<table border="1"><tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">---</td><td colspan="3">3A/20.0V - 400A/36.0V</td></tr><tr><td>X (40°C)</td><td></td><td>60%</td><td>100%</td></tr><tr><td>U₀</td><td>I₂</td><td>400A (400A)</td><td>360A (360A)</td></tr><tr><td>S</td><td>73V</td><td>U₂</td><td>36.0V (36.0V)</td><td>34.4V (34.4V)</td></tr></table>						---	3A/20.0V - 400A/36.0V			X (40°C)		60%	100%	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)	S	73V	U₂	36.0V (36.0V)	34.4V (34.4V)
	---	3A/20.0V - 400A/36.0V																				
		X (40°C)		60%			100%															
		U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)																	
S	73V	U₂	36.0V (36.0V)	34.4V (34.4V)																		
<table border="1"><tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">---</td><td colspan="3">3A/10.0V - 400A/20.0V</td></tr><tr><td>X (40°C)</td><td></td><td>60%</td><td>100%</td></tr><tr><td>U₀</td><td>I₂</td><td>400A (400A)</td><td>360A (360A)</td></tr><tr><td>S</td><td>73V</td><td>U₂</td><td>26.0V (26.0V)</td><td>24.4V (24.4V)</td></tr></table>						---	3A/10.0V - 400A/20.0V			X (40°C)		60%	100%	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)	S	73V	U₂	26.0V (26.0V)	24.4V (24.4V)
	---	3A/10.0V - 400A/20.0V																				
		X (40°C)		60%			100%															
		U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)																	
S	73V	U₂	26.0V (26.0V)	24.4V (24.4V)																		
<table border="1"><tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">---</td><td colspan="3">3A/14.0V - 400A/34.0V</td></tr><tr><td>X (40°C)</td><td></td><td>60%</td><td>100%</td></tr><tr><td>U₀</td><td>I₂</td><td>400A (400A)</td><td>360A (360A)</td></tr><tr><td>S</td><td>73V</td><td>U₂</td><td>34.0V (34.0V)</td><td>32.0V (32.0V)</td></tr></table>						---	3A/14.0V - 400A/34.0V			X (40°C)		60%	100%	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)	S	73V	U₂	34.0V (34.0V)	32.0V (32.0V)
	---	3A/14.0V - 400A/34.0V																				
		X (40°C)		60%			100%															
		U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)																	
S	73V	U₂	34.0V (34.0V)	32.0V (32.0V)																		
<table border="1"><tr><td></td><td>U₁ 400V(230V)</td><td>I_{1max} 24.4A(43.7A)</td><td colspan="2">I_{1eff} 18.9A(33.8A)</td></tr><tr><td>IP 23 S</td><td></td><td></td><td colspan="2"> MADE IN ITALY </td></tr></table>						U₁ 400V(230V)	I_{1max} 24.4A(43.7A)	I_{1eff} 18.9A(33.8A)		IP 23 S			   MADE IN ITALY 									
	U₁ 400V(230V)	I_{1max} 24.4A(43.7A)	I_{1eff} 18.9A(33.8A)																			
IP 23 S			   MADE IN ITALY 																			

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 5000 PSR			N°	
 		60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V		
	U₀	X (40°C)	50%	60%
	73V	I₂	500A	470A
		U₂	40.0V	38.8V
			100%	420A
			36.8V	
				
---		3A/10.0V - 500A/30.0V		
	U₀	X (40°C)	50%	60%
	30V	I₂	500A	470A
		U₂	30.0V	28.8V
			100%	420A
			26.8V	
				
---		3A/14.0V - 500A/39.0V		
	U₀	X (40°C)	50%	60%
	73V	I₂	500A	470A
		U₂	39.0V	37.5V
			100%	420A
			35.0V	
				
U₁ 400V		I_{1max} 33A		I_{1eff} 23.9A
IP 23 S				  
 				

  VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 5000 PSR			N°	
		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		60974-3:2019
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V		
	U ₀	X (40°C)	50%	60%
	73V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)
		U ₂	40.0V (40.0V)	38.8V (38.8V)
				100%
				420A (420A)
				36.8V (36.8V)
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V		
	U ₀	X (40°C)	50%	60%
	30V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)
		U ₂	30.0V (30.0V)	28.8V (28.8V)
				100%
				420A (420A)
				26.8V (26.8V)
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V		
	U ₀	X (40°C)	50%	60%
	73V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)
		U ₂	39.0V (39.0V)	37.5V (37.5V)
				100%
				420A (420A)
				35.0V (35.0V)
 U₁ 400V(230V) I_{1max} 33A(60.3A) I_{1eff} 23.9A(42.4A)				
IP 23 S				

12. BESKRIVELSE INFORMASJONSSKILT

1		2			
3		4			
5	6				
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
18	19	20	21		
22			  		

MADE IN ITALY



CE EU-samsvarserklæring
EAC EAC-samsvarserklæring
UKCA UKCA-samsvarserklæring

- 1 Produksjonsmerke
- 2 Navn og adresse til produsenten
- 3 Apparatmodell
- 4 Serienummer
XXXXXXXXXXXXX Produksjonsår
- 5 Symbol for type sveisemaskin
- 6 Henvisning til konstruksjonsstandarder
- 7 Symbol for sveiseprosessen
- 8 Symbol for sveisemaskiner egnet for drift i miljøer med økt risiko for elektrisk støt
- 9 Symbol for sveisestrøm
- 10 Nominell tomgangsspenning
- 11 Område for maksimal og minimum nominell sveisestrøm og tilsvarende konvensjonell belastningsspenning
- 12 Symbol for arbeidssyklus
- 13 Symbol for nominell sveisestrøm
- 14 Symbol for nominell sveisespenning
- 15 Verdier for arbeidssyklus
- 16 Verdier for arbeidssyklus
- 17 Verdier for arbeidssyklus
- 15A Verdier for nominell sveisestrøm
- 16A Verdier for nominell sveisestrøm
- 17A Verdier for nominell sveisestrøm
- 15B Verdier for konvensjonell belastningsspenning
- 16B Verdier for konvensjonell belastningsspenning
- 17B Verdier for konvensjonell belastningsspenning
- 18 Symbol for strømforsyning
- 19 Nominell forsyningsspenning
- 20 Maksimal nominell strøm
- 21 Maksimal effektiv strøm
- 22 Beskyttelsesgrad

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Rakentaja

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.

Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY

Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

vakuuttaa omalla vastuullaan, että seuraava tuote:

URANOS NX 4000 PSR	55.03.073
URANOS NX 4000 PSR	55.03.075
URANOS NX 5000 PSR	55.03.074
URANOS NX 5000 PSR	55.03.076

on seuraavien EU-direktiivien mukainen:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE

2014/30/EU EMC DIRECTIVE

2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

2019/1784/EU EcoDesign

2009/125/EU EcoDesign

ja että seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu:

EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Asiakirjat, jotka todistavat direktiivien noudattamisen, pidetään saatavilla tarkastuksia varten edellä mainitulla valmistajalla.

Jokainen korjaus tai muutos ilman voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.:n antamaa lupaa tekee tästä ilmoituksesta pätemättömän.

Onara di Tombolo, 03/11/2025

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.



Mirco Frasson



Ivo Bonello

Managing Directors

FI

SISÄLLYS

1. VAROITUS.....	541
1.1 Työskentelytila	541
1.2 Käyttäjän ja ulkopuolisten henkilöiden suojaaminen	541
1.3 Suojautuminen höyryiltä ja kaasuilta	542
1.4 Tulipalon tai räjähdysen ehkäisy.....	543
1.5 Kaasupullojen turvallinen käyttö.....	543
1.6 Suojaus sähköiskulta	543
1.7 Sähkömagneettiset kentät ja häiriöt.....	544
1.8 IP-luokitus.....	545
1.9 Loppukäsittely	545
2. ASENNUS	545
2.1 Nosto, kuljetus ja purkaus.....	545
2.2 Laitteen sijoitus.....	546
2.3 Kytkeä.....	546
2.4 Käyttöönotto	546
3. LAITTEEN ESITTELY.....	550
3.1 Takapaneeli.....	550
3.2 Liitäntäpaneeli	550
3.3 Etuohjauspaneeli RC 350.....	551
3.4 Etuohjauspaneeli.....	552
4. LAITTEIDEN KÄYTTÖ	552
4.1 Käynnistysnäyttö.....	552
4.2 Valmiustilan näyttö	552
4.3 Päänäyttö	553
4.4 MMA-prosessin päänäyttö	553
4.5 TIG -prosessin päänäyttö	554
4.6 MIG/MAG -prosessin päänäyttö.....	555
4.7 Ohjelmanäyttö	559
5. SETUP.....	560
5.1 Set up ja parametrien säätö	560
5.2 Parametrien erityiset käyttötoimenpiteet.....	571
6. LISÄVARUSTEET	575
7. HUOLTO	576
7.1 Suorita seuraavat määräaikaisten tarkastukset virtalähteelle	576
7.2 Räspundere	576
8. HÄLYTYSKOODIT	576
9. VIANMÄÄRITYS JA RATKAISUT.....	579
10. TEKNISET OMINAISUUDET	583
11. ARVOKILPI	589
12. KILVEN SISÄLTÖ.....	590
13. KYTKENTAKAAVIO.....	645
14. LIITTIMET.....	649
15. VARAOSALUETTELO	651
16. ASENNUS KIT/LISÄVARUSTEET	663

SYMBOLIT



Varoitus



Kiellot



Velvoitteet



Yleisiä viitteitä

1. VAROITUS



Ennen työskentelyä laitteella, varmista että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän käyttöohjeen sisällön.

Älä tee muutoksia tai huoltotoimenpiteitä, joita ei ole kuvattu tässä ohjeessa. Valmistajaa ei voida pitää syyllisenä henkilö- tai omaisuusvahinkoihin, jotka aiheutuvat tämän materiaalin huolimattomasta lukemisesta tai virheellisestä soveltamisesta.

Säilytä käyttöohjeet aina laitteen käyttöpaikassa. Noudata käyttöohjeiden lisäksi voimassa olevia paikallisia tapaturmantorjuntaa ja ympäristön suojelua koskevia yleisiä määräyksiä ja sääntöjä.

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.:n pidättää oikeuden tehdä muutoksia ohjeeseen ilman eri ilmoitusta.

Tätä käyttöohjetta ei saa kääntää vieraalle kielelle, muuttaa tai kopioida ilman **voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.**:n antamaa kirjallista lupaa.

Esitetty tieto on äärimmäisen tärkeää sekä välttämätöntä takuiden soveltamiselle.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, mikäli laitteen käyttäjä ei ole noudattanut annettuja ohjeita.



Kaikkien laitteen käyttöönottoon, käyttöön, huoltoon ja korjaukseen osallistuvien henkilöiden tulee:

- omata asianmukainen pätevyys
- omata hitsauksessa tarvittavat taidot
- lukea nämä käyttöohjeet kokonaan ja noudattaa niitä tarkasti

Käänny ammattitaitoisen henkilön puoleen epäselvissä tapauksissa sekä koneen käyttöön liittyvissä ongelmissa, myös sellaisissa tapauksissa, joihin näissä ohjeissa ei ole viitattu.

1.1 Työskentelytila



Kaikkia laitteita tulee käyttää ainoastaan siihen käyttöön, mihin ne on tarkoitettu, niiden arvokilvessä ja/tai tässä käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaisesti, noudattaen kansallisia ja kansainvälisiä turvallisuusdirektiivejä. Kaikki muu käyttö katsotaan sopimattomaksi ja vaaralliseksi, eikä valmistaja vastaa virheellisestä käytöstä johtuvista vahingoista.



Tämä laite on suunniteltu vain ammattimaiseen käyttöön teollisessa ympäristössä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että laitetta on käytetty kotitaloudessa.



Laitetta tulee käyttää tiloissa, joiden lämpötila on -10°C ja +40°C välillä (+14°F... +104°F).

Laitetta tulee kuljettaa ja varastoida tiloissa, joiden lämpötila on -25°C ja +55°C välillä (-13°F... 131°F).

Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joissa on pölyä, happoja, kaasuja tai muita syövyttäviä aineita.

Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joiden suhteellinen kosteus on yli 50%, 40°C:ssa (104°F).

Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joiden suhteellinen kosteus on yli 90%, 20°C:ssa (68°F).

Laitetta tulee käyttää korkeintaan 2000m (6500 jalkaa) merenpinnan yläpuolella.



Laitteistoa ei saa käyttää putkien sulattamiseen.

Laitetta ei saa käyttää akkujen ja/tai varaajien lataamiseen.

Laitetta ei saa käyttää moottorien käynnistämiseen.

1.2 Käyttäjän ja ulkopuolisten henkilöiden suojaaminen



Hitsausprosessissa muodostuu haitallisia säteily-, melu-, lämpö- ja kaasupurkauksia. Aseta palonkestävä väliseinä suojaamaan hitsausaluetta säteilystä, kipinöistä ja hehkuvilta kuona-aineilta. Neuvo muita läheisyydessä olevia henkilöitä välttämään katsomasta hitsausta ja suojautumaan valokaaren säteilystä tai sulametallilta.



Pukeudu suojavaatteisiin suojataksesi ihosi säteilyltä, roiskeilta tai sulalta metallilta. Työvaatteiden tulee peittää koko keho ja niiden tulee olla:

- ehjät ja hyväkuntoiset
- palonkestävät
- eristävät ja kuivat
- kehonmyötäiset, ilman käänteitä



Käytä aina standardin mukaisia, kestäviä ja vedenpitäviä jalkineita.



Käytä aina standardin mukaisia, kuumalta ja sähköön aiheuttamilta vaaroilta suojaavia käsineitä.



Käytä silmien suojana hitsausmaskia tai muuta sopivaa suojaa (vähintään NR10 tai enemmän).



Käytä aina sivusuojilla varustettuja suojalaseja, varsinkin poistettaessa hitsauskuonaa mekaanisesti tai käsin.



Älä käytä piilolinssejä!



Käytä kuulonsuojaimia jos hitsaustapahtuma aiheuttaa melun kohoamisen haitalliselle tasolle. Jos melutaso ylittää lain asettaman ylärajan, eristä työskentelyalue ja varmista että alueelle tulevat henkilöt käyttävät kuulonsuojaimia.



Sivupaneelit on pidettävä aina suljettuina hitsaustoimenpiteiden aikana. Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Estä käsien, hiusten, vaatteiden ja työvälineiden kosketus liikkuviin osiin, kuten: puhaltimet, hammaspyörät, rullat ja akselit, lankakelat. Älä käytä hammaspyöriä langansyöttölaitteen allessa toiminnassa. Langansyöttöyksikön suojalaitteiden poistaminen on erittäin vaarallista eikä valmistaja vastaa tästä aiheutuvista henkilö- tai esinevahingoista.



Pidä kasvot loitolla mig/mag polttimesta langan syötön ja ohjauksen ajan. Ulostuleva lanka voi aiheuttaa vakavia vammoja käsiin, kasvoihin ja silmiin.



Älä koske juuri hitsattuja kappaleita, kuumuus voi aiheuttaa vakavia palovammoja tai -haavoja.



Noudata edelläkuvattuja varotoimenpiteitä myös hitsauksen jälkeisissä toimenpiteissä, sillä jäähtyvistä työkaluista saattaa irrota kuonaa.



Tarkista, että poltin on jäähtynyt ennen huolto- tai työskentelytoimenpiteiden aloittamista.



Tarkista, että jäähdytysyksikkö on sammutettu ennen kuin irrotat jäähdytysnesteen syöttö- ja takaisinvirtausletkut. Ulostuleva kuuma neste voi aiheuttaa vakavia palovammoja tai -haavoja.



Pidä ensiapupakkaus aina lähettyvillä.
Älä aliarvioi palovammojen tai muiden loukkaantumisten mahdollisuutta.



Ennen kuin poistut työpaikalta, varmista työskentelyalueen turvallisuus henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi.

1.3 Suojautuminen höyryiltä ja kaasuilta



Hitsauksen muodostamat savut, kaasut ja pölyt voivat olla terveydelle haitallisia.
Hitsauksen aikana muodostuneet höyryt saattavat määrättyissä olosuhteissa aiheuttaa syöpää tai vahingoittaa sikiötä raskauden aikana.

- Pidä kasvot loitolla hitsauksessa muodostuneista kaasuista ja höyryistä.
- Järjestä kunnollinen ilmanvaihto, joko luonnollinen tai koneellinen, työskentelytilaan.
- Jos ilmanvaihto ei ole riittävä, on käytettävä kaasunsuodattimin varustettuja hengityksensuojaimia.
- Ahtaissa tiloissa hitsattaessa tulisi työtoverin valvoa hitsaustyötä ulkopuolelta.
- Älä käytä happea ilmanvaihtoon.
- Varmista ilmanvaihdon tehokkuus tarkistamalla säännöllisesti, ettei myrkyllisten kaasujen määrä ylitä turvallisuussäännöksissä esitettyä rajaa.
- Muodostuneiden höyryjen määrä ja vaarallisuus voidaan määritellä käytettävän perusmateriaalin, lisäaineen, sekä hitsattavien kappaleiden puhdistukseen ja rasvanpoistoon mahdollisesti käytettyjen aineiden perusteella. Noudata huolellisesti valmistajan ohjeita ja vastaavia teknisiä tietoja.
- Älä hitsaa tiloissa, joissa käytetään rasvanpoisto- tai maaliaineita.
- Sijoita kaasupullot avoimiin tiloihin tai paikkaan, jossa on hyvä ilmankierto.

1.4 Tulipalon tai räjähdysten ehkäisy



Hitsausprosessi saattaa aiheuttaa tulipalon ja/tai räjähdysten.

- Tyhjennä työalue ja ympäristö kaikesta tulenarasta tai palo-herkästä materiaalista ja esineistä.
- Helposti syttyvien materiaalien tulee olla vähintään 11 metrin (35 jalkaa) etäisyydellä hitsaustilasta, tai asianmukaisesti suojattuina.
- Kipinät ja hehkuvat hiukkaset voivat helposti sinkoutua ympäristöön myös pienistä aukoista. Varmista tarkoin henkilöiden ja esineiden turvallisuus.
- Älä hitsaa paineistettujen säiliöiden päällä tai läheisyydessä.
- Älä tee hitsaustöitä säiliössä tai putkessa. Ole erittäin tarkkana hitsatessasi putkia ja säiliöitä, myös silloin, kun ne ovat avoimia, tyhjennettyjä ja hyvin puh-distettuja. Kaasun, polttoaineen, öljyn tai muiden vastaavien aineiden jäännökset voivat aiheuttaa räjähdyksiä.
- Älä hitsaa tilassa, jonka ilmapiirissä on pölyjä, kaasuja tai räjähdysalttiita höyryjä.
- Tarkista hitsaustapahtuman päätteeksi, ettei jännitteinen piiri pääse vahingossa koskettamaan maadoituspiiriin kytkettyjä osia.
- Sijoita tulensammutusmateriaali lähelle työaluetta.

1.5 Kaasupullojen turvallinen käyttö



Suojakaasupullot sisältävät paineenalaista kaasua ja voivat räjähtää huonoissa kuljetus-, säilytys- ja käyttöolosuhteissa.

- Kaasupullot tulee kiinnittää pystyasentoon seinälle tai muuhun telineeseen, jotta ne olisivat suojattuina kaatumiselta ja mekaanisilta iskuilta.
- Suojakuvun on aina oltava suljettuna kun pulloa siirretään, kun se otetaan käyttöön ja kun hitsaustoimenpiteet ovat päättyneet.
- Suojaa kaasupullot suoralta auringonsäteilyltä, äkillisiltä lämpötilanmuutoksilta, sekä erittäin korkeilta tai alhaisilta lämpötiloilta. Älä sijoita kaasupulloja erittäin korkeisiin tai alhaisiin lämpötiloihin.
- Kaasupullot eivät saa joutua kosketuksiin liekkien, sähkökaarien, polttimien tai elektrodinpitimien, eikä hitsauksen muodostamien hehkuvien säteiden kanssa.
- Pidä kaasupullot etäällä hitsauspiiristä sekä kaikista muista virtapiireistä.
- Pidä kasvosi etäällä kaasun ulostulopisteestä kaasupullon venttiiliä avattaessa.
- Sulje venttiili aina työskentelyn päätyttyä.
- Älä koskaan hitsaa paineenalaisen kaasun säiliötä.
- Älä ikinä kytkä paineilmapulloa suoraan laitteen paineenalennusventtiiliin! Paine saattaa ylittää paineenalennusventtiilin kapasiteetin ja aiheuttaa räjähdysten!

1.6 Suojaus sähköiskulta



Sähköisku voi johtaa kuolemaan.

- Älä koske hitsausaitteen sisä- tai ulkopuolella olevia jännitteisiä osia laitteen ollessa virtalähteeseen kytkettynä (polttimet, pihdit, maadoituskaapelit, elektrodit, rullat ja kelat on kytketty sähköisesti hitsauspiiriin).
- Varmista järjestelmän ja käyttäjän sähköeristys käyttämällä kuivia tasoja ja alustoja, jotka on eristetty riittävästi maa- ja laitteen potentiaalista.
- Varmista, että laite liitetään oikein pistokkeeseen sekä verkkoon, joka on varustettu suojamaajohtimella.
- Älä koske kahta poltinta tai hitsauspuikonpidintä samanaikaisesti.
- Jos tunnet sähköiskun, keskeytä hitsaustoimenpiteet välittömästi.



Kaaren sytytys- ja vakauslaite on suunniteltu käsin tai mekaanisesti ohjattuun käyttöön.

1.7 Sähkömagneettiset kentät ja häiriöt



Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, täytyy ensin keskustella lääkärin kanssa, ennen kuin voivat mennä hitsauslaitteen läheisyyteen kaarihitsauksen.



Laitteen sisäisten ja ulkoisten kaapelien läpi kulkeva virta muodostaa sähkömagneettisen kentän hitsauskaapelien sekä itse laitteen läheisyyteen.

- Sähkömagneettiset kentät saattavat vaikuttaa sellaisten henkilöiden terveydentilaan, jotka altistuvat niille pitkäaikaisesti (vaikutusten laatua ei vielä tunneta).
- Sähkömagneettiset kentät saattavat aiheuttaa toimintahäiriötä muihin laitteisiin, esimerkiksi sydämentahdistimeen tai kuulolaitteeseen.

1.7.1 EMC-luokitus standardin mukaisesti: EN 60974-10/A1:2015.

Luokan
B

Luokan B laite täyttää sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimukset teollisuus- ja asuinympäristössä, mukaan lukien asuintalot, joissa sähkönjakelu tapahtuu julkisen matalajänniteverkon kautta.

Luokan
A

Luokan C laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuintaloissa, joissa sähkönjakelu tapahtuu julkisen matalajänniteverkon kautta. Luokan A laitteiden sähkömagneettisen yhteensopivuuden saavuttaminen voi olla vaikeaa näissä olosuhteissa johtuvien ja säteilevien häiriöiden takia.

Katso lisätietoja luvusta: ARVOKILPI tai TEKNISET OMINAISUUDET.

1.7.2 Asennus, käyttö ja alueen tarkistus

Tämä laite on valmistettu yhdenmukaistettua standardia noudattaen EN 60974-10/A1:2015 ja on luokiteltu "A LUOKKAAN". Tämä laite on suunniteltu vain ammattimaiseen käyttöön teollisessa ympäristössä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että laitetta on käytetty kotitaloudessa.



Laitteen käyttäjän tulee olla alan ammattilainen, joka on vastuussa laitteen asennuksesta ja sen käytöstä valmistajan ohjeita noudattaen. Jos jotain sähkömagneettista häiriötä on havaittavissa niin käyttäjän on ratkaistava ongelma, jos tarpeen yhdessä valmistajan teknisellä avulla.



Kaikissa tapauksissa sähkömagneettisia häiriöitä on vaimennettava niin paljon, etteivät ne enää aiheuta haittaa.



Ennen laitteen asennusta käyttäjän on arvioitava sähkömagneettiset ongelmat, jotka mahdollisesti voivat tulla esiin lähiympäristössä, keskittyen erityisesti henkilöiden terveydentilaan, esimerkiksi henkilöiden, joilla on sydäntahdistin tai kuulokoje.

1.7.3 Verkkojännitevaatimukset

Suuritehoiset laitteet saattavat, sähköverkosta otettavan ensiövirran takia, vaikuttaa verkkojännitteen laatuun. Siksi suurinta sallittua verkkoimpedanssia (Zmax) tai pienintä sallittua syötön (Ssc) kapasitanssia koskevia liitännärajoituksia tai -vaatimuksia saattaa olla voimassa liittymässä julkiseen verkkoon (liitännänpiste, PCC) joitakin laitetyppejä koskien (ks. tekniset tiedot). Tällöin on laitteen asentajan tai käyttäjän vastuulla varmistaa, tarvittaessa yhdessä sähköyhtiön edustajan kanssa, että laitteen kytkeminen on luvallista. Häiriötapauksissa voi olla välttämätöntä ottaa käyttöön pitemmälle meneviä turvatoimia kuten suojaerotusmuuntaja.

On myös harkittava pitääkö sähkönsyöttöjohdot suojata.

Katso lisätietoja luvusta: TEKNISET OMINAISUUDET.

1.7.4 Kaapeleita koskevat varotoimet

Sähkömagneettisten kenttien vaikutuksen vähentämiseksi:

- Älä kela kaapeleita kehosi ympärille.
- Älä mene maadoituskaapelin ja voimakaapelin väliin (pidä molemmat samalla puolella).
- Kaapelit on pidettävä mahdollisimman lyhyinä ja lähellä toisiaan, ja niiden tulee olla maassa tai lähellä maatasoa.
- Aseta laite määrätyn välimatkan päähän hitsausalueesta.
- Kaapelit tulee sijoittaa etäälle muista mahdollisista kaapeleista.

1.7.5 Maadoitus

Hitsauslaitteiston ja sen läheisyydessä olevien metalliosien maakytkentä on varmistettava. Suojamaadoituskytkentä on tehtävä kansallisten määräysten mukaisesti.

1.7.6 Työstettävän kappaleen maadoittaminen

Mikäli työstettävää kappaletta ei ole maadoitettu sähköisten turvatoimien tai kappaleen koon tai sijainnin vuoksi, työstettävän kappaleen maadoitus saattaa vähentää sähkömagneettisia päästöjä. On tärkeää ymmärtää, että maadoitus ei saa lisätä onnettomuusriskiä eikä vahingoittaa sähköisiä laitteita. Maadoitus on tehtävä kansallisten määräysten mukaisesti.

1.7.7 Suojaus

Ympäristön muiden kaapeleiden ja laitteistojen valikoiva suojaus voi vähentää häiriöongelmia.

Koko hitsauslaitteiston suojaus voidaan ottaa huomioon erikoissovellutuksissa.

1.8 IP-luokitus

IP

IP23S

- Kotelo on suojattu läpimitoiltaan 12,5 mm tai suurempien kiintoaineiden läpikäytymiseltä, ja vaaralliset osat on kosketussuojattu sormilta.
- Kotelointi suojaa roiskevedeltä joka suuntautuu 60° kulmassa pystysuunnasta.
- Kotelointi suojaa sellaisia vaurioita vastaan, jotka aiheuttaa veden sisään pääsy laitteiston liikkuvien osien ollessa liikkeessä.

1.9 Loppukäsittely



Älä hävitä sähkölaitetta tavallisten jätteiden seassa!

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU ja sen täytäntöönpanevien kansallisten lakien mukaisesti sähkölaitteet tulee käyttökänsä päätyttyä erilliskerätä ja toimittaa kierrätys- ja loppukäsittelykeskukseen. Laitteen omistajan tulee tiedustella valtuutetuista jätteenkeräyskeskuksista paikallisviranomaisilta. Eurooppalaisen direktiivin soveltaminen vaikuttaa myönteisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

» Etsi lisätietoja sivustolta.

2. ASENNUS



Ainoastaan valmistajan valtuuttama henkilöstö saa suorittaa asennuksen.



Varmista asennuksen aikana, että generaattori on irti syöttöverkosta.



Virtalähteitä ei saa kytkeä toisiinsa (sarjaan tai rinnan).

2.1 Nosto, kuljetus ja purkaus

- Laitteessa on kahva, jonka avulla sitä voidaan kuljettaa kädessä.
- Laitteessa ei ole erityisiä nosto-osia.
- Käytä haarukkanostinta, noudattaen äärimmäistä varovaisuutta, jotta generaattori ei pääse kallistumaan.



Kahvaa ei saa käyttää nostamiseen.



Älä koskaan aliarvioi laitteen painoa, katso kohta Tekniset ominaisuudet.

Älä koskaan kuljeta laitetta tai jätä sitä roikkumaan niin, että sen alla on ihmisiä tai esineitä.

Älä anna laitteen kaatua äläkä pudota voimalla.

2.2 Laitteen sijoitus



Noudata seuraavia sääntöjä:

- Varmista helppo pääsy laitteen säätöihin ja liitäntöihin.
- Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan.
- Älä aseta laitetta vaakasuoralle tasolle tai tasolle, jonka kaltevuus on yli 10°.
- Kytke laitteisto kuivaan ja puhtaaseen tilaan, jossa on sopiva ilmasto.
- Suojaa kone sateelta ja auringolta.
- » Katso kappale "Kaasupullojen turvallinen käyttö".

2.3 Kytkentä



Generaattorissa on syöttökaapeli verkkoon liitäntää varten.

Laitteen virransyöttö voi olla:

- 230V kolmivaiheinen (3x230/400V versio)
- 400V kolmivaiheinen

Laitteiston toiminta taataan jännitteille, jotka sijoittuvat $\pm 15\%$ nimellisarvosta.



Ihmis- ja laitevahingoilta säästymiseksi on hyvä tarkastaa valitun verkon jännite ja sulakkeet ENNEN laitteen liittämistä verkkoon. Lisäksi tulee varmistaa, että kaapeli liitetään maadoitettuun pistorasiaan.



Laitteen virransyöttö voidaan suorittaa generaattorikoneikolla, mikäli se takaa stabiilin syöttöjännitteen $\pm 15\%$ valmistajan ilmoittamaan nimellisjännitteeseen nähden, kaikissa mahdollisissa toimintaolosuhteissa ja generaattorista saatavalla Maksimiteholla. Yleensä suositellaan käytettäväksi generaattorikoneikkoja, joiden teho on yksivaiheisessa 2 kertaa suurempi kuin generaattorin teho ja 1.5 kertaa suurempi kolmivaiheisessa. On suositeltavaa käyttää elektronisesti säädettyjä generaattorikoneikkoja.



Käyttäjien suojelemiseksi laite on maadoitettava kunnolla. Syöttökaapeli on varustettu johtimella (kelta-vihreä) maadoitusta varten, joka on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan. Tätä kelta/vihreää johdinta ei saa KOSKAAN käyttää yhdessä muiden jännitejohdattimien kanssa. Varmista laitteen maadoitus ja pistokkeiden kunto. Käytä ainoastaan pistokkeita, jotka täyttävät turvallisuus-määräykset.




Sähköasennusten pitää olla ammatillisesti pätevän sähköasentajan tekemiä ja voimassa olevien määräysten mukaisia.

2.4 Käyttöönotto

2.4.1 Kytkennot puikkohitsaukseen (MMA)




Liittäminen kuvan mukaan antaa tulokseksi vastanapaisuudella tapahtuvan hitsauksen. Jotta voidaan hitsata negatiivisilla navoilla, on tarpeen tehdä kytkentä käänteisesti.

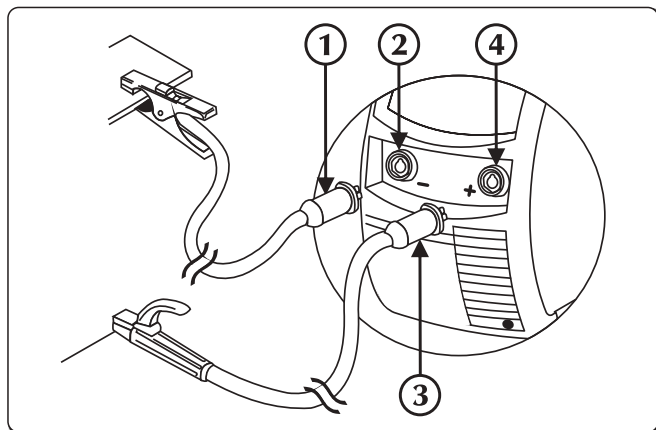

- ① Maadoitusliitin
- ② Negatiivinen liitäntä (-)
- ③ Elektrodipidikkeen liitin
- ④ Positiivinen liitäntä (+)

- » Kiinnitä maadoituskiinnikkeen liitin virtalähteen miinusnapaan (-). Kytke pistoke ja kierrä myötäpäivään, kunnes osat ovat kokonaan kiinni.
- » Kiinnitä elektrodipidikkeeseen liitin virtalähteen plusnapaan (+). Kytke pistoke ja kierrä myötäpäivään, kunnes osat ovat kokonaan kiinni.

2.4.2 Liitokset ARC-AIR:in tekemiseksi vaarattomaksi

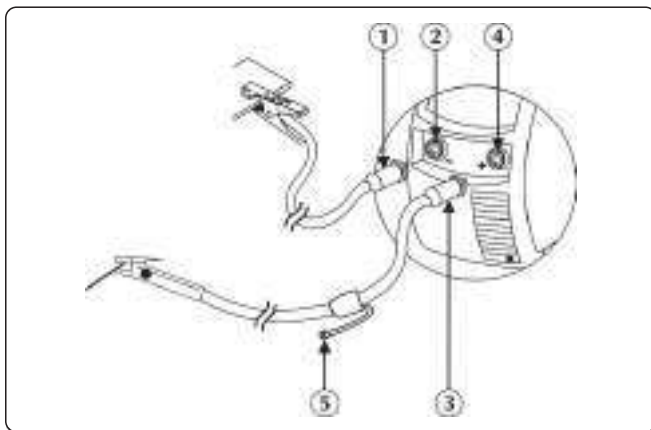


- ① Maadoitusliitin
- ② Negatiivinen liitäntä (-)
- ③ ARCAIR -pidikkeen liitin
- ④ Positiivinen liitäntä (+)
- ⑤ Ilmaletkun liitin

- Kiinnitä maadoituskiinnikkeen liitin virtalähteen miinusnapaan (-).
- Liitä ARCAIR-pidikkeen kaapeli virtalähteen positiiviseen liittimeen (+).
- Liitä erillinen ilmaletkun liitin paineilmajärjestelmään.

2.4.3 Kytkennot TIG-hitsaukseen



Kuvassa esitetyn liitännän tuloksena on hitsaus suoralla napaisuudella. Vaihda liittimien asentoa keskenään hitsataksesi käännetyllä napaisuudella.

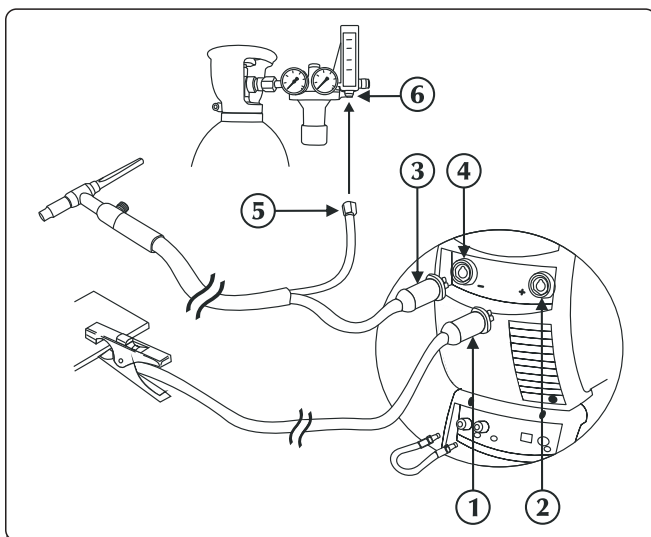

- ① Maadoitusliitin
- ② Positiivinen liitäntä (+)
- ③ TIG-polttimen liitäntä
- ④ Negatiivinen liitäntä (-)
- ⑤ Kaasuputken liitin
- ⑥ Paineenalentimeen


- Kiinnitä maadoituskiinnikkeen liitin virtalähteen plusnapaan (+). Kytke pistoke ja kierrä myötäpäivään, kunnes osat ovat kokonaan kiinni.
- Liitä TIG-polttimen liitin virtalähteen miinusnapaan (-). Kytke pistoke ja kierrä myötäpäivään, kunnes osat ovat kokonaan kiinni.
- Kiinnitä erikseen kaasuhitsauspolttimen letkun liitinkappale kaasunjakeluun (7).




Suojakaasun virtausta säädetään yleensä polttimessa sijaitsevalla säätimellä.

- Kiinnitä polttimen jäähdytysaineen takaisinvirtausletku (punainen) liitäntään/kytkentään (punainen - symboli .
- Kiinnitä polttimen jäähdytysaineen syöttöletku (sininen) liitäntään/kytkentään (sininen - symboli .


2.4.4 Liitäntä MIG/MAG hitsausta varten

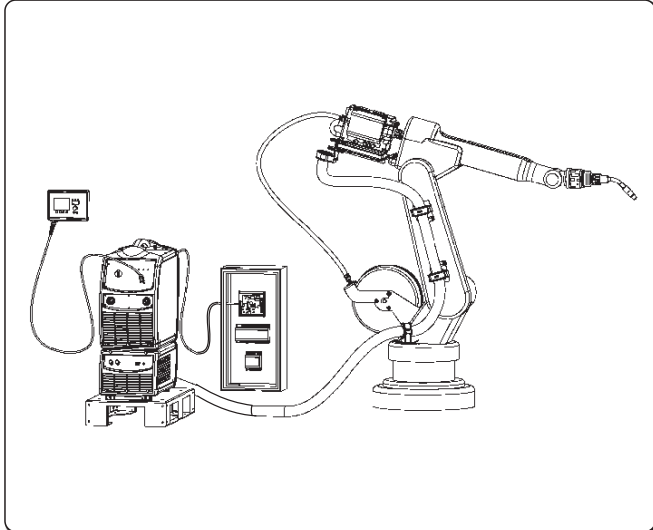

RI ulkoisista kaappi

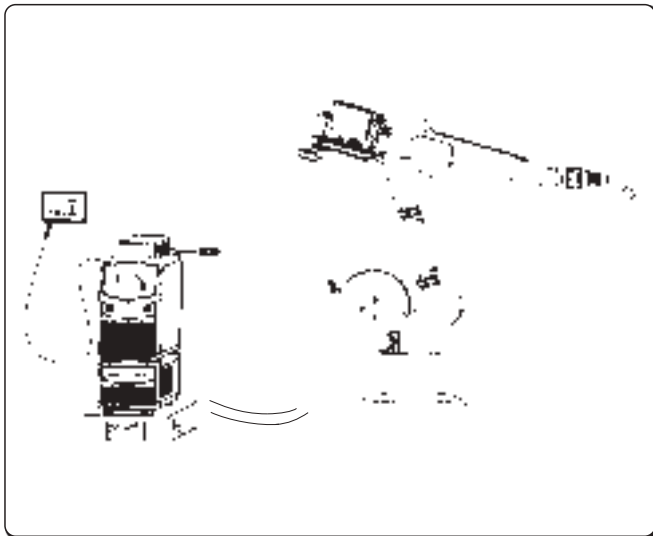



BOX RI

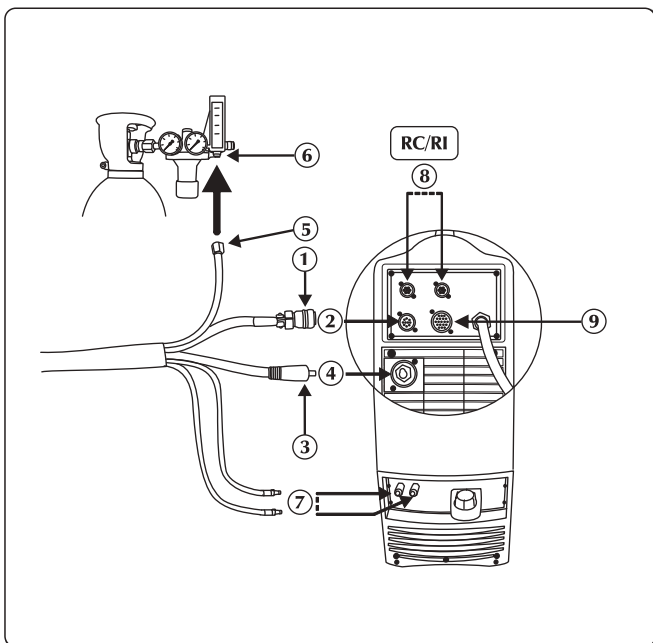

- ① Signaaliikaapeli
- ② Signaaliikaapelin tulo (CAN-BUS) (kaapelinippu)
- ③ Virtajohto
- ④ Virtakaapelin tulo (kaapelinippu)
- ⑤ Kaasuputki
- ⑥ Kaasun syöttöliitin
- ⑦ Jäähdytysnesteen liitäntä
- ⑧ Signaaliikaapelin (CAN-BUS) tuloliitäntä (automaatio ja robotiikka)
- ⑨ Signaaliikaapelin CAN-BUS tuloliitäntä (RC, RI...)


- ▶ Liitä johdinsarjan voimakaapeli pistorasiaan. Kytke pistoke ja kierrä myötäpäivään, kunnes osat ovat kokonaan kiinni.
- ▶ Liitä johdinsarjan merkinantokaapeli liittimeen. Työnnä liitin paikoilleen ja kierrä rengasmutteria myötäpäivään, kunnes liitos on tiukalla.
- ▶ Kiinnitä johdinsarjan kaasuletku kaasupullon paineenalennusventtiiliin tai kaasun syöttöliitokseen.
- ▶ Kiinnitä johdinsarjan jäähdytysaineen syöttöletku (sininen) liitäntään/kytkentään (sininen - symboli ).

- Kiinnitä johdinsarjan jäähdytysaineen takaisinvirtausletku (punainen) liitäntään/kytkentään (punainen - symboli ).
- Kytke CAN-BUS-signaaliikaapeli ulkoisten laitteiden ohjausta varten (kuten RC, RI...) asianmukaiseen liittimeen.
- Työnnä liitin paikoilleen ja kierrä rengasmutteria myötäpäivään, kunnes liitos on tiukalla.
- Kytke signaaliikaapeli ulkoisten laitteiden ohjausta varten asianmukaiseen liittimeen.

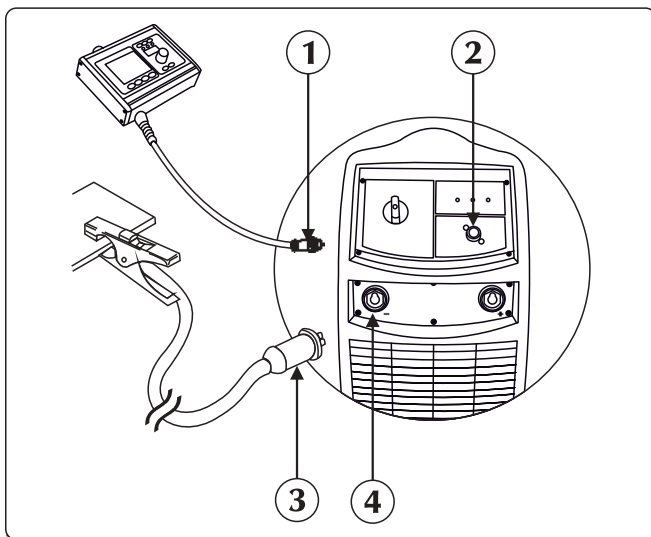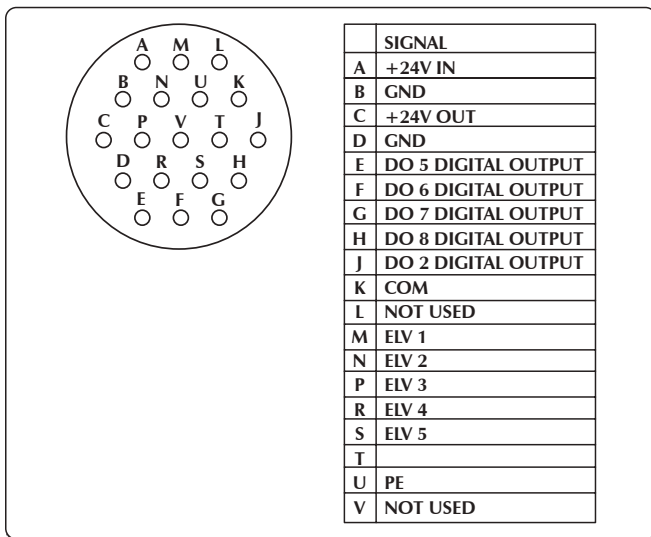

- ① Signaaliikaapeli
- ② Liittim
- ③ Maadoitusliitin
- ④ Negatiivinen liitäntä (-)

- Liitä RC350:n merkinantokaapeli virtalähteen liittimeen.
- Kiinnitä maadoituskiinnikkeen liitin virtalähteen miinusnapaan (-).

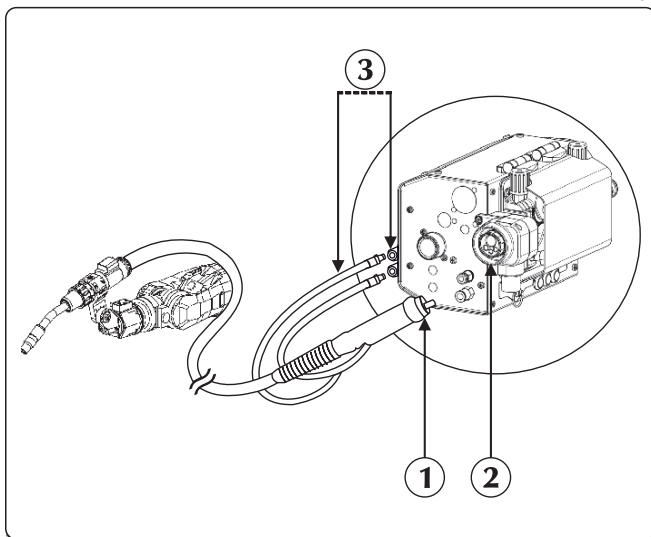


- ① Polttimen liitäntä
- ② Liittim
- ③ Jäähdytysnesteen liitäntä

- Kytke MIG/MAG-poltin liittimeen, huolehtien kiinnitysrenkaan kiertämisestä tiukasti kiinni;
- Kiinnitä polttimen jäähdytysaineen takaisinvirtausletku (punainen) liitäntään/kytkentään (punainen - symboli ).
- Kiinnitä polttimen jäähdytysaineen syöttöletku (sininen) liitäntään/kytkentään (sininen - symboli ).


3. LAITTEEN ESITTELY

3.1 Takapaneeli

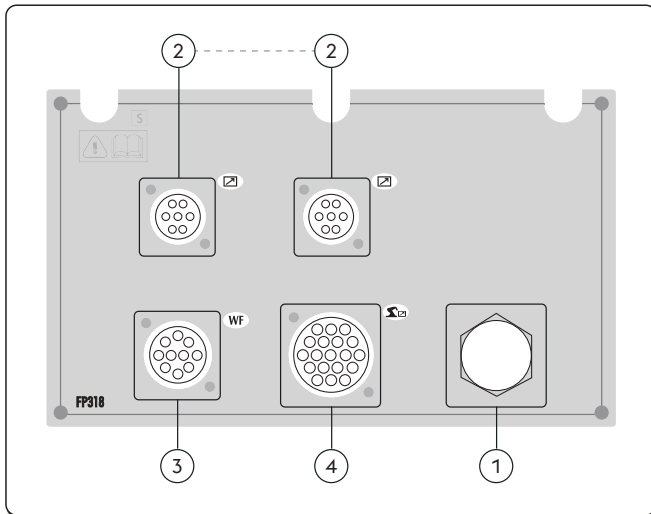


- ① **Syöttökaapeli**
Syöttökaapelin avulla laite liitetään sähköverkkoon virransyöttöä varten.
- ② **Signaaliikaapelin CAN-BUS tuloliitäntä (RC, RI...)**
- ③ **Signaaliikaapelin (CAN-BUS) (WF) tuloliitäntä**
- ④ **Signaaliikaapelin (Robot) tuloliitäntä**

3.2 Liitäntäpaneeli

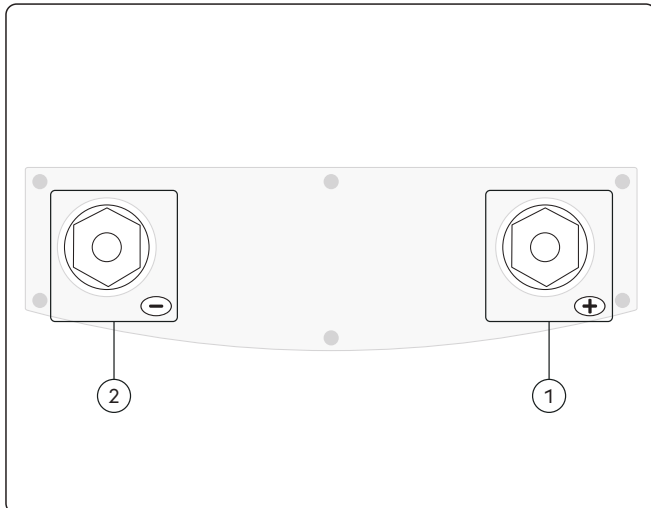


- ① **Positiivinen liitäntä (+)**
 Prosessin MMA: Elektrodipoltin liitäntä
 Prosessin TIG: Maadoituskaapelin liitäntä
- ② **Negatiivinen liitäntä (-)**
 Prosessin MMA: Maadoituskaapelin liitäntä
 Prosessin TIG: Polttimen liitäntä
 MIG/MAG-prosessi: Maadoituskaapelin liitäntä

3.3 Etuohjauspaneeli RC 350

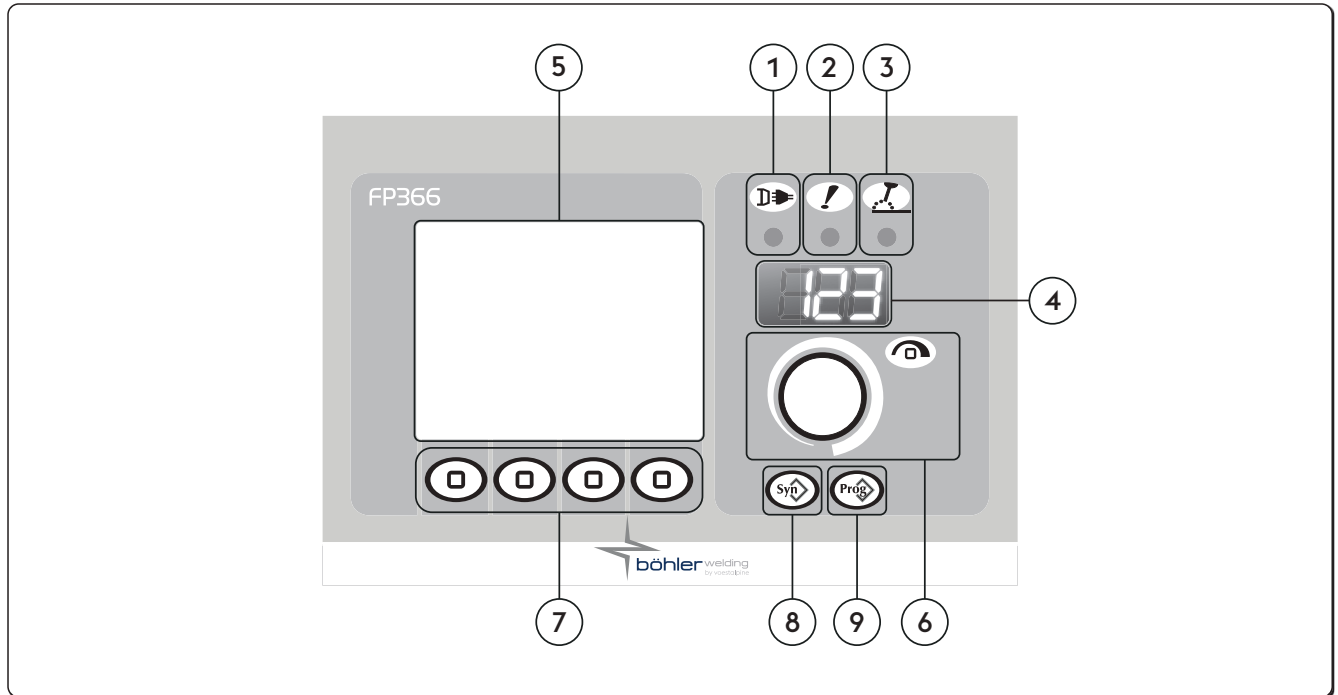

- 1  **Virran merkkivalo**
Ilmaisee, että laite on kytketty verkkojännitteeseen ja jännite on päällä.
- 2  **Yleishälytyksen merkkivalo**
Ilmaisee mahdollisen suojalaitteiden laukeamisen, esimerkkinä lämpösuoja.
- 3  **Aktiivisen tehon merkkivalo**
Ilmaisee jännitteen olemassaolon laitteen lähtöliitännöissä.
- 4  **7-segmenttinäyttö**
Mahdollistaa hitsauskoneen parametrien näytön käynnistyksen aikana, asetusten, virta- ja jännitelukemien näytön hitsauksen aikana sekä hälytysten ilmaisun.
- 5  **LCD-näyttö**
Mahdollistaa hitsauskoneen parametrien näytön käynnistyksen aikana, asetusten, virta- ja jännitelukemien näytön hitsauksen aikana sekä hälytysten ilmaisun.
Mahdollistaa toimintojen välittömän näytön.
- 6  **Pääsääätövipu**
Mahdollistaa pääsyn asetustilaan hitsausparametrien valintaa ja asettamista varten.
- 7  **Toimintonäppäimet**
Mahdollistaa eri järjestelmätoimintojen valinnan:
 - Hitsausprosessi
 - Hitsausmenetelmät
 - Virran pulssitus
 - Graafinen tila
- 8  **Hitsausohjelman näppäin**
Mahdollistaa esiasetetun hitsausohjelman valinnan valitsemalla muutamia yksinkertaisia asetuksia:
 - Langan tyyppi
 - Kaasun tyyppi
 - Langan halkaisija
- 9  **Työohjelman näppäin**
Mahdollistaa 240 työohjelman tallennuksen ja hallinnan. Käyttäjä voi mukauttaa ohjelmia tarpeen mukaan.

3.4 Etuohjauspaneeli

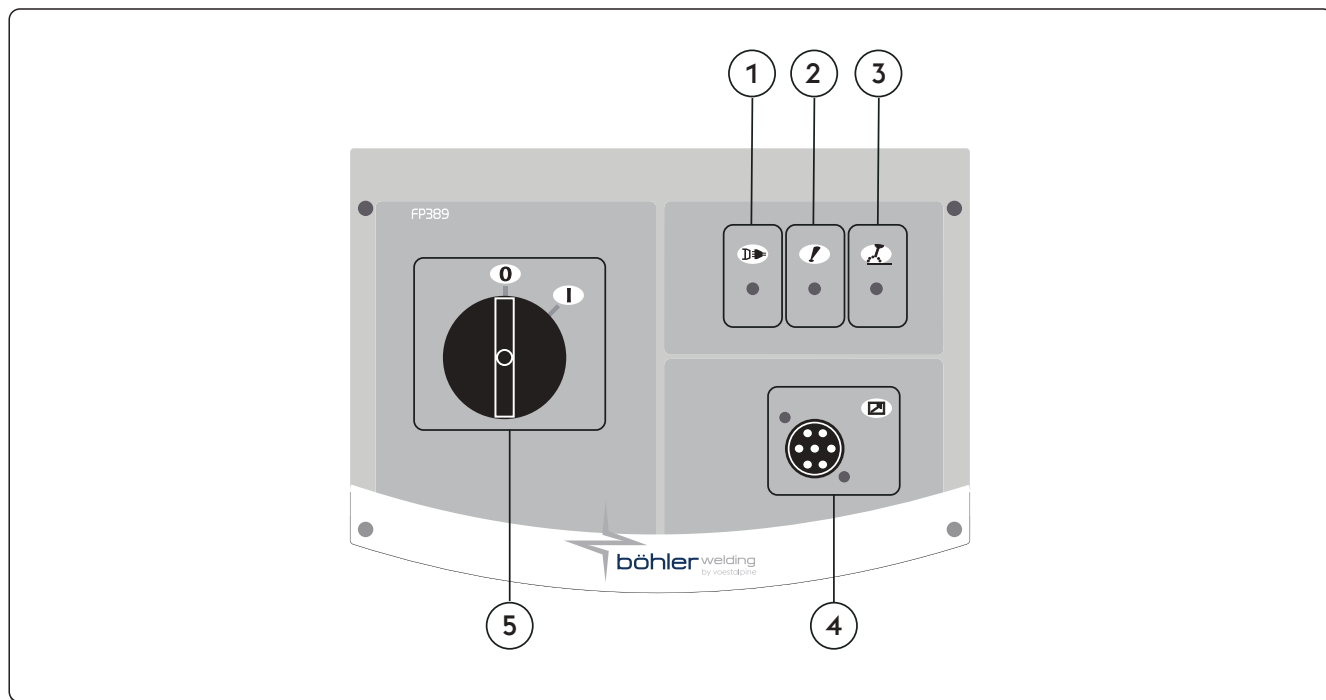

- 1  **Virran merkkivalo**
Ilmaisee, että laite on kytketty verkkojännitteeseen ja jännite on päällä.
- 2  **Yleishälytyksen merkkivalo**
Ilmaisee mahdollisen suojalaitteiden laukeamisen, esimerkkinä lämpösuoja.
- 3  **Aktiivisen tehon merkkivalo**
Ilmaisee jännitteen olemassaolon laitteen lähtöliitännöissä.
- 4  **Signaalikaapelin CAN-BUS tuloliitännä (RC, RI...)**
- 5  **Pääkytkin**
Järjestelmän sähkösytytys.
Kytkimessä on kaksi asentoa, "0" pois kytketty ja "I" päälle kytketty.

4. LAITTEIDEN KÄYTTÖ

4.1 Käynnistysnäyttö


Kun järjestelmä käynnistetään, se suorittaa sarjan tarkistuksia, joiden tarkoituksena on taata järjestelmän ja kaikkien siihen liitettyjen laitteiden asianmukainen toiminta. Tässä vaiheessa suoritetaan myös kaasutesti kaasunsyötön oikean toiminnan tarkastamiseksi.

4.2 Valmiustilan näyttö

Kun virtalähde on määrätyn ajan käyttämättömänä, se siirtyy valmiustilaan:


Valmiustila

► Näytölle avautuu seuraava sivu.

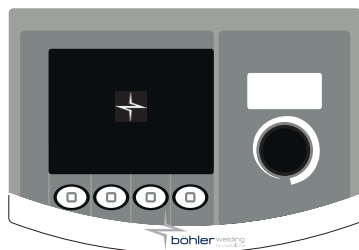

Herätys

► Näytölle avautuu seuraava sivu.

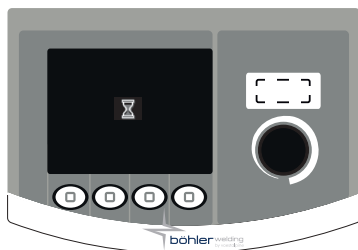


Tilan muutos pois päältä / päälle

Herätä järjestelmä painamalla mitä tahansa ohjauspaneelin näppäintä tai polttimen tai RC:n näppäintä.

4.3 Päänäyttö

Mahdollistaa järjestelmän ja hitsausprosessin säädön, ja näyttää tärkeimmät asetukset.

4.4 MMA-prosessin päänäyttö

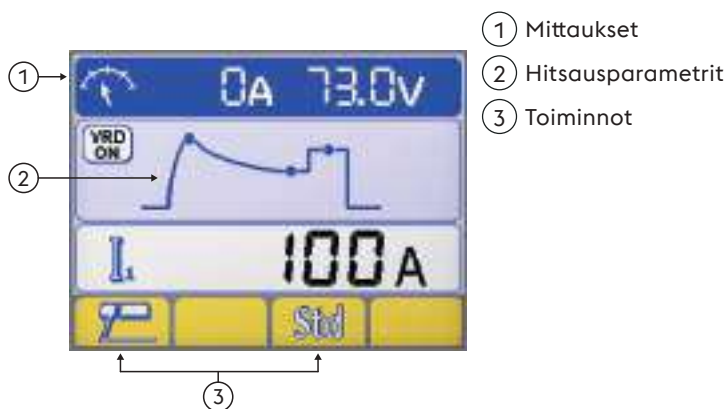


Mittaukset

Hitsauksen aikana virran ja jännitteen todelliset mittausarvot voidaan lukea LCD-näytöltä.




Hitsausparametrit

► Valitse haluttu parametri painamalla säätönupin painiketta.

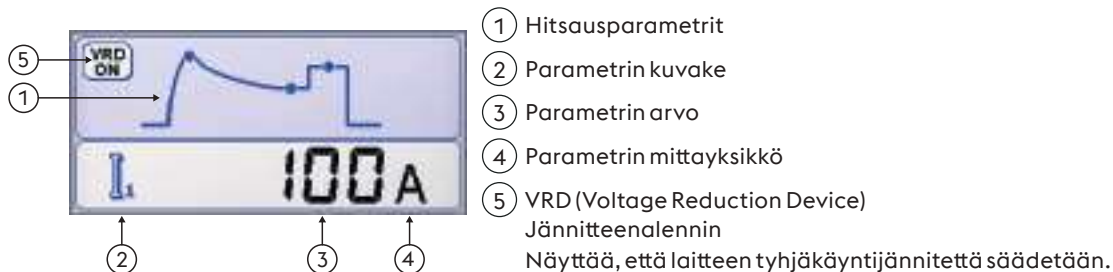


Toiminnot

Mahdollistaa prosessin tärkeimpien toimintojen ja hitsausmenetelmien asettamisen.

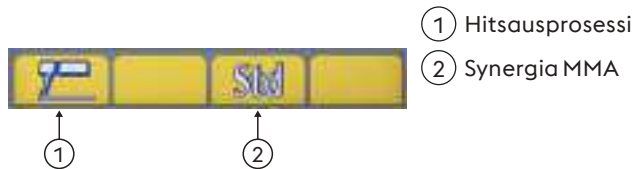

Hitsausprosessi

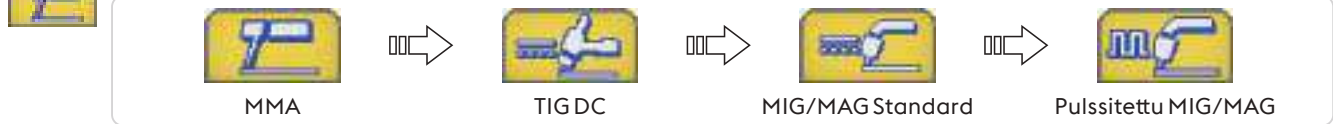

Synergia MMA


Voidaan asettaa paras valokaaren dynamiikka valitsemalla elektrodityyppi.

Kaaren oikean dynamiikan valinta mahdollistaa Maksimihiödyn saamisen laitoksen potentiaalista parhaan mahdollisen hitsaustehon saavuttamiseksi.




☞ Täydellistä hitsattavuutta käytettävällä elektrodilla ei voida taata.
Hitsattavuus riippuu tarvikkeiden laadusta ja niiden säilytyksestä, käyttö- ja hitsausolosuhteista, useista mahdollisista käyttökohteista jne.

4.5 TIG -prosessin päänäyttö

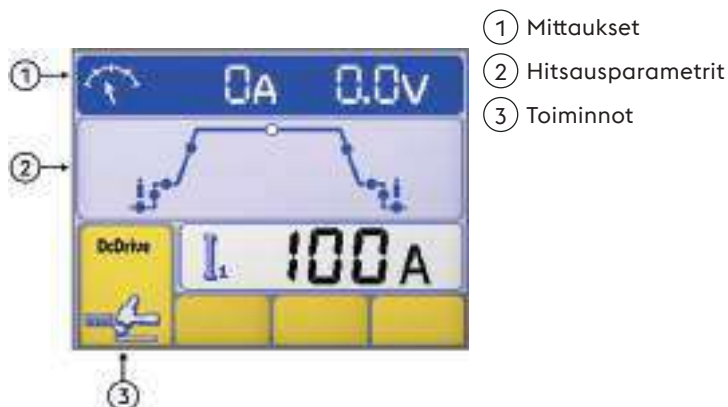


Mittaukset

Hitsauksen aikana virran ja jännitteen todelliset mittausarvot voidaan lukea LCD-näytöltä.

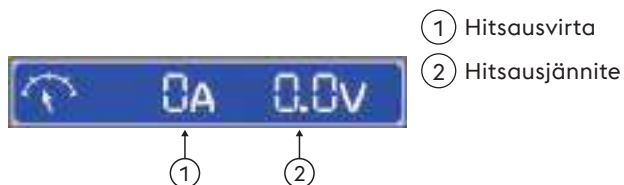

Hitsausparametrit

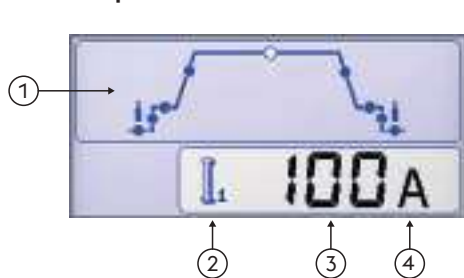

① Hitsausparametrit

- Valitse haluttu parametri painamalla säätönupin painiketta.
- Säädä valitun parametrin arvo kiertämällä säätönuppia.


② Parametrin kuvake

③ Parametrin arvo

④ Parametrin mittayksikkö

Toiminnot


Mahdollistaa prosessin tärkeimpien toimintojen ja hitsausmenetelmien asettamisen.

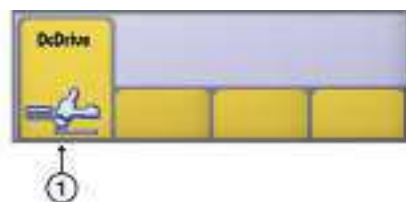

① Hitsausprosessi



Hitsausprosessi

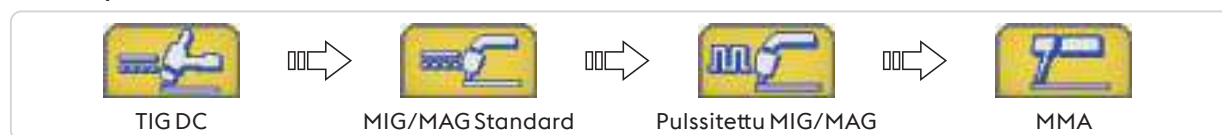

4.6 MIG/MAG -prosessin päänäyttö

Perusnäyttö




① Otsikkorivi MIG/MAG-prosessi

② Hitsausparametrit

③ Toiminnot

Graafinen näyttö

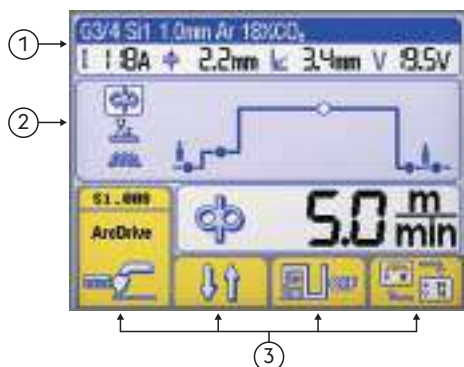


① Otsikkorivi MIG/MAG-prosessi

② Hitsausparametrit

③ Toiminnot


Otsikkorivi MIG/MAG-prosessi

 Mahdollistaa tiettyjen tärkeiden tietojen näytön valitusta prosessista.



Valittu synergiakäyrä

 - ① Täyteaineen tyyppi
- ② Langan halkaisija
- ③ Kaasun tyyppi



Hitsausparametrit

- ① Hitsausvirta
- ② Kappaleen paksuus
- ③ Kulmapalko "a"
- ④ Hitsausjännite

Hitsausparametrit (Perusnäyttö)


► Valitse haluttu parametri painamalla säätönupin painiketta.



- ① Hitsausparametrit
- ② Parametrin kuvake
- ③ Parametrin arvo
- ④ Parametrin mittayksikkö

Hitsausparametrit (Graafinen näyttö)


► Valitse haluttu parametri painamalla säätönupin painiketta.

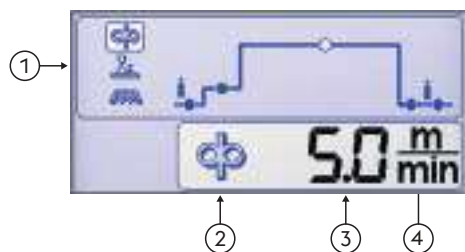

- ① Hitsausparametrit
- ② Parametrin kuvake
- ③ Parametrin arvo
- ④ Parametrin mittayksikkö

Toiminnot

Mahdollistaa prosessin tärkeimpien toimintojen ja hitsausmenetelmien asettamisen.

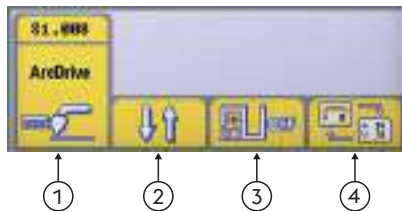

- ① Hitsausprosessi
- ② Hitsausmenetelmät
- ③ Kaksoispulssitus
- ④ Näyttötyyppi

Hitsausprosessi



MIG/MAG Standard



Pulssitettu MIG/MAG



MMA



TIG DC



Hitsausmenetelmät

Mahdollistaa hitsausmenetelmän valinnan



2 vaihetta

Kahdessa vaiheessa painikkeen painaminen käynnistää kaasuvirtauksen, kytkee jännitteen lankaan ja käynnistää langansyötön; vapautettaessa painike kaasu, jännite ja langansyöttö katkeavat.



4 vaihetta

Neljässä vaiheessa painikkeen ensimmäinen painallus käynnistää kaasuvirtauksen, jolloin annetaan manuaalinen esikaasu; painikkeen vapauttaminen kytkee jännitteen lankaan ja käynnistää langansyötön. Seuraava painallus pysäyttää langansyötön ja käynnistää lopetusprosessin, jolloin virta palautuu nolleen; painikkeen vapauttaminen katkaisee lopuksi kaasuvirtauksen.



Crater filler

Mahdollistaa hitsaamisen kolmella eri tehotasolla, jotka hitsaaja voi valita ja säätää suoraan polttimen painikkeesta.

Painikkeen ensimmäinen painallus käynnistää kaasuvirtauksen, kytkee jännitteen lankaan ja syöttää lankaa "alkunopeus"-parametrilla (alkuasetuksissa) ja suhteellisilla synergiaparametreilla asetetulla nopeudella.

Kun polttimen painike vapautetaan, langan nopeus ja suhteelliset synergiaparametrit vaihtuvat automaattisesti ohjauspaneelista asetettuihin pääarvoihin.

Seuraava polttimen painikkeen painallus asettaa langan nopeuden ja suhteelliset synergiaparametrit esiasetettuihin (alkuasetuksissa) kraatterintäytön parametriarvoihin.

Polttimen painikkeen vapauttaminen pysäyttää langansyötön ja antaa virtaa takaisinpoltto- ja jälkikaasuvaiheisiin.



Manuaalinen/Robot

Mahdollistaa toimintojen ja parametrien hallinnan sekä käsi- että robottihitsauksessa



Kaksoispulssitus



Kaksoispulssitus päällä



Kaksoispulssitus ei päällä



Näyttötyyppi

Mahdollistaa näytön vaihdon seuraavasti:



Perusnäyttö



Graafinen näyttö

Synergiakäyrien näyttö



Synergia

Mahdollistaa esiasetetun hitsausohjelman valinnan (synergia) valitsemalla muutamia yksinkertaisia asetuksia


Hitsausprosessin valinta




- Avaa Synergiat-näyttö painamalla näppäintä  vähintään sekunnin ajan.
- Valitse haluttu prosessi painamalla näppäimiä  
- Paina painiketta  siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen.



Hitsausprosessi

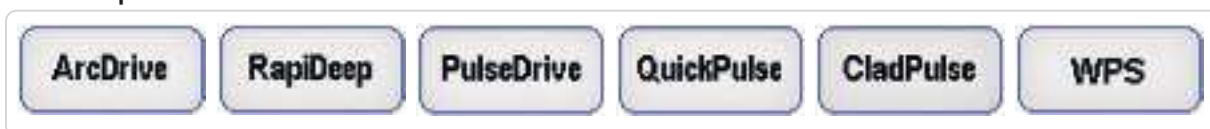

Materiaalityypin/kaasutyyppin synergian valintanäyttö

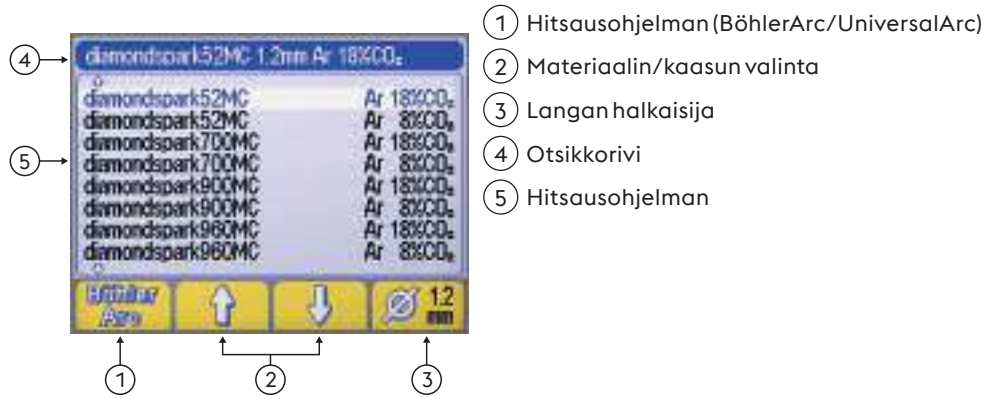

Hitsausohjelman

Mahdollistaa hitsausohjelman valinnan



BöhlerArc



UniversalArc



Materiaalin/kaasun valinta

Mahdollistaa valinnan:

- Täyteaineen tyyppi
- Kaasun tyyppi



Valitse materiaalin/kaasun säätönuppia kiertämällä.



Langan halkaisija

Mahdollistaa käytettävän langan halkaisijan (mm) valinnan.

① Langan halkaisija



①



Otsikkorivi

Mahdollistaa tiettyjen tärkeiden tietojen näytön valitusta prosessista.



EIOHJELMAA


Ilmaisee, että valittua synergiaohjelmaa ei ole saatavana tai se ei ole yhdenmukainen järjestelmän muiden asetusten kanssa.

4.7 Ohjelmanäyttö



Mahdollistaa 240 työohjelman tallennuksen ja hallinnan. Käyttäjä voi mukauttaa ohjelmia tarpeen mukaan.

Ohjelmat (JOB)

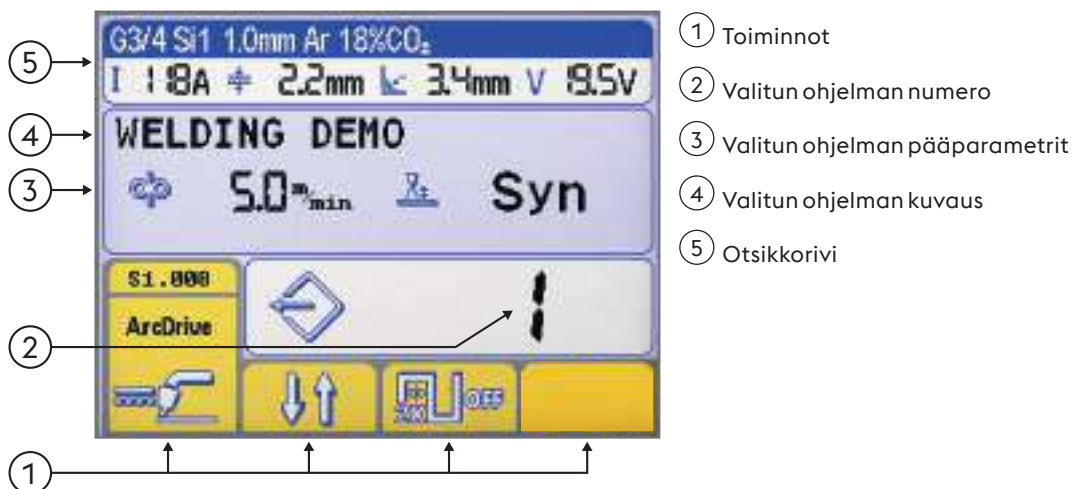

Katso kappale "Päänäyttö"

Ohjelman tallennus



- Siirry ohjelman tallennusvalikkoon ("program storage") painamalla painiketta.



- Valitse haluttu ohjelma (tai tyhjä muistipaikka) kiertämällä säätönuppia.

--- Muisti tyhjä

Ohjelma tallennettu

- Vahvista toiminto painamalla painiketta .
- Tallenna valitun ohjelman kaikki nykyiset asetukset painamalla painiketta. .



Syötä ohjelman kuvaus.

- Valitse haluttu kirjain säätönuppia kiertämällä.
- Tallenna haluttu kirjain säätönupin painikkeella.
- Peruuta edellinen kirjain painamalla painiketta. .
- Vahvista toiminto painamalla painiketta .
- Vahvista toiminto painamalla painiketta .



Uuden ohjelman tallentaminen jo varattuun muistipaikkaan vaatii ensin kyseisen muistipaikan poistamisen muistista.



- ▶ Vahvista toiminto painamalla painiketta .
- ▶ Poista valittu ohjelma painamalla painiketta .
- ▶ Jatka tallennusmenettelyä.

Ohjelman hakeminen



- ▶ Hae 1 olemassa oleva ohjelma painamalla painiketta .
 - ▶ Valitse haluttu ohjelma säätönuppia kiertämällä.
 - ▶ Valitse haluttu ohjelma painamalla painiketta .
-  Vain muistipaikat, joissa on ohjelma, näkyvät näytöllä; tyhjät paikat ohitetaan automaattisesti.

Ohjelman peruutus



- ▶ Valitse haluttu ohjelma säätönuppia kiertämällä.
- ▶ Poista valittu ohjelma painamalla painiketta .
- ▶ Vahvista toiminto painamalla painiketta .



- ▶ Vahvista toiminto painamalla painiketta .
- ▶ Poista valittu ohjelma painamalla painiketta .

5. SETUP

5.1 Set up ja parametrien säätöä

Sen avulla voidaan suorittaa lisäparametrien asetus ja säätö hitsauslaitteen käytön helpottamiseksi ja tarkentamiseksi. Set up parametrit on järjestetty valitun hitsausmenetelmän mukaisesti, ja niillä on numeerinen koodi.

Set up:iin pääsy



- ▶ Paina 5 sekuntia kooderinäppäintä.
- ▶ Avaus vahvistetaan näytöllä näkyvällä 0-merkillä.

Halutun parametrin valinta ja säätö

- käännä kooderi, kunnes haluttua parametria vastaava numerokoodi tulee näkyviin.
- Kun nyt painetaan kooderi-näppäintä, saadaan näyttöön valitun parametrin asetusarvo ja säätö.

Poistuminen set up'ista

- säätö lohkosta poistutaan painamalla uudelleen kooderi-näppäintä.
- Set up'ista poistutaan siirtymällä parametrin "0" kohdalle (tallenna ja poistu) painaen kooderi-näppäintä.
- Vahvista toiminto painamalla painiketta .
- Muutos tallennetaan ja asetustilasta poistutaan painamalla näppäintä: .

5.1.1 Set up parametrin luettelo (MMA)

0

Tallenna ja poistu



Sen avulla voidaan tallentaa muutokset ja poistua set up'ista.

1

Reset



Sen avulla kaikki parametrit voidaan asettaa uudelleen Oletusihin.

3

Hot start



Kuumakäynnistyksen (Hot start) arvon säätö puikkohitsauksessa.

Sillä saadaan "kuuma" käynnistys kaaren sytytysvaiheessa, mikä helpottaa aloitustoimenpiteitä.

Standard (Emäksinen/Rutiili)

Minimi	Maksimi	Oletus
1/off	500%	80%

Selluloosa elektrodi

Minimi	Maksimi	Oletus
1/off	500%	150%

CrNi-elektrodi

Minimi	Maksimi	Oletus
1/off	500%	100%

Alumiini elektrodi

Minimi	Maksimi	Oletus
1/off	500%	120%

Valurauta elektrodi

Minimi	Maksimi	Oletus
1/off	500%	100%

7

Hitsausvirta




Hitsausvirran säätö.

Minimi	Maksimi	Oletus
3 A	Imax	100 A

8

 Arc force



Kaaritehon (Arc force) arvon säätö puikkohitsauksessa.

Sen avulla hitsauksessa saadaan energinen dynaaminen vastus, mikä tekee hitsaamisen helpoksi.

Kaarivoiman arvon lisääminen vähentää elektrodin tarttumisriskiä.

Standard (Emäksinen/Rutiili)

Minimi	Maksimi	Oletus
0/off	500%	80%

Selluloosa elektrodi

Minimi	Maksimi	Oletus
0/off	500%	350%

CrNi-elektrodi

Minimi	Maksimi	Oletus
0/off	500%	30%

Alumiini elektrodi

Minimi	Maksimi	Oletus
0/off	500%	100%

Valurauta elektrodi

Minimi	Maksimi	Oletus
0/off	500%	70%

204

Dynamic power control (DPC)

Mahdollistaa halutun V/I-käyrän valinnan.

I=C Vakiovirta

Kaaren korkeuden lisäämisellä tai vähentämisellä ei ole vaikutusta vaadittavaan hitsausvirtaan.

Suositellaan elektrodille: Emäspuikko, Rutiili, Haponkestävä puikko, Teräs, Valurauta

1÷20 Laskevan rampin ohjaus

Kaaren korkeuden lisääminen aiheuttaa hitsausvirran pienenemisen (ja päinvastoin) annetun arvon mukaisesti välillä 1 - 20 ampeeria voltilla.

Suositellaan elektrodille: Selluloosa, Alumiini

P=C Vakioteho

Kaaren korkeuden lisääminen aiheuttaa hitsausvirran pienenemisen (ja päinvastoin) seuraavan kaavan mukaisesti: $V \cdot I = K$

Suositellaan elektrodille: Selluloosa, Alumiini

Arvo	Oletus
I=C	X
1÷20	-
P=C	-

312

Valokaaren irrotusjännite

Voidaan asettaa jännitteen arvo, jossa sähköinen valokaari sammuu.

Helpottaa toimintoja eri olosuhteissa.

Esimerkiksi pistehitsausvaiheessa, valokaaren alhaisen irrotusjännitteen ansiosta liekki sammuu vähemmän elektrodin irtaantuessa kappaleesta. Näin roiskeet, palamiset ja kappaleen hapettuminen ovat vähäisempiä.



Älä koskaan aseta generaattorin tyhjäkäyntijännitettä korkeampaa irrotusjännitettä.

Standard (Emäksinen/Rutiili)

Minimi	Maksimi	Oletus
0/off	U0max	57.0 V

Selluloosa elektrodi

Minimi	Maksimi	Oletus
0/off	U0max	70.0 V

CrNi-elektrodi

Minimi	Maksimi	Oletus
0/off	U0max	57.0 V

Alumiini elektrodi

Minimi	Maksimi	Oletus
0/off	U0max	57.0 V

Valurauta elektrodi

Minimi	Maksimi	Oletus
0/off	U0max	57.0 V

399

Leikkausnopeus

Mahdollistaa hitsausnopeuden asettamisen.

Default cm/min: referenssinopeus käsin hitsattaessa.

Syn: Sinergic arvo.

Minimi	Maksimi	Oletus
2 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500

Laitteen asetus

Mahdollistaa halutun graafisen käyttöliittymän valinnan.

Mahdollistaa pääsyn korkeammille asetustasoille.

Katso kappale "Käyttöliittymän mukauttaminen (Set up 500)"

Arvo	Valittu taso
USER	Käyttäjä
SERV	Service
vaBW	vaBW

Arvo	Käyttöliittymä
XE	Easy-toiminto
XA	Advanced-toiminto
XP	Professional-toiminto

551

Lock/unlock

Mahdollistaa paneelin säätimien lukitsemisen ja salasanan asettamisen.

Katso kappale "Lock/unlock (Set up 551)".



552

Summerin ääni

Summerin äänen säätö.



Minimi	Maksimi	Oletus
0/off	10	10

601

Säätöaskel

Mahdollistaa parametrin säädön käyttäjän haluamin säätöaskelin.



Minimi	Maksimi	Oletus
1	999	1

602

Ulkoinen parametri CH1, CH2, CH3, CH4

Mahdollistaa ulkoisen parametrin 1, 2, 3, 4 (minimiarvo, Maksimiarvo, Oletus, valittu parametri).



Katso kappale "Ulkoisten säätimien hallinta (Set up 602)".

705

Piirin resistanssin kalibrointi

Mahdollistaa järjestelmän kalibroinnin.



Katso kappale "Piirin resistanssin kalibrointi (set up 705)".

Oletus 10 mΩ

751

Virtalukema

Mahdollistaa hitsausvirran todellisen arvon näytön.


752

Jännitelukema

Mahdollistaa hitsausjännitteen todellisen arvon näytön.


768

Lämmöntuoton arvo HI

Mahdollistaa hitsauksen lämmöntuoton mittausarvon lukemisen. (Kj/cm)


801

Suojarajat

Mahdollistaa varoitusrajoiden ja suojarajojen asettamisen.



Mahdollistaa hitsausprosessin hallinnan asettamalla varoitusrajat ja suojarajat tärkeimmille mitattaville parametreille.

Mahdollistaa eri hitsausvaiheiden tarkan säädön.

854

Virtalähde

Mahdollistaa virtalähteen asetuksen määrättyjen hiomatyökalujen.



Arvo	Oletus	Soittotoiminto
off	X	Ei kytketty
12÷80 V	-	Virransyöttö

5.1.2 Asetusparametrien (TIG) luettelo

0

Tallenna ja poistu

Sen avulla voidaan tallentaa muutokset ja poistua set up'ista.


1

Reset

Sen avulla kaikki parametrit voidaan asettaa uudelleen Oletusihin.


7

Hitsausvirta

Hitsausvirran säätö.



Minimi	Maksimi	Oletus
3 A	I _{max}	100 A

399**Leikkausnopeus**

Mahdollistaa hitsausnopeuden asettamisen.

Default cm/min: referenssinopeus käsin hitsattaessa.

Syn: Sinergic arvo.

Minimi	Maksimi	Oletus
2 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500**Laitteen asetus**

Mahdollistaa halutun graafisen käyttöliittymän valinnan.

Mahdollistaa pääsyn korkeammille asetustasoille.

Katso kappale "Käyttöliittymän mukauttaminen (Set up 500)".

Arvo	Valittu taso
USER	Käyttäjä
SERV	Service
vaBW	vaBW

Arvo	Käyttöliittymä
XE	Easy-toiminto
XA	Advanced-toiminto
XP	Professional-toiminto

551**Lock/unlock**

Mahdollistaa paneelin säätimien lukitsemisen ja salasanan asettamisen.

Katso kappale "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Summerin ääni**

Summerin äänen säätö.

Minimi	Maksimi	Oletus
0/off	10	10

601**Säätöaskel**

Mahdollistaa parametrin säädön käyttäjän haluamin säätöaskelin.

Minimi	Maksimi	Oletus
1	999	1

602**Ulkoinen parametri CH1, CH2, CH3, CH4**

Mahdollistaa ulkoisen parametrin 1, 2, 3, 4 (minimiarvo, Maksimiarvo, Oletus, valittu parametri).

Katso kappale "Ulkoisten säätimien hallinta (Set up 602)".

705**Piirin resistanssin kalibrointi**

Mahdollistaa järjestelmän kalibroinnin.

Katso kappale "Piirin resistanssin kalibrointi (set up 705)".

751**Virtalukema**

Mahdollistaa hitsausvirran todellisen arvon näytön.

752**Jännitelukema**

Mahdollistaa hitsausjännitteen todellisen arvon näytön.

755**Kaasuvirtauksen lukema**

Mahdollistaa kaasun todellisen virtauksen näytön.

758**Robotin liikenopeus**

Mahdollistaa robotin tai automaatiolaitteen varren liikenopeuden näytön.

764

Jäähdytysnesteen virtauslukema

Mahdollistaa jäähdytysnesteen virtauslukema.



765

Jäähdytysnesteen lämpötila lukema

Mahdollistaa jäähdytysnesteen lämpötila todellisen arvon näytön.



768

Lämmöntuoton arvo HI

Mahdollistaa hitsauksen lämmöntuoton mittausarvon lukemisen. (Kj/cm)



771

Virtasignaali hitsausliitoksen seurantaan

Virta-arvon näyttö hitsausliitoksen seurannan hallitsemiseksi.



772

Jännitesignaali hitsausliitoksen seurantaan

Jännitearvon näyttö hitsausliitoksen seurannan hallitsemiseksi.



801

Suojarajat

Mahdollistaa varoitusrajojen ja suojarajojen asettamisen.

Mahdollistaa hitsausprosessin hallinnan asettamalla varoitusrajat ja suojarajat tärkeimmille mitattaville parametreille.

Mahdollistaa eri hitsausvaiheiden tarkan säädön.



854

Virtalähde

Mahdollistaa virtalähteen asetuksen määrättyjen hiomatyökalujen.



Arvo	Oletus	Soittotoiminto
off	X	Ei kytketty
12÷80 V	-	Virransyöttö

5.1.3 Asetusparametrien (MIG/MAG) luettelo

0

Tallenna ja poistu

Sen avulla voidaan tallentaa muutokset ja poistua set up'ista.



1

Reset

Sen avulla kaikki parametrit voidaan asettaa uudelleen Oletusihin.



2

Hitsausohjelmat

Mahdollistaa manuaalisen MIG (MIG) tai synergisen MIG (MIG 6) prosessin valinnan asettamalla hitsattava materiaali.

Katso kappale "Etuohjauspaneeli RC 350".



3

Langan nopeus

Mahdollistaa langan syöttönopeuden säädön.



Minimi	Maksimi	Oletus
0.5 m/min	22.0 m/min	-

4

Virta

Hitsausvirran säätö.



Minimi	Maksimi
3 A	I _{max}

5

Kappaleen paksuus

Mahdollistaa hitsattavan osan paksuuden asettamisen.
Mahdollistaa järjestelmän asettamisen hitsattavan osan säätöihin.



6

Kulmapalko "a"

Mahdollistaa palon syvyyden valinnan kulmahitsiä varten.



7

Jännite - Kaaren pituus

Mahdollistaa kaarijännitteen säädön.
Mahdollistaa kaaren pituuden säädön hitsauksen aikana.
Korkea jännite = pitkä kaari
Matala jännite = lyhyt kaari

**Synerginen toimintomuoto**

Minimi	Maksimi	Oletus
-5.0	+5.0	0/syn

Käsihitsaus (Off)

Minimi	Maksimi	Oletus
5.0 V	55.5 V	5.0 V

10

Kaasun esivirtaus

Sen avulla voidaan asettaa ja säätää kaasun virtaus ennen valokaaren sytytystä.
Sen avulla voidaan ladata kaasu polttimeen ja valmistella työskentelytila hitsausta varten.



Minimi	Maksimi	Oletus
0/off	99.9 s	0.1 s

11

Soft start

Sen avulla voidaan säätää langansyöttönopeus sytytystä edeltävissä vaiheissa.
Mahdollistaa hitaamman aloituksen, joka on pehmeämpi ja lähes roiskeeton.



Minimi	Maksimi	Oletus
10 %	100 %	50 %

12

Moottorin ramppi

Sen avulla voidaan asettaa asteittainen kulku langan nopeuden välille sytytyksessä ja hitsauksessa.



Minimi	Maksimi	Oletus
0.01 s	1.00 s	0/off

15

Burn back

Sen avulla voidaan säätää langan palamisnopeus, estäen kiinnitarttumisen hitsauksen lopussa.
Polttimen ulkopuolisen langan pituutta voidaan säätää.



Minimi	Maksimi	Oletus
-2.00	+2.00	0/syn

16

Kaasun jälkivirtaus

Kaasun virtauksen säätö hitsaustapahtuman lopussa.



Minimi	Maksimi	Oletus
0/off	99.9 s	2.0 s

19

Duty cycle (kaksoispulssi)

Mahdollistaa loppuvirran pitoajan asettamisen.

 


Minimi	Maksimi	Oletus
10 %	90 %	50 %


20

Kaksoispulssitus

Mahdollistaa pulssiampplitudin säädön.



Minimi	Maksimi	Oletus
0 %	100 %	±25 %
Minimi	Maksimi	Oletus
0.5 m/min	22 m/min	2.5 m/min

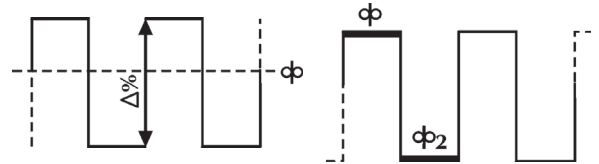

21

Pulssitaajuus (kaksoispulssi)

Mahdollistaa jakson, eli pulssin toistosyklin, säädön.

Mahdollistaa pulssitaajuuden säädön.



Minimi	Maksimi	Oletus
0.1 Hz	5.0 Hz	2.0 Hz

22

Toisiojännite (kaksoispulssi)

Mahdollistaa toisen pulssitason jännitteen säädön.

Mahdollistaa vakaamman kaaren saavuttamisen eri pulssivaiheissa.



Minimi	Maksimi	Oletus
-5.0	+5.0	0/syn

23

Pulssi-slope (kaksoispulssi)

Mahdollistaa ramppiajan asetuksen pulssihitsauksessa.



Minimi	Maksimi	Oletus
1 %	100 %	50 %

24

Bilevel (4T - crater filler)

Kaksitasoisen langan nopeus bilevel-hitsausmuodossa.

Jos hitsaaja painaa liipasinta ja vapauttaa sen taas nopeasti, siirtyään "Φ":een.

Painamalla ja vapauttamalla liipasinta nopeasti, siirtyään taas "Φ":een, j.n.e.



Minimi	Maksimi	Oletus
1 %	200 %	0/off

25

Alkuaskel

Mahdollistaa langan nopeuden säädön hitsauksen ensimmäisen "kraatterintäyttövaiheen" aikana.

Mahdollistaa osaan kohdistuvan energiamäärän lisäämisen, kun (edelleen kylmä) materiaali vaatii enemmän lämpöä sulaakseen tasaisesti.



Minimi	Maksimi	Oletus
20 %	200 %	120 %

26

Crater filler

Mahdollistaa langan nopeuden säädön hitsauksen loppuvaiheissa.

Mahdollistaa osaan kohdistuvan energiamäärän pienentämisen vaiheissa, jolloin materiaali on jo hyvin kuumaa, ja näin ei-toivottujen muodonmuutosten vähentämisen.



Minimi	Maksimi	Oletus
20 %	200 %	80 %

27

Alkuaskelen aika

Mahdollistaa alkuaskelen ajan asettamisen.

Mahdollistaa "kraatterintäytön" automatisoinnin.



Minimi	Maksimi	Oletus
0.1 s	99.9 s	0/off

28

Kraatterin täyttöaika

Mahdollistaa "kraatterin täyttöajan" asettamisen.

Mahdollistaa "kraatterintäytön" automatisoinnin.



Minimi	Maksimi	Oletus
0.1 s	99.9 s	0/off

30

Pistehitsaus

Mahdollistaa "pistehitsausprosessin" käytön ja hitsausajan asettamisen.



Minimi	Maksimi	Oletus
0.1 s	99.9 s	0/off

31

Pysähdyspiste

Sen avulla voidaan käynnistää "pysähdyspiste" sekä määritellä hitsausten välinen tauko aika.



Minimi	Maksimi	Oletus
0.1 s	99.9 s	0/off

32

Toisiojännite (Bilevel MIG)

Mahdollistaa toisen pulssitason jännitteen säädön.

Mahdollistaa vakaamman kaaren saavuttamisen eri pulssivaiheissa.



Minimi	Maksimi	Oletus
-5.0	+5.0	0/syn

33

Toisioinduktanssi (Bilevel MIG)

Mahdollistaa toisen pulssitason induktanssi säädön.

Mahdollistaa nopeamman tai hitaamman kaaren saavuttamisen hitsaajan liikkeiden ja hitsauksen luonnollisen epävakauden kompensoimiseksi.

Matala induktanssi = herkästi reagoiva kaari (enemmän roiskeita).

Korkea induktanssi = hitaammin reagoiva kaari (vähemmän roiskeita).



Minimi	Maksimi	Oletus
-30	+30	0/syn

34

Aloitussvirran nousu

Asettaa aloitusvirran asteittaisen kasvun hitsausvirtaan.



Minimi	Maksimi	Oletus
0.1 s	10.0 s	0/off

35

Kraatterin täyttöaika

Asettaa asteittaisen siirtymisen hitsausvirrasta kraatterintäyttövirtaan.



Minimi	Maksimi	Oletus
0.1 s	10.0 s	0/off

202

Induktanssi

Mahdollistaa hitsauspiirin sarjainduktanssin elektronisen säädön.

Mahdollistaa nopeamman tai hitaamman kaaren saavuttamisen hitsaajan liikkeiden ja hitsauksen luonnollisen epävakauden kompensoimiseksi.

Matala induktanssi = herkästi reagoiva kaari (enemmän roiskeita).

Korkea induktanssi = hitaammin reagoiva kaari (vähemmän roiskeita).



Minimi	Maksimi	Oletus
-30	+30	0/syn

331

Kompensoitu keskijännite

Mahdollistaa hitsausjännitteen asettamisen.



398

Siirtonopeuden referenssivakio

Kaikkien hitsausprosessien referenssivakio

Siirtonopeusarvo polttimelle, johon järjestelmä viittaa hitsausparametrien laskelmia varten



399

Leikkausnopeus

Mahdollistaa hitsausnopeuden asettamisen.

Default cm/min: referenssinopeus käsin hitsattaessa.

Syn: Sinergic arvo.



Minimi	Maksimi	Oletus
1 cm/min	200 cm/min	syn

500

Laitteen asetus



Mahdollistaa halutun graafisen käyttöliittymän valinnan.

Mahdollistaa pääsyn korkeammille asetustasoille.

Katso kappale "Käyttöliittymän mukauttaminen (Set up 500)"

Arvo	Valittu taso	Arvo	Käyttöliittymä
USER	Käyttäjä	XE	Easy-toiminto
SERV	Service	XA	Advanced-toiminto
vaBW	vaBW	XP	Professional-toiminto

551

Lock/unlock



Mahdollistaa paneelin säätimien lukitsemisen ja salasanan asettamisen.

Katso kappale "Lock/unlock (Set up 551)".

552

Summerin ääni



Summerin äänen säätö.

Minimi	Maksimi	Oletus
0/off	10	10

601

Säätöaskel



Mahdollistaa parametrin säädön käyttäjän haluamin säätöaskelin.

Toimintaa ohjataan polttimen ylös / alas-painikkeella.

Minimi	Maksimi	Oletus
1	999	1

602

Ulkoinen parametri CH1, CH2, CH3, CH4



Mahdollistaa ulkoisen parametrin 1, 2, 3, 4 (minimiarvo, Maksimiarvo, Oletus, valittu parametri).

Katso kappale "Ulkoisten säätimien hallinta (Set up 602)".

606

U/D torch



Mahdollistaa ulkoisen parametrin (U/D).

Arvo	Oletus	Soittotoiminto
0/off	-	off
1/I1	X	Virta
	-	Ohjelman hakeminen

612

DgMig-polttimen asetus



Mahdollistaa digitaalisen polttimen kanavien hallinnan.

Arvo	Oletus	Soittotoiminto
0/off	-	off
1/I1	-	Virta
2/ 	-	Ohjelman hakeminen
3/CH3	-	CH3
4/CH4	-	CH4
5/STD	X	STD

653

Langan nopeus



Mahdollistaa langan syöttönopeuden säädön (kuormauksen aikana vaiheen).

Minimi	Maksimi	Oletus
0.5 m/min	22.0 m/min	3.0 m/min

705

Piirin resistanssin kalibrointi



Mahdollistaa järjestelmän kalibroinnin.

Katso kappale "Piirin resistanssin kalibrointi (set up 705)".

Oletus 10 mΩ

751**Virtalukema**

Mahdollistaa hitsausvirran todellisen arvon näytön.

**752****Jännitelukema**

Mahdollistaa hitsausjännitteen todellisen arvon näytön.

**755****Kaasuvirtauksen lukema**

Mahdollistaa kaasun todellisen virtauksen näytön.

**757****Langan nopeus**

Moottorin 1 kooderin lukema.

**758****Robotin liikenopeus**

Mahdollistaa robotin tai automaatiolaitteen varren liikenopeuden näytön.

**760****Virtalukema (moottori 1)**

Mahdollistaa moottorin todellisen arvon näytön (moottori 1).

**761****Langan nopeus**

Moottorin 2 kooderin lukema

**762****Virtalukema (moottori 2)**

Mahdollistaa moottorin todellisen arvon näytön (moottori 2).

**763****Langan nopeus**

Langan syötön todellinen lukema

**764****Jäähdytysnesteen virtauslukema**

Mahdollistaa jäähdytysnesteen virtauslukema.

**765****Jäähdytysnesteen lämpötila lukema**

Mahdollistaa jäähdytysnesteen lämpötila todellisen arvon näytön.

**768****Lämmöntuoton arvo HI**

Mahdollistaa hitsauksen lämmöntuoton mittausravon lukemisen. (Kj/cm)

**770****Hitsiaineentuoton arvo**

Näyttää hitsiaineentuoton arvon.

**771****Virtasignaali hitsausliitoksen seurantaan**

Virta-arvon näyttö hitsausliitoksen seurannan hallitsemiseksi.



772

Jännitesignaali hitsausliitoksen seurantaan

Jännitearvon näyttö hitsausliitoksen seurannan hallitsemiseksi.



801

Suojarajat

Mahdollistaa varoitusrajojen ja suojarajojen asettamisen.

Mahdollistaa hitsausprosessin hallinnan asettamalla varoitusrajat ja suojarajat tärkeimmille mitattaville parametreille.

Mahdollistaa eri hitsausvaiheiden tarkan säädön.



854

Virtalähde

Mahdollistaa virtalähteen asetuksen määrättyjen hiomatyökalujen.



Arvo	Oletus	Soittotoiminto
off	X	Ei kytketty
12+80 V	-	Virransyöttö

5.2 Parametrien erityiset käyttötoimenpiteet

5.2.1 7-segmenttinäytön mukauttaminen

Mahdollistaa parametrien arvon jatkuvan näytön 7-segmenttinäytöllä.



- Siirry set-up-tilaan painamalla säätönupin painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- Valitse tarvittava parametri kiertämällä säätönuppia.
- Tallenna valittu parametri 7-segmenttinäyttöön painamalla painiketta .
- Tallenna ja poistu nykyiseltä näytöltä painamalla painiketta .

5.2.2 Käyttöliittymän mukauttaminen (Set up 500)

Mahdollistaa parametrien mukauttamisen päävalikossa.

500

Laitteen asetus

Mahdollistaa halutun graafisen käyttöliittymän valinnan.



Arvo	Käyttöliittymä
XE	Easy-toiminto
XA	Advanced-toiminto
XP	Professional-toiminto

TOIMINTO XE

MMA	
Hitsausparametrit	
TIG	
Hitsausparametrit	
Toiminnot	      
MIG/MAG	
Hitsausparametrit	 

Toiminnot	  

TOIMINTO XA

MMA	
Hitsausparametrit	  
Toiminnot	    
TIG	
Hitsausparametrit	
Toiminnot	      
MIG/MAG	
Hitsausparametrit	      
Toiminnot	     

TOIMINTO XP

MMA	
Hitsausparametrit	  
Toiminnot	    
TIG	
Hitsausparametrit	
Toiminnot	      
MIG/MAG	
Hitsausparametrit	          
Toiminnot	     

5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Mahdollistaa paneelin säätimien lukitsemisen ja salasanan asettamisen.



Parametrin valinta

- Siirry set-up-tilaan painamalla säätönupin painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- Valitse haluttu parametri (551).
- Aktivoi valitun parametrin säätö painamalla säätönupin painiketta.



Salasanan asetus

- Aseta numerokoodi (salasana) kiertämällä säätönuppia.
- Vahvista toimenpide painamalla kooderinäppäintä.
- Vahvista toiminto painamalla painiketta .
- Tallenna muutos painamalla painiketta: .



Paneelin toiminnot



Lukitun ohjauspaneelin toimintojen käyttöyritys tuo näkyviin erityisen näytön.

- Voit vapauttaa toiminnot tilapäisesti (5 minuutiksi) antamalla oikean salasanan säätönuppia kiertämällä.
- Vahvista toimenpide painamalla kooderinäppäintä.
- Voit vapauttaa ohjauspaneelin kokonaan siirtymällä set-up-tilaan (seuraa edellä annettuja ohjeita) ja palauttamalla parametrin 551 arvoksi "off".
- Vahvista toimenpide painamalla kooderinäppäintä.
- Tallenna muutos painamalla painiketta: .

5.2.4 Ulkoisten säätimien hallinta (Set up 602)

Mahdollistaa ulkoisen parametrin 2 (minimi-arvo, Maksimi-arvo, Oletus, valittu parametri).



Parametrin valinta

- Siirry set-up-tilaan painamalla säätönupin painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- Valitse haluttu parametri (602).
- Siirry "Ulkoisten säätimien hallinta" -näytölle painamalla säätönupin painiketta.



Ulkoisten säätimien hallinta

- Valitse haluttu RC-kauko-ohjauslähtö (CH1, CH2, CH3, CH4) painamalla painiketta. .
- Valitse haluttu parametri (Min-Max-parametri) painamalla säätönupin painiketta.
- Sääda haluttu parametri (Min-Max-parametri) kiertämällä säätönuppia.
- Tallenna muutos painamalla painiketta: .
- Vahvista toiminto painamalla painiketta .

5.2.5 Piirin resistanssin kalibrointi (set up 705)



Parametrin valinta

- Siirry set-up-tilaan painamalla säätönupin painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- Valitse haluttu parametri (705).
- Aktivoi valitun parametrin säätö painamalla säätönupin painiketta.



Kalibrointi

- Poista suojahattu paljastaaksesi polttimeen suuttimen kärjen. (MIG/MAG)
- Aseta langanohjaimen kärki sähköiseen kosketukseen työkappaleen kanssa. (MIG/MAG)
- Aseta volframelektrodi sähköiseen kosketukseen työkappaleen kanssa. (TIG)
- Aseta elektrodin pidikepoltin ja hitsattava kappale kosketuksiin. (MMA)
- Paina  (tai polttimeen liipaisinta) painiketta aloittaaksesi toimenpiteen.
- Säilytä kosketus vähintään sekunnin ajan.
- Näytöllä näkyvä arvo päivitetään, kun kalibrointi on suoritettu.
- Vahvista toiminto painamalla painiketta .
- Vahvista toiminto painamalla painiketta .
- Muutos tallennetaan ja asetustilasta poistutaan painamalla näppäintä: .

5.2.6 Suojarajat (Set up 801)


Mahdollistaa varoitusrajojen ja suojarajojen asettamisen.

Mahdollistaa hitsausprosessin hallinnan asettamalla varoitusrajat ja suojarajat tärkeimmille mitattaville parametreille.

Mahdollistaa eri hitsausvaiheiden tarkan säädön.

Katso kappale "Suojarajat (Set up 801)".

Huomiotasot		Suojarajat	
	Hitsausvirta		Hitsausjännite
	Kaasuvirtauksen lukema		Robotin liikenoisuus
	Virtalukema (moottori 1)		Virtalukema (moottori 2)
	Jäähdytysnesteen virtauslukema		Langan nopeus
	Jäähdytysnesteen lämpötila lukema		

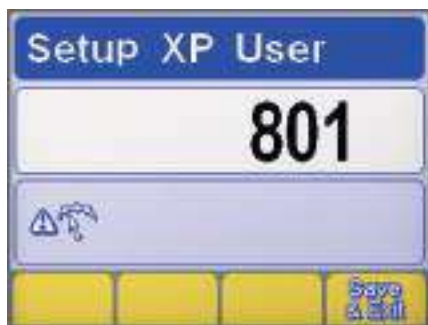

Parametrin valinta

- Siirry set-up-tilaan painamalla säätönupin painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- Valitse haluttu parametri (801).
- Siirry "Suojarajat"-näytölle painamalla säätönupin painiketta.



Parametrin valinta

- Valitse tarvittava parametri painamalla painiketta .
- Valitse suojarajojen asetustapa painamalla painiketta .



Laitteen asetus



Absoluuttinen arvo



Prosenttiarvo

Turvallisuusrajojen asetus

- 1 Varoitusrajojen rivi
- 2 Häytysrajojen rivi
- 3 Minimiarvojen sarake
- 4 Maksimiarvojen sarake


- Valitse haluamasi ruutu painamalla säätönupin painiketta (valittu ruutu vaihtuu käänteisen väriseksi).
- Säädä valitun parametrin taso kiertämällä säätönuppia.
- Tallenna muutos painamalla painiketta: .




Jonkin varoitusrajan ylittyminen aiheuttaa ohjauspaneeliin visuaalisen ilmoituksen.




Jonkin varoitusrajan ylittyminen aiheuttaa ohjauspaneeliin visuaalisen ilmoituksen ja hitsaustoiminnot keskeytyvät välittömästi.

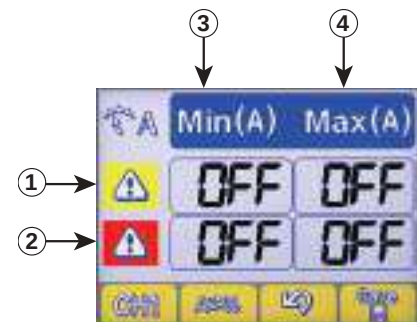


6. LISÄVARUSTEET

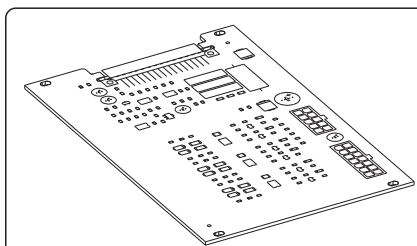

Kit Nozzle sensing / Cleaning station
74.04.059

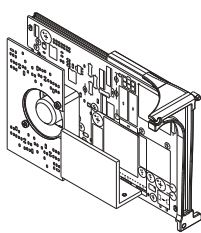

Lisää tarjontaa kit
74.04.060

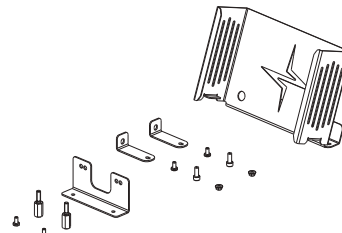

RC teline
74.04.076

Katso kappale "Asennus kit/lisävarusteet".

7. HUOLTO



Laitteessa tulee suorittaa normaalihuolto valmis- tajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kun laite on toimiva, kaikki laitteen suojapellit ja luukut on suljettava. Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Estä metallipölyä kasaantumasta lähelle tuuletusaukkoja tai niiden päälle.



Huoltotoimia voi tehdä vain niihin pätevöitynyt henkilö. Takuun voimassaolo lakkaa, mikäli valtuuttamattomat henkilöt ovat suorittaneet laitteen korjaus- tai osien vaihtotoimenpiteitä. Ainoastaan ammattitaitoiset teknikot saavat suorittaa laitteen mahdolliset korjaus- tai osien vaihtotoimenpiteet.



Irrota laite sähköverkosta ennen huoltotoimenpiteitä.

7.1 Suorita seuraavat määräaikaisten tarkastukset virtalähteelle

7.1.1 Echipament



Puhdista virtalähde sisältä matalapaineisella paineilmasuihkulla ja pehmeällä harjalla. Tarkista sähköiset kytkennät ja kytkentäkaapelit.

7.1.2 Poltinkomponentin, puikon pitimen ja/tai maattokaapeleiden huoltoon tai vaihtoon:



Tarkista komponenttien lämpötila ja tarkista etteivät ne ole ylikuumentuneet.



Käytä aina turvallisuusmääräysten mukaisia suojakäsineitä.



Käytä aina sopivia ruuviavaimia ja työkaluja.

7.2 Răspundere



Ellei huoltoa suoriteta, kaikkien takuiden voimassaolo lakkaa eikä valmistaja vastaa aiheutuneista vahingoista. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei ylläolevia ohjeita ole noudatettu. Jos sinulla on epäselvyyksiä tai ongelmia, älä epäröi ottaa yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.

8. HÄLYTYSKODIT



HÄLYTYS

Hälytyksen laukeamisesta tai kriittisen turvallisuusrajan ylityksestä ilmoitetaan ohjauspaneelin merkkivalolla. Se aiheuttaa hitsaustoimenpiteiden välittömän eston.



HUOMIO

Turvallisuusrajan ylityksestä ilmoitetaan ohjauspaneelin merkkivalolla. Se ei estä hitsaustoimenpiteiden jatkamista.

Seuraavassa luetellaan kaikki järjestelmää koskevat hälytykset ja turvallisuusrajat.

 E01	Ylikuumeneminen		 E02	Ylikuumeneminen	
 E03	Ylikuumeneminen		 E05	Ylivirta	
 E06	Tehomoduulin ylivirta (Boost)		 E07	Langansyöttölaitteen moottorin sähköjärjestelmän vika	
 E08	Estetty moottori		 E10	Tehomoduulin ylivirta (Inverter)	

 E11	Järjestelmän konfigurointivirhe	?	 E12.1	Yhteysvirhe WF1	→ ←
 E13	Yhteysvirhe	→ ←	 E14.xx	Virheellinen ohjelma virheen alakoodi ilmoittaa poistetun työohjelman numeron	↺
 E15	Virheellinen ohjelma	↺	 E16.1	Yhteysvirhe RI 1000/2000/3000 (CAN bus)	→ ←
 E16.2	Yhteysvirhe RI 3000 (Modbus)	→ ←	 E16.3	Yhteysvirhe RI 1000/2000	→ ←
 E19.1	Järjestelmän konfigurointivirhe	?	 E19.2	Järjestelmän konfigurointivirhe	?
 E19.3	Järjestelmän konfigurointivirhe	?	 E19.4	Järjestelmän konfigurointivirhe	?
 E19.5	Järjestelmän konfigurointivirhe	?	 E19.8	Järjestelmän konfigurointivirhe	?
 E19.9	Järjestelmän konfigurointivirhe	?	 E19.10	Järjestelmän konfigurointivirhe	?
 E19.11	Järjestelmän konfigurointivirhe (WF)	?	 E22	Yhteysvirhe (DSP)	→ ←
 E23	Muistivirhe (RC)		 E27	Muistivirhe (RTC)	
 E28	Muistivirhe (Lämpötila lukema)		 E29	Yhteensopimattomat mitat	
 E30	Yhteysvirhe (H.F.)	→ ←	 E31	Yhteysvirhe (AC/DC)	→ ←
 E33.1	Järjestelmän konfigurointivirhe (LCD 3.5")		 E33.2	Järjestelmän konfigurointivirhe (LCD 4.7")	
 E38	Alijännite	V↓	 E40	Laitteen sähkönsyötön vika	
 E41	Ylijännite	V↑	 E42	Alijännite	V↓
 E43	Jäähdytysneste puuttuu		 E44	Kaasu puuttuu	
 E49	Hätäseispainike (Automaatio ja robotiikka)		 E50	Lanka juuttunut (Automaatio ja robotiikka)	

E51	Asetuksia ei tueta (Automaatio ja robotiikka)		E52	Törmäyksenesto (Automaatio ja robotiikka)	
E53	Ulkoisen virtauskytkimen virhe (Automaatio ja robotiikka)		E54	Virtataso ylittynyt (Alaraja)	
E55	Virtataso ylittynyt (Yläraja)		E56	Jännitetaso ylittynyt (Alaraja)	
E57	Jännitetaso ylittynyt (Yläraja)		E58	Kaasun virtaustaso ylittynyt (Alaraja)	
E59	Kaasun virtaustaso ylittynyt (Yläraja)		E60	Nopeusraja ylittynyt (Alaraja)	
E61	Nopeusraja ylittynyt (Yläraja)		E62	Virtataso ylittynyt (Alaraja)	
E63	Virtataso ylittynyt (Yläraja)		E64	Jännitetaso ylittynyt (Alaraja)	
E65	Jännitetaso ylittynyt (Yläraja)		E66	Kaasun virtaustaso ylittynyt (Alaraja)	
E67	Kaasun virtaustaso ylittynyt (Yläraja)		E68	Nopeusraja ylittynyt (Alaraja)	
E69	Nopeusraja ylittynyt (Yläraja)		E71	Jäähdytysnesteen ylikuumentuminen	
E72	Push-pull-moottorin ylivirta		E73	Langan nopeusraja ylittynyt (speed meter)	
E74	Moottorin 1 virtataso ylittynyt		E75	Moottorin 2 virtataso ylittynyt	
E76	Jäähdytysnesteen virtaustaso ylittynyt		E77	Jäähdytysnesteen lämpötilataso	
E78	Huolto käynnissä (Automaatio ja robotiikka)		E80	Lanka puuttuu (wire end)	
E81	Ylivirta (WU-pumppu)		E82	Yhteysvirhe (WU)	
E83	Pumppu pysähtynyt		E99.6	Järjestelmän konfigurointihälytys	
E99.7	Järjestelmän konfigurointihälytys		E99.8	Järjestelmän konfigurointihälytys	

 E99.9	Järjestelmän konfigurointihälytys		 E99.10	Järjestelmän konfigurointihälytys	
 E99.11	Muistivirhe		 E99.12	Järjestelmän konfigurointivirhe	

9. VIANMÄÄRITYS JA RATKAISUT

Laite ei käynnisty (vihreä merkkivalo ei pala)

Syy

- » Ei jännitettä pistorasiassa.
- » Virheellinen pistoke tai kaapeli.
- » Linjan sulake palanut.
- » Sytytyskytkin viallinen.
- » Langansyöttökelkan ja generaattorin välinen kytkentä virheellinen tai viallinen.
- » Elektroniikka viallinen.

Toimenpide

- » Suorita tarkistus ja korjaa sähköjärjestelmä.
- » Käänny ammattitaitoisen henkilön puoleen.
- » Vaihda viallinen osa.
- » Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- » Vaihda viallinen osa.
- » Vaihda viallinen osa.
- » Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- » Tarkasta, että järjestelmän eri osat on oikein kytketty.
- » Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Ulostulojännitteen poisjäänti (laite ei hitsaa)

Syy

- » Polttimen liipaisin virheellinen.
- » Laite on ylikuumentunut (lämpöhälytys - keltainen merkkivalo palaa).
- » Sivupaneeli auki tai portin kytkin viallinen.
- » Maadoituskytkentä virheellinen.
- » Verkkojännite rajojen ulkopuolella (keltainen merkkivalo palaa).
- » Kontaktori viallinen.
- » Elektroniikka viallinen.

Toimenpide

- » Vaihda viallinen osa.
- » Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- » Odota laitteen jäähtymistä sammuttamatta sitä.
- » Laitteen käyttäjän turvallisuuden kannalta on välttämätöntä, että sivupaneeli on suljettu hitsaus-toimenpiteiden aikana.
- » Vaihda viallinen osa.
- » Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- » Suorita maadoituskytkentä oikein.
- » Katso ohjeet kappaleessa "Käyttöönotto".
- » Palauta verkkojännite generaattorin syöttörajoihin.
- » Suorita laitteen kytkentä oikein.
- » Katso ohjeet kappaleesta "Kytchentä".
- » Vaihda viallinen osa.
- » Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.
- » Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Tehoulostulo virheellinen

Syy

- » Leikkausprosessin virheellinen valinta tai virheellinen valintakytkin.
- » Hitsausparametrien ja toimintojen asetus virheellinen.
- » Virransäätöpotentiometri/kooderi viallinen viallinen.

Toimenpide

- » Valitse oikea hitsausprosessi.
- » Suorita laitteen nollaus ja aseta hitsausparametrit uudelleen.
- » Vaihda viallinen osa.
- » Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

» Verkkojännite rajojen ulkopuolella.

» Vaiheen puuttuminen.

» Elektroniikka viallinen.

» Suorita laitteen kytkentä oikein.

» Katso ohjeet kappaleesta "KytKentä".

» Suorita laitteen kytkentä oikein.

» Katso ohjeet kappaleesta "KytKentä".

» Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Langansyöttö jumissa

Syy

» Polttimen liipaisin virheellinen.

» Rullat virheelliset tai kuluneet.

» Vaihdemoottori viallinen.

» Polttimen suoja viallinen.

» Langansyöttölaitteessa ei ole virtaa.

» Kelaus epätasaista kelalla.

» Polttimen suutin sulanut (lanka tarttunut kiinni).

Toimenpide

» Vaihda viallinen osa.

» Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

» Vaihda rullat.

» Vaihda viallinen osa.

» Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

» Vaihda viallinen osa.

» Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

» Tarkista kytkentä generaattoriin.

» Katso ohjeet kappaleesta "KytKentä".

» Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

» Palauta kelan normaalitoimintaolosuhteet tai vaihda se uuteen.

» Vaihda viallinen osa.

Langansyöttö on epätasainen

Syy

» Polttimen liipaisin virheellinen.

» Rullat virheelliset tai kuluneet.

» Vaihdemoottori viallinen.

» Polttimen suoja viallinen.

» Kelan kitka tai rullien lukituslaitteet säädetty väärin.

Toimenpide

» Vaihda viallinen osa.

» Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

» Vaihda rullat.

» Vaihda viallinen osa.

» Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

» Vaihda viallinen osa.

» Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

» Löysennä kitkaa.

» Lisää painetta rulliin.

Kaaren epävakaisuus

Syy

» Huono kaasusuojaus.

» Hitsauskaasussa on kosteutta.

» Hitsausparametrit väärä.

Toimenpide

» Sääda oikea kaasun virtaus.

» Tarkista, että polttimen hajotin ja kaasusuulake ovat hyväkuntoisia.

» Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.

» Pidä kaasusyöttöjärjestelmä aina hyvässä kunnossa.

» Tarkista huolellisesti hitsauslaite.

» Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Runsas roiske

Syy

» Pitkä valokaari.

» Hitsausparametrit väärä.

Toimenpide

» Pienennä elektrodin ja kappaleen välistä etäisyyttä.

» Pienennä hitsattavien kappaleiden.

» Pienennä hitsausvirtaa.

» Huono kaasusuojaus.

» Valokaaren dynamiikka väärä.

» Hitsauksen suoritustapa väärä.

» Sääddä oikea kaasun virtaus.

» Tarkista, että polttimen hajotin ja kaasusuulake ovat hyväkuntoisia.

» Kohota piirin induktiivista arvoa.

» Vähennä polttimen kallistumista.

Riittämätön tunkeutuminen

Syy

» Hitsauksen suoritustapa väärä.

» Hitsausparametrit väärä.

» Väärä elektrodi.

» Reunojen valmistelu väärä.

» Maadoituskytkentä virheellinen.

» Huomattavan kokoiset hitsattavat kappaleet.

Toimenpide

» Pienennä hitsauksen etenemisnopeutta.

» Suurennä hitsausvirtaa.

» Käytä ohuempaa elektrodia.

» Paranna railomuotoa.

» Suorita maadoituskytkentä oikein.

» Katso ohjeet kappaleessa "Käyttöönotto".

» Suurennä hitsausvirtaa.

Kuonasulkeumat

Syy

» Puutteellinen kuonanpoisto.

» Elektrodin halkaisija liian suuri.

» Reunojen valmistelu väärä.

» Hitsauksen suoritustapa väärä.

Toimenpide

» Puhdista kappaleet huolellisesti ennen hitsaamista.

» Käytä ohuempaa elektrodia.

» Paranna railomuotoa.

» Pienennä elektrodin ja kappaleen välistä etäisyyttä.

» Etene säännöllisesti kaikkien hitsausvaiheiden aikana.

Volframin sulkeuma

Syy

» Hitsausparametrit väärä.

» Väärä elektrodi.

» Hitsauksen suoritustapa väärä.

Toimenpide

» Pienennä hitsausvirtaa.

» Käytä paksumpaa elektrodia.

» Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.

» Teroita elektrodi oikein.

» Vältä elektrodilla koskemista sulaan.

Huokoisuus

Syy

» Huono kaasusuojaus.

Toimenpide

» Sääddä oikea kaasun virtaus.

» Tarkista, että polttimen hajotin ja kaasusuulake ovat hyväkuntoisia.

Takertuminen

Syy

» Pitkä valokaari.

» Hitsausparametrit väärä.

» Hitsauksen suoritustapa väärä.

» Huomattavan kokoiset hitsattavat kappaleet.

» Valokaaren dynamiikka väärä.

Toimenpide

» Lisää elektrodin ja työkappaleen välistä etäisyyttä.

» Lisää hitsausjännitettä.

» Suurennä hitsausvirtaa.

» Lisää hitsausjännitettä.

» Kallista poltinta mahdollisimman paljon kulman suuntaiseksi.

» Suurennä hitsausvirtaa.

» Lisää hitsausjännitettä.

» Kohota piirin induktiivista arvoa.

Reunahaavat

Syy

» Hitsausparametrit väärä.

Toimenpide

» Pienennä hitsausvirtaa.

» Käytä ohuempaa elektrodia.

» Pitkä valokaari.

» Hitsauksen suoritustapa väärä.

» Huono kaasusuojaus.

» Pienennä elektrodin ja kappaleen välistä etäisyyttä.

» Pienennä hitsattavien kappaleiden.

» Pienennä sivun värähtelyn nopeutta täytettäessä.

» Pienennä hitsauksen etenemisnopeutta.

» Käytä hitsattaviin materiaaleihin soveltuvia kaasuja.

Hapettuma

Syy

» Huono kaasusuojaus.

Toimenpide

» Sääda oikea kaasun virtaus.

» Tarkista, että polttimen hajotin ja kaasusuulake ovat hyväkuntoisia.

Huokoisuus

Syy

» Rasvaa, maalia, ruostetta tai likaa hitsattavissa kappaleissa.

» Öljyinen, maallinen, ruosteinen tai likainen lisäaine.

» Kosteaa lisäaine.

» Pitkä valokaari.

» Hitsauskaasussa on kosteutta.

» Huono kaasusuojaus.

» Hitsisulan liian nopea jäähmettyminen.

Toimenpide

» Puhdista kappaleet huolellisesti ennen hitsaamista.

» Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.

» Pidä lisäaine aina hyvässä kunnossa.

» Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.

» Pidä lisäaine aina hyvässä kunnossa.

» Pienennä elektrodin ja kappaleen välistä etäisyyttä.

» Pienennä hitsattavien kappaleiden.

» Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.

» Pidä kaasunsyöttöjärjestelmä aina hyvässä kunnossa.

» Sääda oikea kaasun virtaus.

» Tarkista, että polttimen hajotin ja kaasusuulake ovat hyväkuntoisia.

» Pienennä hitsauksen etenemisnopeutta.

» Esikuumenna hitsattavat kappaleet.

» Suurennä hitsausvirtaa.

Kuumahalkeamat

Syy

» Hitsausparametrit väärä.

» Rasvaa, maalia, ruostetta tai likaa hitsattavissa kappaleissa.

» Öljyinen, maallinen, ruosteinen tai likainen lisäaine.

» Hitsauksen suoritustapa väärä.

» Hitsattavat kappaleet toisistaan eroavilla ominaisuuksilla.

Toimenpide

» Pienennä hitsausvirtaa.

» Käytä ohuempaa elektrodia.

» Puhdista kappaleet huolellisesti ennen hitsaamista.

» Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.

» Pidä lisäaine aina hyvässä kunnossa.

» Suorita toimenpiteet oikeassa järjestyksessä hitsattavan sauman mukaisesti.

» Rasvaa ennen hitsaamista.

Kylmähalkeamat

Syy

» Kosteaa lisäaine.

» Hitsattavan liitoksen erikoinen muoto.

Toimenpide

» Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.

» Pidä lisäaine aina hyvässä kunnossa.

» Esikuumenna hitsattavat kappaleet.

» Suorita jälkilämpökäsittely.

» Suorita toimenpiteet oikeassa järjestyksessä hitsattavan sauman mukaisesti.

10. TEKNISET OMINAISUUDET

Sähköiset ominaisuudet URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Syöttöjännite U1 (50/60 Hz)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	mΩ
Hidastettu linjasulake	25	A
Tiedonsiirtoväylä	DIGITAALINEN	
Maksimi ottoteho (MMA)	16.9	kVA
Maksimi ottoteho (MMA)	16.1	kW
Maksimi ottoteho (TIG)	12.6	kVA
Maksimi ottoteho (TIG)	12.1	kW
Maksimi ottoteho (MIG/MAG)	16.1	kVA
Maksimi ottoteho (MIG/MAG)	15.3	kW
Ottoteho valmiustilassa **	50	W
Tehokerroin (PF)	0.95	
Hyötysuhde (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Maksimi ottovirta I1max	24.4	A
Ottovirta I1	18.9	A
Säätöalue	3-400	A
Tyhjäkäyntijännite Uo	73	Vdc

** Katso lukua VALMIUSTILAN MINIMITEHON MÄÄRITYS

* Tämä laite ole standardin EN / IEC 61000-3-11 mukainen.

* Tämä laite täyttää standardin EN / IEC 61000-3-12 vaatimukset, jos liitäntä yleiseen sähköverkkoon tapahtuu pisteessä (PCC), jonka suurin impedanssi on pienempi tai yhtä suuri kuin ilmoitettu arvo "Zmax". Jos se kytketään julkiseen matalajänniteverkkoon, on laitteen asentajan tai käyttäjän vastuulla varmistaa, tarvittaessa yhdessä sähköyhtiön edustajan kanssa, että laitteen kytkeminen on luovallista.

Työjakso URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		3x400	U.M.
Työjakso MIG/MAG (40°C)			
(X=60%)		400	A
(X=100%)		360	A
Työjakso MIG/MAG (25°C)			
(X=100%)		400	A
Työjakso TIG (40°C)			
(X=60%)		400	A
(X=100%)		360	A
Työjakso TIG (25°C)			
(X=100%)		400	A
Työjakso MMA (40°C)			
(X=60%)		400	A
(X=100%)		360	A
Työjakso MMA (25°C)			
(X=100%)		400	A

Fyysiset ominaisuudet

URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)

U.M.

IP-luokitus	IP23S	
Eristysluokka	H	
Mitat (lxdxh)	690x290x510	mm
Paino	35.2	Kg
Kappale syöttökaapeli	4x4	mm ²
Virtakaapelin pituus	5	m
Standardit	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Sähköiset ominaisuudet

URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)

U.M.

Syöttöjännite U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	57	mΩ
Hidastettu linjasulake	45	25	A
Tiedonsiirtoväylä	DIGITAALINEN	DIGITAALINEN	
Maksimi ottoteho (MMA)	17.4	16.9	kVA
Maksimi ottoteho (MMA)	16.5	16.1	kW
Maksimi ottoteho (TIG)	13.0	12.6	kVA
Maksimi ottoteho (TIG)	12.4	12.1	kW
Maksimi ottoteho (MIG/MAG)	16.5	16.1	kVA
Maksimi ottoteho (MIG/MAG)	15.7	15.3	kW
Ottoteho valmiustilassa **	50	50	W
Tehokerroin (PF)	0.95	0.95	
Hyötysuhde (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Maksimi ottovirta I1max	43.7	24.4	A
Ottovirta I1	33.8	18.9	A
Säätöalue	3-400	3-400	A
Tyhjäkäyntijännite Uo	73	73	Vdc

** Katso lukua VALMIUSTILAN MINIMITEHON MÄÄRITYS

* Tämä laite ole standardin EN / IEC 61000-3-11 mukainen.

* Tämä laite täyttää standardin EN / IEC 61000-3-12 vaatimukset, jos liitäntä yleiseen sähköverkkoon tapahtuu pisteessä (PCC), jonka suurin impedanssi on pienempi tai yhtä suuri kuin ilmoitettu arvo "Zmax". Jos se kytketään julkiseen matalajänniteverkkoon, on laitteen asentajan tai käyttäjän vastuulla varmistaa, tarvittaessa yhdessä sähköyhtiön edustajan kanssa, että laitteen kytkeminen on luovallista.

Työjakso URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)			
	3x230	3x400	U.M.
Työjakso MIG/MAG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Työjakso MIG/MAG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A
Työjakso TIG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Työjakso TIG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A
Työjakso MMA (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Työjakso MMA (25°C)			
(X=100%)	400	400	A

Fyysiset ominaisuudet URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)			U.M.
IP-luokitus	IP23S		
Eristysluokka	H		
Mitat (lxdxh)	690x290x510		mm
Paino	36.2		Kg
Kappale syöttökaapeli	4x6		mm ²
Virtakaapelin pituus	5		m
Standardit	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015		

Sähköiset ominaisuudet URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)			U.M.
Syöttöjännite U ₁ (50/60 Hz)	3x400 (±15%)		V _{ac}
Z _{max} (@PCC) *	49		mΩ
Hidastettu linjasulake	30		A
Tiedonsiirtoväylä	DIGITAALINEN		
Maksimi ottoteho (MMA)	23.6		kVA
Maksimi ottoteho (MMA)	22.5		kW
Maksimi ottoteho (TIG)	18.2		kVA
Maksimi ottoteho (TIG)	17.4		kW
Maksimi ottoteho (MIG/MAG)	22.9		kVA
Maksimi ottoteho (MIG/MAG)	21.9		kW
Ottoteho valmiustilassa **	50		W
Tehokerroin (PF)	0.95		
Hyötysuhde (μ)	88		%
Cos φ	0.99		
Maksimi ottovirta I _{1max}	33		A
Ottovirta I ₁	23.9		A
Säätöalue	3-500		A
Tyhjäkäyntijännite U ₀	73		V _{dc}

****Katso lukua VALMIUSTILAN MINIMITEHON MÄÄRITYS**

***Tämä laite ole standardin EN / IEC 61000-3-11 mukainen.**

***Tämä laite täyttää standardin EN / IEC 61000-3-12 vaatimukset, jos liitäntä yleiseen sähköverkkoon tapahtuu pisteessä (PCC), jonka suurin impedanssi on pienempi tai yhtä suuri kuin ilmoitettu arvo "Z_{max}". Jos se kytketään julkiseen matalajänniteverkkoon, on laitteen asentajan tai käyttäjän vastuulla varmistaa, tarvittaessa yhdessä sähköyhtiön edustajan kanssa, että laitteen kytkeminen on luovallista.**

Työjakso URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		3x400	U.M.
Työjakso MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Työjakso MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Työjakso TIG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Työjakso TIG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Työjakso MMA (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Työjakso MMA (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Fyysiset ominaisuudet URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)			U.M.
IP-luokitus		IP23S	
Eristysluokka		H	
Mitat (lxdxh)		690x290x510	mm
Paino		37	Kg
Kappale syöttökaapeli		4x4	mm ²
Virtakaapelin pituus		5	m
Standardit		EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Sähköiset ominaisuudet URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)			U.M.
Syöttöjännite U1 (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)	Vac
Zmax (@PCC) *	16.9	49	mΩ
Hidastettu linjasulake	63	30	A
Tiedonsiirtoväylä	DIGITAALINEN	DIGITAALINEN	
Maksimi ottoteho (MMA)	24.5	23.6	kVA
Maksimi ottoteho (MMA)	23.3	22.5	kW
Maksimi ottoteho (TIG)	18.9	18.2	kVA
Maksimi ottoteho (TIG)	18.0	17.4	kW
Maksimi ottoteho (MIG/MAG)	23.9	22.9	kVA
Maksimi ottoteho (MIG/MAG)	22.7	21.9	kW
Ottoteho valmiustilassa **	50	50	W
Tehokerroin (PF)	0.95	0.95	
Hyötysuhde (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Maksimi ottovirta I1max	60.3	33	A
Ottovirta I1	42.4	23.9	A
Säätöalue	3-500	3-500	A
Tyhjäkäyntijännite Uo	73	73	Vdc

** Katso lukua VALMIUSTILAN MINIMITEHON MÄÄRITYS

* Tämä laite ole standardin EN / IEC 61000-3-11 mukainen.

* Tämä laite täyttää standardin EN / IEC 61000-3-12 vaatimukset, jos liitäntä yleiseen sähköverkkoon tapahtuu pisteessä (PCC), jonka suurin impedanssi on pienempi tai yhtä suuri kuin ilmoitettu arvo "Zmax". Jos se kytketään julkiseen matalajänniteverkkoon, on laitteen asentajan tai käyttäjän vastuulla varmistaa, tarvittaessa yhdessä sähköyhtiön edustajan kanssa, että laitteen kytkeminen on luovallista.

Työjakso URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)	3x230	3x400	U.M.
Työjakso MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Työjakso MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)	500	500	A
(X=100%)	470	470	A
Työjakso TIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Työjakso TIG (25°C)			
(X=80%)	500	500	A
(X=100%)	470	470	A
Työjakso MMA (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Työjakso MMA (25°C)			
(X=75%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	470	470	A

Fyysiset ominaisuudet


URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)

U.M.

IP-luokitus	IP23S	
Eristysluokka	H	
Mitat (lxdxh)	690x290x510	mm
Paino	39.5	Kg
Kappale syöttökaapeli	4x6	mm ²
Virtakaapelin pituus	5	m
Standardit	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

VALMIUSTILAN MINIMITEHON MÄÄRITYS

Generaattori + Kaukosäädin + Robottilangansyöttölaite

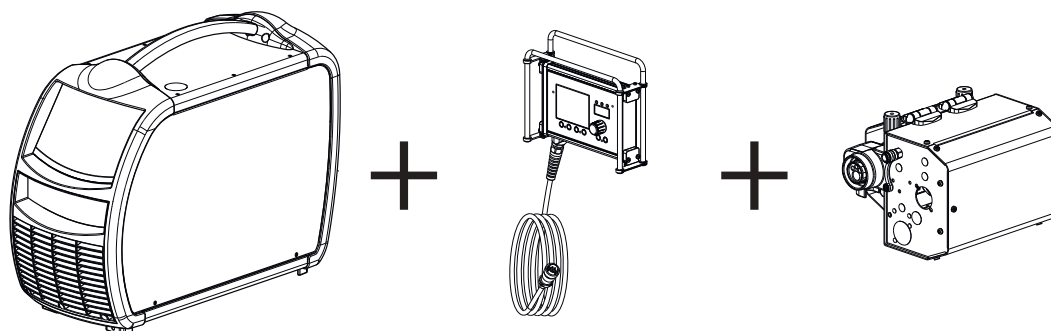

11. ARVOKILPI

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY							
URANOS NX 4000 PSR			N°				
  		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A					
		3A/20.0V - 400A/36.0V					
	U₀	I₂	400A	360A			
	73V	U₂	36.0V	34.4V			
		3A/10.0V - 400A/20.0V					
	U₀	I₂	400A	360A			
	73V	U₂	26.0V	24.4V			
		3A/14.0V - 400A/34.0V					
	U₀	I₂	400A	360A			
	73V	U₂	34.0V	32.0V			
		U₁	400V	I_{1max}	24.4A	I_{1eff}	18.9A
IP 23 S				  			
MADE IN ITALY 							

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 4000 PSR			N°		
  		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A			
	---	3A/20.0V - 400A/36.0V			
		X (40°C)		60%	100%
		U ₀	I ₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U ₂	36.0V (36.0V)	34.4V (34.4V)	
	---	3A/10.0V - 400A/20.0V			
		X (40°C)		60%	100%
		U ₀	I ₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U ₂	26.0V (26.0V)	24.4V (24.4V)	
	---	3A/14.0V - 400A/34.0V			
		X (40°C)		60%	100%
		U ₀	I ₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U ₂	34.0V (34.0V)	32.0V (32.0V)	
		U ₁ 400V(230V)	I _{1max} 24.4A(43.7A)	I _{1eff} 18.9A(33.8A)	
IP 23 S				  	
MADE IN ITALY 					

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 5000 PSR			N°		
 		60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A			
		3A/20.0V - 500A/40.0V			
	U₀	I₂	500A	470A	420A
	73V	U₂	40.0V	38.8V	36.8V
		3A/10.0V - 500A/30.0V			
	U₀	I₂	500A	470A	420A
	30V	U₂	30.0V	28.8V	26.8V
		3A/14.0V - 500A/39.0V			
	U₀	I₂	500A	470A	420A
	73V	U₂	39.0V	37.5V	35.0V
		U₁	400V	I_{1max}	33A
IP 23 S				I_{1eff}	23.9A
					
					
 					

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 5000 PSR			N°		
3~ 		 EN 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A	60974-3:2019		
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V			
		X (40°C)	50%	60%	100%
		U₀	I₂	500A (500A)	470A (470A)
	73V	U₂	40.0V (40.0V)	38.8V (38.8V)	36.8V (36.8V)
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V			
		X (40°C)	50%	60%	100%
		U₀	I₂	500A (500A)	470A (470A)
	30V	U₂	30.0V (30.0V)	28.8V (28.8V)	26.8V (26.8V)
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V			
		X (40°C)	50%	60%	100%
		U₀	I₂	500A (500A)	470A (470A)
	73V	U₂	39.0V (39.0V)	37.5V (37.5V)	35.0V (35.0V)
		U₁ 400V(230V)	I_{1max} 33A(60.3A)	I_{1eff} 23.9A(42.4A)	
IP 23 S				  	
MADE IN ITALY 					

12. KILVEN SISÄLTÖ

1		2			
3		4			
5	6				
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
18	19	20	21		
22			CE	UK CA	EAC

MADE
IN
ITALY



CE EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
EAC EAC-vaatimustenmukaisuusvakuutus
UKCA UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus

- 1 Kaupallinen merkki
- 2 Valmistajan nimi ja osoite
- 3 Laitteen malli
- 4 Sarjanro
XXXXXXXXXXXXX Valmistusvuosi
- 5 Hitsauskoneen tyypin symboli
- 6 Viittaus rakennestandardeihin
- 7 Hitsausprosessin symboli
- 8 Symboli, jonka mukaan hitsauskonetta voidaan käyttää ympäristössä, jossa on lisääntynyt sähköiskun vaara
- 9 Hitsausvirran symboli
- 10 Nimellistyhjäkäyntijännite
- 11 Nimellishitsausvirran sekä vastaavan tavanomaisen työjännitteen suurimmat ja pienimmät arvot
- 12 Työjakson symboli
- 13 Nimellishitsausvirran symboli
- 14 Nimellishitsausjännitteen symboli
- 15 Työjakson arvot
- 16 Työjakson arvot
- 17 Työjakson arvot
- 15A Nimellishitsausvirran arvot
- 16A Nimellishitsausvirran arvot
- 17A Nimellishitsausvirran arvot
- 15B Tavanomaisen työjännitteen arvot
- 16B Tavanomaisen työjännitteen arvot
- 17B Tavanomaisen työjännitteen arvot
- 18 Virtalähteen symboli
- 19 Nimellisliitäntäjännite
- 20 Suurin nimellisliitäntävirta
- 21 Suurin tehollisliitäntävirta
- 22 Suojausluokka

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥ

Ο οικοδόμος
voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.
Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

δηλώνει με αποκλειστική ευθύνη ότι το ακόλουθο προϊόν:

URANOS NX 4000 PSR	55.03.073
URANOS NX 4000 PSR	55.03.075
URANOS NX 5000 PSR	55.03.074
URANOS NX 5000 PSR	55.03.076

είναι κατασκευασμένη σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

2014/35/EU	LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2014/30/EU	EMC DIRECTIVE
2011/65/EU	RoHS DIRECTIVE
2019/1784/EU	EcoDesign
2009/125/EU	EcoDesign

και ότι έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα:

EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Η τεκμηρίωση που πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τις οδηγίες θα παραμείνει διαθέσιμη για επιθεωρήσεις στον προαναφερόμενο κατασκευαστή.

Τυχόν επεμβάσεις ή τροποποιήσεις που θα γίνουν χωρίς την εξουσιοδότηση της **voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.**, θα προκαλέσουν την παύση ισχύος της παραπάνω δήλωσης.

Onara di Tombolo, 03/11/2025

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.



Mirco Frasson



Ivo Bonello

Managing Directors

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	593
1.1 Περιβάλλον χρήσης	593
1.2 Ατομική προστασία και ασφάλεια τρίτων	593
1.3 Προστασία από καπνούς και αέρια	595
1.4 Πρόληψη πυρκαγιάς/έκρηξης	595
1.5 Προληπτικά μέτρα για τη χρήση φιαλών αερίου	595
1.6 Προστασία από ηλεκτροπληξία	596
1.7 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και παρεμβολές	596
1.8 Βαθμός προστασίας IP	597
1.9 Διάθεση.....	597
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	597
2.1 Τρόπος ανύψωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης	598
2.2 Τοποθέτηση της διάταξης	598
2.3 Σύνδεση.....	598
2.4 Θέση σε λειτουργία.....	599
3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	603
3.1 Πίσω πάνελ	603
3.2 Πίνακας υποδοχών	603
3.3 Μπροστινός πίνακας ελέγχου RC 350.....	604
3.4 Μπροστινός πίνακας ελέγχου.....	605
4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	605
4.1 Σελίδα εκκίνησης	605
4.2 Σελίδα Idle state (κατάσταση αδράνειας).....	605
4.3 Αρχική σελίδα	606
4.4 Κεντρική οθόνη διαδικασίας MMA	606
4.5 Κεντρική οθόνη διαδικασίας TIG.....	607
4.6 Κεντρική οθόνη διαδικασίας MIG/MAG.....	608
4.7 Σελίδα προγραμμάτων	611
5. SETUP	613
5.1 Set up και τη ρύθμιση των παραμέτρων.....	613
5.2 Ειδικές διαδικασίες χρήσης των παραμέτρων	624
6. ΑΞΕΣΟΥΑΡ	628
7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	629
7.1 Περιοδικοί έλεγχοι.....	629
7.2 Ευθύνη	629
8. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ (ALARM).....	629
9. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ	632
10. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	636
11. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	642
12. ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΧΑΡ ΑΚΤΗΡΙΟΤΙΚΩΝ	643
13. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.....	645
14. ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ	649
15. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ.....	651
16. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΤ/ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	663

ΣΥΜΒΟΛΑ



Προειδοποιήσεις



Απαγορεύσεις



Υποχρεώσεις



Γενικές ενδείξεις

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, πρέπει να διαβάσετε και να είστε βέβαιοι ότι κατανοήσατε το παρόν εγχειρίδιο. Μην κάνετε μετατροπές και ενέργειες συντήρησης που δεν περιγράφονται στο παρόν. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες, σε πρόσωπα ή πράγματα, που οφείλονται σε πλημμελή ανάγνωση και/ή μη εφαρμογή των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου.

Διατηρείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης στον τόπο χρήσης της συσκευής. Εκτός από τις οδηγίες χρήσης, τηρείτε τους γενικούς κανόνες και τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l. διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή, η προσαρμογή και η μετάφραση των εγγράφων, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένων των φωτοτυπιών, φιλμ και μικροφίλμ), χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση της **voestalpine Böhler Welding Arc Technology S.r.l.**

Τα προαναφερθέντα είναι ζωτικής σημασίας και, κατά συνέπεια, απαραίτητα για την ισχύ των εγγυήσεων.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που ο χειριστής δε συμμορφωθεί με τις οδηγίες.



Όλοι οι υπεύθυνοι για τη θέση σε λειτουργία, τη χρήση, τη συντήρηση και την επισκευή της συσκευής πρέπει:

- να διαθέτουν κατάλληλη εξειδίκευση
- να διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες για τις συγκολλήσεις
- να έχουν διαβάσει πλήρως και να τηρούν σχολαστικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης

Για κάθε αμφιβολία ή πρόβλημα σχετικά με τη χρήση της διάταξης, έστω κι αν δεν περιγράφεται εδώ, συμβουλευτείτε κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό.

1.1 Περιβάλλον χρήσης



Κάθε διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τις λειτουργίες που σχεδιάστηκε, με τους τρόπους και το εύρος τιμών που αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και/ή στο παρόν εγχειρίδιο, και σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, που διαφέρει από αυτές που δηλώνει ρητά ο Κατασκευαστής, θεωρείται απολύτως ανάρμοστη και επικίνδυνη, και, στην περίπτωση αυτή, ο Κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη.



Η συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση, σε βιομηχανικό περιβάλλον. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που ενδεχομένως προκληθούν εξαιτίας της χρήσης της διάταξης μέσα σε κατοικίες.



Η διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους με θερμοκρασία μεταξύ -10°C και +40°C (+14°F και +104°F).

Η διάταξη πρέπει να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται σε χώρους με θερμοκρασία μεταξύ -25°C και +55°C (-13°F και 131°F).

Η διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον χωρίς σκόνη, οξέα, αέρια ή άλλες διαβρωτικές ουσίες.

Η διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με σχετική υγρασία μικρότερη του 50%, στους 40°C (40,00°C).

Η διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με σχετική υγρασία μικρότερη του 90%, στους 20°C (68°F).

Το μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο για τη χρήση της διάταξης είναι 2000 μ. (6500 πόδια).



Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για να ξεπαγώνετε σωληνώσεις.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για φόρτιση μπαταριών ή/και συσσωρευτών.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την εκκίνηση κινητήρων.

1.2 Ατομική προστασία και ασφάλεια τρίτων



Η διαδικασία συγκόλλησης αποτελεί πηγή βλαβερών ακτινοβολιών, θορύβου, θερμότητας και εκπομπής αερίων. Τοποθετήστε διαχωριστικό πυρίμαχο τοίχωμα, για να προστατεύεται η ζώνη συγκόλλησης από ακτίνες, σπινθήρες και πυρακτωμένα κομμάτια σκουριάς. Κάντε συστάσεις στους παρόντες να μην κοιτάζουν τη συγκόλληση και να προστατεύονται από τις ακτίνες του τόξου ή το πυρακτωμένο μέταλλο.



Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό, που να προστατεύει το δέρμα από την ακτινοβολία του τόξου, τους σπινθήρες και/ή το πυρακτωμένο μέταλλο. Τα ρούχα που φοράτε πρέπει να καλύπτουν όλο το σώμα και πρέπει να είναι:

- Ακέραια και σε καλή κατάσταση
- Πυρίμαχα
- Μονωτικά και στεγνά
- Εφαρμοστά στο σώμα και χωρίς ρεβέρ



Φοράτε πάντοτε υποδήματα εγκεκριμένα σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, ανθεκτικά και ικανά να εξασφαλίσουν τη μόνωση από το νερό.



Φοράτε πάντοτε γάντια, εγκεκριμένα με βάση τα σχετικά πρότυπα, που να εξασφαλίζουν την ηλεκτρική και θερμική μόνωση.



Για την προστασία των ματιών, χρησιμοποιείτε μάσκες με πλευρική προστασία για το πρόσωπο και κατάλληλο βαθμό προστασίας (Β.Π. 10 ή ανώτερος).



Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά με πλευρικά καλύμματα, ειδικά κατά τις ενέργειες χειροκίνητης ή μηχανικής απομάκρυνσης της σκουριάς συγκόλλησης (κοπή).



Μη φοράτε φακούς επαφής!



Φοράτε ωτοασπίδες, σε περίπτωση που η διαδικασία συγκόλλησης παρουσιάζει επικίνδυνη στάθμη θορύβου. Αν η στάθμη θορύβου υπερβαίνει τα όρια του νόμου, οριοθετήστε τη ζώνη εργασίας και βεβαιωθείτε ότι οι παρόντες προστατεύονται με ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα.



Διατηρείτε πάντα τα πλευρικά τοιχώματα κλειστά, κατά τη διάρκεια των εργασιών συγκόλλησης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της διάταξης. Αποφύγετε την επαφή χεριών, μαλλιών, ρούχων, εργαλείων... και κινούμενων εξαρτημάτων, όπως: ανεμιστήρες, γρανάζια, ράουλα και άξονες, καρούλια σύρματος. Μη επεμβαίνετε στους οδοντωτούς τροχούς (γρανάζια), όταν λειτουργεί ο τροφοδότης σύρματος. Η απενεργοποίηση των προστατευτικών διατάξεων στους τροφοδότες σύρματος δημιουργεί μία εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη για τυχόν βλάβες και ατυχήματα.



Κρατάτε το κεφάλι μακριά από την τσιμπίδα MIG/MAG, κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και προώθησης του σύρματος. Το σύρμα, κατά την έξοδο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στα χέρια, στο πρόσωπο και στα μάτια.



Αποφύγετε την επαφή με κομμάτια, αμέσως μετά τη συγκόλληση. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.



Οι παραπάνω προφυλάξεις πρέπει να τηρούνται και στις εργασίες μετά τη συγκόλληση, γιατί μπορεί να αποκολλούνται κομμάτια σκουριάς από τα επεξεργασμένα κομμάτια που ψύχονται.



Πριν κάνετε κάποια ενέργεια πάνω στην τσιμπίδα ή προβείτε στη συντήρησή της, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει.



Πριν αποσυνδέσετε τους σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής του ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα ψύξης είναι σβηστή. Το θερμό υγρό που βγαίνει μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.



Προμηθευτείτε τα απαραίτητα μέσα πρώτων βοηθειών. Μην παραμελείτε τυχόν εγκαύματα ή τραυματισμούς.



Πριν εγκαταλείψετε τη θέση εργασίας, πάρτε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, για να αποφευχθούν ακούσιες βλάβες και ατυχήματα.

1.3 Προστασία από καπνούς και αέρια



Οι καπνοί, τα αέρια και οι σκόνες που παράγονται από τη διαδικασία συγκόλλησης, μπορεί να αποδειχθούν επιβλαβή για την υγεία.

Υπό ορισμένες συνθήκες, οι καπνοί που παράγονται από τη συγκόλληση μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο ή, στις έγκυες γυναίκες, βλάβες στο έμβρυο.

- Κρατάτε το κεφάλι μακριά από τα αέρια και τους καπνούς της συγκόλλησης.
- Η ζώνη εργασίας πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα φυσικού ή βεβιασμένου αερισμού.
- Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιήστε μάσκες με αναπνευστήρες.
- Σε περίπτωση συγκολλήσεων σε χώρους μικρών διαστάσεων, σας συνιστούμε την επίβλεψη του συγκολλητή από κάποιο συνάδελφο, που βρίσκεται έξω από το συγκεκριμένο χώρο.
- Μη χρησιμοποιείτε οξυγόνο για τον εξαερισμό.
- Για να ελέγχετε την αποτελεσματικότητα της αναρρόφησης, συγκρίνετε κατά περιόδους την ποσότητα των εκπομπών επιβλαβών αερίων με τις επιτρεπτές τιμές που αναγράφονται στους κανονισμούς ασφαλείας.
- Η ποσότητα και η επικινδυνότητα των παραγόμενων καπνών εξαρτάται από το βασικό υλικό που χρησιμοποιείται, από το υλικό συγκόλλησης και από ενδεχόμενες ουσίες που χρησιμοποιούνται για καθαρισμό και απολίπανση των κομματιών που συγκολλούνται. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή και των σχετικών τεχνικών δελτίων.
- Μην κάνετε συγκολλήσεις (κοπές) κοντά σε χώρους απολίπανσης ή βαφής.
- Τοποθετείτε τις φιάλες αερίου σε ανοικτούς χώρους ή σε χώρους με καλή κυκλοφορία του αέρα.

1.4 Πρόληψη πυρκαγιάς/έκρηξης



Η διαδικασία συγκόλλησης μπορεί να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς και/ή έκρηξης.

- Απομακρύνετε, από τη ζώνη εργασίας και τη γύρω περιοχή, τα εύφλεκτα ή καύσιμα υλικά και αντικείμενα.
- Τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 11 μέτρων (35 ποδιών) από το χώρο συγκόλλησης ή πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα.
- Οι σπινθήρες και τα πυρακτωμένα σωματίδια που εκσφενδονίζονται μπορούν να φτάσουν εύκολα στις γύρω περιοχές ακόμη και από πολύ μικρά ανοίγματα. Προσέξτε ιδιαίτερα την ασφάλεια πραγμάτων και ατόμων.
- Μην κάνετε συγκολλήσεις πάνω ή κοντά σε δοχεία που βρίσκονται υπό πίεση.
- Μην εκτελείτε εργασίες συγκόλλησης σε κλειστά δοχεία ή σωλήνες. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη συγκόλληση σωλήνων ή δοχείων, έστω και αν αυτά είναι ανοιχτά, άδεια και προσεκτικά καθαρισμένα. Τυχόν υπολείμματα αερίων, καυσίμων, λαδιού ή παρόμοιων ουσιών, μπορεί να προκαλέσουν εκρήξεις.
- Μην κάνετε συγκολλήσεις σε ατμόσφαιρα που περιέχει σκόνη, εκρηκτικά αέρια ή αναθυμιάσεις.
- Μετά τη συγκόλληση, βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν ακουμπά κατά λάθος σε επιφάνειες συνδεδεμένες με το κύκλωμα της γείωσης.
- Κοντά στη ζώνη εργασίας πρέπει να υπάρχει εξοπλισμός ή σύστημα πυρασφαλείας.

1.5 Προληπτικά μέτρα για τη χρήση φιαλών αερίου



Οι φιάλες αδρανούς αερίου περιέχουν αέριο υπό πίεση και μπορούν να εκραγούν, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι ελάχιστες συνθήκες ασφαλείας μεταφοράς, αποθήκευσης και χρήσης.

- Οι φιάλες πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένες, σε κατακόρυφη θέση, πάνω σε τοίχους ή με άλλα κατάλληλα μέσα, για να αποφεύγονται πτώσεις ή τυχαία χτυπήματα.
- Βιδώνετε το κάλυμμα προστασίας της βαλβίδας κατά τη μεταφορά και την τοποθέτηση, καθώς και κάθε φορά που ολοκληρώνονται οι διαδικασίες συγκόλλησης.
- Αποφύγετε την έκθεση των φιαλών στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία και σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας. Μην εκτίθετε τις φιάλες σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Αποφύγετε την επαφή των φιαλών με ελεύθερες φλόγες, ηλεκτρικά τόξα, τσιμπίδες συγκόλλησης ή ηλεκτροδίων και πυρακτωμένων θραυσμάτων που παράγονται από τη συγκόλληση.
- Κρατήστε τις φιάλες μακριά από τα κυκλώματα συγκόλλησης και από ηλεκτρικά κυκλώματα γενικότερα.
- Κρατάτε το κεφάλι μακριά από το σημείο εξόδου του αερίου, όταν ανοίγετε τη βαλβίδα της φιάλης.
- Κλείνετε πάντα τη βαλβίδα της φιάλης, αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες συγκόλλησης.
- Μην εκτελείτε ποτέ συγκολλήσεις σε φιάλες αερίου που βρίσκονται υπό πίεση.
- Μην συνδέετε ποτέ τη φιάλη πεπιεσμένου αέρα απευθείας στο μειωτήρα πίεσης του μηχανήματος! Η πίεση μπορεί να υπερβεί την ισχύ του μειωτήρα πίεσης και, κατά συνέπεια, να προκαλέσει έκρηξη!

1.6 Προστασία από ηλεκτροπληξία



Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει θάνατο.

- Αποφύγετε την επαφή με τα σημεία που βρίσκονται συνήθως υπό τάση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της διάταξης συγκόλλησης, όταν η διάταξη έχει ρεύμα (οι τσιμπίδες, τα σώματα γείωσης, τα καλώδια γείωσης, τα ηλεκτρόδια, τα καλώδια, τα ράουλα και τα καρούλια συνδέονται με το ηλεκτρικό κύκλωμα συγκόλλησης).
- Εξασφαλίστε την ηλεκτρική μόνωση της εγκατάστασης και του χειριστή, χρησιμοποιώντας στεγνές επιφάνειες και βάσεις, με επαρκή μόνωση από το δυναμικό του εδάφους και της γείωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση συνδέεται σωστά, σε κάποια πρίζα και σε δίκτυο που διαθέτουν αγωγό γείωσης.
- Ο χειριστής δεν πρέπει να αγγίζει ταυτόχρονα δύο τσιμπίδες ηλεκτροδίων.
- Διακόψτε αμέσως τη συγκόλληση, εάν νιώσετε ότι σας διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα.



Η διάταξη έναυσης και σταθεροποίησης του τόξου είναι σχεδιασμένη για λειτουργία με χειροκίνητο ή μηχανικό έλεγχο.

1.7 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και παρεμβολές



Τα άτομα με ζωτικές ηλεκτρονικές συσκευές (βηματοδότες), πρέπει να συμβουλευθούν έναν ιατρό πριν πλησιάσουν κοντά σε εργασίες συγκόλλησης τόξου.



Η διέλευση του ρεύματος από τα εσωτερικά και εξωτερικά καλώδια της διάταξης, δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κοντά στα καλώδια συγκόλλησης και στην ίδια τη διάταξη.

- Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να έχουν (άγνωστες μέχρι σήμερα) επιπτώσεις στην υγεία, μετά από παρατεταμένη έκθεση.
- Τα ηλεκτρικά πεδία μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές, όπως στους βηματοδότες ή στα ακουστικά βαρηκοΐας.

1.7.1 Ταξινόμηση ΗΜΣ σύμφωνα με το πρότυπο: EN 60974-10/A1:2015.



Η συσκευή κατηγορίας Β είναι κατασκευασμένη σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις συμβατότητας σε βιομηχανικούς χώρους ή κατοικίες, συμπεριλαμβανομένων των κατοικημένων περιοχών όπου η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται από κάποιο δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης.



Η συσκευή κατηγορίας Α δεν προορίζεται για χρήση σε κατοικημένες περιοχές όπου η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται από κάποιο δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης. Θα ήταν δυνητικά δύσκολο να εξασφαλιστεί η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα των συσκευών κατηγορίας Α σε αυτές τις περιοχές, εξαιτίας των παρεμβολών που εκπέμπονται και προσάγονται.

Δείτε το κεφάλαιο για περισσότερες πληροφορίες: ΠΙΝΑΚΪΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ή ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

1.7.2 Εγκατάσταση, χρήση και αξιολόγηση του χώρου

Η συσκευή αυτή κατασκευάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του εναρμονισμένου προτύπου EN 60974-10/A1:2015 και κατατάσσεται στην "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α". Η συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση, σε βιομηχανικό περιβάλλον. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που ενδεχομένως προκληθούν εξαιτίας της χρήσης της διάταξης μέσα σε κατοικίες.



Ο χρήστης πρέπει να έχει εμπειρία στον τομέα αυτό και θεωρείται υπεύθυνος για την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αν παρατηρηθούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, ο χρήστης πρέπει να λύσει το πρόβλημα με την τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή.



Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές πρέπει να ελαττωθούν έως το βαθμό στον οποίο δεν προκαλούν ενόχληση.



Πριν την εγκατάσταση της συσκευής, ο χρήστης πρέπει να εκτιμήσει τα πιθανά ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στη γύρω ζώνη και ιδιαίτερα στην υγεία των παρόντων. Για παράδειγμα: άτομα με βηματοδότη (pace-maker) και ακουστικά βαρηκοΐας.

1.7.3 Απαιτήσεις τροφοδοσίας (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Οι συσκευές υψηλής ισχύος θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της ενέργειας του δικτύου διανομής, εξαιτίας του απορροφούμενου ρεύματος. Συνεπώς, για μερικούς τύπους συσκευών (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά) θα μπορούσαν να υφίστανται κάποιοι περιορισμοί σύνδεσης ή μερικές απαιτήσεις που αφορούν την μέγιστη επιτρεπόμενη εμπέδηση δικτύου (Z_{max}) ή την ελάχιστη ισχύ εγκατάστασης (S_{sc}) που διατίθεται στο σημείο διεπαφής με το δίκτυο (Σημείο Κοινής σύνδεσης ΣΚΣ - Point of Common Coupling PCC). Στην περίπτωση αυτή, ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης έχουν την υποχρέωση να εξακριβώσουν (συμβουλευόμενοι ενδεχομένως τον διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου) αν η συσκευή μπορεί να συνδεθεί. Σε περίπτωση παρεμβολών, μπορεί να είναι αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων, όπως η τοποθέτηση φίλτρων στο δίκτυο τροφοδοσίας.

Πρέπει επίσης να εκτιμήσετε αν είναι σκόπιμο να θωρακιστεί το καλώδιο τροφοδοσίας.

Δείτε το κεφάλαιο για περισσότερες πληροφορίες: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

1.7.4 Προληπτικά μέτρα σχετικά με τα καλώδια

Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ακολουθείτε τους εξής κανόνες:

- Αποφεύγετε το τύλιγμα των καλωδίων γύρω από το σώμα.
- Μη στέκεστε μεταξύ καλωδίου γείωσης και καλωδίου ισχύος (τα δύο καλώδια πρέπει να βρίσκονται από την ίδια πλευρά).
- Τα καλώδια πρέπει να έχουν το μικρότερο δυνατό μήκος, να τοποθετούνται κοντά μεταξύ τους και να μετακινούνται πάνω ή κοντά στην επιφάνεια του δαπέδου.
- Τοποθετείτε την διάταξη σε κάποια απόσταση από το σημείο συγκόλλησης.
- Τα καλώδια πρέπει να είναι τοποθετημένα μακριά από ενδεχόμενα άλλα καλώδια.

1.7.5 Ισοδυναμική σύνδεση (γείωση)

Πρέπει να εκτιμήσετε αν είναι απαραίτητη η γείωση όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων της εγκατάστασης συγκόλλησης και της γύρω περιοχής. Τηρήστε τους τοπικούς τεχνικούς κανονισμούς περί ισοδυναμικής σύνδεσης (γείωσης).

1.7.6 γείωση του κατεργαζόμενου κομματιού

Όπου το υπό επεξεργασία κομμάτι δεν είναι γειωμένο, για λόγους ηλεκτρικής ασφαλείας ή εξαιτίας των διαστάσεων και της θέσης του, η σύνδεση γείωσης μεταξύ τεμαχίου και εδάφους μπορεί να μειώσει τις εκπομπές. Απαιτείται προσοχή, ώστε η γείωση του κατεργαζόμενου κομματιού να μην αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος για το χειριστή ή να προκαλεί βλάβες σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Τηρήστε τους τοπικούς τεχνικούς κανονισμούς περί ισοδυναμικής σύνδεσης (γείωσης).

1.7.7 Θωράκιση

Η επιλεκτική θωράκιση άλλων καλωδίων και συσκευών στη γύρω περιοχή μπορεί να μειώσει τα προβλήματα παρεμβολών.

Σε ειδικές εφαρμογές, θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη η θωράκιση όλης της διάταξης συγκόλλησης.

1.8 Βαθμός προστασίας IP

IP23S

IP

- Περιβλήμα που αποτρέπει την τυχαία πρόσβαση σε επικίνδυνα μέρη κάποιου δάχτυλου ή κάποιου ξένου σώματος με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 12,5 mm.
- Περιβλήμα προστατευμένο από βροχή που πέφτει με γωνία 60°.
- Περιβλήμα που αποτρέπει τις βλαβερές συνέπειες της εισόδου νερού, όταν τα κινούμενα μέρη της συσκευής είναι ακίνητα.

1.9 Διάθεση



Μην απορρίπτετε την ηλεκτρική συσκευή με τα κοινά απόβλητα!

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, και για την εφαρμογή της βάσει της εθνικής νομοθεσίας, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που φτάνει στο τέλος του κύκλου ζωής του, πρέπει να συλλέγεται χωριστά και να παραδίδεται σε κέντρο ανάκτησης και διάθεσης. Ο ιδιοκτήτης της συσκευής οφείλει να αναζητήσει τα εξουσιοδοτημένα κέντρα συλλογής απευθυνόμενος στις τοπικές αρχές. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας θα επιτρέψει την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου.

» Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει μόνο από έμπειρο προσωπικό, εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.



Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η γεννήτρια είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο.



Απαγορεύεται η σύνδεση των γεννητριών (σε σειρά ή παράλληλα).

2.1 Τρόπος ανύψωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης

- Η διάταξη διαθέτει μια χειρολαβή, που επιτρέπει τη μετακίνησή της με το χέρι.
- Η διάταξη δεν διαθέτει ειδικά εξαρτήματα για την ανύψωση.
- Χρησιμοποιήστε ένα κλαρκ εκτελώντας προσεκτικά τη μετακίνηση, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ανατροπή της γεννήτριας.



Απαγορεύεται η χρήση της χειρολαβής για την ανύψωση.



Μην υποτιμάτε το βάρος της διάταξης (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά).
 Κατά την ανύψωση, κανένα άτομο δεν πρέπει να βρίσκεται κάτω από το φορτίο.
 Αποφύγετε την πτώση της διάταξης και μην την αποθέτετε με δύναμη στο δάπεδο.

2.2 Τοποθέτηση της διάταξης



Τηρήστε τους εξής κανόνες:

- Εύκολη πρόσβαση στα όργανα ελέγχου και τις συνδέσεις.
 - Μην τοποθετείτε τον εξοπλισμό σε στενούς χώρους.
 - Μην τοποθετείτε ποτέ τη διάταξη πάνω σε μια επιφάνεια με κλίση μεγαλύτερη από 10° ως προς το οριζόντιο επίπεδο.
 - Τοποθετήστε τη διάταξη σε χώρο στεγνό, καθαρό και με επαρκή εξαερισμό.
 - Προστατέψτε τη διάταξη από τη βροχή και τον ήλιο.
- » βλ. παράγραφο “Προληπτικά μέτρα για τη χρήση φιαλών αερίου”.

2.3 Σύνδεση



Η γεννήτρια διαθέτει ηλεκτρικό καλώδιο, για τη σύνδεση στο δίκτυο τροφοδοσίας.

Η διάταξη μπορεί να τροφοδοτηθεί με ρεύμα:

- 230V τριφασικό (έκδοση 3x230/400V)
- 400V τριφασικό

Η λειτουργία της συσκευής είναι εγγυημένη για τάσεις με διακυμάνσεις έως $\pm 15\%$ επί της ονομαστικής τιμής.



Για να αποφευχθούν ζημιές σε άτομα ή στην εγκατάσταση, πρέπει να ελέγξετε την επιλεγμένη τάση του δικτύου και τις ασφάλειες ΠΡΙΝ συνδέσετε το μηχάνημα στο ρεύμα. Επίσης πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα που διαθέτει γείωση.



Η εγκατάσταση μπορεί να τροφοδοτηθεί από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος αρκεί να εξασφαλίζει σταθερή τάση τροφοδοσίας μεταξύ $\pm 15\%$ ως προς την ονομαστική τιμή τάσης που δηλώνει ο κατασκευαστής σε όλες τις πιθανές συνθήκες χρήσης και με τη μέγιστη παρεχόμενη ισχύ της γεννήτριας. Κατά κανόνα, συνιστάται η χρήση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με ισχύ 2 φορές μεγαλύτερη από την ισχύ της γεννήτριας, για το μονοφασικό ρεύμα, και 1,5 φορά, για το τριφασικό. Συνιστάται η χρήση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με ηλεκτρονικό έλεγχο.



Για την προστασία των χειριστών, η διάταξη πρέπει να είναι σωστά γειωμένη. Το καλώδιο τροφοδοσίας διαθέτει έναν αγωγό (κίτρινοπράσινος) για τη γείωση, που πρέπει να συνδεθεί σε ένα φως με επαφή γείωσης. Ο κίτρινος/πράσινος αγωγός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ΠΟΤΕ μαζί με άλλο αγωγό για την παροχή τάσης. Ελέγξτε την ύπαρξη γείωσης στην εγκατάσταση και την καλή κατάσταση της πρίζας του ρεύματος. Χρησιμοποιείτε μόνο φως που τηρούν τους κανονισμούς ασφαλείας.




Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο και σύμφωνα με τους νόμους της χώρας όπου γίνεται η εγκατάσταση.

2.4 θέση σε λειτουργία

2.4.1 Σύνδεση για συγκόλληση MMA




Η σύνδεση που απεικονίζεται έχει σαν αποτέλεσμα συγκόλληση με ανάστροφη πολικότητα. Για να εκτελέσετε μία συγκόλληση με κανονική (άμεση) πολικότητα, αντιστρέψτε τη σύνδεση.

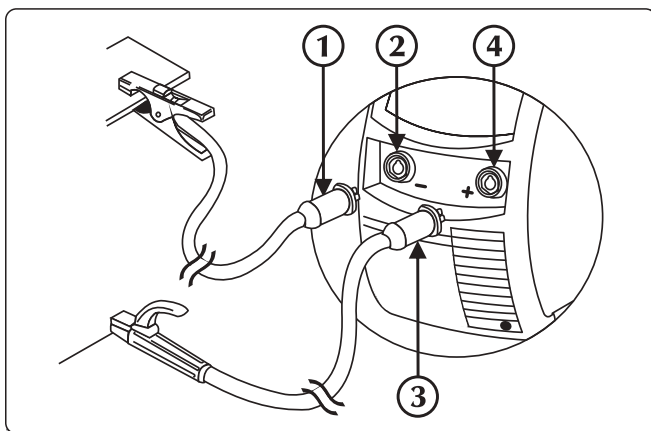

- ① Βύσμα τσιμπίδας γείωσης
- ② αρνητική υποδοχή ισχύος (-)
- ③ Βύσμα τσιμπίδας ηλεκτροδίου
- ④ θετική υποδοχή ισχύος (+)

- ▶ Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου της τσιμπίδας σώματος στην αρνητική υποδοχή (-) της γεννήτριας. Βάλτε το βύσμα και γυρίστε δεξιόστροφα, έως ότου ασφαλίσουν τα δύο μέρη.
- ▶ Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου της τσιμπίδας ηλεκτροδίου στην θετική υποδοχή (+) της γεννήτριας. Βάλτε το βύσμα και γυρίστε δεξιόστροφα, έως ότου ασφαλίσουν τα δύο μέρη.

2.4.2 Σύνδεση για επισκευή ρωγμών με ARC-AIR

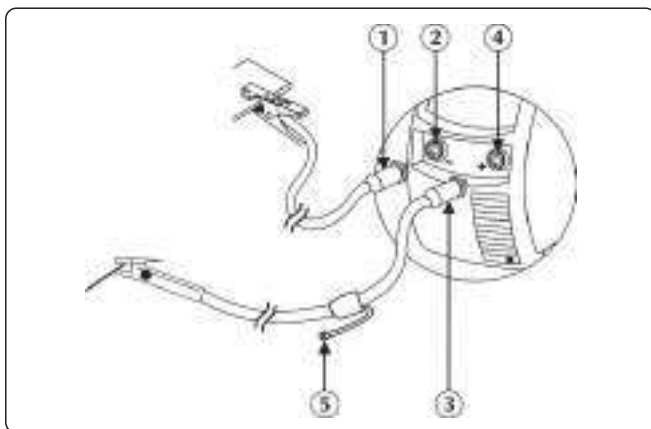


- ① Βύσμα τσιμπίδας γείωσης
- ② αρνητική υποδοχή ισχύος (-)
- ③ Βύσμα τσιμπίδας ARC AIR
- ④ θετική υποδοχή ισχύος (+)
- ⑤ Σύνδεσμος σωλήνα αερίου

- ▶ Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου της τσιμπίδας σώματος στην αρνητική υποδοχή (-) της γεννήτριας.
- ▶ Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου της τσιμπίδας ARC-AIR στη θετική υποδοχή (+) της γεννήτριας.
- ▶ Συνδέστε χωριστά το βύσμα του σωλήνα αερίου στο ρακόρ παροχής.

2.4.3 Σύνδεση για συγκόλληση TIG



Η απεικονιζόμενη σύνδεση έχει ως αποτέλεσμα συγκόλληση με ευθεία πολικότητα. Για συγκόλληση με ανάστροφη πολικότητα, αντιστρέψτε τη σύνδεση.

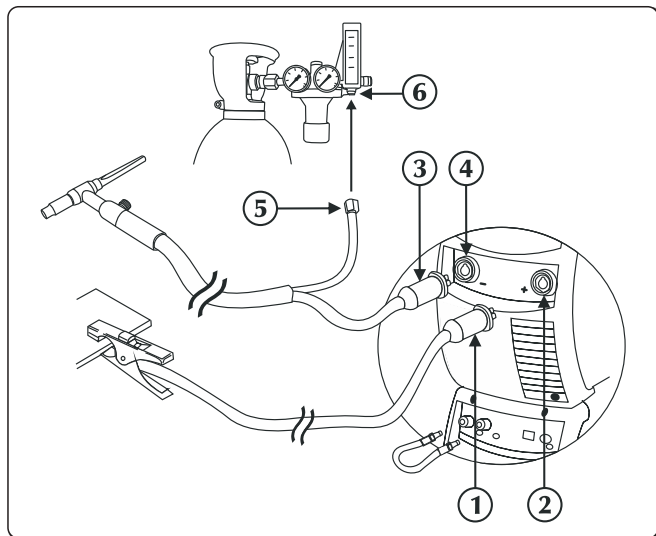

- ① Βύσμα τσιμπίδας γείωσης
- ② θετική υποδοχή ισχύος (+)
- ③ TTIG υποδοχή σύνδεσης τσιμπίδας
- ④ αρνητική υποδοχή ισχύος (-)
- ⑤ Συνδετήρας σωλήνων αερίου
- ⑥ Μειωτήρα πίεσης


- ▶ Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου της τσιμπίδας του σώματος στην θετική υποδοχή (+) της γεννήτριας. Βάλτε το βύσμα και γυρίστε δεξιόστροφα, έως ότου ασφαλίσουν τα δύο μέρη.
- ▶ Συνδέστε τη φίσα του φακού TIG στην αρνητική υποδοχή (-) της γεννήτριας. Βάλτε το βύσμα και γυρίστε δεξιόστροφα, έως ότου ασφαλίσουν τα δύο μέρη.
- ▶ Συνδέστε χωριστά το βύσμα του σωλήνα αερίου της τσιμπίδας στην παροχή αερίου.



Η ρύθμιση της παροχής του αερίου προστασίας επιτυγχάνεται ρυθμίζοντας τη βαλβίδα που συνήθως υπάρχει πάνω στην τσιμπίδα.



- ▶ Συνδέστε το σωλήνα επιστροφής ψυκτικού υγρού της τσιμπίδας (κόκκινου χρώματος), στο ειδικό ρακόρ/σύνδεσμο (κόκκινου χρώματος - σύμβολο .
- ▶ Συνδέστε το σωλήνα προσαγωγής ψυκτικού υγρού της τσιμπίδας (μπλε χρώματος), στο ειδικό ρακόρ/σύνδεσμο (μπλε χρώματος - σύμβολο .

2.4.4 Σύνδεση για συγκόλληση MIG/MAG

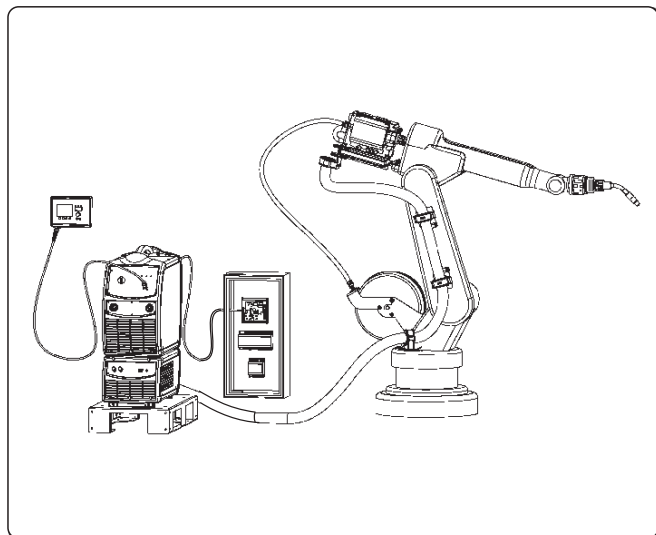



RI για την εξωτερική του υπουργικού συμβουλίου

BOX RI

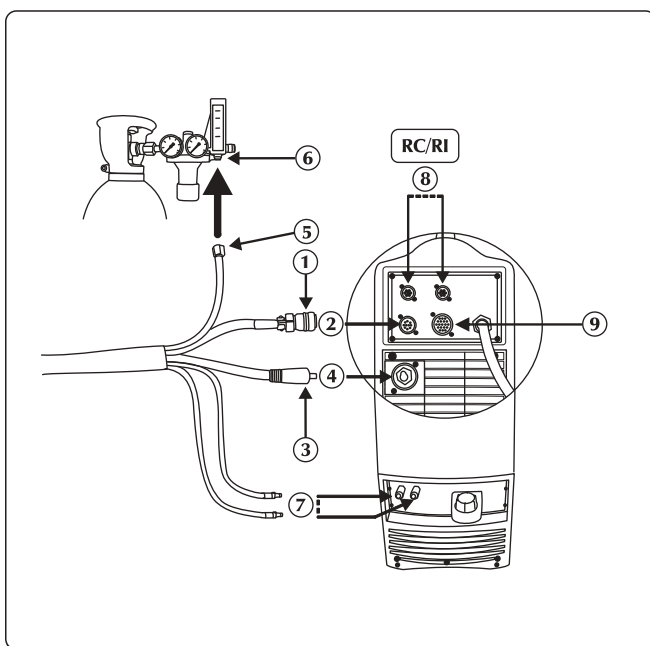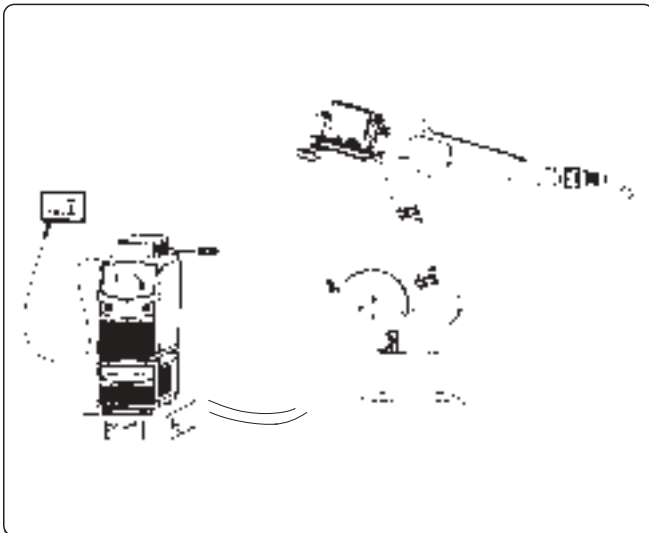


- ① Καλώδιο σήματος
- ② Είσοδος καλωδίου σήματος (CAN-BUS) (Δέσμη καλωδίων)
- ③ Καλωδίου ισχύος
- ④ Είσοδος καλωδίου ισχύος (Δέσμη καλωδίων)
- ⑤ Σωλήνας αερίου
- ⑥ Ρακόρ τροφοδοσίας αερίου
- ⑦ Ρακόρ ψυκτικού υγρού
- ⑧ Είσοδος καλωδίου σήματος (CAN-BUS) (αυτοματισμοί και ρομπότ)
- ⑨ Είσοδος καλωδίου σήματος CAN-BUS (RC, RI...)

- ▶ Συνδέστε το καλώδιο ισχύος της δέσμης καλωδίων στην ειδική υποδοχή. Βάλτε το βύσμα και γυρίστε δεξιόστροφα, έως ότου ασφαλίσουν τα δύο μέρη.
- ▶ Συνδέστε το καλώδιο σήματος, της δέσμης καλωδίων, στο ειδικό βύσμα σύνδεσης. Βάλτε το βύσμα και γυρίστε το δακτύλιο δεξιόστροφα, έως ότου ασφαλίσουν τα δύο μέρη.
- ▶ Συνδέστε το σωλήνα αερίου της δέσμης καλωδίων στο μειωτήρα πίεσης της φιάλης ή στο ρακόρ τροφοδοσίας αερίου.
- ▶ Συνδέστε το σωλήνα προσαγωγής ψυκτικού υγρού, της δέσμης καλωδίων (μπλε χρώματος), στο ειδικό ρακόρ/σύνδεσμο (μπλε χρώματος - σύμβολο ).
- ▶ Συνδέστε το σωλήνα επιστροφής ψυκτικού υγρού, της δέσμης καλωδίων (κόκκινου χρώματος), στο ειδικό ρακόρ/σύνδεσμο (κόκκινου χρώματος - σύμβολο ).
- ▶ Συνδέστε το καλώδιο σήματος CAN-BUS, που είναι για τη διαχείριση των εξωτερικών διατάξεων (όπως RC, RI, κτλ.), στην ειδική υποδοχή.
- ▶ Βάλτε το βύσμα και γυρίστε το δακτύλιο δεξιόστροφα, έως ότου ασφαλίσουν τα δύο μέρη.
- ▶ Συνδέστε το καλώδιο σήματος, που είναι για τη διαχείριση των εξωτερικών διατάξεων, στην ειδική υποδοχή.

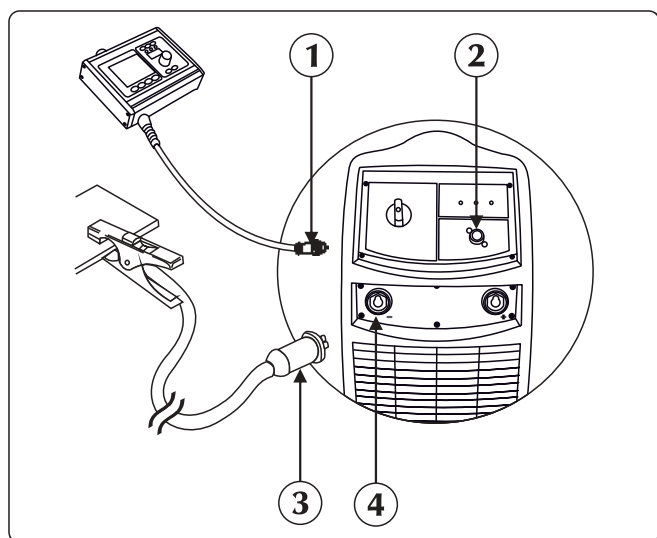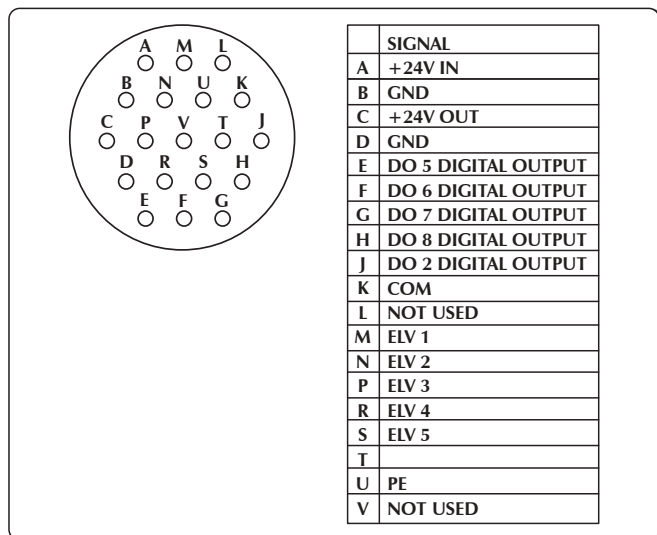

- ① Καλώδιο σήματος
- ② Συνδετήρας
- ③ Βύσμα τσιμπίδας γείωσης
- ④ αρνητική υποδοχή ισχύος (-)

- ▶ Συνδέστε το καλώδιο σήματος του RC350 στο σχετικό βύσμα της γεννήτριας.
- ▶ Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου της τσιμπίδας σώματος στην αρνητική υποδοχή (-) της γεννήτριας.

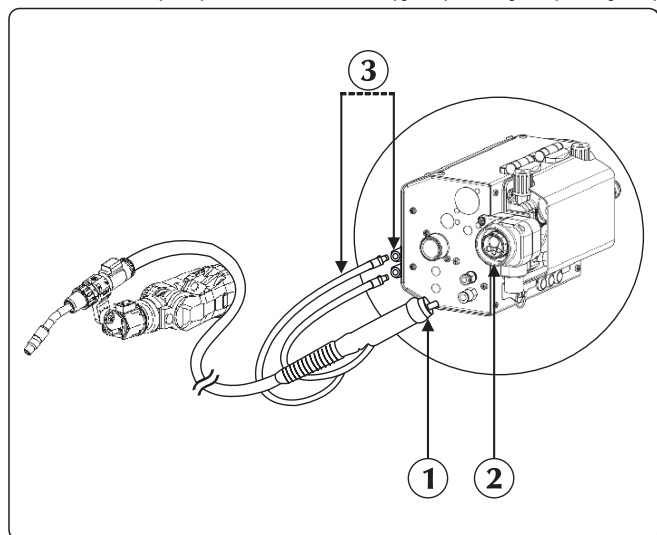


- ① υποδοχή σύνδεσης τσιμπίδας
- ② Συνδετήρας
- ③ Ρακόρ ψυκτικού υγρού

- ▶ Συνδέστε την τσιμπίδα MIG/MAG στην υποδοχή, προσέχοντας ιδιαίτερα, ώστε να βιδώσετε εντελώς το δακτύλιο στερέωσης.
- ▶ Συνδέστε το σωλήνα επιστροφής ψυκτικού υγρού της τσιμπίδας (κόκκινου χρώματος), στο ειδικό ρακόρ/σύνδεσμο (κόκκινου χρώματος - σύμβολο .
- ▶ Συνδέστε το σωλήνα προσαγωγής ψυκτικού υγρού της τσιμπίδας (μπλε χρώματος), στο ειδικό ρακόρ/σύνδεσμο (μπλε χρώματος - σύμβολο .


3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

3.1 Πίσω πάνελ

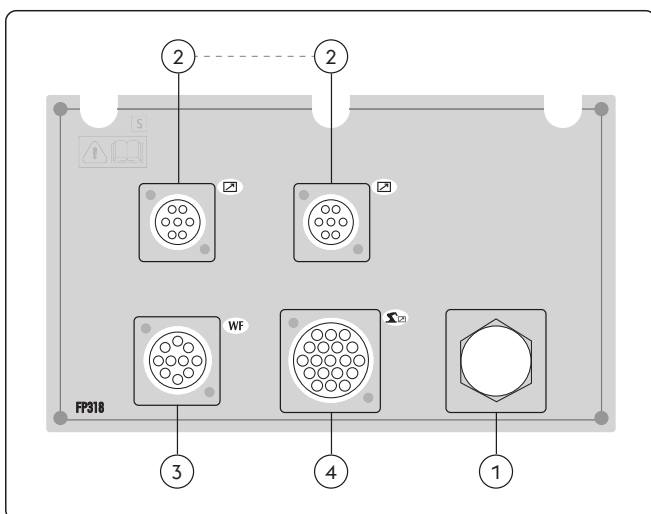


- ① καλώδιο τροφοδοσίας
Επιτρέπει την παροχή ρεύματος στη συσκευή, συνδέοντάς το με το δίκτυο.
- ② Είσοδος καλωδίου σήματος CAN-BUS (RC, RI...)
- ③ Είσοδος καλωδίου σήματος (CAN-BUS) (WF)
- ④ Είσοδος καλωδίου σήματος (Robot)

3.2 Πίνακας υποδοχών

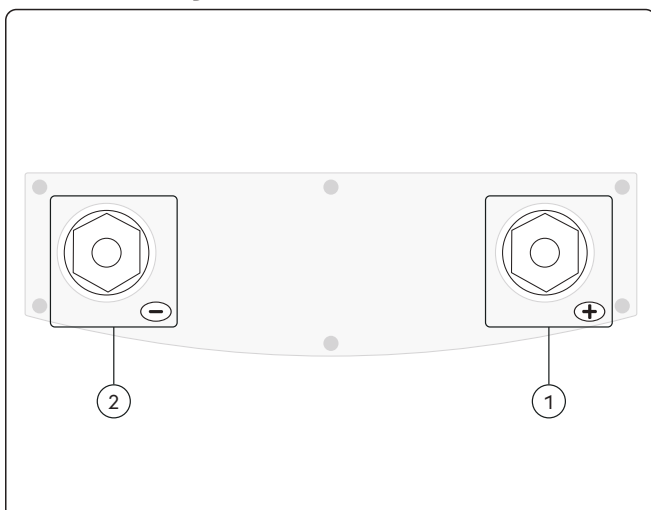


- ① θετική υποδοχή ισχύος (+)
Διαδικασία **MMA**: Σύνδεση φακό ηλεκτροδίου
Διαδικασία **TIG**: Σύνδεση καλωδίου γείωσης
- ② αρνητική υποδοχή ισχύος (-)
Διαδικασία **MMA**: Σύνδεση καλωδίου γείωσης
Διαδικασία **TIG**: Σύνδεση τσιμπιδας
Διαδικασία **MIG/MAG**: Σύνδεση καλωδίου γείωσης

3.3 Μπροστινός πίνακας ελέγχου RC 350

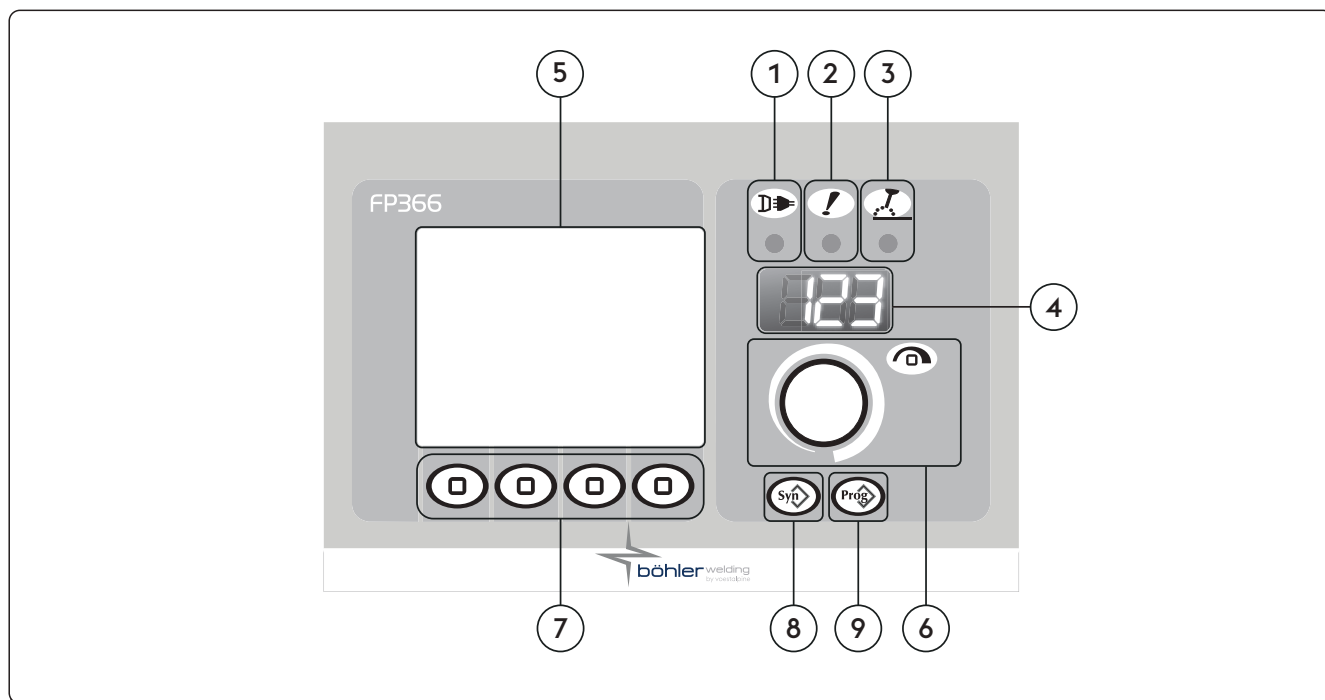

- 1  **LED τροφοδοσίας**
Υποδεικνύει ότι η διάταξη είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο και τροφοδοτείται κανονικά.
- 2  **LED γενικού συναγερμού**
Υποδεικνύει ότι επενέβη κάποια διάταξη ασφαλείας (π.χ., θερμικό).
- 3  **LED ενεργοποιημένης ισχύος**
Υποδεικνύει την παρουσία τάσης στις υποδοχές εξόδου της διάταξης.
- 4  **Οθόνη 7 τμημάτων**
Επιτρέπει την εμφάνιση των γενικών στοιχείων την μηχανής συγκόλλησης, κατά την εκκίνηση, τις ρυθμίσεις και τις καταγραφόμενες τιμές του ρεύματος και της τάσης, κατά τη συγκόλληση, καθώς και τους κωδικούς συναγερμού.
- 5  **Οθόνη (LCD)**
Επιτρέπει την εμφάνιση των γενικών στοιχείων την μηχανής συγκόλλησης, κατά την εκκίνηση, τις ρυθμίσεις και τις καταγραφόμενες τιμές του ρεύματος και της τάσης, κατά τη συγκόλληση, καθώς και τους κωδικούς συναγερμού. Επιτρέπει την άμεση εμφάνιση όλων των λειτουργιών.
- 6  **Κύριος διακόπτης ρύθμισης**
Επιτρέπει την είσοδο στο set up, την επιλογή και τη ρύθμιση των παραμέτρων συγκόλλησης.
- 7  **Πλήκτρα λειτουργίας**
Επιτρέπουν την επιλογή των διαφόρων λειτουργιών της διάταξης:
- Διαδικασία συγκόλλησης
- Τρόπος συγκόλλησης
- Παλμικότητα ρεύματος
- Γραφική απεικόνιση
- 8  **Πλήκτρο προγραμμάτων συγκόλλησης**
Επιτρέπει την επιλογή του επιθυμητού προγράμματος συγκόλλησης, μέσω της εισαγωγής μερικών απλών πληροφοριών:
- Τύπος σύρματος
- Τύπος αερίου
- Διάμετρος σύρματος
- 9  **Πλήκτρο job**
Επιτρέπει την αποθήκευση στη μνήμη και τη διαχείριση 240 job, τα οποία μπορούν να εξατομικευτούν από τον χειριστή.

3.4 Μπροστινός πίνακας ελέγχου

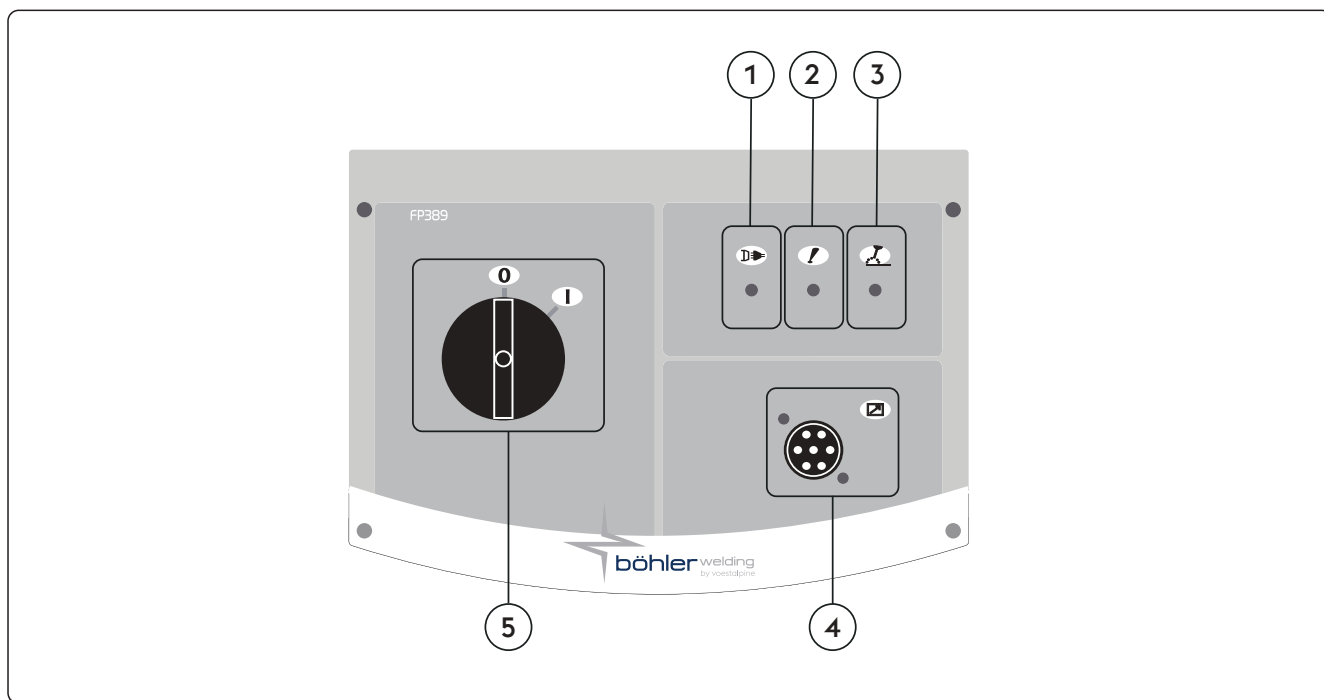

- 1  **LED τροφοδοσίας**
Υποδεικνύει ότι η διάταξη είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο και τροφοδοτείται κανονικά.
- 2  **LED γενικού συναγερμού**
Υποδεικνύει ότι επενέβη κάποια διάταξη ασφαλείας (π.χ., θερμικό).
- 3  **LED ενεργοποιημένης ισχύος**
Υποδεικνύει την παρουσία τάσης στις υποδοχές εξόδου της διάταξης.
- 4  **Είσοδος καλωδίου σήματος CAN-BUS (RC, RI...)**
- 5  **Διακόπτης ανάμματος**
Ελέγχει την ηλεκτρική ενεργοποίηση της εγκατάστασης.
Διαθέτει δύο θέσεις: "0" σβηστό, "I" αναμμένο.

4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

4.1 Σελίδα εκκίνησης


Κατά την εκκίνηση, η εγκατάσταση εκτελεί μια σειρά ελέγχων που διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης και όλων των συνδεδεμένων διατάξεων. Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται και το τεστ αερίου, για να διαπιστωθεί η σωστή σύνδεση του συστήματος τροφοδοσίας αερίου.

4.2 Σελίδα Idle state (κατάσταση αδράνειας)

Μετά από κάποια περίοδο αδράνειας, η γεννήτρια τίθεται σε λειτουργία Idle:


Idle state

- Η οθόνη προβάλλει την ακόλουθη σελίδα.

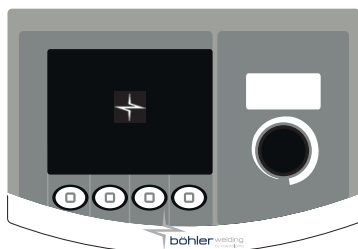

Επαναφορά

► Η οθόνη προβάλλει την ακόλουθη σελίδα.

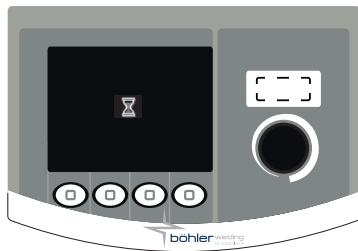


Μετάβαση σε μη ενεργοποιημένη/ενεργοποιημένη κατάσταση

Για την επαναφορά του συστήματος, αρκεί να πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο του πίνακα χειριστηρίων, το πλήκτρο τσιμπίδας ή RC.

4.3 Αρχική σελίδα


Επιτρέπει τη διαχείριση της διάταξης και του τρόπου συγκόλλησης, με την εμφάνιση των βασικών ρυθμίσεων.

4.4 Κεντρική οθόνη διαδικασίας MMA

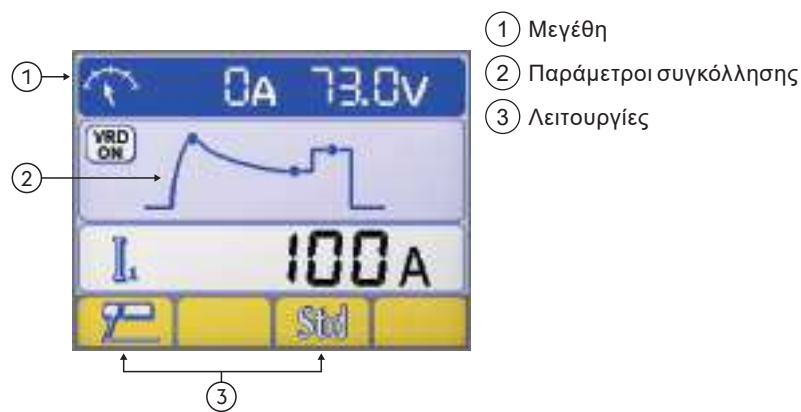


Μεγέθη

Κατά τα στάδια της συγκόλλησης, στην οθόνη LCD εμφανίζονται οι πραγματικές τιμές τάσης και ρεύματος.

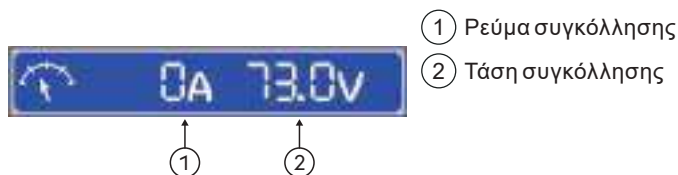


Παράμετροι συγκόλλησης

► Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε, πατώντας το πλήκτρο encoder.

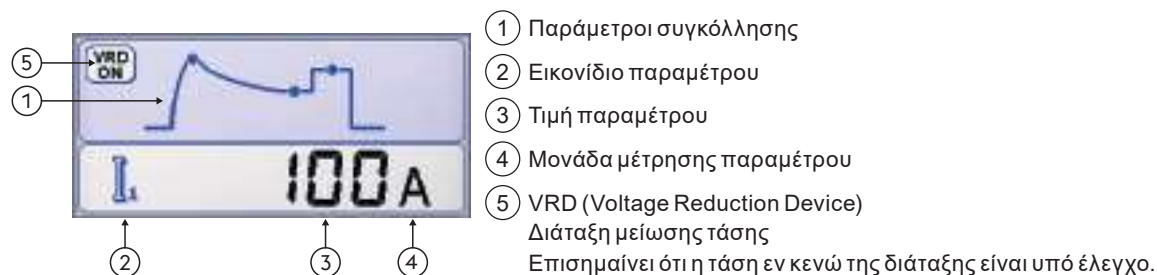

Λειτουργίες

Επιτρέπουν τη ρύθμιση της λειτουργικότητας των πιο σημαντικών τρόπων συγκόλλησης.

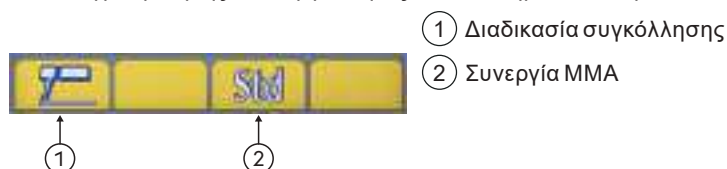

Διαδικασία συγκόλλησης



Συνεργία MMA

Επιτρέπει τη ρύθμιση της καλύτερης δυναμικής τόξου, επιλέγοντας τον τύπο του χρησιμοποιούμενου ηλεκτροδίου. Η επιλογή της σωστής δυναμικής τόξου επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της διάταξης και την επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης στη συγκόλληση.




Δεν εξασφαλίζεται η τέλεια συγκολλητότητα του χρησιμοποιούμενου ηλεκτροδίου. Η συγκολλητότητα εξαρτάται από την ποιότητα των αναλώσιμων υλικών και από τον τρόπο αποθήκευσης/φύλαξής τους, από τις συνθήκες εργασίας και συγκόλλησης, από τις πολυάριθμες δυνατές εφαρμογές, κτλ.

4.5 Κεντρική οθόνη διαδικασίας TIG




Μεγέθη

Κατά τα στάδια της συγκόλλησης, στην οθόνη LCD εμφανίζονται οι πραγματικές τιμές τάσης και ρεύματος.

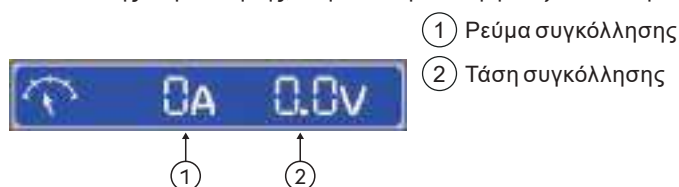


Παράμετροι συγκόλλησης

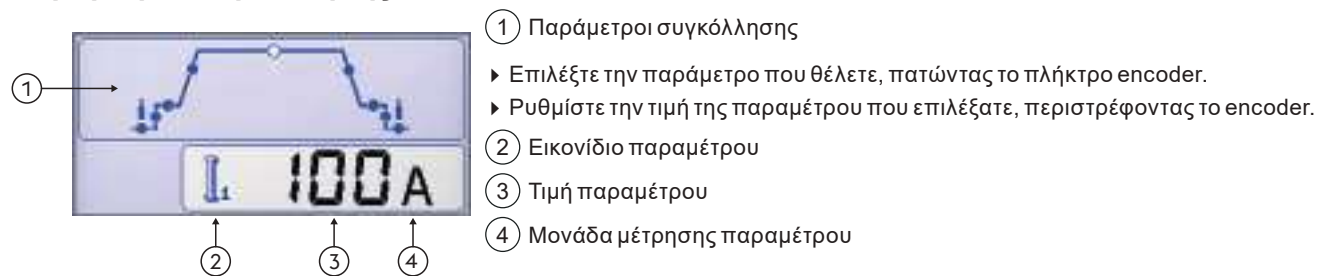

Λειτουργίες

Επιτρέπουν τη ρύθμιση της λειτουργικότητας των πιο σημαντικών τρόπων συγκόλλησης.

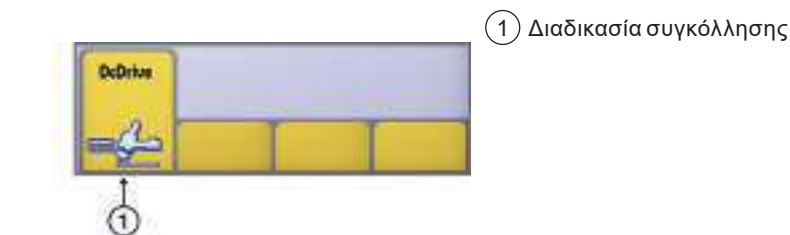

Διαδικασία συγκόλλησης




4.6 Κεντρική οθόνη διαδικασίας MIG/MAG

Βασική οθόνη



Οθόνη γραφικών

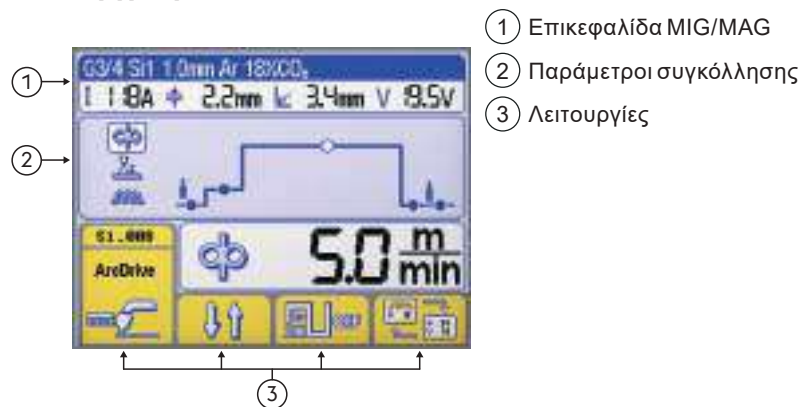

Επικεφαλίδα MIG/MAG

Εμφανίζει μερικές σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τον επιλεγμένο τρόπο συγκόλλησης.

επιλεγμένη καμπύλη συνεργίας



- ①
- ②
- ③

- ① Τύπος υλικού συγκόλλησης (κόλληση)
- ② Διάμετρος σύρματος
- ③ Τύπος αερίου

Παράμετροι συγκόλλησης




- ①
- ②
- ③
- ④

- ① Ρεύμα συγκόλλησης
- ② Πάχος κομματιού
- ③ Ραφή γωνίας "α"
- ④ Τάση συγκόλλησης

Παράμετροι συγκόλλησης (Βασική οθόνη)

► Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε, πατώντας το πλήκτρο encoder.

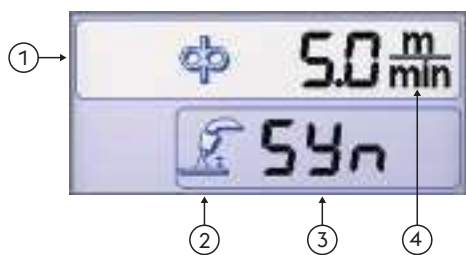


- ①

- ① Παράμετροι συγκόλλησης
- ② Εικονίδιο παραμέτρου
- ③ Τιμή παραμέτρου
- ④ Μονάδα μέτρησης παραμέτρου

Παράμετροι συγκόλλησης (Οθόνη γραφικών)

► Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε, πατώντας το πλήκτρο encoder.

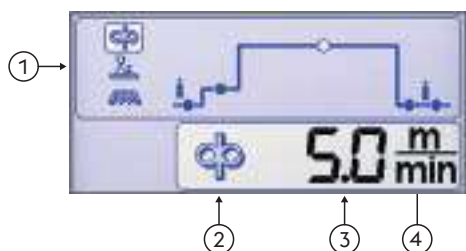

- ①

- ① Παράμετροι συγκόλλησης
- ② Εικονίδιο παραμέτρου
- ③ Τιμή παραμέτρου
- ④ Μονάδα μέτρησης παραμέτρου

Λειτουργίες

Επιτρέπουν τη ρύθμιση της λειτουργικότητας των πιο σημαντικών τρόπων συγκόλλησης.



- ①
- ②
- ③
- ④

- ① Διαδικασία συγκόλλησης
- ② Τρόπος συγκόλλησης
- ③ Διπλό παλμικό
- ④ Τύπος σελίδας

Διαδικασία συγκόλλησης



MIG/MAG πρότυπο



MIG Παλμικό



MMA



TIG DC



Τρόπος συγκόλλησης

Επιτρέπει την επιλογή του τρόπου συγκόλλησης



2 Χρόνοι

Σε δύο χρόνους, το πάτημα του πλήκτρου προκαλεί τη ροή του αερίου, ενεργοποιεί την τάση πάνω στο σύρμα και το προωθεί.

Μόλις αφεθεί, το αέριο, η τάση και η πρόωση του σύρματος απενεργοποιούνται.



4 Χρόνοι

Κατά τον τρόπο "4 Χρόνοι", το πρώτο πάτημα του πλήκτρου προκαλεί τη ροή του αερίου, πραγματοποιώντας ένα χειροκίνητο pre-gas. Μόλις αφεθεί, ενεργοποιείται η τάση στο σύρμα και η πρόωσή του. Με το επόμενο πάτημα του πλήκτρου, σταματάει το σύρμα και αρχίζει η τελική διαδικασία, που μηδενίζει το ρεύμα. Με την οριστική απελευθέρωση του πλήκτρου, σταματάει η ροή του αερίου.



Crater filler

Επιτρέπει την πραγματοποίηση μία συγκόλλησης με τρεις διαφορετικές κλίμακες ισχύος, η επιλογή και η διαχείριση των οποίων γίνεται απευθείας από το συγκολλητή, από το κουμπί της τσιμπίδας.

Με το πρώτο πάτημα του κουμπιού της τσιμπίδας αρχίζει η ροή αερίου, ενεργοποιείται η τάση πάνω στο σύρμα και αυτό προωθείται με την ταχύτητα που καθορίστηκε στην παράμετρο "αρχική αύξηση" (στο set up) και με τις σχετικές συνεργικές τιμές των παραμέτρων συγκόλλησης.

Μόλις αφεθεί το κουμπί της τσιμπίδας, η ταχύτητα σύρματος και οι σχετικές συνεργικές παράμετροι μεταβαίνουν αυτόματα στις αρχικές τιμές που καθορίστηκαν στον πίνακα ελέγχου.

Με το επόμενο πάτημα του κουμπιού της τσιμπίδας, η ταχύτητα σύρματος και οι σχετικές συνεργικές παράμετροι προσαρμόζονται στις τιμές που προκαθορίστηκαν στην παράμετρο (στο set up) crater filler.

Μόλις αφεθεί το κουμπί της τσιμπίδας, σταματάει η πρόωθηση του σύρματος και η παροχή ισχύος, και εκτελείται το burn back και το post gas.



Χειροκίνητο/τρόπος συγκόλλησης

Επιτρέπει τον έλεγχο των λειτουργιών και των παραμέτρων συγκόλλησης κατά τους τρόπους "χειροκίνητος" και "ρομπότ"



Διπλό παλμικό



Διπλό παλμικό ENERGO



Διπλό παλμικό MH ENERGO



Τύπος σελίδας

Επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ των οθονών:



Βασική οθόνη



Οθόνη γραφικών

Σελίδα καμπυλών συνεργίας



Συνεργία

Επιτρέπει την επιλογή του επιθυμητού προγράμματος συγκόλλησης (συνεργία), μέσω της εισαγωγής μερικών απλών πληροφοριών

Επιλογή διαδικασίας συγκόλλησης



► Είσοδος στην οθόνη "συνεργική λειτουργία" πιέζοντας το πλήκτρο  τουλάχιστον επί ένα δευτερόλεπτο.

► Επιλέξτε την επιθυμητή διαδικασία πιέζοντας τα πλήκτρα  



 



► Πιέστε το κουμπί  για μετάβαση στο επόμενο βήμα.



Διαδικασία συγκόλλησης




Οθόνη επιλογής συνδυασμού Τύπος υλικού/Τύπος αερίου

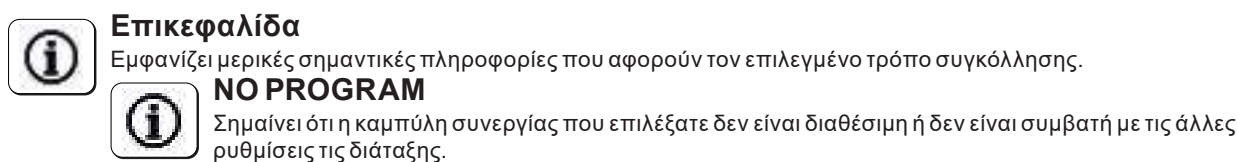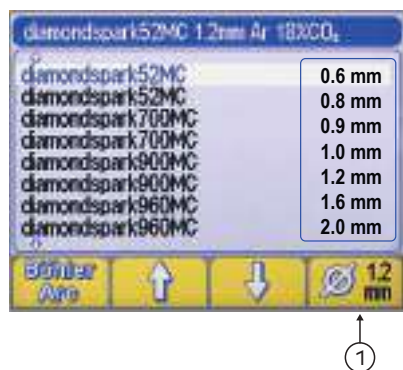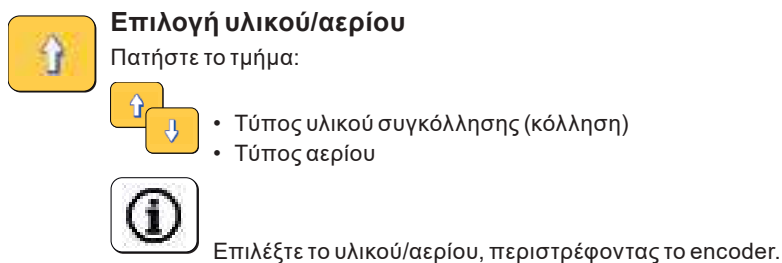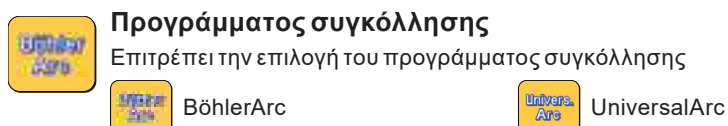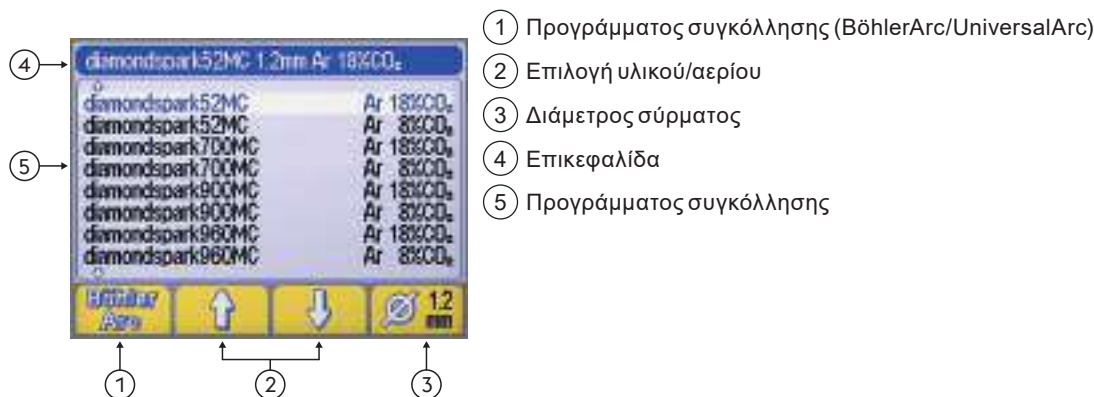

4.7 Σελίδα προγραμμάτων



Προγράμματα (JOB)

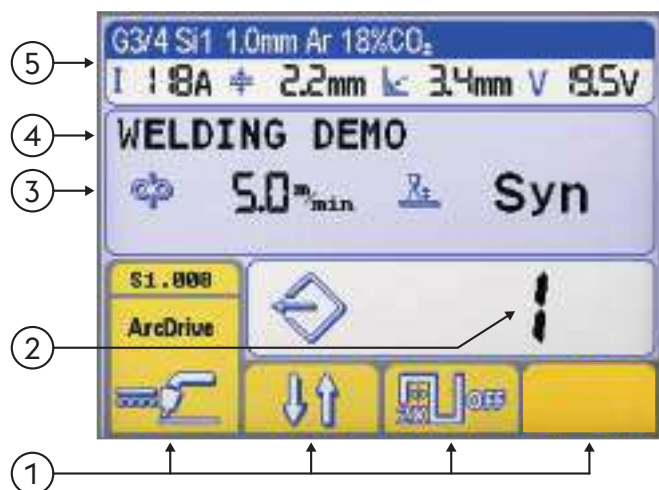

- ① Λειτουργίες
- ② Αριθμός επιλεγμένου προγράμματος
- ③ Κύριες παράμετροι του επιλεγμένου προγράμματος
- ④ Περιγραφή του επιλεγμένου προγράμματος
- ⑤ Επικεφαλίδα

βλ. παράγραφο "Αρχική σελίδα"

Αποθήκευση προγράμματος στη μνήμη



- Μπείτε στη σελίδα "αποθήκευση προγράμματος στη μνήμη", πατώντας το πλήκτρο.  τουλάχιστον επί ένα δευτερόλεπτο.



- έξτε το πρόγραμμα (ή την κενή θέση μνήμης) που θέλετε, περιστρέφοντας το encoder.

--- Κενή θέση μνήμης

Πρόγραμμα αποθηκευμένο

- Επιβεβαιώστε την ενέργεια, πατώντας το πλήκτρο .
- Αποθηκεύστε όλες τις τρέχουσες ρυθμίσεις μέσα στο επιλεγμένο πρόγραμμα, πατώντας το πλήκτρο. .



Εισάγετε μία περιγραφή του προγράμματος.

- Επιλέξτε το γράμμα που θέλετε, περιστρέφοντας το encoder.
- Αποθηκεύστε το γράμμα που θέλετε, πατώντας το encoder.
- Διαγράψτε το τελευταίο γράμμα, πατώντας το πλήκτρο .
- Επιβεβαιώστε την ενέργεια, πατώντας το πλήκτρο .
- Επιβεβαιώστε την ενέργεια, πατώντας το πλήκτρο .

-  Όταν αποθηκεύεται ένα νέο πρόγραμμα σε μία ήδη κατειλημμένη θέση μνήμης, η μνήμη διαγράφεται μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας.



- Επιβεβαιώστε την ενέργεια, πατώντας το πλήκτρο .
- Διαγράψτε το πρόγραμμα που επιλέξατε, πατώντας το πλήκτρο .
- Συνεχίστε τη διαδικασία αποθήκευσης στη μνήμη.

Άνοιγμα προγραμμάτων



- ▶ Ανοίξτε το 1° διαθέσιμο πρόγραμμα, πατώντας το πλήκτρο, πατώντας το πλήκτρο .
- ▶ Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε, περιστρέφοντας το encoder.
- ▶ Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα, πατώντας το πλήκτρο .
-  Εμφανίζονται μόνο οι θέσεις μνήμης που περιέχουν κάποιο πρόγραμμα (οι κενές θέσεις παραλείπονται αυτόματα).

Διαγραφή προγραμμάτων



- ▶ Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε, περιστρέφοντας το encoder.
- ▶ Διαγράψτε το πρόγραμμα που επιλέξατε, πατώντας το πλήκτρο .
- ▶ Επιβεβαιώστε την ενέργεια, πατώντας το πλήκτρο .



- ▶ Επιβεβαιώστε την ενέργεια, πατώντας το πλήκτρο .
- ▶ Διαγράψτε το πρόγραμμα που επιλέξατε, πατώντας το πλήκτρο .

5. SETUP

5.1 Set up και τη ρύθμιση των παραμέτρων

Επιτρέπει τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση μιας σειράς πρόσθετων παραμέτρων, για καλύτερη και ακριβέστερη διαχείριση της διάταξης συγκόλλησης.

Οι παράμετροι που εμφανίζονται στο set up είναι οργανωμένες ως προς την επιλεγμένη διαδικασία συγκόλλησης και διαθέτουν αριθμητική κωδικοποίηση.

Είσοδος στο set up



- ▶ Επιτυχάνεται πατώντας για 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο encoder.
- ▶ Η είσοδος επιβεβαιώνεται από την ένδειξη 0 στην οθόνη.

Επιλογή και ρύθμιση της επιθυμητής παραμέτρου

- ▶ Γυρίστε το encoder, έως ότου εμφανιστεί ο αριθμητικός κωδικός της επιθυμητής παραμέτρου.
- ▶ Στο σημείο αυτό, με το πάτημα του πλήκτρου encoder, εμφανίζεται η προγραμματισμένη τιμή και η ρύθμιση της επιλεγμένης παραμέτρου.

Έξοδος από το set up

- ▶ Για να βγείτε από τις "ρυθμίσεις", πατήστε πάλι το πλήκτρο encoder.
- ▶ Για έξοδο από το set up επιλέξτε την παράμετρο "0" (αποθήκευση και έξοδος) και πατήστε το πλήκτρο encoder.
- ▶ Επιβεβαιώστε την ενέργεια, πατώντας το πλήκτρο .
- ▶ Για αποθήκευση της τροποποίησης και έξοδο από το set up πιάστε το κουμπί: .

5.1.1 Κατάλογος παραμέτρων set up (MMA)

0

Αποθήκευση και έξοδος

Επιτρέπει την αποθήκευση των αλλαγών και την έξοδο από το set up.



1

Επαναφέρω

Επιτρέπει την επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προκαθορισμένες τιμές (default).



3

Hot start

Επιτρέπει τη ρύθμιση της τιμής hot start σε MMA.

Επιτρέπει την επιλογή περισσότερο ή λιγότερο "θερμής" εκκίνησης στις φάσεις έναυσης του τόξου, διευκολύνοντας τη διαδικασία εκκίνησης (start).



Standard (Βασικό/Ρουτιλίου)

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
1/off	500%	80%

Ηλεκτρόδιο κυτταρίνης

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
1/off	500%	150%

Ηλεκτρόδιο CrNi

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
1/off	500%	100%

Ηλεκτρόδιο αλουμινίου

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
1/off	500%	120%

Ηλεκτρόδιο χυτοσιδήρου

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
1/off	500%	100%

7

Ρεύμα συγκόλλησης

Επιτρέπει τη ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
3 A	Imax	100 A

8

Arc force

Επιτρέπει τη ρύθμιση της τιμής Arc force σε MMA.

Επιτρέπει την επιλογή περισσότερο ή λιγότερο έντονης δυναμικής απόκρισης στη συγκόλληση, διευκολύνοντας τις εργασίες του συγκολλητή.

Αυξήστε την τιμή του Arc force για να ελαττωθούν οι πιθανότητες να κολλήσει το ηλεκτρόδιο.



Standard (Βασικό/Ρουτιλίου)

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0/μακριά από	500%	80%

Ηλεκτρόδιο κυτταρίνης

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0/μακριά από	500%	350%

Ηλεκτρόδιο CrNi

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0/μακριά από	500%	30%

Ηλεκτρόδιο αλουμινίου

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0/μακριά από	500%	100%

Ηλεκτρόδιο χυτοσιδήρου

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0/μακριά από	500%	70%

204

Dynamic power control (DPC)



Επιτρέπει την επιλογή του επιθυμητού χαρακτηριστικού V/I.

I=C Ρεύμα σταθερό

Η αυξομείωση του ύψους του τόξου δεν επηρεάζει καθόλου το παρεχόμενο ρεύμα συγκόλλησης.

Συνιστάται για ηλεκτρόδιο: Βασικό, Ρουτιλίου, Όξινη, Χάλυβα, Χυτοσιδήρου

1÷20 Πτωτικό χαρακτηριστικό με ρύθμιση σταδιακής καθόδου (ράμπας)

Η αύξηση του ύψους του τόξου προκαλεί τη μείωση του ρεύματος συγκόλλησης (και αντίστροφα), ανάλογα με την τιμή ρύθμισης, από 1 έως 20 Ampere, ανά Volt.

Συνιστάται για ηλεκτρόδιο: Κυτταρίνης, Αλουμινίου

P=C Σταθερή ισχύς

Η αύξηση του ύψους του τόξου προκαλεί την μείωση του ρεύματος συγκόλλησης (και αντίστροφα), με βάση τον κανόνα: $V \cdot I = K$

Συνιστάται για ηλεκτρόδιο: Κυτταρίνης, Αλουμινίου

Τιμή	Προκαθορισμ
I=C	X
1÷20	-
P=C	-

312



Τάση βεβιασμένου σβησίματος τόξου

Επιτρέπει τον προγραμματισμό της τιμής τάσης στην οποία σβήνει βεβιασμένα το ηλεκτρικό τόξο.

Επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση των διαφόρων συνθηκών λειτουργίας που παρουσιάζονται.

Για παράδειγμα, κατά το ποντάρισμα (σημειακή συγκόλληση), η χαμηλή τάση βεβιασμένου σβησίματος τόξου επιτρέπει μικρότερη φλόγα κατά την απομάκρυνση του ηλεκτροδίου από το κομμάτι, μειώνοντας τα πιτσιλίσματα, τα καψίματα και την οξείδωση του τεμαχίου.



Μην επιλέγετε ποτέ μία τάση βεβιασμένου σβησίματος τόξου μεγαλύτερη από την τάση εν κενώ της γεννήτριας.

Standard (Βασικό/Ρουτιλίου)

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0/μακριά από	U0max	57.0 V

Ηλεκτρόδιο κυτταρίνης

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0/μακριά από	U0max	70.0 V

Ηλεκτρόδιο CrNi

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0/μακριά από	U0max	57.0 V

Ηλεκτρόδιο αλουμινίου

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0/μακριά από	U0max	57.0 V

Ηλεκτρόδιο χυτοσιδήρου

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0/μακριά από	U0max	57.0 V

399



Ταχύτητα μετατόπισης

Επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας εκτέλεσης της συγκόλλησης.

Default cm/min: ταχύτητα αναφοράς για τη χειροκίνητη συγκόλληση.

Syn: Sinergic αξία.

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
2 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500



Προγραμματισμός μηχανήματος

Επιτρέπει την επιλογή της επιθυμητής γραφικής διεπαφής.

Επιτρέπει την πρόσβαση στα ανώτερα επίπεδα του set up.

βλ. παράγραφο "Εξατομίκευση οθόνης (Set up 500)"

Τιμή	Επιλεγμένο επίπεδο
USER	Χρήστης
SERV	Service
vaBW	vaBW

Τιμή	Διεπαφή Χρήστη
XE	Τρόπος Easy
XA	Τρόπος Advanced
XP	Τρόπος Professional

551



Lock/unlock

Επιτρέπει το μπλοκάρισμα των οργάνων ελέγχου και την εισαγωγή ενός κωδικού ασφαλείας.

βλ. παράγραφο "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Τόνος βομβητή**

Επιτρέπει την επιλογή τόνου του βομβητή.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0/μακριά από	10	10

601**Βήμα ρύθμισης**

Επιτρέπει τη ρύθμιση μιας παραμέτρου, με βήμα που μπορεί να επιλεγεί από το χρήστη.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
1	999	1

602**Εξωτερική παράμετρος CH1, CH2, CH3, CH4**

Επιτρέπει τη διαχείριση της εξωτερικής παραμέτρου 1, 2, 3, 4 (ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή, προκαθορισμένη τιμή, επιλεγμένη παράμετρος).



βλ. παράγραφο "διαχείριση εξωτερικών εντολών (Set up 602)".

705**Διακρίβωση αντίστασης κυκλώματος**

Επιτρέπει τη βαθμονόμηση της εγκατάστασης.



βλ. παράγραφο "Διακρίβωση αντίστασης κυκλώματος (set up 705)".

Προκαθορισμ 10 mΩ

751**Καταγραφή ρεύματος**

Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής του ρεύματος συγκόλλησης.

**752****Καταγραφή τάσης**

Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής της τάσης συγκόλλησης.

**768****Μέτρηση θερμικής παροχής HI**

Επιτρέπει την εμφάνιση της τιμής μέτρησης της θερμικής παροχής σε συγκόλληση. (Kj/cm)

**801****Όρια επιφυλακής**

Επιτρέπει τον προγραμματισμό των ορίων προσοχής και των ορίων επιφυλακής.



Επιτρέπει τον έλεγχο του τρόπου συγκόλλησης, καθορίζοντας κάποια όρια προσοχής και όρια επιφυλακής, στις βασικές μετρήσιμες παραμέτρους.

Επιτρέπει τον επιμελή έλεγχο των διαφόρων φάσεων συγκόλλησης.

854**Τροφοδοτικό**

Επιτρέπει τον προγραμματισμό της γεννήτριας ως «τροφοδοτικό» ειδικών εργαλείων.



Τιμή	Προκαθορισμ	Λειτουργία επανάκλισης
μακριά από	X	Απενεργοποιημένο
12÷80 V	-	Τροφοδοσία

5.1.2 Κατάλογος παραμέτρων στο set up (TIG)**0****Αποθήκευση και έξοδος**

Επιτρέπει την αποθήκευση των αλλαγών και την έξοδο από το set up.

**1****Επαναφέρω**

Επιτρέπει την επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προκαθορισμένες τιμές (default).

**7****Ρεύμα συγκόλλησης**

Επιτρέπει τη ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
3 A	Imax	100 A

399

Ταχύτητα μετατόπισης



Επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας εκτέλεσης της συγκόλλησης.
Default cm/min: ταχύτητα αναφοράς για τη χειροκίνητη συγκόλληση.
Syn: Sinergic αξία.

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
2 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500

Προγραμματισμός μηχανήματος



Επιτρέπει την επιλογή της επιθυμητής γραφικής διεπαφής.
Επιτρέπει την πρόσβαση στα ανώτερα επίπεδα του set up.
βλ. παράγραφο "Εξατομίκευση οθόνης (Set up 500)"

Τιμή	Επιλεγμένο επίπεδο
USER	Χρήστης
SERV	Service
vaBW	vaBW

Τιμή	Διεπαφή Χρήστη
XE	Τρόπος Easy
XA	Τρόπος Advanced
XP	Τρόπος Professional

551

Lock/unlock



Επιτρέπει το μπλοκάρισμα των οργάνων ελέγχου και την εισαγωγή ενός κωδικού ασφαλείας.
βλ. παράγραφο "Lock/unlock (Set up 551)".

552

Τόνος βομβητή



Επιτρέπει την επιλογή τόνου του βομβητή.

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0/μακριά από	10	10

601

Βήμα ρύθμισης



Επιτρέπει τη ρύθμιση μιας παραμέτρου, με βήμα που μπορεί να επιλεχτεί από το χρήστη.

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
1	999	1

602

Εξωτερική παράμετρος CH1, CH2, CH3, CH4



Επιτρέπει τη διαχείριση της εξωτερικής παραμέτρου 1, 2, 3, 4 (ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή, προκαθορισμένη τιμή, επιλεγμένη παράμετρος).
βλ. παράγραφο "διαχείριση εξωτερικών εντολών (Set up 602)".

705

Διακρίβωση αντίστασης κυκλώματος



Επιτρέπει τη βαθμονόμηση της εγκατάστασης.
βλ. παράγραφο "Διακρίβωση αντίστασης κυκλώματος (set up 705)".

751

Καταγραφή ρεύματος



Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής του ρεύματος συγκόλλησης.

752

Καταγραφή τάσης



Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής της τάσης συγκόλλησης.

755

Καταγραφή παροχής αερί



Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής της παροχής αερίου.

758

Ταχύτητα μετατόπισης ρομπότ



Επιτρέπει την εμφάνιση της ταχύτητας μετατόπισης του βραχίονα ενός ρομπότ ή κάποιας αυτόματης διάταξης.

764

Καταγραφή παροχής ψυκτικού υγρού



Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής παροχής ψυκτικού υγρού.

765**Καταγραφή θερμοκρασία ψυκτικού υγρού**

Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού.

**768****Μέτρηση θερμικής παροχής HI**

Επιτρέπει την εμφάνιση της τιμής μέτρησης της θερμικής παροχής σε συγκόλληση. (Kj/cm)

**771****Σήμα παρακολούθησης σύνδεσης με ρεύμα**

Επιτρέπει την προβολή της τιμής του ρεύματος για τον έλεγχο της παρακολούθησης της σύνδεσης.

**772****Σήμα παρακολούθησης σύνδεσης με τάση**

Επιτρέπει την προβολή της τιμής της τάσης για τον έλεγχο της παρακολούθησης της σύνδεσης.

**801****Όρια επιφυλακής**

Επιτρέπει τον προγραμματισμό των ορίων προσοχής και των ορίων επιφυλακής.

Επιτρέπει τον έλεγχο του τρόπου συγκόλλησης, καθορίζοντας κάποια όρια προσοχής και όρια επιφυλακής, στις βασικές μετρήσιμες παραμέτρους.

Επιτρέπει τον επιμελή έλεγχο των διαφόρων φάσεων συγκόλλησης.

**854****Τροφοδοτικό**

Επιτρέπει τον προγραμματισμό της γεννήτριας ως «τροφοδοτικό» ειδικών εργαλείων.



Τιμή	Προκαθορισμ	Λειτουργία επανάκλησης
μακριά από	X	Απενεργοποιημένο
12÷80 V	-	Τροφοδοσία

5.1.3 Κατάλογος παραμέτρων στο set up (MIG/MAG)**0****Αποθήκευση και έξοδος**

Επιτρέπει την αποθήκευση των αλλαγών και την έξοδο από το set up.

**1****Επαναφέρω**

Επιτρέπει την επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προκαθορισμένες τιμές (default).

**2****Προγραμμάτων συγκόλλησης**

Επιτρέπει τη επιλογή της διαδικασίας χειροκίνητου MIG (⚡ off) ή συνεργικού MIG (⚡ 6), καθορίζοντας το προς συγκόλληση υλικό.

βλ. παράγραφο "Μπροστινός πίνακας ελέγχου RC 350".

**3****Ταχύτητα σύρματος**

Επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας προώθησης του σύρματος.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0.5 m/min	22.0 m/min	-

4**Ένταση (ρεύμα)**

Επιτρέπει τη ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης.



Ελάχιστη	Μέγιστη
3 A	Imax

5**Πάχος κομματιού**

Επιτρέπει τον προγραμματισμό του πάχους του προς συγκόλληση κομματιού.

Επιτρέπει τη ρύθμιση της διάταξης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προς συγκόλληση κομματιού.



6

Ραφή γωνίας "a"

Επιτρέπει τη ρύθμιση του βάθους της ραφής σε ένα γωνιακό σημείο σύνδεσης.



7

Τάση - Μήκος τόξου

Επιτρέπει τη ρύθμιση της τάσης του τόξου.

Επιτρέπει τη ρύθμιση του μήκους του τόξου, κατά τη συγκόλληση.

Υψηλή τάση = μακρύ τόξο

Χαμηλή τάση = κοντό τόξο

Συνεργικός τρόπος

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
-5.0	+5.0	0/syn

Χειροκίνητος τρόπος ελέγχου (Off)

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
5.0 V	55.5 V	5.0 V

10

Pre gas

Επιτρέπει τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση της ροής αερίου πριν την έναυση του τόξου.

Επιτρέπει την αποστολή αερίου στην τσιμπίδα και την προετοιμασία του περιβάλλοντος για τη συγκόλληση.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0/μακριά από	99.9 s	0.1 s

11

Soft start

Επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας προώθησης του σύρματος, κατά τα στάδια πριν την έναυση.

Επιτρέπει την έναυση με μειωμένη ταχύτητα, έτσι ώστε να είναι ομαλότερη και με λιγότερα πιτσιλίσματα.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
10 %	100 %	50 %

12

Επιτάχυνση μοτέρ

Επιτρέπει τη σταδιακή μετάβαση της ταχύτητας σύρματος από την έναυση στη συγκόλληση.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0.01 s	1.00 s	0/μακριά από

15

Burn back

Επιτρέπει τη ρύθμιση του χρόνου θέρμανσης του σύρματος, αποτρέποντας την προσκόλληση στο τέλος της συγκόλλησης.

Επιτρέπει τη ρύθμιση του μήκους του σύρματος που προεξέχει από την τσιμπίδα.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
-2.00	+2.00	0/syn

16

Post gas

Επιτρέπει τη ρύθμιση της ροής αερίου, στο τέλος της συγκόλλησης.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0/μακριά από	99.9 s	2.0 s

19

Duty cycle (διπλό παλμικό)

Επιτρέπει τον καθορισμό της χρονικής διάρκειας διατήρησης του τελικού ρεύματος.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
10 %	90 %	50 %

20


Διπλό παλμικό

Επιτρέπει τη ρύθμιση του εύρους παλμού.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0 %	100 %	±25 %

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0.5 m/min	22 m/min	2.5 m/min

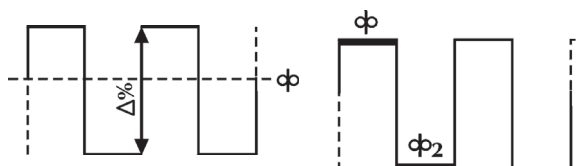

21

Συχνότητα παλμικού (διπλό παλμικό)

Επιτρέπει τη ρύθμιση της χρονικής περιόδου, δηλαδή, του κύκλου επανάληψης του παλμού.
Επιτρέπει τη ρύθμιση της συχνότητας του παλμού.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0.1 Hz	5.0 Hz	2.0 Hz

22

Δευτερεύουσα τάση (διπλό παλμικό)

Επιτρέπει τη ρύθμιση της τάσης του δευτερεύοντος επιπέδου παλμού.
Επιτρέπει τη επίτευξη μεγαλύτερης σταθερότητας τόξου κατά τις διάφορες φάσεις του παλμού.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
-5.0	+5.0	0/syn

23

Σταδιακές αυξομειώσεις παλμικού (διπλό παλμικό)

Επιτρέπει τον καθορισμό ενός χρόνου σταδιακής καθόδου κατά το στάδιο των παλμών.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
1 %	100 %	50 %

24

Bilevel (4T - crater filler)

Επιτρέπει τη ρύθμιση του ταχύτητα σύρματος, στη λειτουργία συγκόλλησης bilevel.



Αν ο συγκολλητής πατάει και αφήνει γρήγορα το κουμπί περνάει στο “Φ”.

Πατώντας και αφήνοντας γρήγορα το κουμπί περνάει ξανά στο “Φ” κ.ο.κ.

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
1 %	200 %	0/μακριά από

25

Αρχική αύξηση

Επιτρέπει τη ρύθμιση της τιμής ταχύτητας σύρματος, κατά την πρώτη φάση συγκόλλησης του “crater-filler”.
Επιτρέπει την αύξηση της ενέργειας που παρέχεται στο κομμάτι, κατά τη φάση στην οποία το υλικό (που είναι ακόμη κρύο) απαιτεί περισσότερη θερμότητα, για να λιώσει με ομοιογενή τρόπο.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
20 %	200 %	120 %

26

Crater filler

Επιτρέπει τη ρύθμιση της τιμής ταχύτητας σύρματος, κατά τη φάση κλεισίματος της συγκόλλησης.
Επιτρέπει την μείωση της ενέργειας που παρέχεται στο κομμάτι, κατά τη φάση στην οποία το υλικό είναι ήδη πολύ ζεστό, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραμόρφωσης.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
20 %	200 %	80 %

27

Χρονισμός αρχικής αύξησης

Επιτρέπει τον καθορισμό του χρόνου αρχικής αύξησης.
Επιτρέπει τον αυτοματισμό της λειτουργίας “crater filler”.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0.1 s	99.9 s	0/μακριά από

28

Χρονισμός του crater filler

Επιτρέπει τον καθορισμό του χρόνου του “crater filler”.
Επιτρέπει τον αυτοματισμό της λειτουργίας “crater filler”.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0.1 s	99.9 s	0/μακριά από

30

Ποντάρισμα (σημειακή συγκόλληση)

Επιτρέπει την ενεργοποίηση της διαδικασίας “πονταρίσματος” (σημειακής συγκόλλησης) και την επιλογή του χρόνου συγκόλλησης.



Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0.1 s	99.9 s	0/μακριά από

31 Σημείο παύσης



Επιτρέπει την ενεργοποίηση της διαδικασίας «σημείου παύσης» και την επιλογή του χρόνου παύσης μεταξύ δύο συγκολλήσεων.

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0.1 s	99.9 s	0/μακριά από

32 Δευτερεύουσα τάση (Bilevel MIG)



Επιτρέπει τη ρύθμιση της τάσης του δευτερεύοντος επιπέδου παλμού.

Επιτρέπει τη επίτευξη μεγαλύτερης σταθερότητας τόξου κατά τις διάφορες φάσεις του παλμού.

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
-5.0	+5.0	0/syn

33 Δευτερεύουσα επαγωγή (Bilevel MIG)



Επιτρέπει τη ρύθμιση της επαγωγής του δευτερεύοντος επιπέδου παλμού.

Επιτρέπει την επίτευξη ενός πολύ ή λίγο γρήγορου τόξου, έτσι ώστε να αντισταθμίζει τις κινήσεις του συγκολλητή και της φυσιολογικής αστάθειας της συγκόλλησης.

Χαμηλή επαγωγή = αντιδραστικό τόξο (περισσότερα πιτσιλίσματα).

Υψηλή επαγωγή = λίγο αντιδραστικό τόξο (περιορισμένα πιτσιλίσματα).

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
-30	+30	0/syn

34 Σταδιακή αρχική αύξηση



Επιτρέπει τη ρύθμιση της σταδιακής μετάβασης, από την αρχική αύξηση, στο ρεύμα συγκόλλησης.

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0.1 s	10.0 s	0/μακριά από

35 Σταδιακή μετάβαση crater filler



Επιτρέπει τη ρύθμιση της σταδιακής μετάβασης, από τη συγκόλληση, στο crater filler.

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0.1 s	10.0 s	0/μακριά από

202 Επαγωγή



Επιτρέπει την ηλεκτρονική ρύθμιση της επαγωγής σειράς του κυκλώματος συγκόλλησης.

Επιτρέπει την επίτευξη ενός πολύ ή λίγο γρήγορου τόξου, έτσι ώστε να αντισταθμίζει τις κινήσεις του συγκολλητή και της φυσιολογικής αστάθειας της συγκόλλησης.

Χαμηλή επαγωγή = αντιδραστικό τόξο (περισσότερα πιτσιλίσματα).

Υψηλή επαγωγή = λίγο αντιδραστικό τόξο (περιορισμένα πιτσιλίσματα).

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
-30	+30	0/syn

331 Αντισταθμισμένη μέση τάση



Επιτρέπει τη ρύθμιση της τάσης συγκόλλησης.

398 Σταθερά αναφοράς ταχύτητας μετακίνησης



Σταθερά αναφοράς για όλες τις διαδικασίες συγκόλλησης

Τιμή ταχύτητας μετακίνησης της τσιμπίδας που χρησιμοποιείται από το σύστημα για τους υπολογισμούς των παραμέτρων συγκόλλησης

399 Ταχύτητα μετατόπισης



Επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας εκτέλεσης της συγκόλλησης.

Default cm/min: ταχύτητα αναφοράς για τη χειροκίνητη συγκόλληση.

Syn: Sinergic αξία.

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
1 cm/min	200 cm/min	syn

500**Προγραμματισμός μηχανήματος**

Επιτρέπει την επιλογή της επιθυμητής γραφικής διεπαφής.
Επιτρέπει την πρόσβαση στα ανώτερα επίπεδα του set up.
βλ. παράγραφο "Εξατομίκευση οθόνης (Set up 500)"

Τιμή	Επιλεγμένο επίπεδο
USER	Χρήστης
SERV	Service
vaBW	vaBW

Τιμή	Διεπαφή Χρήστη
XE	Τρόπος Easy
XA	Τρόπος Advanced
XP	Τρόπος Professional

551**Lock/unlock**

Επιτρέπει το μπλοκάρισμα των οργάνων ελέγχου και την εισαγωγή ενός κωδικού ασφαλείας.
βλ. παράγραφο "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Τόνος βομβητή**

Επιτρέπει την επιλογή τόνου του βομβητή.

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0/μακριά από	10	10

601**Βήμα ρύθμισης**

Επιτρέπει τη ρύθμιση μιας παραμέτρου, με βήμα που μπορεί να επιλεγεί από το χρήστη.
Η λειτουργία ελέγχεται από το κουμπί πάνω / κάτω του φακού.

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
1	999	1

602**Εξωτερική παράμετρος CH1, CH2, CH3, CH4**

Επιτρέπει τη διαχείριση της εξωτερικής παραμέτρου 1, 2, 3, 4 (ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή, προκαθορισμένη τιμή, επιλεγμένη παράμετρος).
βλ. παράγραφο "διαχείριση εξωτερικών εντολών (Set up 602)".

606**Τσιμπίδα U/D**

Επιτρέπει τη διαχείριση της εξωτερικής παραμέτρου (U/D).

Τιμή	Προκαθορισμ	Λειτουργία επανάκλησης
0/μακριά από	-	μακριά από
1/I1	X	Ένταση (ρεύμα)
	-	Άνοιγμα προγραμμάτων

612**Ρύθμιση Τσιμπίδας DgMig**

Επιτρέπει τη διαχείριση των καναλιών της ψηφιακής τσιμπίδας.

Τιμή	Προκαθορισμ	Λειτουργία επανάκλησης
0/μακριά από	-	μακριά από
1/I1	-	Ένταση (ρεύμα)
2/ 	-	Άνοιγμα προγραμμάτων
3/CH3	-	CH3
4/CH4	-	CH4
5/STD	X	STD

653**Ταχύτητα σύρματος**

Επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας προώθησης του σύρματος (Κατά τη διάρκεια της φάσης φόρτωσης).

Ελάχιστη	Μέγιστη	Προκαθορισμ
0.5 m/min	22.0 m/min	3.0 m/min

705**Διακρίβωση αντίστασης κυκλώματος**

Επιτρέπει τη βαθμονόμηση της εγκατάστασης.
βλ. παράγραφο "Διακρίβωση αντίστασης κυκλώματος (set up 705)".
Προκαθορισμ 10 mΩ

751 Καταγραφή ρεύματος



Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής του ρεύματος συγκόλλησης.

752 Καταγραφή τάσης



Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής της τάσης συγκόλλησης.

755 Καταγραφή παροχής αερί



Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής της παροχής αερίου.

757 Ταχύτητα σύρματος



Καταγραφή encoder μοτέρ 1.

758 Ταχύτητα μετατόπισης ρομπότ



Επιτρέπει την εμφάνιση της ταχύτητας μετατόπισης του βραχίονα ενός ρομπότ ή κάποιας αυτόματης διάταξης.

760 Καταγραφή ρεύματος (μοτέρ 1)



Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής του ρεύματος (μοτέρ 1).

761 Ταχύτητα σύρματος



Καταγραφή encoder μοτέρ 2.

762 Καταγραφή ρεύματος (μοτέρ 2)



Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής του ρεύματος (μοτέρ 2).

763 Ταχύτητα σύρματος



Καταγραφή της πραγματικής προώθησης του σύρματος.

764 Καταγραφή παροχής ψυκτικού υγρού



Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής παροχής ψυκτικού υγρού.

765 Καταγραφή θερμοκρασία ψυκτικού υγρού



Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού.

768 Μέτρηση θερμικής παροχής HI



Επιτρέπει την εμφάνιση της τιμής μέτρησης της θερμικής παροχής σε συγκόλληση. (Kj/cm)

770 Μέτρηση του ποσοστού εναπόθεσης



Επιτρέπει την εμφάνιση της μέτρησης του ποσοστού εναπόθεσης.

771 Σήμα παρακολούθησης σύνδεσης με ρεύμα



Επιτρέπει την προβολή της τιμής του ρεύματος για τον έλεγχο της παρακολούθησης της σύνδεσης.

772

Σήμα παρακολούθησης σύνδεσης με τάση

Επιτρέπει την προβολή της τιμής της τάσης για τον έλεγχο της παρακολούθησης της σύνδεσης.



801

Όρια επιφυλακής

Επιτρέπει τον προγραμματισμό των ορίων προσοχής και των ορίων επιφυλακής.

Επιτρέπει τον έλεγχο του τρόπου συγκόλλησης, καθορίζοντας κάποια όρια προσοχής και όρια επιφυλακής, στις βασικές μετρήσιμες παραμέτρους.

Επιτρέπει τον επιμελή έλεγχο των διαφόρων φάσεων συγκόλλησης.



854

Τροφοδοτικό

Επιτρέπει τον προγραμματισμό της γεννήτριας ως «τροφοδοτικό» ειδικών εργαλείων.



Τιμή	Προκαθορισμ	Λειτουργία επανάκλησης
μακριά από	X	Απενεργοποιημένο
12÷80 V	-	Τροφοδοσία

5.2 Ειδικές διαδικασίες χρήσης των παραμέτρων

5.2.1 Εξατομίκευση οθόνης 7 τμημάτων

Επιτρέπει τη συνεχή εμφάνιση της τιμής μιας παραμέτρου στην οθόνη 7 τμημάτων.



- ▶ Μπείτε στο set up, πατώντας το πλήκτρο encoder, για 5 τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
- ▶ Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε.
- ▶ Αποθηκεύστε στη μνήμη την παράμετρο που έχει επιλεχτεί στην οθόνη 7 τμημάτων, πατώντας το πλήκτρο .
- ▶ Αποθηκεύστε στη μνήμη και βγείτε από την τρέχουσα σελίδα, πατώντας το πλήκτρο .

5.2.2 Εξατομίκευση οθόνης (Set up 500)

Επιτρέπει την εξατομίκευση των παραμέτρων της αρχικής σελίδας.

500

Προγραμματισμός μηχανήματος

Επιτρέπει την επιλογή της επιθυμητής γραφικής διεπαφής.



Τιμή	Διεπαφή Χρήστη
XE	Τρόπος Easy
XA	Τρόπος Advanced
XP	Τρόπος Professional

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕ

MMA

Παράμετροι
συγκόλλησης



TIG

Παράμετροι
συγκόλλησης



Λειτουργίες



MIG/MAG

Παράμετροι
συγκόλλησης



Λειτουργίες



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΑ

MMA

Παράμετροι συγκόλλησης



Λειτουργίες



TIG

Παράμετροι συγκόλλησης



Λειτουργίες



MIG/MAG

Παράμετροι συγκόλλησης



Λειτουργίες



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡ

MMA

Παράμετροι συγκόλλησης



Λειτουργίες



TIG

Παράμετροι συγκόλλησης




Λειτουργίες



MIG/MAG

Παράμετροι συγκόλλησης

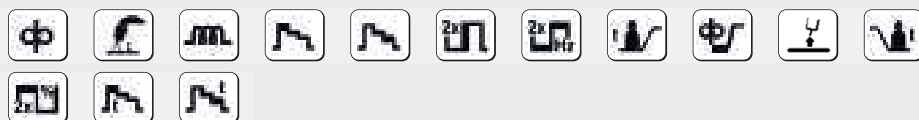

Λειτουργίες




5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Επιτρέπει το μπλοκάρισμα των οργάνων ελέγχου και την εισαγωγή ενός κωδικού ασφαλείας.



Επιλογή παραμέτρου

- ▶ Μπείτε στο set up, πατώντας το πλήκτρο encoder, για 5 τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
- ▶ Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε (551).
- ▶ Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση της επιλεγμένης παραμέτρου, πατώντας το πλήκτρο encoder.

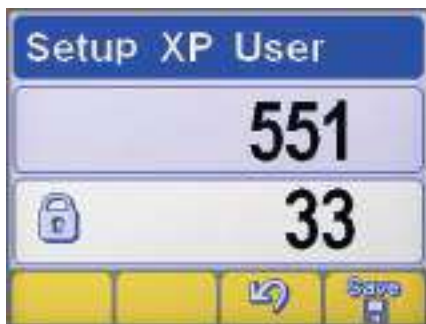

Ορισμός κωδικού

- ▶ Εισάγετε έναν αριθμητικό κωδικό (password), περιστρέφοντας το encoder.
- ▶ Επιβεβαιώστε την ενέργεια πιέζοντας το κουμπί-encoder.
- ▶ Επιβεβαιώστε την ενέργεια, πατώντας το πλήκτρο .
- ▶ Για αποθήκευση της τροποποίησης πιέστε το κουμπί: .



Λειτουργίες πίνακα



Αν εκτελεστεί μια οποιαδήποτε ενέργεια, όταν ο πίνακας είναι μπλοκαρισμένος, εμφανίζεται μία σελίδα με ειδικές ενδείξεις.

- ▶ Μπείτε προσωρινά (5 λεπτά) στις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου: περιστρέψτε το encoder και εισάγετε το σωστό αριθμητικό κωδικό.
- ▶ Επιβεβαιώστε την ενέργεια πιέζοντας το κουμπί-encoder.
- ▶ Απελευθερώστε οριστικά τον πίνακα ελέγχου: μπειτε στο set up (σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν παραπάνω) και επαναφέρετε το "off" στην παράμετρο 551.
- ▶ Επιβεβαιώστε την ενέργεια πιέζοντας το κουμπί-encoder.
- ▶ Για αποθήκευση της τροποποίησης πιέστε το κουμπί: .

5.2.4 διαχείριση εξωτερικών εντολών (Set up 602)

Επιτρέπει τη διαχείριση της εξωτερικής παραμέτρου 2 (ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή, προκαθορισμένη τιμή, επιλεγμένη παράμετρος).



Επιλογή παραμέτρου

- ▶ Μπείτε στο set up, πατώντας το πλήκτρο encoder, για 5 τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
- ▶ Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε (602).
- ▶ Μπείτε στη σελίδα "Διαχείριση εξωτερικών εντολών", πατώντας το πλήκτρο encoder.



Διαχείριση εξωτερικών εντολών

- ▶ Επιλέξτε την επιθυμητή έξοδο ελέγχου RC (CH1, CH2, CH3, CH4), πατώντας το κουμπί: .
- ▶ Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε (Min-Max-παράμετρο), πατώντας το πλήκτρο encoder.
- ▶ Ρυθμίστε την παράμετρο που θέλετε (Min-Max-παράμετρο), περιστρέφοντας το encoder.
- ▶ Για αποθήκευση της τροποποίησης πιέστε το κουμπί: .
- ▶ Επιβεβαιώστε την ενέργεια, πατώντας το πλήκτρο .

5.2.5 Διακρίβωση αντίστασης κυκλώματος (set up 705)



Επιλογή παραμέτρου

- ▶ Μπείτε στο set up, πατώντας το πλήκτρο encoder, για 5 τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
- ▶ Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε (705).
- ▶ Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση της επιλεγμένης παραμέτρου, πατώντας το πλήκτρο encoder.



κυκλώματος

- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα για να αποκαλυφθεί το tip ακροφυσίου της τσιμπίδας. (**MIG/MAG**)
- ▶ Φέρτε σε ηλεκτρική επαφή την αιχμή του οδηγού σύρματος και το προς συγκόλληση κομμάτι. (**MIG/MAG**)
- ▶ Φέρτε σε ηλεκτρική επαφή ηλεκτρόδιο βολφραμίου και το προς συγκόλληση κομμάτι. (**TIG**)
- ▶ Φέρτε σε επαφή τον φακό του ηλεκτροδίου και το προς συγκόλληση τεμάχιο. (**MMA**)
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  (ή κουμπί της τσιμπίδας) για να αρχίσετε τη διαδικασία.
- ▶ Κρατήστε την επαφή τουλάχιστον για ένα δευτερόλεπτο.
- ▶ Η τιμή που εμφανίζεται στην οθόνη ενημερώνεται μετά τη βαθμονόμηση.
- ▶ Επιβεβαιώστε την ενέργεια, πατώντας το πλήκτρο .
- ▶ Επιβεβαιώστε την ενέργεια, πατώντας το πλήκτρο .
- ▶ Για αποθήκευση της τροποποίησης και έξοδο από το set up πιέστε το κουμπί: .

5.2.6 Όρια επιφυλακής (Set up 801)

Επιτρέπει τον προγραμματισμό των ορίων προσοχής και των ορίων επιφυλακής.

Επιτρέπει τον έλεγχο του τρόπου συγκόλλησης, καθορίζοντας κάποια όρια προσοχής και όρια επιφυλακής, στις βασικές μετρήσιμες παραμέτρους.

Επιτρέπει τον επιμελή έλεγχο των διαφόρων φάσεων συγκόλλησης.


βλ. παράγραφο "Όρια επιφυλακής (Set up 801)".

Όρια προειδοποίησης		Όρια επιφυλακής	
	Ρεύμα συγκόλλησης		Τάση συγκόλλησης
	Καταγραφή παροχής αερί		Ταχύτητα μετατόπισης ρομπότ
	Καταγραφή ρεύματος (μοτέρ 1)		Καταγραφή ρεύματος (μοτέρ 2)
	Καταγραφή παροχής ψυκτικού υγρού		Ταχύτητα σύρματος
	Καταγραφή θερμοκρασία ψυκτικού υγρού		



Επιλογή παραμέτρου

- ▶ Μπείτε στο set up, πατώντας το πλήκτρο encoder, για 5 τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
- ▶ Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε (801).
- ▶ Μπείτε στη σελίδα "Όρια επιφυλακής", πατώντας το πλήκτρο encoder.

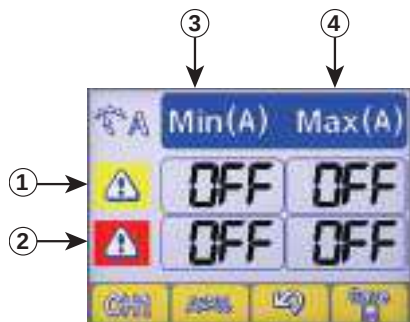

Επιλογή παραμέτρου

- Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε, πατώντας το πλήκτρο .
- Επιλέξτε τον τρόπο ρύθμισης των ορίων επιφυλακής, πατώντας το πλήκτρο .



Προγραμματισμός μηχανήματος



Απόλυτη τιμή



Ποσοστιαία τιμή

Προγραμματισμός ορίων επιφυλακής

- 1 Γραμμή των ορίων προσοχής
- 2 Γραμμή των ορίων συναγερμού
- 3 Στήλη των ελάχιστων σταθμών
- 4 Στήλη των μέγιστων σταθμών

- Επιλέξτε τη θέση που θέλετε, πατώντας το πλήκτρο encoder (η επιλεγμένη θέση επισημαίνεται με το μαυρισμένο φόντο).
- Ρυθμίστε τη στάθμη του ορίου που επιλέξατε, περιστρέφοντας το encoder.
- Για αποθήκευση της τροποποίησης πιάστε το κουμπί: .




Σε περίπτωση που ξεπεραστεί κάποιο όριο προσοχής, στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται μία προειδοποιητική ένδειξη.




Σε περίπτωση που ξεπεραστεί κάποιο όριο επιφυλακής (συναγερμού), στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται μία προειδοποιητική ένδειξη και μπλοκάρονται αμέσως όλες οι λειτουργίες συγκόλλησης.


6. ΑΞΕΣΟΥΡ

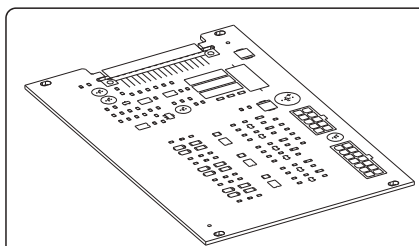

Kit Nozzle sensing / Cleaning station
74.04.059

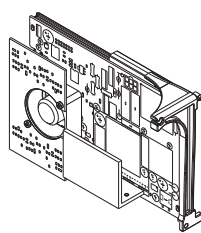

Πρόσθετες κιτ της προσφοράς
74.04.060

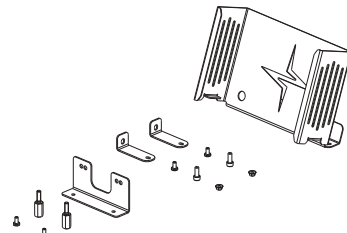

Kit στήριξης RC
74.04.076

βλ. παράγραφο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΤ/ ΑΞΕΣΟΥΡ".

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Η διάταξη πρέπει να συντηρείται τακτική, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Όλες οι θυρίδες πρόσβασης και συντήρησης, καθώς και τα καπάκια, πρέπει να είναι κλειστά και καλά στερεωμένα, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της διάταξης. Μην επιτρέπετε τη συσσώρευση μεταλλικής σκόνης γύρω από τα πτερύγια αερισμού.



Η ενδεχόμενη συντήρηση πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς. Η επισκευή ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων της διάταξης από μη εξειδικευμένο προσωπικό έχει ως συνέπεια την άμεση ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος. Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων της διάταξης, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς.



Διακόπτετε την τροφοδοσία ρεύματος, πριν από κάθε επέμβαση!

7.1 Περιοδικοί έλεγχοι

7.1.1 Εγκατάσταση



Καθαρίστε το εσωτερικό με πεπιεσμένο αέρα σε χαμηλή πίεση και μαλακό πινέλο. Ελέγχετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις και όλα τα καλώδια σύνδεσης.

7.1.2 Για τη συντήρηση ή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων των τσιμπιδών, των τσιμπιδών ηλεκτροδίου και/ή των καλωδίων σώματος γείωσης:



Ελέγξτε τη θερμοκρασία των εξαρτημάτων, για να διαπιστώσετε αν έχουν υπερθερμανθεί.



Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια εγκεκριμένου τύπου.



Χρησιμοποιείτε κατάλληλα κλειδιά και εργαλεία.

7.2 Ευθύνη



Σε περίπτωση που δεν γίνεται η συνιστώμενη συντήρηση, παύει η ισχύς όλων των εγγυήσεων και ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που ο χειριστής δε συμμορφωθεί με τις οδηγίες. Για κάθε αμφιβολία και/ή πρόβλημα, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

8. ΚΩΔΙΚΟΪ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ (ΑΛΑΡΜ)



ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Η επέμβαση ενός συναγερμού ή η υπέρβαση ενός κρίσιμου ορίου επιτήρησης, προκαλεί μια οπτική σήμανση στον πίνακα χειριστηρίων και την άμεση διακοπή των εργασιών συγκόλλησης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η υπέρβαση ενός ορίου επιφυλακής ενεργοποιεί μία οπτική σήμανση στον πίνακα χειρισμού, αλλά επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας συγκόλλησης.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται όλοι οι συναγερμοί και όλα τα όρια επιτήρησης σχετικά με την εγκατάσταση.

 E01	Υπερθέρμανση		 E02	Υπερθέρμανση	
 E03	Υπερθέρμανση		 E05	Υπερένταση	
 E06	Υπερένταση μονάδας ισχύος (Boost)		 E07	Ανωμαλία συστήματος τροφοδοσίας του κινητήρα έλξης σύρματος	

 E08	Αποκλεισμένος κινητήρας		 E10	Υπερένταση μονάδας ισχύος (Inverter)	
 E11	Σφάλμα διαμόρφωσης εγκατάστασης		 E12.1	Σφάλμα επικοινωνίας WF1	
 E13	Σφάλμα επικοινωνίας		 E14.xx	Μη έγκυρο πρόγραμμα ο υποκωδικός του σφάλματος υποδηλώνει τον αριθμό της εργασίας που διαγράφηκε	
 E15	Μη έγκυρο πρόγραμμα		 E16.1	Σφάλμα επικοινωνίας RI 1000/2000/3000 (CAN bus)	
 E16.2	Σφάλμα επικοινωνίας RI 3000 (Modbus)		 E16.3	Σφάλμα επικοινωνίας RI 1000/2000	
 E19.1	Σφάλμα διαμόρφωσης εγκατάστασης		 E19.2	Σφάλμα διαμόρφωσης εγκατάστασης	
 E19.3	Σφάλμα διαμόρφωσης εγκατάστασης		 E19.4	Σφάλμα διαμόρφωσης εγκατάστασης	
 E19.5	Σφάλμα διαμόρφωσης εγκατάστασης		 E19.8	Σφάλμα διαμόρφωσης εγκατάστασης	
 E19.9	Σφάλμα διαμόρφωσης εγκατάστασης		 E19.10	Σφάλμα διαμόρφωσης εγκατάστασης	
 E19.11	Σφάλμα διαμόρφωσης εγκατάστασης (WF)		 E22	Σφάλμα επικοινωνίας (DSP)	
 E23	Βλάβη μνήμης (RC)		 E27	Βλάβη μνήμης (RTC)	
 E28	Βλάβη μνήμης (Καταγραφή θερμοκρασία)		 E29	Ασύμβατα μεγέθη	
 E30	Σφάλμα επικοινωνίας (H.F.)		 E31	Σφάλμα επικοινωνίας (AC/DC)	
 E33.1	Σφάλμα διαμόρφωσης εγκατάστασης (LCD 3.5")		 E33.2	Σφάλμα διαμόρφωσης εγκατάστασης (LCD 4.7")	
 E38	Υπόταση		 E40	Ανωμαλία τροφοδοσίας εγκατάστασης	
 E41	Υπέρταση		 E42	Υπόταση	
 E43	Απουσία ψυκτικού υγρού		 E44	Απουσία αερίου	

 E49	Διακόπτης έκτακτης ανάγκης (Αυτοματισμοί και ρομπότ)		 E50	Κολλημένο σύρμα (Αυτοματισμοί και ρομπότ)	
 E51	Μη υποστηριζόμενες ρυθμίσεις (Αυτοματισμοί και ρομπότ)		 E52	Προστασία από προσκρούσεις (Αυτοματισμοί και ρομπότ)	
 E53	Σφάλμα εξωτερικού ροοστάτη (Αυτοματισμοί και ρομπότ)		 E54	Υπέρβαση ορίου έντασης (Κατώτερο όριο)	
 E55	Υπέρβαση ορίου έντασης (Ανώτερο όριο)		 E56	Υπέρβαση ορίου τάσης (Κατώτερο όριο)	
 E57	Υπέρβαση ορίου τάσης (Ανώτερο όριο)		 E58	Υπέρβαση ορίου ροής αερίου (Κατώτερο όριο)	
 E59	Υπέρβαση ορίου ροής αερίου (Ανώτερο όριο)		 E60	Υπέρβαση ορίου ταχύτητας (Κατώτερο όριο)	
 E61	Υπέρβαση ορίου ταχύτητας (Ανώτερο όριο)		 E62	Υπέρβαση ορίου έντασης (Κατώτερο όριο)	
 E63	Υπέρβαση ορίου έντασης (Ανώτερο όριο)		 E64	Υπέρβαση ορίου τάσης (Κατώτερο όριο)	
 E65	Υπέρβαση ορίου τάσης (Ανώτερο όριο)		 E66	Υπέρβαση ορίου ροής αερίου (Κατώτερο όριο)	
 E67	Υπέρβαση ορίου ροής αερίου (Ανώτερο όριο)		 E68	Υπέρβαση ορίου ταχύτητας (Κατώτερο όριο)	
 E69	Υπέρβαση ορίου ταχύτητας (Ανώτερο όριο)		 E71	Υπερθέρμανση ψυκτικού υγρού	
 E72	Υπερένταση κινητήρα push-pull		 E73	Υπέρβαση ορίου ταχύτητας σύρματος (speed meter)	
 E74	Υπέρβαση ορίου ρεύματος κινητήρα 1		 E75	Υπέρβαση ορίου ρεύματος κινητήρα 2	
 E76	Υπέρβαση ορίου ροής ψυκτικού υγρού		 E77	Υπέρβαση ορίου θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού	
 E78	Συντήρηση σε εξέλιξη (Αυτοματισμοί και ρομπότ)		 E80	Απουσία σύρματος (wire end)	
 E81	Υπερένταση (αντλία WU)		 E82	Σφάλμα επικοινωνίας (WU)	
 E83	Εμπλοκή αντλίας		 E99.6	Συναγερμός διαμόρφωσης διάταξης	

 E99.7	Συναγερμός διαμόρφωσης διάταξης	
 E99.8	Συναγερμός διαμόρφωσης διάταξης	
 E99.9	Συναγερμός διαμόρφωσης διάταξης	
 E99.10	Συναγερμός διαμόρφωσης διάταξης	
 E99.11	Βλάβη μνήμης	
 E99.12	Σφάλμα διαμόρφωσης εγκατάστασης	

9. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Αποτυχία ανάμματος της συσκευής (πράσινη λυχνία σβηστή)

Αιτία

- » Απουσία τάσης στην πρίζα τροφοδοσίας.
- » Ελαττωματικό φως ή ηλεκτρικό καλώδιο.
- » Καμένη ασφάλεια γραμμής.
- » Διακόπτης τροφοδοσίας ελαττωματικός.
- » Λανθασμένη ή ελαττωματική σύνδεση μεταξύ τροφοδότη και γεννήτριας.
- » Ηλεκτρονικά μέρη ελαττωματικά.

Λύση

- » Ελέγξτε και ενδεχομένως επισκευάστε την ηλεκτρική εγκατάσταση.
- » Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- » Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.
- » Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.
- » Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.
- » Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.
- » Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.
- » Εξακριβώστε αν έγιναν σωστά οι συνδέσεις των διαφόρων μερών της διάταξης.
- » Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Απουσία ισχύος στην έξοδο (η μηχανή δεν εκτελεί συγκόλληση)

Αιτία

- » Ελαττωματικό μπουτόν τσιμπίδας.
- » Υπερθέρμανση μηχανής (συναγερμός θερμικής ασφάλειας - κίτρινη λυχνία αναμμένη).
- » Πλευρικό τοίχωμα ανοιχτό ή ελαττωματικός διακόπτης πόρτας.
- » Λανθασμένη σύνδεση σώματος γείωσης.
- » Τάση δικτύου εκτός εύρους προκαθορισμένων τιμών (κίτρινη λυχνία αναμμένη).
- » Ελαττωματικός αυτόματος διακόπτης.
- » Ηλεκτρονικά μέρη ελαττωματικά.

Λύση

- » Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.
- » Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.
- » Περιμένετε να κρυώσει η μηχανή, χωρίς να την σβήσετε.
- » Για την ασφάλεια του χειριστή το πλευρικό τοίχωμα πρέπει να είναι κλειστό κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης.
- » Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.
- » Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.
- » Κάντε σωστά τη σύνδεση του σώματος γείωσης.
- » Συμβουλευθείτε την παράγραφο "Θέση σε λειτουργία".
- » Επαναφορά της τάσης δικτύου εντός των ορίων τροφοδοσίας της γεννήτριας.
- » Συνδέστε σωστά τη διάταξη.
- » Συμβουλευθείτε την παράγραφο "Σύνδεση".
- » Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.
- » Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.
- » Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Λανθασμένη παροχή ισχύος

Αιτία

- » Λανθασμένη επιλογή διαδικασίας συγκόλλησης ή ελαττωματικός διακόπτης επιλογής.
- » Λανθασμένες ρυθμίσεις παραμέτρων και λειτουργιών της διάταξης.

Λύση

- » Επιλέξτε τη σωστή διαδικασία συγκόλλησης.
- » Reset εγκατάστασης και επαναπρογραμματισμός των παραμέτρων συγκόλλησης.

» Ελαττωματικό ποτενσιόμετρο/encoder για τη ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης.

» Τάση δικτύου εκτός εύρους προκαθορισμένων τιμών.

» Απουσία μιας φάσης.

» Ηλεκτρονικά μέρη ελαττωματικά.

» Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.

» Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

» Συνδέστε σωστά τη διάταξη.

» Συμβουλευθείτε την παράγραφο “Σύνδεση”.

» Συνδέστε σωστά τη διάταξη.

» Συμβουλευθείτε την παράγραφο “Σύνδεση”.

» Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Εμπλοκή προώθησης σύρματος

Αιτία

» Ελαττωματικό μπουτόν τσιμπίδας.

» Ακατάλληλα ή ελαττωματικά ράουλα.

» Ελαττωματικός ηλεκτρομειωτήρας.

» Φθορά περιβλήματος τσιμπίδας.

» Διακοπή τροφοδότη σύρματος.

» Ακανόνιστο τύλιγμα στο καρούλι.

» Ακροφύσιο (μπεκ) τσιμπίδας λειωμένο (σύρμα κολλημένο).

Λύση

» Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.

» Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

» Αντικαταστήστε τα ράουλα.

» Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.

» Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

» Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.

» Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

» Ελέγξτε τη σύνδεση με τη γεννήτρια.

» Συμβουλευθείτε την παράγραφο “Σύνδεση”.

» Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

» Αποκαταστήστε τις ομαλές συνθήκες ξετυλίγματος του καρουλιού ή αντικαταστήστε το.

» Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.

Ακανόνιστη πρόωση σύρματος

Αιτία

» Ελαττωματικό μπουτόν τσιμπίδας.

» Ακατάλληλα ή ελαττωματικά ράουλα.

» Ελαττωματικός ηλεκτρομειωτήρας.

» Φθορά περιβλήματος τσιμπίδας.

» Κακή ρύθμιση φρένου βάσης καρουλιού ή διατάξεων εμπλοκής ράουλων.

Λύση

» Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.

» Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

» Αντικαταστήστε τα ράουλα.

» Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.

» Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

» Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.

» Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

» Ξεσφίξτε το φρένο.

» Αυξήστε την πίεση στα ράουλα.

Αστάθεια τόξου

Αιτία

» Ανεπαρκής προστασία του αερίου.

» Υγρασία στο αέριο συγκόλλησης.

» Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.

Λύση

» Ρυθμίστε σωστά τη ροή αερίου.

» Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο και το μπεκ αερίου της τσιμπίδας βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

» Χρησιμοποιείτε πάντοτε προϊόντα και υλικά καλής ποιότητας.

» Διατηρείτε σε άριστη κατάσταση τη διάταξη τροφοδοσίας αερίου.

» Ελέγξτε προσεκτικά τη διάταξη συγκόλλησης.

» Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Υπερβολικά πιτσιλίσματα

Αιτία

- » Λανθασμένο μήκος τόξου.
- » Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.
- » Ανεπαρκής προστασία του αερίου.
- » Λανθασμένη δυναμική τόξου.
- » Λανθασμένος τρόπος εκτέλεσης συγκόλλησης.

Λύση

- » Μειώστε την απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και τεμαχίου.
- » Μειώστε την τάση συγκόλλησης.
- » Ελαττώστε το ρεύμα συγκόλλησης.
- » Ρυθμίστε σωστά τη ροή αερίου.
- » Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο και το μπεκ αερίου της τσιμπίδας βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
- » Αυξήστε την επαγωγική τιμή του κυκλώματος.
- » Ελαττώστε την κλίση της τσιμπίδας.

Ανεπαρκής διείδυση

Αιτία

- » Λανθασμένος τρόπος εκτέλεσης συγκόλλησης.
- » Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.
- » Ακατάλληλο ηλεκτρόδιο.
- » Λανθασμένη προετοιμασία άκρων.
- » Λανθασμένη σύνδεση σώματος γείωσης.
- » Μεγάλες διαστάσεις των προς συγκόλληση κομματιών.

Λύση

- » Ελαττώστε την ταχύτητα προώθησης της συγκόλλησης.
- » Αυξήστε το ρεύμα συγκόλλησης.
- » Χρησιμοποιήστε ηλεκτρόδιο με μικρότερη διάμετρο.
- » Αυξήστε το άνοιγμα του διάκενου.
- » Κάντε σωστά τη σύνδεση του σώματος γείωσης.
- » Συμβουλευθείτε την παράγραφο "Θέση σε λειτουργία".
- » Αυξήστε το ρεύμα συγκόλλησης.

Εγκλωβισμός σκουριάς

Αιτία

- » Ατελής απομάκρυνση της σκουριάς.
- » Πολύ μεγάλη διάμετρος ηλεκτροδίου.
- » Λανθασμένη προετοιμασία άκρων.
- » Λανθασμένος τρόπος εκτέλεσης συγκόλλησης.

Λύση

- » Καθαρίστε καλά τα κομμάτια, πριν τη συγκόλληση.
- » Χρησιμοποιήστε ηλεκτρόδιο με μικρότερη διάμετρο.
- » Αυξήστε το άνοιγμα του διάκενου.
- » Μειώστε την απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και τεμαχίου.
- » Κινηθείτε με ομαλό ρυθμό, σε όλες τις φάσεις συγκόλλησης.

Εγκλωβισμός βολφραμίου

Αιτία

- » Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.
- » Ακατάλληλο ηλεκτρόδιο.
- » Λανθασμένος τρόπος εκτέλεσης συγκόλλησης.

Λύση

- » Ελαττώστε το ρεύμα συγκόλλησης.
- » Χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτρόδιο με μεγαλύτερη διάμετρο.
- » Χρησιμοποιείτε πάντοτε προϊόντα και υλικά καλής ποιότητας.
- » Τροχίστε σωστά το ηλεκτρόδιο.
- » Αποφύγετε τις επαφές μεταξύ ηλεκτροδίου και λουτρού συγκόλλησης.

Φυσήματα

Αιτία

- » Ανεπαρκής προστασία του αερίου.

Λύση

- » Ρυθμίστε σωστά τη ροή αερίου.
- » Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο και το μπεκ αερίου της τσιμπίδας βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Κολλήματα

Αιτία

- » Λανθασμένο μήκος τόξου.
- » Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.
- » Λανθασμένος τρόπος εκτέλεσης συγκόλλησης.
- » Μεγάλες διαστάσεις των προς συγκόλληση κομματιών.
- » Λανθασμένη δυναμική τόξου.

Λύση

- » Αυξήστε την απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και κομματιού.
- » Αυξήστε την τάση συγκόλλησης.
- » Αυξήστε το ρεύμα συγκόλλησης.
- » Αυξήστε την τάση συγκόλλησης.
- » Αυξήστε περισσότερο την γωνία κλίσης της τσιμπίδας.
- » Αυξήστε το ρεύμα συγκόλλησης.
- » Αυξήστε την τάση συγκόλλησης.
- » Αυξήστε την επαγωγική τιμή του κυκλώματος.

Ρηγματώσεις στις άκρες
Αιτία

- » Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.
- » Λανθασμένο μήκος τόξου.
- » Λανθασμένος τρόπος εκτέλεσης συγκόλλησης.
- » Ανεπαρκής προστασία του αερίου.

Λύση

- » Ελαττώστε το ρεύμα συγκόλλησης.
- » Χρησιμοποιήστε ηλεκτρόδιο με μικρότερη διάμετρο.
- » Μειώστε την απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και τεμαχίου.
- » Μειώστε την τάση συγκόλλησης.
- » Μειώστε την ταχύτητα πλευρικής ταλάντωσης κατά το γέμισμα.
- » Ελαττώστε την ταχύτητα προώθησης της συγκόλλησης.
- » Χρησιμοποιείτε αέρια κατάλληλα για τα προς συγκόλληση υλικά.

Οξειδώσεις
Αιτία

- » Ανεπαρκής προστασία του αερίου.

Λύση

- » Ρυθμίστε σωστά τη ροή αερίου.
- » Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο και το μπεκ αερίου της τσιμπίδας βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Πόροι
Αιτία

- » Γράσο, βερνίκι, σκουριά ή βρωμιά στα προς συγκόλληση κομμάτια.
- » Γράσο, βερνίκι, σκουριά ή βρωμιά στο υλικό συγκόλλησης (κόλληση).
- » Υγρασία στο υλικό συγκόλλησης (κόλληση).
- » Λανθασμένο μήκος τόξου.
- » Υγρασία στο αέριο συγκόλλησης.
- » Ανεπαρκής προστασία του αερίου.
- » Πολύ γρήγορη στερεοποίηση του λουτρού συγκόλλησης.

Λύση

- » Καθαρίστε καλά τα κομμάτια, πριν τη συγκόλληση.
- » Χρησιμοποιείτε πάντοτε προϊόντα και υλικά καλής ποιότητας.
- » Διατηρείτε πάντοτε σε τέλεια κατάσταση το υλικό συγκόλλησης (κόλληση).
- » Χρησιμοποιείτε πάντοτε προϊόντα και υλικά καλής ποιότητας.
- » Διατηρείτε πάντοτε σε τέλεια κατάσταση το υλικό συγκόλλησης (κόλληση).
- » Μειώστε την απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και τεμαχίου.
- » Μειώστε την τάση συγκόλλησης.
- » Χρησιμοποιείτε πάντοτε προϊόντα και υλικά καλής ποιότητας.
- » Διατηρείτε σε άριστη κατάσταση τη διάταξη τροφοδοσίας αερίου.
- » Ρυθμίστε σωστά τη ροή αερίου.
- » Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο και το μπεκ αερίου της τσιμπίδας βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
- » Ελαττώστε την ταχύτητα προώθησης της συγκόλλησης.
- » Προθερμαίνετε τα προς συγκόλληση κομμάτια.
- » Αυξήστε το ρεύμα συγκόλλησης.

Ρωγμές εν θερμώ
Αιτία

- » Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.
- » Γράσο, βερνίκι, σκουριά ή βρωμιά στα προς συγκόλληση κομμάτια.
- » Γράσο, βερνίκι, σκουριά ή βρωμιά στο υλικό συγκόλλησης (κόλληση).
- » Λανθασμένος τρόπος εκτέλεσης συγκόλλησης.
- » Τα προς συγκόλληση κομμάτια έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Λύση

- » Ελαττώστε το ρεύμα συγκόλλησης.
- » Χρησιμοποιήστε ηλεκτρόδιο με μικρότερη διάμετρο.
- » Καθαρίστε καλά τα κομμάτια, πριν τη συγκόλληση.
- » Χρησιμοποιείτε πάντοτε προϊόντα και υλικά καλής ποιότητας.
- » Διατηρείτε πάντοτε σε τέλεια κατάσταση το υλικό συγκόλλησης (κόλληση).
- » Εφαρμόστε την κατάλληλη διαδικασία, για τον τύπο του προς συγκόλληση συνδέσμου.
- » Επαλείψτε πάστα ή λίπος, πριν τη συγκόλληση.

Ρωγμές εν ψυχρώ
Αιτία

- » Υγρασία στο υλικό συγκόλλησης (κόλληση).

Λύση

- » Χρησιμοποιείτε πάντοτε προϊόντα και υλικά καλής ποιότητας.
- » Διατηρείτε πάντοτε σε τέλεια κατάσταση το υλικό συγκόλλησης (κόλληση).

» Ιδιαίτερη γεωμετρική μορφή του προς συγκόλληση συνδέσμου.

» Προθερμαίνετε τα προς συγκόλληση κομμάτια.
» Θέρμανση μετά τη συγκόλληση/κοπή.
» Εφαρμόστε την κατάλληλη διαδικασία, για τον τύπο του προς συγκόλληση συνδέσμου.

10. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Τάση τροφοδοσίας U ₁ (50/60 Hz)	3x400 (±15%)	Vac
Z _{max} (@PCC) *	57	mΩ
Ασφάλεια γραμμής με καθυστέρηση	25	A
Τύπος επικοινωνίας	ΨΗΦΙΑΚΟΣ	
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (MMA)	16.9	kVA
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (MMA)	16.1	kW
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (TIG)	12.6	kVA
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (TIG)	12.1	kW
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (MIG/MAG)	16.1	kVA
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (MIG/MAG)	15.3	kW
Απορρόφηση ισχύος σε ανενεργή κατάσταση **	50	W
Συντελεστής ισχύος (PF)	0.95	
Απόδοση (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Μέγιστη απορρόφηση ρεύματος I _{1max}	24.4	A
Απορρόφηση ρεύματος I ₁	18.9	A
Εύρος ρυθμίσεων	3-400	A
Τάση εν κενώ U ₀	73	Vdc

** Βλ. κεφ. "ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ IDLE POWER"

* Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN / IEC 61000-3-11.

* Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN / IEC 61000-3-12, αν η μέγιστη επιτρεπόμενη εμπέδηση δικτύου στο σημείο διεπαφής με το δημόσιο δίκτυο (σημείο Κοινής σύνδεσης, ΣΚΣ - point of common coupling, PCC) είναι χαμηλότερη ή ίση με την αναφερόμενη τιμή "Z_{max}". Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δημόσιο δίκτυο παροχής χαμηλής τάσης, ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης έχουν την υποχρέωση να εξακριβώσουν (συμβουλευόμενοι ενδεχομένως τον διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου) αν η συσκευή μπορεί να συνδεθεί.

Κύκλος εργασίας URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Κύκλος εργασίας MIG/MAG (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Κύκλος εργασίας MIG/MAG (25°C)		
(X=100%)	400	A
Κύκλος εργασίας TIG (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Κύκλος εργασίας TIG (25°C)		
(X=100%)	400	A
Κύκλος εργασίας MMA (40°C)		
(X=60%)	400	A
(X=100%)	360	A
Κύκλος εργασίας MMA (25°C)		
(X=100%)	400	A

Φυσικά χαρακτηριστικά URANOS NX 4000 PSR (MonoVoltage)			U.M.
Βαθμός προστασίας IP	IP23S		
Κλάση μόνωσης	H		
Διαστάσεις (ΠxBxΥ)	690x290x510		mm
Βάρος	35.2		Kg
Παράγραφο καλώδιο τροφοδοσίας	4x4		mm ²
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	5		m
Πρότυπα κατασκευής	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015		

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)				U.M.
Τάση τροφοδοσίας U ₁ (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)		Vac
Z _{max} (@PCC) *	57	57		mΩ
Ασφάλεια γραμμής με καθυστέρηση	45	25		A
Τύπος επικοινωνίας	ΨΗΦΙΑΚΟΣ	ΨΗΦΙΑΚΟΣ		
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (MMA)	17.4	16.9		kVA
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (MMA)	16.5	16.1		kW
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (TIG)	13.0	12.6		kVA
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (TIG)	12.4	12.1		kW
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (MIG/MAG)	16.5	16.1		kVA
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (MIG/MAG)	15.7	15.3		kW
Απορρόφηση ισχύος σε ανενεργή κατάσταση **	50	50		W
Συντελεστής ισχύος (PF)	0.95	0.95		
Απόδοση (μ)	87	88		%
Cos φ	0.99	0.99		
Μέγιστη απορρόφηση ρεύματος I _{1max}	43.7	24.4		A
Απορρόφηση ρεύματος I ₁	33.8	18.9		A
Εύρος ρυθμίσεων	3-400	3-400		A
Τάση εν κενώ U ₀	73	73		Vdc

** Βλ. κεφ. "ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ IDLE POWER"

* Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN / IEC 61000-3-11.

* Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN / IEC 61000-3-12, αν η μέγιστη επιτρεπόμενη εμπέδηση δικτύου στο σημείο διεπαφής με το δημόσιο δίκτυο (σημείο Κοινής σύνδεσης, ΣΚΣ - point of common coupling, PCC) είναι χαμηλότερη ή ίση με την αναφερόμενη τιμή "Z_{max}". Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δημόσιο δίκτυο παροχής χαμηλής τάσης, ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης έχουν την υποχρέωση να εξακριβώσουν (συμβουλευόμενοι ενδεχομένως τον διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου) αν η συσκευή μπορεί να συνδεθεί.

Κύκλος εργασίας URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)	3x230	3x400	U.M.
Κύκλος εργασίας MIG/MAG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Κύκλος εργασίας MIG/MAG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A
Κύκλος εργασίας TIG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Κύκλος εργασίας TIG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A
Κύκλος εργασίας MMA (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Κύκλος εργασίας MMA (25°C)			
(X=100%)	400	400	A

Φυσικά χαρακτηριστικά URANOS NX 4000 PSR (MultiVoltage)		U.M.
Βαθμός προστασίας IP	IP23S	
Κλάση μόνωσης	H	
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	690x290x510	mm
Βάρος	36.2	Kg
Παράγραφο καλώδιο τροφοδοσίας	4x6	mm ²
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	5	m
Πρότυπα κατασκευής	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Τάση τροφοδοσίας U ₁ (50/60 Hz)	3x400 (±15%)	Vac
Z _{max} (@PCC) *	49	mΩ
Ασφάλεια γραμμής με καθυστέρηση	30	A
Τύπος επικοινωνίας	ΨΗΦΙΑΚΟΣ	
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (MMA)	23.6	kVA
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (MMA)	22.5	kW
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (TIG)	18.2	kVA
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (TIG)	17.4	kW
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (MIG/MAG)	22.9	kVA
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (MIG/MAG)	21.9	kW
Απορρόφηση ισχύος σε ανενεργή κατάσταση **	50	W
Συντελεστής ισχύος (PF)	0.95	
Απόδοση (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Μέγιστη απορρόφηση ρεύματος I _{1max}	33	A
Απορρόφηση ρεύματος I ₁	23.9	A
Εύρος ρυθμίσεων	3-500	A
Τάση εν κενώ U ₀	73	Vdc

**** Βλ. κεφ. "ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ IDLE POWER"**

* Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN / IEC 61000-3-11.

* Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN / IEC 61000-3-12, αν η μέγιστη επιτρεπόμενη εμπέδηση δικτύου στο σημείο διεπαφής με το δημόσιο δίκτυο (σημείο Κοινής σύνδεσης, ΣΚΣ - point of common coupling, PCC) είναι χαμηλότερη ή ίση με την αναφερόμενη τιμή "Z_{max}". Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δημόσιο δίκτυο παροχής χαμηλής τάσης, ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης έχουν την υποχρέωση να εξακριβώσουν (συμβουλευόμενοι ενδεχομένως τον διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου) αν η συσκευή μπορεί να συνδεθεί.

Κύκλος εργασίας URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		3x400	U.M.
Κύκλος εργασίας MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Κύκλος εργασίας MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Κύκλος εργασίας TIG (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Κύκλος εργασίας TIG (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A
Κύκλος εργασίας MMA (40°C)			
(X=50%)		500	A
(X=60%)		470	A
(X=100%)		420	A
Κύκλος εργασίας MMA (25°C)			
(X=80%)		500	A
(X=100%)		470	A

Φυσικά χαρακτηριστικά URANOS NX 5000 PSR (MonoVoltage)		U.M.
Βαθμός προστασίας IP	IP23S	
Κλάση μόνωσης	H	
Διαστάσεις (ΠxBxΥ)	690x290x510	mm
Βάρος	37	Kg
Παράγραφο καλώδιο τροφοδοσίας	4x4	mm ²
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	5	m
Πρότυπα κατασκευής	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)			U.M.
Τάση τροφοδοσίας U ₁ (50/60 Hz)	3x230 (±15%)	3x400 (±15%)	Vac
Z _{max} (@PCC) *	16.9	49	mΩ
Ασφάλεια γραμμής με καθυστέρηση	63	30	A
Τύπος επικοινωνίας	ΨΗΦΙΑΚΟΣ	ΨΗΦΙΑΚΟΣ	
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (MMA)	24.5	23.6	kVA
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (MMA)	23.3	22.5	kW
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (TIG)	18.9	18.2	kVA
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (TIG)	18.0	17.4	kW
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (MIG/MAG)	23.9	22.9	kVA
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (MIG/MAG)	22.7	21.9	kW
Απορρόφηση ισχύος σε ανενεργή κατάσταση **	50	50	W
Συντελεστής ισχύος (PF)	0.95	0.95	
Απόδοση (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Μέγιστη απορρόφηση ρεύματος I _{1max}	60.3	33	A
Απορρόφηση ρεύματος I ₁	42.4	23.9	A
Εύρος ρυθμίσεων	3-500	3-500	A
Τάση εν κενώ U ₀	73	73	Vdc

** Βλ. κεφ. "ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ IDLE POWER"

* Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN / IEC 61000-3-11.


* Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN / IEC 61000-3-12, αν η μέγιστη επιτρεπόμενη εμπέδηση δικτύου στο σημείο διεπαφής με το δημόσιο δίκτυο (σημείο Κοινής σύνδεσης, ΣΚΣ - point of common coupling, PCC) είναι χαμηλότερη ή ίση με την αναφερόμενη τιμή "Z_{max}". Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δημόσιο δίκτυο παροχής χαμηλής τάσης, ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης έχουν την υποχρέωση να εξακριβώσουν (συμβουλευόμενοι ενδεχομένως τον διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου) αν η συσκευή μπορεί να συνδεθεί.

Κύκλος εργασίας URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)	3x230	3x400	U.M.
Κύκλος εργασίας MIG/MAG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Κύκλος εργασίας MIG/MAG (25°C)			
(X=80%)	500	500	A
(X=100%)	470	470	A
Κύκλος εργασίας TIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Κύκλος εργασίας TIG (25°C)			
(X=80%)	500	500	A
(X=100%)	470	470	A
Κύκλος εργασίας MMA (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Κύκλος εργασίας MMA (25°C)			
(X=75%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	470	470	A

Φυσικά χαρακτηριστικά URANOS NX 5000 PSR (MultiVoltage)		U.M.
Βαθμός προστασίας IP	IP23S	
Κλάση μόνωσης	H	
Διαστάσεις (ΠxBxΥ)	690x290x510	mm
Βάρος	39.5	Kg
Παράγραφο καλώδιο τροφοδοσίας	4x6	mm ²
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	5	m
Πρότυπα κατασκευής	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ IDLE POWER

Γεννήτρια + Τηλεχειριστήριο + Ρομπωτικός τροφοδότης καλωδίων

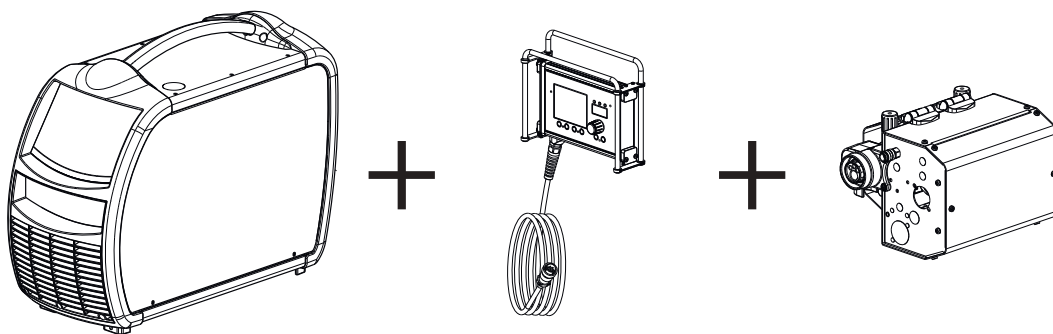

11. ΠΙΝΑΚΊΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
		3A/20.0V - 400A/36.0V		
	U₀ 73V	I₂ U₂	60% 400A 36.0V	100% 360A 34.4V
		3A/10.0V - 400A/20.0V		
	U₀ 73V	I₂ U₂	60% 400A 26.0V	100% 360A 24.4V
		3A/14.0V - 400A/34.0V		
	U₀ 73V	I₂ U₂	60% 400A 34.0V	100% 360A 32.0V
 3~ 50/60 Hz	U₁ 400V	I_{1max} 24.4A	I_{1eff} 18.9A	
IP 23 S			  	
MADE IN ITALY 				

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
URANOS NX 4000 PSR			N°	
3~  		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
	---	3A/20.0V - 400A/36.0V		
		X (40°C)	60%	100%
	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U₂	36.0V (36.0V)	34.4V (34.4V)
	---	3A/10.0V - 400A/20.0V		
		X (40°C)	60%	100%
	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U₂	26.0V (26.0V)	24.4V (24.4V)
	---	3A/14.0V - 400A/34.0V		
		X (40°C)	60%	100%
	U₀	I₂	400A (400A)	360A (360A)
	73V	U₂	34.0V (34.0V)	32.0V (32.0V)
	U₁ 400V(230V)	I_{1max} 24.4A(43.7A)	I_{1eff} 18.9A(33.8A)	
IP 23 S				 
 				

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY							
URANOS NX 5000 PSR			N°				
		 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A					
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V					
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%		
	73V	I ₂	500A	470A	420A		
		U ₂	40.0V	38.8V	36.8V		
	---	3A/10.0V - 500A/30.0V					
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%		
	30V	I ₂	500A	470A	420A		
		U ₂	30.0V	28.8V	26.8V		
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V					
	U ₀	X (40°C)	50%	60%	100%		
	73V	I ₂	500A	470A	420A		
		U ₂	39.0V	37.5V	35.0V		
	U ₁	400V	I _{1max}	33A	I _{1eff}	23.9A	
IP 23 S							
 							

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING ARC TECHNOLOGY S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY							
URANOS NX 5000 PSR			N°				
3~     			 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		60974-3:2019		
		3A/20.0V - 500A/40.0V					
		U₀ 73V	I₂ U₂	500A (500A) 40.0V (40.0V)	470A (470A) 38.8V (38.8V)	420A (420A) 36.8V (36.8V)	
		3A/10.0V - 500A/30.0V					
		U₀ 30V	I₂ U₂	500A (500A) 30.0V (30.0V)	470A (470A) 28.8V (28.8V)	420A (420A) 26.8V (26.8V)	
		3A/14.0V - 500A/39.0V					
		U₀ 73V	I₂ U₂	500A (500A) 39.0V (39.0V)	470A (470A) 37.5V (37.5V)	420A (420A) 35.0V (35.0V)	
 3~ 50/60 Hz		U₁ 400V(230V)		I_{1max} 33A(60.3A)		I_{1eff} 23.9A(42.4A)	
IP 23 S						  	
 							

12. ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΙΝΑΚΊΔΑΣ ΧΑΡ ΑΚΤΗΡΙΟΤΙΚΩΝ

1		2			
3		4			
5	6				
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
18	19	20	21		
22					

MADE
IN
ITALY




CE Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
EAC Δήλωση συμμόρφωσης ΕΑC
UKCA Δήλωση συμμόρφωσης UKCA




- 1 Σήμα κατασκευαστή
- 2 Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή
- 3 Μοντέλο συσκευής
- 4 Αριθ. σειράς
X~~XX~~XXXXXXXXXX Έτος κατασκευής
- 5 Σύμβολο τύπου μηχανής συγκόλλησης
- 6 Παραπομπή στα πρότυπα κατασκευής
- 7 Σύμβολο διαδικασίας συγκόλλησης
- 8 Σύμβολο μηχανών συγκόλλησης για λειτουργία σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας
- 9 Σύμβολο ρεύματος συγκόλλησης
- 10 Ονομαστική τάση χωρίς φορτίο
- 11 Εύρος μέγιστου και ελάχιστου ονομαστικού ρεύματος συγκόλλησης και αντίστοιχης συμβατικής τάσης φόρτωσης
- 12 Σύμβολο κύκλου εργασίας
- 13 Σύμβολο ονομαστικού ρεύματος συγκόλλησης
- 14 Σύμβολο ονομαστικής τάσης συγκόλλησης
- 15 Τιμές κύκλου εργασίας
- 16 Τιμές κύκλου εργασίας
- 17 Τιμές κύκλου εργασίας
- 15A Τιμές ονομαστικού ρεύματος συγκόλλησης
- 16A Τιμές ονομαστικού ρεύματος συγκόλλησης
- 17A Τιμές ονομαστικού ρεύματος συγκόλλησης
- 15B Τιμές συμβατικής τάσης φόρτωσης
- 16B Τιμές συμβατικής τάσης φόρτωσης
- 17B Τιμές συμβατικής τάσης φόρτωσης
- 18 Σύμβολο τροφοδοσίας
- 19 Ονομαστική τάση τροφοδοσίας
- 20 Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα τροφοδοσίας
- 21 Μέγιστο αποτελεσματικό ρεύμα τροφοδοσίας
- 22 Βαθμός προστασίας

[illegible]


URANOS NX 4000 PSR 3x230V 3x400V (55.03.075)

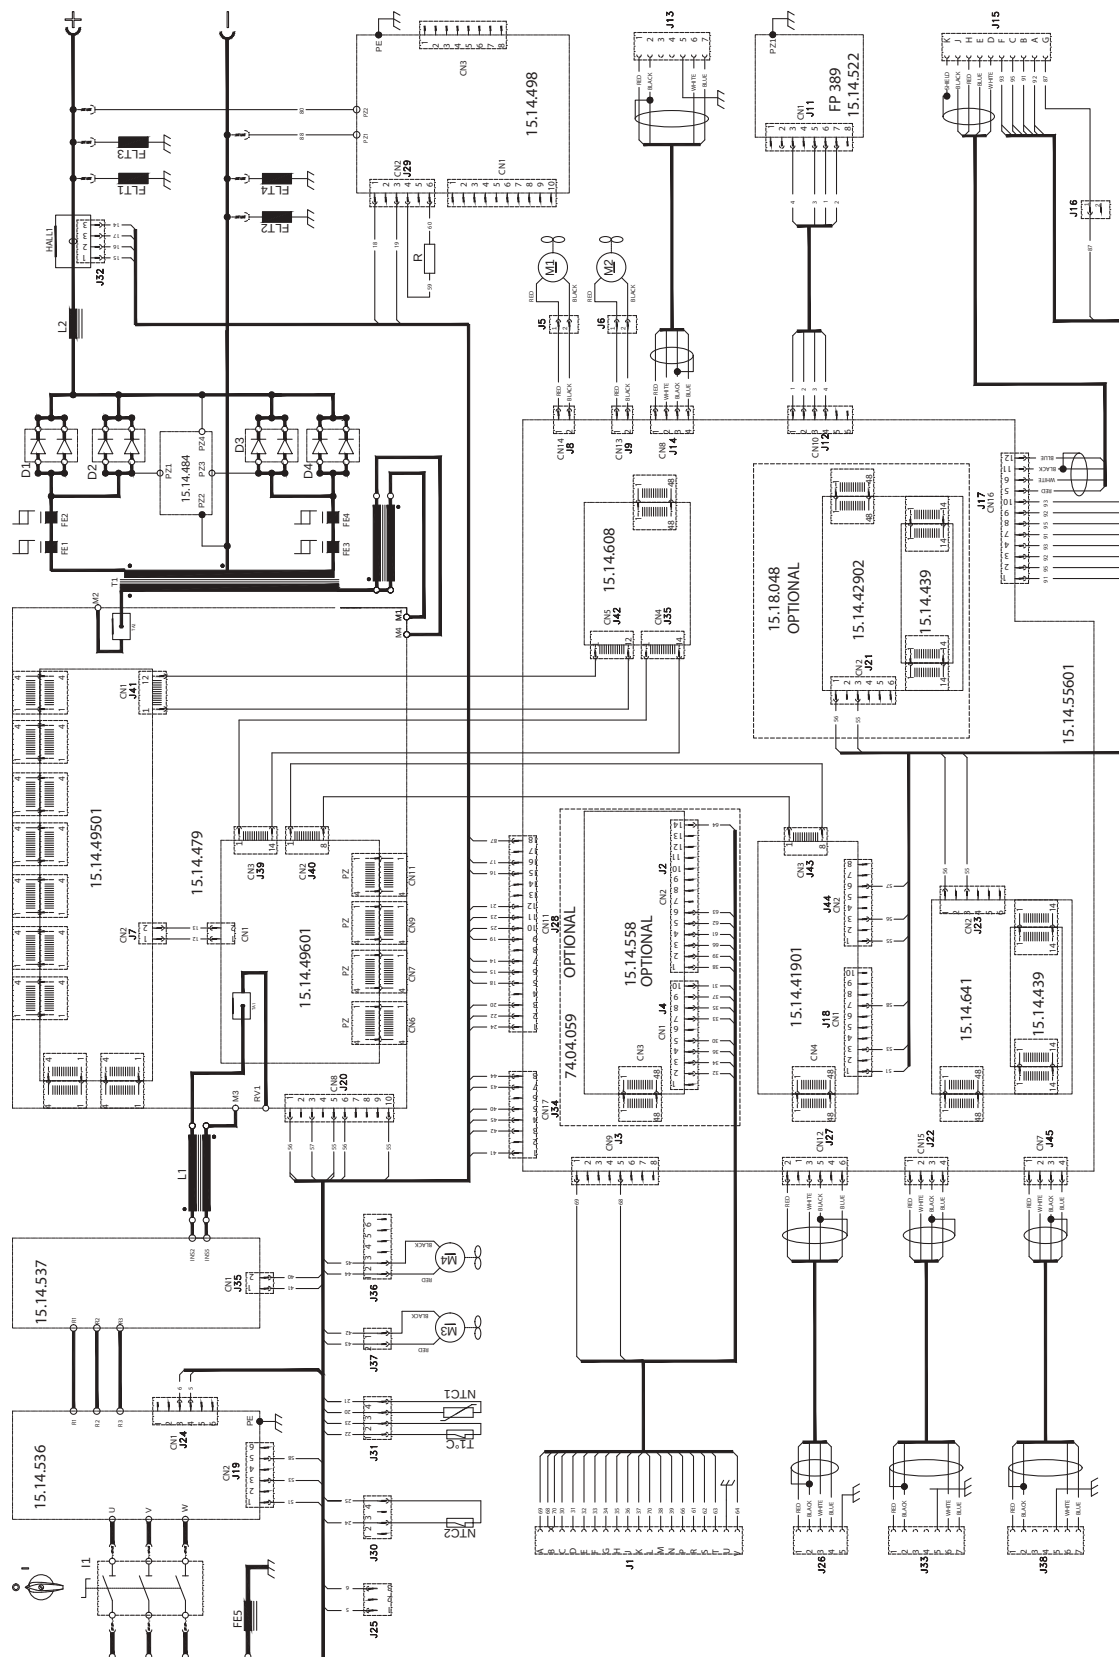

URANOS NX 5000 PSR 3x400V (55.03.074)

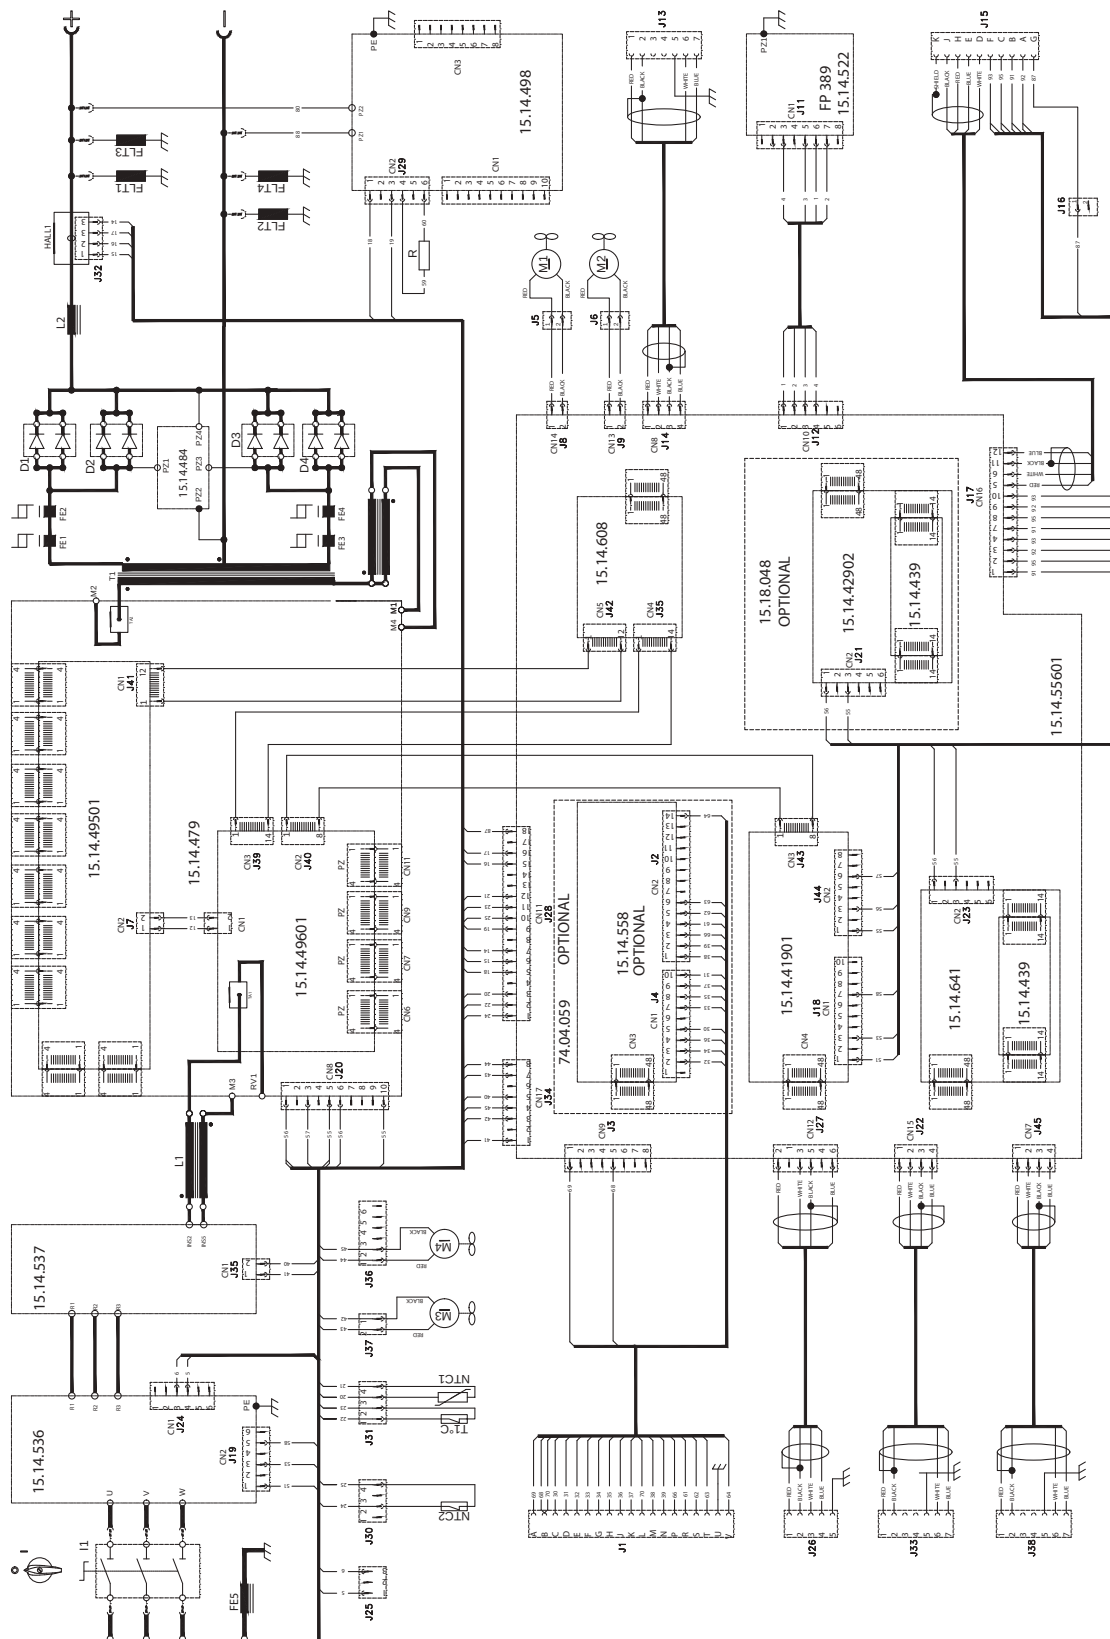


URANOS NX 5000 PSR 3x230V 3x400V (55.03.076)

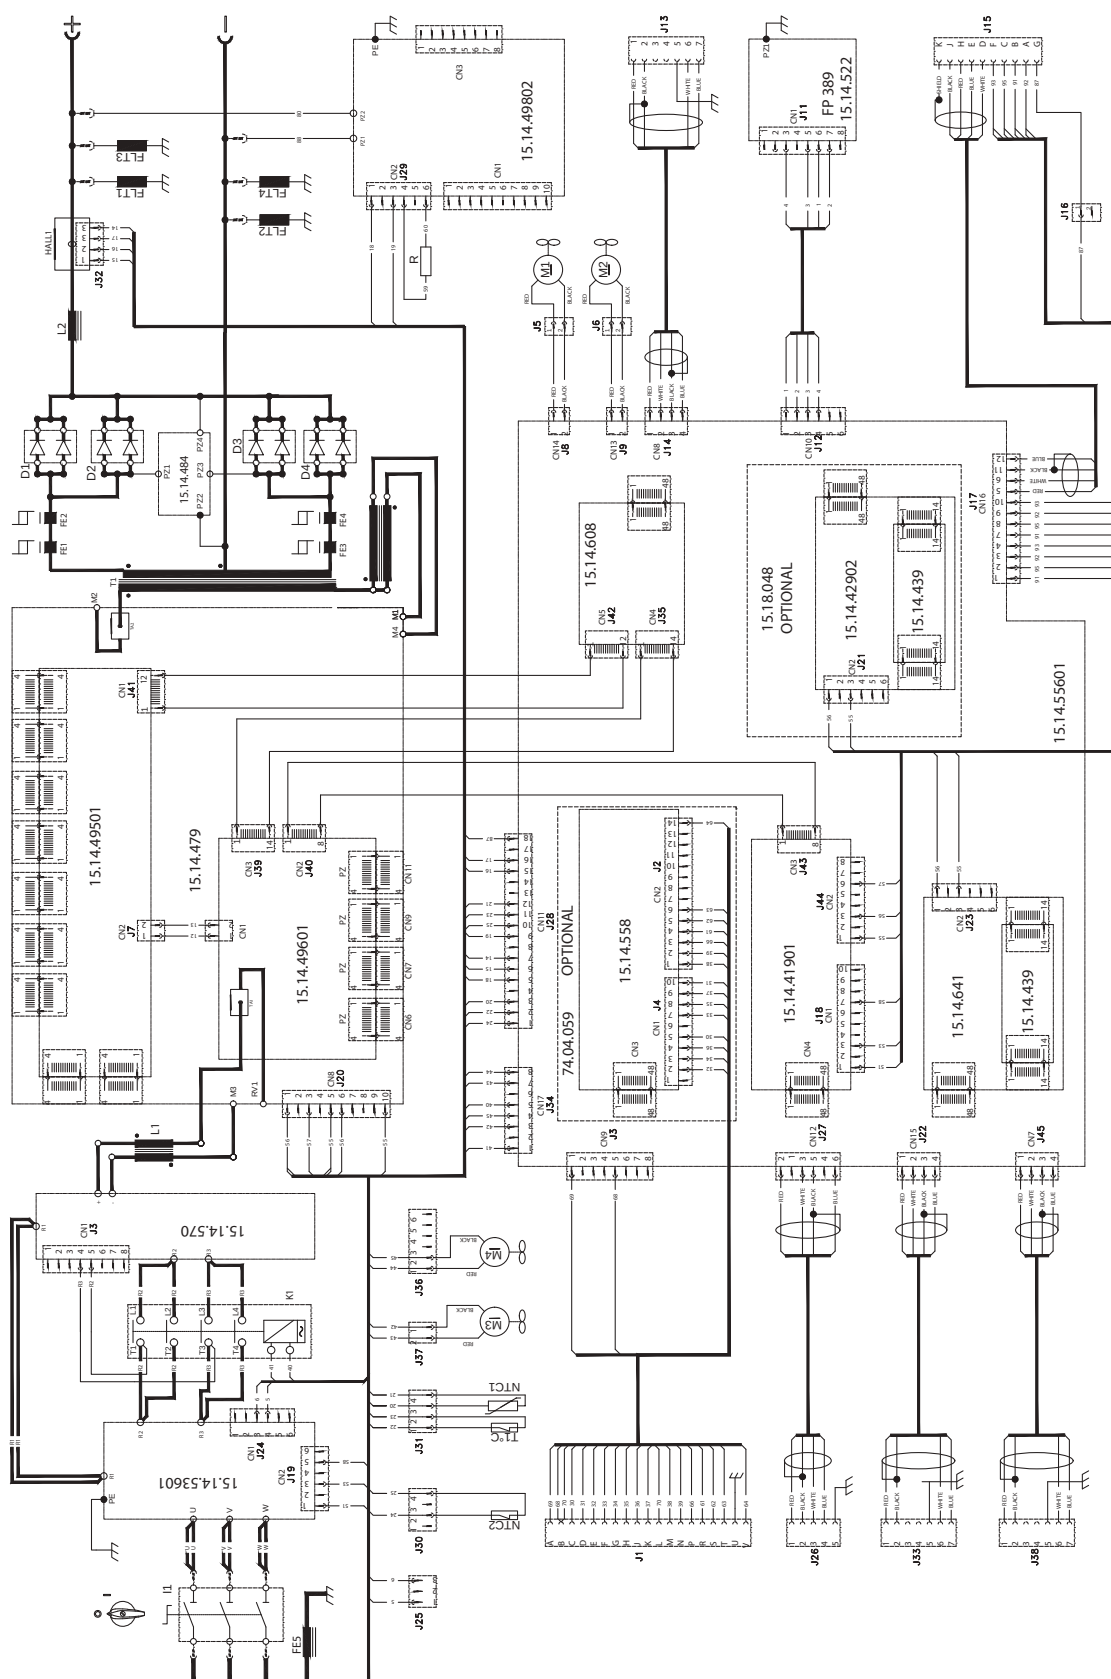


14. CONNETTORI, CONNECTORS, VERBINDER, CONNECTEURS, CONECTORES, CONECTORES, VERBINDINGEN, KONTAKTDON, KONNEKTORER, SKJØTEMUNNSTYKKER, LIITTIMET, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ


URANOS NX 4000 PSR 3x400V (55.03.073)

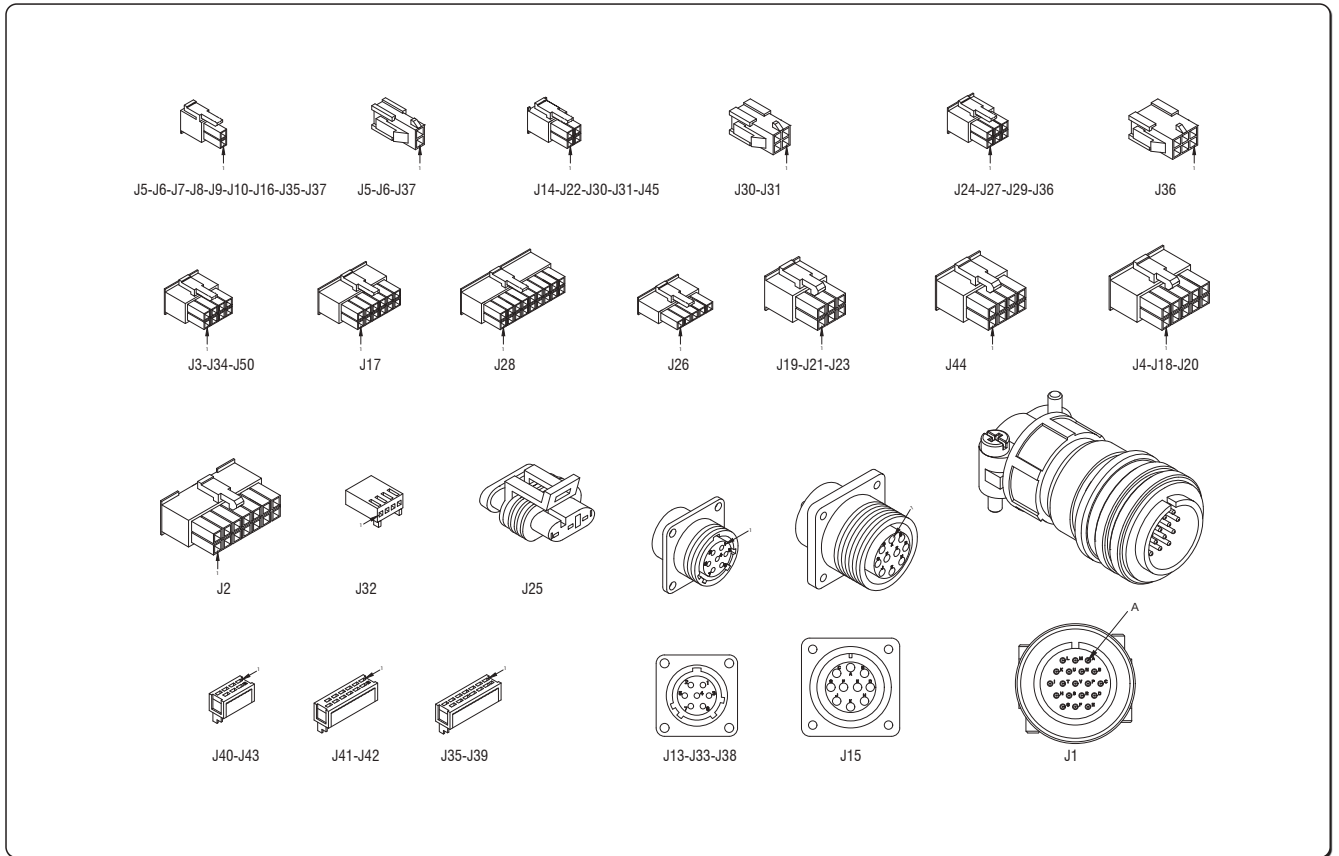


URANOS NX 4000 PSR 3x230V 3x400V (55.03.075)

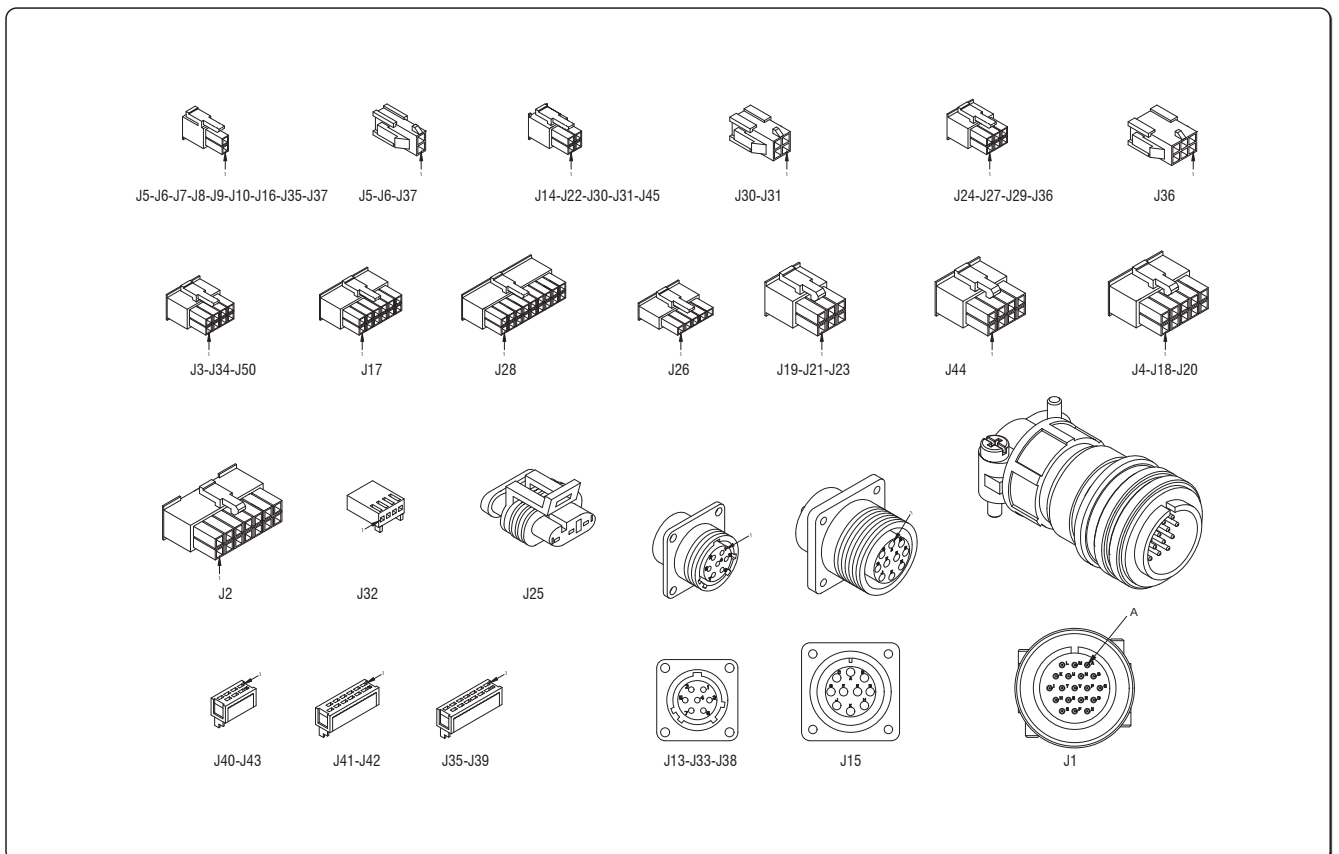

URANOS NX 5000 PSR 3x400V (55.03.074)

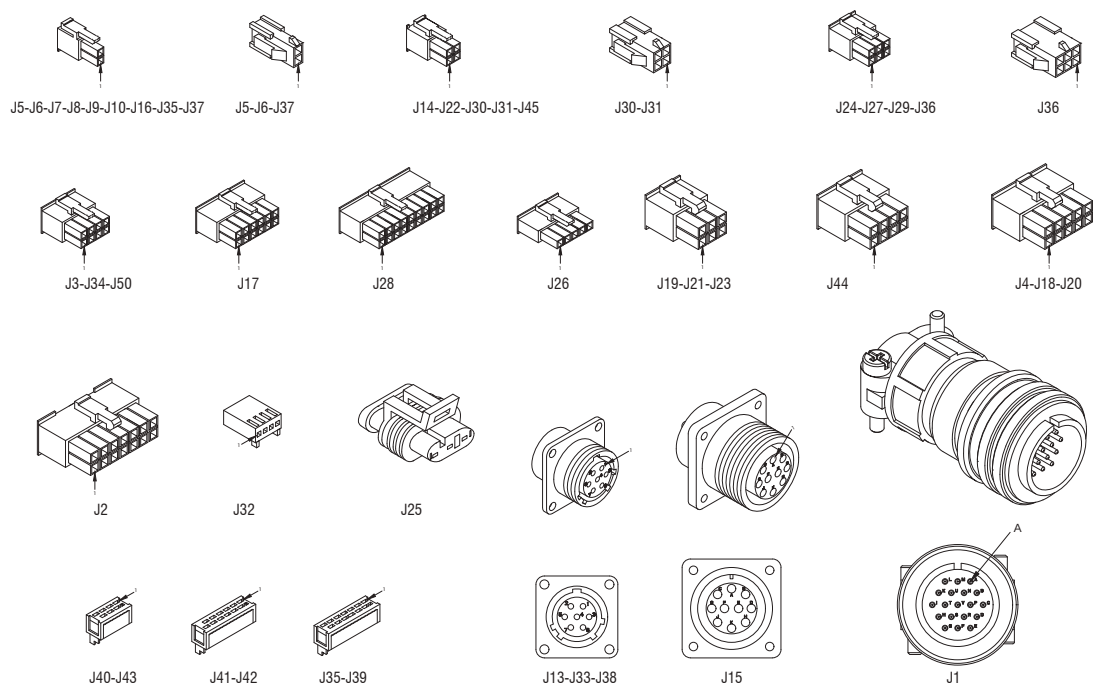


URANOS NX 5000 PSR 3x230V 3x400V (55.03.076)

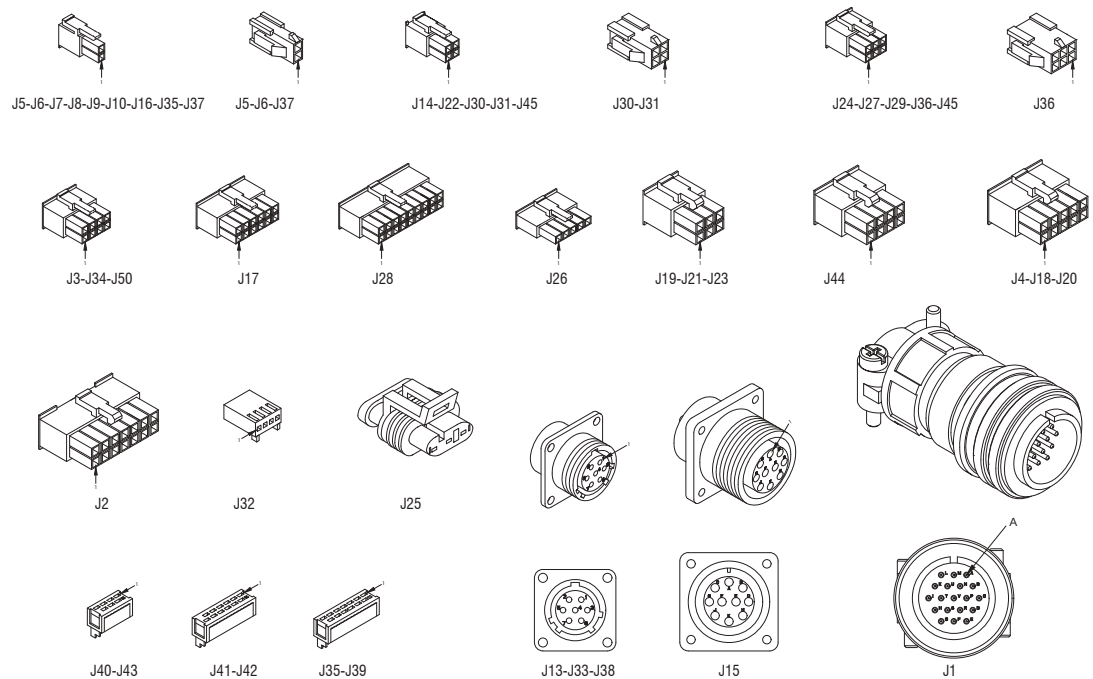

15. LISTA RICAMBI, SPARE PARTS LIST, ERSATZTEILVERZEICHNIS, LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES, LISTA DE REPUESTOS, LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, LIJST VAN RESERVE ONDERDELEN, RESERVEDELSLISTA, RESERVEDELSLISTE, LISTE OVER RESERVEDELER, VARAOSALUETTELO, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ


URANOS NX 4000 PSR 3x400V (55.03.073)

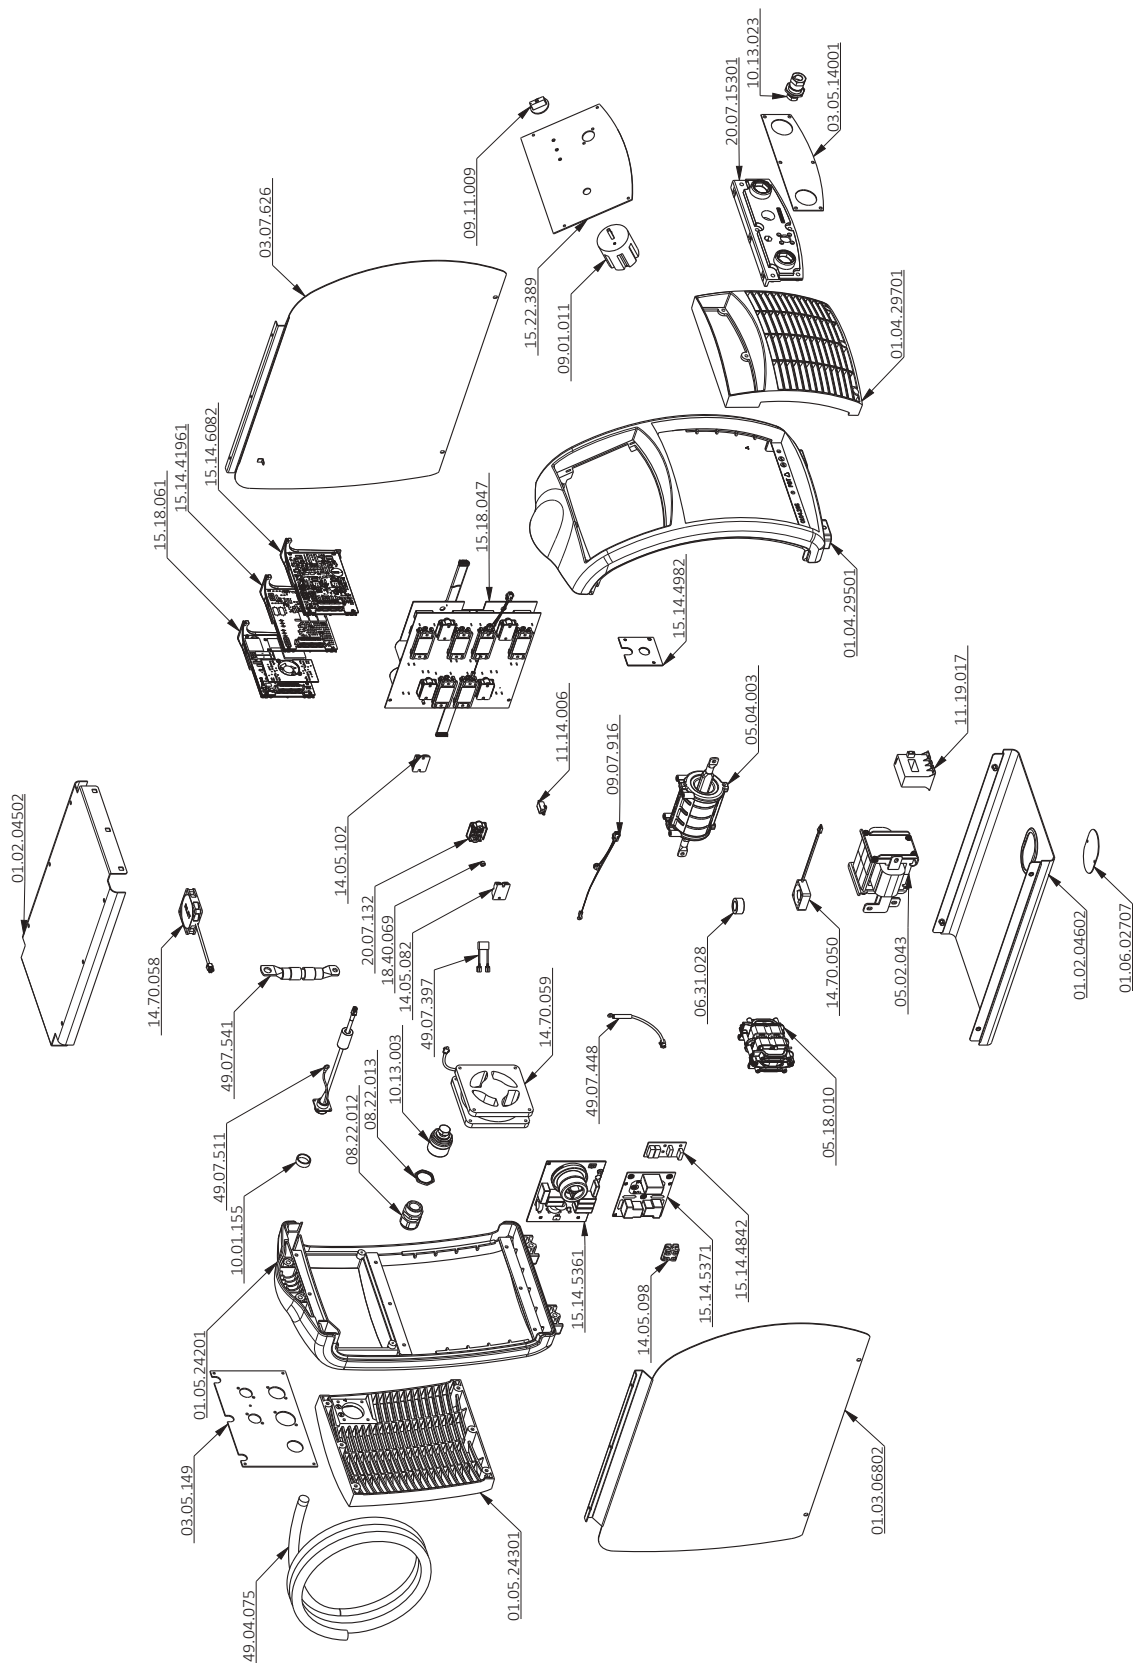

CODE	ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
01.02.04502	Cofano superiore	Metal cover upper	Oberes gehäuse	Carter supérieur	Chapa superior
01.02.04602	Cofano inferiore	Metal cover lower	Unteres gehäuse	Carter inférieur	Chapa inferior
01.03.06802	Pannello laterale DX	Side panel - RIGHT	Seitenpaneel - RE	Panneau latéral droit	Panellateral derecho
01.04.29501	Cornice plastica frontale	Front frame (plastic)	Plastikrahmen, vorne	Encadrement plastique frontal	Marco plástico frente
01.04.29701	Tassello plastico frontale	Front grid (plastic)	Vorderer plastikdübel	Cheville plastique frontale	Taco plástico frontal
01.05.24201	Cornice plastica posteriore	Rear frame (plastic)	Plastikrahmen, hinten	Encadrement plastique arrière	Marco plástico posterior
01.05.24301	Tassello plastico posteriore	Rear grid (plastic)	Hinterer plastikdübel	Cheville plastique arrière	Taco plástico posterior
01.06.02707	Coperchio	Cover	Abdeckung	Couverture	Cubierta
03.05.14001	Profilo prese	Profile	Profil	Profil	Perfil
03.05.149	Targa posteriore FP318	Rear nameplate FP318	Hinterschild FP318	Plaque arrière FP318	Placa posterior FP318
03.07.626	Cofano laterale SX	Side panel - RIGHT	Seitenpaneel - RE	Panneau latéral droit	Panellateral dcho.
05.02.043	Trasformatore inverter	Power transformer	Invertertransformator	Transformateur onduleur	Transformador inverter
05.04.003	Induttanza di livellamento	Output choke	Induktanz	Inductance de sortie	Inductancia de salida
05.18.010	Induttanza	Choke	Induktanz	Inductance	Inductancia
06.31.028	Ferrite	Ferrite core	Ferrit	Noyau de ferrite	Ferrita
08.22.012	Pressacavo	Cable clamp	Kabelklemme	Serre-câble	Racor para cable
08.22.013	Controdado	Blocking nut	Kontermutter	Contre-écrou	Contratuera
09.01.011	Interruttore tripolare	Switch - 3 poles	Dreipoliger schalter	Interrupteur tripolaire	Interruptor tripolar
09.07.916	Sensore termico	Thermal sensor	Wärmefühler	Capteur thermique	Sensor térmico
09.11.009	Manopola	Knob	Drehknopf	Bouton	Empuñadura
10.01.155	Tappo connettore	Screw cap	Verbinderstopfen	Bouchon connecteur	Tapón conector
10.13.003	Presa fissa 70-95mm ²	Current socket (panel) 70-95mm ²	Feste steckdose 70-95mm ²	Prise fixe 70-95 mm ²	Base conector 70-95mm ²
10.13.023	Presa fissa 70-95mm ²	Current socket (panel) 70-95mm ²	Feste steckdose 70-95mm ²	Prise fixe 70-95 mm ²	Base conector 70-95mm ²
11.14.006	Resistenza 1500ohm 10W	Resistor 1500ohm 10W	Widerstand. 1500ohm 10W	Résistance 1500ohm 10W	Resistencia 1500ohm 10W
11.19.017	Sensore corrente 500A	Current sensor - 500A	Stromsensor 500A	Capteur courant 500A	Sensor corriente 500A
14.05.082	Modulo diodi	Diode module	Diodenmodul	Module diodes	Módulo diodos
14.05.098	Modulo diodi	Diode module	Diodenmodul	Module diodes	Módulo diodos
14.05.102	Modulo diodi	Diode module	Diodenmodul	Module diodes	Módulo diodos
14.70.050	Ventilatore	Fan	Ventilator	Ventilateur	Ventilador

CODE	ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
14.70.058	Ventilatore	Fan	Ventilator	Ventilateur	Ventilador
14.70.059	Ventilatore	Fan	Ventilator	Ventilateur	Ventilador
15.14.41961	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.4842	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.4982	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.5361	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.5371	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.6082	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.18.047	Kit scheda potenza	Power P.C. Board - Spare kit	Kit leistungskarte	Kit carte puissance	Kit tarjeta de potencia
15.18.061	Kit scheda elettroniche	P.C. Boards kit	Platinensatz	Kit platines	Kit tarjetas
15.22.389	Pannello comandi FP389	Control panel FP389	Bedienungsfeld FP389	Panneau commandes FP389	Panel mandos FP389
18.40.069	Distanziatore	Spacer	Abstandshalter	Entretoise	Distanciador
20.07.132	Flangia	Flange	Flansch	Bride	Brida
20.07.15301	Supporto prese	Current socket holder	Steckdosenhalterung	Support prises	Soporte toma eléctrica
49.04.075	Cavo alimentazione	Input line cord	Speisekabel	Cable d'alimentation	Cable alimentación
49.07.397	Cablaggio	Wiring	Verdrahtung	Câblage	Cableado
49.07.448	Sensore termico	Thermal sensor	Wärmefühler	Capteur thermique	Sensor térmico
49.07.511	Cablaggio	Wiring	Verdrahtung	Câblage	Cableado
49.07.541	Cablaggio	Wiring	Verdrahtung	Câblage	Cableado
91.08.492	Manuale istruzioni URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Instruction manual URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Bedienungsanweisungen URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Manuel d'instructions URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Manual instrucciones URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT
91.08.493	Manuale istruzioni URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK-EE-LV-LI-HU-SL	Instruction manual URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK	Bedienungsanweisungen URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK	Manuel d'instructions URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK	Manual instrucciones URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK


URANOS NX 4000 PSR 3x230V 3x400V (55.03.075)

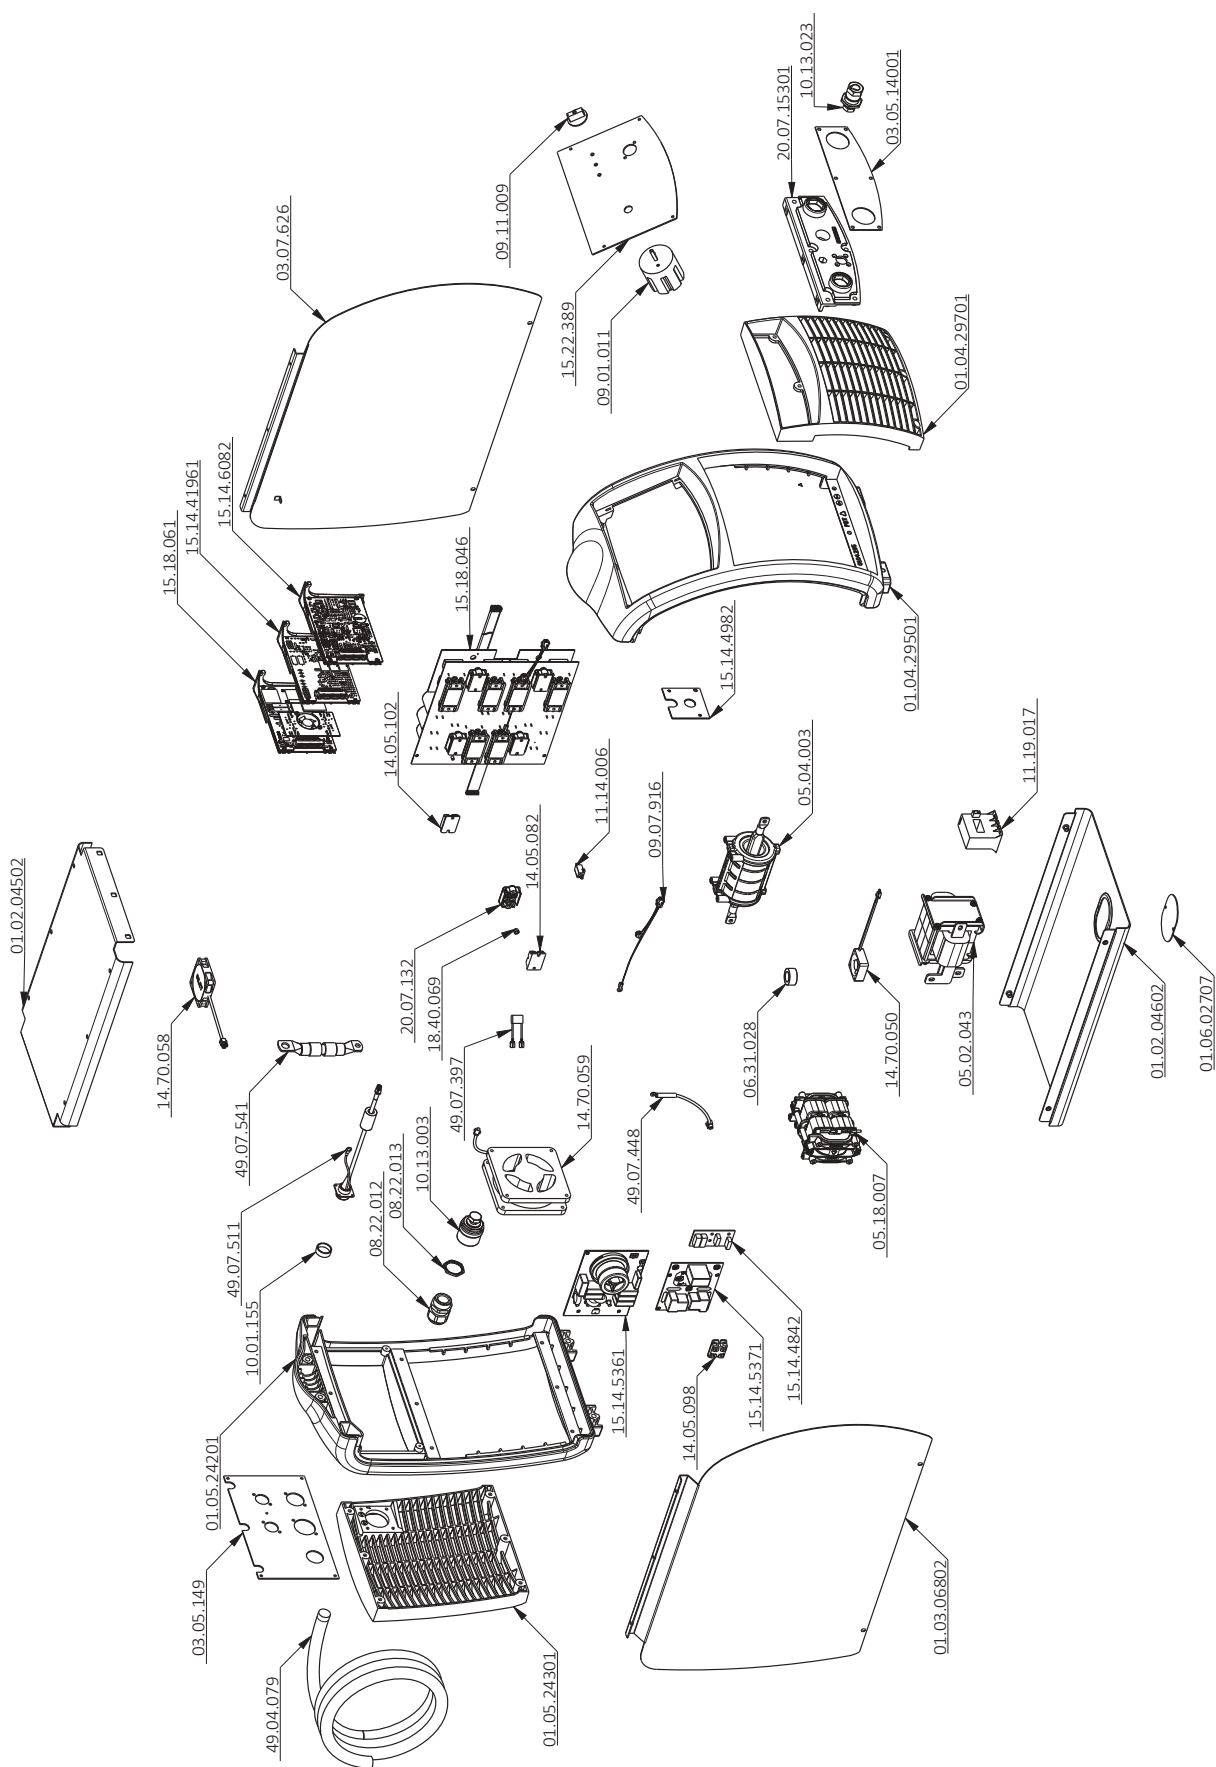

CODE	ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
01.02.04502	Cofano superiore	Metal cover upper	Oberes gehäuse	Carter supérieur	Chapa superior
01.02.04602	Cofano inferiore	Metal cover lower	Unteres gehäuse	Carter inférieur	Chapa inferior
01.03.06802	Pannello laterale DX	Side panel - RIGHT	Seitenpaneel - RE	Panneau latéral droit	Panellateral derecho
01.04.29501	Cornice plastica frontale	Front frame (plastic)	Plastikrahmen, vorne	Encadrement plastique frontal	Marco plástico frente
01.04.29701	Tassello plastico frontale	Front grid (plastic)	Vorderer plastikdübel	Cheville plastique frontale	Taco plástico frontal
01.05.24201	Cornice plastica posteriore	Rear frame (plastic)	Plastikrahmen, hinten	Encadrement plastique arrière	Marco plástico posterior
01.05.24301	Tassello plastico posteriore	Rear grid (plastic)	Hinterer plastikdübel	Cheville plastique arrière	Taco plástico posterior
01.06.02707	Coperchio	Cover	Abdeckung	Couverture	Cubierta
03.05.14001	Profilo prese	Profile	Profil	Profil	Perfil
03.05.149	Targa posteriore FP318	Rear nameplate FP318	Hinterschild FP318	Plaque arrière FP318	Placa posterior FP318
03.07.626	Cofano laterale SX	Side panel - RIGHT	Seitenpaneel - RE	Panneau latéral droit	Panellateral dcho.
05.02.043	Trasformatore inverter	Power transformer	Invertertransformator	Transformateur onduleur	Transformador inverter
05.04.003	Induttanza di livellamento	Output choke	Induktanz	Inductance de sortie	Inductancia de salida
05.18.007	Induttanza	Choke	Induktanz	Inductance	Inductancia
06.31.028	Ferrite	Ferrite core	Ferrit	Noyau de ferrite	Ferrita
08.22.012	Pressacavo	Cable clamp	Kabelklemme	Serre-câble	Racor para cable
08.22.013	Controdado	Blocking nut	Kontermutter	Contre-écrou	Contratuercia
09.01.011	Interruttore tripolare	Switch - 3 poles	Dreipoliger schalter	Interrupteur tripolaire	Interruptor tripolar
09.07.916	Sensore termico	Thermal sensor	Wärmefühler	Capteur thermique	Sensor térmico
09.11.009	Manopola	Knob	Drehknopf	Bouton	Empuñadura
10.01.155	Tappo connettore	Screw cap	Verbinderstopfen	Bouchon connecteur	Tapón conector
10.13.003	Presa fissa 70-95mm²	Current socket (panel) 70-95mm²	Feste steckdose 70-95mm²	Prise fixe 70-95 mm²	Base conector 70-95mm²
10.13.023	Presa fissa 70-95mm²	Current socket (panel) 70-95mm²	Feste steckdose 70-95mm²	Prise fixe 70-95 mm²	Base conector 70-95mm²
11.14.006	Resistenza 1500ohm 10W	Resistor 1500ohm 10W	Widerstand. 1500ohm 10W	Résistance 1500ohm 10W	Resistencia 1500ohm 10W
11.19.017	Sensore corrente 500A	Current sensor - 500A	Stromsensor 500A	Capteur courant 500A	Sensor corriente 500A
14.05.082	Modulo diodi	Diode module	Diodenmodul	Module diodes	Módulo diodos
14.05.098	Modulo diodi	Diode module	Diodenmodul	Module diodes	Módulo diodos
14.05.102	Modulo diodi	Diode module	Diodenmodul	Module diodes	Módulo diodos
14.70.050	Ventilatore	Fan	Ventilator	Ventilateur	Ventilador

CODE	ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
14.70.058	Ventilatore	Fan	Ventilator	Ventilateur	Ventilador
14.70.059	Ventilatore	Fan	Ventilator	Ventilateur	Ventilador
15.14.41961	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.4842	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.4982	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.5361	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.5371	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.6082	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.18.046	Kit scheda a potenza	Power P.C. Board - Spare kit	Kit leistungskarte	Kit carte puissance	Kit tarjeta de potencia
15.18.061	Kit scheda elettronica	P.C. Boards kit	Platinensatz	Kit platines	Kit tarjetas
15.22.389	Pannello comandi FP389	Control panel FP389	Bedienungsfeld FP389	Panneau commandes FP389	Panel mandos FP389
18.40.069	Distanziatore	Spacer	Abstandshalter	Entretoise	Distanciador
20.07.132	Flangia	Flange	Flansch	Bride	Brida
20.07.15301	Supporto prese	Current socket holder	Steckdosenhalterung	Support prises	Soporte toma eléctrica
49.04.079	Cavo alimentazione	Input line cord	Speisekabel	Cable d'alimentation	Cable alimentación
49.07.397	Cablaggio	Wiring	Verdrahtung	Câblage	Cableado
49.07.448	Sensore termico	Thermal sensor	Wärmefühler	Capteur thermique	Sensor térmico
49.07.511	Cablaggio	Wiring	Verdrahtung	Câblage	Cableado
49.07.541	Cablaggio	Wiring	Verdrahtung	Câblage	Cableado
91.08.492	Manuale istruzioni URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Instruction manual URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Bedienungsanweisungen URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Manuel d'instructions URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Manual instrucciones URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT
91.08.493	Manuale istruzioni URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK-EE-LV-LT-HU-SL	Instruction manual URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK	Bedienungsanweisungen URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK	Manuel d'instructions URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK	Manual instrucciones URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK


URANOS NX 5000 PSR 3x400V (55.03.074)

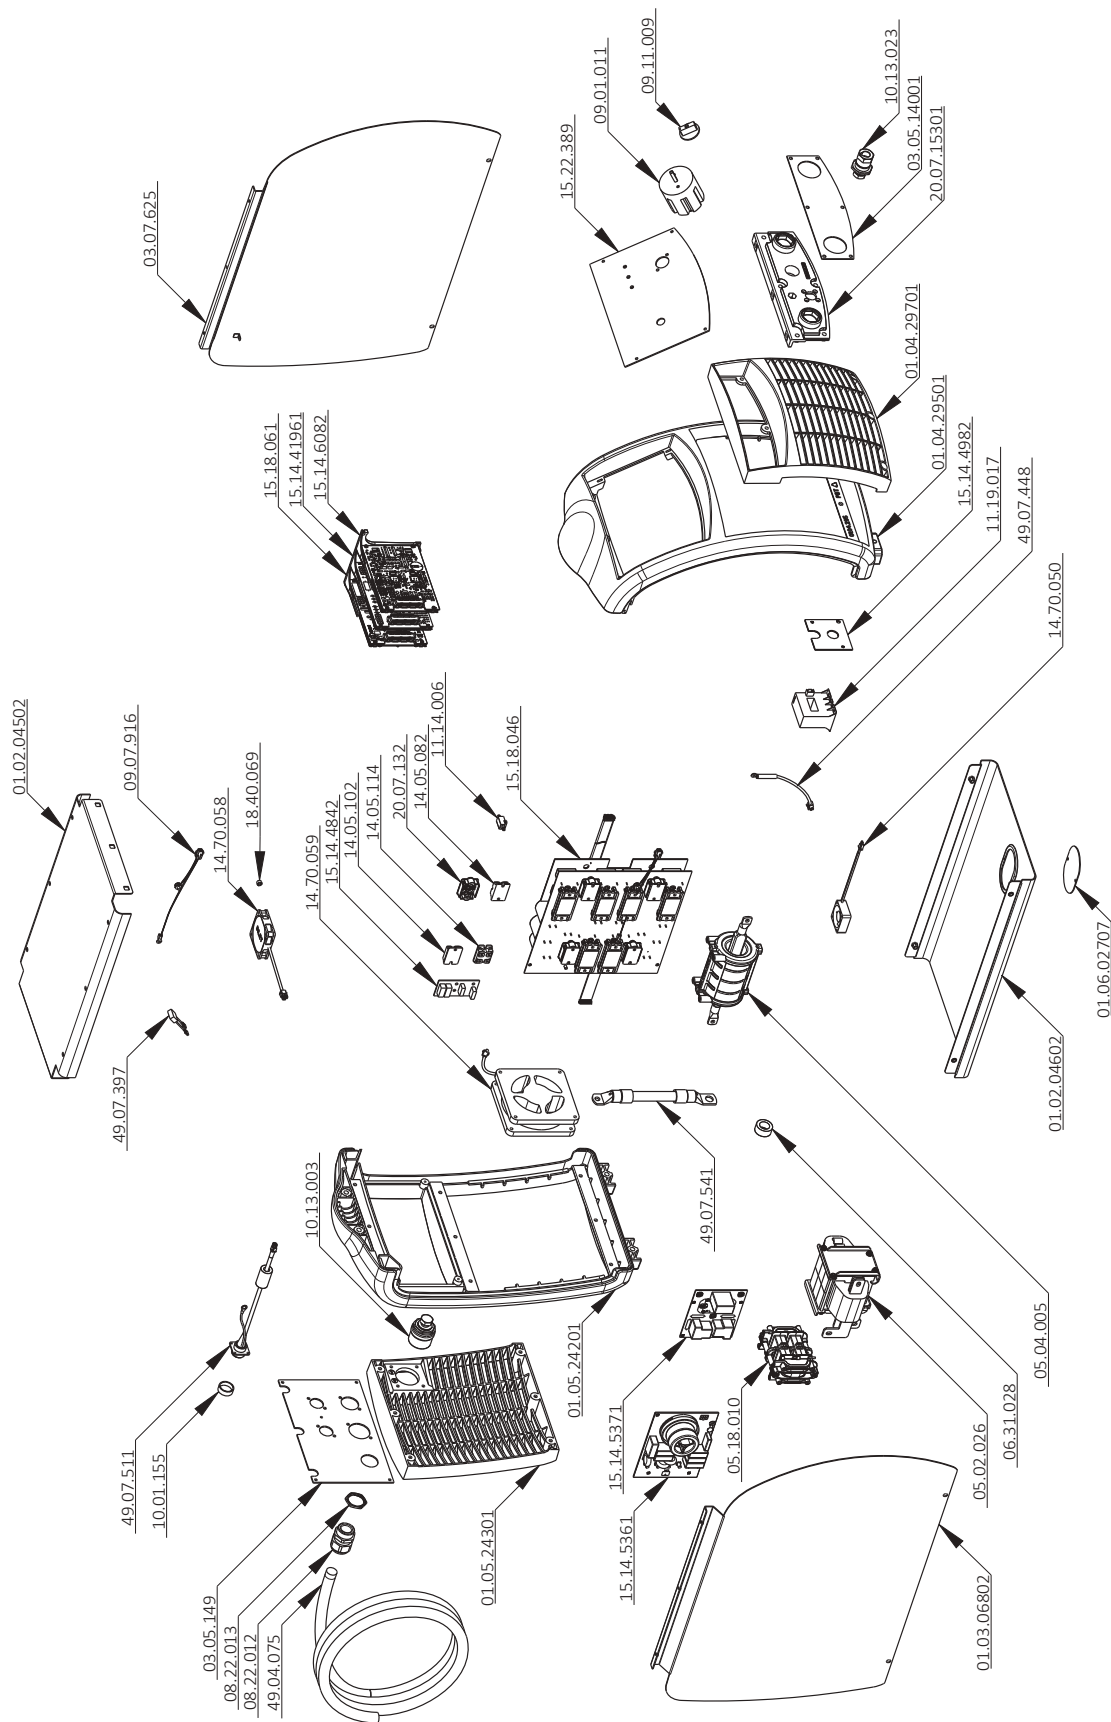

CODE	ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
01.02.04502	Cofano superiore	Metal cover upper	Oberes gehäuse	Carter supérieur	Chapa superior
01.02.04602	Cofano inferiore	Metal cover lower	Unteres gehäuse	Carter inférieur	Chapa inferior
01.03.06802	Pannello laterale DX	Side panel - RIGHT	Seitenpaneel - RE	Panneau latéral droit	Panellateral derecho
01.04.29501	Cornice plastica frontale	Front frame (plastic)	Plastikrahmen, vorne	Encadrement plastique frontal	Marco plástico frente
01.04.29701	Tassello plastico frontale	Front grid (plastic)	Vorderer plastikdübel	Cheville plastique frontale	Taco plástico frontal
01.05.24201	Cornice plastica posteriore	Rear frame (plastic)	Plastikrahmen, hinten	Encadrement plastique arrière	Marco plástico posterior
01.05.24301	Tassello plastico posteriore	Rear grid (plastic)	Hinterer plastikdübel	Cheville plastique arrière	Taco plástico posterior
01.06.02707	Coperchio	Cover	Abdeckung	Couverture	Cubierta
03.05.14001	Profilo prese	Profile	Profil	Profil	Perfil
03.05.149	Targa posteriore FP318	Rear nameplate FP318	Hinterschild FP318	Plaque arrière FP318	Placa posterior FP318
03.07.625	Cofano laterale SX	Side panel - RIGHT	Seitenpaneel - RE	Panneau latéral droit	Panellateral dcho.
05.02.026	Trasformatore inverter	Power transformer	Invertertransformator	Transformateur onduleur	Transformador inverter
05.04.005	Induttanza di livellamento	Output choke	Induktanz	Inductance de sortie	Inductancia de salida
05.18.010	Induttanza	Choke	Induktanz	Inductance	Inductancia
06.31.028	Ferrite	Ferrite core	Ferrit	Noyau de ferrite	Ferrita
08.22.012	Pressacavo	Cable clamp	Kabelklemme	Serre-câble	Racor para cable
08.22.013	Controdado	Blocking nut	Kontermutter	Contre-écrou	Contratuera
09.01.011	Interruttore tripolare	Switch - 3 poles	Dreipoliger schalter	Interrupteur tripolaire	Interruptor tripolar
09.07.916	Sensore termico	Thermal sensor	Wärmefühler	Capteur thermique	Sensor térmico
09.11.009	Manopola	Knob	Drehknopf	Bouton	Empuñadura
10.01.155	Tappo connettore	Screw cap	Verbinderstopfen	Bouchon connecteur	Tapón conector
10.13.003	Presa fissa 70-95mm ²	Current socket (panel) 70-95mm ²	Feste steckdose 70-95mm ²	Prise fixe 70-95 mm ²	Base conector 70-95mm ²
10.13.023	Presa fissa 70-95mm ²	Current socket (panel) 70-95mm ²	Feste steckdose 70-95mm ²	Prise fixe 70-95 mm ²	Base conector 70-95mm ²
11.14.006	Resistenza 1500ohm 10W	Resistor 1500ohm 10W	Widerstand. 1500ohm 10W	Résistance 1500ohm 10W	Resistencia 1500ohm 10W
11.19.017	Sensore corrente 500A	Current sensor - 500A	Stromsensor 500A	Capteur courant 500A	Sensor corriente 500A
14.05.082	Modulo diodi	Diode module	Diodenmodul	Module diodes	Módulo diodos
14.05.102	Modulo diodi	Diode module	Diodenmodul	Module diodes	Módulo diodos
14.05.114	Modulo diodi	Diode module	Diodenmodul	Module diodes	Módulo diodos
14.70.050	Ventilatore	Fan	Ventilator	Ventilateur	Ventilador

CODE	ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
14.70.058	Ventilatore	Fan	Ventilator	Ventilateur	Ventilador
14.70.059	Ventilatore	Fan	Ventilator	Ventilateur	Ventilador
15.14.41961	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.4842	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.4982	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.5361	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.5371	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.6082	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.18.046	Kit scheda a potenza	Power P.C. Board - Spare kit	Kit leistungskarte	Kit carte puissance	Kit tarjeta de potencia
15.18.061	Kit scheda elettronica	P.C. Boards kit	Platinensatz	Kit platines	Kit tarjetas
15.22.389	Pannello comandi FP389	Control panel FP389	Bedienungsfeld FP389	Panneau commandes FP389	Panel mandos FP389
18.40.069	Distanziatore	Spacer	Abstandshalter	Entretoise	Distanciador
20.07.132	Flangia	Flange	Flansch	Bride	Brida
20.07.15301	Supporto prese	Current socket holder	Steckdosenhalterung	Support prises	Soporte toma eléctrica
49.04.075	Cavo alimentazione	Input line cord	Speisekabel	Cable d'alimentation	Cable alimentación
49.07.397	Cablaggio	Wiring	Verdrahtung	Câblage	Cableado
49.07.448	Sensore termico	Thermal sensor	Wärmefühler	Capteur thermique	Sensor térmico
49.07.511	Cablaggio	Wiring	Verdrahtung	Câblage	Cableado
49.07.541	Cablaggio	Wiring	Verdrahtung	Câblage	Cableado
91.08.492	Manuale istruzioni URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Instruction manual URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Bedienungsanweisungen URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Manuel d'instructions URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Manual instrucciones URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT
91.08.493	Manuale istruzioni URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK-EE-LV-LI-HU-SL	Instruction manual URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK	Bedienungsanweisungen URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK	Manuel d'instructions URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK	Manual instrucciones URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK

URANOS NX 5000 PSR 3x230V 3x400V (55.03.076)

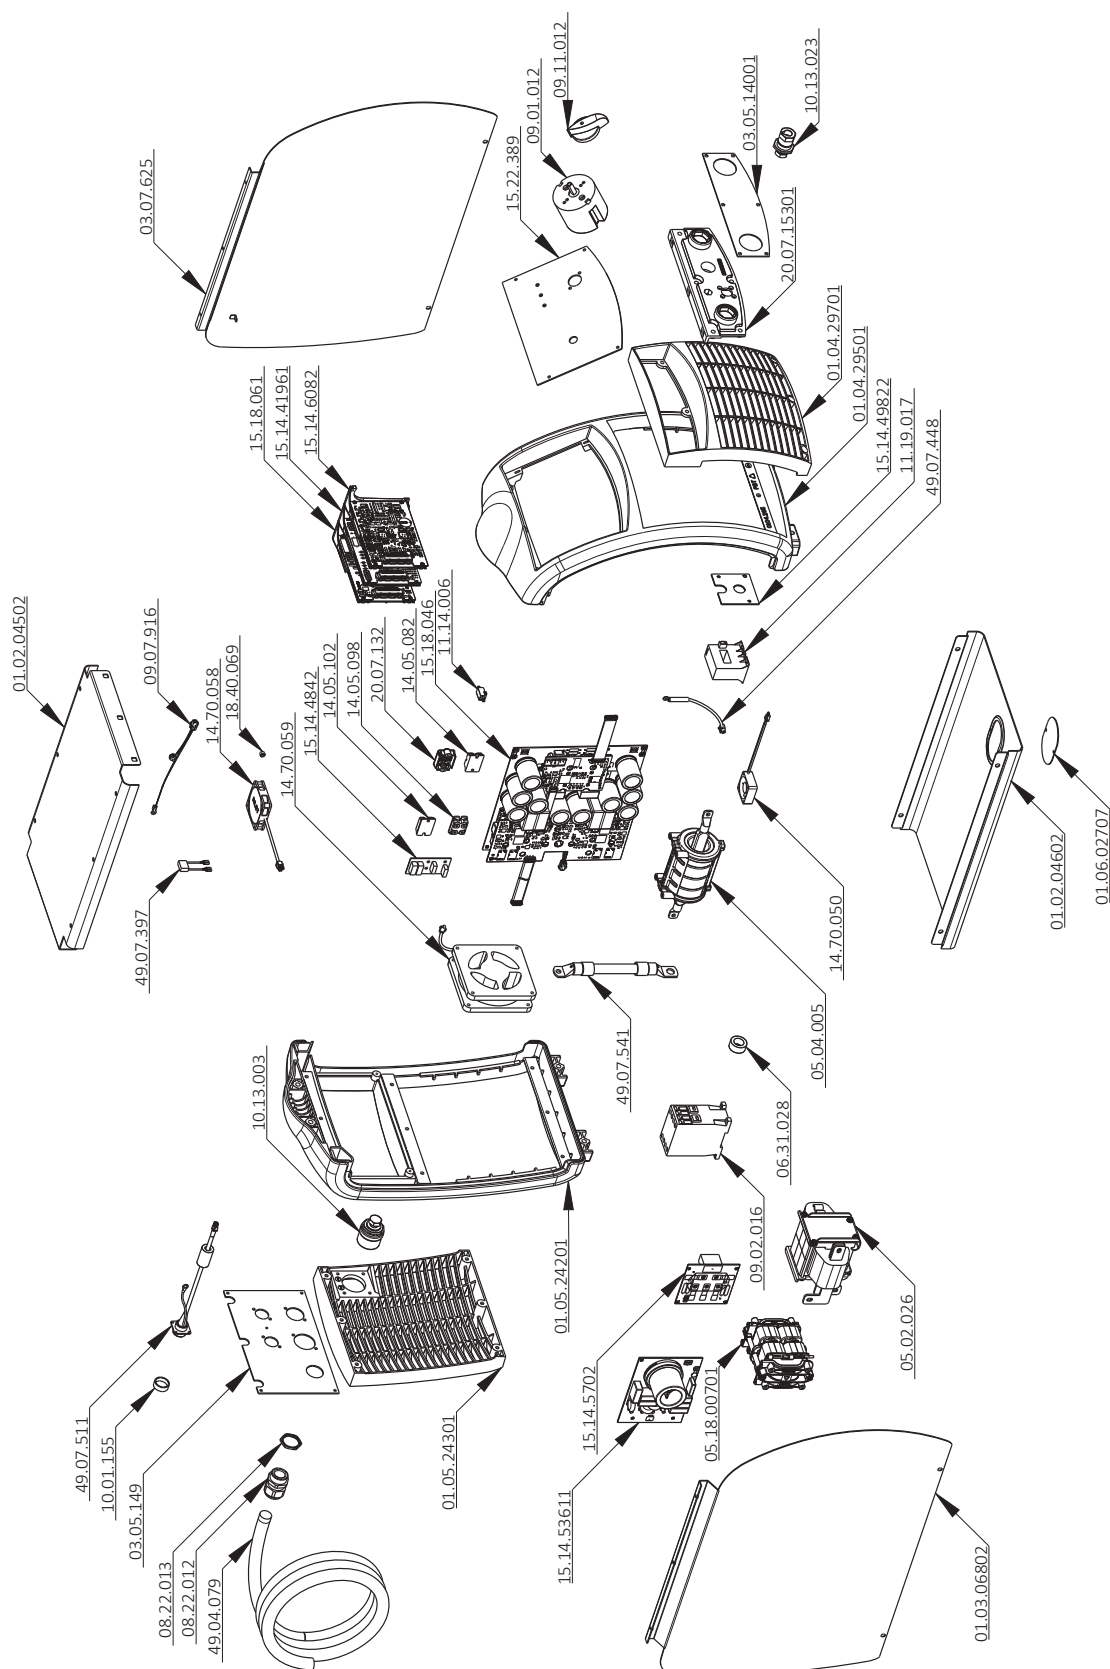





CODE	ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
01.02.04502	Cofano superiore	Metal cover upper	Oberes gehäuse	Carter supérieur	Chapa superior
01.02.04602	Cofano inferiore	Metal cover lower	Unteres gehäuse	Carter inférieur	Chapa inferior
01.03.06802	Pannello laterale DX	Side panel - RIGHT	Seitenpaneel - RE	Panneau latéral droit	Panellateral derecho
01.04.29501	Cornice plastica frontale	Front frame (plastic)	Plastikrahmen, vorne	Encadrement plastique frontal	Marco plástico frente
01.04.29701	Tassello plastico frontale	Front grid (plastic)	Vorderer plastikdübel	Cheville plastique frontale	Taco plástico frontal
01.05.24201	Cornice plastica posteriore	Rear frame (plastic)	Plastikrahmen, hinten	Encadrement plastique arrière	Marco plástico posterior
01.05.24301	Tassello plastico posteriore	Rear grid (plastic)	Hinterer plastikdübel	Cheville plastique arrière	Taco plástico posterior
01.06.02707	Coperchio	Cover	Abdeckung	Couverture	Cubierta
03.05.14001	Profilo prese	Profile	Profil	Profil	Perfil
03.05.149	Targa posteriore FP318	Rear nameplate FP318	Hinterschild FP318	Plaque arrière FP318	Placa posterior FP318
03.07.625	Cofano laterale SX	Side panel - RIGHT	Seitenpaneel - RE	Panneau latéral droit	Panellateral dcho.
05.02.026	Trasformatore inverter	Power transformer	Invertertransformator	Transformateur onduleur	Transformador inverter
05.04.005	Induttanza di livellamento	Output choke	Induktanz	Inductance de sortie	Inductancia de salida
05.18.00701	Induttanza	Choke	Induktanz	Inductance	Inductancia
06.31.028	Ferrite	Ferrite core	Ferrit	Noyau de ferrite	Ferrita
08.22.012	Pressacavo	Cable clamp	Kabelklemme	Serre-câble	Racor para cable
08.22.013	Controdado	Blocking nut	Kontermutter	Contre-écrou	Contratuercia
09.01.012	Interruttore tripolare	Switch - 3 poles	Dreipoliger schalter	Interrupteur tripolaire	Interruptor tripolar
09.02.016	Teleruttore	Contacto	Schütz	Térupteur	Telerruptor
09.07.916	Sensore termico	Thermal sensor	Wärmefühler	Capteur thermique	Sensor térmico
09.11.012	Manopola	Knob	Drehknopf	Bouton	Empuñadura
10.01.155	Tappo connettore	Screw cap	Verbinderstopfen	Bouchon connecteur	Tapón conector
10.13.003	Presa fissa 70-95mm ²	Current socket (panel) 70-95mm ²	Feste steckdose 70-95mm ²	Prise fixe 70-95 mm ²	Base conector 70-95mm ²
10.13.023	Presa fissa 70-95mm ²	Current socket (panel) 70-95mm ²	Feste steckdose 70-95mm ²	Prise fixe 70-95 mm ²	Base conector 70-95mm ²
11.14.006	Resistenza 1500ohm 10W	Resistor 1500ohm 10W	Widerstand. 1500ohm 10W	Résistance 1500ohm 10W	Resistencia 1500ohm 10W
11.19.017	Sensore corrente 500A	Current sensor - 500A	Stromsensor 500A	Capteur courant 500A	Sensor corriente 500A
14.05.082	Modulo diodi	Diode module	Diodenmodul	Module diodes	Módulo diodos
14.05.098	Modulo diodi	Diode module	Diodenmodul	Module diodes	Módulo diodos
14.05.102	Modulo diodi	Diode module	Diodenmodul	Module diodes	Módulo diodos

CODE	ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
14.70.050	Ventilatore	Fan	Ventilator	Ventilateur	Ventilador
14.70.058	Ventilatore	Fan	Ventilator	Ventilateur	Ventilador
14.70.059	Ventilatore	Fan	Ventilator	Ventilateur	Ventilador
15.14.41961	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.4842	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.49822	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.53611	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.5702	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.14.6082	Scheda elettronica	P.C. Board	Elektronische platine	Platine électronique	Tarjeta electrónica
15.18.046	Kit scheda potenza	Power P.C. Board - Spare kit	Kit leistungskarte	Kit carte puissance	Kit tarjeta de potencia
15.18.061	Kit scheda elettroniche	P.C. Boards kit	Platinensatz	Kit platines	Kit tarjetas
15.22.389	Pannello comandi FP389	Control panel FP389	Bedienungsfeld FP389	Panneau commandes FP389	Panel mandos FP389
18.40.069	Distanziatore	Spacer	Abstandshalter	Entretoise	Distanciador
20.07.132	Flangia	Flange	Flansch	Bride	Brida
20.07.15301	Supporto prese	Current socket holder	Steckdosenhalterung	Support prises	Soporte toma eléctrica
49.04.079	Cavo alimentazione	Input line cord	Speisekabel	Cable d'alimentation	Cable alimentación
49.07.397	Cablaggio	Wiring	Verdrahtung	Câblage	Cableado
49.07.448	Sensore termico	Thermal sensor	Wärmefühler	Capteur thermique	Sensor térmico
49.07.511	Cablaggio	Wiring	Verdrahtung	Câblage	Cableado
49.07.541	Cablaggio	Wiring	Verdrahtung	Câblage	Cableado
49.07.667	Kit cablaggio	Wiring kit	Verkabelungssatz	Kit de cablage	Kit de cableado
91.08.492	Manuale istruzioni URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Instruction manual URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Bedienungsanweisungen URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Manuel d'instructions URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Manual instrucciones URANOS NX 4000/5000 psr IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT
91.08.493	Manuale istruzioni URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK-EE-LV-LT-HU-SL	Instruction manual URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK	Bedienungsanweisungen URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK	Manuel d'instructions URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK	Manual instrucciones URANOS NX 4000/5000 psr CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK


16. INSTALLAZIONE KIT/ACCESSORI, INSTALLATION KIT/ACCESSORIES, INSTALLATION KITŞ/
ZUBEHÖR, INSTALLATION KIT/ACCESSOIRES, INSTALACIÓN KIT/ACCESORIOS, INSTALAÇÃO
KIT/ACESSÓRIOS, HET INSTALLEREN KIT/ACCESSOIRES, INSTALLATION KIT/TILLBEHÖR,
INSTALLERING KIT/EKSTRAUDSTYR, INSTALLASJON KIT/TILBEHØRSSETT, ASENNUS KIT/
LISÄVARUSTEET, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KIT/ΑΞΕΣΟYΑΡ




74.04.059 Kit Nozzle sensing / Cleaning station

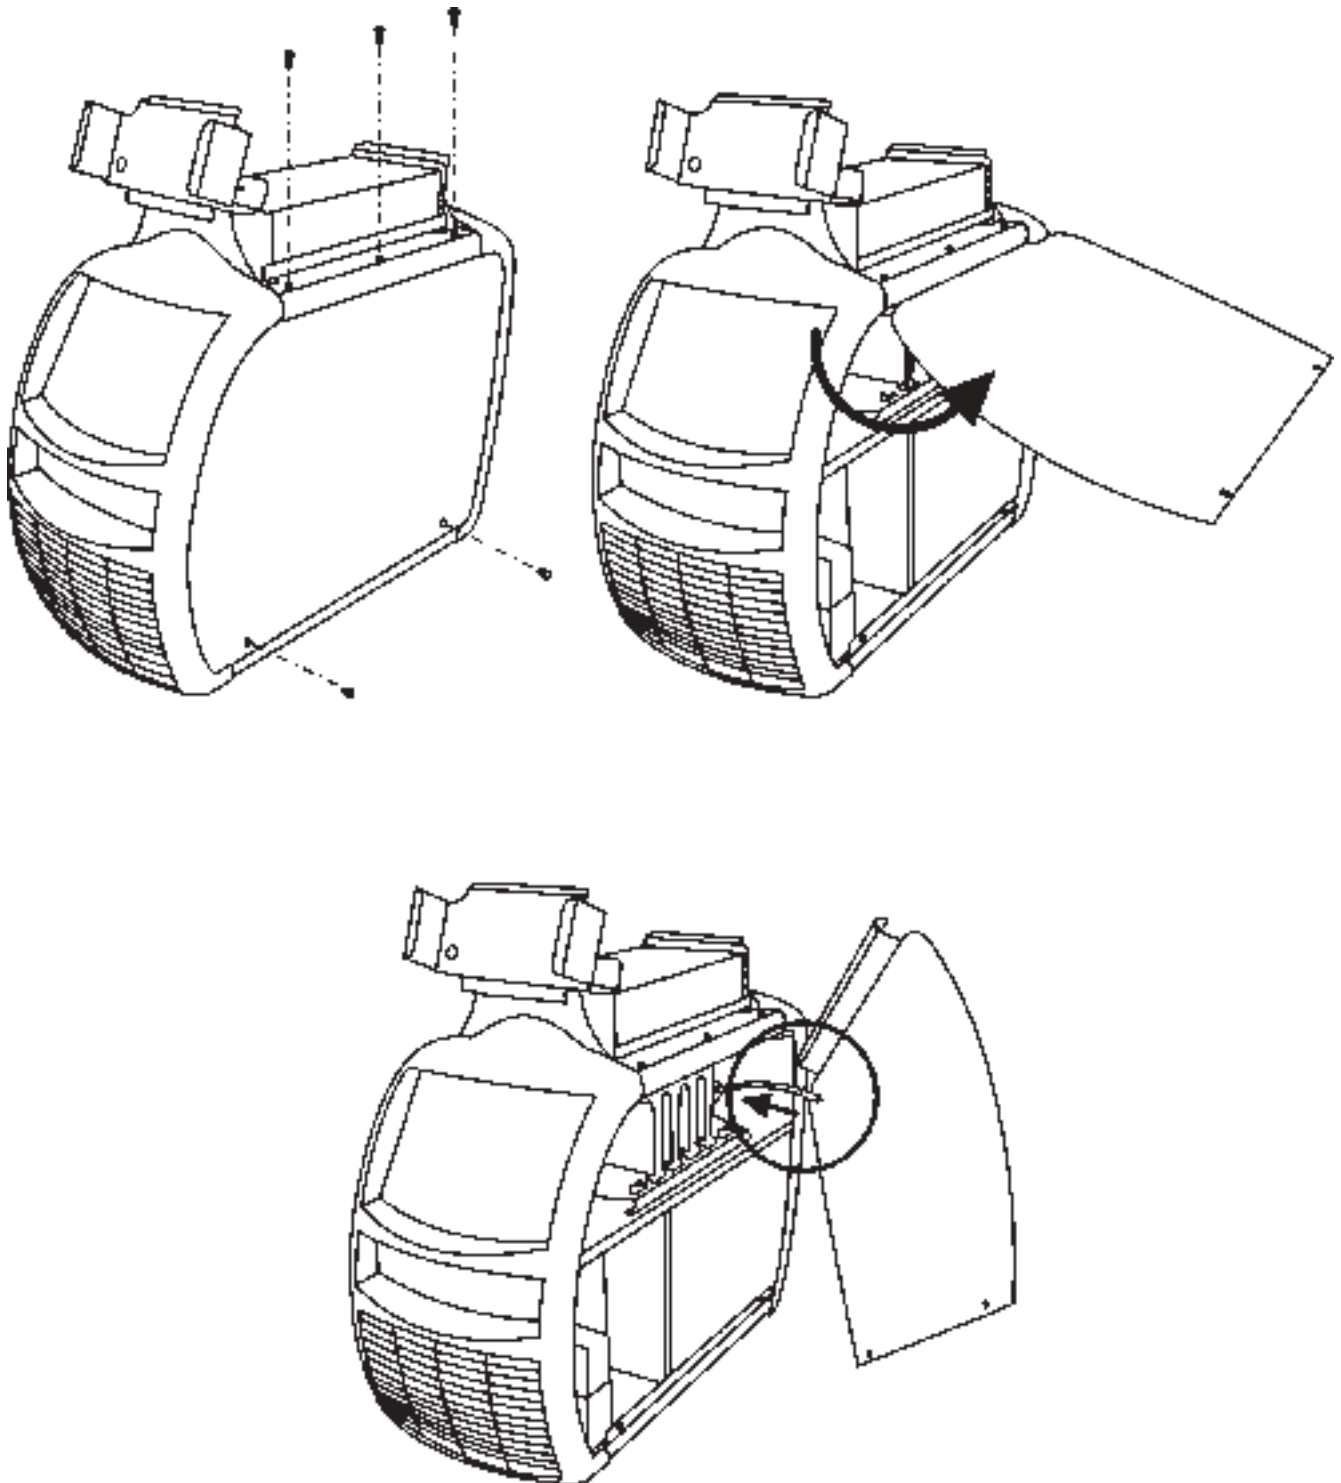

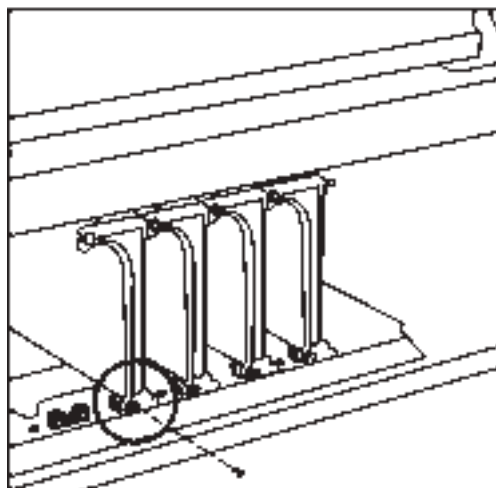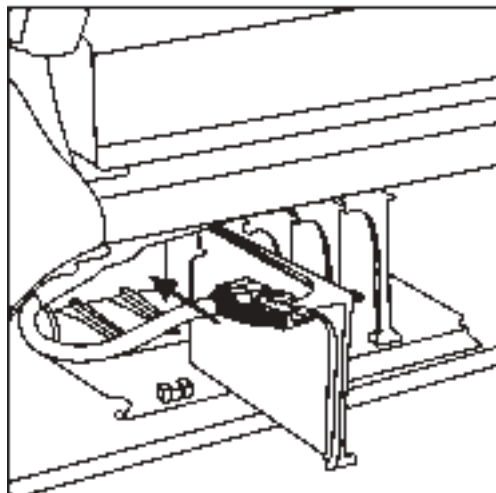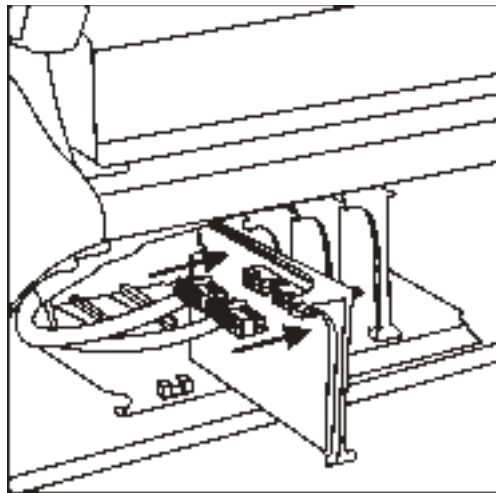


74.04.060 Kit alimentatore, Additional supply kit, Zusätzliche Teil Kit, Kit d'alimentation supplémentaire, Kit de alimentación adicional, Kit adicional de abastecimento, Aanvullende voeding kit, Ytterligere tillførsel kit, Yderligere levering kit, Ekstra tilførsel kit, Lisää tarjontaa kit, Πρόσθετες κιτ της προσφοράς

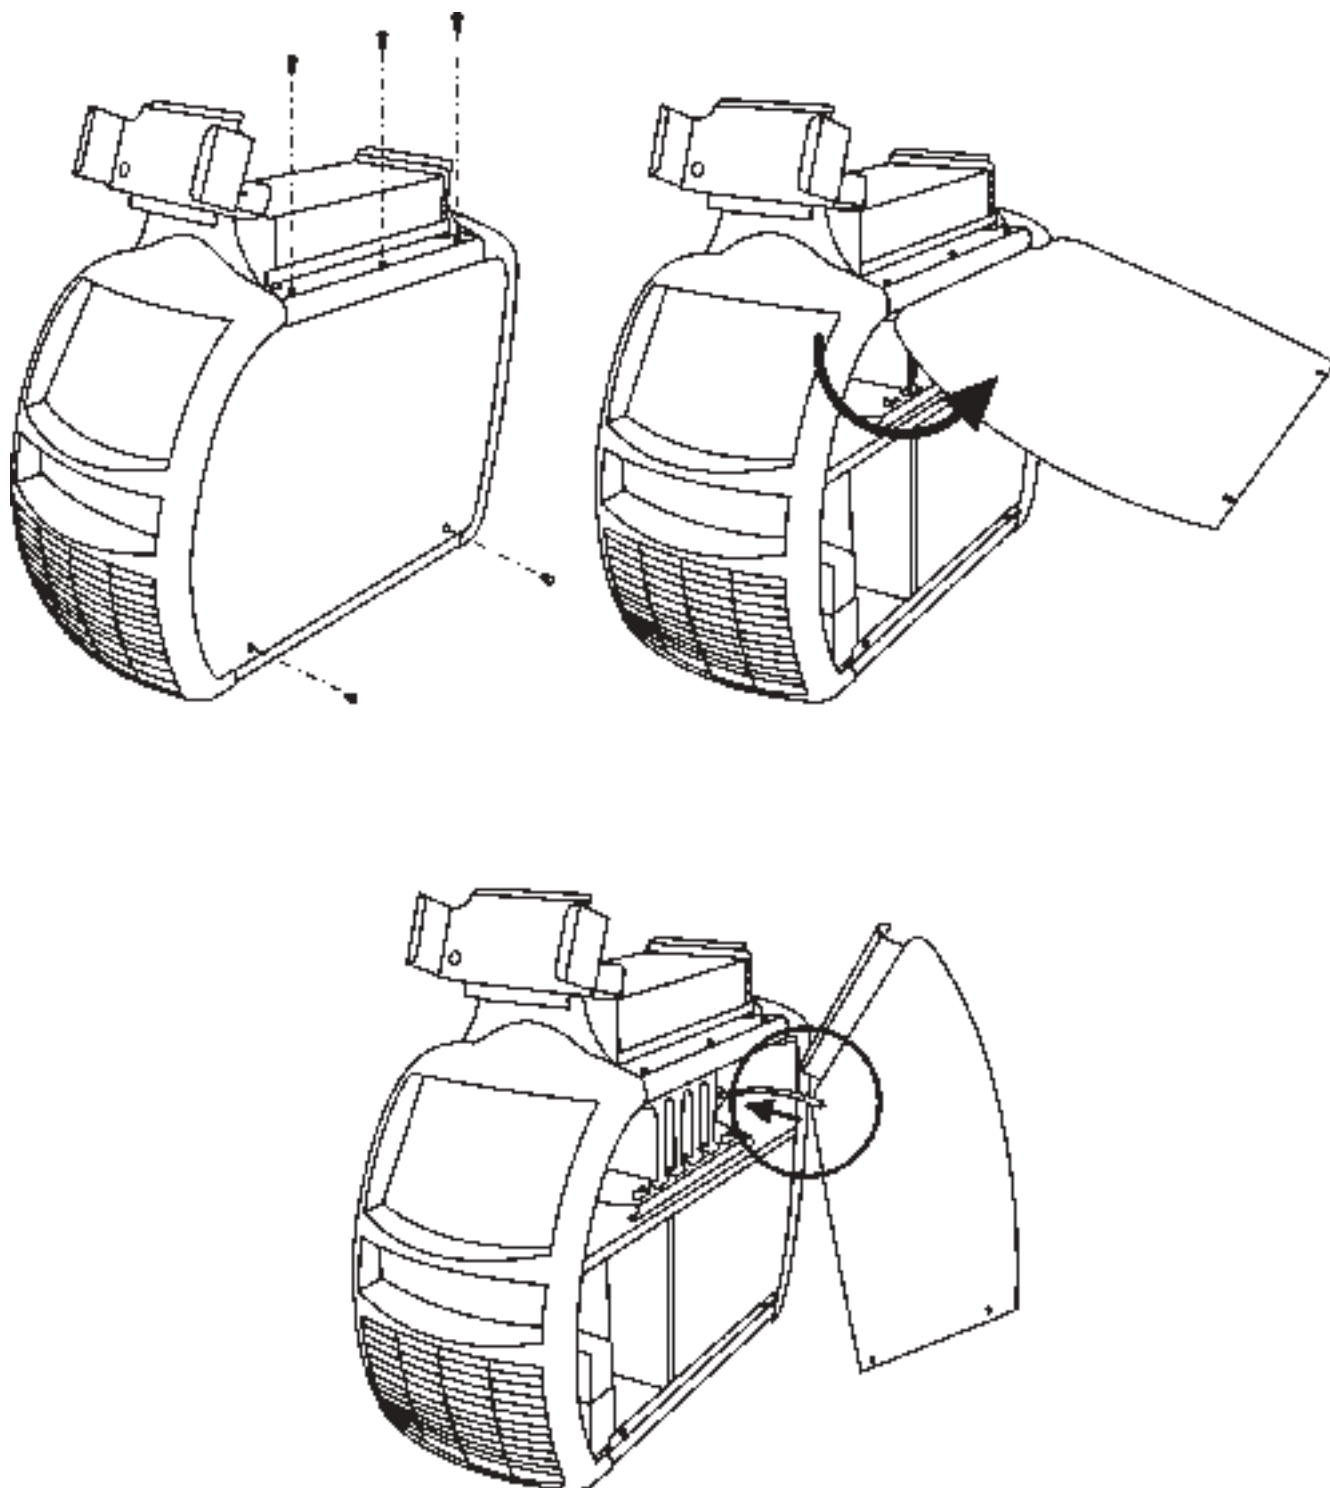


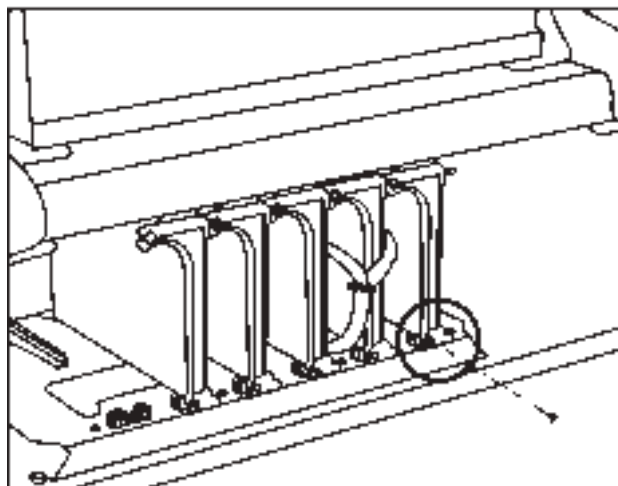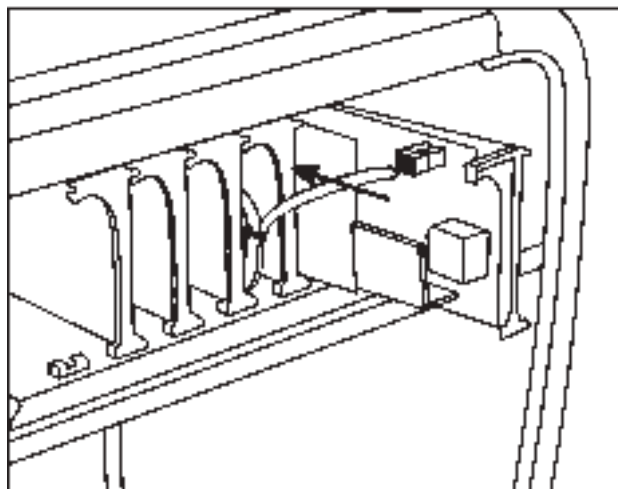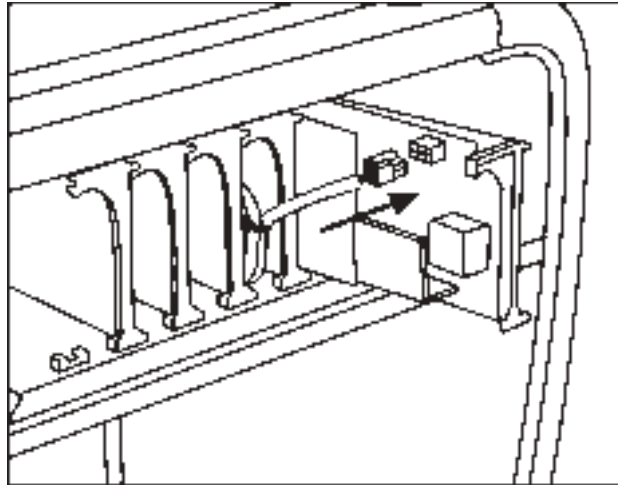


74.04.076 Kit staffaggio RC, RC bracket kit, Befestigungskit RC, Kit support de tole RC, Kit sujeción RC, Kit de soporte RC, RC beugel kit, RC konsol, RC beslag kit, RC brakettsett, RC teline, Κιτ στήριξης RC

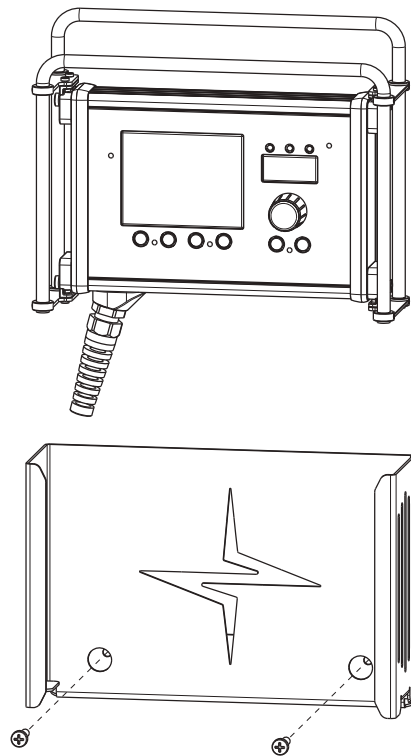



Montaggio su generatore, Assembly on the generator, Montage am Generator, Assemblée sur le générateur, Asamblea en el generador, Assembléia sobre o gerador, Vergadering over de generator, Montering på generatørn, Montering på generatoren, Montering på generatoren, Edustajakokouksen generaattorin, Συνέλευση για τη γεννήτρια

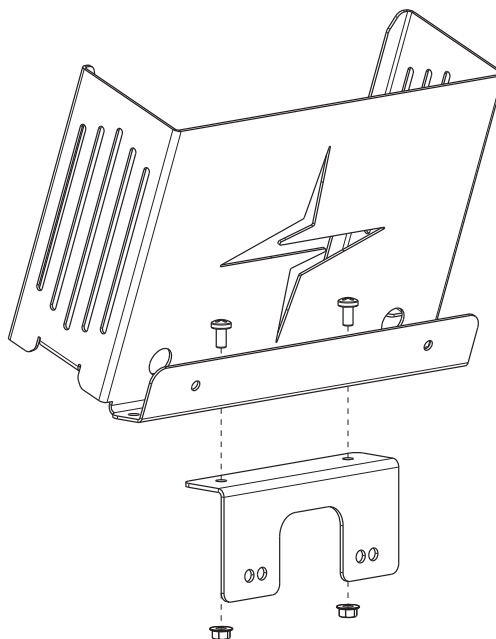

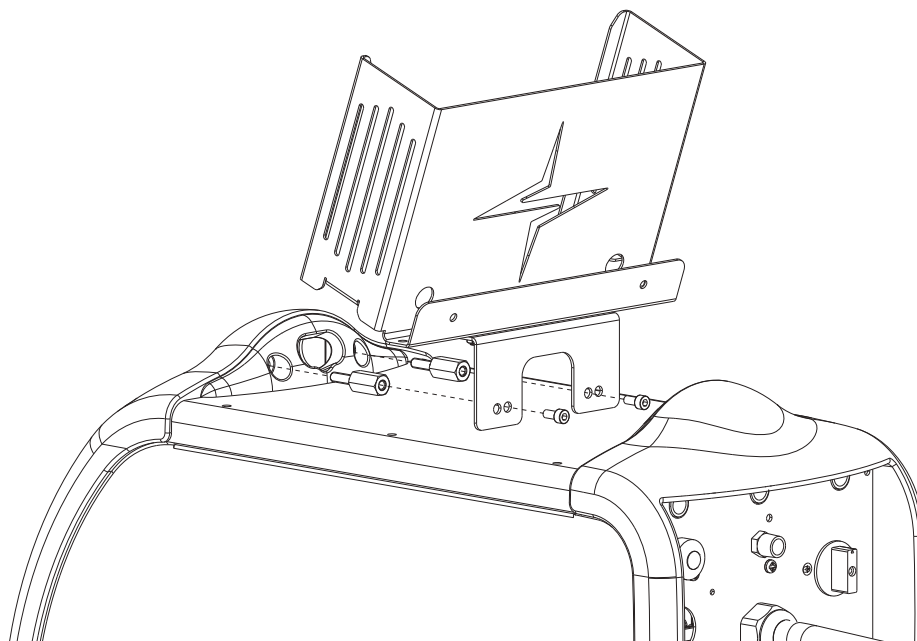

Montaggio su GT, Assembly on GT, Montage am GT, Assemblée sur le GT, Asambla en el GT, Assembléia sobre o GT, Vergadering over de GT, Monterig på GT, Monterig på GT, Monterig på GT, Edustajakokouksen GT, Συνέλευση για τη GT

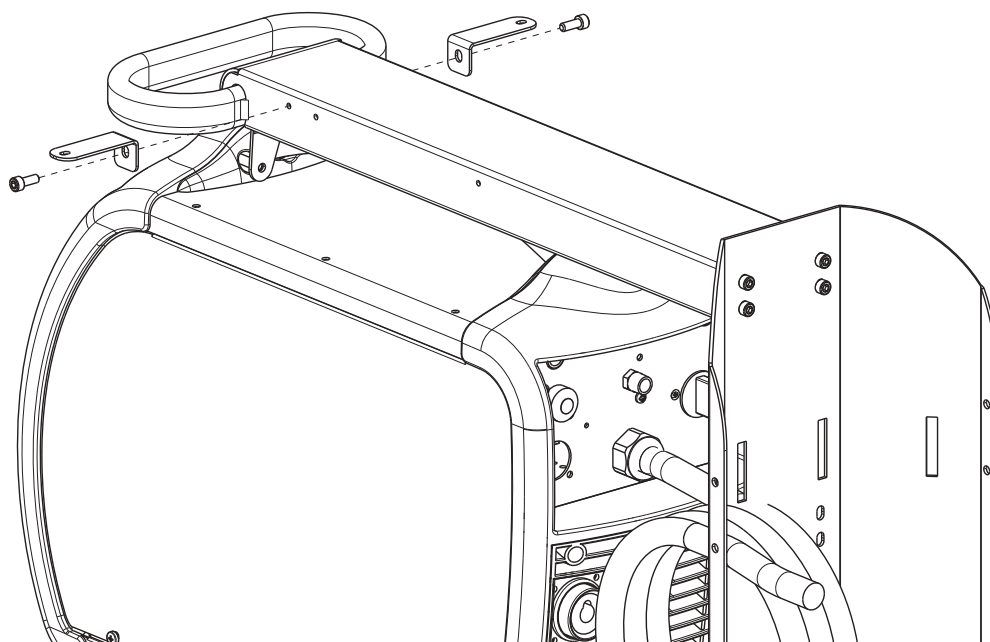

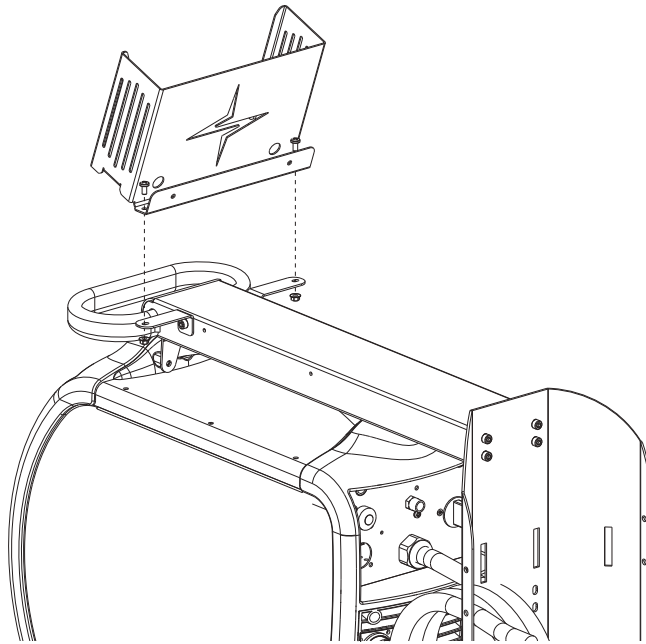

Montaggio su BOX RI, Assembly on BOX RI, Montage am BOX RI, Assemblée sur le BOX RI, Asamlea en el BOX RI, Assembléia sobre o BOX RI, Vergadering over de BOX RI, Montering på BOX RI, Montering på BOX RI, Montering på BOX RI, Edustajakokouksen BOX RI, Συνέλευση για τη BOX RI

